

INSTRUCTION MANUAL
 MANUALE D'ISTRUZIONE
 MANUEL D'INSTRUCTIONS
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 MANUAL DE INSTRUCCIONES
 MANUAL DE INSTRUÇÕES
 INSTRUCTIEHANDLEIDING
 INSTRUKTIONSMANUAL
 OHJEKIRJA
 BRUKERVEILEDNING
 BRUKSANVISNING
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
 HASZNÁLATI UTASÍTÁS
 MANUAL DE INSTRUCTIUNI
 INSTRUKCJA OBSŁUGI
 NÁVOD K POUŽITÍ
 NÁVOD NA POUŽITIE
 PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO
 PRIRUČNIK ZA UPOTREBU
 INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ
 KASUTUSJUHEND
 ROKASGRĀMATA
 РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ



GB I F D E P
NL DK SF N S GR RU
H RO PL CZ SK SI
HR/SCG LT EE LV BG

MIG-MAG • TIG • MMA



MIG-MAG SYNERGIC SYSTEMS
MULTI PROCESS SYSTEMS

- ▶ *Professional wire welding machines*
- ▶ *Saldatrici a filo professionali*
- ▶ *Postes de soudure à fil professionnels*
- ▶ *Professionelle Draht-Schweißmaschinen*
- ▶ *Soldadoras de hilo profesionales*
- ▶ *Aparelho de soldar de fio profissional*
- ▶ *Professionele draadlasmachines*
- ▶ *Professionelle trådsvejsemaskiner*
- ▶ *Ammattikäyttöön tarkoitettut lankahitsauslaitteet*
- ▶ *Sveisebrenner med trå for profesjonelt bruk*
- ▶ *Professionella varmrådssvetsar*
- ▶ *Επαγγελματικές συγκολλητικές μηχανές σύρματος*
- ▶ *Профессиональные сварочные аппараты с использованием проволоки*
- ▶ *Professzionális huzalhegesztők*
- ▶ *Aparate de sudură cu sărmă destinate uzului profesional*
- ▶ *Profesjonalne spawarki do spawania drutem*
- ▶ *Profesionální svařovací přístroje pro svařování drátem*
- ▶ *Profesionálne zváracie prístroje*
- ▶ *Profesionalní varilni aparati z žicou*
- ▶ *Profesionalni strojevi za varenje na žicu*
- ▶ *Profesionalūs aparatai suvirinimui viela*
- ▶ *Professionaalsed traatkeevitusaparaadid*
- ▶ *Profesionālie metināšanas aparāti ar stiepli*
- ▶ *Професионални електрожени за заваряване с електродна тел*

	INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE	pag. 4	
WARNING! BEFORE USING THE WELDING MACHINE READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY!			
	ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE	pag. 10	
ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE LA SALDATRICE LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE DI ISTRUZIONE!			
	INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN	pag. 16	
ATTENTION! AVANT TOUTE UTILISATION DU POSTE DE SOUDAGE, LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS!			
	BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG	s. 22	
ACHTUNG! VOR GEBRAUCH DER SCHWEISSMASCHINE LESEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIE BETRIEBSANLEITUNG!			
	INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO	pág. 28	
ATENCIÓN! ANTES DE UTILIZAR LA SOLDADORA LEER ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES!			
	INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO	pág. 34	
CUIDADO! ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE SOLDA LER CUIDADOSAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES !			
	INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD	pag. 40	
OPGELET! VOORDAT MEN DE LASMACHINE GEBRUIKT MOET MEN AANDACHTIG DE INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN!			
	BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSSESVEJLEDNING	sd. 46	
GIV AGT! LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG!			
	KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET	s. 52	
HUOM! ENNEN HITSAUSKONEEN KÄYTTÖÄ LUE HUOLELLISESTI KÄYTTÖOHJEKIRJA!			
	INSTRUKSØR FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD	s. 58	
ADVARSEL! FØR DU BRUKER SVESEBRENNEREN MÅ DU LESE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE!			
	INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL	sid. 64	
VIKTIGT! LÄS BRUKNANVISNINGEN NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER SVETSEN!			
	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	σελ. 70	
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΗΝΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ!			
	ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ	стр. 76	
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!			
	HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK	oldal 82	
FIGYELEM: A HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!			
	INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE ȘI ÎNTREȚINERE	pag. 88	
ATENȚIE: CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL DE INSTRUCTIUNI ÎNAINTE DE FOLOSIREA APARATULUI DE SUDURĂ!			
	INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI	str. 94	
UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM SPAWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!			
	NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ	str. 100	
UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM SVAŘOVACÍHO PRÍSTROJE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ!			
	NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU	str. 106	
UPOZORNENIE: PRED POUŽITÍM ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE!			
	NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE	str. 112	
POZOR: PRED UPORABO VARILNE NAPRAVE POZORNO PREBERITE PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO!			
	UPUTSTVA ZA UPOTREBU I SERVISIRANJE	str. 118	
POZOR: PRIJE UPOTREBE STROJA ZA VARENJE POTREBNO JE PAŽLIVO PROČITATI PRIRUČNIK ZA UPOTREBU!			
	EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS	psl. 124	
DĖMESIO: PRIEŠ NAUDOJANT SUVIRINIMO APARATA, ATIDŽIAI PERSKAITYTI INSTRUKCIJŲ KNYGELĘ!			
	KASUTUSJUHENDID JA HOOLDUS	lk. 130	
TÄHELEPANU: ENNE KEEVITUSAPARAADI KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHISED TÄHELEPANELIKULT LÄBI!			
	IZMANTOŠANAS UN TEHNISKĀS APKOPES ROKASGRĀMATA	Ipp. 136	
UZMANĪBU: PIRMS METINĀŠANAS APARĀTA IZMANTOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET ROKASGRĀMATU!			
	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА	стр. 142	
ВНИМАНИЕ: ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОЖЕНА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ.			

GUARANTEE AND CONFORMITY - GARANZIA E CONFORMITÀ - GARANTIE ET CONFORMITÉ - GARANTIE UND KONFORMITÄT - GARANTÍA Y CONFORMIDAD - GARANTIA E CONFORMIDADE - GARANTIE EN CONFORMITEIT - GARANTI OG OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING TAKUU JA VAATIMUSTENMUKAISUUS - GARANTI OG KONFORMITET - GARANTI OCH ÖVERENSSTÄMMELSE - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ГАРАНТИЯ И СООТВЕТСТВИЕ - GARANCIA ÉS A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG - GARANTIE ȘI CONFORMITATE - GWARANCJA/ZGODNOŚĆ - ZARUKA A SHODA - ZARUKA A ZHODA - GARANCIA IN UDOLJE - GARANCIJA I SUKLADNOST - GARANTIIA IR ATITIKTIS - GARANTII JA VASTAVUS - GARANTIIA UN ATBILSTĪBA - ГАРАНЦИЯ И СЪОТВЕТСТВИЕ155-156

	page	page
1. GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS FOR ARC WELDING	4	
2. INTRODUCTION AND GENERAL DESCRIPTION	5	
2.1 INTRODUCTION	5	
2.2 METAL WELDABILITY	5	
2.3 STANDARD ACCESSORIES	5	
2.4 OPTIONAL ACCESSORIES	5	
3. TECHNICAL DATA	5	
3.1 DATA PLATE	5	
3.2 OTHER TECHNICAL DATA	5	
4. DESCRIPTION OF THE WELDING MACHINE	5	
4.1 CONTROL DEVICES, ADJUSTMENT AND CONNECTION	5	
4.2 WELDING MACHINE CONTROL PANEL	5	
4.3 RECALLING AND STORING PROGRAMS	7	
4.3.1 RECALLING MANUFACTURER'S PRE-STORED PROGRAMS	7	
4.3.1.1 MIG-MAG SYNERGIC programs	7	
4.3.1.2 OPERATION IN MANUAL MODE ("PRG 0")	7	
4.3.2 STORING AND RECALLING CUSTOMISED MIG-MAG PROGRAMS	7	
4.3.2.1 Introduction	7	
4.3.2.2 Storage capacity for customised MIG-MAG programs	7	
4.3.2.3 Storage procedure (SAVE)	7	
4.3.2.4 Procedure for recalling a customised program (RECALL)	7	
5. INSTALLATION	7	
5.1 PREPARATION	7	
5.2 HOW TO LIFT THE WELDING MACHINE	7	
5.5.2 TIG WELDING	7	
5.3 POSITION OF THE WELDING MACHINE	7	
5.4 CONNECTION TO THE MAIN POWER SUPPLY	7	
5.4.1 Note	7	
5.4.2 Plug and outlet	7	
5.5 CONNECTION OF THE WELDING CABLES	7	
5.5.1 MIG-MAG WIRE WELDING	7	
5.5.1.1 Connecting the gas bottle	7	
5.5.1.2 Connecting the torch	7	
5.5.1.3 Connecting the welding current return cable	7	
5.5.2 TIG WELDING	7	
6. WELDING: DESCRIPTION OF THE PROCEDURE	8	
6.1 MIG-MAG WELDING	8	
6.1.1 SHORT ARC TRANSFER MODE	8	
6.1.2 SPRAY ARC TRANSFER MODE	8	
6.1.3 PULSE ARC TRANSFER MODE	8	
6.1.4 ADJUSTING THE WELDING PARAMETERS IN MIG-MAG	9	
6.1.4.1 Protective gas	9	
6.1.4.2 Welding current	9	
6.1.4.3 Arc voltage and arc pinch-off	9	
6.1.5 BI-LEVEL AND PULSE ON PULSE OPERATION	9	
6.2 TIG (DC) WELDING	9	
6.2.1 LIFT strike	9	
6.3 MMA WELDING WITH COATED ELECTRODES	9	
6.4 WELD QUALITY	9	
7. MAINTENANCE	9	
7.1 ROUTINE MAINTENANCE	9	
7.1.1 Torch	9	
7.1.2 Wire feeder	9	
7.2 EXTRAORDINARY MAINTENANCE	9	
8. TROUBLESHOOTING	9	

CONTINUOUS WIRE WELDING MACHINES FOR MIG-MAG AND FLUX TIG, MMA ARC WELDING DESIGNED FOR PROFESSIONAL AND INDUSTRIAL USE.

Note: In the following text the term "welding machine" will be used.

1. GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS FOR ARC WELDING

The operator should be properly trained to use the welding machine safely and should be informed about the risks related to arc welding procedures, the associated protection measures and emergency procedures.

(Refer also to the "IEC TECHNICAL SPECIFICATION or CLC/TS 62081":
INSTALLATION AND USE OF EQUIPMENT FOR ARC WELDING).



- Avoid direct contact with the welding circuit: the no-load voltage supplied by the welding machine can be dangerous under certain circumstances.
- When the welding cables are being connected or checks and repairs are carried out the welding machine should be switched off and disconnected from the power supply outlet.
- Switch off the welding machine and disconnect it from the power supply outlet before replacing consumable torch parts.
- Make the electrical connections and installation according to the safety rules and legislation in force.
- The welding machine should be connected only and exclusively to a power source with the neutral lead connected to earth.
- Make sure that the power supply plug is correctly connected to the earth protection outlet.
- Do not use the welding machine in damp or wet places and do not weld in the rain.
- Do not use cables with worn insulation or loose connections.
- If the welding machine has a liquid cooling unit the filling operations should be carried out with the welding machine switched off and disconnected from the power supply outlet.



- Do not weld on containers or piping that contains or has contained flammable liquid or gaseous products.
- Do not operate on materials cleaned with chlorinated solvents or near such substances.
- Do not weld on containers under pressure.
- Remove all flammable materials (e.g. wood, paper, rags etc.) from the working area.
- Provide adequate ventilation or facilities for the removal of welding fumes near the arc; a systematic approach is needed in evaluating the exposure limits for the welding fumes, which will depend on their composition, concentration and the length of exposure itself.
- Keep the gas bottle (if used) away from heat sources, including direct sunlight.



- Use adequate electrical insulation with regard to the electrode, the work piece and any (accessible) earthed metal parts in the vicinity. This is normally achieved by wearing gloves, shoes, head coverings and clothing designed for this purpose and by using insulating platforms or mats.
- Always protect your eyes using masks or helmets fitted with appropriate

lenses.

Use special fire-resistant protective clothing and do not allow the skin to be exposed to the ultraviolet and infrared rays produced by the arc; other people in the vicinity of the arc should be protected by shields of non-reflecting curtains.

- Noise level: If particularly intensive welding operations cause a personal daily exposure level (LEPD) that is greater than or equal to 85db(A), the use of suitable personal protectors is compulsory.



- The electromagnetic fields generated by the welding process may interfere with the operation of electrical and electronic equipment. Users of vital electrical or electronic devices (e.g. pace-makers, respirators etc.) should consult a doctor before stopping in the vicinity of areas where this welding machine is used. Users of vital electrical or electronic devices should not use the welding machine.



- This welding machine complies with the requirements of the technical standard for the product for use only and exclusively in industrial environments and for professional purposes. It is not guaranteed to meet electromagnetic compatibility requirements in the home.



EXTRA PRECAUTIONS

- WELDING OPERATIONS:

- In environments with increased risk of electric shock
- In confined spaces
- In the presence of flammable or explosive materials
- MUST BE evaluated in advance by an "Expert supervisor" and must always be carried out in the presence of other people trained to intervene in emergencies.
- Technical protection measures MUST BE taken as described in 5.10; A.7; A.9. of the "IEC TECHNICAL SPECIFICATION or CLC/TS 62081".
- Welding MUST NOT be allowed if the welding machine or wire feeder is supported by the operator (e.g. using belts).
- The operator MUST NOT BE ALLOWED to weld in raised positions unless safety platforms are used.
- VOLTAGE BETWEEN ELECTRODE HOLDERS OR TORCHES: working with more than one welding machine on a single piece or on pieces that are connected electrically may generate a dangerous accumulation of no-load voltage between two different electrode holders or torches, the value of which may reach double the allowed limit.

An expert coordinator must use measuring instruments to determine the existence of a risk and should take suitable protection measures as detailed in 5.9 of the "IEC TECHNICAL SPECIFICATION or CLC/TS 62081".



RESIDUAL RISKS

- OVERTURNING: position the welding machine on a horizontal surface that is able to support the weight: otherwise (e.g. inclined or uneven floors etc.) there is danger of overturning.

- Never lift the trolley assembled with the welding machine, wire feeder and cooling system (when present).
- The only permitted lifting method is that described in the "INSTALLATION" section of this manual.
- IMPROPER USE: it is hazardous to use the welding machine for any work other than that for which it was designed (e.g. de-icing mains water pipes).
- MOVING THE WELDING MACHINE AND ITS TROLLEY: always secure the gas bottle with appropriate equipment, to prevent it falling accidentally.



The safety guards and moving parts covers of the welding machine and of the wire feeder should be in their proper positions before connecting the welding machine to the power supply.



WARNING! Any manual operation carried out on the moving parts of the wire feeder, for example:

- Replacing rollers and/or the wire guide
- Inserting wire in the rollers
- Loading the wire reel
- Cleaning the rollers, the gears and the area underneath them
- Lubricating the gears

SHOULD BE CARRIED OUT WITH THE WELDING MACHINE SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY OUTLET.

2. INTRODUCTION AND GENERAL DESCRIPTION

2.1 INTRODUCTION

This welding machine consists of a power source with an integrated wire feeder. The power source is a multi-procedure (continuous and pulsed MIG-MAG SYNERGIC, TIG and MMA) 3-phase powered rectifier with microprocessor controlled electronic regulation (switch-mode), with primary side whole bridge.

The wire feeder is equipped with a 4-roller motorised wire puller unit with independent adjustment of pulling pressure; the digital control panel is integrated with the microprocessor adjustment board and it contains fundamentally three condensed functions:

a) PARAMETER SETTINGS AND ADJUSTMENTS

With this user interface it is possible to set and adjust the operating parameters, select previously stored programs, view parameter status and values on the display.

b) RECALLING PRE-STORED SYNERGIC PROGRAMS FOR MIG-MAG WELDING

These programs are pre-defined and stored by the manufacturer (so cannot be modified); when the user recalls one of these programs, he can select a specific job point (corresponding to a set of various independent welding parameters), adjusting a single magnitude. This is the **SINERGY** concept, which makes it extremely easy to achieve perfect adjustment of the welding machine depending on each specific operating condition.

c) STORING/RECALLING CUSTOMISED PROGRAMS

This function is available when working within a synergic program and also when in manual mode (in this case the setting for all the welding parameters is at the discretion of the operator). This mode of operation allows the user to store and later recall a specific welding procedure.

2.2 METAL WELDABILITY

MIG-MAG The welding machine is suitable for MIG welding of aluminium and its alloys, MIG brazing is typically carried out on galvanised plate and MAG welding on carbon, low alloy and stainless steels.

MIG welding of aluminium and its alloys should be carried out using core wire with a composition that is compatible with the material being welded and pure Ar (99.9%) protective gas.

MIG brazing can be carried out, typically, on galvanised plate using core wire in copper alloy (e.g. copper silicon or copper aluminium) with pure Ar (99.9%) protective gas.

MAG welding with carbon and low alloy steels should be done using core wire with a composition that is compatible with the material to be welded and with CO₂, or with an Ar/CO₂ or Ar/CO₂-O₂ mixture, as the protective gas (Argon normally > 80%).

For welding stainless steel, Ar/O₂ or Ar/CO₂ gas mixtures are normally used (Ar normally > 98%).

TIG The welding machine is suitable for TIG welding with direct current (DC), with contact arc strike (LIFT ARC mode), and is suitable for use with all steels (carbon, low and high alloys) and heavy metals (copper, nickel, titanium and their alloys) with pure Ar (99.9%) protective gas or, for particular operations, with Argon/Helium mixtures.

MMA The welding machine is suitable for MMA electrode welding in direct current (DC) with all types of coated electrodes.

2.3 STANDARD ACCESSORIES

- Adapter for ARGON IT bottle.
- Cable and earth clamp.
- Pressure reducing valve 2 pressure gauges.
- MIG torch 3m.

2.4 OPTIONAL ACCESSORIES

- Trolley
- Manual remote control, 1 potentiometer (only TIG and MMA).
- Manual remote control, 2 potentiometers.
- SPOOL GUN.
- G.R.A. water-cooled cooling unit
- Aluminium welding kit
- MMA 600A welding kit
- MIG torch 5m 500A
- MIG torch 3m 270A, 500A R.A. (water-cooled)
- MIG torch 5m 270A, 500A R.A. (water-cooled)
- TIG torch 4m or 8m, 220A.
- TIG torch 4m or 8m, 350A R.A. (water-cooled)
- MIG/TIG UP/DOWN torch, with or without potentiometer.
- PUSH PULL torch.

- Torches with serial RS485 on request.

3. TECHNICAL DATA

3.1 DATA PLATE (FIG. A)

The most important data regarding use and performance of the welding machine are summarised on the rating plate and have the following meaning:

- Protection rating of the covering.
- Symbol for power supply line:
1~: single phase alternating voltage;
3~: three phase alternating voltage.
- Symbol **S**: indicates that welding operations may be carried out in environments with heightened risk of electric shock (e.g. very close to large metallic volumes).
- Symbol for welding procedure provided.
- Symbol for internal structure of the welding machine.
- EUROPEAN standard of reference, for safety and construction of arc welding machines.
- Manufacturer's serial number for welding machine identification (indispensable for technical assistance, requesting spare parts, discovering product origin).
- Performance of the welding circuit:
- U₀: maximum no-load voltage (open welding circuit).
- I₀U₂: current and corresponding normalised voltage that the welding machine can supply during welding.
- X : Duty cycle: indicates the time for which the welding machine can supply the corresponding current (same column). It is expressed as %, based on a 10 minutes cycle (e.g. 60% = 6 minutes working, 4 minutes pause, and so on). If the usage factors (on the plate, referring to a 40°C environment) are exceeded, the thermal safeguard will trigger (the welding machine will remain in standby until its temperature returns within the allowed limits).
- A/V-A/V: shows the range of adjustment for the welding current (minimum maximum) at the corresponding arc voltage.
- Technical specifications for power supply line:
- U₁: Alternating voltage and power supply frequency of welding machine (allowed limit ±10%).
- I₁ max: Maximum current absorbed by the line.
- I_{eff}: Effective current supplied.
- Size of delayed action fuses to be used to protect the power line.
- Symbols referring to safety regulations, whose meaning is given in chapter 1 "General safety considerations for arc welding".

Note: The data plate shown above is an example to give the meaning of the symbols and numbers; the exact values of technical data for the welding machine in your possession must be checked directly on the data plate of the welding machine itself.

3.2 OTHER TECHNICAL DATA

- **WELDING MACHINE:** see table 1 (TAB.1)
- **TORCH:** see table 2 (TAB.2)

4. DESCRIPTION OF THE WELDING MACHINE

4.1 CONTROL DEVICES, ADJUSTMENT AND CONNECTION (FIG. B)

4.1.1 Welding machine with integrated wire feed on front:

- Control panel (see description).
- Negative quick socket (-) for welding power cable (earth cable for MIG and MMA, torch cable for TIG).
- Gas connector for TIG torch.
- 3-pin connector for TIG TORCH control cable.
- 14-pin connector for remote control connection.
- Centralised connection for MIG torch (Euro).
- Positive quick connector (+) for TIG welding earth cable.
- On the back:
- Main ON/OFF switch.
- Gas pipe connector (bottle) for TIG welding.
- Gas pipe connector (bottle) for MIG welding.
- Power supply cable with cable clip.
- 12-5-pin connector for water-cooled cooling unit.
- Fuse.

4.2 WELDING MACHINE CONTROL PANEL (FIG. C)

1- LED indicating ALARM (machine output is disabled).

The machine is reset automatically when the cause for alarm has been removed.

Alarm messages shown on displays (15) and (16):

- "AL1": thermal relay triggered for primary circuit.
- "AL2": thermal relay triggered for secondary circuit.
- "AL3": overvoltage safeguard on power line triggered.
- "AL4": undervoltage safeguard on power line triggered.
- "AL5": safeguard triggered due to low pressure in water-cooled circuit in torch. Reset is not automatic.
- "AL7": safeguard triggered due to overcurrent during MIG-MAG welding.
- "AL8": fault in serial line: shorting in torch.
- "AL9": magnetic components safeguard triggered.
- "AL10": fault in serial line: serial line disconnected.
- "AL11": phase failure safeguard on power line triggered.
- "AL12": fault in serial line: data error.
- "AL13": too much dust deposited inside welding machine, reset by:
- cleaning inside machine;
- display key on control panel.

When the welding machine is switched off, the alarm "AL4" or "AL11" may show for a few seconds..

2- LED indicating that the TORCH OR ELECTRODE IS POWERED.

3- LED indicating WELDING MACHINE PROGRAMMING.

4- RECALL key for downloading customised welding programmes (see section 4.3.2.4).

5- SAVE key for saving customised welding programmes (see section 4.3.2.3).

6- Welding programme selection key and 2-digit display.

As the key is pressed repeatedly, the display will show the numbers from "0" to "44". Each number between "1" and "44" is associated with a synergic welding programme (see TAB. 3) while "0" is associated with manual welding machine operation, where the operator is able to insert settings for all the parameters (only for MIG-MAG SHORT and SPRAY ARC).

7- Key for selecting welding procedure.

When this key is pressed the LED corresponding to the intended welding mode will light up:

MIG : MIG-MAG with "SHORT/SPRAY ARC" mode.

PULSE : MIG-MAG with "PULSE ARC" mode.

POP : MIG-MAG with "PULSE ON PULSE" mode.

TIG : TIG.

MMA : MMA electrode.

8- Key for selecting MIG-MAG torch button control mode.

When this key is pressed the LED will light up corresponding to:

2t : 2-stroke operation, ON-OFF with button pressed.

4t : 4-stroke operation, ON-OFF with button released.

BILEVEL : bi-level operation for MIG-MAG, TIG.

SPOT : MIG-MAG SPOT welding.

9- Key for switching on remote control.

When the LED  REMOTE is lit, adjustments can only be made by remote control, i.e.:

a) **single potentiometer control (only MMA and TIG)**: replaces the function of the encoder knob (14).

b) **control by two potentiometers**: replaces the function of encoder knobs (14) and (13).

c) **pedal control (only MMA and TIG)**: replaces the function of the encoder knob (14).


NOTE: It is only possible to select REMOTE if a remote control is actually connected to the corresponding socket.

10- Key for selecting welding parameters.

Pressing the key repeatedly will light up one of the LED's from (10a) to (10h), each associated with a specific parameter. The setting for each activated parameter is made using the knob (13) and is shown on the display (15). While making these settings knob (14) adjusts the value of the main welding level shown on the display (16), either current or wire feed rate (see description at point (14)), except for LED (10b).

Knob (14) can only be used to adjust the secondary level when LED (10b) is ON (see description of LED (10b)).

Note: Parameters that cannot be modified by the operator, depending on whether you are working with a synergic programme or in manual mode ("PRG" 0) are automatically excluded so that they cannot be selected; the corresponding LED will not light up.

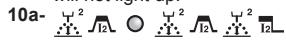

• MIG-MAG

This parameter is displayed automatically during MIG-MAG welding operations, and shows the actual arc voltage (LED (15a) is ON).

• MIG-MAG Pulse Arc

When setting a MIG-MAG Pulse Arc synergic programme this parameter is used to set the correction to be made to the arc length as calculated in synergy (range from -5% to +5%) (LED (15c) ON).

In the same mode, setting bi-level, pulse on pulse or Tstart mode will cause the parameter to take the value of arc length correction at the main welding level as calculated in synergy as above (range from -5% to +5%) (LED (15c) ON).


• MIG-MAG Short Arc

When setting a MIG-MAG Short Arc synergic programme this parameter is used to set the correction to be made to the arc length as calculated in synergy (range from -5% to +5%) (LED (15c) ON).

In the same mode, setting bi-level mode will cause the parameter to take the value of arc length correction at the main welding level as calculated in synergy as above (range from -5% to +5%) (LED (15c) ON).

• MIG-MAG Short Arc "PRG 0"

Also in MIG-MAG Short Arc mode, manual programming ("PRG 0"), this parameter used to set the actual arc voltage (range 10-40) (LED (15a) ON). In the same mode, setting bi-level mode will cause the parameter to take the value of actual arc length at the main welding level as calculated in synergy as above (range 10-40) (LED15a ON).

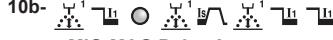

• MIG-MAG Pulse Arc

In MIG-MAG pulse arc mode, setting bi-level, pulse on pulse or Tstart mode will enable adjustment of currents I_1 and I_{start} (I_{start}) (using knob (14)) and correction of arc length (using knob (13)) for the secondary welding level, as calculated in synergy (range from -5% to +5%)(LED(15c) ON.).

• MIG-MAG Short Arc

For synergic MIG-MAG short arc programmes, setting bi-level mode will make it possible to adjust the current/wire feed rate (using knob (14)) and to correct arc length (using knob (13)) for the secondary welding level as calculated in synergy (range from -5% to +5%) (LED (15c) ON).

• Bi-level "PRG 0"

When manual programming "PRG 0" is selected with bi-level mode, this parameter is used to adjust wire feed rate (using knob (14), (LED 16c) ON) and actual arc voltage (using knob (13)) for the secondary welding level I_1 , (range 10-40) (LED (15a) ON).

In TIG bi-level mode this parameter is used to adjust the welding current second level (I_1).



• MIG-MAG "PRG 0"

In manual mode,"PRG 0", this parameter is used to adjust wire feed rate as welding starts, in order to optimise arc strike (adjustment 1-100% and LED (15c) ON).

• MIG-MAG Pulse Arc 2-STROKE

In MIG-MAG Pulse Arc 2-STROKE mode this parameter is used to adjust the length of start current time (T_{start}). If the parameter is set to zero, the function is disabled, while with any setting greater than zero (adjustment 0.1-3 seconds) it is possible to select LED (10b) in order to set the arc voltage correction and the start current value (secondary level). The start current can be set at a higher or lower value than the main welding value; a higher

start current is very useful, especially when welding aluminium and its alloys, making it possible to heat the piece more quickly ("Hot start").

• MIG-MAG Pulse on Pulse

In MIG-MAG Pulse on Pulse mode the parameter can be used to adjust the length of main welding current time (adjustment range 0.1-10 seconds and LED (15b) ON).

• MMA

With MMA electrode operation, the parameter takes the value of "Arc force", so that it is possible to make the setting for dynamic overcurrent (adjustment range 0-100% and LED (15c) ON). During MMA welding, the display (15) will show the actual arc voltage (LED (15a) ON), and LED (10c) still remains on so that Arc force can also be adjusted during welding.



• MIG-MAG Pulse Arc

In MIG-MAG pulse arc mode the parameter determines arc pinch-off. The higher the value the more concentrated will be the arc during welding. In a welding mode using two current levels (bi-level, pulse on pulse or Tstart) arc pinch-off has the same setting for both levels (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

In MIG-MAG "PRG 0" manual mode the parameter is used to adjust electronic reactance (adjustment range 20-80% and LED (15c) ON). The higher the value, the hotter will be the weld pool. In bi-level mode electronic reactance has the same setting for both levels.

• MIG-MAG Pulse on Pulse


In MIG-MAG Pulse on Pulse mode the parameter can be used to adjust the length of secondary welding current time (adjustment range 0.1-10 seconds and LED (15b) ON).



Wire BURN-BACK time when welding stops.

This parameter is used to adjust wire burn-back time at the end of welding. An appropriate setting will prevent the wire from sticking to the piece in manual mode (PRG 0) - MIG-MAG SHORT ARC (adjustment range 0.01-1 seconds and LED (15b) ON).

When setting a MIG-MAG synergic programme this parameter is used to set the correction to be made to BURN_BACK TIME as calculated in synergy (range from -1% to +1%, LED (15c) ON).

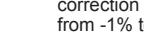


POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC and TIG.

In any MIG-MAG SHORT ARC and TIG mode this parameter corresponds to "Post-gas" time, so that it is possible to adjust the time for which protective gas will flow after welding stops (adjustment range 0.1-10 seconds and LED (15b) (ON)).



Welding current SLOPE DOWN.

This is enabled only and exclusively when using MIG-MAG PULSE ARC or SHORT ARC synergic programmes ("PRG" from "1" to "44") or TIG welding. It is used to reduce the current gradually when the torch button is released (adjustment range 0-3 seconds and LED (15b) ON).

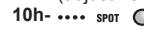

SPOT WELDING TIME.

This is enabled only and exclusively if "SPOT" mode has been selected with key (8). It is used for MIG-MAG spot welding with welding time control (adjustment range 0.1-10 seconds and LED (15b) ON).

11- Key for manual activation of gas solenoid valve.

This button causes gas outflow (piping discharge – flow rate adjustment) without having to operate the torch button; the action of the button is momentary.

12- Key for manual wire feed.

This button is used to feed the wire along the torch hose without having to operate the torch button; the action is momentary and feed rate is fixed.

13- Encoder knob for adjusting welding parameters (see 10a-10h).

14- Encoder knob.

The knob adjusts:

- Welding current (LED (16a) ON).
- Wire feed rate (LED (16c) ON) in Short/Spray arc mode.
- The thickness of the piece being welded (LED (16b) on) if selected with key (17), piece thickness in mm.

In a welding mode using two current levels (bi-level, pulse on pulse or Tstart), with LED (10b) ON the knob adjusts:

- Welding current I_1 (LED (16a) ON) for the secondary level in Pulse arc mode.
- Wire feed rate for the secondary welding level (LED (16c) ON) in Short/Spray arc mode.

15- 3-digit alphanumeric display. This shows:

- welding parameter values (see from (10a) to (10h)) in no-load operation.
- the actual arc voltage during welding.

NOTE: when welding stops, the display automatically switches to the setting value.

- an alarm indicator (see point 1).

15a, 15b, 15c- LED's indicating current unit of measurement (volts, seconds, percentage).

16- 3-digit alphanumeric display. This shows:

- the value of the setting made using the encoder knob (14).
- the actual current during welding.

NOTE: when welding stops, the display automatically switches to the setting value.

- an alarm indicator (see point 1).

16a, 16b, 16c- LED's indicating current unit of measurement (current in amps (A), thickness in millimetres (mm) and wire feed rate metres/minute (m/min)).

17- Key for selecting unit of measurement – Amps, mm, mm/min (LED's (16a) (16b) (16c)).

Used to set weld material thickness, welding current and wire feed rate respectively, using the encoder (14).

"PRG 0" manual selection: the setting for each individual parameter is independent of the settings for the other parameters.

Programmes from "1" to "44": the setting for each individual parameter (e.g. material thickness) automatically defines the values of the other parameters (e.g. welding current and wire feed rate).

4.3 RECALLING AND STORING PROGRAMS

4.3.1 RECALLING MANUFACTURER'S PRE-STORED PROGRAMS

4.3.1.1 MIG-MAG SYNERGIC programs

The welding machine is designed with 44 stored synergic programs, as specified in the table (TAB.3), which must be consulted when selecting a suitable program for the type of welding to be carried out.

A particular program is selected by pressing the "PRG" program repeatedly and the corresponding number, between "0" and "44" will be shown on the display (the number "0" does not have a corresponding synergic program but is for operating in manual mode, as described in the next paragraph).

Note: In a synergic program, it is essential to first select the desired transfer mode, PULSE ARC or SHORT/SPRAY ARC, using the appropriate key (see FIG.C (7)).

Note: All types of wire that are not shown in the table can be used in manual mode "PRG 0".

4.3.1.2 OPERATION IN MANUAL MODE ("PRG 0")

Operation in manual mode corresponds to the number "0" on the display and is only active if the SHORT/SPRAY ARC transfer mode has been selected previously (see FIG.C (7)).

In this mode, as there will be no synergy, the operator should set all welding parameters manually.

Warning! The operator can set all the parameters freely therefore it is possible to set values that are incompatible with a correct welding procedure.

Note: it is NOT possible to use PULSE ARC transfer mode when manual is selected.

4.3.2 STORING AND RECALLING CUSTOMISED MIG-MAG PROGRAMS

4.3.2.1 Introduction

The welding machine can be used to (SAVE) customised work programs relating to a set of valid parameters for a particular welding job. Each stored program can be recalled (RECALL) at any time so that the user finds the welding machine "ready-to-use" for a specific job that has been optimised previously.

4.3.2.2 Storage capacity for customised MIG-MAG programs

The welding machine allows storage of customised programs in three groups that refer to the three synergic transfer modes (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc and Pulse on pulse) and to manual mode operation, with the following specifications:

- SYNERGIC PULSE ARC PULSE ON PULSE: 10 programmes can be stored (available numbers from "1" to "10"),
- SYNERGIC PULSE ARC: able to save 10 programs (available numbers from "1" to "10"),
- SYNERGIC SHORT/SPRAY ARC: able to save 10 programs (available numbers from "1" to "10"),
- MANUAL SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): able to save 10 programs (available numbers from "1" to "10").

To actually recall the program to be used, before selecting the number (as described in parag. 4.3.1), select the desired transfer mode: PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE or SHORT/SPRAY ARC or select "PRG=0" if programmes have been pre-stored in manual mode.

4.3.2.3 Storage procedure (SAVE)

After adjusting the welding machine to carry out a particular weld perfectly, proceed as follows (see FIG.C):

- a) Press key (5) "SAVE".
- b) "Pr" will appear on display (16) and a number (between "1" and "10") on display (15).
- c) Turn the encoder knob (either (13) or (14)) to select the number where the program is to be stored (see also 4.3.2.).
- d) Press the "SAVE" key again.
- e) Displays (15) and (16) will flash.
- f) Within two seconds, press the "SAVE" key again.

g) The displays will show "St Pr", indicating that the program has been stored; after 2 seconds the displays will automatically switch to the values relating to the parameters that have just been saved.

Note. If the "SAVE" key is not pressed again within 2 seconds while the displays are flashing, they will show "No St" and the program will not be stored; the displays automatically return to what they were showing initially.

4.3.2.4 Procedure for recalling a customised program (RECALL)

Before proceeding to recall a program, make sure the selected transfer mode (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC or "PRG=0") is actually the one you intend to use.

Then proceed as follows (see FIG.C):

- a) Press the "RECALL" key.
- b) "Pr" appears on display (16) and a number (between "1" and "10") on display (15).
- c) Turn the encoder knob (either (13) or (14)) to select the number used to save the program that is to be used.
- d) Press the "RECALL" key again for more than 2 seconds.
- e) The displays will show "Ld Pr" indicating that the program has been loaded; after 2 seconds the displays will automatically switch to the values relating to the program that has just been recalled.

Note. If the "RECALL" key is not pressed again for longer than 2 seconds, the displays will show "No Ld" and the program will not be loaded; the displays automatically return to what they were showing initially.

NOTES:

- DURING OPERATIONS WITH THE "SAVE" AND "RECALL" KEYS THE "PRG" LED IS ON.
- A RECALLED PROGRAM CAN BE MODIFIED AS THE OPERATOR WISHES, BUT THE MODIFIED VALUES ARE NOT AUTOMATICALLY SAVED. TO SAVE THE NEW VALUES IN THE SAME PROGRAM IT IS NECESSARY TO FOLLOW THE STORAGE PROCEDURE (see 4.3.2.3).
- THE USER IS RESPONSIBLE FOR RECORDING CUSTOMISED PROGRAMS AND THE RELATED MANAGING OF THE ASSOCIATED PARAMETERS.
- CUSTOMISED PROGRAMS CANNOT BE SAVED IN TIG OR MMA ELECTRODE MODE.

5. INSTALLATION



WARNING! CARRY OUT ALL INSTALLATION OPERATIONS AND ELECTRICAL CONNECTIONS WITH THE WELDING MACHINE

COMPLETELY SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY OUTLET.

THE ELECTRICAL CONNECTIONS MUST BE MADE ONLY AND EXCLUSIVELY BY AUTHORISED OR QUALIFIED PERSONNEL.

5.1 PREPARATION

- Unpack the welding machine;
- Insert the polarisation connector if the GRA is not connected (FIG. D);
- If there is a Trolley and/or GRA, consult their respective instruction handbooks.

5.2 HOW TO LIFT THE WELDING MACHINE (FIG. E)

The welding machine should be lifted without its removable parts (torch, gas pipes, cables etc.), which could come off in transit.

As shown in the illustration, assemble the attachment rings using the two M8x25 screws provided.

Please note: eyelet rings for lifting, with threaded hole M8 UNI 2948-71, are not supplied.

5.3 POSITION OF THE WELDING MACHINE

Choose the place to install the welding machine so that the cooling air inlets and outlets are not obstructed (forced circulation by fan, if present); at the same time make sure that conductive dusts, corrosive vapours, humidity etc. will not be sucked into the machine.

Leave at least 250mm free space around the welding machine.



WARNING! Position the welding machine on a flat surface with sufficient carrying capacity for its weight, to prevent it from tipping or moving hazardously.

5.4 CONNECTION TO THE MAIN POWER SUPPLY

5.4.1 Note

Before making any electrical connection, make sure the rating data of the welding machine correspond to the mains voltage and frequency available at the place of installation.

The welding machine should only be connected to a power supply system with the neutral conductor connected to earth.

To ensure protection against indirect contact use residual current devices of the following types:

- Type A () for single phase machines;
- Type B ( ) for 3-phase machines.

To comply with the requirements of the EN 61000-3-11 (Flicker) standard we recommend connecting the welding machine to interface points of the power supply that have an impedance of less than $Z_{max} = 0.283$ ohm.

5.4.2 Plug and outlet

Connect a normalised plug (3P + T) having sufficient capacity to the power cable and prepare a mains outlet fitted with fuses or an automatic circuit-breaker; the special earth terminal should be connected to the earth conductor (yellow-green) of the power supply line. The table (TAB.1) shows the recommended delayed fuse sizes in amps, chosen according to the max. nominal current supplied by the welding machine, and the nominal voltage of the main power supply.

5.5 CONNECTION OF THE WELDING CABLES

WARNING! BEFORE MAKING THE FOLLOWING CONNECTIONS MAKE SURE THE WELDING MACHINE IS SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE POWER SUPPLY OUTLET.

Table (TAB. 1) gives the recommended values for the welding cables (in mm^2) .

5.5.1 MIG-MAG WIRE WELDING (FIG.F)

5.5.1.1 Connecting the gas bottle

- Screw the pressure reducing valve onto the gas bottle, inserting the appropriate adapter supplied as an accessory when Argon or an Ar/CO₂ mixture is used.
- Connect the gas inlet hose to the pressure reducing valve and tighten the supplied clip; then connect the other end of the hose to the connector provided on the back of the welding machine and tighten it with the supplied clip.
- Loosen the adjustment ring nut on the pressure reducing valve before opening the gas bottle valve.

5.5.1.2 Connecting the torch

- Engage the torch with its dedicated connector by tightening the locking ring nut manually as far down as it will go.
- Prepare the wire for loading the first time, by dismantling the nozzle and the contact tip, to ease its exit.
- Welding power supply cable to the quick connector (+).
- Control cable to the corresponding connector.
- Water pipes for R.A. versions (water-cooled torch) with quick connectors.
- Make sure that the connectors are tightened properly so as to prevent overheating and reduced efficiency.
- Connect the gas inlet hose to the pressure reducing valve and tighten the supplied clip; then connect the other end of the hose to the connector provided on the back of the welding machine and tighten it with the supplied clip.

5.5.1.3 Connecting the welding current return cable

- This is connected to the piece being welded or to the metal bench supporting it, as close as possible to the joint being made.
- This cable is connected to the terminal with the symbol (-).

5.5.2 TIG WELDING (FIG. G)

5.5.2.1 Connection to the gas bottle

- Screw the pressure reducing valve onto the gas bottle valve, inserting the appropriate adapter supplied as an accessory, for when the gas used is Argon or an Ar/CO₂ mixture.
- Connect the gas inlet pipe to the pressure-reducing valve and tighten the band supplied; then connect the other end of the pipe to the connector on the back of the welding machine and tighten it using the band supplied.
- Loosen the adjustment ring nut on the pressure-reducing valve before opening the bottle valve.

5.5.2.2 Connecting the welding current return cable

- This is connected to the piece being welded or to the metal bench supporting it, as close as possible to the join being made.
- This cable is connected to the terminal with the symbol (+).

5.5.2.3 Connecting the torch

- Connect the TIG torch to the quick connection (-) on the front panel of the welding machine; complete the connection of the gas pipe and torch control cable.

5.5.3 MMA WELDING WITH COATED ELECTRODE (FIG. H)

5.5.3.1 Connecting the electrode-holder clamp

Practically all coated electrodes are connected to the positive pole (+) of the power source; as an exception, electrodes with an acid coating are connected to the negative pole (-).

Connect the electrode holder clamp cable to the quick connector (+) on the front panel.

Note: In some cases, (-) polarity is recommended for the electrode holder clamp, so check the electrode manufacturer's instructions.

5.5.3.2 Connecting the welding current return cable

- This is connected to the piece being welded or to the metal bench supporting it, as close as possible to the join being made.
- This cable is connected to the terminal with the symbol (-).

5.5.4 WARNINGS

- Turn the welding cable connectors right down into the quick connections, to ensure a perfect electrical contact; otherwise the connectors themselves will overheat, resulting in their rapid deterioration and loss of efficiency.
- The welding cables should be as short as possible.
- Do not use metal structures which are not part of the workpiece to substitute the return cable of the welding current: this could jeopardise safety and result in poor welding.

5.6 LOADING THE WIRE REEL (FIG. I)



WARNING! BEFORE STARTING THE OPERATIONS TO LOAD THE WIRE MAKE SURE THE WELDING MACHINE IS SWITCHED OFF AND DISCONNECTED FROM THE MAIN POWER SUPPLY OUTLET.

MAKE SURE THAT THE WIRE FEEDER ROLLERS, THE WIRE GUIDE HOSE AND THE CONTACT TIP OF THE TORCH MATCH THE DIAMETER AND TYPE OF WIRE TO BE USED AND MAKE SURE THAT THESE ARE FITTED CORRECTLY. WHEN INSERTING AND THREADING THE WIRE DO NOT WEAR PROTECTIVE GLOVES.

- Open the reel compartment door.
- Position the wire reel on the spindle, holding the end of the wire upwards; make sure the tab for pulling the spindle is correctly seated in its hole (1a).
- Release the pressure counter-roller/s and move it/them away from the lower roller/s (2a).
- Make sure the puller roller is suitable for the wire being used (2b).
- Free the end of the wire and remove the distorted end with a clean cut and no burr; turn the reel anti-clockwise and thread the end of the wire into the wire-guide infeed, pushing it 50-100mm into the wire guide of the torch fitting (2c).
- Re-position the counter-roller/s, adjusting the pressure to an intermediate value, and make sure that the wire is correctly positioned in the groove of the lower roller (3).
- Use the adjustment screw located at the centre of the spindle to apply a slight braking pressure on the spindle itself (1b).
- Remove the nozzle and contact tip (4a).
- Insert the welding machine plug in the power supply outlet, switch on the welding machine, press the torch button and wait for the end of the wire to pass through the whole of the wire guide hose and protrude by 10-15 cm from the front part of the torch, release the button.



WARNING! During these operations the wire is live and subject to mechanical stress; therefore if adequate precautions are not taken the wire could cause hazardous electric shock, injury and striking of electric arcs:

- Do not direct the mouthpiece of the torch towards parts of the body.
- Keep the torch away from the gas bottle.
- Re-fit the contact tip and the nozzle onto the torch (4b).
- Check that wire feed is regular; set the roller and spindle braking pressure to the minimum possible values making sure that the wire does not slide in the groove and when feed is halted the loops of wire are not loosened by excessive reel inertia.
- Cut the end of the wire so that 10-15 mm protrude from the nozzle.
- Close the reel compartment door.

5.7 REPLACING THE LINER IN THE TORCH (FIG. N)

Before proceeding to replace the hose, lay out the torch cable straight without any bends.

5.7.1 Coiled hose for steel wires

- 1- Unscrew the nozzle and contact tip on the torch head.
- 2- Unscrew the hose locking nut on the central connector and remove the old hose.
- 3- Insert the new hose into the cable-torch duct and push it gently until it comes out of the torch head.
- 4- Tighten up the hose locking nut by hand.
- 5- Trim off all the excess protruding hose pressing it slightly; remove it from the torch cable again.
- 6- Smooth the part where the hose was cut and reinsert it into the cable-torch duct.
- 7- Tighten up the nut again using a spanner.
- 8- Reassemble the contact tip and nozzle.

5.7.2 Synthetic hose for aluminium wires

Carry out operations 1, 2, 3 as given for the steel hose (ignore operations 4, 5, 6, 7, 8).

- 9- Re-tighten the contact tip for aluminium, making sure it comes into contact with the hose.
- 10- At the other end of the hose (torch connector end) insert the brass nipple and the OR ring and, keeping slight pressure on the hose, tighten the hose locking nut. The excess part of the hose will be removed to size later on (see (13)).

Extract the capillary pipe for steel hoses from the wire feeder torch connector.

- 11- THE CAPILLARY PIPE IS NOT REQUIRED for aluminium hoses of diameter 1.6-2.4mm (coloured yellow); the hose is therefore inserted into the torch connector without it.
- Cut the capillary pipe for aluminium hoses of diameter 1-1.2mm (coloured red) to approx. 2mm shorter than the steel pipe, and insert it into the free end of the hose.
- 12- Insert and lock the torch into the wire feeder connector, mark the hose at 1-2mm from the rollers, take the torch out again.
- 13- Cut the hose to the required size, without distorting the inlet hole. Reassemble the torch in the wire feeder connector and assemble the gas nozzle.

6. WELDING: DESCRIPTION OF THE PROCEDURE

6.1 MIG-MAG WELDING

6.1.1 SHORT ARC TRANSFER MODE

The melting of the electrode wire and the detachment of the drop is produced by repeated short circuits (up to 200 times per second) from the tip of the wire to the molten pool.

Carbon and mild steels

- | | |
|---------------------------|---|
| - Suitable wire diameter: | 0.6-1.2mm |
| - Welding current range: | 40-210A |
| - Arc voltage range: | 14-23V |
| - Suitable gases: | CO ₂ , mix Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂ |

Stainless steels

- | | |
|---------------------------|---|
| - Suitable wire diameter: | 0.8-1mm |
| - Welding current range: | 40-160A |
| - Arc voltage range: | 14-20V |
| - Suitable gases: | mix Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%) |

Aluminium and alloys

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Suitable wire diameter: | 0.8-1.6mm |
| - Welding current range: | 75-160A |
| - Arc voltage range: | 16-22V |
| - Suitable gases: | Ar 99.9% |

Generally, the contact tip should be flush with the nozzle or protrude slightly when using the thinnest wires and lowest arc voltages; the length of free wire (stick-out) will normally be between 5 and 12mm.

In MANUAL MODE ("PRG 0") adjust the reactance value:

- 5%-60% with carbon steel wires of diameter 0.8-1mm.
- 50%-80% with carbon steel wires of diameter 1.2-1.6mm.
- 60%-80% with stainless steel and aluminium wires.

Application: Welding in all positions, on thin material or for the first passage in bevelled edges, with the advantage of limited heat transfer and highly controllable pool.

Note: SHORT ARC transfer for welding aluminium and alloys should be used with great care (especially with wires of diameter >1mm) because the risk of melting defects may arise.

6.1.2 SPRAY ARC TRANSFER MODE

Higher voltages and currents than for "short arc" are used here to achieve the melting of the wire. The wire tip does not come into contact with the molten pool; an arc forms from the tip and through it flows a stream of metallic droplets. These are produced by the continuous melting of the electrode wire without short-circuits involved.

Carbon and mild steels

- | | |
|---------------------------|---|
| - Suitable wire diameter: | 0.8-1.6mm |
| - Welding current range: | 180-450A |
| - Arc voltage range : | 24-40V |
| - Suitable gases : | mix Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂ |

Stainless steels

- | | |
|---------------------------|---|
| - Suitable wire diameter: | 1-1.6mm |
| - Welding current range: | 140-390A |
| - Welding voltage range : | 22-32V |
| - Suitable gases : | mix Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%) |

Aluminium and alloys

- | | |
|---------------------------|-----------|
| - Suitable wire diameter: | 0.8-1.6mm |
| - Welding current range: | 120-360A |
| - welding voltage range : | 24-30V |
| - suitable gases : | Ar 99.9% |

The contact tip should generally be 5-10mm inside the nozzle, the higher the arc voltage the further inside; the length of free wire (stick-out) should normally be between 10 and 12mm.

In MANUAL MODE ("PRG 0"), once the wire feed rate and arc voltage parameters have been selected correctly (i.e. with compatible values), the selected value of the reactance is immaterial.

Application: Horizontal welding with thicknesses of at least 3-4mm (very fluid pool); execution rate and deposit rate are very high (high heat transfer).

6.1.3 PULSE ARC TRANSFER MODE

This is a "controlled" transfer situated in the "spray arc" transfer area (modified spray arc) and therefore has the advantages of speedy melting and lack of projections, extending to significantly low current values so as to satisfy many typical "short arc" applications as well.

Every current impulse corresponds to the separation of a single drop from the wire electrode; the phenomenon occurs with a frequency that is proportional to the wire feed rate with the variation rule related to the type and diameter of the wire itself (typical frequency values: 30-300Hz).

Carbon and mild steels

- | | |
|---------------------------|---|
| - Suitable wire diameter: | 0.8-1.6mm |
| - Welding current range: | 60-360A |
| - Arc voltage range : | 18-32V |
| - Suitable gases : | mix Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂ (CO ₂ max 20%) |

Stainless steels

- | | |
|---------------------------|---|
| - Suitable wire diameter: | 0.8-1.2mm |
| - Welding current range: | 50-230A |
| - Welding voltage range : | 17-26V |
| - Suitable gases : | mix Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%) |

Aluminium and alloys

- Suitable wire diameter:	0.8-1.6mm
- Welding current range:	40-320A
- welding voltage range :	17-28V
- suitable gases :	Ar 99.9%

Normally the contact pipe should be 5-10mm inside the nozzle, the higher the arc voltage, the further inside; the length of free wire (stick-out) will normally be between 10 and 12mm.

Application: "horizontal" welding on medium-low thicknesses and on heat-sensitive materials, particularly suitable for welding light alloys (aluminium and its alloys) also on thicknesses below 3mm.

6.1.4 ADJUSTING THE WELDING PARAMETERS IN MIG-MAG

6.1.4.1 Protective gas

The gas flow rate should be:

short arc: 8-14 l/min

spray arc and pulse arc: 12-20 l/min

depending on welding current intensity and nozzle diameter.

6.1.4.2 Welding current

Welding current is adjusted by the operator by turning the encoder knob (FIG.E (14)). When SPRAY/SHORT ARC is selected, each turn of the encoder knob (14) corresponds to a wire feed rate adjustment (m/minute), which is shown on the display (16); during welding, the display automatically switches to the actual current value (amps).

When PULSE ARC or PULSE ARC PULSE-ON-PULSE is selected, each time the encoder knob (14) is turned this corresponds to an adjustment of welding current, which is shown on the display (16); during welding, the display automatically switches to the actual current value.

In both modes it is possible to press key (17) to pass to regulation of thickness in mm (LED (16b) lit up) using the encoder (14). The machine automatically calculates the current required to weld this thickness. Also in this case the display will switch to the actual current (amps.) during welding.

It should be pointed out that in all the synergic programs the maximum and minimum values for the settings (m/minute, amps or thickness in mm) are programmed in the factory and cannot be changed by the user.

Indicative values for the current with the most commonly used wires are given in the table (TAB.5).

6.1.4.3 Arc voltage and arc pinch-off

In the MIG-MAG pulse-arc and pulse-on-pulse synergic programmes these two parameters determine the arc size **during welding**.

Arc voltage indicates the distance of the wire from the piece, the operator is allowed to make a simple correction between -5% and +5% of the preset voltage value in each programme, if it is necessary to adjust the actual arc length under specific circumstances. The higher the value the further the wire from the piece.

Arc pinch-off, on the other hand, determines arc concentration or amplitude. The adjustment range for this parameter is from -10% to +10% of the default value for the programme. The higher the value the more concentrated will be the arc.

In manual programming "PRG 0" arc voltage is defined by setting a suitable value for the selected wire feed rate, according to the following relationship:

$$U_2 = (14 + 0.05 I_2) \text{ where:}$$

- U_2 = Arc voltage in volts

- I_2 = Welding current in amps.

Bear in mind that the selected loadless voltage will correspond to a voltage under load (during welding) that is 2-4V lower.

6.1.5 BI-LEVEL AND PULSE ON PULSE OPERATION

The bi-level operation setting is made using key (8) and can be selected in MIG-MAG pulse arc and short arc modes. The welding cycle starts by pressing and releasing the torch button (as for 4-stroke), the initial working point for the welding machine is the main welding level (LED (10a)), the machine displays the current and voltage for this working point. If the torch button is pressed for less than 0.5 seconds the machine will change the working point from the main level to the secondary level (LED 10(b)), and will display the current and voltage of the secondary level. Every time the button is pressed the machine will continue to pass from one level to the other until the button is pressed for more than 0.5 seconds. Even though the machine displays the instantaneous value of current and voltage during welding, it is only possible to change the current and voltage of the main welding level.

MIG-MAG Pulse on Pulse operation is activated by key (7) with the MIG-MAG Pulse arc LED. This mode is a special type of bi-level because also in this case two working points can be set with the same criteria as bi-level (LED's (10a) and (10b)). It is possible to set the time in each level, t_1 and t_2 (LED's (10c) and (10d)) and they are not decided manually as for bi-level. During welding the machine therefore automatically continues to change the working point from the main level (time t_1) to the secondary level (time t_2).

This leads to the creation of a pulse within the pulse, from which the name is derived. If the two levels and times are set correctly it is possible to obtain a "rippled bead" weld that strongly resembles TIG welding.

6.2 TIG (DC) WELDING

After making the welding circuit connections as described in section 5.5.2. proceed as follows:

- Select the TIG welding procedure on the welding machine control panel (FIG.C (7)).
- Set the welding current to the desired value using the encoder knob (14) (the value can always be adjusted during welding as well). If necessary insert the current down-slope using the potentiometer (13) (indicated momentarily on the display (16)).

6.2.1 LIFT strike

Place the tip of the electrode on the piece, using slight pressure. Press the torch button right down and lift the electrode by 2-3 mm with a slight delay, so that the arc strikes. The welding machine will first output a base current I_{BASE} , after a few moments the current output will be equal to the welding current setting. At the end of the cycle the current will decrease according to the slope down setting.

The table (TAB. 5) summarises some indicative data for welding stainless or high alloy steel.

0.8-1.6mm
40-320A
17-28V
Ar 99.9%

6.3 MMA WELDING WITH COATED ELECTRODES
After making the welding circuit connections as described in section 5.5.3 select the MMA procedure using the corresponding button (FIG. C (7)): The welding current should be adjusted to the desired value using encoder knob (14) and if there is an "ARC FORCE" dynamic overcurrent it can be varied between 0 and 100% using encoder knob (13), with a momentary indication shown on the display (16).

The table (TAB. 6) summarises some indicative values for the current in relation to electrode diameter.

6.4 WELD QUALITY

The quality of the weld seam, and the amount of spatter, is mainly determined by the balance of the welding parameters: current (wire feed rate), wire diameter, arc voltage etc.

In addition, the position of the torch should be adjusted as shown in Fig. M, to prevent excessive spray production and flaws in the seam.

The welding rate (i.e. advancement speed along the join) should also be taken into consideration. This is a determining factor for correct penetration and for the shape of the seam itself.

The most common welding flaws are summarised in the table (TAB. 7).

7. MAINTENANCE



7.1 ROUTINE MAINTENANCE

**ROUTINE MAINTENANCE OPERATIONS CAN BE CARRIED OUT BY THE
OPERATOR.**

7.1.1.Torch


- Do not put the torch or its cable on hot pieces; this would cause the insulating materials to melt, making the torch unusable after a very short time.
- Make regular checks on the gas pipe and connector seals.
- Every time the wire reel is changed, blow out the wire-guide hose using dry compressed air (max. 5bar) to make sure it is not damaged.
- At least once a day, check the wear and correct assembly of the parts at the end of the torch: nozzle, contact tip, gas diffuser.

7.1.2 Wire feeder

- Make frequent checks on the state of wear of the wire feeder rollers, regularly remove the metal dust deposited in the feeder area (rollers and wire-guide infeed and outfeed).

7.2 EXTRAORDINARY MAINTENANCE

**EXTRAORDINARY MAINTENANCE OPERATIONS SHOULD BE CARRIED
OUT ONLY AND EXCLUSIVELY BY SKILLED OR AUTHORISED ELECTRICAL-
MECHANICAL TECHNICIANS.**

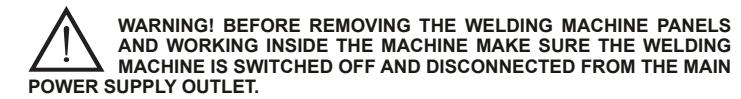

If checks are made inside the welding machine while it is live, this may cause serious electric shock due to direct contact with live parts and/or injury due to direct contact with moving parts.

- Periodically, and in any case with a frequency in keeping with the utilisation and with the environment's dust conditions, inspect the inside of the welding machine and remove the dust deposited on the electronic boards with a very soft brush or with appropriate solvents.
- At the same time make sure the electrical connections are tight and check the wiring for damage to the insulation.
- At the end of these operations re-assemble the panels of the welding machine and screw the fastening screws right down.
- Never, ever carry out welding operations while the welding machine is open.

8. TROUBLESHOOTING (TAB.8)



IF THE WELDING MACHINE IS NOT WORKING PROPERLY, BEFORE MAKING MORE SYSTEMATIC CHECKS OR CALLING YOUR SERVICING CENTRE MAKE THE FOLLOWING CHECKS:

- Make sure the welding current (adjusted using the encoder) is correct.
 - Make sure there is no alarm indicating triggering of the thermal relay or of the overvoltage, undervoltage or short circuit safeguards.
 - Make sure you have not exceeded the rated duty cycle; if the thermal cutout has triggered wait until the welding machine has cooled naturally, make sure the fan is working properly.
 - Check the main power supply voltage: if it is too low or too high the welding machine will signal this fault (see section 4.2).
 - Make sure there is no shorting at welding machine output: in such a case eliminate the problem.
 - Make sure the welding circuit connections have been made correctly, in particular that the earth clamp is actually connected to the piece, with no insulating material (e.g. paint) in the way.
 - Make sure you are using the right protective gas, and the correct amount.
- Before carrying out any work on the wire feeder or inside the welding machine, first consult chapter 7 on "MAINTENANCE".

sconnesse etc...) esiste il pericolo di ribaltamento.

- E' vietato il sollevamento dell'assieme carrello con saldatrice, alimentatore di filo e gruppo di raffreddamento (quando presente).
- L'unica modalità di sollevamento AMMESSA è quella prevista nella sezione "INSTALLAZIONE" di questo manuale.
- USO IMPROPRI: è pericolosa l'utilizzazione della saldatrice per qualsiasi lavorazione diversa da quella prevista (es. scongelazione di tubazioni della rete idrica).
- SPOSTAMENTO DELLA SALDATRICE E RELATIVO CARRELLO: assicurare sempre la bombola con idonei mezzi atti ad impedirne cadute accidentali.



Le protezioni e le parti mobili dell'involucro della saldatrice e dell'alimentatore di filo devono essere in posizione, prima di collegare la saldatrice alla rete di alimentazione.



ATTENZIONE! Qualunque intervento manuale su parti in movimento dell'alimentatore di filo, ad esempio:

- Sostituzione rulli e/o guidafilo;
- Inserimento del filo nei rulli;
- Caricamento della bobina filo;
- Pulizie dei rulli, degli ingranaggi e della zona sottostante ad essi;
- Lubrificazione degli ingranaggi.

DEVE ESSERE ESEGUITO CON LA SALDATRICE SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

2. INTRODUZIONE E DESCRIZIONE GENERALE

2.1 INTRODUZIONE

Questa saldatrice è composta da una sorgente di corrente e da un alimentatore di filo integrato. La sorgente di corrente è un raddrizzatore ad alimentazione trifase multiprocedimento (MIG-MAG SINERGICO continuo e pulsato, TIG ed MMA) con regolazione elettronica (switch-mode) controllata a microprocessore, con ponte intero lato primario.

L'alimentatore di filo è provvisto di gruppo trainafilo a 4 rulli motorizzati con regolazione indipendente della pressione di trascinamento; il pannello di controllo digitale è integrato con la scheda di regolazione a microprocessore ed in esso sono fondamentalmente condensate tre funzionalità:

a) IMPOSTAZIONE E REGOLAZIONE DEI PARAMETRI

Mediante questa interfaccia utente è possibile l'impostazione e la regolazione dei parametri operativi, la selezione di programmi memorizzati, la visualizzazione su display delle condizioni di stato e del valore dei parametri.

b) RICHIAMO DI PROGRAMMI SINERGICI PREMEMORIZZATI PER SALDATURA MIG-MAG

Questi programmi sono predefiniti e memorizzati dal costruttore (quindi non modificabili); dopo aver richiamato uno di questi programmi, l'utente può selezionare un determinato punto di lavoro (corrispondente ad un set di diversi parametri indipendenti di saldatura) regolando una sola grandezza. Questo è il concetto di **SINERGIA**, la quale consente di ottenere con estrema facilità una regolazione ottimale della saldatrice in funzione di ogni specifica condizione operativa.

c) MEMORIZZAZIONE/RICHIAMO DI PROGRAMMI PERSONALIZZATI

Questa funzionalità è disponibile sia lavorando nell'ambito di un programma sinergico, sia in modalità manuale (in questo caso è arbitraria l'impostazione di tutti i parametri di saldatura). Questa operatività consente all'utente di memorizzare e successivamente richiamare una modalità di saldatura prememorizzata.

2.2 SALDABILITÀ DEI METALLI

MIG-MAG La saldatrice è indicata per la saldatura MIG dell'alluminio e delle sue leghe, la brasatura MIG eseguita tipicamente su lamiere zincate e la saldatura MAG degli acciai al carbonio, basso legati ed acciai inox. La saldatura MIG dell'alluminio e delle sue leghe deve essere eseguita utilizzando fili pieni di composizione compatibile con il materiale da saldare e gas di protezione Ar puro (99,9%).

La brasatura MIG è eseguibile tipicamente su lamiere zincate con fili pieni in lega di rame (es. rame silicio o rame alluminio) con gas di protezione Ar puro (99,9%).

La saldatura MAG degli acciai al carbonio e basso legati deve essere eseguita utilizzando fili pieni di composizione compatibile con il materiale da saldare, gas di protezione CO₂, miscele Ar/CO₂ o Ar/CO₂/O₂ (Argon tipicamente > 80%).

Per la saldatura degli acciai inox si utilizzano tipicamente miscele di gas Ar/O₂ o Ar/CO₂ (Ar tipicamente > 98%).

TIG La saldatrice è indicata per la saldatura TIG in corrente continua (DC) con innesto dell'arco a contatto (modalità LIFT ARC), adatta all'impiego con tutti gli acciai (al carbonio, basso-legati e alto-legati) e dei metalli pesanti (rame, nichel, titanio e loro leghe) con gas di protezione Ar puro (99,9%) oppure, per impieghi particolari, con miscele Argon/Elio.

MMA La saldatrice è indicata per la saldatura ad elettrodo MMA in corrente continua (DC) con tutte le tipologie di elettrodi rivestiti.

2.3 ACCESSORI DI SERIE

- Adattatore bombola ARGON.
- Cavo di ritorno completo di pinza di massa.
- Riduttore di pressione 2 manometri.
- Torcia MIG 3m.

2.4 ACCESSORI A RICHIESTA

- Carrello
- Comando a distanza manuale 1 potenziometro (solo TIG e MMA).
- Comando a distanza manuale 2 potenziometri.
- SPOOL GUN.
- Gruppo raffreddamento acqua G.R.A.
- Kit ruote alimentatore di filo.
- Kit saldatura alluminio.
- Kit saldatura MMA 600A.
- Torcia MIG 5m 500A.
- Torcia MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Torcia MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Torcia TIG 4m o 8m, 220A.
- Torcia TIG 4m o 8m, 350A R.A.
- Torcia MIG/TIG UP/DOWN, con o senza potenziometro.
- Torcia PUSH PULL.
- Torce con seriale RS485 a richiesta.

3. DATI TECNICI

3.1 TARGA DATI (FIG. A)

I principali dati relativi all'impiego e alle prestazioni della saldatrice sono riassunti nella targa caratteristica col seguente significato:

- 1- Grado di protezione dell'involucro.
- 2- Simbolo della linea di alimentazione:
 - 1~: tensione alternata monofase;
 - 3~: tensione alternata trifase.
- 3- Simbolo **S**: indica che possono essere eseguite operazioni di saldatura in un ambiente con rischio accresciuto di shock elettrico (es. in stretta vicinanza di grandi masse metalliche).
- 4- Simbolo del procedimento di saldatura previsto.
- 5- Simbolo della struttura interna della saldatrice.
- 6- Norma EUROPEA di riferimento per la sicurezza e la costruzione delle macchine per saldatura ad arco.
- 7- Numero di matricola per l'identificazione della saldatrice (indispensabile per assistenza tecnica, richiesta ricambi, ricerca origine del prodotto).
- 8- Prestazioni del circuito di saldatura:
 - **U**: tensione massima a vuoto (circuiti di saldatura aperto).
 - **I₁/U₂**: Corrente e tensione corrispondente normalizzata che possono venire erogate dalla saldatrice durante la saldatura.
 - **X**: Rapporto d'intermittenza: indica il tempo durante il quale la saldatrice può erogare la corrente corrispondente (stessa colonna). Si esprime in %, sulla base di un ciclo di 10 minuti (es. 60% = 6 minuti di lavoro, 4 minuti sosta e così via). Nel caso i fattori d'utilizzo (riferiti a 40°C ambiente) vengano superati, si determinerà l'intervento della protezione termica (la saldatrice rimane in standby finché la sua temperatura non rientra nei limiti ammessi).
 - **A/V-A/V**: Indica la gamma di regolazione della corrente di saldatura (minimo - massimo) alla corrispondente tensione d'arco.
- 9- Dati caratteristici della linea di alimentazione:
 - **U₁**: Tensione alternata e frequenza di alimentazione della saldatrice (limiti ammessi ±10%).
 - **I₁^{max}**: Corrente massima assorbita dalla linea.
 - **I_{eff}**: Corrente effettiva di alimentazione.
- 10-

: Valore dei fusibili ad azionamento ritardato da prevedere per la protezione della linea.

11-Simboli riferiti a norme di sicurezza il cui significato è riportato nel capitolo 1 "Sicurezza generale per la saldatura ad arco".

Nota: L'esempio di targa riportato è indicativo del significato dei simboli e delle cifre; i valori esatti dei dati tecnici della saldatrice devono essere rilevati direttamente sulla targa della saldatrice stessa.

3.2 ALTRI DATI TECNICI:

- **SALDATRICE**: [vedi tabella \(TAB.1\)](#)
- **TORCIA**: [vedi tabella \(TAB.2\)](#)

4. DESCRIZIONE DELLA SALDATRICE

4.1 DISPOSITIVI DI CONTROLLO, REGOLAZIONE E CONNESSIONE (FIG. B)

4.1.1 Saldatrice con traino integrato sul lato anteriore:

- 1- Pannello di controllo (vedi descrizione).
- 2- Presa rapida negativa (-) per cavo corrente di saldatura (cavo di massa per MIG ed MMA, cavo torcia per TIG).
- 3- Raccordo gas per torcia TIG.
- 4- Connettore 3p per cavo controllo TORCIA TIG.
- 5- Connettore 14p per il collegamento del comando a distanza.
- 6- Attacco centralizzato per torcia MIG (Euro).
- 7- Presa rapida positivo (+) per cavo di massa saldatura TIG.
sul lato posteriore:
- 8- Interruttore generale ON/OFF.
- 9- Attacco tubo gas (bombola) **per saldatura TIG**.
- 10- Attacco tubo gas (bombola) **per saldatura MIG**.
- 11- Cavo di alimentazione con bloccacavo.
- 12- Connettore 5p per gruppo raffreddamento acqua.
- 13- Fusibile.

4.2 PANNELO DI CONTROLLO DELLA SALDATRICE (FIG. C)

1- LED di segnalazione ALLARME (l'output della macchina è bloccato).

Il ripristino è automatico alla cessazione della causa d'allarme.

Messaggi di allarme indicati sui displays (15) e (16):

- **"AL1"**: intervento protezione termica del circuito primario.
- **"AL2"**: intervento protezione termica del circuito secondario.
- **"AL3"**: intervento protezione per sovrattensione della linea di alimentazione.
- **"AL4"**: intervento protezione per sottotensione della linea di alimentazione.
- **"AL5"**: intervento protezione per pressione insufficiente del circuito raffreddamento ad acqua della torcia. Ripristino non automatico.
- **"AL7"**: intervento protezione per sovraccorrente in saldatura MIG-MAG.
- **"AL8"**: guasto linea seriale: corto in torcia.
- **"AL9"**: intervento protezione componenti magnetici.
- **"AL10"**: guasto linea seriale: seriale sconnessa.
- **"AL11"**: intervento protezione per mancanza fase della linea di alimentazione.
- **"AL12"**: guasto linea seriale: errore nei dati.
- **"AL13"**: eccessivo deposito di polvere interno alla saldatrice, ripristino con:
 - pulizia interna della macchina;
 - tasto display del pannello di controllo.

Allo spegnimento della saldatrice può verificarsi, per alcuni secondi, la segnalazione "AL4" oppure "AL11".

2- LED di segnalazione PRESENZA TENSIONE IN TORCIA O SU ELETTRODO.

3- LED di segnalazione PROGRAMMAZIONE SALDATRICE.

4- Tasto di richiamo (RECALL) dei programmi di saldatura personalizzati (vedi par. 4.3.2.4).

5- Tasto di memorizzazione (SAVE) di programmi di saldatura personalizzati (vedi par. 4.3.2.3).

6- Tasto di selezione programma di saldatura e display a 2 digit.

Premendo in successione il tasto, il display visualizza i numeri compresi tra "0" e "44". Ad ogni numero fra "4" e "44" è associato un programma di saldatura sinergico (vedi TAB. 3) mentre al numero "0" è associata la funzionalità in manuale della saldatrice, in cui tutti i parametri possono essere impostati dall'operatore (solo in MIG-MAG SHORT e SPRAY ARC).

7- Tasto di selezione del procedimento di saldatura.

Premendo il tasto si illumina il LED in corrispondenza alla modalità di saldatura che si intende adottare:

MIG

: MIG-MAG con modalità "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE

: MIG-MAG con modalità "PULSE ARC".

modalità di trasferimento desiderata, PULSE ARC oppure SHORT/SPRAY ARC, tramite l'apposito tasto (vedi FIG. C, tasto (7)).
Nota: Tutte le tipologie di filo non previste in tabella possono essere utilizzate in modalità manuale "PRG 0".

4.3.1.2 FUNZIONAMENTO IN MODALITÀ MANUALE "PRG 0"

Il funzionamento in manuale corrisponde alla cifra "0" sul display ed è attivo solo se precedentemente è stato selezionato la modalità di trasferimento SHORT/SPRAY ARC (FIG. C, tasto (7)).

In questa modalità, non essendo prevista alcuna sinergia, tutti i parametri di saldatura devono essere impostati manualmente dall'operatore.

Attenzione! L'impostazione di tutti i parametri è libera quindi i valori ad essi attribuiti potrebbero risultare incompatibili con un corretto procedimento di saldatura.

Nota: NON è possibile utilizzare la modalità di trasferimento PULSE ARC in selezione manuale.

4.3.2 MEMORIZZAZIONE E RICHIAMO PROGRAMMI PERSONALIZZATI IN MIG-MAG

4.3.2.1 Introduzione

La saldatrice permette di memorizzare (SAVE) programmi di lavoro personalizzati relativi ad un set di parametri validi per una determinata saldatura. Ogni programma memorizzato può essere richiamato (RECALL) in qualunque momento mettendo così a disposizione dell'utilizzatore la saldatrice "pronta all'uso" per un specifico lavoro ottimizzato in precedenza.

4.3.2.2 Capacità di memorizzazione di programmi personalizzati in MIG-MAG

La saldatrice prevede la memorizzazione di 40 programmi personalizzati riferiti alle tre modalità di trasferimento in sinergia (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc e Pulse on pulse) e al funzionamento in modalità manuale, con le seguenti specifiche:

- PULSE ARC SINERGICO PULSE ON PULSE: 10 programmi memorizzabili (numeri disponibili da "1" a "10"),
- PULSE ARC SINERGICO: 10 programmi memorizzabili (numeri disponibili da "1" a "10"),
- SHORT/SPRAY ARC SINERGICO: 10 programmi memorizzabili (numeri disponibili da "1" a "10"),
- SHORT/SPRAY ARC MANUALE ("PRG=0"): 10 programmi memorizzabili (numeri disponibili da "1" a "10").

Per richiamare effettivamente il programma che si intende utilizzare è prioritario, rispetto la selezione del numero (come descritto nel par.4.3.1), eseguire la scelta della modalità di trasferimento desiderata PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON- PULSE o SHORT/SPRAY ARC oppure selezionare "PRG=0" se programmi prememorizzati in modalità manuale.

4.3.2.3 Procedura di memorizzazione (SAVE).

Dopo avere regolato la saldatrice in modo ottimale per una determinata saldatura, procedere come segue (vedi FIG. C):

- a) Premere il tasto (5) "SAVE".
- b) Appare "Pr" sul display (16) ed un numero (compreso tra "1" e "10") sul display (15).
- c) Ruotando la manopola encoder (indifferentemente la (13) o la (14)), scegliere il numero con cui si desidera memorizzare il programma (vedi anche 4.3.2).
- d) Premere nuovamente il tasto "SAVE".
- e) I display (15) e (16) lampeggiano.
- f) Ripremere, entro il tempo di due secondi, il tasto "SAVE".
- g) Sui display appare "St Pr", quindi il programma è stato memorizzato; dopo 2 secondi i display commutano automaticamente su valori relativi ai parametri appena salvati.

Nota. Se, a display lampeggianti, non viene ripremuto il tasto "SAVE" entro 2 secondi, i display indicano "No St" ed il programma non viene memorizzato; i display ritornano automaticamente all'indicazione iniziale.

4.3.2.4 Procedura di richiamo di un programma personalizzato (RECALL)

Prima di eseguire le operazioni di richiamo di un programma, verificare che la modalità di trasferimento selezionata (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC o "PRG=0") sia effettivamente quella con cui si intende operare. Procedere quindi come segue (vedi FIG. C):


- a) Premere il tasto "RECALL".
- b) Appare "Pr" sul display (16) ed un numero (compreso tra "1" e "10") sul display (15).
- c) Ruotando la manopola encoder (indifferentemente la (13) o la (14)) scegliere il numero col quale si era memorizzato il programma che ora si intende utilizzare.
- d) Ripremere il tasto "RECALL" per un tempo maggiore di 2 secondi.
- e) Sui display appare "Ld Pr" quindi il programma è stato richiamato; i display commutano automaticamente, dopo 2 secondi, sui valori relativi al programma appena richiamato.

Nota. Se il tasto "RECALL" non viene ripremuto per un tempo superiore a 2 secondi, i display indicano "No Ld" ed il programma non viene caricato; i display ritornano automaticamente all'indicazione iniziale.

NOTE:

- DURANTE LE OPERAZIONI COL TASTO "SAVE" E "RECALL" E' ILLUMINATO IL LED "PRG".
- UN PROGRAMMA RICHIAMATO PUO' ESSERE MODIFICATO A PIACIMENTO DELL'OPERATORE, MA I VALORI MODIFICATI NON VENGONO SALVATI AUTOMATICAMENTE. SE SI DESIDERANO MEMORIZZARE I NUOVI VALORI SULLO STESSO PROGRAMMA E' NECESSARIO ESEGUIRE LA PROCEDURA DI MEMORIZZAZIONE (vedi 4.3.2.3).
- LA REGISTRAZIONE DEI PROGRAMMI PERSONALIZZATI E LA RELATIVA SCHEDULAZIONE DEI PARAMETRI ASSOCIATI E' A CURA DELL'UTILIZZATORE.
- NON POSSONO ESSERE SALVATI PROGRAMMI PERSONALIZZATI IN MODALITÀ ELETTRODO MMA O TIG.

5. INSTALLAZIONE

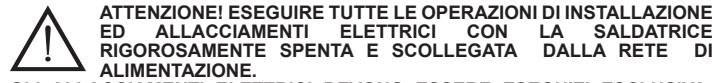

GLI ALLACCIAIMENTI ELETTRICI DEVONO ESSERE ESEGUITI ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO.

5.1 ALLESTIMENTO

- Disimballare la saldatrice;
- Inserire connettore di polarizzazione se non viene collegato il GRA (FIG. D);
- In caso di presenza del Carrello e/o GRA, consultare le rispettive istruzioni in dotazione.

5.2 MODALITÀ DI SOLLEVAMENTO DELLA SALDATRICE (FIG. E)

La saldatrice deve essere sollevata priva di parti asportabili (torcia, tubi gas, cavi, ecc) che potrebbero staccarsi.


Come disposto in figura, eseguire il montaggio degli anelli di fissaggio utilizzando le due viti M8x25 disposte in accessorio.

Attenzione: gli anelli di sollevamento ad occhiello con foro filettato M8 UNI 2948-71 non sono compresi nella fornitura.

5.3 UBICAZIONE DELLA SALDATRICE

Individuare il luogo d'installazione della saldatrice in modo che non vi siano ostacoli in corrispondenza della apertura d'ingresso e d'uscita dell'aria di raffreddamento; accertarsi nel contempo che non vengano aspirate polveri conduttrive, vapori corrosivi, umidità, etc..

Mantenere almeno 250mm di spazio libero attorno alla saldatrice.

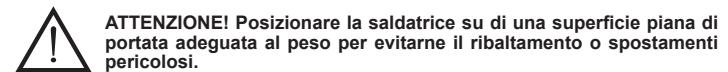

5.4 COLLEGAMENTO ALLA RETE

5.4.1 Avvertenze

Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico, verificare che i dati di targa della saldatrice corrispondano alla tensione e frequenza di rete disponibili nel luogo d'installazione.

La saldatrice deve essere collegata esclusivamente ad un sistema di alimentazione con conduttore di neutro collegato a terra.

Per garantire la protezione contro il contatto indiretto usare interruttori differenziali del tipo:

- Tipo A () per macchine monofasi;

- Tipo B () per macchine trifasi.

Al fine di soddisfare i requisiti della Norma EN 61000-3-11 (Flicker) si consiglia il collegamento della saldatrice ai punti di interfaccia della rete di alimentazione che presentano un'impedenza minore di $Z_{max} = 0,283 \text{ ohm}$.

5.4.2 Spina e presa

Collegare al cavo di alimentazione una spina normalizzata, (3P + T) di portata adeguata e predisporre una presa di rete dotata di fusibili o interruttore automatico; l'apposito terminale di terra deve essere collegato al conduttore di terra (giallo-verde) della linea di alimentazione.

La tabella (TAB. 1) riporta i valori consigliati in ampere dei fusibili ritardati di linea scelti in base alla massima corrente nominale erogata dalla saldatrice e alla tensione nominale di alimentazione.

5.5 CONNESSIONI CIRCUITO DI SALDATURA



La tabella (TAB. 1) riporta il valore consigliato per i cavi di saldatura (in mm²)

5.5.1 SALDATURA A FILO MIG-MAG (FIG.F)

5.5.1.1 Collegamento della bombola gas

- Avvitare il riduttore di pressione alla valvola della bombola gas interponendo la riduzione apposita fornita come accessorio, quando venga utilizzato gas Argon o miscela Ar/CO₂.
- Collegare il tubo di entrata del gas al riduttore e serrare la fascetta in dotazione; collegare quindi l'altra estremità del tubo all'apposito raccordo sul retro della saldatrice e serrare con la fascetta in dotazione.
- Allentare la ghiera di regolazione del riduttore di pressione prima di aprire la valvola della bombola.

5.5.1.2 Collegamento della Torcia

- Innestare la torcia nel connettore ad essa dedicato serrando a fondo manualmente la ghiera di bloccaggio.
- Predisporla al primo caricamento del filo, smontando l'ugello ed il tubetto di contatto, per facilitarne la fuoriuscita.
- Cavo corrente di saldatura alla presa rapida (+).
- Cavo comando all'apposito connettore.
- Tubazioni acqua per versioni R.A. (torcia raffreddata ad acqua) a raccordi rapidi.
- Porre attenzione che i connettori siano ben serrati onde evitare surriscaldamenti e perdite di efficienza.
- Collegare il tubo di entrata del gas al riduttore e serrare la fascetta in dotazione; collegare quindi l'altra estremità del tubo all'apposito raccordo sul retro della saldatrice e serrare con la fascetta in dotazione.

5.5.1.3 Collegamento del cavo di ritorno della corrente di saldatura

- Collegare il cavo al pezzo da saldare o al banco metallico su cui quest'ultimo è appoggiato, il più vicino possibile al giunto in esecuzione.
- Il cavo va collegato alla presa rapida (-).

5.5.2 SALDATURA TIG (FIG. G)

5.5.2.1 Collegamento della bombola gas

- Avvitare il riduttore di pressione alla valvola della bombola gas interponendo la riduzione apposita fornita come accessorio, per gas Argon.
- Collegare il tubo di entrata del gas al riduttore e serrare la fascetta in dotazione; collegare quindi l'altra estremità del tubo all'apposito raccordo sul retro della saldatrice e serrare con la fascetta in dotazione.
- Allentare la ghiera di regolazione del riduttore di pressione prima di aprire la valvola della bombola.

5.5.2.2 Collegamento del cavo di ritorno della corrente di saldatura

- Collegare il cavo al pezzo da saldare o al banco metallico su cui quest'ultimo è appoggiato, il più vicino possibile al giunto in esecuzione.
- Collegare il cavo sulla saldatrice alla presa rapida (+).

5.5.2.3 Collegamento della torcia

Collegare la torcia TIG alla presa rapida (-) sul pannello anteriore della saldatrice; completare il collegamento del tubo gas e del cavo comando torcia.

5.5.3 SALDATURA CON ELETTRODO RIVESTITO MMA (FIG. H)

5.5.3.1 Collegamento della pinza portaelettrodo

La quasi totalità degli elettrodi rivestiti va collegata al polo positivo (+) del generatore; eccezionalmente al polo negativo (-) per elettrodi con rivestimento acido.

Collegare il cavo della pinza portaelettrodo alla presa rapida (+) sul pannello anteriore.

Nota: in alcuni casi è consigliata la polarità (-) alla pinza portaelettrodo; controllare quindi le indicazioni del fabbricante degli elettrodi.

5.5.3.2 Collegamento del cavo di ritorno della corrente di saldatura con pinza di massa

- Collegare la pinza di massa al pezzo da saldare o al banco metallico su cui quest'ultimo è appoggiato, il più vicino possibile al giunto in esecuzione.
- Collegare il cavo sulla saldatrice alla presa rapida (-).

5.5.4 RACCOMANDAZIONI

- Ruotare a fondo i connettori dei cavi di saldatura nelle prese rapide, per garantire un perfetto contatto elettrico; in caso contrario si produrranno surriscaldamenti dei connettori stessi con relativo loro rapido deterioramento e perdita di efficienza.
- Utilizzare i cavi di saldatura più corti possibile.
- Evitare di utilizzare strutture metalliche non facenti parte del pezzo in lavorazione, in sostituzione del cavo di ritorno della corrente di saldatura; ciò può essere pericoloso per la sicurezza e dare risultati insoddisfacenti per la saldatura.

5.6 CARICAMENTO BOBINA FILO (FIG. I)



ATTENZIONE! PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI CARICO DEL FILO, ACCERTARSI CHE LA SALDATRICE SIA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

VERIFICARE CHE I RULLI TRAINAFILO, LA GUAINA GUIDAFILO ED IL TUBETTO DI CONTATTO DELLA TORCIA SIANO CORRISPONDENTI AL DIAMETRO E ALLA NATURA DEL FILO CHE S'INTENDE UTILIZZARE E CHE SIANO CORRETTAMENTE MONTATI. DURANTE LE FASI DI INFILAMENTO DEL FILO NON INDOSSARE GUANTI DI PROTEZIONE.

- Aprire lo sportello del vano aspo.
- Posizionare la bobina di filo sull'aspo; assicurarsi che il piolino di trascinamento dell'aspo sia correttamente alloggiato nel foro previsto (**1a**).
- Liberare i/i controrulli/o di pressione e allontanarli/o dai/i rulli/o inferiori/e (**2a**).
- Verificare che i/i rullini/o di traino siano/sia adatti/o al filo utilizzato (**2b**).
- Liberare il capo del filo, troncarne l'estremità deformata con un taglio netto e privo di bava; ruotare la bobina in senso antiorario ed imboccare il capo del filo nel guidafilo d'entrata spingendolo per 50-100mm nel guidafilo del raccordo torcia (**2c**).
- Riposizionare i/i controrulli/o regolandone la pressione ad un valore intermedio, verificare che il filo sia correttamente posizionato nella cava del rullo inferiore (**3**).
- Frenare leggermente l'aspo agendo sull'apposita vite di regolazione posizionata al centro dell'aspo stesso (**1b**).
- Togliere l'ugello e il tubetto di contatto (**4a**).
- Inserire la spina della saldatrice nella presa di alimentazione, accendere la saldatrice, premere il pulsante torcia o pulsante di avanzamento filo sul pannello comandi (se presente) e attendere che il capo del filo percorrendo tutta la guaina guidafilo fuoriesca per 10-15cm dalla parte anteriore della torcia, rilasciare il pulsante.



ATTENZIONE! Durante queste operazioni il filo è sotto tensione elettrica ed è sottoposto a forza meccanica; può quindi causare, non adottando opportune precauzioni, pericoli di shock elettrico, ferite ed innescare archi elettrici:

- Non indirizzare l'imboccatura della torcia contro parti del corpo.
- Non avvicinare alla bombola la torcia.
- Rimontare sulla torcia il tubetto di contatto e l'ugello (**4b**).
- Verificare che l'avanzamento del filo sia regolare; tarare la pressione dei rulli e la frenatura dell'aspo ai valori minimi possibili verificando che il filo non slitti nella cava e che all'atto dell'arresto del traino non si allentino le spire di filo per eccessiva inerzia della bobina.
- Troncare l'estremità del filo fuoriuscente dall'ugello a 10-15mm.
- Chiudere lo sportello del vano aspo.

5.7 SOSTITUZIONE DELLA GUAINA GUIDAFILO NELLA TORCIA (FIG. L)

Prima di procedere alla sostituzione della guaina, stendere il cavo della torcia evitando che formi delle curve.

5.7.1 Guaina a spirale per fili acciaio

- Svitare l'ugello ed il tubetto di contatto della testa della torcia.
- Svitare il dado fermaguaina del connettore centrale e sfilare la guaina esistente.
- Infilare la nuova guaina nel condotto del cavo-torcia e spingerla dolcemente fino a farla fuoriuscire dalla testa della torcia.
- Riavvitare il dado fermaguaina a mano.
- Tagliare a filo il tratto di guaina eccedente comprimendola leggermente; ritoglierla dal cavo torcia.
- Smussare la zona di taglio della guaina e reinserirla nel condotto del cavo-torcia.
- Riavvitare quindi il dado stringendolo con una chiave.
- Rimontare il tubetto di contatto e l'ugello.

5.7.2 Guaina in materiale sintetico per fili alluminio

Eseguire le operazioni 1, 2, 3 come indicato per la guaina acciaio (non considerare le operazioni 4, 5, 6, 7, 8).

- Riavvitare il tubetto di contatto per alluminio verificando che vada in contatto con la guaina.
- Inserire sull'estremità opposta della guaina (lato attacco torcia) il nipple di ottone, l'anello OR e, mantenendo la guaina in leggera pressione, serrare il dado fermaguaina. La parte della guaina in eccesso sarà rimossa a misura successivamente (vedi (13)). Estrarre dal raccordo torcia del trainafilo il tubo capillare per guaine acciaio.
- NON E' PREVISTO IL TUBO CAPILLARE per guaine alluminio di diametro 1,6-2,4mm (colore giallo); la guaina verrà quindi inserita nel raccordo torcia senza di esso.
Tagliare il tubo capillare per guaine alluminio di diametro 1-1,2mm (colore rosso) ad una misura inferiore di 2 mm circa rispetto a quella del tubo acciaio, ed inserirlo sull'estremità libera della guaina.
- Inserire e bloccare la torcia nel raccordo del trainafilo, segnare la guaina a 1-2mm di distanza dai rulli, riestrarre la torcia.
- Tagliare la guaina, alla misura prevista, senza deformarne il foro d'ingresso. Rimontare la torcia nel raccordo del trainafilo e montare l'ugello gas.

6. SALDATURA: DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

6.1 SALDATURA MIG-MAG

6.1.1 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO SHORT ARC (ARCO CORTO)

La fusione del filo e distacco della goccia avviene per corto-circuiti successivi dalla punta del filo nel bagno di fusione (fino a 200 volte al secondo).

Acciai al carbonio e basso-legati

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Diametro fili utilizzabili: | 0,6-1,2mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 40-210A |
| - Gamma tensione d'arco: | 14-23V |
| - Gas utilizzabile: | CO ₂ o miscele Ar/CO ₂ o Ar/CO ₂ -O ₂ |

Acciai inossidabili

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Diametro fili utilizzabili: | 0,8-1mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 40-160A |
| - Gamma tensione d'arco: | 14-20V |
| - Gas utilizzabile: | miscele Ar/O ₂ o Ar/CO ₂ (1-2%) |

Alluminio e leghe

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Diametro fili utilizzabili: | 0,8-1,6mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 75-160A |
| - Gamma tensione di saldatura: | 16-22V |
| - Gas utilizzabile: | Ar 99,9% |

Tipicamente il tubetto di contatto deve essere a filo dell'ugello o leggermente spongente con i fili più sottili e tensione d'arco più basse; la lunghezza libera del filo (stick-out) sarà normalmente compresa tra 5 e 12mm.

In MANUALE "PRG 0" adeguare il valore della reattanza:

- 5%-60% con fili diametro 0,8-1mm acciaio al carbonio.
- 50%-80% con fili diametro 1,2-1,6mm acciaio al carbonio.
- 0%-80% con fili inox e alluminio.

Applicazione: Saldatura in ogni posizione, su spessori sottili o per la prima passata entro smussi favorita dall'apporto termico limitato e il bagno ben controllabile.

Nota: Il trasferimento SHORT ARC per la saldatura dell'alluminio e leghe dev'essere adottato con precauzione (specialmente con fili di diametro >1mm) in quanto può presentarsi il rischio di difetti di fusione.

6.1.2 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO SPRAY ARC (ARCO A SPRUZZO)

La fusione del filo avviene a correnti e tensioni più elevate rispetto lo "short arc" e la punta del filo non entra più in contatto col bagno di fusione; da essa prende origine un arco attraverso cui passano le gocce metalliche provenienti dalla fusione continua del filo elettrodo, in assenza quindi di corto-circuito.

Acciai al carbonio e basso legati

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Diametro fili utilizzabili: | 0,8-1,6mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 180-450A |
| - Gamma tensione d'arco: | 24-40V |
| - Gas utilizzabile: | miscele Ar/CO ₂ o Ar/CO ₂ -O ₂ |

Acciai inossidabili

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Diametro fili utilizzabili: | 1-1,6mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 140-390A |
| - Gamma tensione di saldatura: | 22-32V |
| - Gas utilizzabile: | miscele Ar/O ₂ o Ar/CO ₂ (1-2%) |

Alluminio e leghe

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Diametro fili utilizzabili: | 0,8-1,6mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 120-360A |
| - Gamma tensione di saldatura: | 24-30V |
| - Gas utilizzabile: | Ar 99,9% |

Tipicamente il tubetto di contatto deve essere all'interno dell'ugello di 5-10mm, tanto più quanto più è elevata la tensione d'arco; la lunghezza libera del filo (stick-out) sarà normalmente compresa tra 10e 12mm.

In MODALITÀ MANUALE "PRG 0", una volta che i parametri velocità di filo e tensione d'arco siano stati selezionati correttamente (ossia con valori compatibili), il valore di reattanza da selezionare è indifferente.

Applicazione: Saldatura in piano con spessori non inferiori a 3-4mm (bagno molto fluido); la velocità d'esecuzione e il tasso di deposito sono molto elevati (alto apporto termico).

6.1.3 MODALITÀ DI TRASFERIMENTO PULSE ARC (ARCO PULSATO)

E' un trasferimento "controllato" situato nella zona di funzionalità "spray-arc" (spray-arc modificato) e possiede quindi i vantaggi di velocità di fusione e assenza di proiezioni estendendosi a valori di corrente notevolmente bassi, tali da soddisfare anche molte applicazioni tipiche del "short-arc".

Ad ogni impulso di corrente corrisponde il distacco di una singola goccia del filo elettrodo; il fenomeno avviene con una frequenza proporzionale alla velocità di avanzamento filo con legge di variazione legata al tipo e al diametro del filo stesso (valori tipici di frequenza: 30-300Hz).

Acciai al carbonio e basso legati

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Diametro fili utilizzabili: | 0,8-1,6mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 60-360A |
| - Gamma tensione d'arco: | 18-32V |
| - Gas utilizzabile: | miscele Ar/CO ₂ o Ar/CO ₂ -O ₂ (CO ₂ max 20%) |

Acciai inossidabili

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Diametro fili utilizzabili: | 0,8-1,2mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 50-230A |
| - Gamma tensione di saldatura: | 17-26 V |
| - Gas utilizzabile: | miscele Ar/CO ₂ o Ar/CO ₂ -O ₂ (1-2%) |

Alluminio e leghe:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - Diametro fili utilizzabili: | 0,8-1,6mm |
| - Gamma corrente di saldatura: | 40-320A |
| - Gamma tensione di saldatura: | 17-28V |
| - Gas utilizzabile: | Ar 99,9% |

Tipicamente il tubetto di contatto deve essere all'interno dell'ugello di 5-10mm, tanto più quanto più è elevata la tensione d'arco; la lunghezza libera del filo (stick-out) sarà normalmente compresa tra 10 e 12mm.

Applicazione: saldatura in "posizione" su spessori medio-bassi e su materiali termicamente suscettibili, particolarmente adatto per saldare su leghe leggere (alluminio e sue leghe) anche su spessori inferiori a 3mm.

6.1.4 REGOLAZIONE DEI PARAMETRI DI SALDATURA IN MIG-MAG

6.1.4.1 Gas di protezione

La portata del gas di protezione deve essere:

short arc: 8-14 l/min;

spray arc e pulse arc: 12-20 l/min

in funzione dell'intensità della corrente di saldatura e del diametro dell'ugello.

6.1.4.2 Corrente di saldatura

La regolazione della corrente di saldatura viene eseguita dall'operatore ruotando la manopola encoder (**FIG. C (14)**).

Con selezione SPRAY/SHORT ARC, ad ogni rotazione della manopola encoder (14) corrisponde la regolazione della velocità del filo (m/minuto), visualizzata sul display (16); durante la saldatura, il display commuta automaticamente sul valore della corrente reale (ampere).

Con selezione PULSE ARC o PULSE ARC PULSE-ON-PULSE ad ogni rotazione della manopola encoder (14) corrisponde la regolazione della corrente di saldatura, visualizzata sul display (16); durante la saldatura, il display commuta automaticamente sul valore della corrente reale.

In entrambe le modalità è possibile premendo il tasto 17) passare alla regolazione dello spessore in mm (LED (16b) illuminato) con encoder 14). La macchina calcola automaticamente la corrente necessaria per saldare tale spessore. Anche in questo caso il display commuta sul valore della corrente reale (ampere) durante la saldatura.

Si osservi che in tutti i programmi sinergici i valori minimo e massimo impostabili (m/minuto, ampere o spessore in mm) sono quelli programmati in fabbrica e non modificabili dall'utente.

Valori orientativi della corrente con i fili più comunemente usati sono illustrati in Tabella (TAB. 4).

6.1.4.3 Tensione d'arco e Stozzatura d'arco (pinch-off)

Nei programmi sinergici MIG-MAG pulse-arc e pulse-on-pulse questi due parametri determinano la dimensione dell'arco **durante la saldatura**.

La tensione d'arco indica la distanza del filo dal pezzo, il margine di discrezionalità dell'operatore è limitato alla semplice correzione da -5% a +5% del valore di tensione predefinito in ogni programma, per poter eventualmente adeguare l'effettiva lunghezza dell'arco per esigenze specifiche. Più alto è il valore e più distante sarà il filo dal pezzo.

La stozzatura d'arco invece determina la concentrazione o ampiezza dell'arco, il campo di regolazione di questo parametro è da -10% a +10% di quello inserito per default dei programmi. Più alto è questo valore e più concentrato sarà l'arco.

In programma manuale "PRG 0" la tensione d'arco viene definita impostando un valore adeguato alla velocità filo selezionata secondo la relazione seguente:

$$U_2 = (14 + 0,05 I_2) \text{ dove:}$$

- U_2 = Tensione d'arco in volt.

- I_2 = Corrente di saldatura in ampere.

Tenere presente che al valore di tensione selezionato a vuoto corrisponderà una tensione a carico (in saldatura) di 2-4V inferiore.

6.1.5 FUNZIONAMENTO BI-LEVEL E PULSE ON PULSE

Il funzionamento bi-level: si impone tramite il tasto (8) ed è selezionabile in modalità MIG-MAG pulse arc e short arc. Il ciclo di saldatura inizia premendo e rilasciando il pulsante torcia (come in 4 Tempi), il punto di lavoro iniziale della saldatrice è pari al livello principale di saldatura (LED (10a)) e la macchina visualizza corrente e tensione di questo punto di lavoro. Premendo il pulsante torcia per una durata minore di 0,5 secondi, la macchina cambia il punto di lavoro dal livello principale a quello secondario (LED (10b)), visualizzando su display corrente e tensione del livello secondario. Ad ogni pressione successiva del pulsante torcia, la macchina continua a passare da un livello all'altro finché il pulsante non viene tenuto premuto per un tempo maggiore di 0,5 secondi tale da avviare la rampa di discesa della corrente quindi la conclusione della saldatura.

Durante la saldatura anche se la macchina visualizza il valore istantaneo di corrente e tensione, è possibile variare solo la corrente e la tensione d'arco del livello principale di saldatura.

Il funzionamento MIG-MAG Pulse on Pulse: si attiva con il tasto (7) assieme con il led del MIG-MAG Pulse arc. Questa modalità è un particolare tipo di bi-level poiché anche in questo caso abbiamo due punti di lavoro impostabili con gli stessi criteri del bi-level (LED (10a) e (10b)). Le durate di ciascun livello t_1 e t_2 sono entrambi impostabili (LED (10c) e (10d)) e non vengono decisi manualmente come avviene invece nel bi-level. Durante la saldatura la macchina continua pertanto a variare in automatico il punto di lavoro dal livello principale (con durata t_1) a quello secondario (con durata t_2).

Il fenomeno che si viene a creare è quello di avere una pulsazione nella pulsazione da cui deriva il nome. Impostando correttamente i due livelli e le due durate è possibile ottenere una saldatura a "cappe" molto simile alla saldatura TIG.

6.2 SALDATURA TIG (DC)

Dopo avere effettuato le connessioni del circuito di saldatura come descritto nel par.5.5.2 è necessario:

- Selezionare il procedimento TIG sul pannello di controllo della saldatrice (**FIG.C (7)**).
- Impostare la corrente di saldatura al valore desiderato con la manopola encoder (14) (il valore è sempre regolabile anche durante la saldatura). Se necessario inserire la rampa di discesa della corrente col potenziometro (13) (indicazione momentanea sul display (16)).

6.2.1 Innesco LIFT

Appoggiare la punta dell'elettrodo sul pezzo, con leggera pressione. Premere a fondo il pulsante torcia e sollevare l'elettrodo di 2-3mm con qualche istante di ritardo, ottenendo così l'innesco dell'arco. La saldatrice inizialmente eroga una corrente I_{BASE} , dopo qualche istante, verrà erogata la corrente di saldatura impostata. Al termine del ciclo la corrente si annulla con rampa di discesa impostata.

In tabella (TAB. 5) sono riassunti alcuni dati orientativi per saldatura su acciai inossidabili o alto legati.

6.3 SALDATURA CON ELETTRODO RIVESTITO MMA

Dopo avere effettuato le connessioni del circuito di saldatura come descritto nel par. 5.5.3 è necessario selezionare il procedimento MMA mediante l'apposito pulsante (**FIG. C (7)**):

La corrente di saldatura dovrà essere regolata al valore desiderato con la manopola encoder (14) e l'eventuale sovracorrente dinamica "ARC FORCE" potrà essere variata tra 0 e 100% con la manopola encoder (13) con indicazione momentanea del valore sul display (16)).

In tabella (TAB. 6) sono riassunti alcuni dati orientativi della corrente in funzione del diametro degli elettrodi.

6.4 QUALITÀ DELLA SALDATURA

La qualità del cordone di saldatura, compresa la mole di spruzzi prodotta, sarà principalmente determinata dall'equilibrio dei parametri di saldatura: corrente (velocità filo), diametro del filo, tensione d'arco, etc.

Anche la posizione della torcia andrà adeguata come indicato in **figura M**, onde evitare eccessiva produzione di spruzzi e difetti del cordone.

Per una corretta esecuzione del cordone si dovrà tenere conto anche della velocità di saldatura (velocità di avanzamento lungo il giunto), determinante per la giusta penetrazione e per la forma del cordone stesso.

I difetti di saldatura più comuni sono riassunti in tabella (TAB. 7).

7. MANUTENZIONE



ATTENZIONE! PRIMA DI ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, ACCERTARSI CHE LA SALDATRICE SIA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

7.1 MANUTENZIONE ORDINARIA LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA POSSONO ESSERE ESEGUITE DALL'OPERATORE.

7.1.1 Torcia

- Evitare di appoggiare la torcia e il suo cavo su pezzi caldi; ciò causerebbe la fusione dei materiali isolanti mettendola rapidamente fuori servizio.
- Verificare periodicamente la tenuta della tubazione e raccordi gas.
- Ad ogni sostituzione della bobina filo soffiare con aria compressa secca (max 5bar) nella guaina guidafilo, verificarne l'integrità.
- Controllare, prima di ogni utilizzo, lo stato di usura e la correttezza di montaggio delle parti terminali della torcia: ugello, tubetto di contatto, diffusore gas.

7.1.2 Alimentatore di filo

Verificare frequentemente lo stato di usura dei rulli trainafilo, asportare periodicamente la polvere metallica depositatasi nella zona di traino (rulli e guidafilo di entrata ed uscita).

7.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO IN AMBITO ELETTRICO-MECCANICO.



ATTENZIONE! PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DELLA SALDATRICE ED ACCEDERE AL SUO INTERNO ACCERTARSI CHE LA SALDATRICE SIA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE.

Eventuali controlli eseguiti sotto tensione all'interno della saldatrice possono causare shock elettrico grave originato da contatto diretto con parti in tensione e/o lesioni dovute al contatto diretto con organi in movimento.

- Periodicamente e comunque con frequenza in funzione dell'utilizzo e della polverosità dell'ambiente, ispezionare l'interno della saldatrice e rimuovere la polvere depositatasi su schede elettroniche con una spazzola molto morbida od appropriati solventi.
- Con l'occasione verificare che le connessioni elettriche siano ben serrate ed i cablaggi non presentino danni all'isolamento.
- Al termine di dette operazioni rimontare i pannelli della saldatrice serrando a fondo le viti di fissaggio.
- Evitare assolutamente di eseguire operazioni di saldatura a saldatrice aperta.

8. ANOMALIE, CAUSE E RIMEDI (TAB.8)



ATTENZIONE! L'ESECUZIONE DI ALCUNI CONTROLLI IMPLICA IL RISCHIO DI CONTATTO CON PARTI IN TENSIONE E/O MOVIMENTO. NELL'EVENTUALITÀ DI FUNZIONAMENTO INSODDISFALENTE, E PRIMA DI ESEGUIRE VERIFICHE PIÙ SISTEMATICHE O RIVOLGERSI VIAL VOSTRO CENTRO ASSISTENZA CONTROLLARE CHE:

- La corrente di saldatura, regolata tramite l'Encoder, sia adeguata.
- Non sia presente un allarme segnalante l'intervento della sicurezza termica di sovra o sottotensione o di corto circuito.
- Assicurarsi di aver osservato il rapporto di intermittenza nominale; in caso di intervento della protezione termostatica attendere il raffreddamento naturale della saldatrice, verificare la funzionalità del ventilatore.
- Controllare la tensione di linea: se il valore è troppo alto o troppo basso la saldatrice segnala l'anomalia (vedi paragrafo 4.2).
- Controllare che non vi sia un cortocircuito all'uscita della saldatrice: in tal caso procedere all'eliminazione dell'inconveniente.
- I collegamenti del circuito di saldatura siano effettuati correttamente, particolarmente che la pinza del cavo di massa sia effettivamente collegata al pezzo e senza interposizione di materiali isolanti (es. Vernici).
- Il gas di protezione usato sia corretto e nella giusta quantità.

Prima di qualsiasi intervento sull'alimentatore di filo o all'interno della saldatrice è necessario rifarsi al capitolo 7 "MANUTENZIONE".



1. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LE SOUDURE À L'ARC	16	pag.
2. INTRODUCTION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE.....	17	
2.1 INTRODUCTION.....	17	
2.2 SOUDABILITÉ DES MÉTAUX	17	
2.3 ACCESSOIRES DE SÉRIE.....	17	
2.4 ACCESSOIRES SUR DEMANDE.....	17	
3. DONNÉES TECHNIQUES	17	
3.1 PLAQUETTE INFORMATIONS	17	
3.2 AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES	17	
4. DESCRIPTION DU POSTE DE SOUDAGE	17	
4.1 DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, RÉGLAGE ET CONNEXION	17	
4.1.1 Poste de soudage avec entraînement intégré	17	
4.2 PANNEAU DE CONTRÔLE DU POSTE DE SOUDAGE.....	17	
4.3 RAPPEL ET MÉMORISATION DES PROGRAMMES	19	
4.3.1 RAPPEL DES PROGRAMMES MÉMORISÉS PAR LE CONSTRUCTEUR	19	
4.3.1.1 Programmes MIG-MAG SYNERGIQUES	19	
4.3.1.2 FONCTIONNEMENT EN MANUEL ("PRG 0")	19	
4.3.2 MÉMORISATION ET RAPPEL DE PROGRAMMES PERSONNALISÉS EN MIG-MAG	19	
4.3.2.1 Introduction.....	19	
4.3.2.2 Capacité de mémorisation des programmes personnalisés en MIG-MAG	19	
4.3.2.3 Procédure de mémorisation (SAVE).....	19	
4.3.2.4 Procédure de rappel d'un programme personnalisé (RECALL).....	19	
5. INSTALLATION.....	19	
5.1 MISE EN PLACE.....	19	
5.2 MODE DE SOULÈVEMENT DU POSTE DE SOUDAGE.....	19	
5.3 EMPLACEMENT DU POSTE DE SOUDAGE	19	
5.4 RACCORDEMENT AU RÉSEAU	19	
5.4.1 Avertissements	19	
5.4.2 Fiche et prise	19	
5.5. CONNEXIONS DU CIRCUIT DE SOUDAGE	19	
5.5.1 SOUDAGE FIL MIG-MAG	19	
5.5.1.1 Connexion de la bouteille de gaz	19	
6. SOUDAGE: DESCRIPTION DU PROCÉDÉ.....	20	
6.1 SOUDAGE MIG-MAG	20	
6.1.1 MODE DE TRANSFERT SHORT ARC (ARC COURT)	20	
6.1.2 MODE DE TRANSFERT SPRAY ARC (PULVÉRISATION AXIALE)	20	
6.1.3 MODE DE TRANSFERT PULSE ARC (ARC PULSÉ)	20	
6.1.4 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE SOUDAGE EN MODE DE SOUDAGE MIG-MAG	21	
6.1.4.1 Gaz de protection	21	
6.1.4.2 Courant de soudage	21	
6.1.4.3 Tension d'arc et réduction de l'arc (pinch-off)	21	
6.1.5 FONCTIONNEMENT BL-LEVEL ET PULSE ON PULSE	21	
6.2 SOUDAGE TIG (CC)	21	
6.2.1 Amorçage LIFT	21	
6.3 SOUDAGE AVEC ÉLECTRODE ENROBÉE MMA	21	
6.4 QUALITÉ DU SOUDAGE	21	
7. ENTRETIEN	21	
7.1.1 Torche	21	
7.1.2 Dispositif d'alimentation du fil	21	
7.2 ENTRETIEN CORRECTIF	21	
8. ANOMALIES, CAUSES ET SOLUTIONS	21	

1.RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ POUR LE SOUDURE À L'ARC

L'opérateur doit être informé de façon adéquate sur l'utilisation en toute sécurité du poste de soudage, ainsi que sur les risques liés aux procédés de soudage à l'arc, les mesures de précaution et les procédures d'urgence devant être adoptées.

(Se reporter également à la "SPÉCIFICATION TECHNIQUE CEI ou CLC/TS 62081: INSTALLATION ET UTILISATION DES APPAREILS POUR LE SOUDAGE À L'ARC).



- Éviter tout contact direct avec le circuit de soudage; dans certains cas, la tension à vide fournie par le poste de soudage peut être dangereuse.
- Éteindre le poste de soudage et le débrancher de la prise secteur avant de procéder au branchement des câbles de soudage et aux opérations de contrôle et de réparation.
- Éteindre le poste de soudage et le débrancher de la prise secteur avant de remplacer les pièces de la torche sujettes à usure.
- L'installation électrique doit être effectuée conformément aux normes et à la législation sur la prévention des accidents du travail.
- Le poste de soudage doit exclusivement être connecté à un système d'alimentation avec conducteur le neutre relié à la terre.
- S'assurer que la prise d'alimentation est correctement reliée à la terre.
- Ne pas utiliser le poste de soudage dans des milieux humides, sur des sols mouillés ou sous la pluie.
- Ne pas utiliser de câbles à l'isolation défective ou aux connexions desserrées.
- En cas d'utilisation d'un système de refroidissement liquide, le remplissage d'eau doit être effectué avec le poste de soudage à l'arrêt et débranché du réseau d'alimentation électrique.



- Ne pas souder sur emballages, récipients ou tuyauteries contenant ou ayant contenu des produits inflammables liquides ou gazeux.
- Éviter de souder sur des matériaux nettoyés avec des solvants chlorurés ou à proximité de ce type de produit.
- Ne pas souder sur des récipients sous pression.
- Ne laisser aucun matériau inflammable à proximité du lieu de travail (par exemple bois, papier, chiffons, etc.).
- Prévoir un renouvellement d'air adéquat des locaux ou installer à proximité de l'arc des appareils assurant l'élimination des fumées de soudage; une évaluation systématique des limites d'exposition aux fumées de soudage en fonction de leur composition, de leur concentration et de la durée de l'exposition elle-même est indispensable.
- Protéger la bonbonne de gaz des sources de chaleur, y compris des rayons UV (si prévue).



- Prévoir un isolement électrique adéquat de l'électrode, de la pièce en cours de traitement, et des éventuelles parties métalliques se trouvant à proximité (accessibles). Cet isolement est généralement assuré au moyen de gants, de chaussures de sécurité et autres spécifiquement prévus, ainsi que de plate-formes ou de tapis isolants.
- Toujours protéger les yeux au moyen de verres inactiniques spéciaux montés sur le masque ou le casque. Utiliser des gants et des vêtements de

5.5.1.2 Connexion de la torche	19	pag.
5.5.1.3 Connexion câble de retour du courant de soudage	19	
5.5.2 SOUDAGE TIG	19	
5.5.2.1 Connexion à la bonbonne de gaz	19	
5.5.2.2 Connexion câble de retour du courant de soudage	20	
5.5.2.3 Connexion de la torche	20	
5.5.3 SOUDAGE AVEC ÉLECTRODE ENROBÉE MMA.....	20	
5.5.3.1 Connexion de la pince porte-électrode	20	
5.5.3.2 Connexion câble de retour du courant de soudage	20	
5.5.4 RECOMMANDATIONS	20	
5.6. CHARGEMENT DE LA BOBINE DE FIL	20	
5.7 REMplacement DE LA Gaine GUIDE-FIL DE LA TORCHE	20	
5.7.1 Gaine à spirale pour fils en acier	20	
5.7.2 Gaine en matière synthétique pour fils en aluminium	20	
6. SOUDAGE: DESCRIPTION DU PROCÉDÉ	20	
6.1 SOUDAGE MIG-MAG	20	
6.1.1 MODE DE TRANSFERT SHORT ARC (ARC COURT)	20	
6.1.2 MODE DE TRANSFERT SPRAY ARC (PULVÉRISATION AXIALE)	20	
6.1.3 MODE DE TRANSFERT PULSE ARC (ARC PULSÉ)	20	
6.1.4 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE SOUDAGE EN MODE DE SOUDAGE MIG-MAG	21	
6.1.4.1 Gaz de protection	21	
6.1.4.2 Courant de soudage	21	
6.1.4.3 Tension d'arc et réduction de l'arc (pinch-off)	21	
6.1.5 FONCTIONNEMENT BL-LEVEL ET PULSE ON PULSE	21	
6.2 SOUDAGE TIG (CC)	21	
6.2.1 Amorçage LIFT	21	
6.3 SOUDAGE AVEC ÉLECTRODE ENROBÉE MMA	21	
6.4 QUALITÉ DU SOUDAGE	21	
7. ENTRETIEN	21	
7.1.1 Torche	21	
7.1.2 Dispositif d'alimentation du fil	21	
7.2 ENTRETIEN CORRECTIF	21	
8. ANOMALIES, CAUSES ET SOLUTIONS	21	

protection afin d'éviter d'exposer l'épiderme aux rayons ultraviolets produits par l'arc. Ces mesures de protection doivent également être étendues à toute personne se trouvant à proximité de l'arc au moyen d'écrans ou de rideaux non réfléchissants.

- Bruit: si, du fait d'opérations de soudage particulièrement intensives, le niveau d'exposition quotidienne personnelle (LEPD) est égal ou supérieur à 85db (A), l'utilisation de moyens de protection individuelle adéquats est obligatoire.



- Les champs électromagnétiques produits par le processus de soudage peuvent interférer avec le fonctionnement des appareils électriques et électroniques.
Les porteurs d'appareils électriques ou électroniques médicaux (par ex., stimulateurs cardiaques, respirateurs, etc.) doivent consulter leur médecin traitant avant de stationner à proximité des zones d'utilisation du poste de soudage. L'utilisation du poste de soudage est déconseillée aux porteurs d'appareils électriques ou électroniques médicaux.



- Ce poste de soudage est conforme à la norme technique de produit pour une utilisation exclusive dans un environnement industriel et de type professionnel.
La conformité à la compatibilité électromagnétique en milieu domestique n'est pas garantie.



PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

- **TOUTE OPÉRATION DE SOUDAGE:**
 - Dans des lieux comportant des risques accrus de choc électrique
 - Dans des lieux fermés
 - En présence de matériaux inflammables ou comportant des risques d'explosion
- DOIT être soumis à l'approbation préalable d'un "Responsable expert", et toujours effectuée en présence d'autres personnes formées pour intervenir en cas d'urgence.
Les moyens techniques de protection décrits aux points 5.10; A.7; A.9. de la "SPÉCIFICATION TECHNIQUE CLC/TS (CEI) 62081" DOIVENT être adoptés.
- NE JAMAIS procéder au soudage si le poste de soudage ou le dispositif d'alimentation du fil est maintenu par l'opérateur (par ex. au moyen de courroies).
- Tout soudage par l'opérateur en position surélevée est interdit, sauf en cas d'utilisation de plates-formes de sécurité.
- **TENSION ENTRE PORTE-ÉLECTRODE OU TORCHES:** toute intervention effectuée avec plusieurs postes de soudage sur la même pièce ou sur plusieurs pièces connectées électriquement peut entraîner une accumulation de tension à vide dangereuse entre deux porte-électrode ou torches pouvant atteindre le double de la limite admissible.
Il est indispensable qu'un coordinateur expert procède à la mesure des instruments pour déterminer la présence effective de risques, et adopte des mesures de protection adéquates, comme indiqué au point 5.9 de la SPÉCIFICATION TECHNIQUE CLC/TS 62081.



RISQUES RÉSIDUELS

- **REVERSEMENT:** Installer le poste de soudage sur une surface horizontale de portée adéquate pour éviter tout risque de renversement (par ex. en cas de sol incliné ou irrégulier, etc.).
- Il est interdit de soulever l'unité chariot avec poste de soudage, dispositif d'alimentation du fil et groupe de refroidissement (si prévu).
- La seule opération de soulèvement AUTORISÉE est celle prévue dans la section "INSTALLATION" de ce manuel.
- **UTILISATION INCORRECTE:** il est dangereux d'utiliser le poste de soudage pour d'autres applications que celles prévues (ex.: décongélation des tuyauteries du réseau hydraulique.)
- **DÉPLACEMENT DU POSTE DE SOUDAGE ET DE SON CHARIOT :** toujours fixer la bouteille de façon adéquate afin d'empêcher toute chute accidentelle.



Les protections et les parties mobiles de la structure du poste de soudage et du dispositif d'alimentation du fil doivent être installées avant de brancher le poste de soudage au réseau secteur.



ATTENTION! Toute intervention manuelle effectuée sur les parties en mouvement du dispositif d'alimentation du fil, comme par exemple:

- Remplacement des rouleaux et/ou du guide-fil
- Introduction du fil dans les rouleaux
- Chargement de la bobine de fil
- Nettoyage des rouleaux, des engrenages et de la partie située en dessous de ces derniers
- Lubrification des engrenages

DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC LE POSTE DE SOUDAGE ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

2. INTRODUCTION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE

2.1 INTRODUCTION

Ce poste de soudage comprend une alimentation en énergie électrique et un dispositif d'alimentation du fil incorporé. La source de courant est un redresseur à alimentation triphasée multiprocédés (MIG-MAG SYNERGIQUE continu ou pulsé, TIG et MMA) avec réglage électronique (mode commutation) contrôlé par microprocesseur avec pont entier côté primaire. Le dispositif d'alimentation du fil est équipé d'un groupe d'entraînement du fil à 4 rouleaux motorisés avec régulation indépendante de la pression d'entraînement: le panneau de contrôle numérique, auquel est incorporée la carte de régulation à microprocesseur, remplit trois fonctions essentielles:

a) CONFIGURATION ET RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

Cette interface utilisateur permet la configuration et le réglage des paramètres d'exploitation, la sélection des programmes mémorisés, l'affichage sur écran de l'état et de la valeur des paramètres.

b) RAPPEL DE PROGRAMMES SYNERGIQUES PRÉMÉMORISÉS POUR SOUDAGE MIG-MAG

Ces programmes ont été prédéfinis et mémorisés par le constructeur et ne peuvent donc être modifiés; le rappel de l'un de ces programmes permet à l'utilisateur de sélectionner un point d'intervention précis (correspondant à un groupe de différents paramètres de soudage indépendants) en régulant une seule grandeur. Tel est le concept de **SYNÉRGIE**, lequel permet d'obtenir sans aucune difficulté une régulation optimale du poste de soudage en fonction de la spécificité des différentes conditions opérationnelles.

c) MÉMORISATION ET RAPPEL DE PROGRAMMES PERSONNALISÉS

Cette fonction est disponible tant dans le contexte d'un programme synergique qu'en mode manuel (dans ce dernier cas, la configuration de tous les paramètres de soudage est arbitraire.) Ce mode de fonctionnement permet à l'utilisateur de mémoriser puis de rappeler un soudage spécifique.

2.2 SOUDABILITÉ DES MÉTAUX

MIG-MAG Le poste de soudage est indiqué pour le soudage MIG de l'aluminium et des alliages d'aluminium, le brasage MIG, typiquement effectué sur des tôles zinguées, et le soudage MAG des aciers au carbone, alliages d'acier léger et aciers inox. Le soudage MIG de l'aluminium et des alliages d'aluminium doit être effectué en utilisant des fils fourrés à la composition compatible avec le matériau à souder et un gaz de protection Ar pur (99,9%).

Le brasage MIG type s'effectue sur des tôles zinguées en utilisant des fils pleins en alliage de cuivre (ex. cuivre silicium ou cuivre aluminium) avec gaz de protection Ar pur (99,9%).

Le soudage MAG des aciers au carbone et des alliages légers doit être effectué en utilisant des fils pleins ou fourrés ayant une composition compatible avec le matériau à souder et un gaz de protection CO2 mélanges Ar/CO2 ou Ar/CO2-02 (Argon typiquement > 80%).

Pour le soudage des aciers inox sont généralement utilisés des mélanges de gaz Ar/O2 ou Ar/CO2 (Argon typiquement > 98%).

TIG Le poste de soudage est prévu pour un soudage TIG en courant continu (CC) avec amorçage de l'arc par contact (mode LIFT ARC) pouvant être utilisé avec tous les types d'acier (au carbone, bas-alliés et fortement alliés) et des métaux lourds (cuivre, nickel, titane et leurs alliages) avec gaz de protection Ar pur (99,9%) ou bien, pour des utilisations particulières, avec des mélanges Argon/Hélium.

MMA Le poste de soudage est prévu pour le soudage avec électrode MMA en courant continu (CC) avec tous les types d'électrodes enrobées.

2.3 ACCESSOIRES DE SÉRIE

- Adaptateur bonbonne ARGON IT.
- Câble et pince de masse.
- Réducteur de pression 2 manomètres.
- Torche MIG 3m

2.4 ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- Chariot
- Commande à distance manuelle à 1 potentiomètre. (TIG et MMA uniquement).
- Commande à distance manuelle à 2 potentiomètres.
- SPOOL GUN.
- Groupe de refroidissement à l'eau G.R.E.

- kit soudage aluminium.
- Kit soudage MMA 600A.
- Torche MIG 5m 500A.
- Torche MIG 3m 270A 500A R.E.
- Torche MIG 5m 270A 500A R.E.
- Torche TIG 4m ou 8m, 220A.
- Torche TIG 4m ou 8m, 350A R.E.
- Torche mig/tig up/down, avec ou sans potentiomètre.
- Torche PUSH PULL.
- Torches avec séries rs485 sur demande.

3. DONNÉES TECHNIQUES

3.1 PLAQUETTE INFORMATIONS (FIG. A)

Les principales informations concernant les performances du poste de soudage sont résumées sur la plaque des caractéristiques avec la signification suivante:

- 1- Degré de protection de la structure.
- 2- Symbole de la ligne d'alimentation.
 - 1~: tension alternative monophasée;
 - 3~: tension alternative triphasée.
- 3- Symbole S: indique qu'il est possible d'effectuer des opérations de soudage dans un milieu présentant des risques accrus de choc électrique (par ex. à proximité immédiate de grandes masses métalliques).
- 4- Symbole du procédé de soudage prévu.
- 5- Symbole de la structure interne du poste de soudage.
- 6- Norme EUROPÉENNE de référence pour la sécurité et la construction des postes de soudages pour soudage à l'arc.
- 7- Numéro d'immatriculation pour l'identification du poste de soudage (indispensable en cas de nécessité d'assistance technique, demande pièces de rechange, recherche provenance du produit).
- 8- Performances du circuit de soudage:
 - U_0 : Tension maximale à vide (circuit de soudage ouvert).
 - I_2/U_2 : Courant et tension correspondante normalisée ($U_2 = (20 + 0,04 I_2) \text{ V}$) pouvant être distribués par la machine durant le soudage.
 - X: Rapport d'interruption: indique le temps durant lequel la machine peut distribuer le courant correspondant (même colonne). S'exprime en % sur la base d'un cycle de 10 minutes (par ex.: 60% = 6 minutes de travail, 4 minutes de pause; et ainsi de suite).
 - En cas de dépassement des facteurs d'utilisation (figurant sur la plaquette et indiquant 40%), la protection thermique se déclenche et le poste de soudage se place en veille tant que la température ne rentre pas dans les limites autorisées.
 - A/V - A/V: indique la plage de régulation du courant de soudage (minimum - maximum) à la tension d'arc correspondante.
- 9- Informations caractéristiques de la ligne d'alimentation:
 - U_1 : tension alternative et fréquence d'alimentation du poste de soudage (limites admises ± 10%).
 - I_{max} : courant maximal absorbé par la ligne.
 - I_{eff} : courant d'alimentation efficace.
- 10- : Valeur des fusibles à commande retardée à prévoir pour la protection de la ligne.
- 11- Symboles se référant aux normes de sécurité dont la signification figure au chapitre 1 "Règles générales de sécurité pour le soudage à l'arc".

Note: La plaquette représentée indique la signification des symboles et des chiffres; les valeurs exactes des informations techniques du poste de soudage doivent être vérifiées directement sur la plaquette du poste de soudage.

3.2 AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES:

- POSTE DE SOUDAGE: voir tableau (TAB.1)
- TORCHE: voir tableau (TAB.2)

4. DESCRIPTION DU POSTE DE SOUDAGE

4.1 DISPOSITIFS DE CONTRÔLE, RÉGLAGE ET CONNEXION (FIG. B)

4.1.1 Poste de soudage avec entraînement intégré sur le côté antérieur :

- 1- Panneau de contrôle (voir description).
- 2- Prise rapide négative (-) pour câble courant de soudage (câble de masse pour MIG et MMA, câble torche pour TIG).
- 3- Raccord gaz pour torche TIG.
- 4- Connecteur 3p pour câble contrôle TORCHE TIG.
- 5- Connecteur à 14 pôles pour connexion de la commande à distance.
- 6- Connexion centralisée pour torche MIG (Euro).
- 7- Prise rapide positive (+) pour câble de masse soudage TIG.
- 8- Interrupteur général ON/OFF.
- 9- Raccord tube gaz (bouteille) pour soudage TIG.
- 10- Raccord tube gaz (bouteille) pour soudage MIG.
- 11- Câble d'alimentation avec fixe-câble.
- 12- Connecteur 5p pour groupe de refroidissement à l'eau.
- 13- Fusible.

4.2 PANNEAU DE CONTRÔLE DU POSTE DE SOUDAGE (FIG. C)

1- DEL de signalisation ALARME (la sortie de la machine est bloquée).

- Le rétablissement est automatique dès la disparition de la cause de l'alarme. Messages d'alarme indiqués sur les écrans (15) et (16) :
- "AL1": intervention protection thermique du circuit primaire.
 - "AL2": intervention protection thermique du circuit secondaire.
 - "AL3": intervention protection pour surtension de la ligne d'alimentation.
 - "AL4": intervention protection pour sous-tension ligne d'alimentation.
 - "AL5": intervention protection pour pression insuffisante du circuit de refroidissement à l'eau de la torche. Le rétablissement n'est pas automatique.
 - "AL7": intervention protection pour surintensité en mode de soudage MIG-MAG.
 - "AL8": panne ligne sérieuse : court-circuit sur torche.
 - "AL9": intervention protection composants magnétiques.
 - "AL10": panne ligne sérieuse : ligne sérielle déconnectée.
 - "AL11": intervention protection pour manque de phase de la ligne d'alimentation.
 - "AL12": panne ligne sérieuse : erreur de données.
 - "AL13": dépôt de poussière excessif à l'intérieur du poste de soudage, rétablissement avec :
 - nettoyage interne de la machine ;
 - touche écran du panneau de contrôle.

Lors de l'extinction du poste de soudage, le message "AL4" ou "AL11" peut s'afficher durant quelques secondes.

2- DEL de signalisation PRÉSENCE DE TENSION SUR TORCHE OU

ÉLECTRODE.

- 3- **DEL de signalisation PROGRAMMATION POSTE DE SOUDAGE.**
 4- **Touche de rappel (RECALL) des programmes de soudage personnalisés (voir par. 4.3.2.4).**
 5- **Touche de mémorisation (SAVE) des programmes de soudage personnalisés (voir par. 4.3.2.3).**
 6- **Touche de sélection programme de soudage et affichage à 2 chiffres.**
 La pression de la touche en séquence entraîne l'affichage sur l'écran de numéros compris entre "0" et "44". À chaque numéro compris entre "1" et "44" est associé un programme de soudage synergie (voir TAB. 3) tandis que le numéro "0" est associé au fonctionnement manuel du poste de soudage permettant à l'opérateur de configurer tous les paramètres (MIG-MAG SHORT et SPRAY ARC uniquement).
 7- **Touche de sélection du procédé de soudage.**
 La pression de la touche entraîne l'allumage de la DEL correspondant au mode de soudage que l'on désire adopter :

MIG : MIG-MAG avec mode "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG avec mode "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG avec mode "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : électrode MMA.

- 8- **Touche de sélection du mode de contrôle du poussoir torche MIG-MAG.**
 La pression de la touche entraîne l'allumage de la DEL correspondant aux fonctionnements suivants :
2t : fonctionnement à 2 temps, ON-OFF avec poussoir enfoncé.
4t : fonctionnement à 4 temps, ON-OFF avec poussoir relâché.
BILEVEL : fonctionnement bi-level pour MIG-MAG, TIG.
SPOT : fonctionnement en pointage MIG-MAG (SPOT).

- 9- **Touche d'activation de la commande à distance.**

Avec la DEL REMOTE allumée, la régulation peut exclusivement être effectuée à partir de la commande à distance et, plus en détail :

- a) **commande à un potentiomètre (MMA et TIG uniquement)** : se substitue à la fonction du bouton codeur (14).
- b) **commande deux potentiomètres** : remplace la fonction des boutons codeur (14) et (13).
- c) **commande à pédale (MMA et TIG)** : se substitue à la fonction du bouton codeur (14).

REMARQUE : La sélection «À DISTANCE» (REMOTE) n'est possible que si une commande à distance est effectivement connectée à son connecteur.

- 10- **Touche de sélection des paramètres de soudage.**

La pression de la touche en séquence entraîne l'allumage de l'une des DELs de (10a) à (10h) à laquelle est associé un paramètre spécifique. La configuration de la valeur de chaque paramètre activé peut être effectuée au moyen du bouton (13) et indiquée sur l'écran (15). Durant ces configurations, le bouton (14) règle la valeur du niveau principal de soudage indiqué sur l'écran (16), courant ou vitesse fil (voir description point (14)), sauf pour (10b).

Uniquement avec la DEL (10b) allumée, le bouton (14) permet de régler la valeur du niveau secondaire (voir description DEL (10b)).

Remarque : les paramètres non modifiables par l'opérateur, en fonction du fait que l'on utilise un programme synergie ou le mode manuel "PRG 0" sont automatiquement exclus de la sélection ; la DEL correspondante ne s'allume pas.

- 10a-

• MIG-MAG

Ce paramètre s'affiche automatiquement durant les opérations de soudage MIG-MAG et indique la tension réelle de l'arc (DEL (15a) allumée).

• MIG-MAG Pulse arc (arc pulsé).

Durant la définition d'un programme synergie MIG-MAG Pulse arc permet de régler la correction devant être apportée à la longueur de l'arc calculée en synergie (plage de -5% à +5%) (DEL (15c) allumée).

Dans la même condition, en configurant la fonction bi-level, pulse on pulse ou Tstart, le paramètre prend la signification de correction de la longueur d'arc du niveau principal de soudage, toujours calculée en synergie (plage de -5% à +5%) (DEL (15c) allumée).

• MIG-MAG Short arc

Durant la définition d'un programme synergie MIG-MAG, Short arc il est également possible de régler la correction devant être apportée à la longueur de l'arc calculée en synergie (plage de -5% à +5%) (DEL (15c) allumée).

Dans la même condition, en configurant la fonction bi-level, le paramètre prend la signification de correction de la longueur d'arc du niveau principal de soudage, toujours calculée en synergie (plage de -5% à +5%) (DEL (15c) allumée)

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Toujours en fonctionnement MIG-MAG Short arc, le programme manuel ("PRG 0"), permet de configurer la tension d'arc effective (plage 10-40) (DEL (15a) allumée).

Dans la même condition, en configurant la fonction bi-level, le paramètre prend la signification de tension d'arc effective du niveau principal de soudage (plage 10-40) (DEL (15a) allumée)

- 10b-

• MIG-MAG Pulse arc

En mode MIG-MAG pulse arc, la configuration des fonctions bi-level, pulse on pulse ou Tstart permet de régler le courant I_1 et I_{Tstart} (avec bouton (14)) et la correction de la longueur d'arc (avec bouton (13)) du niveau secondaire de soudage calculé en synergie (plage de -5% à +5%) (DEL (15c) allumée).

• MIG-MAG Short arc

Avec les programmes synergiques MIG-MAG short arc, la configuration de la fonction bi-level permet de régler le courant/vitesse du fil (avec bouton (14)) et la correction de la longueur d'arc (avec bouton (13)) du niveau secondaire de soudage calculé en synergie (plage de -5% à +5%) (DEL (15c) allumée).

• Bi-level "PRG 0"

La sélection du programme manuel ("PRG 0") avec fonction bi-level, permet de régler la vitesse du fil (avec bouton (14), (DEL 16c) allumée) et la tension d'arc effective (avec bouton (13)) du niveau secondaire I_1 de soudage (plage 10-40) (DEL (15a) allumée).

En fonctionnement TIG bi-level, permet de régler le second niveau (I_1) du courant de soudage.



• MIG-MAG "PRG 0"

En mode manuel "PRG 0", permet d'adapter la vitesse du fil au démarrage du soudage pour optimiser l'amorçage de l'arc (réglage 1-100% et DEL (15c) allumée).

• MIG-MAG Pulse arc 2 TEMPS

En mode MIG-MAG Pulse arc 2 TEMPS, permet de régler la durée du courant initial (T_{start}). Le réglage du paramètre à zéro désactive la fonction, tandis qu'une valeur supérieure à zéro (réglage 0,1-3 secondes) permet de sélectionner la DEL (10b) pour régler la correction de la tension d'arc et la valeur du courant initial (niveau secondaire). Le courant initial peut être configuré plus élevé ou plus bas que le courant principal de soudage ; un courant initial plus élevé est très utile, en particulier pour le soudage de l'aluminium et de ses alliages car il permet un chauffage plus rapide de la pièce ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

En mode MIG-MAG Pulse on pulse, permet de régler la durée du courant secondaire de soudage (réglage 0,1-10 secondes et DEL (15b) allumée).

• MMA

En fonctionnement avec électrode MMA, le paramètre prend la signification d'"ARC FORCE" et permet la définition de la surintensité dynamique (réglage 0-100% et DEL (15c) allumée). Durant le soudage MMA, l'écran (15) indique la tension d'arc réelle (DEL (15a) allumée), la DEL (10c) restant allumée pour permettre le réglage de l'Arc force durant le soudage également.



• MIG-MAG PULSE ARC

En mode MIG-MAG pulse arc, le paramètre entraîne l'étranglement de l'arc. Plus la valeur est élevée et plus l'arc est concentré durant le soudage. Avec un mode de soudage utilisant deux niveaux de courant (bi-level, pulse on pulse ou Tstart), l'étranglement d'arc est commun aux deux niveaux configurés (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

En mode manuel MIG-MAG "PRG 0", permet de régler la réactance électronique (réglage 20-80% et DEL (15c) allumée). Une valeur plus élevée entraîne un bain de soudage plus chaud. En mode bi-level, la réactance électronique est commune aux deux niveaux configurés.

• MIG-MAG Pulse on pulse

En mode MIG-MAG Pulse on pulse, permet de régler la durée du courant secondaire de soudage (réglage 0,1-10 secondes et DEL (15b) allumée).



Brûlure du fil à l'arrêt du soudage (BURN-BACK).

Permet de régler le temps de brûlure du fil à l'arrêt du soudage. Une configuration adaptée permet d'éviter tout collage du fil à la pièce en mode manuel (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (réglage 0,01-1 secondes et DEL (15b) allumée). Durant la définition d'un programme synergie MIG-MAG, permet de régler la correction devant être apportée au BURN_BUCK TIME calculée en synergie (plage de -1% à +1%) (DEL (15c) allumée).



POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC et TIG.

En n'importe quel mode MIG-MAG SHORT ARC TIG prend la signification de "Post-gaz" et permet d'adapter le temps de flux sortant du gaz de protection à partir de l'arrêt du soudage (réglage 0,1-10 secondes et DEL (15b) allumée).



Rampe de descente courant de soudage (SLOPE DOWN).

Exclusivement activée avec l'utilisation de programmes synergiques MIG-MAG PULSE ARC ou SHORT ARC ("PRG" de "1" à "44") ou TIG.

Permet la réduction graduelle du courant avec le relâchement du poussoir torche (réglage 0-3 secondes et DEL (15b) allumée).



Temps de pointage (SPOT TIME).

Exclusivement activé si le mode "SPOT" a été sélectionné au moyen de la touche (8). Permet l'exécution de pointages MIG-MAG avec contrôle de la durée du soudage (réglage 0,1-10 secondes et DEL (15b) allumée).

- 11- **Touche d'activation manuelle de l'électrovanne gaz.**

La touche permet le flux sortant de gaz (purge conduites - réglage débit) sans besoin d'utiliser le poussoir torche ; la touche est à action momentanée.

- 12- **Touche d'avancement manuel du fil.**

La touche permet de faire avancer le fil dans la gaine de la torche sans nécessité d'utiliser le poussoir torche ; la touche est à action momentanée et la vitesse d'avancement est fixe.

- 13- **Bouton codeur pour la régulation des paramètres de soudage (voir 10a-10h).**

- 14- **Bouton codeur.**

La poignée permet de régler :

- Le courant de soudage (DEL (16a) allumée).
- La vitesse d'avancement du fil (DEL (16c) allumée) en mode Short/Spray arc.
- L'épaisseur de la pièce utilisée pour le soudage (DEL (16b) allumée) si l'épaisseur de la pièce en mm a été sélectionnée au moyen de la touche (17). En mode de soudage utilisant deux niveaux de courant (bi-level, pulse on pulse ou Tstart) avec la DEL (10b) allumée, le bouton règle :
- Le courant de soudage I_1 (DEL (16a) allumée) du niveau secondaire en mode Pulse arc.
- La vitesse d'avancement du fil du niveau secondaire de soudage (DEL (16c) allumée) en mode Short/Spray arc.

- 15- **Affichage alphanumérique à 3 chiffres. Indique :**

- la valeur des paramètres de soudage (voir de (10a) à (10h)) avec fonctionnement à vide.
- la tension réelle de l'arc en cours de soudage.

REMARQUE : à la fin du soudage, l'écran commute automatiquement à la valeur de configuration.

- une signalisation d'alarme (voir point 1).

- 15a, 15b, 15c - **DEL d'indication de l'unité de mesure en cours (volts, secondes et pourcentage.)**

- 16- **Affichage alphanumérique à 3 chiffres. Indique :**

- la valeur définie avec le bouton codeur (14).
- le courant réel durant le soudage.

REMARQUE : à la fin du soudage, l'écran commute automatiquement à la valeur de configuration.

- une signalisation d'alarme (voir point 1).

- 16a, 16b, 16c - **DEL d'indication unité de mesure en cours (courant ampères (A), épaisseur en millimètres (mm) et vitesse fil en mètres/minute (m/min)).**

- 17- **Touche de sélection unité de mesure ampères, mm, m/min (DEL (16a) (16b) (16c)).**

Permet, au moyen du codeur (14), de configurer respectivement l'épaisseur du

matériau à souder, le courant de soudage et la vitesse du fil, "PRG 0" sélection manuelle : la configuration de chaque paramètre est indépendante de celle des autres.
Programmes de "1" à "44": la configuration de chaque paramètre (ex. épaisseur du matériau) définit automatiquement les autres paramètres (ex. courant de soudage et vitesse du fil).

4.3 RAPPEL ET MÉMORISATION DES PROGRAMMES

4.3.1 RAPPEL DES PROGRAMMES MÉMORISÉS PAR LE CONSTRUCTEUR

4.3.1.1 Programmes MIG-MAG SYNERGIQUES

Le poste de soudage prévoit 44 programmes synergiques mémorisés, dont les caractéristiques sont identifiées sur le tableau (TAB.3) auquel se reporter pour la sélection du programme correspondant au type de soudage devant être exécuté.

La sélection d'un programme déterminé s'effectue en pressant en séquence la touche "PRG", à laquelle correspond sur l'écran un numéro compris entre "0" et "44" (à "0" ne correspond pas un programme synergique, mais le fonctionnement en mode manuel, comme décrit au paragraphe suivant.)

Remarque: A l'intérieur d'un programme synergique, procéder en priorité à la sélection du mode de transfert désiré, PULSE ARC ou SHORT/SPRAY ARC, au moyen de la touche prévue (voir FIG. C, touche (7)).

Remarque: Tous les types de fils non prévus sur le tableau peuvent être utilisés en mode manuel "PRG 0".

4.3.1.2 FONCTIONNEMENT EN MANUEL ("PRG 0")

Le fonctionnement en mode manuel correspond au "0" de l'écran, et n'est activé que si le mode de transfert SHORT/SPRAY ARC (FIG. C, touche (7)) a été sélectionné.

Avec ce mode, aucune synergie n'étant prévue, tous les paramètres de soudage doivent être configurés manuellement par l'opérateur.

Attention ! La configuration de tous les paramètres est libre si les valeurs attribuées à ces derniers sont compatibles avec un procédé de soudage correct.

Remarque: Le mode de transfert PULSE ARC NE PEUT être utilisé en sélection manuelle.

4.3.2 MÉMORISATION ET RAPPEL DE PROGRAMMES PERSONNALISÉS EN MIG-MAG

4.3.2.1 Introduction

Le poste de soudage permet de mémoriser (SAVE) des programmes de travail personnalisés correspondant à un JEU de paramètres valides pour un soudage donné. Chacun des programmes mémorisés peut être rappelé (RECALL) à tout moment, l'opérateur disposant ainsi d'un poste de soudage "prêt à l'utilisation" pour un travail spécifique optimisé précédemment.

4.3.2.2 Capacité de mémorisation des programmes personnalisés en MIG-MAG

Le poste de soudage prévoit la mémorisation de programmes personnalisés en trois groupes correspondant aux trois modes de transfert en synergie (SHORT/SPRAY ARC Arc pulsé et Pulse on pulse) et au fonctionnement en mode manuel avec les spécifications suivantes :

- ARC PULSÉ SYNERGIQUE PULSE ON PULSE : 10 programmes mémorisables (numéros disponibles de "1" à "10"),
- PULSE ARC SYNERGIQUE: 10 programmes mémorisables (numéros disponibles de "1" à "10"),
- SHORT/SPRAY ARC SYNERGIQUE: 10 programmes mémorisables (numéros disponibles de "1" à "10"),
- SHORT/SPRAY ARC MANUEL ("PRG=0"): 10 programmes mémorisables (numéros disponibles de "1" à "10").

Pour rappeler effectivement le programme devant être utilisé, lors de la sélection du numéro (comme décrit au par. 4.3.1), sélectionner le mode de transfert désiré ARC PULSE, ARC PULSÉ PULSE-ON-PULSE ou SHORT/SPRAY ARC ou bien sélectionner "PRG=0" si programmes mémorisés en mode manuel.

4.3.2.3 Procédure de mémorisation (SAVE).

Après avoir réglé le poste de soudage de façon optimale en vue d'un soudage déterminé, procéder comme suit (FIG. C):

- a) Enfoncer la touche (5) "SAVE".
- b) "Pr" apparaît sur l'écran (16), et un numéro (compris entre "1" et "10") apparaît sur l'écran (15).
- c) Tourner le bouton codeur (indifféremment le (13) ou le (14)), et sélectionner le numéro pour la mémorisation du programme (voir également 4.3.2.).
- d) Enfoncer à nouveau la touche "SAVE".
- e) Les écrans (15) et (16) clignotent.
- f) Enfoncer à nouveau, dans un délai maximal de deux secondes, la touche "SAVE".
- g) Sur les écrans apparaît "St Pr", indiquant que le programme a été mémorisé ; après 2 secondes, les écrans commutent automatiquement sur les valeurs correspondant aux paramètres venant d'être mémorisés.

Remarque: Si, en cas de clignotement de l'écran, la touche "SAVE" n'est pas à nouveau pressée dans un délai de 2 secondes, les écrans indiquent "No St" et le programme n'est pas mémorisé ; les écrans reviennent automatiquement à l'indication initiale.

4.3.2.4 Procédure de rappel d'un programme personnalisé (RECALL)

Avant de procéder aux opérations de rappel d'un programme, contrôler que le mode de transfert sélectionné (ARC PULSÉ, ARC PULSÉ PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC ou "PRG=0") est effectivement celui que l'on a l'intention d'utiliser. Procéder ensuite de la façon suivante (FIG. C):

- a) Enfoncer la touche "RECALL".
- b) "Pr" apparaît sur l'écran (16) et un numéro (compris entre "1" et "10") sur l'écran (15).
- c) Tourner le bouton codeur (indifféremment le (13) ou le (14)), et sélectionner le numéro sous lequel a été mémorisé le programme devant être utilisé.
- d) Enfoncer à nouveau la touche "RECALL" durant plus de 2 secondes.
- e) Sur les écrans apparaît "Ld Pr", indiquant que le programme a été rappelé ; les écrans commutent automatiquement après 2 secondes sur les valeurs correspondant au programme venant d'être rappelé.

Remarque: Si la touche "RECALL" n'est pas pressée durant plus de 2 secondes, les écrans indiquent "No Ld" et le programme n'est pas chargé ; les écrans reviennent automatiquement à l'indication initiale.

REMARQUE:

- LA DEL "PRG" EST ALLUMÉE DURANT LES OPÉRATIONS AVEC LES touches "SAVE" ET "RECALL".
- UN PROGRAMME RAPPÉLÉ PEUT ÊTRE MODIFIÉ À VOLONTÉ PAR L'OPÉRATEUR, MAIS LES VALEURS MODIFIÉES NE SONT PAS AUTOMATIQUEMENT MÉMORISÉES. POUR MÉMORISER LES NOUVELLES VALEURS SUR LE MÊME PROGRAMME, IL EST NÉCESSAIRE D'EFFECTUER LA PROCÉDURE DE MÉMORISATION (voir 4.3.2.3).
- L'ENREGISTREMENT DES PROGRAMMES PERSONNALISÉS ET LA GESTION CORRESPONDANTE DES PARAMÈTRES ASSOCIÉS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR L'UTILISATEUR.

- LES PROGRAMMES PERSONNALISÉS NE PEUVENT ÊTRE MÉMORISÉS EN MODE ÉLECTRODE MMA OU TIG.

5. INSTALLATION

 ATTENTION! EFFECTUER EXCLUSIVEMENT LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION ET TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES AVEC LE POSTE DE SOUDAGE ÉTEINT ET ISOLÉ DE LA LIGNE D'ALIMENTATION SECTEUR.
LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR UN PERSONNEL EXPERT OU QUALIFIÉ.

5.1 MISE EN PLACE

- Déballer le poste de soudage ;
- Introduire le connecteur de polarisation si le GRA n'est pas connecté (FIG. D) ;
- En cas de présence du chariot et/ou GRA, consulter les instructions fournies correspondantes.

5.2 MODE DE SOULEVEMENT DU POSTE DE SOUDAGE (FIG. E)

Le poste de soudage doit être soulevé sans ses parties amovibles (torche, tubes gaz, câbles, etc.) pour éviter le détachement éventuel de ces dernières.

Comme représenté sur la figure, effectuer le montage des bagues de fixation en utilisant les deux vis M8x25 fournies.

Attention : les bagues de levage à œillet et orifice fileté M8 UNI 2948-71 ne sont pas fournies.

5.3 EMPLACEMENT DU POSTE DE SOUDAGE

Choisir un lieu d'installation ne comportant aucun obstacle face à l'ouverture d'entrée et de sortie de l'air de refroidissement (circulation forcée par ventilateur, si prévu); s'assurer qu'aucune poussière conductrice, vapeur corrosive, humidité, etc., n'est aspirée.

Laisser un espace dégagé minimum de 250mm autour de la machine.

 ATTENTION: Installer le poste de soudage sur une surface horizontale d'une portée correspondant à son poids pour éviter tout risque de déplacement ou de renversement.

5.4 RACCORDEMENT AU RÉSEAU

5.4.1 Avertissements

Avant de procéder aux raccordements électriques, contrôler que les informations figurant sur la plaquette de la machine correspondent à la tension et à la fréquence de réseau disponibles sur le lieu d'installation.

Le poste de soudage doit exclusivement être connecté à un système d'alimentation avec conducteur de neutre branché à la terre.

Pour garantir la protection contre le contact indirect, utiliser des interrupteurs différentiels de type suivant:

- Type A () pour machines monophasées;
- Type B () pour machines triphasées.

Pour répondre aux exigences de la Norme EN 61000-3-11 (Flicker), il est conseillé de connecter le poste de soudage aux points d'interface du réseau d'alimentation présentant une impédance inférieure à Zmax = 0.283ohm.

5.4.2 Fiche et prise

Brancher une fiche normalisée (3P + T) de portée adéquate au câble d'alimentation, et installer une prise de réseau munie de fusibles ou d'un interrupteur automatique. La borne de terre prévue doit être reliée au conducteur de terre (jaune-vert) de la ligne d'alimentation. Le tableau (TAB.1) indique les valeurs conseillées, exprimées en ampères, des fusibles retardés de ligne sélectionnés en fonction du courant nominal max. distribué par le poste de soudage et de la tension nominale d'alimentation.

5.5. CONNEXIONS DU CIRCUIT DE SOUDAGE

 ATTENTION! TOUTES LES OPÉRATIONS DE CONNEXION DU CIRCUIT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC LE POSTE DE SOUDAGE ÉTEINT ET DÉBRANCHÉ DU RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
Le tableau (TAB. 1) indique la valeur conseillée pour les câbles de soudage (en mm²)

5.5.1 SOUDAGE FIL MIG-MAG (FIG. F)

5.5.1.1 Connexion de la bouteille de gaz

- Visser le réducteur de pression à la valve de la bouteille de gaz en intercalant la réduction fournie comme accessoire en cas d'utilisation de gaz Argon ou mélange Ar/CO₂.
- Connecter le tube d'entrée du gaz au réducteur et serrer le collier fourni ; connecter ensuite l'autre extrémité du tube au raccord prévu à l'arrière du poste de soudage et serrer le collier fourni.
- Desserrer la bague de régulation du réducteur de pression avant d'ouvrir la valve de la bouteille.

5.5.1.2 Connexion de la torche

- Brancher la torche au connecteur prévu en serrant à fond et manuellement le collier de fixation.
- La préparer pour le premier chargement du fil en démontant la buse et le tube de contact pour faciliter la sortie.
- Câble courant de soudage à la prise rapide (+).
- Câble de commande au connecteur prévu.
- Conduites eau pour versions R.E. (torche refroidie à l'eau) à raccords rapides.
- Attention, bien serrer les connecteurs pour éviter toute surchauffe et perte d'efficacité.
- Connecter le tube d'entrée du gaz au réducteur et serrer le collier fourni ; connecter ensuite l'autre extrémité du tube au raccord prévu à l'arrière du poste de soudage et serrer le collier fourni.

5.5.1.3 Connexion câble de retour du courant de soudage

- Doit être connecté à la pièce à souder ou au banc métallique de support, le plus près possible du raccord en cours d'exécution.
- Le câble doit être connecté à la borne portant le symbole (-).

5.5.2 SOUDAGE TIG (FIG. G)

5.5.2.1 Connexion à la bonbonne de gaz

- Visser le réducteur de pression sur la valve de la bonbonne de gaz en interposant la réduction prévue fournie comme accessoire en cas d'utilisation de gaz Argon ou de mélange Argon/CO₂.
- Brancher le tuyau d'entrée du gaz au réducteur et serrer le collier fourni. Connecter ensuite l'autre extrémité du tube au raccord prévu à l'arrière du poste de soudage et serrer au moyen du collier fourni.
- Desserrer le manchon de réglage du réducteur de pression avant d'ouvrir la valve

de la bouteille.

5.5.2.2 Connexion câble de retour du courant de soudage

- Doit être connecté à la pièce à souder ou au banc métallique de support, le plus près possible du raccord en cours d'exécution.
- Le câble doit être connecté à la borne portant le symbole (+).

5.5.2.3 Connexion de la torche

- Connecter la torche TIG à la prise rapide (-) sur le panneau antérieur du poste de soudage ; connecter le tube gaz et le câble de commande torche.

5.5.3 Soudage avec électrode enrobée MMA (FIG. H)

5.5.3.1 Connexion de la pince porte-électrode

La quasi-totalité des électrodes enrobées doivent être connectées au pôle positif (+) du générateur, à l'exception des électrodes avec revêtement acide, qui doivent être connectées au pôle négatif (-).

Connecter le câble de la pince porte-électrode à la prise rapide (+) sur le panneau avant.

Remarque : dans certains cas, la polarité (-) à la pince porte-électrode est conseillée; contrôler les indications fournies par le fabricant des électrodes.

5.5.3.2 Connexion câble de retour du courant de soudage

- Doit être connecté à la pièce à souder ou au banc métallique de support, le plus près possible du raccord en cours d'exécution.
- Le câble doit être connecté à la borne portant le symbole (-).

5.5.4 RECOMMANDATIONS

- Tourner à fond les connecteurs des câbles de soudage dans les prises rapides pour garantir un contact électrique parfait; dans le cas contraire, les connecteurs risquent de surchauffer et de se détériorer rapidement, entraînant une perte d'efficacité.
- Utiliser des câbles de soudage les plus courts possibles.
- Éviter d'utiliser des structures métalliques ne faisant pas partie de la pièce à souder en remplacement du câble de retour du courant de soudage: outre les dangers présentés par cette intervention, cette dernière entraînerait également de mauvais résultats de soudage.

5.6. CHARGEMENT DE LA BOBINE DE FIL (FIG. I)



ATTENTION: AVANT TOUTE OPÉRATION DE CHARGEMENT DU FIL, ÉTEINDEZ LE POSTE DE SOUDAGE ET LE DÉBRANCHER DU RÉSEAU D'ALIMENTATION.

VÉRIFIER QUE LES GALETS D'ENTRAÎNEMENT DU FIL, LA Gaine GUIDE-FIL ET LE TUBE DE CONTACT DE LA TORCHE CORRESPONDENT AU DIAMÈTRE ET AU TYPE DE FIL UTILISÉ ET SONT CORRECTEMENT MONTÉS. DURANT LES PHASES D'ENFILAGE DU FIL, NE PAS PORTER DE GANTS DE PROTECTION.

- Ouvrir le compartiment bobine.
- Placer la bobine du fil sur le support en maintenant l'extrémité du fil vers le haut, et s'assurer que le téton d'entraînement est correctement inséré dans l'orifice prévu (1a).
- Libérer le contre-galet de pression et l'éloigner du(des) galet(s) inférieur(s) (2a).
- Contrôler que le rouleau d'entraînement est adapté au fil utilisé (2b).
- Libérer l'extrémité du fil et couper l'extrémité déformée de façon nette et sans bavures; tourner la bobine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et introduire l'extrémité du fil dans le guide-fil d'entrée en le poussant sur 50-100 mm dans le guide-fil du raccord de la torche (2c).
- Repositionner le contre-galet en régulant sa pression à une valeur intermédiaire; vérifier que le fil est correctement positionné dans la gorge du galet inférieur (3).
- Freiner légèrement le support au moyen de la vis de réglage prévue au centre de la bobine (1b).
- Retirer la buse et le tube de contact (4a).

- Introduire la fiche du poste de soudage dans la prise secteur. Mettre en fonction le poste de soudage en pressant le poussoir torche et attendre que l'extrémité du fil traverse toute la gaine guide-fil et sorte de 10-15 cm par l'avant de la torche; relâcher le poussoir torche.



ATTENTION! Durant ces opérations, le fil est sous tension électrique et soumis à une force mécanique; des précautions doivent donc être adoptées pour éviter tout risque de choc électrique et de blessures, ainsi que pour éviter de provoquer des arcs électriques:

- Ne pas diriger l'extrémité de la torche contre les personnes.
- Ne pas approcher la torche de la bonbonne de gaz.
- Remonter le tube de contact et la buse sur la torche (4b).
- Contrôler que l'avancement du fil est régulier; régler la pression des galets et le freinage du support sur les valeurs minimales en s'assurant que le fil ne patine pas dans la gorge et que, en cas d'arrêt de l'entraînement, les spires de fil ne se détendent pas du fait d'une inertie excessive de la bobine.
- Couper l'extrémité du fil sortant de la buse à 10-15 mm.
- Fermer le compartiment bobine.

5.7. REMPLACEMENT DE LA Gaine GUIDE-FIL DE LA TORCHE (FIG. N)

Avant de remplacer la gaine, étaler le câble de la torche en évitant qu'il ne forme des méandres.

5.7.1 Gaine à spirale pour fils en acier

- Dévisser la buse et le petit tube de contact de la tête de la torche.
- Dévisser l'écrou de blocage gaine du connecteur central et retirer la gaine actuelle.
- Introduire la nouvelle gaine dans le conduit du câble-torche et la pousser délicatement jusqu'à ce qu'elle sorte par la tête de la torche.
- Révisser manuellement l'écrou de blocage gaine.
- Couper à ras la portion de gaine en excès en la comprimant légèrement; la retirer à nouveau du câble torche.
- Émousser la zone de coupe de la gaine et la réintroduire dans le conduit du câble-torche.
- Révisser ensuite l'écrou et le serrer avec une clé.
- Remonter le petit tube de contact et la buse.

5.7.2 Gaine en matière synthétique pour fils en aluminium

Effectuer les opérations 1, 2, 3 comme indiqué pour la gaine en acier (ne pas effectuer les opérations 4, 5, 6, 7, 8).

- Révisser le petit tube de contact pour aluminium en contrôlant qu'il se trouve en contact avec la gaine.
- Sur l'extrémité opposée de la gaine (côté raccord torche) insérer le nipple en laiton et l'anneau torique, puis exercer une légère pression sur la gaine en serrant l'écrou de blocage gaine. La partie de la gaine en excès sera éliminée dans un second temps (voir (13)). Retirer le tube capillaire pour gaines en acier du raccord torche du dispositif d'entraînement du fil.

11-LE TUBE CAPILLARE N'EST PAS PRÉVU pour les gaines en aluminium d'un diamètre de 1,6-2,4mm (couleur jaune); la gaine doit donc être insérée sans le tube dans le raccord torche.

Couper le tube capillaire pour gaines aluminium d'un diamètre de 1-1,2mm (couleur rouge) à une longueur inférieure d'environ 2mm à la longueur du tube en acier et l'insérer sur l'extrémité libre de la gaine.

12-Insérer et bloquer la torche sur le raccord du dispositif d'entraînement du fil, faire une marque sur la gaine à 1-2mm de distance des rouleaux, retirer à nouveau la torche.

13-Couper la gaine à la longueur prévue sans déformer l'orifice d'entrée. Remonter la torche sur le raccord du dispositif d'entraînement du fil et monter la buse gaz.

6. SOUDAGE: DESCRIPTION DU PROCÉDÉ

6.1 SOUDAGE MIG-MAG

6.1.1 MODE DE TRANSFERT SHORT ARC (ARC COURT)

La fusion du fil et le détachement de la goutte a lieu par une série de court-circuits successifs de la pointe du fil dans le bain de fusion (jusqu'à 200 fois par seconde).

Aciers au carbone et alliages faibles

- Diamètres de fil utilisables: 0,6-1,2mm
- Gamme du courant de soudage: 40-210A
- Gamme de la tension d'arc: 14-23V
- Gaz utilisable: CO₂ o mélanges Ar/CO₂ o Ar/CO₂/O₂

Aciers inoxydables

- Diamètres de fil utilisables: 0,8-1mm
- Gamme du courant de soudage: 40-160A
- Gamme de la tension d'arc: 14-20V
- Gaz utilisable: mélanges Ar/O₂ o Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminium et alliages

- Diamètres de fil utilisables : 0,8-1,6mm
- Gamme de courant de soudage: 75-160A
- Gamme de tension d'arc: 16-22V
- Gaz utilisable: Ar 99,9%

La position type du petit tube de contact est au ras de la buse ou légèrement en saillie avec les fils les plus fins et les tensions d'arc les plus basses; la longueur libre du fil (stick-out) est généralement comprise entre 5 et 12mm.

En MANUEL ("PRG 0"), adapter la valeur de la réactance :

- 20%-60% avec des fils d'un diamètre de 0,8-1mm en acier au carbone.
- 50%-80% avec des fils d'un diamètre de 1,2-1,6mm en acier au carbone.

- 60%-80% avec des fils inox et aluminium.

Application: Soudage en toute position, sur faibles épaisseurs ou pour le premier passage entre chanfreins favorisé par un apport thermique limité et un bain bien contrôlable.

Remarque: Le transfert SHORT ARC pour le soudage de l'aluminium et des alliages doit être effectué avec précautions (en particulier en cas de diamètres de fil >1mm) du fait du risque de défauts de fusion.

6.1.2 MODE DE TRANSFERT SPRAY ARC (PULVÉRISATION AXIALE)

La fusion du fil a lieu avec un courant et une tension plus élevés par rapport au "short arc"; la pointe du fil n'entre plus en contact avec le bain de fusion et de cette pointe, naît un arc à travers lequel passent les gouttes métalliques provenant de la fusion continue du fil électrode, donc en absence de court-circuit.

Aciers au carbone et alliages faibles

- Diamètres de fil utilisables: 0,8 -1,6mm
- Gamme de courant de soudage: 180-450A
- Gamme de tension d'arc: 24 -40V
- Gaz utilisable: CO₂ o mélanges Ar/CO₂ o Ar/CO₂/O₂

Aciers inoxydables

- Diamètres de fil utilisables: 1-1,6mm
- Gamme de courant de soudage: 140-390A
- Gamme de tension d'arc: 22-32V
- Gaz utilisable: mélanges Ar/O₂ o Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminium et alliages

- Diamètres de fil utilisables: 0,8-1,6mm
- Gamme du courant de soudage: 120-360A
- Gamme de tension d'arc: 24 à 30V
- Gaz utilisable: Ar 99,9%

La position type du petit tube de contact est à l'intérieur de la buse sur 5-10mm, et proportionnellement à la tension de l'arc; la longueur libre du fil (stick-out) est généralement comprise entre 10 et 20mm. En MANUEL ("PRG 0"), et après sélection correcte des paramètres vitesse du fil et tension d'arc (c'est-à-dire avec des valeurs compatibles), la valeur de réactance sélectionnable est sans importance.

Application: Soudage à plat avec épaisseur minimale de 3-4mm (bain très fluide); la vitesse d'exécution et le taux de dépôt sont très élevés (haut apport thermique).

6.1.3 MODE DE TRANSFERT PULSE ARC (ARC PULSÉ)

Il s'agit d'un transfert "contrôlé" situé dans la zone de fonctionnement "spray-arc" (spray-arc modifié) et offrant donc des avantages en termes de vitesse de fusion et d'absence de projections étendues à des valeurs de courant remarquablement basses convenant également à de nombreuses applications types du "short-arc".

À chaque impulsion de courant correspond le détachement d'une goutte du fil électrode le phénomène se produit avec une fréquence proportionnelle à la vitesse d'avancement du fil et selon une loi de variation liée au type et au diamètre du fil lui-même (valeurs types de fréquence: 30-300Hz).

Aciers au carbone et alliages faibles

- Diamètres de fil utilisables: 0,8-1,6mm
- Gamme du courant de soudage: 60-360A
- Gamme de la tension d'arc: 18-32V
- Gaz utilisable: mélanges Ar/CO₂ o Ar/CO₂/O₂ (CO₂ max 20%)

Aciers inoxydables

- Diamètres de fil utilisables: 0,8-1,2mm
- Gamme du courant de soudage: 50-230A
- Gamme de la tension d'arc: 17-26V
- Gaz utilisable: mélanges Ar/O₂ o Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminium et alliages

- Diamètres de fil utilisables :	0,8-1,6mm
- Gamme de courant de soudage:	40-320A
- Gamme de tension d'arc:	17-28V
- Gaz utilisable:	Ar 99,9%

Typiquement, le petit tube de contact doit être inséré sur une longueur de 5-10mm à l'intérieur de la buse, proportionnellement à la valeur de la tension d'arc ; la longueur libre du fil (stick-out) sera normalement comprise entre 10 et 20 mm.

Application: soudage en "position" sur épaisseurs moyennes-basses et sur matériaux susceptibles du point de vue thermique, **particulièrement adéquat pour un soudage sur les alliages légers (aluminium et alliages d'aluminium), y compris sur des épaisseurs inférieures à 3mm.**

6.1.4 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE SOUDAGE EN MODE DE SOUDAGE MIG-MAG.

6.1.4.1 Gaz de protection

Le débit du gaz de protection doit être le suivant:

short arc: 8-14 l/min

spray arc et pulse arc: 12-20 l/min

en fonction de l'intensité du courant de soudage et du diamètre de la buse.

6.1.4.2 Courant de soudage

La régulation du courant de soudage est effectuée par l'opérateur au moyen du bouton codeur (FIG.E (14)). Avec la sélection SPRAY/SHORT ARC, à chaque rotation du bouton codeur (14) correspond le réglage de la vitesse du fil (m/minute) affichée sur l'écran (16) ; durant le soudage, l'écran commute automatiquement sur la valeur du courant effectif (ampères).

Avec la sélection ARC PULSÉ ou ARC PULSÉ PULSE-ON-PULSE, à chaque rotation de la poignée codeur (14) correspond le réglage du courant de soudage affiché sur l'écran (16) ; durant le soudage, l'écran commute automatiquement sur la valeur réelle de courant.

Les deux modes permettent, sur pression de la touche (17) de passer au réglage de l'épaisseur en mm (DEL (16b) allumée) avec codeur (14). La machine calcule automatiquement le courant nécessaire pour souder l'épaisseur en question. Dans ce cas également, l'écran commute sur la valeur de courant réelle (ampères) durant le soudage.

On observera que dans tous les programmes synergiques, les valeurs minimales et maximales pouvant être définies (m/min., ampères ou épaisseur en mm) sont ceux programmés en usine et ne pouvant être modifiés par l'usager.

Les valeurs indicatives de courant avec les fils les plus couramment utilisés sont illustrées sur le tableau correspondant (TAB.5).

6.1.4.3 Tension d'arc et réduction de l'arc (pinch-off)

Dans les programmes synergiques MIG-MAG pulse-arc et pulse-on-pulse, ces deux paramètres déterminent la dimension de l'arc **durant le soudage**.

La tension de l'arc indique la distance du fil de la pièce, la marge de discréption de l'opérateur se limite à une simple correction de -5% à +5% de la valeur de tension prédefinie dans chaque programme pour pouvoir effectivement adapter la longueur effective de l'arc en fonction d'exigences spécifiques. Plus la valeur est élevée, et plus le fil sera distant de la pièce.

La réduction de l'arc entraîne en revanche la concentration ou l'amplitude de l'arc, le champ de réglage de ce paramètre varie de -10% à +10% par rapport à celui par défaut des programmes. Plus cette valeur est élevée, et plus l'arc sera concentré.

En programme manuel "PRG 0", la tension d'arc est définie en configurant une valeur adaptée à la vitesse du fil et sélectionnée selon la relation suivante :

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ où :}$$

- U_2 = Tension d'arc en volts.

- I_2 = Courant de soudage en ampères.

Né pas oublier qu'une tension en charge (durant le soudage) inférieure de 2-4V correspondra à la valeur de tension sélectionnée à vide.

6.1.5 FONCTIONNEMENT BI-LEVEL ET PULSE ON PULSE

Le fonctionnement bi-level est défini au moyen de la touche (8) et peut être sélectionné en mode MIG-MAG arc pulsé et short arc. Le cycle de soudage débute en pressant puis en relâchant le poussoir torche (comme pour le 4 temps), le point de travail initial du poste de soudage est égal au niveau principal de soudage (DEL (10a)), la machine affiche courant et tension de ce point de travail. En pressant le poussoir torche durant moins de 0,5 secondes, la machine modifie le point de travail du niveau principal au secondaire (DEL (10b)), en affichant sur l'écran courant et tension du niveau secondaire. À chaque pression successive, la machine continue à passer d'un niveau à l'autre, jusqu'à ce que le poussoir soit enfoncé durant un délai supérieur à 0,5 secondes.

Durant le soudage, même si la machine affiche la valeur instantanée de courant et de tension, il est uniquement possible de modifier le courant et la tension d'arc du niveau principal de soudage.

Le fonctionnement MIG-MAG Pulse on Pulse est activé au moyen de la touche (7) avec la DEL du MIG-MAG Arc pulsé. Ce mode représente un type particulier de bi-level comportant deux points de travail pouvant être définis avec les mêmes critères de bi-level (DEL (10a) et (10b)). Les durées de chacun des niveaux t_1 et t_2 peuvent toutes deux être définies (DEL (10c) et (10d)) et ne peuvent être décidées manuellement, comme c'est en revanche le cas dans le bi-level. Durant le soudage, la machine continue par conséquent à modifier automatiquement le point de fonctionnement principal (durée t_1) au point de fonctionnement secondaire (durée t_2).

Le phénomène créé consiste en une impulsion dont dérive le nom. En définissant correctement les deux niveaux et les deux durées, il est possible d'obtenir un soudage très proche du soudage TIG.

6.2 SOUDAGE TIG (CC)

Après avoir effectué les connexions du circuit de soudage comme décrit au par. 5.5.2, procéder comme suit :

- Sélectionner le procédé TIG sur le panneau de contrôle du poste de soudage (FIG.C (7)).
- Configurer le courant de soudage à la valeur désirée avec le bouton codeur (14) (la valeur peut être réglée à tout moment, y compris durant le soudage). Si nécessaire, activer la rampe de descente du courant au moyen du potentiomètre (13) (indication momentanée sur l'écran (16)).

6.2.1 Amorçage LIFT

Appuyer la pointe de l'électrode sur la pièce en exerçant une légère pression. Enfoncer à fond le poussoir torche et soulever l'électrode de 2-3mm avec quelques instants de retard, entraînant ainsi l'amorçage de l'arc. Le poste de soudage distribue initialement un courant I_{BASE} et, après quelques instants, le courant de soudage configuré. A la fin du cycle, le courant est annulé avec la rampe de descente configurée.

Sur le tableau (TAB. 5) sont résumées plusieurs informations pour le soudage sur aciers inoxydables ou fortement alliés.

6.3 SOUDAGE AVEC ÉLECTRODE ENROBÉE MMA

Après avoir effectué les connexions du circuit de soudage comme décrit au par. 5.5.3, il est nécessaire de sélectionner le procédé MMA au moyen du bouton prévu (FIG. C (7)) :

Le courant de soudage doit être réglé à la valeur nécessaire au moyen du bouton codeur (14) et l'éventuelle surintensité dynamique «ARC FORCE» pourra être variée entre 0 et 100% au moyen du bouton codeur (13) avec indication momentanée sur l'écran (16).

Sur le tableau (TAB. 6) sont résumées plusieurs données indicatives du courant en fonction du diamètre des électrodes.

6.4 QUALITÉ DU SOUDAGE

La qualité du cordon de soudage ainsi que la quantité réduite de projections dépendent essentiellement de l'équilibre des paramètres de soudage: courant (vitesse fil), diamètre du fil, tension d'arc, etc.

La position de la torche devra également être réglée comme indiqué figure M, afin d'éviter toute projection excessive et défaut du cordon.

Pour un cordon correct, il est également nécessaire de tenir compte de la vitesse de soudage (vitesse d'avancement le long du raccord), déterminant en vue d'une pénétration correcte et pour la forme du cordon.

Les défauts de soudage sont résumés dans le tableau (TAB. 7).

7. ENTRETIEN



ATTENTION: AVANT TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN, S'ASSURER QUE LE POSTE DE SOUDAGE EST ÉTEINT ET L'ALIMENTATION SECTIONNÉE.

7.1 ENTRETIEN DE ROUTINE

LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DE ROUTINE PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR L'OPÉRATEUR.

7.1.1 Torche

- Eviter de poser la torche et son câble sur des éléments chauds, pour éviter la fusion et l'endommagement rapide des matériaux isolants.
- Contrôler périodiquement l'étanchéité des tuyauteries et raccords de gaz.
- À chaque remplacement de la bobine du fil, nettoyer la gaine guide-fil avec un jet d'air comprimé sec (max. 5bars) et contrôler l'état de la gaine.
- Contrôler au moins une fois par jour l'état d'usure et du montage des parties terminales de la torche: buse, tube de contact, diffuseur de gaz.

7.1.2 Dispositif d'alimentation du fil

- Contrôler fréquemment l'état d'usure des galets d'entraînement du fil, et retirer périodiquement la poussière métallique déposée sur la zone d'entraînement (galets et guide-fil d'entrée et de sortie).

7.2 ENTRETIEN CORRECTIF

LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN CORRECTIF DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN PERSONNEL EXPERT OU QUALIFIÉ DANS LE SECTEUR ÉLECTROMÉCANIQUE.



ATTENTION! ÉTEINDRE LE POSTE DE SOUDAGE ET LE DÉBRANCHER DU RÉSEAU D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE RETIRER LES PANNEAUX DU POSTE DE SOUDAGE ET D'ACCÉDER À L'INTÉRIEUR DE CE DERNIER.

Tout contrôle exécuté sous tension à l'intérieur du poste de soudage risque de provoquer des chocs électriques graves dus au contact direct avec les parties sous tension et/ou des blessures dues au contact direct avec les organes en mouvement.

- Périodiquement et, dans tous les cas, à une fréquence dépendant de l'utilisation et des poussières contenues dans l'atmosphère ambiante, inspecter l'intérieur du poste de soudage et retirer la poussière déposée sur les cartes électroniques au moyen d'un jet d'air comprimé ou d'un solvant adapté.
- Contrôler également que les connexions électriques sont correctement serrées et vérifier l'état de l'isolation des câblages.
- À la fin des opérations, remonter les panneaux de la machine en serrant à fond les vis de fixation.
- Ne jamais procéder aux opérations de soudage avec le poste de soudage ouvert.

8. ANOMALIES, CAUSES ET SOLUTIONS (TAB.8)



ATTENTION ! L'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRÔLES COMPORE LE RISQUE DE CONTACT AVEC LES PARTIES SOUS TENSION ET/OU EN MOUVEMENT.

EN CAS DE FONCTIONNEMENT INCORRECT, ET AVANT DE PROCÉDER À TOUT CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE OU DE S'ADRESSER AU CENTRE D'ASSISTANCE, CONTRÔLER LES POINTS SUIVANTS :

- Le courant de soudage réglé via le codeur est correct.
- Aucune alarme ne signale l'intervention de la protection thermique pour sous-tension, surtension ou court-circuit.
- S'assurer d'avoir respecté le rapport d'intermittence nominal ; en cas d'intervention de la protection thermostatique, attendre le refroidissement du poste de soudage et vérifier le fonctionnement du ventilateur.
- Contrôler la tension de ligne : si la valeur est trop élevée ou trop basse, le poste de soudage signale l'anomalie (voir paragraphe 4.2).
- Contrôler qu'aucun court-circuit ne s'est produit en sortie du poste de soudage: le cas échéant, résoudre le problème.
- Les connexions du circuit de soudage sont correctes et la pince du câble de masse est connectée à la pièce sans interposition de matériau isolant (ex. peinture).
- Le gaz de protection utilisé est correct et en quantité adéquate.

Avant toute intervention sur le dispositif d'alimentation du fil ou à l'intérieur du poste de soudage, se reporter au chapitre 7 "ENTRETIEN".

INHALTSVERZEICHNIS

	S.	S.	
1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZUM LICHTBOGENSCHWEISSEN	22	5.5.2.1 Verbindung mit der Gasflasche	25
2. EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	23	5.5.2.2 Anschluß Schweißstrom-Rückleitungskabel	25
2.1 EINFÜHRUNG	23	5.5.2.3 Anschluß des Brenners	25
2.2 SCHWEISSBARKEIT VON METALLEN	23	5.5.3 SCHWEISSEN MIT UMHÜLLTER ELEKTRODE MMA	25
2.3 SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR	23	5.5.3.1 Anschluß der Elektrodenklemme	25
2.4 SONDERZUBEHÖR	23	5.5.3.2 Anschluß Schweißstrom-Rückleitungskabel	25
3. TECHNISCHE DATEN	23	5.5.4 EMPFEHLUNGEN	25
3.1 TYPENSCHILD MIT DEN GERÄTEDATEN	23	5.6 EINLEGEN DER DRAHTSPULE	25
3.2 SONSTIGE TECHNISCHE DATEN	23	5.7 AUSTAUSCH DER DRAHTFÜHRUNGSSEELE IM BRENNER	26
4. BESCHREIBUNG DER SCHWEISSMASCHINE	23	5.7.1 Spiralförmige Führungsseile für Stahldraht	26
4.1 BEDIEN-, EINSTELL- UND ANSCHLUSSVORRICHTUNGEN	23	5.7.2 Führungsseile aus synthetischem Material für Aluminiumdraht	26
4.1.1 Schweißmaschine mit integrierter Drahtvorschubeinrichtung	23	6. SCHWEISSEN: VERFAHRENSBESCHREIBUNG	26
4.2 BEDIENFELD DER SCHWEISSMASCHINE	23	6.1 SCHWEISSEN MIG-MAG	26
4.3 AUFRUF UND SPEICHERUNG VON PROGRAMMEN	24	6.1.1 ÜBERTRAGUNGSART SHORT ARC (KURZLICHTBOGEN)	26
4.3.1 AUFRUF WERKSEITIG GESPEICHERTER PROGRAMME	24	6.1.2 ÜBERTRAGUNGSART SPRAY ARC (SPRÜHLICHTBOGEN)	26
4.3.1.1 Synergieprogramme MIG-MAG	24	6.1.3 ÜBERTRAGUNGSART PULSE ARC (IMPLUSLICHTBOGEN)	26
4.3.1.2 Betrieb im handmodus ("PRG 0")	24	6.1.4 EINSTELLUNG DER SCHWEISSPARAMETER IN MIG-MAG	26
4.3.2 SPEICHERUNG UND AUFRUF PERSONALISIERTER PROGRAMME IN MIG-MAG	25	6.1.4.1 Schutzgas	26
4.3.2.1 Einführung	25	6.1.4.2 Schweißstrom	26
4.3.2.2 Speicherplatz für personalisierte Programme in MIG-MAG	25	6.1.4.3 Lichtbogenspannung und Lichtbogenabschnürung (pinch-off)	26
4.3.2.3 Vorgehensweise für die Speicherung (SAVE)	25	6.1.5 BETRIEBSART BI-LEVEL UND PULSE ON PULSE	27
4.3.2.4 Vorgehensweise für den Aufruf eines personalisierten Programmes (RECALL)	25	6.2 WIG-SCHWEISSEN (DC)	27
5. INSTALLATION	25	6.2.1 LIFT-Zündung	27
5.2 ANHEBEN DER SCHWEISSMASCHINE	25	6.3 SCHWEISSEN MIT UMHÜLLTER ELEKTRODE MMA	27
5.3 LAGE DER SCHWEISSMASCHINE	25	6.4 SCHWEISSGÜTE	27
5.4 NETZANSCHLUSS	25	7. WARTUNG	27
5.4.1 Hinweise	25	7.1.1 Brenner	27
5.4.2 Stecker und Buchse	25	7.1.2 Drahtzuführung	27
5.5 ANSCHLÜSSE DES SCHWEISSSTROMKREISES	25	7.2 AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNG	27
5.5.1 DRAHTSCHWEISSVERFAHREN MIG-MAG	25	8. STÖRUNGEN, URSAECHEN UND ABHILFEMASSNAHMEN	27
5.5.1.1 Anschluß der Gasflasche	25		
5.5.1.2 Anschluß des Brenners	25		
5.5.1.3 Anschluß Schweißstrom-Rückleitungskabel	25		
5.5.2 WIG-SCHWEISSEN	25		

ENDLOS-SCHWEISSMASCHINEN ZUM LICHTBOGENSCHWEISSEN MIT DEN VERFAHREN MIG-MAG, FLUX, WIG UND MMA IN GEWERBE UND INDUSTRIE.
Anmerkung: Im folgenden Text wird der Begriff "Schweißmaschine" gebraucht.

1. ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN ZUM LICHTBOGENSCHWEISSEN

Der Bediener muß im sicheren Gebrauch der Schweißmaschine ausreichend unterwiesen sein. Er muß über die Risiken bei den Lichtbogenschweißverfahren, über die Schutzworkeungen und das Verhalten im Notfall informiert sein.
(Siehe auch die "TECHNISCHE SPEZIFIKATION IEC oder CLC/TS 62081":
INSTALLATION UND GEBRAUCH VON LICHTBOGENSCHWEISSANLAGEN).



- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Schweißstromkreis; die von der Schweißmaschine bereitgestellte Leerlaufspannung ist unter bestimmten Umständen gefährlich.
- Das Anschließen der Schweißkabel, Prüfungen und Reparaturen dürfen nur ausgeführt werden, wenn die Schweißmaschine ausgeschaltet und vom Versorgungsnetz genommen ist.
- Bevor Verschleißteile des Brenners ausgetauscht werden, muß die Schweißmaschine ausgeschaltet und vom Versorgungsnetz genommen werden.
- Die Elektroinstallation ist im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften und Unfallverhütungsbestimmungen vorzunehmen.
- Die Schweißmaschine darf ausschließlich an ein Versorgungsnetz mit geerdetem Nullleiter angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, daß die Strombuchse korrekt mit der Schutzerde verbunden ist.
- Die Schweißmaschine darf nicht in feuchter oder nasser Umgebung oder bei Regen benutzt werden.
- Keine Kabel mit verschlissener Isolierung oder gelockerten Verbindungen benutzen.
- Ist eine Einheit zur Flüssigkeitskühlung vorhanden, darf diese nur bei ausgeschalteter und vom Versorgungsnetz getrennter Schweißmaschine gefüllt werden.



- Schweißen Sie nicht auf Containern, Gefäßen oder Rohrleitungen, die entflammbare Flüssigkeiten oder Gase enthalten oder enthalten haben.
- Arbeiten Sie nicht auf Werkstoffen, die mit chlorierten Lösungsmitteln gereinigt worden sind. Arbeiten Sie auch nicht in der Nähe dieser Lösungsmittel.
- Nicht an Behältern schweißen, die unter Druck stehen.
- Entfernen Sie alle entflammmbaren Stoffe (z. B. Holz, Papier, Stofffetzen o. ä.)
- Sorgen Sie für ausreichenden Luftaustausch oder geeignete Hilfsmittel, um die beim Schweißen in Lichtbogennähe freierwerdenden Rauchgase abzuführen. Es ist systematisch zu untersuchen, welche Grenzwerte für die jeweilige Zusammensetzung, Konzentration und Einwirkungsdauer der Schweißabgase gelten.
- Die Gasflasche (falls benutzt) muß vor Wärmequellen einschließlich Sonneneinstrahlung geschützt werden.



- Sorgen Sie für eine funktionsgerechte elektrische Isolierung der Elektrode, des Werkstückes und nahegelegener (zugänglicher) geerdeter Metallteile. Dazu reicht es im Normalfall aus, zweckentsprechende Handschuhe, Schuhwerk, Kopfbedeckung und Kleidung zu tragen, sowie Trittbretter und isolierende Teppiche zu benutzen.
- Schützen Sie stets die Augen mit Blendglas, das an Masken oder Helmen angebracht ist.
- Verwenden Sie funktionsgerechte feuerhemmende Schutzkleidung und

vermeiden Sie es, die Haut der vom Lichtbogen ausgehenden UV- und Infrarotstrahlung auszusetzen; Schützen müssen sich mit Schirmen oder nicht reflektierenden Vorhängen auch Dritte, die sich in der Nähe des Lichtbogens aufhalten.

- Lärmentwicklung: Wird bei besonders intensiven Schweißarbeiten ein täglich auf die Person einwirkender Pegel von 85dB(A) oder darüber erreicht (LEPD), muß funktionsgerechte individuelle Schutzausrüstung benutzt werden.



- Die beim Schweißvorgang erzeugten Magnetfelder können elektrische und elektronische Geräte stören. Träger von lebenserhaltenden elektrischen oder elektronischen Geräten (Herzschriftmacher, Atemhilfen etc...) müssen ihren Arzt befragen, bevor sie den Wirkradius dieser Schweißmaschine betreten. Trägern von lebenserhaltenden elektrischen oder elektronischen Einrichtungen wird vom Gebrauch dieser Schweißmaschine abgeraten.



- Diese Schweißmaschine genügt den Anforderungen der technischen Produktstandards für den ausschließlichen Gebrauch im industriellen und gewerblichen Umfeld.

Die elektromagnetische Verträglichkeit im Haushalt ist nicht sichergestellt.



ZUSÄTZLICHE

- SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

SCHWEISSARBEITEN:

- in Umgebungen mit erhöhter Stromschlaggefahr
- in beengten Räumen
- in Anwesenheit entflammbarer oder explosionsgefährlicher Stoffe MUSS ein "verantwortlicher Fachmann" eine Abwägung der Umstände vornehmen. Diese Arbeiten dürfen nur in Anwesenheit weiterer Personen durchgeführt werden, die im Notfall eingreifen können.
- MÜSSEN die technischen Schutzausrüstungen benutzt werden, die in 5.10; A.7; A.9. der "TECHNISCHE SPEZIFIKATION IEC oder CLC/TS 62081" genannt sind.
- MUSS das Schweißen verboten werden, wenn die Schweißmaschine oder das Drahtvorschubsystem vom Bediener getragen werden (etwa an Riemen).
- MUSS das Schweißen untersagt werden, wenn der Bediener über Bodenhöhe tätig wird, es sei denn, er benutzt eine Sicherheitsplattform.
- SPANNUNG ZWISCHEN ELEKTRODENKLEMmen ODER BRENNERN: Wird mit mehreren Schweißmaschinen an einem einzigen Werkstück oder an mehreren, elektrisch miteinander verbundenen Werkstücken gearbeitet, können sich die Leerlaufspannungen zwischen zwei verschiedenen Elektrodenklemmen oder Brennern gefährlich aufsummieren bis hin zum Doppelten des zulässigen Grenzwertes.
- Es ist erforderlich, daß ein fachkundiger Koordinator mit einem Gerät nachmißt, um festzustellen, ob das Risiko so groß ist, daß entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden müssen, wie in 5.9 der "TECHNISCHE SPEZIFIKATION IEC oder CLC/TS 62081" beschrieben.



RESTRISKEN

- KIPPGEFAHR: Die Schweißmaschine ist auf einer waagerechten Fläche aufzustellen, die das Gewicht tragen kann; andernfalls (z. B. bei Bodengefälle, unregelmäßigem Untergrund etc) besteht Kippgefahr.
- Es ist verboten, die Gesamtheit aus Wagen mit Schweißmaschine,

- Drahtzuführung und Kühlaggregat (falls vorhanden) anzuheben.**
- Die einzige zulässige Art, die Schweißmaschine anzuheben, wird im Abschnitt "INSTALLATION" in diesem Handbuch beschrieben.**
- UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH:** Der Gebrauch der Schweißmaschine für andere als die vorgesehenen Arbeiten ist gefährlich (z. B. Auftauen von Wasserleitungen).
- UMSETZEN DER SCHWEISSMASCHINE UND DES ZUGEHÖRIGEN WAGENS:** Die Flasche ist stets mit geeigneten Mitteln gegen Herunterfallen zu sichern.



Die Schutzvorrichtungen und beweglichen Teile des Schweißmaschinenmantels und des Drahtvorschubsystems müssen vor dem Anschluß der Schweißmaschine an das Versorgungsnetz an Ort und Stelle angebracht sein.



VORSICHT! Vor jedem manuellen Eingriff an Bewegungsteilen des Drahtvorschubsystems MUSS DIE SCHWEISSMASCHINE AUSGESCHALTET UND VON DER STROMVERSORGUNG GENOMMEN WERDEN. Beispiele:

- Austausch Rollen oder Drahtführung
- Einsetzen des Drahtes in die Rollen
- Zuführen der Drahtspule
- Reinigung der Rollen, der Zahnräder und der darunter liegenden Bereiche
- Schmierung der Zahnräder.

2. EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

2.1 EINFÜHRUNG

Diese Schweißmaschine besteht aus einer Stromquelle und einer integrierten Drahtzuführung.

Die Stromquelle ist ein dreiphasig gespeister Gleichrichter mit mehreren Verfahren (MIG-MAG SYNERGISTISCH kontinuierlich und pulsiert, WIG und MMA). Sie wird elektronisch eingestellt (Switch-mode) und von einem Mikroprozessor mit Vollbrücke auf Primärseite gesteuert. Die Drahtzufuhr hat ein Drahtvorschubsystem mit 4 Motorrollen, bei denen sich der Schleppdruck unabhängig voneinander einstellen lässt; die digitale Kontrolltafel ist mit einer Mikroprozessor-Regelkarte ausgestattet. Die Tafel hat im wesentlichen drei Funktionen:

a) EINSTELLUNG UND REGELUNG DER PARAMETER

Mit dieser Benutzerschnittstelle lassen sich die Betriebsparameter einstellen und regeln, abgespeicherte Programme aufrufen, der Status und der Wert auf dem Display anzeigen.

b) AUFRUFEN GE SPEICHERTER SYNERGIEPROGRAMME FÜR DIE SCHWEISSUNG MIG-MAG

Diese Programme werden vom Hersteller geschrieben und gespeichert (sie lassen sich also nicht ändern). Durch den Aufruf eines dieser Programme kann der Nutzer durch Regelung einer einzigen Größe einen bestimmten Arbeitspunkt bestimmen (der einem Satz verschiedener unabhängiger Schweißparameter entspricht). Dies ist das **SYNERGIEKONZEPT**, mit dem sich die Schweißmaschine in Abhängigkeit von allen spezifischen Betriebsbedingungen äußerst einfach optimal einstellen lässt.

c) SPEICHERUNG / AUFRUF VON PERSONALISIERTEN PROGRAMMEN

Die Funktion ist verfügbar sowohl im Bereich eines Synergieprogramms, als auch im Handmodus (in diesem Fall sind sämtliche Schweißparameter beliebig einstellbar). Diese Betriebsart gestaltet es dem Nutzer, einen spezifischen Schweißvorgang zu speichern und anschließend wieder aufzurufen.

2.2 SCHWEISSBARKEIT VON METALLEN

MIG-MAG Die Schweißmaschine eignet sich zum MIG-Schweißen von Aluminium und seinen Legierungen, zum MIG-Löten typischerweise auf verzinkten Blechen und zum MAG-Schweißen von Kohlenstoffstählen, niedrig legierten Stählen und rostfreien Stählen. Beim MIG-Schweißen von Aluminium und seinen Legierungen sind Füllrähte zu verwenden, deren Zusammensetzung auf den Werkstoff und das reine Schutzgas Ar (99,9%) abgestimmt ist.

Das MIG-Löten wird typischerweise mit Volldrähten aus Kupferlegierung und reinem Schutzgas Ar (99,9%) (z. B. Kupfersilizium oder Kupferaluminium) auf verzinkten Blechen ausgeführt.

Beim MAG-Schweißen von Kohlenstoffstählen und niedrig legierten Stählen werden Füllrähte benutzt, die von ihrer Zusammensetzung her mit dem Werkstoff, dem Schutzgas CO₂ und seinem Gemischen Ar/CO₂ oder Ar/CO₂-O₂ (Argon typischerweise > 80%) kompatibel sind.

Beim Schweißen von rostfreien Stählen wird meist mit den Gasgemische Ar/O₂ oder Ar/CO₂ gearbeitet (Ar typischerweise > 98%).

WIG - Die Schweißmaschine ist zum gleichstromgeführten (DC) WIG-Schweißen mit Kontaktzündung des Lichtbogens bestimmt (Betriebsart LIFT-ARC). Sie eignet sich für alle Stahlsorten (Kohlenstoffstahl, niedrig legierter und hoch legierter Stahl) und Schwermetalle (Kupfer, Nickel, Titan und ihre Legierungen). Gearbeitet wird mit reinem Schutzgas Ar (99,9%) oder in Sonderfällen mit Argon-Helium-Gemischen.

MMA Die Schweißmaschine eignet sich zum gleichstromgeführten (DC) MMA-Elekrodenschweißen mit allen Arten von umhüllten Elektroden.

2.3 SERIENMÄSSIGES ZUBEHÖR

- Adapter Flasche ARGON IT.
- Kabel und Masseklemme.
- Druckverminderer 2 Manometer.
- MIG-Brenner 3m

2.4 SONDERZUBEHÖR

- Fahrgestell
- Handfernsteuerung 1 Potenziometer (nur WIG und MMA).
- Handfernsteuerung 2 Potenziometer.
- SPOOL GUN.
- Wasserkühlaggregat (GRA)
- Aluminiumschweißsatz
- MMA-Schweißsatz 600A
- MIG-Brenner 5m 500A.
- MIG-Brenner 3m 270A, 500A R.A.
- MIG-Brenner 5m 270A, 500A R.A.
- WIG-Brenner 4m oder 8m, 220A.
- WIG-Brenner 4m oder 8m, 350A R.A.
- MIG/WIG Brenner des Typs UP/DOWN, mit oder ohne Potenziometer.
- Brenner des Typs PUSH PULL.
- Brenner seriell RS485 auf Anfrage.

3. TECHNISCHE DATEN

3.1 TYPENSCHILD MIT DEN GERÄTEDATEN (ABB. A)

Die wichtigsten Angaben über die Bedienung und Leistungen der Schweißmaschine sind auf dem Typenschild zusammengefaßt:

- 1- Schutztar der Umhüllung.
- 2- Symbol der Versorgungsleitung:

1~: Wechselspannung einphasig;

- 3~: Wechselspannung dreiphasig.
- 3- Symbol S: Weist darauf hin, daß Schweißarbeiten in einer Umgebung mit erhöhter Stromschlaggefahr möglich sind (z. B. in der Nähe großer metallischer Massen).
- 4- Symbol für das vorgesehene Schweißverfahren.
- 5- Symbol für den inneren Aufbau der Schweißmaschine.
- 6- EUROPÄISCHE Referenznorm für die Sicherheit und den Bau von Lichtbogenschweißmaschinen.
- 7- Seriennummer für die Identifizierung der Schweißmaschine (wird unbedingt benötigt für die Anforderung des Kundendienstes, die Bestellung von Ersatzteilen und die Nachverfolgung der Produktherkunft).
- 8- Leistungen des Schweißstromkreises:

- U_0 : Maximale Leerlaufspannung (geöffneter Schweißstromkreis).
- I_2/U_2 : Entsprechender Strom und Spannung, normalisiert, die von der Schweißmaschine während des Schweißvorganges bereitgestellt werden können.
- X : Einschaltdauer: Gibt die Dauer an, für welche die Schweißmaschine den entsprechenden Strom bereitstellen kann (gleiche Spalte). Wird ausgedrückt in % basierend auf einem 10-minütigen Zyklus (Bsp: 60% = 6 Minuten Arbeit, 4 Minuten Pause usw.). Werden die Gebrauchs faktoren (Angaben des Typenschildes bezogen auf eine Raumtemperatur von 40°C) überschritten, schreitet die thermische Absicherung ein (die Schweißmaschine wird in den Stand-by-Modus versetzt, bis die Temperatur den Grenzwert wieder unterschritten hat).
- A/V-A/V: Gibt den Regelbereich des Schweißstroms (Minimum - Maximum) bei der entsprechenden Lichtbogenspannung an.

9- Kenndaten der Versorgungsleitung:

- U_1 : Wechselspannung und Frequenz für die Versorgung der Schweißmaschine (Zulässige Grenzen ±10%):
- $I_{1\max}$: Maximale Stromaufnahme der Leitung.
- $I_{1\text{eff}}$: Tatsächliche Stromversorgung.

10-

: Für den Leitungsschutz erforderlicher Wert der tragen Sicherungen.

11-Symbole mit Bezug auf Sicherheitsnormen. Die Bedeutung ist im Kapitel 1 "Allgemeine Sicherheit für das Lichtbogenschweißen" erläutert.

Anmerkung: Das Typenschild in diesem Beispiel gibt nur die Bedeutung der Symbole und Ziffern wieder, die genauen Werte der technischen Daten für Ihre eigene Schweißmaschine ist unmittelbar dem dort sitzenden Typenschild zu entnehmen.

3.2 SONSTIGE TECHNISCHE DATEN:

- SCHWEISSMASCHINE: siehe Tabelle (TAB. 1)

- BRENNER: siehe Tabelle (TAB. 2)

4. BESCHREIBUNG DER SCHWEISSMASCHINE

4.1 BEDIEN-, EINSTELL- UND ANSCHLUSSVORRICHTUNGEN (ABB. B)

4.1.1 Schweißmaschine mit integrierter Drahtvorschubeinrichtung

Vorderseite:

- 1- Bedienfeld (siehe Beschreibung).
 - 2- Schnellanschlussbuchse minus (-) für Schweißstromkabel (Massekabel für MIG und MMA, Brennkabel für WIG).
 - 3- Gasanschluss für WIG-Brenner.
 - 4- 3p-Steckanschluss für Steuerkabel WIG-BRENNER.
 - 5- 14p-Steckanschluss für Fernbedienung.
 - 6- Zentralanschluss (Euro) für MIG-Brenner.
 - 7- Schnellanschlussbuchse plus (+) für Massekabel beim WIG-Schweißen.
- Rückseite:**
- 8- Hauptschalter ON/OFF.
 - 9- Gasschlauchanschluss (Flasche) zum WIG-Schweißen.
 - 10- Gasschlauchanschluss (Flasche) zum MIG-Schweißen.
 - 11- Versorgungskabel mit Kabelhalter.
 - 12- 5p-Steckanschluss für Wasserkühlaggregat.
 - 13- Schmelzsicherung

4.2 BEDIENFELD DER SCHWEISSMASCHINE (ABB. C)

1- Signal-LED ALARM (die Maschine stellt keinen Strom bereit).

Die Rückstellung erfolgt automatisch bei Beseitigung der Alarmsursache.

Alarmmeldungen auf Display (15) und (16):

- "AL1" : Thermoschutz Primärstromkreis hat ausgelöst.
- "AL2" : Thermoschutz Sekundärstromkreis hat ausgelöst.
- "AL3" : Überspannungsschutz Versorgungsleitung hat ausgelöst.
- "AL4" : Unterspannungsschutz Versorgungsleitung hat ausgelöst.
- "AL5" : Der Schutz gegen Unterdruck im Wasserkreislauf der Brennerkühlung hat ausgelöst. Keine automatische Rückstellung.
- "AL7" : Überstromschutz beim MIG-MAG-Schweißen hat ausgelöst.
- "AL8" : Serielle Leitung gestört: Brennerkurzschluss.
- "AL9" : Magnetkomponentenschutz hat ausgelöst.
- "AL10" : Serielle Leitung gestört: Keine Verbindung der seriellen Leitung.
- "AL11" : Phasenausfallschutz der Versorgungsleitung hat ausgelöst.
- "AL12" : Serielle Leitung gestört: Datenfehler.
- "AL13" : Übermäßige Staubablagerung innerhalb der Schweißmaschine, Rückstellung durch:
 - Reinigung des Maschinenninners;
 - Displayschaltung des Bedienfeldes.

Beim Ausschalten der Schweißmaschine kann es vorkommen, dass einige Sekunden lang "AL4" oder "AL11" erscheint.

2- Signal-LED - ANLIEGENDE SPANNUNG BRENNER ODER ELEKTRODE.

3- Signal-LED - PROGRAMMIERUNG DER SCHWEISSMASCHINE.

4- Taste für den Aufruf (RECALL) der individuell programmierten Schweißprogramme (siehe Abschnitt 4.3.2.4).

5- Taste zum Speichern (SAVE) der individuell programmierten Schweißprogramme (siehe Abschnitt 4.3.2.3).

6- Taste zur Auswahl des Schweißprogramms und 2-stelliges Display.

Bei mehrmaligem Drücken der Taste zeigt das Display Zahlen zwischen "0" und "44". Jeder Zahl zwischen "1" und "44" ist ein synergistisches Schweißprogramm zugeordnet (siehe TAB. 3), während die Nummer "0" dem Handbetrieb der Schweißmaschine entspricht. Hier kann der Bediener sämtliche Parameter vorgeben (nur in den Betriebsarten MIG-MAG SHORT und SPRAY ARC).

7- Taste zur Auswahl des Schweißverfahrens.

Bei Betätigung der Taste leuchtet die LED des gewünschten Schweißverfahrens auf:

MIG

: MIG-MAG im Modus "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE

: MIG-MAG im Modus "PULSE ON PULSE".

TIG

: WIG.

MMA

: MMA-Elekrodenschweißen.

8- Auswahltaste für die Arbeitsweise des MIG-MAG-Brennerknopfes.

Bei Betätigung dieser Taste leuchten die folgenden LEDs auf:

2t

: 2-Takt-Betrieb, ON-OFF bei gedrücktem Knopf.

4t

: 4-Takt-Betrieb, ON-OFF bei losgelassenem Knopf.

BILEVEL : Bi-Level-Betrieb für MIG-MAG, WIG.

SPOT : Punktschweißbetrieb MIG-MAG (SPOT).

9- Taste zum Einschalten der Fernsteuerung.

Bei leuchtender LED kann ausschließlich mit der Fernbedienung reguliert werden:

- a) **Bedienung mit einem Potenziometer (nur MMA und WIG):** Benutzung des Potis anstelle des Encoder-Drehknopfes (14).
- b) **Bedienung mit zwei Potenziometern:** Benutzung der Potis anstelle der Encoder-Drehknöpfe (14) und (13).
- c) **Pedalbedienung (nur MMA und WIG):** Benutzung des Pedals anstelle des Encoder-Drehknopfes (14).

ANMERKUNG: Der Modus "FERN" (REMOTE) kann nur dann gewählt werden, wenn tatsächlich eine Fernbedienung in den entsprechenden Steckanschluss eingefügt ist.

10- Taste für die Auswahl der Schweißparameter.

Bei mehrmaligem Drücken der Taste leuchtet eine der LEDS (10a) bis (10h) auf, denen jeweils ein eigener Parameter zugewiesen ist. Der Wert der aktvierten Parameter lässt sich mit dem Drehknopf (13) einstellen und wird auf dem Display (15) angezeigt. Während der Einstellung wird mit dem Knopf (14) der Wert des als Schweißstrom oder Drahtgeschwindigkeit auf dem Display (16) ausgewiesenen Hauptschweißpegels geregelt (siehe die Beschreibung unter Punkt (14)). Die einzige Ausnahme bildet die LED (10b).

Nur wenn die LED (10b) aufleuchtet, kann mit dem Drehknopf (14) der Wert des Sekundärpegels eingestellt werden (siehe die Beschreibung von LED (10b)).

Anmerkung: Die Parameter, die je nachdem, ob mit einem Synergieprogramm oder im Handmodus "PRG 0" gearbeitet wird, nicht vom Bediener geändert werden können, sind automatisch von der Auswahl ausgeschlossen; die zugehörige LED leuchtet also nicht auf.



• **MIG-MAG**

Dieser Parameter wird während der Schweißarbeiten im automatischen MIG-MAG-Modus - als tatsächliche Lichtbogenspannung - ausgewiesen (LED (15a) leuchtet auf).

• **MIG-MAG Pulse arc**

Bei der Einrichtung eines Synergieprogramms MIG-MAG Pulse arc gibt dieser Parameter die Korrektur vor, die an der synergistisch berechneten Lichtbogenlänge vorgenommen werden soll (Einstellbereich -5% bis +5%) (LED (15c) leuchtet auf).


Wird an derselben Stelle die Funktion Bi-Level, pulse on pulse oder Tstart gewählt, bezeichnet der Parameter die ebenfalls synergistisch berechnete Korrektur der Lichtbogenlänge beim Hauptschweißpegel (Einstellbereich -5% bis +5%) (LED (15c) leuchtet auf).

• **MIG-MAG Short arc**

Bei der Einrichtung eines Synergieprogramms MIG-MAG Short arc wird mit diesem Parameter die gewünschte Korrektur der synergistisch berechneten Lichtbogenlänge vorgegeben (Einstellbereich -5% bis +5%) (LED (15c) leuchtet auf). Wird an derselben Stelle die Funktion Bi-Level gewählt, bezeichnet der Parameter die Korrektur der ebenfalls synergistisch berechneten Lichtbogenlänge beim Hauptschweißpegel (Einstellbereich -5% bis +5%) (LED (15c) leuchtet auf).

• **MIG-MAG Short arc "PRG 0"**

Ebenfalls in der Betriebsart MIG-MAG Short arc, gestattet dieser Parameter bei der Verwendung eines manuellen Programms ("PRG 0") die Vorgabe der tatsächlichen Lichtbogenspannung (Einstellbereich 10-40) (LED (15a) leuchtet auf). Wird an derselben Stelle die Funktion Bi-Level gewählt, bezeichnet der Parameter die tatsächliche Lichtbogenspannung auf dem Hauptschweißpegel (Einstellbereich 10-40) (LED (15a) leuchtet auf).

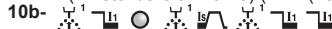

• **MIG-MAG pulse arc**

Werden im Modus MIG-MAG pulse arc die Funktionen Bi-Level, pulse on pulse oder Tstart gewählt, wird mit diesem Parameter der Stromwert I_1 und I_{Tstart} (mit dem Drehknopf (14)) und die Korrektur der synergistisch berechneten Lichtbogenlänge (mit dem Drehknopf (13)) für den Sekundärorschweißpegel reguliert (Einstellbereich -5% bis +5%) (LED (15c) leuchtet auf).

• **MIG-MAG short arc**

Wird bei den Synergieprogrammen MIG-MAG short arc die Funktion Bi-Level gewählt, ist mit diesem Parameter der Strom / Drahtvorschubgeschwindigkeit (mit dem Drehknopf (14)) ebenso wie die Korrektur der synergistisch berechneten Lichtbogenlänge (mit dem Drehknopf (13)) des Sekundärorschweißpegels regulierbar (Einstellbereich -5% bis +5%) (LED (15c) leuchtet auf).

• **Bi-Level "PRG 0"**

Wählt man das manuelle Programm ("PRG 0") mit Bi-Level-Funktion, können die Drahtvorschubgeschwindigkeit (mit Drehknopf (14)) (LED 16c leuchtet auf) und die tatsächliche Lichtbogenspannung (mit Drehknopf (13)) des Sekundärorschweißpegels I_1 (Einstellbereich 10-40) reguliert werden ((LED (15a) leuchtet auf).

In der Betriebsart WIG Bi-Level ist der Zweitpegel (I_1) des Schweißstroms einstellbar.



• **MIG-MAG "PRG 0"**

Im Handmodus "PRG 0" kann zur Optimierung der Lichtbogenzündung die Drahtvorschubgeschwindigkeit zu Beginn des Schweißvorgangs angepasst werden (Einstellbereich 1-100%, LED (15c) leuchtet auf).

• **MIG-MAG Pulse arc 2-TAKT**

Im 2-Takt-Modus MIG-MAG Pulse arc kann die Dauer des Anfangstroms eingestellt werden (T_{start}). Setzt man den Parameter auf Null, ist die Funktion ausgeschaltet, bei einem Wert über Null (Einstellbereich 0,1-3 Sekunden) kann die LED (10b) angewählt werden, um die Korrektur der Lichtbogenspannung und den Wert des Anfangstroms vorzugeben (Sekundärpegel). Der Anfangstrom kann niedriger oder höher eingestellt werden als der Hauptschweißstrom; ein sehr hoher Anfangstromwert ist vor allem beim Schweißen von Aluminium und seinen Legierungen äußerst hilfreich, weil das Werkstück schneller erhitzt wird ("Hot-start").

• **MIG-MAG Pulse on pulse**

Im Modus MIG-MAG Pulse on pulse kann die Dauer des Hauptschweißstroms eingestellt werden (Einstellbereich 0,1-10 Sekunden, LED (15b) leuchtet auf).

• **MMA**

Beim MMA-Schweißen mit Elektrode steht dieser Parameter für die "Arc force" und gestattet die Einstellung des dynamischen Überstroms (Einstellbereich 0-100%, LED (15c) aufleuchtend). Beim MMA-Schweißen weist das Display (15) die tatsächliche Lichtbogenspannung aus (LED (15a) leuchtet auf), die LED (10c) leuchtet weiterhin auf und gestattet so die Regulierung der Arc force auch während des Schweißens.



• **MIG-MAG pulse arc**

Im Modus MIG-MAG pulse arc bezeichnet dieser Parameter die Lichtbogenabschnürung. Je höher der Wert, desto konzentrierter der Lichtbogen während des Schweißens. In einem Schweißmodus mit zwei Strompeginen (Bi-Level, pulse on pulse oder Tstart) ist die Lichtbogenabschnürung für beide eingestellten Pegel gleich (+1% / -1%).

• **MIG-MAG "PRG 0"**

Im Handmodus MIG-MAG "PRG 0" kann die elektronische Reaktanz eingestellt werden (Einstellbereich 20-80%, LED (15c) aufleuchtend). Je höher der Wert, desto höher das Schweißbad. Im Modus Bi-Level ist die elektronische Reaktanz für beide eingestellten Pegel gleich.

• **MIG-MAG Pulse on pulse**


Im Modus MIG-MAG Pulse on pulse kann die Dauer des Sekundärorschweißstroms eingestellt werden (Einstellbereich 0,1-10 Sekunden, LED (15b) leuchtet auf).



Nachbrennen des Drahtes bei Beendigung des Schweißvorgangs (BURN-BACK).

Einstellbar ist die Nachbrenndauer des Drahtes bei Unterbrechung des Schweißvorgangs. Durch die Einstellung eines sachgerechten Wertes wird im Handbetrieb (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (Einstellbereich 0,01-1 Sekunden, LED (15b) aufleuchtend) dem Verkleben des Drahtes am Werkstück entgegengewirkt.

Bei der Einrichtung eines MIG-MAG-Synergieprogramms kann die gewünschte Korrektur der synergistisch berechneten BURN-BACK-TIME (Einstellbereich -1% / +1%, LED (15c) aufleuchtend) vorgegeben werden.

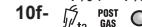

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC und WIG.

In sämtlichen Betriebsarten MIG-MAG Short arc und WIG ist dies der Parameter für "Post-gas", der es ermöglicht, die Ausströmdauer von Schutzgas mit Beendigung des Schweißvorgangs anzupassen (Einstellbereich 0,1-10 Sekunden, LED (15b) leuchtet auf)




Abstiegskennlinie des Schweißstroms (SLOPE DOWN).

Dieser Parameter ist ausschließlich bei Nutzung eines Synergieprogramms MIG-MAG PULSE ARC oder SHORT ARC ("PRG" von "1" bis "44") oder beim WIG-Schweißen verfügbar.
Er gestattet die gleitende Absenkung des Schweißstroms beim Loslassen des Brennerknopfes (Einstellbereich 0-3 Sekunden, LED (15b) aufleuchtend).



Punktschweißdauer (SPOT TIME).

Dieser Parameter ist nur ansprechbar, wenn er im Modus "SPOT" mit der Taste (8) aufgerufen wird. Er ermöglicht das MIG-MAG-Punktschweißen mit Steuerung der Schweißdauer (Einstellbereich 0,1-10 Sekunden, LED (15b) leuchtet auf).

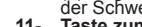

11- Taste zum manuellen Schalten des elektrischen Gasventils.

Mit der Taste wird das Ausströmen von Gas veranlasst (Entlüften von Leitungen - Fördergemengeneinstellung), ohne dazu den Brennerknopf betätigen zu müssen. Die Taste besitzt keine Selbsthaltung.

12- Taste für den handgesteuerten Drahtvorschub.

Mit der Taste kann der Vorschub des Drahtes in der Führungsseile des Brenners veranlasst werden, ohne den Brennerknopf betätigen zu müssen. Die Taste besitzt keine Selbsthaltung, die Vorschubgeschwindigkeit ist unveränderlich.

13- Encoderknopf für die Regelung der Schweißparameter (siehe 10a bis 10h).

14- Encoderknopf.

Mit dem Knopf werden geregelt:

- Der Schweißstrom (LED (16a) aufleuchtend).
- Die Drahtvorschubgeschwindigkeit (LED (16c) aufleuchtend) im Modus Short/Spray arc.
- Die beim Schweißen verwendete Werkstoffdicke (LED (16b) aufleuchtend), wenn mit der Taste (17) „Werkstoffdicke in mm“ ausgewählt worden ist.
- In einem Schweißverfahren mit zwei Strompeginen (Bi-Level, pulse on pulse oder Tstart) werden bei aufleuchtender LED (10b) mit dem Knopf geregelt:
 - Der Schweißstrom I_1 (LED (16a) aufleuchtend) des Sekundärpegels im Modus Pulse arc.
 - Die Drahtvorschubgeschwindigkeit des Sekundärorschweißpegels (LED (16c) aufleuchtend) im Modus Short/Spray arc.



15- Alphanumerisches dreistelliges Display. Hier werden ausgewiesen:

- die Schweißparameterwerte (siehe 10a) bis (10h) im Leerlaufbetrieb.
- die tatsächliche Lichtbogenspannung beim Schweißen.

ANMERKUNG: Bei Beendigung des Schweißvorganges schaltet das Display automatisch auf den Einstellwert um.

- Alarmmeldungen (siehe Punkt 1).



15a, 15b, 15c- LED zur Kennzeichnung der verwendeten Maßeinheit (Volt, Sekunden, Prozent).

16- Dreistelliges alphanumerisches Display. Hier sind ausgewiesen:

- der mit dem Encoderknopf eingestellte Wert (14).
- der tatsächliche Strom beim Schweißen.

ANMERKUNG: Bei Beendigung des Schweißvorgangs schaltet das Display automatisch auf den Einstellwert um.

- Alarmmeldungen (siehe Punkt 1).




16a, 16b, 16c- LED zur Kennzeichnung der verwendeten Maßeinheit (Stromstärke in Ampere (A), Dicke in Millimetern (mm) und Drahtgeschwindigkeit in Metern / Minute (m/min)).

17- Taste zur Auswahl der Maßeinheit Ampere, mm, m/min (LED (16a)(16b)(16c)).

Mithilfe des Encoders (14) lassen sich die Dicke des Werkstoffes, der Schweißstrom und die Drahtgeschwindigkeit einstellen.

"PRG 0" Einstellung von Hand: Jeder einzelne Parameter lässt sich unabhängig von den anderen einstellen.

Programme "1" bis "44": Durch die Einstellung der einzelnen Parameter (z. B. Werkstoffdicke) werden automatisch die anderen Parameter festgelegt (z. B. Schweißstromstärken und Drahtgeschwindigkeit).

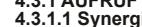

4.3 AUFRUF UND SPEICHERUNG VON PROGRAMMEN

4.3.1 AUFRUF WERKSEITIG GESPEICHERTER PROGRAMME

4.3.1.1 Synergieprogramme MIG-MAG

Die Schweißmaschine hat Speicherplatz für 44 Synergieprogramme, deren Eigenschaften in der Tabelle (TAB.3) genannt sind. Diese Tabelle ist ausschlaggebend für die Auswahl eines Programmes, das sich für das gewünschte Schweißverfahren eignet.

Ein bestimmtes Programm wird durch wiederholtes Drücken der Taste "PRG" ausgewählt. Auf dem Display erscheinen die Programmnummern von "0" bis "44" (der Nummer "0" entspricht kein Synergieprogramm, sondern der Handbetrieb, wie er im folgenden Abschnitt beschrieben wird).

Anmerkung: Innerhalb eines Synergieprogrammes hat die Auswahl der gewünschten Übertragungsart Vorrang, also PULSE ARC oder SHORT/SPRAY ARC. Die Auswahl wird mit der zugehörigen Taste getroffen (siehe ABB. C (7)). Anmerkung: Alle nicht in der Tabelle genannten Drahttypen können im Handmodus "PRG 0" verwendet werden.



4.3.1.2 Betrieb im handmodus ("PRG 0")

Der Handbetrieb entspricht der Ziffer "0" auf dem Display und ist nur dann aktiv, wenn zuvor die Übertragungsart SHORT/SPRAY ARC ausgewählt wurde (ABB. C (7)). In diesem Modus ist keine Synergie vorgesehen, alle Schweißparameter müssen deshalb vom Bediener manuell eingestellt werden.

Achtung! Sämtliche Parameter können frei eingestellt werden, die ihnen zugeordneten Werte sind deshalb unter Umständen für ein korrektes Schweißverfahren nicht geeignet.

Anmerkung: Es ist NICHT möglich, im Handmodus die Übertragungsart PULSE ARC zu benutzen.

4.3.2 SPEICHERUNG UND AUFRUF PERSONALISIERTER PROGRAMME IN MIG-MAG

4.3.2.1 Einführung

Mit der Schweißmaschine lassen sich personalisierte Arbeitsprogramme mit einem PARAMETERSATZ (SET) speichern (SAVE), die für eine bestimmte Schweißung gelten. Jedes gespeicherte Programm kann jederzeit aufgerufen (RECALL) werden, sodass der Schweißmaschinennutzer eine "betriebsbereite" Schweißmaschine für eine spezifische, zuvor optimierte Arbeit vorfindet.

4.3.2.2 Speicherplatz für personalisierte Programme in MIG-MAG

Die Schweißmaschine speichert personalisierte Programme in drei Gruppen ab, die Bezug nehmen auf die drei synergistischen Übergangsarten (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc und Pulse on pulse) und auf die manuelle Betriebsart. Es gelten folgende Spezifikationen:

- PULSE ARC SYNERGISTISCH PULSE ON PULSE: 10 Programme speicherbar (verfügbar Ziffern "1" bis "10").
- PULSE ARC SYNERGIE: 10 Programme speicherbar (Nummern von "1" bis "10" verfügbar).
- SHORT/SPRAY ARC SYNERGIE: 10 Programme speicherbar (Nummern von "1" bis "10" verfügbar).
- MANUELLER SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): 10 Programme speicherbar (Nummern von "1" bis "10" verfügbar).

Um ein bestimmtes Programm tatsächlich aufzurufen, muss vor der Auswahl der Nummer (wie in Abschn. 4.3.1 beschrieben) Wählen Sie den gewünschten Übergang PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE oder SHORT/SPRAY ARC oder wählen Sie "PRG=0", wenn die Programme im Handmodus gespeichert wurden.

4.3.2.3 Vorgehensweise für die Speicherung (SAVE).

Nachdem die Schweißmaschine für einen bestimmten Schweißvorgang optimal eingestellt wurde, gehen Sie folgendermaßen vor (siehe ABB.C):

- a) Taste (5) "SAVE" drücken.
 - b) Auf dem Display (16) erscheint "Pr", auf dem Display (15) eine Nummer (zwischen "1" und "10").
 - c) Durch Drehen am Encoderregler (egal ob (13) oder (14)) wird die Nummer gewählt, unter der das Programm gespeichert werden soll (siehe auch 4.3.2).
 - d) Erneut die Taste "SAVE" drücken.
 - e) Die Displays (15) und (16) blinken.
 - f) Innerhalb von zwei Sekunden nochmals die Taste "SAVE" drücken.
 - g) Auf den Displays erscheint "St Pr", das Programm wurde also gespeichert; nach 2 Sekunden schalten die Displays automatisch auf die Werte der soeben gespeicherten Parameter um.
- Anmerkung: Wenn die Displays blinken und die Taste "SAVE" nicht noch einmal innerhalb von 2 Sekunden gedrückt wird, erscheint auf den Displays "No St", und das Programm wird nicht gespeichert; die Displays kehren automatisch zur ursprünglichen Anzeige zurück.

4.3.2.4 Vorgehensweise für den Aufruf eines personalisierten Programmes (RECALL)

Vor dem Aufrufen eines Programmes ist zu prüfen, ob die ausgewählte Übergangsart (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC oder "PRG=0") tatsächlich diejenige ist, mit der gearbeitet werden soll.

Anschließend wie folgt vorgehen (siehe ABB.C):

- a) Die Taste "RECALL" drücken.
- b) Auf dem Display (16) erscheint "Pr", auf dem Display (15) eine Nummer (zwischen "1" und "10").
- c) Durch Drehen des Encoderreglers (egal ob (13) oder (14)) wird die Nummer ausgewählt, unter der das gewünschte Programm abgespeichert wurde.
- d) Erneut die Taste "RECALL" für länger als 2 Sekunden drücken.
- e) Auf den Displays erscheint "Ld Pr", das Programm wurde somit aufgerufen; die Displays schalten automatisch nach 2 Sekunden auf die Werte des soeben aufgerufenen Programmes um.

Anmerkung: Wenn die Taste "RECALL" nicht noch einmal länger als 2 Sekunden gedrückt wird, ist auf den Displays "No Ld" zu erkennen und das Programm wird nicht geladen; die Displays kehren automatisch zur Ursprungsanzeige zurück.

ANMERKUNGEN:

- WAHREND DER BENUTZUNG DER TASTEN "SAVE" UND "RECALL" LEUCHTET DIE LED "PRG" AUF.
- EIN AUFGERUFENES PROGRAMM KANN VOM SCHWEISSENDEN NACH BELIEBEN VERÄNDERT WERDEN, ABER DIE GEÄNDERTEN WERTE WERDEN NICHT AUTOMATISCH GESPEICHERT. SOLLEN DIE NEUEN WERTE IM SELBEN PROGRAMM GESPEICHERT WERDEN, MUSS SO VORGEGANGEN WERDEN, WIE ES FÜR DIE SPEICHERUNG BESCHRIEBEN WURDE (siehe 4.3.2.3).
- DIE REGISTRIERUNG DER PERSONALISIERTEN PROGRAMME UND DIE ABLAUFPLANUNG DER ZUGEHÖRIGEN PARAMETER IST SACHE DES NUTZERS.
- IN DEN BETRIEBSARTEN ELEKTRODE MMA ODER WIG KÖNNEN KEINE PERSONALISIERTEN PROGRAMME GESPEICHERT WERDEN.

5. INSTALLATION



VORSICHT! VOR BEGINN ALLER ARBEITEN ZUR INSTALLATION UND ZUM ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG MUSS DIE SCHWEISSMASCHINE UNBEDINGT AUSGESCHALTET UND VOM STROMNETZ GETRENNT WERDEN.

DIE STROMANSCHLÜSSE DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH VON FACHKUNDIGEM PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.

5.1 VORBEREITUNG DER SCHWEISSMASCHINE AUF DIE INBETRIEBNAHME

- Die Schweißmaschine von der Verpackung befreien;
- Den Polarisiertecker einfügen, wenn kein Wasserkühlagggregat GRA angeschlossen wird (ABB. D);
- Werden das Fahrgestell oder das Wasserkühlagggregat GRA eingesetzt, gelten deren beiliegende Betriebsanleitungen.

5.2 ANHEBEN DER SCHWEISSMASCHINE (ABB. E)

Die Schweißmaschine muss ohne ihre abnehmbaren Teile angehoben werden (Brenner, Gasschläuche, Kabel etc.), weil sich diese lösen können.

Wie in der Abbildung gezeigt, müssen die Befestigungsringe mit den beiden im Lieferumfang enthaltenen Schrauben M8x25 montiert werden.

Achtung: Die Hebeösen mit Innengewinde M8 UNI 2948-71 sind nicht im Lieferumfang enthalten.

5.3 LAGE DER SCHWEISSMASCHINE

Suchen Sie den Installationsort der Schweißmaschine so aus, dass der Ein- und Austritt der Kühlflüssigkeit nicht behindert wird (Zwangsumwälzung mit Ventilator, falls vorhanden); stellen Sie gleichzeitig sicher, dass keine leitenden Stäube, korrosiven Dämpfe, Feuchtigkeit u. a. angesaugt werden.

Um die Schweißmaschine herum müssen mindestens 250mm Platz frei bleiben.



VORSICHT! Die Schweißmaschine ist auf einer flachen, ausreichend tragfähigen Oberfläche aufzustellen, um das Umkippen und Verschieben der Maschine zu verhindern.

5.4 NETZANSCHLUSS

5.4.1 Hinweise

Bevor die elektrischen Anschlüsse hergestellt werden, ist zu prüfen, ob die Daten auf dem Typenschild der Schweißmaschine mit der Netzspannung und Frequenz am Installationsort übereinstimmen.

Die Schweißmaschine darf ausschließlich mit einem Speisesystem verbunden werden, das einen geredeten Nullleiter hat.

Zum Schutz vor indirektem Kontakt müssen folgende Differenzialschaltertypen benutzt werden:

- Typ A () für einphasige Maschinen;
 - Typ B () für dreiphasige Maschinen.
- Um den Anforderungen der Norm EN 61000-3-11 (Flicker) gerecht zu werden, empfiehlt es sich, die Schweißmaschinen an den Schnittstellen des Versorgungsnetzes anzuschließen, die eine Impedanz von unter $Z_{max} = 0.283\text{ohm}$.

5.4.2 Stecker und Buchse

Verbinden Sie mit dem Versorgungskabel einen Normstecker (3P + T) mit ausreichender Stromfestigkeit und richten Sie eine Netzdose mit Schmelzsicherungen oder Leistungsschalterein. Der zugehörige Erdungsanschluss muss mit dem Schutzleiter (gelb-grün) der Versorgungsleitung verbunden werden.

In Tabelle (TAB.1) sind die empfohlenen Amperewerte der tragen Leitungssicherungen aufgeführt, die auszuwählen sind nach dem von der Schweißmaschine abgegebenen max. Nennstrom und der Versorgungsnennspannung.

5.5. ANSCHLÜSSE DES SCHWEISSSTROMKREISES



VORSICHT! BEVOR DIE FOLGENDEN ANSCHLÜSSE VORGENOMMEN WERDEN, IST SICHERZUSTELLEN, DASS DIE SCHWEISSMASCHINE AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ GENOMMEN IST.

In der Tabelle (TAB. 1) ist der empfohlene Wert für die Schweißkabel aufgeführt (in mm²)

5.5.1 DRAHTSCHWEISSVERFAHREN MIG-MAG (ABB. F)

5.5.1.1 Anschluss der Gasflasche

- Den Druckverminderer auf das Ventil der Gasflasche schrauben. Bei Verwendung von Argon oder einem Ar/CO₂-Gemisch wird das als Zubehör mitgelieferte Reduzierstück zwischengeschraubt.
- Den Gaszufuhrschlauch an den Reduzierer anschließen und die mitgelieferte Schlauchschelle festziehen; dann das andere Schlauchende an das zugehörige Verbindungsstück auf der Rückseite der Schweißmaschine anschließen und mit der im Lieferumfang enthaltenen Schelle befestigen.
- Den Einstellung des Druckverminderers vor dem Öffnen des Flaschenventils lockern.

5.5.1.2 Anschluss des Brenners

- Den Brenner in seine Aufnahmeverrichtung stecken und den Feststellring von Hand fest anziehen.
- Den Brenner durch das Abnehmen der Düse und des Kontakttröhrchens auf die erstmalige Drahtzuführung vorbereiten, denn in diesem Zustand tritt der Draht leichter aus.
- Schweißstromkabel an den Schnellanschluss (+) legen.
- Steuerkabel an den zugehörigen Steckanschluss legen.
- In den Ausführungen mit wassergekühltem Brenner die Wasserleitungen an die Schnellverbindungen legen.
- Um Überhitzungen und Leistungsverluste zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Steckverbindungen fest sitzen.
- Den Gaszufuhrschlauch an den Reduzierer anschließen und die mitgelieferte Schelle festziehen; dann das andere Schlauchende an das Verbindungsstück auf der Rückseite der Schweißmaschine anschließen und mit der im Lieferumfang enthaltenen Schelle fixieren.

5.5.1.3 Anschluß Schweißstrom-Rückleitungskabel

- Es wird mit dem Werkstück oder der Metallbank verbunden, auf dem es aufliegt, und zwar so nah wie möglich an der Schweißnaht.
- Dieses Kabel ist an die Klemme mit dem Symbol (-) anzuschließen.

5.5.2 WIG-SCHWEISSEN (ABB.G)

5.5.2.1 Verbindung mit der Gasflasche

- Druckverminderer an das Ventil der Gasflasche schrauben. Dazwischen wird das Reduzierstück gesetzt, das als Zubehör geliefert wird, wenn Argon oder Gemische aus Argon/CO₂ verwendet werden.
- Gaszufuhrschlauch an den Druckverminderer anschließen und die mitgelieferte Schlauchschelle festziehen; dann das andere Ende des Schlauches an der zugehörigen Verbindungsstelle auf der Rückseite der Schweißmaschine anschließen und mit der beiliegenden Schelle befestigen.
- Den Einstellung des Druckverminderers lockern, bevor das Flaschenventil geöffnet wird.

5.5.2.2 Anschluß Schweißstrom-Rückleitungskabel

- Es wird mit dem Werkstück oder der Metallbank verbunden, auf dem es aufliegt, und zwar so nah wie möglich an der Schweißnaht.
- Dieses Kabel ist an die Klemme mit dem Symbol (+) anzuschließen.

5.5.2.3 Anschluß des Brenners

- Verbinden Sie den WIG-Brenner mit dem Schnellanschluss (-) auf der vorderen Tafel der Schweißmaschine; schließen die Gasleitung und das Steuerkabel für den Brenner an.

5.5.3 SCHWEISSEN MIT UMHÜLLTER ELEKTRODE MMA (ABB. H)

5.5.3.1 Anschluss der Elektrodenklemme

Nahezu sämtliche Arten von umhüllten Elektroden müssen an den Pluspol (+) des Generators angelegt werden, nur sauer umhüllte Elektroden werden mit dem Minuspol (-) verbunden.

Das Kabel der Elektrodenklemme an den Schnellanschluss (+) auf dem vorderen Bedienfeld anschließen.

Anmerkung: In einigen Fällen wird für die Elektrodenklemme der Minuspol (-) empfohlen, prüfen Sie deshalb die Angaben des Elektrodenherstellers.

5.5.3.2 Anschluß Schweißstrom-Rückleitungskabel

- Es wird mit dem Werkstück oder der Metallbank verbunden, auf dem es aufliegt, und zwar so nah wie möglich an der Schweißnaht.
- Dieses Kabel ist an die Klemme mit dem Symbol (-) anzuschließen.

5.5.4 EMPFEHLUNGEN

- Drehen Sie die Stecker der Schweißkabel so tief es geht in die Schnellanschlüsse, damit ein einwandfreier elektrischer Kontakt sichergestellt ist; andernfalls überhitzen sich die Stecker, verschleissen vorzeitig und bauen an Wirkung ein.
- Verwenden Sie möglichst kurze Schweißkabel.
- Vermeiden Sie es, anstelle des Schweißstrom-Rückleitungskabels metallische Strukturen zu verwenden, die nicht zum Werkstück gehören; dadurch wird die Sicherheit beeinträchtigt und möglicherweise nicht zufriedenstellende Schweißergebnisse hervorgebracht.

5.6 EINLEGEN DER DRAHTSPULE (ABB. I)

VORSICHT! BEVOR MIT DER ZUFÜHRUNG DES DRAHTES BEGONNEN WIRD, MUSS SICHERGESTELLT SEIN, DASS DIE SCHWEISSMASCHINE AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNNT IST.



VORSICHT! BEVOR MIT DER ZUFÜHRUNG DES DRAHTES BEGONNEN WIRD, MUSS SICHERGESTELLT SEIN, DASS DIE SCHWEISSMASCHINE AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNNT IST.

PRÜFEN SIE, OB DIE DRAHTFÖRDERROLLEN, DIE DRAHTFÜHRUNGSSEELE UND DAS KONTAKTROHR DES BRENNERS MIT DEM DURCHMESSER UND DER ART DES VORGESEHENEN KABELS KOMPATIBEL UND KORREKT ANGEBRACHT SIND. WÄHREND DER DRAHT EINGEFADELT WIRD, DÜRFEN KEINE SCHUTZHANSCHUHE GETRAGEN WERDEN.

- Das Haspelfach öffnen.
- Drahtspule auf die Haspel setzen, das Drahtende dabei nach oben gerichtet. Der Mitnahmestift der Haspel muß dabei korrekt in der dafür vorgesehenen Öffnung sitzen (**1a**).
- Nun die Andrück-Gegenrolle(n) lösen und von der / den unteren Rolle(n) entfernen (**2a**).
- Prüfen Sie, ob das Vorschubröhrlchen für den verwendeten Draht passend ist (**2b**).
- Das Drahtende freilegen, und das verformte Ende mit einem glatten, gatfreien Schnitt abtrennen; die Spule gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Drahtende einlaufseitig in die Drahtführung leiten. Es wird 50-100 mm in die Drahtführung des Brenneranschlusses geschoben (**2c**).
- Die Gegenrolle(n) werden wieder positioniert und auf einen Zwischenwert eingestellt. Prüfen Sie, ob der Draht korrekt in der Nut der unteren Rolle läuft (**3**).
- Die Haspel wird mit Hilfe der entsprechenden, in der Haspelmitte sitzenden Stellschraube leicht gebremst (**1b**).
- Düse und Kontaktrohr entfernen (**4a**).
- Stecker in die Netzsteckdose stecken, Schweißmaschine einschalten, Brennerknopf und abwarten, bis das Drahtende die gesamte Drahtführungsseele durchquert hat und 10-15 cm aus dem vorderen Brennerteil hervorschaut. Nun den Knopf loslassen.

 **VORSICHT!** Während dieser Vorgänge steht der Elektrodendraht unter Strom und unterliegt mechanischen Kräften. Bei Nichtanwendung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verletzungen und der unerwünschten Zündung von elektrischen Lichtbögen.

- Das Mundstück des Brenners nicht auf Körperteile richten.
- Nicht den Brenner der Flasche annähern.
- Das Kontaktrohr und die Düse müssen wieder an den Brenner montiert werden (**4b**).
- Prüfen Sie, ob der Draht gleichmäßig vorgeschoben wird; stellen Sie den Rollendruck und die Haspelfremsung auf die Mindestwerte ein und kontrollieren Sie, ob der Draht in der Nut rutscht und ob sich beim Anhalten des Vorschubes die Drahtwindungen wegen der Trägheitskräfte der Spule lockern.
- Das aus der Düse hervorstehende Drahtende ist auf 10-15 mm abzutrennen.
- Das Haspelfach wieder schließen.

5.7 AUSTAUSCH DER DRAHTFÜHRUNGSSEELE IM BRENNER (ABB. N)

Bevor die Seele ausgewechselt wird, ziehen Sie das Brennkabel glatt, sodaß sich keine Biegungen bilden.

5.7.1 Spiralförmige Führungsseele für Stahldraht

- 1- Düse und Kontaktrohr vom Brennerkopf abschrauben.
- 2- Die Feststellschraube der mittleren Steckverbindung abschrauben, welche die Führungsseele festhält. Dann die vorhandene Führungsseele entfernen.
- 3- Die neue Seele in den Kanal des Brennkabels einführen und vorsichtig weiterschieben, bis sie aus dem Brennerkopf austritt.
- 4- Nun die Feststellschraube für die Führungsseele von Hand wieder anschrauben.
- 5- Das überstehende Seelenstück bündig abschneiden, indem man die Seele leicht zusammendrückt; dann die Seele wieder aus dem Brennkabel entfernen.
- 6- Den Schnittbereich der Seele abschrägen und die Seele wieder in den Kanal des Brennkabels einführen.
- 7- Anschließend die Mutter wieder anschrauben und mit einem Schlüssel festziehen.
- 8- Kontaktrohr und Düse wieder anbringen.

5.7.2 Führungsseele aus synthetischem Material für Aluminiumdraht

Die Schritte 1, 2, 3 durchführen, wie sie für die Stahlführungsseele beschrieben sind (die Schritte 4, 5, 6, 7 gelten hier nicht).

- 9- Das Kontaktrohr für Aluminium wieder anschrauben und prüfen, ob es die Führungsseele berührt.
- 10- Am anderen Ende der Seele (Seite des Brenneranschlusses) Messingnippel und O-Ring einsetzen, und - die Seele leicht gedrückt halten - die Befestigungsmutter für die Führungsseele festziehen. Der überschüssige Teil des Futterrohrs wird anschließend auf Maß gekürzt (siehe (13)). Aus dem Brenneranschluß des Drahtvorschubsystems das Kapillarrohr für Stahlseenen entnehmen.
- 11- Für Aluminiumdrahtseenen des Durchmessers 1,6 bis 2,4mm (gelb) IST DAS KAPILLARROHR NICHT VORGESEHEN; Die Führungsseele wird deshalb ohne es in den Anschluß eingesetzt.
- Das Kapillarrohr für Aluminiumdrahtseenen des Durchmessers 1,1-2mm (rot) auf ein Maß schneiden, das 2mm unter dem des Stahlrohrs liegt. Dann wird das Kapillarrohr am freien Ende der Führungsseele eingeführt.
- 12- Nun den Brenner in den Anschluß des Drahtvorschubsystems einsetzen und festspannen; Die Seele wird in 1-2mm Abstand von den Rollen markiert; Den Brenner wieder entnehmen.
- 13- Die Seele auf das vorgesehene Maß zuschneiden, ohne die Eingangsöffnung zu verformen.
- Den Brenner wieder in den Anschluß des Drahtvorschubsystems montieren und die Gasdüse anbringen.

6. SCHWEISSEN: VERFAHRENSBESCHREIBUNG

6.1 SCHWEISSEN MIG-MAG

6.1.1 ÜBERTRAGUNGSART SHORT ARC (KURZLICHTBOGEN)
Das Schmelzen des Drahtes sowie das Abtrennen des Tropfen wird durch aufeinanderfolgende Kurzschlüsse der Drahtspitze im Schmelzbad (bis zu 200 Mal/Sek.) erzielt.

Kohlenstoffstahl und niedrig legierter Stahl

- Drahtdurchmesser: 0,6-1,2mm
- Schweißstrom: 40-210A
- Bogenspannung: 14-23V
- Gasart: CO₂ und Ar/CO₂, Ar/CO₂/O₂

Rostfreier Stahl

- Drahtdurchmesser: 0,8-1mm
- Schweißstrom: 40-160A
- Bogenspannung: 14-20V
- Gasart: Ar/O₂ o Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminium und Legierungen

- Drahtdurchmesser: 0,8-1,6mm
- Schweißstrom: 75-160A
- Bogenspannung: 16-22V
- Gasart: Ar 99,9%

Typischerweise muß das Kontaktrohr bündig mit der Düse liegen oder die dünnen Drähte schauen leicht hervor bei der niedrigsten Lichtbogenspannung; die Länge des freiliegenden Drahtes (stick-out) liegt normalerweise zwischen 5 und 12mm.

Im HÄNDMODUS ("PRG 0") muß der Reaktanzwert angepaßt werden:

- 20%-60% mit Drähten des Durchmessers 0,8-1mm Kohlenstoffstahl.

- 50%-80% mit Drähten des Durchmessers 1,2-1,6mm Kohlenstoffstahl.
- 60%-80% mit Drähten aus Stahl rostfrei und Aluminium.

Anwendung: Schweißen in allen Lagen von dünnwandigen Werkstoffen oder im ersten Schweißgang innerhalb von Gehrungen, unterstützt durch den begrenzten Wärmeeintrag und das gut kontrollierbare Schmelzbad.

Anmerkung: Der SHORT ARC - Übergang beim Schweißen von Aluminium und Legierungen muß mit Vorsicht angewendet werden (besonders bei Drähten mit Durchmesser >1mm), weil die Gefahr von Schmelzfehlern besteht.

6.1.2 ÜBERTRAGUNGSART SPRAY ARC (SPRÜHLICHTBOGEN)

Das Schmelzen des Drahtes stellt sich bei höherer Spannung und höherem Stromwert ein als bei Short Arc: die Drahtspitze kommt nicht mehr mit dem Schmelzbad in Kontakt; von der Spitze aus spannt sich ein Bogen, den die Metalltropfen, die beim ununterbrochenem Schmelzen des Drahtes entstehen, durchlaufen. Kurzschlüsse fehlen also.

Kohlenstoffstahl und niedrig legierter Stahl

- Drahtdurchmesser: 0,8-1,6mm
- Schweißstrom: 180-450A
- Bogenspannung: 24-40V
- Gasart: Ar/CO₂ o Ar/CO₂/O₂

Rostfreier Stahl

- Drahtdurchmesser: 1-1,6mm
- Schweißstrom: 140-390A
- Bogenspannung: 22- 32V
- Gasart: Ar/O₂ o Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminium und Legierungen

- Drahtdurchmesser: 0,8-1,6mm
- Schweißstrom: 120-360A
- Bogenspannung: 24-30V
- Gasart: Ar 99,9%

Das Kontaktrohr steckt im Normalfall 5-10mm innerhalb der Düse, je höher die Lichtbogenspannung, desto tiefer das Kontaktrohr; die Länge des freiliegenden Drahtes (stick-out) liegt normalerweise zwischen 10 und 20mm.

Sind im HÄNDMODUS ("PRG 0") die Parameter Drahtgeschwindigkeit und Lichtbogenspannung korrekt eingestellt (also mit kompatiblen Werten), spielt der Einstellwert der Reaktanz keine Rolle.

Anwendung: Waagerechtes Schweißen bei Dicken nicht unter 3-4mm (sehr dünflüssiges Schmelzbad); Die Ausführungsgeschwindigkeit und das Nahtvolumen sind sehr hoch (hoher Wärmeeintrag).

6.1.3 ÜBERTRAGUNGSART PULSE ARC (IMPULSLICHTBOGEN)

Es handelt sich um einen "kontrollierten" Übergang, der zum Funktionsbereich des "spray-arc" gehört (modifizierter spray-arc). Die Vorteile bestehen darin, daß bei bemerkenswert niedrigen Stromwerten die Schmelze schnell abläuft und kein Material herausgeschleudert wird, sodaß auch viele typische Anwendungen des "short-arc" abgedeckt werden.

Bei jedem Stromimpuls löst sich ein einzelner Tropfen des Elektrodendrahtes ab; die Häufigkeit dieses Phänomens verhält sich proportional zur Drahtvorschubgeschwindigkeit nach einer Variationsregel, die vom Typ und dem Durchmesser des Drahtes abhängt (typische Frequenzwerte: 30-300Hz).

Kohlenstoffstahl und niedrig legierter Stahl

- Drahtdurchmesser: 0,8-1,6mm
- Schweißstrom: 60-360A
- Bogenspannung: 18-32V
- Gasart: Ar/CO₂ o Ar/CO₂/O₂ (Co₂ max 20%)

Rostfreier Stahl

- Drahtdurchmesser: 0,8-1,2mm
- Schweißstrom: 50-230A
- Bogenspannung: 17- 26V
- Gasart: Ar/O₂ o Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminium und Legierungen

- Drahtdurchmesser: 0,8-1,6mm
- Schweißstrom: 40-320A
- Bogenspannung: 17-28V
- Gasart: Ar 99,9%

Typischerweise muß das Kontaktrohr im Innern der Düse 5-10mm messen, je höher die Lichtbogenspannung, desto höher dieses Maß. Die freie Drahtlänge (stick-out) beträgt im Normalfall zwischen 10 und 20mm.

Anwendung: Schweißen in "Zwangslage" auf niedrigen bis mittleren Dicken und thermisch empfindlichen Werkstoffen, besonders geeignet zum Schweißen auf leichten Legierungen (Aluminium und seine Legierungen) auch bei Dicken unter 3mm.

6.1.4 EINSTELLUNG DER SCHWEISSPARAMETER IN MIG-MAG

6.1.4.1 Schutzgas

Der Schutzgasdurchsatz muß betragen:

short arc: 8-14 l/min

spray arc und pulse arc: 12-20 l/min

je nach Schweißstromstärke und Düsendurchmesser.

6.1.4.2 Schweißstrom

Der Schweißstrom wird vom Schweißenden durch Drehen am Encoderregler (ABB.E (14)) eingestellt. Im Modus SPRAY/SHORT ARC entspricht jeder Drehung des Encoderreglers (14) die Einstellung der Drahtgeschwindigkeit (m/Minute), die auf dem Display (16) angezeigt wird; während der Schweißung schaltet das Display automatisch auf den Iststrom um (Ampere). Wenn PULSE ARC oder **PULSE ARC PULSE-ON-PULSE** ausgewählt werden, entspricht jeder Drehung des Encoderreglers (14) die Einstellung der Schweißstromstärke, die auf dem Display (16) angezeigt wird. Während des Schweißvorganges schaltet das Display automatisch auf den Istwert der Stromstärke um.

In beiden Modi ist es mit der Taste (17) möglich, zur Einstellung der mm-Stärke mit Encoder (14) zu wechseln (LED (16b) aufleuchtend). Die Maschine berechnet automatisch die Stromstärke, die zum Schweißen dieser Stärke erforderlich ist. Auch in diesem Fall schaltet das Display während des Schweißvorganges auf den Istwert der Stromstärke (Ampere) um.

Man beachte, daß in allen synergistischen Programmen die einstellbaren Mindest- und Höchstwerte (m/Minute, Ampere oder Stärke in mm) werkseitig programmiert wurden und nicht vom Benutzer änderbar sind.

Orientierungswerte für den Schweißstrom mit den gängigsten Drähten sind in der Tabelle (TAB.5) aufgeführt.

6.1.4.3 Lichtbogenspannung und Lichtbogenabschnürung (pinch-off)

In den synergistischen Programmen MIG-MAG pulse-arc und pulse-on-pulse bestimmen diese beiden Parameter das Aussehen des Lichtbogens während des Schweißvorganges.

Die Lichtbogenspannung gibt den Abstand des Drahtes vom Werkstück an, der Entscheidungsspielraum des Bedieners beschränkt sich auf die einfache Korrektur des für jedes Programm vorgegebenen Spannungswertes um -5% bis +5%, um bei

Bedarf die tatsächliche Lichtbogenlänge an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Je höher der Wert ist, desto weiter ist der Draht vom Werkstück entfernt. Die Lichtbogenabschnürung bestimmt dagegen die Konzentration und die Weite des Lichtbogens, der Einstellbereich dieses Parameters reicht von -10% bis +10% vom Wert, der werkseitig vorprogrammiert ist. Je höher dieser Wert ist, desto konzentrierter ist der Lichtbogen.

Im manuellen Programm "PRG 0" wird die Lichtbogenspannung definiert, indem man einen Wert einstellt, der der vorgegebenen Drahtvorschubgeschwindigkeit angepaßt ist. Es gilt das folgende Verhältnis:

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ wobei:}$$

- U_2 = Lichtbogenspannung in Volt.

- I_2 = Schweißstromstärke in Ampere.

Bitte beachten Sie, daß der ausgewählten Leerlaufspannung eine Belastungsspannung (beim Schweißen) von 2-4V darunter entspricht.

6.1.5 BETRIEBSART BI-LEVEL UND PULSE ON PULSE

Die Betriebsart Bi-level wird mit der Taste (8) eingestellt und kann im Modus MIG-MAG pulse arc und short arc ausgewählt werden. Der Beginn des Schweißzyklus wird veranlaßt durch Drücken und Loslassen des Brennerknopfes (wie im 4-Takt-Betrieb), der anfängliche Arbeitspunkt der Schweißmaschine entspricht dem Haupt-Schweißpegel (LED (10a)), die Maschine zeigt Strom und Spannung an diesem Arbeitspunkt an. Drückt man den Brennerknopf kürzer als 0,5 Sekunden, ändert die Maschine ihren Arbeitspunkt vom Haupt- zum Sekundärpegel (LED (10b)), auf dem Display zeigt sie Strom und Spannung des Sekundärpegels an. Bei jeder anschließenden Betätigung wechselt die Maschine ständig von einem Pegel zum anderen, bis der Knopf nicht länger als 0,5 Sekunden gedrückt wird.

Während des Schweißens, auch wenn die Maschine den Istwert für Stromstärke und Spannung anzeigt, kann nur die Stromstärke und die Lichtbogenspannung des Hauptschweißpegels variiert werden.

Die Betriebsart MIG-MAG Pulse on Pulse wird mit der Taste (7) gemeinsam mit der Led MIG-MAG Pulse arc aktiviert. Dieser Modus ist ein besonderer Bi-level-Typ, weil wir auch in diesem Fall zwei Arbeitspunkte haben, die mit denselben Kriterien wie beim Bi-Level einstellbar sind (LED (10a) und (10b)). Die Dauer der beiden Niveaus t_1 und t_2 ist jeweils einstellbar (LED (10c) und (10d)) und wird nicht manuell bestimmt, wie es beim Bi-Level geschieht. Während des Schweißens variiert die Maschine deshalb ständig automatisch den Arbeitspunkt vom Hauptpegel (mit einer Dauer von t_1) zum Sekundärpegel (mit einer Dauer von t_2).

Dabei tritt das Phänomen einer Pulsation in der Pulsation auf, daher auch der Name. Stellt man die beiden Niveaus und die beiden Dauern korrekt ein, läßt sich eine „gewellte“ Schweißnaht erzielen, das dem Ergebnis beim WIG-Schweißen ähnelt.

6.2 WIG-SCHWEISSEN (DC)

Nachdem die Anschlüsse des Schweißstromkreises nach den Ausführungen in Abschnitt 5.5.2 vorgenommen worden sind, bleibt noch Folgendes zu tun:

- Das WIG-Verfahren auf dem Bedienfeld der Schweißmaschine auswählen (**ABB. C (7)**).
- Den Schweißstrom mit dem Encoder-Regler (14) auf den gewünschten Wert einstellen (der Wert kann auch während des Schweißens durchgehend verstellt werden). Bei Bedarf die Stromabstiegskennlinie mit dem Potentiometer (13) vorgeben (wird kurzzeitig auf dem Display (16) angezeigt).

6.2.1 LIFT-Zündung

Die Elektroden spitze mit leichtem Druck auf dem Werkstück aufsetzen. Den Brennerknopf ganz durchdrücken und die Elektrode einige Augenblicke später um 2 bis 3 Millimeter anheben, sodass der Lichtbogen gezündet wird. Die Schweißmaschine stellt anfänglich den Strom I_{BASE} , einige Augenblicke später dann den eingestellten Schweißstrom bereit. Am Ende des Schweißvorganges wird der Strom mit der vorgegebenen Abstiegskennlinie zurückgeführt.

In der Tabelle (**TAB. 5**) sind einige Richtwerte zum Schweißen von rostfreien oder hoch legierten Stählen zusammengefasst.

6.3 SCHWEISSEN MIT UMHÜLTLTER ELEKTRODE MMA

Nachdem die Anschlüsse des Schweißstromkreises nach den Ausführungen in Abschnitt 5.5.3 vorgenommen worden sind, muss das Verfahren MMA mit dem zugehörigen Knopf ausgewählt werden **ABB. C (7)**.

Der Schweißstrom muss mit dem Encoderknopf (14) auf den gewünschten Wert eingestellt werden. Wird mit dynamischem Überstrom "ARC FORCE" gearbeitet, kann dieser mit dem Encoderknopf (13) innerhalb eines Bereiches von 0 bis 100% variiert werden. Der Wert erscheint kurzzeitig auf dem Display (16).

In der Tabelle (**TAB. 6**) sind für verschiedene Elektrodendurchmesser einige Richtwerte für den Schweißstrom zusammengefasst.

6.4 SCHWEISSGÜTE

Die Qualität der Schweißnaht einschließlich der Bildung von Spritzern hängt hauptsächlich von der richtigen Abstimmung der Schweißparameter wie etwa Strom (Drahtgeschwindigkeit), Drahtdurchmesser und Lichtbogenspannung ab.

Um die übermäßige Bildung von Spritzern und Nahtfehler zu vermeiden, ist auch die Position des Brenners anzupassen, wie in der **Abbildung M** gezeigt.

Für eine einwandfreie Beschaffenheit der Naht ist zudem die Schweißgeschwindigkeit zu berücksichtigen (Vorschubgeschwindigkeit entlang der Schweißfuge), die entscheidend für den Einbrand und die Nahtform ist.

Die häufigsten Schweißfehler sind tabellarisch zusammengefasst (**TAB. 7**).

7. WARTUNG



VORSICHT! VOR BEGINN DER WARTUNGSARBEITEN IST SICHERZUSTELLEN, DASS DIE SCHWEISSMASCHINE AUSGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNNT IST.

7.1 PLANMÄSSIGE WARTUNG

Die PLANMÄSSIGEN WARTUNGSTÄTIGKEITEN KÖNNEN VOM SCHWEISSEER ÜBERNOMMEN WERDEN.

7.1.1 Brenner

- Der Brenner und sein Kabel sollten möglichst nicht auf heiße Teile gelegt werden, weil das Isoliermaterial schmelzen würde und der Brenner bald betriebsunfähig wäre.
- Es ist regelmäßig zu prüfen, ob die Leitungen und Gasanschlüsse dicht sind.
- Bei jedem Wechsel der Drahtspule ist die Drahtführungsseele mit trockener Druckluft zu durchblasen (max 5bar) und auf ihren Zustand hin zu überprüfen.
- Kontrollieren Sie mindestens einmal täglich folgende Endstücke des Brenners auf ihren Verschleißzustand und daraufhin, ob sie richtig montiert sind: Düse, Kontaktrohr, Gasdiffusor.

7.1.2 Drahtzuführung

- Prüfen Sie die Drahtvorschubrollen häufiger auf ihren Verschleißzustand. Metallstaub, der sich im Schleppbereich angesammelt hat, ist regelmäßig zu entfernen (Rollen und Drahtführung am Ein- und Austritt).

7.2. AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNG

AUSSERPLANMÄSSIGE WARTUNGEN DÜRFEN NUR VON FACHPERSONAL AUS DEM BEREICH ELEKTROMECHANIK DURCHGEFÜHRT WERDEN.



VORSICHT! BEVOR DIE TAFELN DER SCHWEISSMASCHINE ENTFERNT WERDEN, UM AUF IHR INNERES ZUGREIFEN, IST SICHERZUSTELLEN, DASS SIE ABGESCHALTET UND VOM VERSORGUNGSNETZ GETRENNNT IST.

Werden Kontrollen durchgeführt, während das Innere der Schweißmaschine unter Spannung steht, besteht die Gefahr eines schweren Stromschlages bei direktem Kontakt mit spannungsführenden Teilen oder von Verletzungen beim direkten Kontakt mit Bewegungselementen.

- In regelmäßigen Zeitabständen, die von den Einsatzbedingungen und dem Staubgehalt in der Umgebung abhängen, muss das Innere der Schweißmaschine inspiziert werden. Staubablagerungen auf elektronischen Platinen sind mit einer sehr weichen Bürste und geeigneten Lösemitteln zu entfernen.
- Wenn Gelegenheit besteht, prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse festsitzen und ob die Kabelisolierungen unversehrt sind.
- Nach Beendigung dieser Arbeiten werden die Tafeln der Schweißmaschine wieder angebracht und die Feststellschrauben wieder vollständig angezogen.
- Vermeiden Sie unter allen Umständen, bei geöffneter Schweißmaschine zu arbeiten.

8. STÖRUNGEN, URSACHEN UND ABHILFEMASSNAHMEN (TAB. 8)



ACHTUNG! ACHTUNG! BEI EINIGEN KONTROLLEN BESTEHT DIE GEFAHR, MIT SPANNUNGSFÜHRENDEN ODER SICH BEWEGENDEN TEILEN IN BERÜHRUNG ZU GELANGEN.

BEI NICHT ZUFRIEDENSTELLENDEN ERGEBNISSEN SOLLTEN VOR BEGINN SYSTEMATISCHE NACHFORSCHUNGEN ODER VOR EINSCHALTUNG DES KUNDENDIENSTES DIE FOLGENDEN PUNKTE ABGEKLÄRT WERDEN:

- Ist der per Encoder eingestellte Wert des Schweißstroms sachgerecht?
- Bestehen Alarne wegen Auslösung des Thermoschutzes gegen Überspannung, Unterspannung oder Kurzschluss?
- Überzeugen Sie sich, dass Sie die korrekte Einschaltdauer beachtet haben. Bei Auslösung der Thermostatsicherung warten, bis die Schweißmaschine auf natürlichem Wege abgekühlt ist, dann den Ventilator auf seine Funktionsfähigkeit überprüfen.
- Die Leitungsspannung überprüfen: Wenn der Wert zu hoch oder zu niedrig ist, gibt die Schweißmaschine eine Störungsmeldung aus (siehe Abschnitt 4.2).
- Prüfen Sie den Ausgang der Schweißmaschine auf Kurzschluss: Wird tatsächlich ein solcher festgestellt, muss die Störung beseitigt werden.
- Sind die Anschlüsse des Schweißstromkreises einwandfrei vorgenommen worden? Insbesondere die Zange des Massekabels muss ohne zwischenliegendes Isoliermaterial (z. B. Lack) tatsächlich mit dem Werkstück verbunden sein.
- Wird mit dem richtigen Schutzgas und mit Schutzgas in der richtigen Menge gearbeitet?

Vor Zugriffen auf die Drahtzufuhleinrichtung oder auf das Innere der Schweißmaschine muss das Kapitel 7 "WARTUNG" nochmals durchgelesen werden.



1. SEGURIDAD GENERAL PARA LA SOLDADURA POR ARCO	28
2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL	29
2.1 INTRODUCCIÓN	29
2.2 SOLDABILIDAD DE LOS METALES	29
2.3 ACCESORIOS DE SERIE	29
2.4 ACCESORIOS BAJO SOLICITUD	29
3. DATOS TÉCNICOS	29
3.1 CHAPA DE DATOS	29
3.2 OTROS DATOS TÉCNICOS	29
4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLDADORA	29
4.1 DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACIÓN Y CONEXIÓN	29
4.1.1 Soldadora con remolque integrado	29
4.2 PANEL DE CONTROL DE LA SOLDADORA	29
4.3 RECUPERACIÓN Y MEMORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS	30
4.3.1 RECUPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREMEMORIZADOS POR EL FABRICANTE	30
4.3.1.1 Programas MIG-MAG SINÉRGICOS	30
4.3.1.2 Funcionamiento EN MODALIDAD MANUAL ("PRG 0")	31
4.3.2 MEMORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS EN MIG-MAG	31
4.3.2.2 Capacidad de memorización de programas personalizados en MIG-MAG	31
4.3.2.3 Procedimiento de memorización (SAVE)	31
4.3.2.4 Procedimiento de recuperación de un programa personalizado (RECALL)	31
5. INSTALACIÓN	31
5.1 PREPARACIÓN	31
5.2 MODALIDAD DE ELEVACIÓN DE LA SOLDADORA	31
5.3 UBICACIÓN DE LA SOLDADORA	31
5.4 CONEXIÓN A LA RED	31
5.4.1 Advertencias	31
5.4.2 Enchufe y toma	31
5.5 CONEXIONES DEL CIRCUITO DE SOLDADURA	31
5.5.1 SOLDADURA DE HILO MIG-MAG	31
5.5.1.1 Conexión de la bombona de gas	31
5.5.1.2 Conexión del soplete	31
5.5.1.3 Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura	31
6. SOLDADURA: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	32
6.1 SOLDADURA MIG-MAG	32
6.1.1 MODALIDAD DE TRANSFERENCIA SHORT ARC (ARCO CORTO)	32
6.1.2 MODALIDAD DE TRANSFERENCIA SPRAY ARC (ARCO DE PULVERIZACIÓN)	32
6.1.3 MODALIDAD DE TRANSFERENCIA PULSE ARC (ARCO PULSADO)	32
6.1.4 REGULACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA EN MIG-MAG	32
6.1.4.1 Gas de protección	32
6.1.4.2 Corriente de soldadura	32
6.1.4.3 Tensión de arco y estrangulamiento de arco (pinch-off)	32
6.1.5 FUNCIONAMIENTO BI-LEVEL Y PULSE ON PULSE	33
6.2 SOLDADURA TIG (CC)	33
6.2.1 Cebado LIFT	33
6.3 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO MMA	33
6.4 CALIDAD DE LA SOLDADURA	33
7. MANTENIMIENTO	33
7.1 MANTENIMIENTO ORDINARIO	33
7.1.1 Soplete	33
7.1.2 Alimentador de hilo	33
7.2 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO	33
8. ANOMALIAS, CAUSAS Y SOLUCIONES	33

SOLDADORAS DE HILO CONTINUO PARA LA SOLDADURA POR ARCO MIG-MAG Y FLUX, TIG, MMA PREVISTAS PARA USO PROFESIONAL Y INDUSTRIAL.

Nota: En el texto que sigue se empleará el término "soldadora".

1. SEGURIDAD GENERAL PARA LA SOLDADURA POR ARCO

El operador debe tener un conocimiento suficiente sobre el uso seguro del aparato y debe estar informado sobre los riesgos relacionados con los procedimientos de soldadura por arco, las relativas medidas de protección y los procedimientos de emergencia.

(Vea como referencia también la "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IEC o CLC/TS 62081": INSTALACIÓN Y USO DE LOS APARATOS PARA SOLDADURA POR ARCO).



- Evitar los contactos directos con el circuito de soldadura; la tensión sin carga suministrada por la soldadora puede ser peligrosa en algunas circunstancias.
- La conexión de los cables de soldadura, las operaciones de comprobación y de reparación deben ser efectuadas con la soldadora apagada y desenchufada de la red de alimentación.
- Apagar la soldadora y desconectarla de la red de alimentación antes de sustituir los elementos desgastados del soplete.
- Hacer la instalación eléctrica respetando las normas y leyes de prevención de accidentes previstas.
- La soldadora debe conectarse exclusivamente a un sistema de alimentación con conductor de neutro conectado a tierra.
- Asegurarse de que la toma de corriente esté correctamente conectada a la tierra de protección.
- No utilizar la soldadora en ambientes húmedos o mojados o bajo la lluvia.
- No utilizar cables con aislamiento deteriorado o conexiones mal realizadas.
- En presencia de una unidad de enfriamiento de líquido las operaciones de llenado deben efectuarse con la soldadora apagada y desconectada de la red de alimentación.



- No soldar sobre contenedores, recipientes o tuberías que contengan o hayan contenido productos inflamables líquidos o gaseosos.
- Evitar trabajar sobre materiales limpíados con disolventes clorurados o en las cercanías de dichos disolventes.
- No soldar en recipientes a presión.
- Alejar del área de trabajo todas las sustancias inflamables (por ejemplo, madera, papel, trapos, etc.).
- Asegurarse de que hay un recambio de aire adecuado o de que existen medios aptos para eliminar los humos de soldadura en la cercanía del arco; es necesario adoptar un enfoque sistemático para la valoración de los límites de exposición a los humos de soldadura en función de su composición, concentración y duración de la exposición.
- Mantener la bombona protegida de fuentes de calor, incluso de los rayos solares (si se utiliza).



- Adoptar un aislamiento eléctrico adecuado respecto al electrodo, la pieza en elaboración y posibles partes metálicas puesta a tierra colocadas en las cercanías (accesibles). Esto normalmente se consigue usando los guantes, calzado, cascos e indumentaria previstos para este objetivo y mediante el uso de plataformas o tapetes aislantes.

- Proteger siempre los ojos con los vidrios adecuados inactínicos montados sobre máscara o gafas.

Usar ropa ignífuga de protección evitando exponer la piel a los rayos ultravioletas e infrarrojos producidos por el arco; la protección debe extenderse a otras personas que estén cerca del arco por medio de pantallas o cortinas no reflectantes.

- Ruido: Si a causa de operaciones de soldadura especialmente intensivas se produce un nivel de exposición cotidiana personal (LEPD) igual o mayor que 85db(A), es obligatorio el uso de medios de protección individual adecuados.



- Los campos magnéticos generados por el proceso de soldadura pueden interferir con el funcionamiento de aparatos eléctricos y electrónicos. Los portadores de aparatos eléctricos o electrónicos vitales (Ej. marcapasos, respiradores, etc...) deben consultar con su médico antes de pararse cerca de las áreas de utilización de esta soldadora. Se desaconseja que los portadores de aparatos eléctricos o electrónicos vitales utilicen esta soldadora.



- Esta soldadora satisface los requisitos del estándar técnico de producto para su uso exclusivo en ambientes industriales y con objetivos profesionales. No se asegura que la máquina cumpla los requisitos de compatibilidad electromagnética en ambiente doméstico.



PRECAUCIONES SUPLEMENTARIAS

- LAS OPERACIONES DE SOLDADURA:

- En ambiente con mayor riesgo de descarga eléctrica
 - En espacios cerrados
 - En presencia de materiales inflamables o explosivos
- Estas situaciones DEBEN ser valoradas a priori por un "Responsable experto" y efectuarse siempre con la presencia de otras personas preparadas para efectuar las necesarias intervenciones en caso de emergencia.
- DEBEN adoptarse los medios técnicos de protección descritos en 5.10; A.7; A.9 de la "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IEC o CLC/TS 62081".
- DEBE prohibirse la soldadura mientras la soldadora o el alimentador de hilo es sostenido por el operador (Ej. por medio de correas).
 - DEBE prohibirse la soldadura mientras el operador esté elevado del suelo, excepto si se usan plataformas de seguridad.
 - TENSIÓN ENTRE PORTAELECTRODOS O SOPLETES: trabajando con varias soldadoras en una sola pieza o varias piezas conectadas eléctricamente se puede generar una suma peligrosa de tensiones en vacío entre dos portaelectrodos o sopletes diferentes, con un valor que puede alcanzar el doble del límite admisible.

Es necesario que un coordinador experto efectúe la medición instrumental para determinar si existe un riesgo y se puedan adoptar medidas de protección adecuadas como se indica en el 5.9 de la "ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IEC o CLC/TS 62081".



RIESGOS RESTANTES

- VUELCO: colocar la soldadora en una superficie horizontal con una capacidad adecuada para la masa; en caso contrario, (por ejemplo, pavimentos inclinados

o no igualados) existe el peligro de vuelco.

- Se prohíbe la elevación del conjunto del carro con soldadora, alimentador de hilo y grupo de enfriamiento (cuando está presente).
- La única modalidad de elevación admitida es la prevista en la sección "INSTALACIÓN" de este manual.
- **USO IMPROPIO:** es peligrosa la utilización de la soldadora para cualquier elaboración diferente de la prevista (Ej. descongelación de tuberías de la red hidráulica).
- **DESPLAZAMIENTO DE LA SOLDADURA Y CARRO RELATIVO:** Sujetar siempre la bombona de gas con medios adecuados para evitar caídas accidentales.



Las protecciones y las partes móviles del envoltorio de la soldadora y del alimentador de hilo deben estar en la posición correcta antes de conectar la soldadora a la red de alimentación.



¡ATENCIÓN! Cualquier intervención manual en partes en movimiento del alimentador de hilo, por ejemplo:

- Sustitución rodillos y/o guía-hilo
- Introducción del hilo en los rodillos
- Carga de la bobina del hilo
- Limpieza de los rodillos, de los engranajes y de la zona situada debajo de éstos
- Lubricación de los engranajes

DEBE EFECTUARSE CON LA SOLDADORA APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

2. INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 INTRODUCCIÓN

Esta soldadora se compone de una fuente de corriente y de un alimentador de hilo integrado.

La fuente de corriente es un rectificador con alimentación trifásica multiprocedimiento (MIG-MAG SINÉRGICO continuo y pulsador, TIG y MMA) con regulación electrónica (switch-mode) controlada con microprocesador, con puente entero en lado primario. El alimentador de hilo está provisto de un grupo de arrastre del hilo con 4 rodillos motorizados con regulación independiente de la presión de arrastre; el panel de control digital está integrado con la tarjeta de regulación con microprocesador y en él se han agrupado tres funciones:

a) FIJACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS PARÁMETROS

Con esta interfaz se puede efectuar la fijación y la regulación de los parámetros operativos, la selección de programas memorizados, la visualización en display de las condiciones de estado y del valor de los parámetros.

b) RECUPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SINÉRGICOS PREMEMORIZADOS PARA SOLDADURA MIG-MAG

Estos programas son predefinidos y memorizados por el fabricante (por lo tanto no se pueden modificar); recuperando uno de estos programas, el usuario puede seleccionar un punto de trabajo determinado (que corresponde a una serie de parámetros diferentes independientes de soldadura) regulando un solo tamaño. Este es el concepto de **SINERGIA**, la cual permite obtener con extrema facilidad una regulación óptima de la soldadura en función de cada condición operativa específica.

c) MEMORIZACIÓN / RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS

Esta función está disponible tanto trabajando en el ámbito de un programa sinérgico como, en modalidad manual (es este caso la fijación de todos los parámetros de soldadura es arbitraria). Esta operatividad permite al usuario memorizar y a continuación recuperar una soldadura específica.

2.2 SOLDABILIDAD DE LOS METALES

MIG-MAG La soldadura está indicada para la soldadura MIG del aluminio y sus aleaciones, la cobresoldadura MIG efectuada en chapas galvanizadas y la soldadura MAG de los aceros al carbono, bajo aleados y aceros inoxidables. La soldadura MIG del aluminio y de sus aleaciones debe efectuarse utilizando hilos macizos con una composición compatible con el material a soldar y gas de protección AR puro (99,9%).

La cobresoldadura MIG se puede efectuar en chapas galvanizadas con hilos macizos de aleación de cobre (por Ej. cobre-silicio o cobre-aluminio) con gas de protección Ar puro (99,9%).

La soldadura MAG de los aceros al carbono y bajo aleados debe efectuarse utilizando hilos macizos de composición compatible con el material que se debe soldar, gas de protección CO₂, mezclas Ar/CO₂ o Ar/CO₂-O₂ (Argón normalmente > 80%).

Para la soldadura de los aceros inoxidables se utilizan normalmente mezclas de gas Ar/O₂ o Ar/CO₂ (Ar normalmente > 98%).

TIG La soldadora está indicada para la soldadura TIG en corriente continua (CC) con cebado del arco por contacto (modalidad LIFT ARC), adecuada para el empleo con todos los aceros (al carbono, bajo-aleados, y alto-aleados) y de los metales pesados (cobre, níquel, titanio y sus aleaciones) con gas de protección Ar puro (99,9%) o, para empleos especiales, con mezclas de argón/helio.

MMA La soldadora está indicada para la soldadura con electrodo MMA en corriente continua (CC) con todos los tipos de electrodos revestidos.

2.3 ACCESORIOS DE SERIE

- Adaptador bombona ARGON IT.
- Cable y pinza de masa.
- Reductor de presión 2 manómetros.
- Soplete MIG 3m

2.4 ACCESORIOS BAJO SOLICITUD

- Carro
- Mando a distancia manual 1 potenciómetro (solo TIG y MMA).
- Mando a distancia manual de 2 potenciómetros.
- SPOOL GUN.
- Grupo de enfriamiento por agua G.R.A.
- Kit soldadura aluminio.
- Kit de soldadura MMA 600A.
- Soplete MIG 5m 500A.
- Soplete MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Soplete MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Soplete TIG 4m o 8m, 220A.
- Soplete TIG 4m o 8m, 350A R.A.
- Soplete MIG/TIG UP/DOWN, con o sin potenciómetro.
- Soplete PUSH PULL.
- Soplete con serial RS485 bajo solicitud.

3. DATOS TÉCNICOS

3.1 CHAPA DE DATOS (FIG. A)

Los principales datos relativos al empleo y a las prestaciones de la soldadora se resumen en la chapa de características con el siguiente significado:

- 1 - Grado de protección del envoltorio.
- 2 - Símbolo de la línea de alimentación:
 - 1~: tensión alterna monofásica;
 - 3~: tensión alterna trifásica.
- 3 - Símbolo **S**: indica que pueden efectuarse operaciones de soldadura en un ambiente con riesgo aumentado de descarga eléctrica (ejemplo, cerca de grandes masas metálicas).
- 4 - Símbolo del procedimiento de soldadura previsto.
- 5 - Símbolo de la estructura interna de la soldadora.
- 6 - Norma EUROPEA de referencia para la seguridad y la fabricación de las máquinas para soldadura por arco.
- 7 - Número de matrícula para la identificación de la soldadora (indispensable para la asistencia técnica, solicitud de recambio, búsqueda del origen del producto).
- 8 - Prestaciones del circuito de soldadura:
 - **U**: tensión máxima en vacío (circuito de soldadura abierto).
 - **I_A**: Corriente y tensión correspondiente normalizada que pueden ser distribuidas por la soldadora durante la soldadura.
 - **X**: Relación de intermitencia: indica el tiempo durante el cual la soldadora puede distribuir la corriente correspondiente (misma columna). Se expresa en % sobre la base de un ciclo de 10 minutos (por ejemplo 60% = 6 minutos de trabajo, 4 minutos parada; y así sucesivamente). En el caso que los factores de utilización sean superados (de chapa, referidos a 40°C ambiente) se producirá la intervención de la protección térmica (la soldadora permanece en stand-by hasta que su temperatura entra dentro de los límites admitidos).
 - **A/V-A/V**: Indica la gama de regulación de la corriente de soldadura (mínimo - máximo) a la correspondiente tensión de arco.
- 9 - Datos de las características de la línea de alimentación:
 - **U**: Tensión alterna y frecuencia de alimentación de la soldadora /límites admitidos ±10%.
 - **I_{1 max}**: Corriente máxima absorbida por la línea.
 - **I_{1 eff}**: Corriente efectiva de alimentación.
- 10 -

: Valor de los fusibles de accionamiento retardado a preparar para la protección de la línea.

11-Símbolos referidos a normas de seguridad cuyo significado se indica en el capítulo 1 "Seguridad general para la soldadura por arco".

Nota: El ejemplo de chapa incluido es una indicación del significado de los símbolos y de las cifras; los valores exactos de los datos técnicos de la soldadora en su posesión deben controlarse directamente en la chapa de la misma soldadora.

3.2 OTROS DATOS TÉCNICOS:

- **SOLDADORA:** [vea tabla \(TAB. 1\)](#)
- **SOPLETE:** [vea tabla \(TAB. 2\)](#)

4. DESCRIPCIÓN DE LA SOLDADORA

4.1 DISPOSITIVOS DE CONTROL, REGULACIÓN Y CONEXIÓN (FIG. B)

4.1.1 Soldadora con remolque integrado

en el lado anterior:

- 1- Panel de control (vea descripción).
- 2- Toma rápida negativa (-) para cable de soldadura (cable de masa para MIG y MMA, cable de soplete para TIG).
- 3- Racor de gas para soplete TIG.
- 4- Conector 3p para cable de control SOPLETE TIG.
- 5- Conector 14p para la conexión del mando a distancia.
- 6- Conexión centralizada para soplete MIG (Euro).
- 7- Toma rápida positiva (+) para cable de masa de soldadura TIG. en el lado posterior:
- 8- Interruptor general ON/OFF.
- 9- Conexión del tubo de gas (bombona) para soldadura TIG.
- 10- Conexión del tubo de gas (bombona) para soldadura MAG.
- 11- Cable de alimentación con bloqueo de cable
- 12- Conector 5p para grupo de enfriamiento por agua.
- 13- Fusible.

4.2 PANEL DE CONTROL DE LA SOLDADORA (FIG. C)

- 1- **LED de señalización ALARMA** (el output de la máquina está bloqueado)

El restablecimiento es automático cuando finaliza la causa de la alarma.

Mensajes de alarma indicados en las pantallas (15) y (16):

- "AL1": intervención de la protección térmica del circuito primario.
- "AL2": intervención de la protección térmica del circuito secundario.
- "AL3": intervención de la protección por subida de tensión de la línea de alimentación.
- "AL4": intervención de la protección por bajada de tensión de la línea de alimentación.
- "AL5": intervención de la protección por presión insuficiente del circuito de enfriamiento por agua del soplete. Restablecimiento no automático.
- "AL7": intervención de la protección por sobrecorriente en soldadura MIG-MAG.
- "AL8": avería en la línea serial, corto en el soplete.
- "AL9": intervención de protección de los componentes magnéticos.
- "AL10": avería en la línea serial: serial desconectada.
- "AL11": intervención de la protección por falta de fase de la línea de alimentación.
- "AL12": avería en la línea serial, error en los datos.
- "AL13": exceso depósito de polvo en el interior de la soldadora, restablecimiento con:
 - limpieza del interior de la máquina,
 - tecla display del panel de control.

Cuando se apaga la soldadora, puede producirse durante unos segundos la señalización "AL4" o "AL11".

- 2- **LED de señalización de PRESENCIA TENSIÓN EN SOPLETE O EN ELECTRODO.**

- 3- **LED de señalización de PROGRAMACIÓN DE LA SOLDADORA.**

- 4- Tecla de recuperación (RECALL) de los programas de soldadura personalizados (véase par. 4.3.2.4).

- 5- Tecla de memorización (SAVE) de los programas de soldadura personalizados (véase par. 4.3.2.3).

- 6- Tecla de selección del programa de soldadura y pantalla de 2 dígitos.

Pulsando continuamente la tecla, la pantalla muestra los números comprendidos entre "0" y "44". A cada número entre "1" y "44" se ha asociado un programa de soldadura sinérgico (véase TAB. 3) mientras que al número "0" se ha asociado la función en manual de la soldadora, en la que el operador puede fijar todos los parámetros (solo en MIG-MAG SHORT y SPRAY ARC).

- 7- **Tecla de selección del procedimiento de soldadura.**

Pulsando la tecla se ilumina el LED en correspondencia de la modalidad de soldadura que se quiere adoptar:

MIG

: MIG-MAG con modalidad "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG con modalidad "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG con modalidad "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : electrodo MMA.

8- Tecla de selección de la modalidad de control del pulsador soplete MIG-MAG.

Pulsando la tecla se ilumina el LED en correspondencia del:

2t : funcionamiento a 2 tiempos, ON-OFF con pulsador apretado.

4t : funcionamiento a 4 tiempos, ON-OFF con pulsador soltado.

BILEVEL : funcionamiento bi-level para MIG-MAG, TIG.

SPOT : funcionamiento en punteado MIG-MAG (SPOT).

9- Tecla de inserción del mando a distancia.

Con LED **REMOTE** iluminado, la regulación puede efectuarse exclusivamente con el mando a distancia y más precisamente:

a) mando de un potenciómetro (solo MMA y TIG): sustituye la función del mando codificador (14).

b) mando de dos potenciómetros: sustituye la función del mando codificador (14) y (13).

c) mando de pedal (solo MMA y TIG): sustituye la función del mando codificador (14).

NOTA: La selección "A DISTANCIA" (REMOTE) sólo es posible si un mando a distancia está efectivamente conectado a su conector.

10- Tecla de selección de los parámetros de soldadura.

Pulsando varias veces la tecla, se ilumina uno de los LEDs de (10a) a (10h) a los que se ha asociado un parámetro específico. La fijación del valor de cada parámetro activado se puede efectuar con el mando (13) y se indica en la pantalla (15). Durante estos ajustes el mando (14) regula el valor del nivel principal de soldadura indicado en la pantalla (16), sea éste corriente o velocidad del hilo (véase descripción del punto (14), excepto para (10b)).

Sólo con el led (10b) encendido el mando (14) permite regular el valor del nivel secundario (véase descripción del led (10b)).

Nota: los parámetros que el operador no puede modificar, dependiendo de si se está trabajando con un programa sinérgico o en modalidad manual «PRG 0» se excluyen automáticamente de la selección; el LED correspondiente no se ilumina.

10a-

• MIG-MAG

Este parámetro se muestra automáticamente durante las operaciones de soldadura MIG-MAG, indicando la tensión de arco real (led (15A) iluminado).

• MIG-MAG Pulse arc

Durante la fijación de un programa sinérgico MIG-MAG Pulse arc permite regular la corrección que se quiere aportar a la longitud de arco calculada en sinergia (campo -5% a +5%) (led (15c) iluminado).

En la misma condición, fijando la función bi-level, pulse on pulse o Tstart, el parámetro asume el significado de corrección de la longitud de arco del nivel principal de soldadura, calculada siempre en sinergia (campo de -5% a +5%) (led (15c) iluminado)

• MIG-MAG Short arc

Durante la fijación de un programa sinérgico MIG-MAG Short arc permite regular la corrección que se quiere aportar a la longitud de arco calculada en sinergia (campo -5% a +5%) (led (15c) iluminado).

En la misma condición, fijando la función bi-level, el parámetro asume el significado de corrección de la longitud de arco del nivel principal de soldadura, calculada siempre en sinergia (campo de -5% a +5%) (led (15c) iluminado).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Siempre en funcionamiento MIG-MAG Short arc, programa manual "PRG 0" permite fijar la tensión de arco efectiva (campo 10-40) (led (15A) iluminado).

En la misma condición, fijando la función bi-level el parámetro asume el significado de tensión de arco efectiva del nivel principal de soldadura (campo 10-40) (led (15a) iluminado).

10b-

• MIG-MAG pulse arc

En modalidad MIG-MAG pulse arc, fijando las funciones bi-level, pulse on pulse o Tstart permite regular la corriente I_1 y I_2 (I_{start}) (con mando (14)) y la corrección de la longitud de arco (con mando (13)) del nivel secundario de soldadura, calculada en sinergia (campo de -5% a +5%) (led (15c) iluminado).

• MIG-MAG short arc

En los programas sinérgicos MIG-MAG short arc, fijando las funciones bi-level permite regular la corriente/velocidad del hilo (con mando (14)) y la corrección de la longitud de arco (con mando (13)) del nivel secundario de soldadura, calculada en sinergia (campo de -5% a +5%) (led (15c) iluminado).

• Bi-level "PRG 0"

Seleccionando el programa manual ("PRG 0") con la función bi-level, permite regular la velocidad del hilo (con mando (14), (led 16c) iluminado) y la tensión de arco efectiva (con mando (13)) del nivel secundario I_1 de soldadura (campo 10-40) (led (15a) iluminado).

En funcionamiento TIG bi-level permite regular el segundo nivel (I_1) de la corriente de soldadura.

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

En modalidad manual "PRG 0", permite adecuar la velocidad del hilo al inicio de la soldadura para optimizar el cebado del arco (regulación 1-100% y LED (15c) iluminado).

• MIG-MAG Pulse arc 2 TIEMPOS

En modalidad MIG-MAG Pulse arc 2 TIEMPOS, permite regular la duración de la corriente inicial (T_{start}). Fijando en cero el parámetro se desactiva la función, mientras que fijando un valor cualquiera mayor que cero (regulación 0,1-3 segundos) se puede seleccionar el LED (10b) para regular la corrección de la tensión de arco y el valor de la corriente inicial (nivel secundario). La corriente inicial puede fijarse más alta o más baja que la principal de soldadura; una corriente inicial más alta es mucho más útil sobre todo para la soldadura del aluminio y de sus aleaciones, esto permite calentar más rápidamente la pieza ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

En modalidad MIG-MAG Pulse on pulse, permite regular la duración de la corriente principal de soldadura (regulación 0,1-10 segundos y LED (15b) iluminado).

• MMA

En funcionamiento con electrodo MMA, el parámetro asume el significado de "Arc force" permitiendo la fijación de la subida de corriente dinámica (regulación 0-100% y LED (15c) iluminado). Durante la soldadura MMA, la pantalla (15)

indica la tensión de arco real (led (15a) iluminado), el led (10c) permanece igualmente encendido, permitiendo la regulación del Arc force incluso durante la soldadura.

10d-

• MIG-MAG pulse arc

En modalidad MIG-MAG pulse arc, el parámetro determina el estrangulamiento del arco. Cuanto más alto es el valor, más concentrado será el arco durante la soldadura. En una modalidad de soldadura que utiliza dos niveles de corriente (bi-level, pulse on pulse o Tstart) el estrangulamiento del arco es común para los dos niveles fijados (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

En modalidad manual MIG-MAG "PRG 0" permite regular la reactancia electrónica (regulación 20-80% y LED (15c) iluminado). Un valor más alto determina un baño de soldadura más caliente. En modalidad bi-level, la reactancia electrónica es común para los dos niveles fijados.

• MIG-MAG Pulse on pulse

En modalidad MIG-MAG Pulse on pulse, permite regular la duración de la corriente secundaria de soldadura (regulación 0,1-10 segundos y LED (15b) iluminado).

10e-

Quemado del hilo al parar la soldadura (BURN-BACK).

Permite regular el tiempo de quemado del hilo al parar la soldadura. Con una configuración adecuada permite evitar el pegado del hilo a la pieza en modalidad manual (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regulación 0,01-1 segundos y led (15b) iluminado)

Durante la configuración de un programa sinérgico MIG-MAG, permite regular la corrección que se desea aportar al BURN_BUCK TIME calculado en sinergia (campo -1% / +1% LED (15c) iluminado)

10f-

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC Y TIG.

En cualquier modalidad MIG-MAG SHORT ARC TIG asume el significado de "Post-gas", permitiendo adecuar el tiempo del flujo de gas de protección a partir del paro de la soldadura (regulación 0,1-10 segundos y LED (15b) iluminado).

10g-

Rampa de bajada de corriente de soldadura (SLOPE DOWN).

Se pone en activo exclusivamente utilizando programas sinérgicos MIG-MAG PULSE ARC o SHORT ARC ("PRG" de "1" a "44") o TIG.

Permite efectuar la reducción gradual de la corriente al soltar el pulsador del soplete (regulación 0-3 segundos y LED (15b) iluminado).

10h-

Tiempo de punteado (SPOT TIME).

Se pone en activo exclusivamente si está seleccionada la modalidad "SPOT" con la tecla (8). Permite la ejecución de soldaduras por puntos MIG-MAG con control de la duración de la soldadura (regulación 0,1-10 segundos y LED (15b) iluminado).

11- Tecla de activación manual de la electroválvula del gas.

La tecla permite el flujo del gas (purga de tuberías - regulación del caudal) sin necesidad de usar el pulsador del soplete; la tecla es de acción momentánea.

12- Tecla de avance manual del hilo.

La tecla permite hacer avanzar el hilo en la vaina del soplete sin necesidad de usar el pulsador del soplete; es de acción momentánea y la velocidad de avance es fija.

13- Mando codificador para la regulación de los parámetros de soldadura (véase 10a-10h).

14- Mando codificador

El mando regula:

- La corriente de soldadura (led (16a) iluminado).
 - La velocidad de avance del hilo (LED (16c) iluminado) en modalidad Short/Spray arc.
 - El espesor de la pieza usada en soldadura (led (16b) iluminado) si se ha seleccionado con la tecla (17) espesor de la pieza en mm.
- En una modalidad de soldadura que utiliza dos niveles de corriente (bi-level, pulse on pulse o Tstart) con el led (10b) encendido el mando regula:
- La corriente de soldadura I_1 (led (16a) iluminado) del nivel secundario en modalidad Pulse arc.
 - La velocidad de avance del hilo del nivel secundario de soldadura (led (16c) iluminado) en modalidad Short/Spray arc.

15- Display alfanumérico de 3 dígitos. Indica:

- el valor de los parámetros de soldadura (véase de (10a) a (10h)) con funcionamiento en vacío.
 - la tensión real de arco, en soldadura.
- NOTA: al parar la soldadura, la pantalla cambia automáticamente al valor fijado.

- una señalización de alarma (véase punto 1).

15a, 15b, 15c- LED de indicación de la unidad de medida en curso (voltios, segundos, porcentaje).

16- Display alfanumérico de 3 dígitos. Indica:

- el valor fijado con el mando codificador (14).
 - la corriente real, en soldadura.
- NOTA: al parar la soldadura, la pantalla cambia automáticamente al valor fijado.

- una señalización de alarma (véase punto 1).

16a, 16b, 16c - LED de indicación de la unidad de medida en curso (corriente amperios (A), espesor en milímetros (mm), y velocidad del hilo metros/minuto (m/min)).

17- Tecla de selección de la unidad de medida Amperios, mm, m/min (LED (16a)(16b)(16c)).

Permite configurar con el codificador (14) respectivamente el espesor del material que se debe soldar, la corriente de soldadura, la velocidad del hilo.

"PRG 0" selección manual: la configuración de cada parámetro es independiente de las otras.

Programas de "1" a "44": la configuración de cada parámetro (por ejemplo, espesor del material) define automáticamente los otros parámetros (por ejemplo, corriente de soldadura y velocidad del hilo).

4.3 RECUPERACIÓN Y MEMORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS

4.3.1 RECUPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PREMEMORIZADOS POR EL FABRICANTE

4.3.1.1 Programas MIG-MAG SINÉRGICOS

La soldadora prevé 44 programas sinérgicos memorizados, con las características identificadas en la tabla (TAB.3) a las que es necesario hacer referencia para la selección de un programa adecuado al tipo de soldadura que se quiere efectuar.

La selección de un determinado programa se efectuará apretando varias veces la tecla "PRG" a la que corresponde en la pantalla un número comprendido entre "0" y "44" (al número "0" no se corresponde ningún programa sinérgico sino el funcionamiento en modalidad manual, como se describe en el siguiente párrafo).

Nota: Dentro de un programa sinético es prioritario efectuar la elección de la modalidad de transferencia deseada, PULSE ARC o SHORT/SPRAY ARC, con la tecla relativa (véase FIG.C (7)).

Nota: Todos los tipos de hilo no previstos en la tabla pueden utilizarse en modalidad manual "PRG 0".

4.3.1.2 Funcionamiento EN MODALIDAD MANUAL ("PRG 0")

El funcionamiento en manual corresponde a la cifra "0" en la pantalla y está activo sólo si antes se ha seleccionado la modalidad de transferencia SHORT/SPRAY ARC (FIG. C (7)).

En esta modalidad, dado que no está prevista ninguna sinergia, todos los parámetros de soldadura deben ser fijados manualmente por el operador.

¡ATENCIÓN! La fijación de todos los parámetros es libre, por lo tanto los valores a ésta atribuidos pueden ser incompatibles con un procedimiento de soldadura correcto.

Nota: NO es posible utilizar la modalidad de transferencia PULSE ARC en selección manual.

4.3.2 MEMORIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS EN MIG-MAG

4.3.2.1 Introducción

La soldadora permite memorizar (SAVE) programas de trabajo personalizados relativos a un SET de parámetros válidos para una soldadura determinada. Cada programa memorizado puede recuperarse (RECALL) en cualquier momento poniendo de esta manera a disposición del usuario la soldadora "preparada para su uso" para un trabajo específico que se había optimizado antes.

4.3.2.2 Capacidad de memorización de programas personalizados en MIG-MAG

La soldadora prevé la memorización de programas personalizados en tres grupos que se refieren a las tres modalidades de transferencia en sinergia (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc y Pulse on pulse) y al funcionamiento en modalidad manual, con las siguientes especificaciones:

- PULSE ARC SINÉRGICO PULSE ON PULSE: 10 programas memorizables (números disponibles de "1" a "10").
- PULSE ARC SINÉRGICO: 10 programas memorizables (números disponibles de "1" a "10").
- SHORT/SPRAY ARC SINÉRGICO: 10 programas memorizables (números disponibles de "1" a "10").
- SHORT/SPRAY ARC MANUAL ("PRG=0"): 10 programas memorizables (números disponibles de "1" a "10").

Para recuperar efectivamente el programa que se quiere utilizar es prioritario, respecto a la selección del número (como se describe en el párrafo 4.3.1), efectuar la elección de la modalidad de transferencia deseada PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON- PULSE o SHORT/SPRAY ARC o seleccionar "PRG=0" si los programas están prememorizados en modalidad manual.

4.3.2.3 Procedimiento de memorización (SAVE).

Después de haber regulado la soldadora de manera óptima para una determinada soldadura, seguir los siguientes pasos (véase FIG.C):

- a) Pulsar la tecla (5) "SAVE".
- b) Aparece "Pr" en la pantalla (16) y un número (comprendido entre "1" y "10") en la pantalla (15).
- c) Girando el mando encoder (indiferentemente la (13) o la (14)), elegir el número en el que se desea memorizar el programa (véase también 4.3.2).
- d) Pulsar de nuevo la tecla "SAVE".
- e) Las pantallas (15) y (16) parpadean.
- f) Volver a pulsar, en dos segundos, la tecla "SAVE".
- g) En la pantalla se muestra "St Pr" y entonces se ha memorizado el programa; después de 2 segundos las pantallas cambian automáticamente a los valores relativos a los parámetros que se acaban de guardar.

Nota. Si, con las pantallas parpadeantes, no se vuelve a pulsar la tecla "SAVE" en 2 segundos, las pantallas indican "No St" y el programa no se memoriza; las pantallas vuelven automáticamente a la indicación inicial.

4.3.2.4 Procedimiento de recuperación de un programa personalizado (RECALL)

Antes de efectuar las operaciones de recuperación de un programa, comprobar que la modalidad de transferencia seleccionada (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC o "PRG=0") sea efectivamente aquella con la que se quiere trabajar.

Seguir los siguientes pasos (véase FIG.C):

- a) Pulsar la tecla "RECALL".
- b) Aparece "Pr" en la pantalla (16) y un número (comprendido entre "1" y "10") en la pantalla (15).
- c) Girando el mando encoder (indiferentemente la (13) o la (14)), elegir el número en el que se había memorizado el programa con el que ahora se quiere trabajar.
- d) Volver a pulsar la tecla "RECALL" durante más de 2 segundos.
- e) En la pantalla se muestra "Ld Pr" y entonces se ha recuperado el programa; después de 2 segundos las pantallas cambian automáticamente a los valores relativos al programa que se acaba de recuperar.

Nota. Si no se pulsa la tecla "RECALL" durante más de 2 segundos, las pantallas indican "No Ld" y no se carga el programa; las pantallas vuelven automáticamente a la indicación inicial.

NOTAS:

- DURANTE LAS OPERACIONES CON LA TECLA "SAVE" Y "RECALL" SE ILUMINA EL LED "PRG".
- UN PROGRAMA RECUPERADO PUEDE MODIFICARSE A PLACER POR EL OPERADOR, PERO LOS VALORES MODIFICADOS NO SE GUARDAN AUTOMÁTICAMENTE. SI SE QUIEREN MEMORIZAR LOS NUEVOS VALORES EN EL MISMO PROGRAMA ES NECESARIO EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE MEMORIZACIÓN (véase 4.3.2.3).
- EL REGISTRO DE LOS PROGRAMAS PERSONALIZADOS Y LA PLANIFICACIÓN RELATIVA DE LOS PARÁMETROS ASOCIADOS ESTÁN A CARGO DEL UTILIZADOR.
- NO PUEDEN GUARDARSE PROGRAMAS PERSONALIZADOS EN MODALIDAD ELECTRODO MMA O TIG.

5. INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS CON LA SOLDADORA RIGUROSAZMENTE APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CUALIFICADO.

5.1 PREPARACIÓN

- Desembalar la soldadora,
- Introducir el conector de polarización si no está conectado el GRA (FIG. D),
- En caso de presencia de carro y/o GRA, consulte las instrucciones incluidas.

5.2 MODALIDAD DE ELEVACIÓN DE LA SOLDADORA (FIG. E)

La soldadora debe levantarse sin las partes extraíbles (soplete, tubos de gas, cables, etc) que podrían separarse.

Como se muestra en la figura, efectúe el montaje de los anillos de fijación utilizando los dos tornillos M8x25 incluidos como accesorio.

Atención: no se incluye en el suministro los anillos de elevación con ranura con agujero roscado M8 UNI 2948-71.

5.3 UBICACIÓN DE LA SOLDADORA

Localizar el lugar de instalación de la soldadora de manera que no haya obstáculos cerca de la apertura de entrada y de salida del aire de enfriamiento (circulación forzada a través de ventilador, si está presente); asegúrese al mismo tiempo que no se aspiran polvos conductivos, vapores corrosivos, humedad, etc...

Mantener al menos 250mm de espacio libre alrededor de la soldadora.



¡ATENCIÓN! Coloque la soldadora encima de una superficie plana con una capacidad adecuada para el peso, para evitar que se vuelque o se desplace peligrosamente.

5.4 CONEXIÓN A LA RED

5.4.1 Advertencias

Antes de efectuar cualquier conexión eléctrica, compruebe que los datos de la chapa de la soldadora correspondan a la tensión y frecuencia de red disponibles en el lugar de instalación.

La soldadora debe conectarse exclusivamente a un sistema de alimentación con conductor de neutro conectado a tierra.

Para garantizar la protección contra el contacto indirecto usar interruptores diferenciales de tipo:

- Tipo A () para máquinas monofásicas;

- Tipo B () para máquinas trifásicas.

Para satisfacer los requisitos de la Norma EN 61000-3-11 (Flicker) se aconseja la conexión de la soldadora a los puntos de interfaz de la red de alimentación que presentan una impedancia menor que Zmax = 0.283ohm.

5.4.2 Enchufe y toma

Conectar al cable de alimentación un enchufe normalizado, (3P + T) de capacidad adecuada y preparar una toma de red dotada de fusibles o interruptor automático; el relativo terminal de tierra debe conectarse al conductor de tierra (amarillo-verde) de la línea de alimentación. La tabla (TAB.1) indica los valores aconsejados en amperios de los fusibles retrasados en base a la corriente máxima nominal distribuida por la soldadora, y a la tensión nominal de alimentación.

5.5 CONEXIONES DEL CIRCUITO DE SOLDADURA



¡ATENCIÓN! ANTES DE EFECTUAR LAS SIGUIENTES CONEXIONES ASEGURARSE DE QUE LA SOLDADORA ESTÁ APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

La tabla (TAB. 1) indica el valor aconsejado para los cables de soldadura (en mm²)

5.5.1 SOLDADURA DE HILO MIG-MAG (FIG.F)

5.5.1.1 Conexión de la bombona de gas

- Enroscar el reductor de presión a la válvula de la bombona de gas poniendo la reducción adecuada suministrada como accesorio, cuando se utilice gas Argón o mezcla Argón/CO₂.
- Conectar el tubo de entrada del gas al reductor y ajustar la brida incluida; conectar entonces el otro extremo del tubo al relativo racor presente en la parte posterior de la soldadora y ajustar con la brida incluida.
- Aflojar la abrazadera de regulación del reductor de presión antes de abrir la válvula de la bombona.

5.5.1.2 Conexión del soplete

- Acoplar el soplete en el conector de éste, ajustando a fondo manualmente la abrazadera de bloqueo.
- Prepararla para la primera carga del hilo, desmontando la boquilla y el tubo de contacto, para facilitar la salida.
- Cable de corriente de soldadura a la toma rápida (+).
- Cable de mando al conector relativo.
- Tubería de agua para versiones R.A. (soplete enfriado por agua) con rafrescos rápidos.
- Prestar atención en que los conectores estén bien apretados para evitar sobrecalentamientos y pérdidas de eficiencia.
- Conectar el tubo de entrada del gas al reductor y ajustar la brida incluida; conectar entonces el otro extremo del tubo al relativo racor presente en la parte posterior de la soldadora y ajustar con la brida incluida.

5.5.1.3 Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura

- Se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico en el que se apoya, lo más cerca posible de la junta en ejecución.
- Este cable se conecta al borne con el símbolo (-).

5.5.2 SOLDADURA TIG (FIG. G)

5.5.2.1 Conexión a la bombona de gas

- Atornillar el reductor de presión a la válvula de la bombona de gas poniendo la reducción adecuada suministrada como accesorio, cuando se utilice gas Argón o mezcla Argón/CO₂.
- Conectar el tubo de entrada del gas al reductor y ajustar la brida incluida; conectar entonces el otro extremo del tubo en el relativo racor en la parte posterior de la soldadora y ajustar con la abrazadera incluida.
- Aflojar la abrazadera de regulación del reductor de presión antes de abrir la válvula de la bombona.

5.5.2.2 Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura

- Se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico en el que se apoya, lo más cerca posible de la junta en ejecución.
- Este cable se conecta al borne con el símbolo (+).

5.5.2.3 Conexión del soplete

- Conectar el soplete TIG a la toma rápida (-) en el panel anterior de la soldadora; completar la conexión del tubo del gas y del cable de mando del soplete.

5.5.3 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO MMA (FIG. H)

5.5.3.1 Conexión de la pinza portaelectrodo

Casi totalidad de los electrodos revestidos se conecta al polo positivo (+) del generador; excepcionalmente al polo negativo (-) para electrodos con revestimiento ácido.

Conectar el cable de la pinza portaelectrodo a la toma rápida (+) en el panel anterior.

Nota: en algunos casos se aconseja la polaridad (-) en la pinza portaelectrodo; por lo tanto, es necesario controlar las indicaciones del fabricante de los electrodos.



¡ATENCIÓN! EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES DE INSTALACIÓN Y CONEXIONES ELÉCTRICAS CON LA SOLDADORA RIGUROSAZMENTE APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CUALIFICADO.

5.1 PREPARACIÓN

- Desembalar la soldadora,
- Introducir el conector de polarización si no está conectado el GRA (FIG. D),
- En caso de presencia de carro y/o GRA, consulte las instrucciones incluidas.

5.5.3.2 Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura

- Se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico en el que se apoya, lo más cerca posible de la junta en ejecución.
- Este cable se conecta al borne con el símbolo (-).

5.5.4 RECOMENDACIONES

- Girar a fondo los conectores de los cables de soldadura en las tomas rápidas para garantizar un contacto eléctrico perfecto; en caso contrario se producirán sobrecalentamientos de los mismos conectores lo que tendrá como resultado un rápido deterioro y pérdida de eficiencia.
- Utilizar cables de soldadura lo más cortos posible.
- Evitar utilizar estructuras metálicas que no formen parte de la pieza en elaboración, en sustitución del cable de retorno de la corriente de soldadura; esto puede ser peligroso para la seguridad y provocar una soldadura no satisfactoria.

5.6 CARGA DE LA BOBINA DE HILO SOLDADURA (FIG. I)



¡ATENCIÓN! ANTES DE COMENZAR LAS OPERACIONES DE CARGA DEL HILO, ASEGURARSE DE QUE LA SOLDADURA ESTÉ APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

COMPROBAR QUE LOS RODILLOS DEL ALIMENTADOR DE HILO, LA VAINA DEL ALIMENTADOR DE HILO Y EL TUBO DE CONTACTO DEL SOPLETE CORRESPONDAN AL DIÁMETRO Y A LA NATURALEZA DEL HILO QUE SE QUIERE UTILIZAR Y QUE ESTÉN CORRECTAMENTE MONTADOS DURANTE LAS FASES DE PASADA DEL HILO NO PONERSE GUANTES DE PROTECCIÓN.

- Abrir el compartimento del carrete.
- Colocar la bobina de hilo en el carrete, manteniendo e cable del hilo hacia arriba; asegurarse de que la clavija de arrastre del carrete esté bien colocada en el agujero previsto (1a).
- Liberar el/los contrarodillo/s de presión y alejarlo/s de los rodillo/s inferior/es (2a).
- Comprobar que el rodillo de alimentación sea adecuado al hilo utilizado (2b).
- Liberar el cable del hilo, cortar el extremo deformado con un corte limpio y sin rebaba; girar la bobina en sentido antihorario y pasar el cable del hilo en el alimentador de hilo de entrada empujándolo unos 50-100 mm en el alimentador de hilo del racor del soplete (2c).
- Volver a colocar el/los contrarodillo/s regulando la presión en una valor intermedio, comprobar que el hilo esté bien colocado en la ranura del rodillo inferior (3).
- Frenar ligeramente el carrete usando el tornillo de regulación colocado en el centro del mismo carrete (1b).
- Quitar la boquilla y el tubo de contacto (4a).
- Introducir el enchufe en la toma de alimentación, encender la soldadora, apretar el pulsador del soplete y esperar a que el cable del hilo recorra toda la vaina del alimentador de hilo y salga unos 10-15 cm por la parte anterior del soplete, soltando entonces el pulsador.



¡ATENCIÓN! Durante estas operaciones el hilo está bajo tensión eléctrica y sometido a fuerza mecánica; por lo tanto puede causar, si no se adoptan las precauciones oportunas, peligro de descarga eléctrica, heridas y ceder arcos eléctricos.

- No dirigir la boca del soplete contra partes del cuerpo.
- No acercar el soplete a la bombona.
- Volver a montar en el soplete el tubo de contacto y la boquilla (4b).
- Comprobar que el avance del hilo sea regular; calibrar la presión de los rodillos y el frenado del carrete en los valores mínimos posible comprobando que el hilo no se salga de la ranura y que en el momento del arrastre las espiras de hilo no se aflojen debido a la excesiva inercia de la bobina.
- Cortar el extremo del hilo que sale por la boquilla a unos 10-15 mm.
- Cerrar el compartimento del carrete.

5.7 SUSTITUCIÓN DEL LA VAINA DE LA GUÍA DEL HILO EN EL SOPLETE (FIG. N)

Antes de efectuar la sustitución de la vaina, extender el cable del soplete evitando que forme curvas.

5.7.1 Vaina en espiral para hilos de acero

- Destornillar la boquilla y el tubo de contacto de la cabeza del soplete.
- Destornillar la tuerca sujetavaina del conector central y quitar la vaina existente.
- Pasar la nueva vaina en el conducto del cable-soplete y empujarla suavemente hasta hacerla salir por la cabeza del soplete.
- Volver a atornillar la tuerca sujetavaina a mano.
- Cortar con hilo el trozo de vaina que sobra comprimiéndola un poco; volver a sacarla del cable del soplete.
- Biselar la zona de corte de la vaina y volver a introducirla en el conducto del cable-soplete.
- Volver a atornillar entonces la tuerca apretándola con una llave.
- Volver a montar el tubo de contacto y la boquilla.

5.7.2 Vaina en material sintético para hilos de aluminio

Efectuar las operaciones 1, 2, 3 como se ha indicado para la vaina de acero (no considerar las operaciones 4, 5, 6, 7, 8).

- Volver a atornillar el tubo de contacto para aluminio comprobando que esté en contacto con la vaina.
- Introducir en el extremo opuesto de la vaina (lado de conexión del soplete) el niple de latón, el anillo OR y, manteniendo la vaina ligeramente presionada, ajustar la tuerca sujetavaina. La parte de la vaina que sobra debe quitarse a medida a continuación (véase (13)). Extraer del racor del soplete del alimentador de hilo el tubo capilar para vainas de acero.
- NO SE HA PREVISTO EL TUBO CAPILAR para vainas de aluminio con un diámetro de 1,6-2,4mm (color amarillo); por lo tanto, la vaina se introducirá en el racor del soplete sin éste.
- Cortar el tubo capilar para vainas de aluminio de diámetro 1-1,2mm (color rojo) con una medida 2mm más pequeña que la del tubo de acero, e introducirlo en el extremo libre de la vaina.
- Introducir y bloquear el soplete en el racor del alimentador de hilo; marcar la vaina a 1-2mm de distancia de los rodillos; volver a sacar el soplete.
- Cortar la vaina, a la medida prevista, sin deformar el agujero de entrada.
- Volver a montar el soplete en el racor del alimentador de hilo y montar la boquilla de gas.

6. SOLDADURA: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 SOLDADURA MIG-MAG

6.1.1 MODALIDAD DE TRANSFERENCIA SHORT ARC (ARCO CORTO)

La fusión del hilo y separación de la gota producida por corto circuitos sucesivos de la punta del hilo en el baño de fusión (hasta 200 veces por segundo).

Aceros al carbono y aleaciones bajas

- Diámetros de hilos utilizables: 0,6-1,2mm
- Gama corriente de soldadura: 40-210A
- Gama de tensión de arco: 14-23 V
- Gas utilizable: CO₂ y mezcla Ar/CO₂, Ar/CO₂/O₂

Aceros inoxidables

- Diámetros de hilos utilizables: 0,8-1mm
- Gama corriente de soldadura: 40-160A
- Gama de tensión de arco: 14-20V
- Gas utilizable: mezcla Ar/O₂, Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminio y aleaciones

- Diámetros de hilos utilizables: 0,8-1,6mm
- Gama corriente de soldadura: 75-160A
- Gama de tensión de arco: 16-22V
- Gas utilizable: Ar 99,9%

Normalmente el tubo de contacto debe estar al nivel de la boquilla o debe salir ligeramente con los hilos más finos y tensiones de arco más bajas; la longitud libre del hilo (stick-out) normalmente estará comprendida entre 5 y 12mm.

En MANUAL ("PRG 0") adecuar el valor de la reactancia:

- 20%-60% con hilos con un diámetro 0,8-1mm acero al carbono.
- 50%-80% con hilos con un diámetro 1,2-1,6mm acero al carbono.
- 60%-80% con hilos inoxidables y aluminio.

Aplicación: Soldadura en cualquier posición, en espesores finos o para la primera pasada en bisel favorecida por la aportación térmica limitada y el baño bien controlable.

Nota: La transferencia SHORT ARC para la soldadura del aluminio y aleaciones debe adoptarse con precaución (especialmente con hilos de diámetro > 1mm) ya que puede presentarse el riesgo de defectos de fusión.

6.1.2 MODALIDAD DE TRANSFERENCIA SPRAY ARC (ARCO DE PULVERIZACIÓN)

La fusión de hilo tendrá una corriente o tensión mas elevada con respecto a arco corto; la punta del hilo no entra mas en contacto con el baño de fusión; de elle tiene origen un arco a través del cual pasan las gotas metálicas procedentes de la fusión continua del hilo electrodo, en ausencia por tanto de cortos circuitos.

Aceros al carbono y aleaciones bajas

- Diámetros de hilos utilizables: 0,8-1,6mm
- Gama corriente de soldadura: 180-450A
- Gama tensión del arco: 24-40V
- Gas utilizable: mezcla Ar/CO₂, Ar/CO₂/O₂

Aceros inoxidables

- Diámetros de hilos utilizables: 1-1,6mm
- Gama corriente de soldadura: 140-390A
- Gama tensión del arco: 22-32V
- Gas utilizable: mezcla Ar/O₂, Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminio y aleaciones

- Diámetros de hilos utilizables: 0,8-1,6mm
- Gama corriente de soldadura: 120-360A
- Gama tensión del arco: 24-30V
- Gas utilizable: Ar 99,9%

Normalmente el tubo de contacto debe estar en el interior de la boquilla unos 5-10mm, tanto más cuanto más elevada es la tensión de arco; la longitud libre del hilo (stick-out) normalmente estará comprendida entre 10 y 20mm.

En MODALIDAD MANUAL ("PRG 0") una vez que los parámetros de velocidad de hilo y de tensión de arco han sido seleccionados correctamente (o sea, con valores compatibles) el valor de reactancia a seleccionar es indiferente.

Aplicación: Soldadura en plano con espesores no inferiores a 3-4mm (baño muy fluido); la velocidad de ejecución y la tasa de depósito son muy elevados (alta aportación térmica).

6.1.3 MODALIDAD DE TRANSFERENCIA PULSE ARC (ARCO PULSADO)

Es una transferencia controlada situada en la zona de funciones "spray-arc" (spray-arc modificado) y por lo tanto posee las ventajas de velocidad de fusión y ausencia de proyecciones ampliándose para valores de corriente notablemente bajos, para satisfacer también muchas aplicaciones típicas del "short-arc".

A cada impulso de corriente corresponde la separación de una sola gota del hilo electrodo; el fenómeno se produce con una frecuencia proporcional a la velocidad de avance del hilo con una ley de variación ligada al tipo y al diámetro del mismo hilo (valores típicos de frecuencia: 30-300Hz).

Aceros al carbono y aleaciones bajas

- Diámetros de hilos utilizables: 0,8-1,6mm
- Gama corriente de soldadura: 60-360A
- Gama tensión del arco: 18-32V
- Gas utilizable: mezcla Ar/CO₂, Ar/CO₂/O₂ (CO₂ max 20%)

Aceros inoxidables

- Diámetros de hilos utilizables: 0,8-1,2mm
- Gama corriente de soldadura: 50-230A
- Gama tensión del arco: 17-26V
- Gas utilizable: mezcla Ar/O₂, Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminio y aleaciones

- Diámetros de hilos utilizables: 0,8-1,6mm
- Gama corriente de soldadura: 40-320A
- Gama tensión del arco: 17-28V
- Gas utilizable: Ar 99,9%

Normalmente, el tubo de contacto debe estar en el interior de la boquilla unos 5-10mm, tanto más cuanto más elevada es la tensión de arco; la longitud libre del hilo (stick-out) normalmente estará comprendida entre 10 y 20mm.

Aplicación: soldadura en "posición" en espesores medio-bajos y en materiales térmicamente susceptibles, especialmente adecuado para soldar aleaciones ligeras (aluminio y sus aleaciones) incluso con espesores inferiores a 3mm.

6.1.4 REGULACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE SOLDADURA EN MIG-MAG

6.1.4.1 Gas de protección

El caudal del gas de protección debe ser:

short arc: 8-14 l/min

spray arc y pulse arc: 12-20 l/min

en función de la intensidad de la corriente de soldadura y del diámetro de la boquilla.

6.1.4.2 Corriente de soldadura

La regulación de la corriente de soldadura es efectuada por el operador girando el mando encoder (FIG.E (14)). Con la selección SPRAY/SHORT ARC a cada rotación del mando encoder (14) corresponde la regulación de la velocidad del hilo (m/minuto)

mostrada en la pantalla (16); durante la soldadura, la pantalla cambia automáticamente al valor de la corriente real (amperios). Con la selección PULSE ARC o PULSE ARC PULSE-ON-PULSE a cada rotación del mando del codificador (14) corresponde la regulación de la corriente de soldadura, mostrada en la pantalla (16); durante la soldadura, la pantalla cambia automáticamente al valor de la corriente real. En las dos modalidad se puede apretando la tecla (17) pasar a la regulación del espesor en mm (LED (16b) iluminado) con codificador (14). La máquina calcula inmediatamente la corriente necesaria para soldar dicho espesor. También en este caso el display cambia al valor de la corriente real (amperios) durante la soldadura. Nótese que en todos los programas sinérgicos los valores mínimos y máximos que se pueden fijar (m/minuto, amperios o espesor en mm) son los programados en fábrica y no pueden ser modificados por el usuario.

En la tabla (TAB.5) se muestran los valores de orientación de la corriente con los hilos que normalmente se usan.

6.1.4.3 Tensión de arco y estrangulamiento de arco (pinch-off)

En los programas sinérgicos MIG-MAG pulse-arc y pulse-on-pulse estos dos parámetros determinan la dimensión del arco durante la soldadura.

La tensión de arco indica la distancia del hilo a la pieza, el margen de discrecionalidad del operador está limitado únicamente a la corrección de -5% a +5% del valor de tensión predefinido en cada programa, para poder eventualmente adecuar la longitud efectiva del arco a necesidades específicas. Cuanto más alto es el valor, a más distancia estará el hilo de la pieza.

El estrangulamiento de arco, en cambio, determina la concentración o el ancho del arco, el campo de regulación es este parámetro es de -10% a +10% del introducido por defecto en los programas. Cuanto más alto es este valor, más concentrado será el arco.

En el programa manual "PRG 0" la tensión de arco se define fijando un valor adecuado a la velocidad del hilo seleccionada según la siguiente relación:

$$U_1 = (14+0,05 I_s) \text{ donde:}$$

- U_1 = Tensión de arco en voltios.

- I_s = Corriente de soldadura en amperios.

Tener en cuenta que al valor de tensión seleccionado sin carga corresponderá una tensión con carga (en soldadura) unos 2-4 V inferior.

6.1.5 FUNCIONAMIENTO BI-LEVEL Y PULSE ON PULSE

El funcionamiento bi-level se fija con la tecla (8) y se selecciona en modalidad MIG-MAG pulse arc y short arc.

El ciclo de soldadura comienza apretando y soltando el pulsador soplete (como en 4 tiempos), el punto de trabajo inicial de la soldadora es igual al nivel principal de soldadura (LED (10A)), la máquina muestra la corriente y tensión de este punto de trabajo. Apretando el pulsador soplete durante un intervalo menor de 0,5 segundos, la máquina cambia el punto de trabajo principal al secundario (LED (10b)), mostrando en el display la corriente y tensión del nivel secundario. Con cada presión sucesiva la máquina continua pasando de un nivel a otro mientras el pulsador no se mantenga apretado durante un intervalo de tiempo superior a 0,5 segundos.

Durante la soldadura incluso si la máquina muestra el valor instantáneo de corriente y tensión, se puede variar sólo la corriente y la tensión de arco del nivel principal de soldadura.

El funcionamiento MIG-MAG Pulse on Pulse se activa con la tecla (7) junto con el led del MIG-MAG Pulse arc. Esta modalidad es un tipo especial de bi-level ya que en este caso tenemos dos puntos de trabajo a fijar con los mismos criterios que el bi-level (LED (10a) y (10b)). Las duraciones de cada nivel t_1 y t_2 se pueden fijar ambas (LED (10c) y (10d)) y no se deciden manualmente como sucede, en cambio, en el bi-level. Por lo tanto, durante la soldadura la máquina continua variando en automático el punto de trabajo del nivel principal (con duración t_1) al secundario (con duración t_2)). El fenómeno que se crea es tener una pulsación dentro de la pulsación de la que se deriva el nombre. Fijando correctamente los dos niveles y sus dos duraciones se puede obtener una soldadura "con cordón ondulado" muy similar a la soldadura TIG.

6.2 SOLDADURA TIG (CC)

Después de haber efectuado las conexiones del circuito de soldadura como se describe en el par. 5.5.2 es necesario:

- Seleccionar el procedimiento TIG en el panel de control de la soldadora (FIG. C (7)).
- Fijar la corriente de soldadura en el valor deseado con el mando codificador (14) (el valor se puede ajustar siempre, incluso durante la soldadura). Si es necesario, introducir la rampa de bajada de la corriente con el potenciómetro (13) (indicación momentánea en la pantalla (16)).

6.2.1 Cebado LIFT

Apojar la punta del electrodo en la pieza, con una ligera presión. Apretar a fondo el pulsador soplete y subir el electrodo 2-3 mm con unos instantes de retraso, obteniendo de esta manera el cebado del arco. La soldadora inicialmente distribuye una corriente I_{BASE} , después de unos instantes se distribuirá la corriente de soldadura fijada. Al final del ciclo la corriente se anula con rampa de bajada programada.

En la tabla (TAB. 5) se resumen algunos datos de orientación para la soldadura en aceros inoxidables y de alta aleación.

6.3 SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO MMA

Después de haber efectuado las conexiones del circuito de soldadura como se ha descrito en el párrafo 5.5.3 es necesario seleccionar el procedimiento MMA mediante el relativo pulsador (FIG. C (7)):.

La corriente de soldadura deberá regularse con el valor deseado usando el mando codificador (14) y la eventual sobrecorriente dinámica "ARC FORCE" podrá variarse de 0 a 100% con el mando codificador (13) (con indicación momentánea en la pantalla (16)).

En la tabla (TAB. 6) se resumen algunos datos de referencia sobre la corriente en función del diámetro de los electrodos.

6.4 CALIDAD DE LA SOLDADURA

La calidad del cordón de soldadura, incluyendo la cantidad de salpicaduras producidas, estará determinada sobre todo por el equilibrio de los parámetros de soldadura: corriente (velocidad del hilo), diámetro del hilo, tensión de arco, etc.

También la posición del soplete se adecuará como se indica en la figura M, para evitar una producción excesiva de salpicaduras y defectos del cordón.

Para una correcta ejecución del cordón se deberá tener en cuenta también la velocidad de soldadura (velocidad de avance a lo largo de la junta), que es determinante para una adecuada penetración y para la forma del mismo cordón.

Los defectos de soldadura más comunes se resumen en la tabla (TAB. 7).

7. MANTENIMIENTO



¡ATENCIÓN! ANTES DE EFECTUAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, ASEGURARSE DE QUE LA SOLDADORA ESTÉ APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

7.1 MANTENIMIENTO ORDINARIO

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO ORDINARIO PUEDEN SER

EFFECTUADAS POR EL OPERADOR.

7.1.1 Soplete

- Evitar apoyar el soplete y su cable en piezas a alta temperatura; esto causaría la fusión de los materiales aislantes dejándolo rápidamente fuera de servicio.
- Comprobar periódicamente la estanqueidad de las tuberías y riacores de gas.
- Cada vez que se sustituya la bobina de hilo soplar con aire comprimido seco (máx.5bar) en la vaina del alimentador de hilo, comprobando su integridad.
- Controlar al menos una vez al día si las partes terminales del soplete están gastadas y correctamente montadas: boquilla, tubo de contacto, difusor de gas.

7.1.2 Alimentador de hilo

- Comprobar de manera frecuente el estado de desgaste de los rodillos del alimentador de hilo, quitar periódicamente el polvo metálico que se deposita en la zona de remolque (rodillos y alimentador de hilo de entrada y salida).

7.2. MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DEBEN SER EFECTUADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CUALIFICADO EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO-MECÁNICO.



¡ATENCIÓN! ANTES DE QUITAR LOS PANELES DE LA SOLDADORA Y ACCEDER A SU INTERIOR ASEGURARSE DE QUE LA SOLDADORA ESTÉ APAGADA Y DESCONECTADA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

Los controles que se puedan realizar bajo tensión en el interior de la soldadora pueden causar una descarga eléctrica grave originada por el contacto directo con partes en tensión y/o lesiones debidas al contacto directo con órganos en movimiento.

- Periódicamente y en cualquier caso con una cierta frecuencia en función de la utilización y del nivel de polvo del ambiente, revisar el interior de la soldadora y quitar el polvo depositado en las tarjetas electrónicas con un cepillo muy suave o disolventes adecuados.
- Aprovechar la ocasión para comprobar que las conexiones eléctricas estén bien ajustadas y que los cableados no presenten daños en el aislamiento.
- Al final de estas operaciones volver a montar los paneles de la soldadora ajustando a fondo los tornillos de fijación.
- Evitar absolutamente efectuar operaciones de soldadura con la soldadora abierta.

8. ANOMALÍAS, CAUSAS Y SOLUCIONES (Tab. 8)



¡ATENCIÓN! LA EJECUCIÓN DE ALGUNOS CONTROLES IMPLICA EL RIESGO DE CONTACTO CON PARTES EN TENSIÓN Y/O MOVIMIENTO.

SI SE DETECTA UN FUNCIONAMIENTO NO SATISFACTORIO Y ANTES DE EFECTUAR COMPROBACIONES MÁS SISTEMÁTICAS O DE DIRIGIRSE A SU CENTRO DE ASISTENCIA, CONTROLAR QUE:

- La corriente de soldadura, regulada con el codificador, sea adecuada.
- No haya una alarma que indique que ha intervenido la seguridad térmica de subida o bajada de tensión o de corto circuito.
- Asegurarse de haber respetado la relación de intermitencia nominal, en caso de intervención de la protección termostática esperar al enfriamiento natural de la soldadora, comprobar el funcionamiento del ventilador.
- Controlar la tensión de línea: si el valor es demasiado alto o demasiado bajo la soldadora indica la anomalía (véase párrafo 4.2).
- Controlar que no haya un cortocircuito en la salida de la soldadora: en este caso eliminar el problema.
- Las conexiones del circuito de soldadura se hayan efectuado correctamente, especialmente que la pinza del cable de masa esté efectivamente conectada a la pieza y sin que se interpongan materiales aislantes (por ejemplo, pinturas).
- El gas de protección usado sea correcto y la cantidad sea adecuada.

Antes de efectuar cualquier intervención en el alimentador de hilo o en el interior de la soldadora es necesario consultar el capítulo 7 "MANTENIMIENTO".



1. SEGURANÇA GERAL PARA A SOLDAGEM A ARCO	34
2. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL	35
2.1 INTRODUÇÃO	35
2.2 SOLDABILIDADE DOS METAIS	35
2.3 ACESSÓRIOS DE SÉRIE	35
2.4 ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA	35
3. DADOS TÉCNICOS	35
3.1 PLACA DE DADOS	35
3.2 OUTROS DADOS TÉCNICOS	35
4. DESCRIÇÃO DO APARELHO DE SOLDAR	35
4.1 DISPOSITIVOS DE CONTROLO, REGULAÇÃO E CONEXÃO	35
4.1.1 Aparelho de soldar com reboque incorporado	35
4.2 PAINEL DE CONTROLO DO APARELHO DE SOLDAR	35
4.3 CHAMADA E MEMORIZAÇÃO DOS PROGRAMAS	37
4.3.1 CHAMADA PROGRAMAS PRÉ-MEMORIZADOS PELO CONSTRUTOR	37
4.3.1.1 Programas MIG-MAG SINÉRGICOS	37
4.3.1.2 Funcionamento EM MODALIDADE MANUAL ("PRG 0")	37
4.3.2 MEMORIZAÇÃO E CHAMADA PROGRAMAS PERSONALIZADOS EM MIG-MAG	37
4.3.2.1 Introdução	37
4.3.2.2 Capacidade de memorização de programas personalizados em MIG-MAG	37
4.3.2.3 Processo de memorização (SAVE)	37
4.3.2.4 Processo de chamada de um programa personalizado (RECALL)	37
5.1 PREPARAÇÃO	37
5.2 MODALIDADE DE ELEVAÇÃO DO APARELHO DE SOLDAR	37
5.3 LOCALIZAÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA	37
5.4.1 Avisos	37
5.4.2 Plugue e tomada	37
5.5 LIGAÇÕES DO CIRCUITO DE SOLDAGEM	37
5.5.1 SOLDADURA COM FIO MIG-MAG	37
5.5.1.1 Ligação da garrafa de gás	37
5.5.1.2 Ligação da Tocha	37
5.5.1.3 Ligação do cabo de retorno da corrente de soldagem	37
5.5.2 SOLDADURA TIG	37
MÁQUINAS DE SOLDA A FIO CONTÍNUO PARA A SOLDAGEM A ARCO MIG-MAG E FLUX, TIG, MMA PREVISTAS PARA USO PROFISSIONAL E INDUSTRIAL.	
Nota: No texto a seguir será utilizada a frase "máquina de solda".	
1. SEGURANÇA GERAL PARA A SOLDAGEM A ARCO	39
O operador deve ser suficientemente informado sobre o uso seguro da máquina de solda e informado sobre os riscos ligados aos procedimentos com soldagem a arco, às relativas medidas de proteção e aos procedimentos de emergência. (Consultar também a "ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA IEC ou CLC/TS 62081": INSTALAÇÃO E USO DAS APARELHAGENS PARA SOLDAGEM A ARCO).	



- Evitar os contactos diretos com o circuito de solda; a tensão em vazio fornecida pela máquina de soldar pode ser perigosa em algumas circunstâncias.
- A conexão dos cabos de solda, as operações de verificação e de reparação devem ser executadas com a máquina de soldar desligada e desconectada da rede de alimentação.
- Desligar a máquina de soldar e desconectá-la da rede de alimentação antes de substituir as partes desgastadas pela tocha.
- Efetuar a instalação elétrica de acordo com as normas e leis de prevenção e acidentes em vigor.
- A máquina de soldar deve ser ligada exclusivamente a um sistema de alimentação com condutor de neutro ligado à terra.
- Certificar-se que a tomada de alimentação esteja ligada corretamente à terra de proteção.
- Não utilizar a máquina de solda em ambientes úmidos ou molhados ou com chuva.
- Não utilizar fios com isolamento deteriorado ou com conexões afrouxadas.
- Na presença de uma unidade por arrefecimento a líquido as operações de enchimento devem ser executadas com a máquina de soldar desligada e desconectada da rede de alimentação.



- Não soldar sobre reservatórios, recipientes ou tubulações que contenham ou que contiveram produtos inflamáveis ou combustíveis líquidos ou gasosos.
- Evitar de trabalhar sobre materiais limpos com solventes clorados ou nas proximidades de tais substâncias.
- Não soldar recipientes sob pressão.
- Afastar da área de trabalho todas as substâncias inflamáveis (p.ex. madeira, papel, panos, etc.)
- Verificar que haja uma circulação de ar adequada ou de equipamentos capazes de eliminar as fumaças de solda nas proximidades do arco; é necessário um controlo sistemático para a avaliação dos limites à exposição das fumaças de solda em função da sua composição, concentração e duração da própria exposição.
- Manter o cilindro protegido de fontes de calor, inclusive a irradiação solar (se utilizada).



- Adotar um isolamento elétrico apropriado em relação ao eletrodo, a peça em usinagem e eventuais partes metálicas colocadas no piso nas proximidades (acessíveis). Isto é normalmente obtido com o uso de luvas, calçados, capacetes e vestuários previstos para a finalidade e mediante o uso de estrados ou tapetes isolantes.
- Proteger sempre os olhos com vidros com filtros de luz montados nas máscaras ou capacetes. Usar os vestuários protetores a prova de

5.5.2.1 Ligação ao cilindro de gás.....	37
5.5.2.2 Ligação do cabo de retorno da corrente de soldagem.....	38
5.5.2.3 Conexão da tocha	38
5.5.3 SOLDADURA COM ELÉCTRODO REVESTIDO MMA.....	38
5.5.3.1 Ligação do pinça porta-eléctrodo	38
5.5.3.2 Ligação do cabo de retorno da corrente de soldagem.....	38
5.5.4 RECOMENDAÇÕES.....	38

5.6 CARREGAMENTO DA BOBINA DO ARAME.....	38
5.7 SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA GUIA DE ARAME NA TOCHA.....	38
5.7.1 Mangueira espiral para arames de aço.....	38
5.7.2 Mangueira de material sintético para arames de alumínio	38

6. SOLDAGEM: DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO.....	38
--	-----------

6.1 SOLDADURA MIG-MAG.....	
6.1.1 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA SHORT ARC (ARCO CURTO).....	38
6.1.2 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA SPRAY ARC (ARCO DE BORRIFO).....	38
6.1.3 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PULSE ARC (ARCO PULSADO).....	38
6.1.4 REGULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SOLDADURA EM MIG-MAG.....	39
6.1.4.1 Gás de protecção	39
6.1.4.2 Corrente de soldadura	39
6.1.4.3 Tensão de arco e Estrangulamento de arco (pinch-off).....	39
6.1.5 FUNCIONAMENTO BI-LEVEL E PULSE ON PULSE	39
6.2 SOLDADURA TIG (DC).....	39
6.2.1 Escorvamento LIFT	39
6.3 SOLDADURA COM ELÉCTRODO REVESTIDO MMA.....	39
6.4 QUALIDADE DA SOLDADURA.....	39

7. MANUTENÇÃO.....	39
---------------------------	-----------

7.1 MANUTENÇÃO ORDINÁRIA.....	39
7.1.1 Tocha	39
7.1.2 Alimentador de fio	39
7.2 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA.....	39

8. PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES	39
--	-----------

fogo evitando de expor a epiderme aos raios ultravioletas e infravermelhos produzidos pelo arco; a proteção deve ser estendida às outras pessoas nas vizinhanças do arco através de barreiras ou cortinas não refletores.

- Ruído: Se devido às operações de solda muito intensas for verificado um nível de exposição diária pessoal (LEPD) igual ou maior a 85dB(A), é obrigatório o uso de instrumentos individuais de proteção adequada.



- Os campos eletromagnéticos gerados pelo processo de solda podem interferir com o funcionamento de aparelhagens elétricas e eletrônicas. Os portadores de aparelhagens elétricas ou eletrônicas vitais (p.ex. Pacemaker, respiradores, etc...), devem consultar o médico antes de ficar na proximidade das áreas de utilização desta máquina de solda. Os portadores de dispositivos elétricos ou eletrônicos vitais é desaconselhado o uso desta máquina de solda.



- Esta máquina de solda satisfaz os requisitos do padrão técnico de produto para o uso exclusivo em ambientes industriais e com finalidade profissional. Não é garantida a correspondência à compatibilidade eletromagnética em ambiente doméstico.



CUIDADOS SUPLEMENTARES

- AS OPERAÇÕES DE SOLDAGEM:

- Em ambiente a risco acrescido de choque elétrico
 - Em espaços confinados
 - Na presença de materiais inflamáveis ou explosivos
- DEVEREM ser previamente avaliadas por um "Responsável qualificado" e executadas sempre na presença de outras pessoas instruídas para intervenções em caso de emergência.
- DEVEREM ser utilizados os equipamentos técnicos de proteção descritos no item n. 5.10; A.7; A.9. da "ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA IEC ou CLC/TS 62081".
- DEVE ser proibida a soldagem enquanto a máquina de solda ou o alimentador de fio for segurado pelo operador (p.ex. por meio de correias).
 - DEVE ser proibida a soldagem com operador suspenso do chão, salvo eventual uso de plataformas de segurança.
 - **TENSÃO ENTRE PORTA ELETRODOS OU TOCHAS:** trabalhando com mais máquinas de solda sobre uma peça só ou sobre mais peças ligadas electricamente pode-se gerar uma soma perigosa de tensões em vazio entre dois diferentes porta eletrodos ou tochas, a um valor que pode atingir o dobro do limite permitido.
- É necessário que um coordenador qualificado execute a medida instrumental para determinar se existe um risco e possa adotar medidas de proteção adequadas como indicado no item 5.9 da "ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA IEC ou CLC/TS 62081".



RISCOS RESÍDUOS

- QUEDA: colocar a máquina de solda sobre uma superfície horizontal com capacidade adequada à massa; caso contrário (p.ex. pisos inclinados, desnivelados, etc...) existe o perigo de queda.
- É proibido o levantamento do conjunto carrinho com aparelho de soldar, alimentador de fio e refrigerador (quando estiver presente).

- O único sistema de levantamento permitido é aquele previsto na seção "INSTALAÇÃO" deste manual.
- USO IMPRÓPRIO: é perigoso o uso da máquina de solda para qualquer usinagem diferente daquela prevista (ex. descongelamento de tubulações da rede hidráulica).
- DESLOCAÇÃO DO APARELHO DE SOLDAR E RELATIVO CARRINHO: garantir sempre a garrafa com adequados meios adaptos para impedir quedas acidentais dos mesmos.



As proteções e as partes móveis do invólucro da máquina de solda e do alimentador de fio devem estar na posição, antes de ligar a máquina de solda à rede de alimentação.



ATENÇÃO! Qualquer intervenção manual em partes em movimento do alimentador de fio, por exemplo:

- Substituição de roletes e/ou guia de fio;
- Introdução do fio nos roletes;
- Carregamento da bobina do fio;
- Limpeza dos roletes, das engrenagens e da área sob os mesmos;
- Lubrificação das engrenagens.

DEVE SER EFETUADA COM A MÁQUINA DE SOLDA DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

2. INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL

2.1 INTRODUÇÃO

Este aparelho de soldar é composto por uma fonte de corrente e por um alimentador de fio incorporado.

A sorgente de corrente é um retificador com alimentação trifásica de vários processos (MIG-MAG SINÉRGICO contínuo e pulsado, TIG e MMA) com regulação electrónica (switch-mode) controlada com microprocessador, com ponto interno lado primário. O alimentador de fio está provido de grupo rebocador de fio com 4 rolos motorizados com regulação independente da pressão de arrastamento; o painel de controlo digital é integrado com a ficha de regulação com microprocessador e no mesmo são fundamentalmente compreendidas três funcionalidades:

a) CONFIGURAÇÃO E REGULAÇÃO DOS PARÂMETROS

Mediante esta interface do usuário é possível configurar e regular os parâmetros operacionais, seleccionar programas memorizados, visualizar no display as condições de estado e do valor dos parâmetros.

b) CHAMADA DE PROGRAMAS SINÉRGICOS PRÉ-MEMORIZADOS PARA SOLDADURA MIG-MAG

Estes programas são predefinidos e memorizados pelo construtor (portanto não modificáveis); chamando um destes programas, o usuário pode seleccionar um determinado ponto de trabalho (correspondente a um conjunto de diferentes parâmetros independentes de soldadura) regulando uma única grandeza. Este é o conceito de **SINERGIA**, a qual permite de obter com extrema facilidade uma regulação optimizada da máquina de soldar em função de cada específica condição operacional.

c) MEMORIZAÇÃO/CHAMADA DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS

Esta funcionalidade é disponível seja trabalhando no âmbito de um programa sinérgico, seja em modalidade manual (neste caso é arbitrária a configuração de todos os parâmetros de soldadura). Esta operacionalidade permite ao usuário de memorizar e sucessivamente chamar uma específica soldadura.

2.2 SOLDABILIDADE DOS METAIS

MIG-MAG A máquina de soldar é indicada para a soldadura MIG do alumínio e das ligas do mesmo, a brasagem MIG efectuada tipicamente sobre chapas zincadas e a soldadura MAG dos aços de carbono, ligas baixas e aços inox.

A soldadura MIG do alumínio e das ligas do mesmo deve ser efectuada utilizando fios cheios de composição compatível com o material a soldar e gás de protecção Ar puro (99,9%).

A brasagem MIG pode ser efectuada tipicamente sobre chapas zincadas com fios cheios de liga de cobre (por ex. cobre silício ou cobre alumínio) com gás de protecção Ar puro (99,9%).

A soldadura MAG dos aços de carbono e baixa liga deve ser executada utilizando fios cheios com composição compatível com o material a soldar, gás de protecção Co₂, misturas Ar/CO₂ ou Ar/CO₂-O₂ (Árgon tipicamente > 80%).

Para a soldadura dos aços inox utilizam-se tipicamente misturas de gás Ar/O₂ ou Ar/CO₂ (Ar tipicamente > 98%).

TIG O aparelho de soldar é indicado para a soldadura TIG em corrente contínua (DC) com escorvamento do arco em contacto (modalidade LIFT ARC), apropriado para o uso com todos os aços (de carbono, baixa liga e alta liga) e dos metais pesados (cobre, níquel, titânio e suas ligas) com gás de protecção Ar puro (99,9%) ou, para usos especiais, com misturas Árgon/Hélio.

MMA A máquina de soldar é indicada para a soldadura com eléctrodo MMA em corrente contínua (C.C.) com todas as tipologias de eléctrodos revestidos.

2.3 ACESSÓRIOS DE SÉRIE

- Adaptador garrafa ARGON IT.
- Cabo e pinça de massa.
- Redutor de pressão 2 manômetros.
- Tocha MIG 3m

2.4 ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA

- Carrinho
- Controlo remoto manual 1 potenciômetro (somente TIG e MMA).
- Controlo remoto manual 2 potenciômetros.
- SPOOL GUN.
- Conjunto de arrefecimento da água G.R.A.
- Kit de soldadura alumínio.
- Kit de soldadura MMA 600A.
- Tocha MIG 5m 500A.
- Tocha MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Tocha MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Tocha TIG 4m ou 8m, 220A.
- Tocha TIG 4m ou 8m, 350A R.A.
- Tocha MIG/TIG UP/DOWN, com ou sem potenciômetro.
- Tacha PUSH PULL.
- Tochas com serial RS485 sob encomenda.

3. DADOS TÉCNICOS

3.1 PLACA DE DADOS (FIG. A)

Os principais dados relativos ao uso e às prestações da máquina de solda são resumidos na placa de características com o seguinte significado:

- **Grau de proteção do invólucro.**
- Símbolo da linha de alimentação:
 - 1~: tensão alternada monofásica;
 - 3~: tensão alternada trifásica.
- Símbolo **S**: indica que podem ser executadas operações de soldagem num ambiente com risco acrescido de choque elétrico (p.ex. muito próximo de grandes massas metálicas).
- Símbolo da procedimento de soldagem previsto.
- Símbolo da estrutura interna da máquina de solda.
- **Norma EUROPEIA de referência para a segurança e a fabricação das máquinas de solda a arco.**
- Número de matrícula para a identificação da máquina de solda (indispensável para a assistência técnica, pedido de peças de reposição, busca da origem do produto).
- Prestações do circuito de soldagem:
 - **U₀**: tensão máxima em vazio (circuitos de soldagem aberto).
 - **I₀**: Corrente e tensão correspondente normalizada que podem ser distribuídas pela máquina de solda durante a soldagem.
 - **X**: Relação de intermitência: indica o tempo durante o qual a máquina de solda pode distribuir a corrente correspondente (mesma coluna). Expressa-se em %, na base de um ciclo de 10 minutos (ex. 60% = 6 minutos de trabalho, 4 minutos de parada; e assim por diante).

No caso em que fatores de utilização (de placa, referidos a 40°C ambiente) sejam ultrapassados se determinará a intervenção da proteção térmica (a máquina de solda permanece em stand-by até quando a sua temperatura retorna nos limites admitidos).
 - **A/V-A/V**: Indica a série de regulação da corrente de soldagem (mínimo - máximo) à correspondente tensão de arco.
- Dados característicos da linha de alimentação:
 - **U₁**: Tensão alternada e freqüência de alimentação da máquina de solda (limites admitidos ±10%).
 - **I_{1 max}**: Corrente máxima absorvida da linha.
 - **I_{1 eff}**: Corrente efetiva de alimentação.
- **10**: Valor dos fusíveis com acionamento retardado que devem ser instalados para proteger a linha.

11-Símbolos referidos a normas de segurança cujo significado está contido no capítulo 1 "Segurança geral para a soldagem a arco".

Nota: O exemplo de placa reproduzido é indicativo do significado dos símbolos e dos dígitos; os valores exatos dos dados técnicos da máquina de solda em seu poder devem ser detectados diretamente na placa da própria máquina de solda.

3.2 OUTROS DADOS TÉCNICOS

- **MÁQUINA DE SOLDA:** ver tabela (TAB.1)
- **TOCHA:** ver tabela (TAB.2)

4. DESCRIÇÃO DO APARELHO DE SOLDAR

4.1 DISPOSITIVOS DE CONTROLO, REGULAÇÃO E CONEXÃO (FIG. B)

4.1.1 Aparelho de soldar com reboque incorporado no lado dianteiro:

- Painel de controlo (ver descrição).
- Tomada rápida negativa (-) para cabo de corrente de soldadura (cabos de massa para MIG e MMA, cabo tocha para TIG).
- Junta de gás para tocha TIG.
- Conector 3 p para cabo de controlo TOCHA TIG.
- Conector 14p para a conexão do controlo remoto.
- Engate centralizado para tocha MIG (Euro).
- Tomada rápida positiva (+) para cabo de massa de soldadura TIG. no lado traseiro:
- Interruptor geral ON/OFF.
- Engate do tubo de gás (cilindro) para soldadura TIG.
- Engate do tubo de gás (garrafa) para soldadura MMA.
- Cabo de alimentação com dispositivo de bloqueio do cabo.
- Conector 5p para conjunto de arrefecimento da água.
- Fusível.

4.2 PAINEL DE CONTROLO DO APARELHO DE SOLDAR (FIG. C)

- **LED de sinalização ALARME** (o output da máquina está bloqueado)

A restauração da máquina é automática depois de eliminada a causa do alarme.

Mensagens de alarme indicadas nos ecrãs (15) e (16):

- "AL1": intervenção da protecção térmica do circuito primário.
- "AL2": intervenção da protecção térmica do circuito secundário.
- "AL3": intervenção da protecção devido à sobrecarga de tensão da linha de alimentação.
- "AL4": intervenção da protecção devido à baixa tensão da linha de alimentação.
- "AL5": intervenção da protecção devido à pressão insuficiente do circuito de arrefecimento da água da tocha. A restauração não é automática.
- "AL7": intervenção da protecção devido à sobrecarga de corrente na soldadura MIG-MAG.
- "AL8": avaria da linha serial: curto na tocha.
- "AL9": intervenção da protecção dos componentes magnéticos.
- "AL10": avaria da linha serial: serial desconexa.
- "AL11": intervenção da protecção devido à falha de fase da linha de alimentação.
- "AL12": avaria da linha serial: erro nos dados.
- "AL13": depósito excessivo de poeira no interior do aparelho de soldar, restaurar com:
 - limpeza interna do aparelho;
 - tecla ecrã do painel de controlo.

Ao desligar o aparelho de soldar pode ocorrer, durante alguns segundos, a sinalização "AL4" ou "AL11".

- **LED de sinalização PRESENÇA DE TENSÃO NA TOCHA OU NO ELÉCTRODO.**

- **LED de sinalização da PROGRAMAÇÃO DO APARELHO DE SOLDAR.**

- **Tecla de abertura (RECALL) de programas de soldadura personalizados** (ver par. 4.3.2.4).

- **Tecla de gravação (SAVE) de programas de soldadura personalizados** (ver par. 4.3.2.3).

- **Tecla de seleção do programa de soldadura e ecrã com 2 dígitos.**

Carregando seguidamente a tecla, o ecrã visualiza os números compreendidos entre "0" e "44". A cada número entre "1" e "44" é associado um programa de soldadura sinérgico (ver TAB. 3) enquanto ao número "0" é associada a funcionalidade manual do aparelho de soldar, no qual todos os parâmetros

podem ser configurados pelo operador (somente em MIG-MAG SHORT e SPRAY ARC).

7- Tecla de selecção do procedimento de soldadura.

Carregando a tecla ilumina-se o LED correspondente à modalidade de soldadura que se quer utilizar:

MIG : MIG-MAG com modalidade "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG com modalidade "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG com modalidade "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : eléctroco MMA.

8- Tecla de selecção da modalidade de controlo do botão tocha MIG-MAG.

Carregando a tecla ilumina-se o LED correspondente a:

2t : funcionamento com 2 tempos, ON-OFF com botão carregado.

4t : funcionamento com 4 tempos, ON-OFF com botão solto.

BILEVEL : funcionamento bi-level para MIG-MAG, TIG.

SPOT : funcionamento em soldadura por ponto MIG-MAG (SPOT).

9- Tecla de activação do controlo remoto.

Com o LED **REMOTE** iluminado, a regulação pode ser efectuada exclusivamente pelo controlo remoto e exactamente:

a) comando com um potenciómetro (somente MMA e TIG): substitui a função do codificador (14).

b) comando com dois potenciómetros: substitui a função do codificador (14) e (13).

c) comando com pedal (somente MMA e TIG): substitui a função do codificador (14).

NOTA: A selecção "À DISTÂNCIA" (REMOTE) é possível somente se um comando à distância for efectivamente interligado ao seu conector.

10- Botão de selecção dos parâmetros de soldadura.

Carregando o botão em sequência, é iluminado um dos LEDS de (10a) até (10h) ao qual é associado um parâmetro específico. A configuração do valor de cada parâmetro activado pode ser executada através do manípulo (13) e indicado no ecrã (15). Durante estas configurações o manípulo (14) regula o valor do nível principal de soldadura indicado no ecrã (16), quer seja a corrente ou a velocidade do fio (ver descrição item (14)), excepto para (10b).

Somente com o led (10b) aceso pode-se regular com o manípulo (14) o valor do nível secundário (ver descrição led (10b)).

Nota: os parâmetros que não podem ser modificados pelo operador, se está a trabalhar com um programa sinérgico ou no modo manual "PRG 0" são automaticamente excluídos pela selecção; o LED correspondente não se ilumina.

10a-

• MIG-MAG

Este parâmetro é visualizado automaticamente durante as operações de soldadura MIG-MAG, indicando a tensão de arco real (led (15a) iluminado).

• MIG-MAG Pulse arc

Durante a configuração de um programa sinérgico MIG-MAG Pulse arc permite de regular a correção que se quer efectuar no comprimento do arco calculado em sinergia (faixa de -5% até +5%) (led (15c) iluminado).

Na mesma condição configurando a função bi-level, pulse on pulse ou Tstart o parâmetro assume o significado de correção do comprimento de arco do nível principal de soldadura, calculado sempre em sinergia (faixa de -5% até +5%) (led (15c) iluminado).

• MIG-MAG Short arc

Durante a configuração de um programa sinérgico MIG-MAG Short arc permite de regular a correção que se quer efectuar no comprimento do arco calculado em sinergia (faixa de -5% até +5%) (led (15c) iluminado).

Na mesma condição configurando a função bi-level, o parâmetro assume o significado de correção do comprimento de arco do nível principal de soldadura, calculado sempre em sinergia (faixa de -5% até +5%) (led (15c) iluminado).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Sempre em funcionamento MIG-MAG Short arc, programa manual "PRG 0", permite de configurar a tensão de arco efectiva (faixa 10-40) (led (15a) iluminado).

Na mesma condição, configurando a função bi-level, o parâmetro assume o significado de tensão de arco efectiva do nível principal de soldadura (faixa 10-40) (led (15a) iluminado).

10b-

• MIG-MAG Pulse arc

No modo MIG-MAG pulse arc, configurando as funções bi-level, pulse on pulse ou Tstart, permite de regular a corrente I_1 e $I_s(I_{start})$ (com manípulo (14)) e a correção do comprimento de arco (com manípulo (13)) do nível secundário de soldadura, calculada em sinergia (faixa de -5% até +5%) (led (15c) iluminado).

• MIG-MAG Short arc

Nos programas sinérgicos MIG-MAG short arc, configurando as funções bi-level permite de regular a corrente/velocidade do fio (com manípulo (14)) e a correção do comprimento de arco (com manípulo (13)) do nível secundário de soldadura, calculada em sinergia (faixa de -5% até +5%) (led (15c) iluminado).

• Bi-level "PRG 0"

Seleccionando o programa manual "PRG 0" com a função bi-level, permite de regular a velocidade do fio (com manípulo (14), (led (16c) iluminado) e a tensão do arco efectiva (com manípulo (13)) do nível secundário I_s de soldadura (faixa 10-40) (led (15a) iluminado).

Em funcionamento TIG bi-level permite de regular o segundo nível (I_s) da corrente de soldadura.

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

No modo manual "PRG 0" permite de adaptar a velocidade do fio na partida da soldadura para optimizar o escorvamento do arco (regulação 1-100% e LED (15c) iluminado).

• MIG-MAG Pulse arc 2 TEMPOS

No modo MIG-MAG Pulse arc 2 TEMPOS permite de regular a duração da corrente inicial (T_{start}). Configurando o parâmetro em zero, é desactivada a função, enquanto configurando qualquer valor maior de zero (regulação 0,1-3 segundos) é possível seleccionar o LED (10b) para regular a correção da

tensão de arco e o valor da corrente inicial (nível secundário). A corrente inicial pode ser configurada mais alta ou mais baixa daquela principal de soldadura; uma corrente inicial mais alta é muito útil, sobretudo para a soldadura do alumínio e de suas ligas, com efeito, isto permite esquentar mais rapidamente a peça ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

No modo MIG-MAG Pulse on pulse permite de regular a duração da corrente principal de soldadura (regulação 0,1-10 segundos e LED (15b) iluminado).

• MMA

Em funcionamento com eléctrodo MMA, o parâmetro assume o significado de "Arc force" permitindo a configuração da sobrecarga dinâmica de corrente (regulação 0-100% e LED (15c) iluminado). Durante a soldadura MMA o ecrã (15) indica a tensão de arco real (led (15a) iluminado), o led (10c) fica de qualquer maneira aceso permitindo a regulação do Arc force também durante a soldadura.

10d-

• MIG-MAG Pulse arc

No modo MIG-MAG pulse arc o parâmetro estabelece o estreitamento do arco. Quanto mais alto o valor mais concentrado será o arco durante a soldadura. Numa modalidade de soldadura que utiliza dois níveis de corrente (bi-level, pulse on pulse ou Tstart) o estreitamento de arco é comum para ambos os níveis configurados (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

No modo manual MIG-MAG "PRG 0" permite de regular a reactância electrónica (regulação 20-80% e LED (15c) iluminado). Um valor mais alto estabelece um banho de soldadura mais quente. Na modalidade bi-level a reactância electrónica é comum para ambos os níveis configurados.

• MIG-MAG Pulse on pulse

No modo MIG-MAG Pulse on pulse permite de regular a duração da corrente secundária de soldadura (regulação 0,1-10 segundos e LED (15b) iluminado).

10e-

Queimadura do fio na paragem da soldadura (BURN-BACK).

Permite regular o tempo de queimadura do fio na paragem da soldadura. Com a configuração oportuna, permite de evitar a colagem do fio à peça na modalidade manual (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regulação 0,01-1 segundos e led (15b) iluminado).

Durante a configuração de um programa sinérgico MIG-MAG permite de regular a correção que se quer efectuar no BURN_BUCK TIME calculado em sinergia (faixa de -1% / +1% LED (15c) iluminado).

10f-

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC e TIG.

Em qualquer modo MIG-MAG SHORT ARC TIG assume o significado de "Post-gas", permitindo adaptar o tempo de efluxo do gás de protecção a partir da paragem da soldadura (regulação 0,1-10 segundos e LED (15b) iluminado).

10g-

Rampa de descida da corrente de soldadura (SLOPE DOWN).

É activado exclusivamente utilizando programas sinérgicos MIG-MAG PULSE ARC ou SHORT ARC ("PRG" de "1" até "44") ou TIG.

Permite a redução gradual da corrente ao soltar o botão da tocha (regulação 0-3 segundos e LED (15b) iluminado).

10h-

Tempo de soldadura por pontos (SPOT TIME).

É activado exclusivamente se for seleccionado o modo "SPOT" com a tecla (8). Permite a execução de soldadura por pontos MIG-MAG com controlo da duração da soldadura (regulação 0,1-10 segundos e LED (15b) iluminado).

11- Tecla de activação manual da electroválvula.

O botão permite o efluxo do gás (purga das tubagens - regulação de vazão) sem a necessidade de agir no botão da tocha; a tecla é com acção momentânea.

12- Botão de avanço manual do fio.

O botão permite avançar o fio no revestimento da tocha sem a necessidade de agir no botão da tocha; é com acção momentânea e a velocidade de avanço é fixa.

13- Manípulo codificador para a regulação dos parâmetros de soldadura (ver 10a-10h).

14- Manípulo codificador.

O manípulo regula:

- A corrente de soldadura (led (16a) iluminado).
- A velocidade de avanço do fio (led (16c) iluminado) no modo Short/Spray arc.
- A espessura da peça usada na soldadura (led (16b) iluminado) se seleccionada com o botão (17) espessura da peça em mm.

Numa modalidade de soldadura que utiliza dois níveis de corrente (bi-level, pulse on pulse ou Tstart) com o led (10b) aceso o manípulo regula:

- A corrente de soldadura I_s (led (16a) iluminado) do nível secundário no modo Pulse arc .
- A velocidade de avanço do fio do nível secundário de soldadura (led (16c) iluminado) no modo Short/Spray arc

15- Ecrã alfanumérico com 3 dígitos. Indica:

- o valor dos parâmetros de soldadura (ver dw (10a) até (10h)) com funcionamento em vazio.

- a tensão real de arco, na soldadura.

NOTA: ao parar a soldadura o ecrã comuta automaticamente no valor da configuração.

- uma sinalização de alarme (ver item 1).

15a, 15b, 15c- LED de indicação da unidade de medida em curso (volt, segundos, percentual).

16- Ecrã alfanumérico com 3 dígitos. Indica:

- valor configurado com o manípulo codificador (14).

- a corrente real, em soldadura.

NOTA: ao parar a soldadura, o ecrã comuta automaticamente no valor da configuração.

- uma sinalização de alarme (ver item 1).

16a, 16b, 16c- LED de indicação da unidade de medida em curso (corrente ampe, espessura em milímetros (mm) e velocidade do fio metros/minuto (m/min)).

17- Tecla de selecção da unidade de medida Ampere, mm, m/min (LED (16a) (16b) (16c)).

Permite configurar mediante o codificador (14) respectivamente a espessura do material a soldar, a corrente de soldadura, a velocidade do fio.

"PRG 0" selecção manual: a configuração de cada parâmetro é independente das outras.

Programas de "1" até "44": a configuração de cada parâmetro (ex. espessura do material) define automaticamente os outros parâmetros (ex. correntes de soldadura e velocidade do fio).

4.3 CHAMADA E MEMORIZAÇÃO DOS PROGRAMAS

4.3.1 CHAMADA PROGRAMAS PRÉ-MEMORIZADOS PELO CONSTRUTOR

4.3.1.1 Programas MIG-MAG SINÉRGICOS

A máquina de soldar prevê 44 programas sinérgicos memorizados, com características identificadas na tabela (TAB.3) à qual é necessário fazer referência para seleccionar um programa adaptado ao tipo de soldadura que quiserem efectuar.

A selecção de um determinado programa é efectuada premendo em sucessão a tecla "PRG" à qual corresponde no display um número compreendido entre "0" e "44" (ao número "0" não corresponde um programa sinérgico mas o funcionamento em modalidade manual, conforme descrito no parágrafo sucessivo).

Nota: No interior de um programa sinérgico é prioritário efectuar a escolha da modalidade de transferência desejada, PULSE ARC ou SHORT/SPRAY ARC, mediante a apropriada tecla (ver FIG.C (7)).

Nota: Todas as tipologias de fio não previstas na tabela podem ser utilizadas em modalidade manual "PRG 0".

4.3.1.2 Funcionamento EM MODALIDADE MANUAL ("PRG 0")

O funcionamento em manual corresponde ao algarismo "0" no display e é activo somente se anteriormente tiver sido seleccionado a modalidade de transferência SHORT/SPRAY ARC (FIG. E (7)).

Nesta modalidade, não sendo prevista alguma sinergia, todos os parâmetros de soldadura devem ser configurados manualmente pelo operador.

Cuidado! A configuração de todos os parâmetros é livre, portanto, os valores aos mesmos atribuídos poderiam resultar incompatíveis com um correcto processo de soldadura.

Nota: NÃO é possível utilizar a modalidade de transferência PULSE ARC em selecção manual.

4.3.2 MEMORIZAÇÃO E CHAMADA PROGRAMAS PERSONALIZADOS EM MIG-MAG

4.3.2.1 Introdução

A máquina de soldar permite de memorizar (SAVE) programas de trabalho personalizados relativos a um CONJUNTO de parâmetros válidos para uma determinada soldadura. Cada programa memorizado pode ser chamado (RECALL) em qualquer momento, pondo assim à disposição do utilizador a máquina de soldar "pronta para o uso" para um específico trabalho optimizado anteriormente.

4.3.2.2 Capacidade de memorização de programas personalizados em MIG-MAG

O aparelho de soldar prevê a memorização de programas personalizados em três grupos referidos às três modalidades de transferência em sinergia (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc e Pulse on pulse) e ao funcionamento na modalidade manual, com as seguintes especificações:

- PULSE ARC SINÉRGICO PULSE ON PULSE: 10 programas memorizáveis (números disponíveis de "1" a "10"),
- PULSE ARC SINÉRGICO: 10 programas memorizáveis (números disponíveis de "1" a "10"),
- SHORT/SPRAY ARC SINÉRGICO: 10 programas memorizáveis (números disponíveis de "1" a "10"),
- SHORT/SPRAY ARC MANUAL ("PRG=0"): 10 programas memorizáveis (números disponíveis de "1" a "10").

Para chamar de facto o programa que quiserem utilizar é prioritário, respeito à selecção do número (conforme descrito no pár. 4.3.1), efectuar a escolha da modalidade de transferência desejada PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE ou SHORT/SPRAY ARC ou seleccionar "PRG=0" se forem programas só pré-memorizados na modalidade manual.

4.3.2.3 Processo de memorização (SAVE).

Depois de ter regulado a máquina de soldar de maneira optimizada para uma determinada soldadura, proceder como a seguir (ver FIG.C):

- a) Premir a tecla (5) "SAVE".
- b) Aparece "Pr" no display (16) e um número (compreendido entre "1" e "10") no display (15).
- c) Rodando o punho encoder (indiferentemente no (13) ou no (14)), escolher o número ao qual quiserem memorizar o programa (ver também 4.3.2.).
- d) Premir de novo a tecla "SAVE".
- e) Os displays (15) e (16) lampejam.
- f) Premir de novo, dentro do tempo de dois segundos, a tecla "SAVE".
- g) Nos displays aparece "St Pr" portanto o programa foi memorizado; depois de 2 segundos os displays comutam automaticamente sobre valores relativos aos parâmetros recém salvados.

Nota: Se, quando os displays lampejarem, não é premida de novo a tecla "SAVE" dentro de 2 segundos, os displays indicam "No St" e o programa não é memorizado; os displays voltam automaticamente à indicação inicial.

4.3.2.4 Processo de chamada de um programa personalizado (RECALL)

Antes de efectuar as operações de chamada de um programa, verificar que a modalidade de transferência seleccionada (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC ou "PRG=0") seja de facto aquela com a qual quiserem operar. Proceder portanto como a seguir (ver FIG.C):

- a) Premir a tecla "RECALL".
- b) Aparece "Pr" no display (16) e um número (compreendido entre "1" e "10") no display (15).
- c) Rodando o punho encoder (indiferentemente no (13) ou no (14)) escolher o número com o qual tiveram memorizado o programa que agora quiserem utilizar.
- d) Premir de novo a tecla "RECALL" por um tempo maior do que 2 segundos.
- e) Nos displays aparece "Ld Pr", portanto, o programa foi chamado; os displays comutam automaticamente, depois de 2 segundos, nos valores relativos ao programa recém chamado.

Nota: Se a tecla "RECALL" não for premida de novo por um tempo superior a 2 segundos, os displays indicam "No Ld" e o programa não é carregado; os displays voltam automaticamente à indicação inicial.

NOTAS:

- DURANTE AS OPERAÇÕES COM A TECLA "SAVE" E "RECALL" É ILUMINADO O LED "PRG".
- UM PROGRAMA CHAMADO PODE SER MODIFICADO À VONTADE PELO OPERADOR, MAS OS VALORES MODIFICADOS NÃO SÃO SALVADOS AUTOMATICAMENTE. SE QUISEREM MEMORIZAR OS NOVOS VALORES NO MESMO PROGRAMA, É NECESSÁRIO EFECTUAR O PROCESSO DE MEMORIZAÇÃO (ver 4.3.2.3).
- A REGISTRAÇÃO DOS PROGRAMAS PERSONALIZADOS E A RELATIVA PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS ASSOCIADOS É EFECTUADA PELO UTILIZADOR.
- NÃO PODEM SER SALVADOS PROGRAMAS PERSONALIZADOS EM MODALIDADE ELÉCTRODO MMA OU TIG.

5. INSTALAÇÃO



ATENÇÃO! EXECUTAR TODAS AS OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS COM A MÁQUINA DE SOLDA RIGOROSAMENTE DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL ESPECIALIZADO OU QUALIFICADO.

5.1 PREPARAÇÃO

- Desembalar o aparelho de soldar;
- Activar o conector de polarização se não for ligado o GRA (FIG. D);
- No caso de presença do Carrinho e/ou GRA, consultar as respectivas instruções fornecidas.

5.2 MODALIDADE DE ELEVAÇÃO DO APARELHO DE SOLDAR (FIG. E)

O aparelho de soldar deve ser elevado sem as partes removíveis (tocha, tubos de gás, cabos, etc.) que poderão desprender-se.

Conforme disposto na figura, executar a montagem dos anéis de fixação utilizando os dois parafusos M8x25 fornecidos com o aparelho.

Atenção: os anéis de elevação de ilhó com furo de rosca M8 UNI 2948-71 não estão incluídos no fornecimento.

5.3 LOCALIZAÇÃO DA MÁQUINA DE SOLDA

Determinar o lugar da instalação da máquina de solda de modo que não haja obstáculos na correspondência da abertura de entrada e de saída do ar de arrefecimento (circulação forçada através do ventilador, se presente); certificar-se ao mesmo tempo que não sejam aspirados pós condutores, vapores corrosivos, umidade, etc..

Manter pelo menos 250mm de espaço livre ao redor da máquina de solda.



ATENÇÃO! Colocar a máquina de solda numa superfície plana de capacidade adequada ao peso para evitar sua queda ou deslocamentos perigosos.

5.4 LIGAÇÃO À REDE

5.4.1 Avisos

Antes de efetuar qualquer ligação elétrica, verificar que os dados da placa da máquina de solda correspondam à tensão e freqüência de rede disponíveis no local de instalação.

A máquina de solda deve ser ligada exclusivamente a um sistema de alimentação com condutor de neutro ligado à terra.

Para garantir a protecção contra o contacto indirecto, usar interruptores diferenciais do tipo:

- Tipo A () para máquinas monofásicas;
- Tipo B () para máquinas trifásicas.

Para cumprir os requisitos da Norma EN 61000-3-11 (Flicker) aconselha-se a conexão do aparelho de soldar aos pontos de interface da rede de alimentação que apresentam uma impedância menor de Zmax = 0.283ohm.

5.4.2 Plugue e tomada

Ligar ao cabo de alimentação um plugue normalizado, (3P + T) com capacidade adequada e instalar uma tomada de rede dotada de fusíveis ou interruptor automático; o terminal apropriado de terra deve ser ligado ao condutor de terra (amarelo-verde) da linha de alimentação. A tabela (TAB.1) contém os valores recomendados em ampères dos fusíveis retardados de linha escolhidos de acordo com a max. corrente nominal distribuída pela máquina de solda, e à tensão nominal de alimentação.

5.5 LIGAÇÕES DO CIRCUITO DE SOLDAGEM



ATENÇÃO! ANTES DE EXECUTAR AS SEGUINTE LIGAÇÕES VERIFICAR QUE A MÁQUINA DE SOLDA ESTEJA DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

A tabela (TAB. 1) indica o valor aconselhado para os cabos de soldadura (em mm²)

5.5.1 SOLDADURA COM FIO MIG-MAG (FIG.F)

5.5.1.1 Ligação da garrafa de gás

- Aparafusar o redutor de pressão à válvula da garrafa de gás interpondo a redução apropriada fornecida como acessório, quando for utilizado gás Argon ou mistura Ar/CO₂.
- Unir o tubo de entrada do gás ao redutor e apertar a abraçadeira fornecida; depois unir a outra extremidade do tubo à conexão apropriada na parte traseira do aparelho de soldar e apertar com a abraçadeira fornecida.
- Afrouxar o aro de regulação do redutor de pressão antes de abrir a válvula da garrafa.

5.5.1.2 Ligação da Tocha

- Engatar a tocha no conector específico apertando o aro de bloqueio a fundo manualmente.
- Predispor-la para o primeiro carregamento do fio, desmontando o bico e o tubo de contacto, para facilitar a sua saída.
- Cabo de corrente de soldadura na tomada rápida (+).
- Cabo de comando no conector apropriado.
- Tubagens de água para versões R.A. (tocha arrefecida a água) às conexões rápidas.
- Prestar atenção que os conectores estejam bem apertados a fim de evitar sobreaquecimentos e perdas de eficiência.
- Unir o tubo de entrada do gás ao redutor e apertar a abraçadeira fornecida; depois unir a outra extremidade do tubo à conexão apropriada na parte traseira do aparelho de soldar e apertar com a abraçadeira fornecida.

5.5.1.3 Ligação do cabo de retorno da corrente de soldagem

- Deve ser ligado à peça a soldar ou à bancada metálica onde está apoiada, o mais próximo possível da junta que está sendo executada.
- Este cabo deve ser ligado ao borne com o símbolo (-).

5.5.2 SOLDADURA TIG (FIG.G)

5.5.2.1 Ligação ao cilindro de gás

- Aparafusar o redutor de pressão à válvula do cilindro de gás intercalando a redução apropriada fornecida como acessório; conectar portanto a outra extremidade do tubo à apropriada união por trás da máquina de soldar e apertar com a faixa entrete.
- Ligar o tubo de entrada do gás ao redutor e apertar a abraçadeira fornecida.
- Afrouxar o aro de regulação do redutor de pressão antes de abrir a válvula do cilindro.

5.5.2.2 Ligação do cabo de retorno da corrente de soldagem

- Deve ser ligado à peça a soldar ou à bancada metálica onde está apoiada, o mais próximo possível da junta que está sendo executada.
- Este cabo deve ser ligado ao borne com o símbolo (+).

5.5.2.3 Conexão da tocha

- Conectar a tocha TIG à tomada rápida (-) no painel dianteiro da máquina de soldar; completar a conexão do tubo gás e do cabo comando tocha.

5.5.3 SOLDADURA COM ELÉCTRODO REVESTIDO MMA (FIG. H)

5.5.3.1 Ligação da pinça porta-eléctrodo

A quase totalidade dos eléctrodos revestidos deve ser ligada ao polo positivo (+) do gerador; excepcionalmente ao polo negativo (-) para eléctrodos com revestimento ácido.

Ligar o cabo da pinça porta-eléctrodo à tomada rápida (+) no painel dianteiro.

Observação: em alguns casos é recomendada a polaridade (-) na pinça porta-eléctrodo; controlar, portanto, as indicações do fabricante dos eléctrodos.

5.5.3.2 Ligação do cabo de retorno da corrente de soldagem

- Deve ser ligado à peça a soldar ou à bancada metálica onde está apoiada, o mais próximo possível da junta que está sendo executada.
- Este cabo deve ser ligado ao borne com o símbolo (-).

5.5.4 RECOMENDAÇÕES

- Virar a fundo os conectores dos cabos de soldagem nos engates rápidos, para garantir um perfeito contato elétrico; em caso contrário haverá superaquecimentos dos próprios conectores com a relativa deterioração dos mesmos e a perda de eficiência.
- Utilizar os cabos de soldagem mais curtos possíveis.
- Evitar de utilizar estruturas metálicas que não fazem parte da peça em usinagem, em substituição do cabo de retorno da corrente de soldagem; isto pode ser perigoso para a segurança e dar resultados insatisfatórios para a soldagem.

5.6 CARREGAMENTO DA BOBINA DO ARAME (FIG. I)



ATENÇÃO! ANTES DE INICIAR AS OPERAÇÕES DE CARGA DO ARAME, CERTIFICAR-SE QUE A MÁQUINA DE SOLDA ESTEJA DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

VERIFICAR QUE OS ROLOS DISPOSITIVOS DE TRAÇÃO DE ARAME, Á LUVA GUIA DE ARAME E O TUBO DE CONTATO DA TOCHA ESTEJAM CORRESPONDENTES AO DIÂMETRO E À NATUREZA DO ARAME QUE SE DESEJA UTILIZAR E QUE ESTEJAM MONTADOS CORRETAMENTE, DURANTE AS FASES DE ENFIAMENTO DO FIO NÃO VESTIR LUVAS DE PROTECÇÃO.

- Abrir o vâo do carretel.
 - Posicionar a bobina de arame no carretel, mantendo a ponta do arame para cima; certificar-se que a ponta de puxar do carretel esteja corretamente alojada no furo previsto (1a).
 - Liberar o/o contra-rolo/s de pressão e afastá-lo/s do/s rolo/s inferior/es (2a).
 - Verificar que o/s rodízio/s de alimentação sejam/apropriados/o ao fio utilizado (2b).
 - Liberar a ponta do arame, cortar a sua extremidade deformada com um corte preciso e sem rebarba; virar a bobina em sentido anti-horário e colocar a ponta do fio no guia de arame da entrada empurrando-o 50-100mm no guia de arame da conexão da tocha (2c).
 - Repositionar o/o contra-rolo/os regulando sua pressão a um valor intermediário, verificar que o arame esteja posicionado corretamente na cavidade do rolo inferior (3).
 - Frear ligeiramente o carretel agindo no parafuso de regulação apropriado colocado no centro do próprio carretel (1b).
 - Tirar o bico e o tubo de contato (4a).
- Inserir o plugue na tomada de alimentação, ligar a máquina de solda, apertar o botão da tocha ou o botão de tração do arame no painel de comandos (se presente) e esperar que a ponta do arame percorrendo toda a luva guia de arame saia de 10-15cm pela parte dianteira da tocha, soltar o botão.



ATENÇÃO! Durante estas operações o arame está sob tensão elétrica e é submetido a força mecânica; portanto pode causar, se não forem adotadas as precauções adequadas, perigos de choque elétrico, feridas e disparar arcos elétricos:

- Não direcionar o bocal da tocha contra partes do corpo.
- Não aproximar a tocha ao cilindro.
- Remontar o tubo de contato e o bico na tocha (4b).
- Verificar que a tração do arame seja regular; calibrar a pressão dos rolos e a travamento do carretel nos valores mínimos possíveis verificando que o arame não escorregue na cavidade e que no momento da parada do avanço não se afrouxem as espirais de arame devido à inércia excessiva da bobina.
- Cortar a extremidade de arame que sai pelo bico a 10-15mm.
- Fechar o vâo carrete.

5.7 SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA GUIA DE ARAME NA TOCHA (FIG. N)

Antes de efetuar a substituição da mangueira, estirar o cabo da tocha evitando que forme curvas.

5.7.1 Mangueira espiral para arames de aço

- Desaparafusar o bico e o tubo de contato do cabeçote da tocha.
- Desaparafusar a porca que fixa a mangueira do conector central e retirar a mangueira existente.
- Enfiar a nova mangueira no conduto do cabo da tocha e empurrá-la suavemente até a mesma sair pelo cabeçote da tocha.
- Reaparafusar manualmente a porca que fixa a mangueira.
- Cortar rente o segmento de mangueira excedente comprimindo-a ligeiramente; removê-lo do cabo da tocha.
- Desbastar a área de corte do cabo e reintroduzi-lo no conduto do cabo-tocha.
- Reaparafusar então a porca apertando-a com uma chave.
- Remontar o tubo de contato e o orifício.

5.7.2 Mangueira de material sintético para arames de alumínio

Executar as operações 1, 2, 3 como indicado para a mangueira de aço (não considerar as operações 4, 5, 6, 7, 8).

- Reaparafusar o tubo de contato para alumínio verificando que entra em contato com a mangueira.
- Inserir na extremidade oposta da mangueira (lado engate tocha) o nípote de latão, o anel OR e, mantendo a mangueira com leve pressão, apertar a porca que fixa o cabo. A parte do revestimento excedente é removida à medida sucessivamente (ver (13)).

Extrair da conexão da tocha do alimentador de fio o tubo capilar para mangueiras de aço.

- NÃO É PREVISTO O TUBO CAPILAR para mangueiras de alumínio com diâmetro

1,6-2,4mm (cor amarelo); a mangueira será então inserida na conexão da tocha sem o mesmo.

Cortar o tubo capilar para mangueiras de alumínio com diâmetro 1-1,2mm (cor vermelho) a uma medida inferior de 2mm aproximadamente em relação àquela do tubo de aço, e inseri-lo na extremidade livre da mangueira.

- Inserir e travar a tocha na conexão do alimentador de fio, marcar a mangueira a 1-2mm de distância dos rolos, extraír de novo a tocha.
- Cortar a mangueira na medida prevista, sem deformar o furo de entrada. Montar de novo a tocha na conexão do alimentador de fio e montar o bico do gás.

6.SOLDAGEM: DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

6.1 SOLDADURA MIG-MAG

6.1.1 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA SHORT ARC (ARCO CURTO)

A fusão do fio e o destaque da gota vem por meio de curto circuitos sucessivos da ponta do fio no banho de fusão (até 200 vezes ao segundo).

Aços de carbono e baixa liga

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 0,6-1,2mm
- Gama da corrente de soldadura: 40-210A
- Gama da tensão do arco: 14-23V
- Gás utilizável: CO_2 , Ar/ CO_2 , Ar/ CO_2 / O_2

Aços inoxidáveis

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 0,8-1mm
- Gama da corrente de soldadura: 40-160A
- Gama da tensão do arco: 14-20V
- Gás utilizável: Ar/ O_2 , Ar/ CO_2 (1-2%)

Alumínio e ligas

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 0,8-1,6mm
- Gama da corrente de soldadura: 75-160A
- Gama da tensão do arco: 16-22V
- Gás utilizável: Ar 99,9%

Tipicamente o tubo de contato deve estar a fio no bico ou ligeiramente saliente com os arames mais finos e tensão de ar mais baixas; o comprimento livre do arame (stick-out) estará normalmente compreendido entre 5 e 12mm.

Em MANUAL ("PRG 0") adequar o valor da reactância:

- 20%-60% com fios diâmetro 0,8-1mm aço de carbono.
- 50%-80% com fios diâmetro 1,2-1,6mm aço de carbono.
- 60%-80% com fios inox e alumínio.

Aplicação: Soldagem em cada posição, em espessuras finas ou para a primeira passada nos chanfros favorecida pela relação térmica limitada e o banho bem controlável.

Nota: A transferência SHORT ARC para a soldadura do alumínio e das ligas deve ser utilizada com cautela (especialmente com fios de diâmetro >1mm) dado que pode houver o risco de defeitos de fusão.

6.1.2 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA SPRAY ARC (ARCO DE BORRIFO)

A fusão do fio eléctrodo vem por meio de correntes e tensões mais elevadas em respeito ao "short arc", a ponta do fio não entra mais a contacto com o banho de fusão; desta nasce um arco que através deste passam as gotas metálicas provenientes da fusão contínua do fio eléctrodo, por isto com a ausência de curto circuitos.

Aços de carbono e baixa liga

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 0,8-1,6mm
- Gama da corrente de soldadura: 180-450A
- Gama da tensão do arco: 24-40V
- Gás utilizável: Ar/CO_2 , $\text{Ar}/\text{CO}_2/\text{O}_2$

Aços inoxidáveis

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 1,1,6mm
- Gama da corrente de soldadura: 140-390A
- Gama da tensão do arco: 22- 32V
- Gás utilizável: Ar/ O_2 , Ar/ CO_2 (1-2%)

Alumínio e ligas

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 0,8-1,6mm
- Gama da corrente de soldadura: 120-360A
- Gama da tensão do arco: 24-30V
- Gás utilizável: Ar 99,9%

Tipicamente o tubo de contato deve estar dentro do bico de 5-10mm, tanto mais quanto mais elevada é a tensão de arco; o comprimento livre do arame (stick-out) estará normalmente compreendido entre 10 e 20mm.

Em MODALIDADE MANUAL ("PRG 0"), uma vez que os parâmetros da velocidade de fio e da tensão de arco tenham sido seleccionados correctamente (isto é com valores compatíveis), o valor de reactância a seleccionar é indiferente.

Aplicação: Soldagem no plano com espessuras não inferiores a 3-4mm (banho muito fluido); a velocidade de execução e a taxa de depósito são muito elevadas (alto aporte térmico).

6.1.3 MODALIDADE DE TRANSFERÊNCIA PULSE ARC (ARCO PULSADO)

É uma transferência "controlada" situada na zona de funcionalidade "spray-arc" (spray-arc modificado) e possui portanto as vantagens de velocidade de fusão e falta de projecções extendendo-se a valores de corrente muito baixos, para satisfazer também muitas aplicações típicas do "short-arc".

A cada impulso de corrente corresponde o descolamento de uma gota individual do fio eléctrodo; o fenômeno realiza-se com uma frequência proporcional à velocidade de avanço fio com lei de variação ligada ao tipo e ao diâmetro do próprio fio (valores típicos de frequência: 30-300Hz).

Aços de carbono e baixa liga

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 0,8-1,6mm
- Gama da corrente de soldadura: 60-360A
- Gama da tensão do arco: 18-32V
- Gás utilizável: Ar/CO_2 , $\text{Ar}/\text{CO}_2/\text{O}_2$ (Co₂ max 20%)

Aços inoxidáveis

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 0,8-1,2mm
- Gama da corrente de soldadura: 50-230A
- Gama da tensão do arco: 17- 26V
- Gás utilizável: Ar/ O_2 , Ar/ CO_2 (1-2%)

Alumínio e ligas

- Diâmetro dos fios utilizáveis: 0,8-1,6mm
- Gama da corrente de soldadura: 40-320A
- Gama da tensão do arco: 17-28V
- Gás utilizável: Ar 99,9%

Normalmente o pequeno tubo de contacto deve estar no interior do injetor de 5-10mm, tanto mais quanto mais elevada a tensão de arco; o comprimento livre do

fio (stick-out) é normalmente compreendido entre 10 e 20mm.

Aplicação: soldadura em "posição" sobre espessuras médio-baixas e sobre materiais termicamente susceptíveis, especialmente adapta para soldar sobre ligas leves (alumínio e ligas do mesmo) também sobre espessuras inferiores a 3mm.

6.1.4 REGULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SOLDADURA EM MIG-MAG

6.1.4.1 Gás de protecção

A capacidade do gás de protecção deve ser:

short arc: 8-14 l/min

spray arc e pulse arc: 12-20 l/min

em função da intensidade da corrente de soldadura e do diâmetro do injector.

6.1.4.2 Corrente de soldadura

A regulação da corrente de soldadura é efectuada pelo operador rodando o punho encoder (FIG.E (14)). Com selecção SPRAY/SHORT ARC, a cada rotação do punho encoder (14) corresponde a regulação da velocidade do fio (m/minuto), visualizada no display (16); durante a soldadura, o display comuta automaticamente no valor da corrente real (ampère). Com selecção PULSE ARC ou PULSE ARC PULSE-ON-PULSE a cada rotação do punho encoder (14) corresponde a regulação da corrente de soldadura, visualizada no display (16); durante a soldadura, o display comuta automaticamente no valor da corrente real.

Em ambas as modalidades é possível premendo a tecla (17) passar à regulação da espessura em mm (INDICADOR LUMINOSO (16b) iluminado) com encoder(14). O aparelho calcula automaticamente a corrente necessária para soldar esta espessura. Também neste caso o display comuta no valor da corrente real (ampere) durante a soldadura.

Note-se que em todos os programas sinérgicos os valores mínimo e máximo configuráveis (m/minuto, ampere ou espessura em mm) são aqueles programados na fábrica e não modificáveis pelo usuário.

Valores orientadores da corrente com os fios mais normalmente usados são ilustrados na Tabela (TAB.5).

6.1.4.3 Tensão de arco e Estrangulamento de arco (pinch-off)

Nos programas sinérgicos MIG-MAG pulse-arc e pulse-on-pulse estes dois parâmetros determinam a dimensão do arco durante a soldadura.

A tensão de arco indica a distância do fio da peça, a margem de discrição do operador é limitada à simples correção de -5% a +5% do valor de tensão pré-definido em cada programa, para poder eventualmente adequar o comprimento real do arco para exigências específicas. Mais alto é o valor e mais distante será o fio da peça. O estrangulamento de arco, ao contrário, determina a concentração ou a amplidão do arco, o campo de regulação deste parâmetro é de -10% a +10% daquele inserido como default dos programas. Mais alto é este valor e mais concentrado será o arco. No programa manual "PRG 0" a tensão de arco é definida configurando um valor adequado à velocidade do fio seleccionada segundo a relação seguinte:

$$U_2 = (14+0,05 I_s) \text{ onde:}$$

$$-U_2 = \text{Tensão de arco em volt.}$$

$$-I_s = \text{Corrente de soldadura em ampere.}$$

Considerar que ao valor de tensão seleccionado a vácuo irá corresponder uma tensão de carga (na soldadura) de 2-4V inferior.

6.1.5 FUNCIONAMENTO BI-LEVEL E PULSE ON PULSE

O funcionamento bi-level é configurado mediante a tecla (8) e é seleccionável na modalidade MIG-MAG pulse arc e short arc. O ciclo de soldadura inicia premendo e libertando o botão da tocha (como em 4 Tempos), o ponto de trabalho inicial do aparelho de soldar é igual ao nível principal de soldadura (INDICADOR LUMINOSO (10a)), o aparelho visualiza corrente e tensão deste ponto de trabalho. Premendo o botão da tocha por uma duração menor de 0,5 segundos, o aparelho muda o ponto de trabalho do nível principal àquele secundário (INDICADOR LUMINOSO (10b)), visualizando no display corrente e tensão do nível secundário. A cada pressão sucessiva o aparelho continua a passar de um nível ao outro até que o botão for mantido premido por um tempo maior de 0,5 segundos.

Durante a soldadura também se o aparelho visualizar o valor instantâneo de corrente e tensão, é possível variar somente a corrente e a tensão de arco do nível principal de soldadura.

O funcionamento MIG-MAG Pulse on Pulse activa-se com a tecla (7) junto com o indicador luminoso do MIG-MAG Pulse arc. Esta modalidade é um especial tipo de bi-level dado que também neste caso temos dois pontos de trabalho configuráveis com os mesmos critérios do bi-level (INDICADOR LUMINOSO (10a) e (10b)). As durações de cada nível t_1 e t_2 são ambas configuráveis (INDICADOR LUMINOSO (10c) e (10d)) e não são decididas manualmente como acontece ao contrário no bi-level. Durante a soldadura o aparelho continua portanto a variar em automático o ponto de trabalho do nível principal (com duração t_1) àquele secundário (com duração t_2).

O fenómeno que se cria é aquele de ter uma pulsação na pulsação da qual vem o nome. Configurando correctamente os dois níveis e as duas durações é possível obter uma soldadura com cordão ondulado muito semelhante à soldadura TIG.

6.2 SOLDADURA TIG (DC)

Após ter efectuado as conexões do circuito de soldadura conforme descrito no par. 5.5.2 é necessário:

- Seleccionar o procedimento TIG no painel de controlo do aparelho de soldar (FIG. C (7)).
- Configurar a corrente de soldadura no valor desejado com o manípulo codificador (14) (o valor é sempre regulável também durante a soldadura). Se necessário, introduzir a rampa de descida da corrente com o potenciômetro (13) (indicação temporária no ecrã (16)).

6.2.1 Escorvamento LIFT

Apoiar a ponta do eléctrodo na peça, com ligeira pressão. Carregar a fundo o botão da tocha e levantar o eléctrodo de 2-3mm mm com algum tempo de atraso, obtendo assim o escorvamento do arco. O aparelho de soldar distribui inicialmente uma corrente I_{BASE} , depois de alguns instantes, será distribuída a corrente de soldadura configurada. No final do ciclo a corrente se anula com a rampa de descida configurada.

Na tabela (TAB. 5) estão resumidos alguns dados a título indicativo para a soldadura em aços inoxidáveis ou de alta liga.

6.3 SOLDADURA COM ELÉCTRODO REVESTIDO MMA

Após ter efectuado as conexões do circuito de soldadura conforme descrito no par. 5.5.3 e necessário seleccionar o procedimento MMA através do botão apropriado (FIG. C (7)).

A corrente de soldadura deverá ser regulada no valor desejado com o manípulo codificador (14) e a eventual sobrecarga dinâmica "ARC FORCE" poderá ser variada de 0 até 100% com o manípulo codificador (13) com indicação temporária do valor no ecrã (16)).

Na tabela (TAB. 6) estão resumidos alguns dados indicativos da corrente em função do diâmetro dos eléctrodos.

6.4 QUALIDADE DA SOLDADURA

A qualidade do cordão de soldadura, incluída a quantidade de pulverizações

produzida, será determinada principalmente pelo equilíbrio dos parâmetros de soldadura: corrente (velocidade do fio), diâmetro do fio, tensão de arco, etc.

Também a posição da tocha deverá ser adequada conforme indicado na figura M, a fim de evitar produção excessiva de pulverizações e defeitos do cordão.

Para a execução correcta do cordão, deverá ser considerada também a velocidade de soldadura (velocidade de avanço ao longo da junção) determinante para a penetração certa e o formato do próprio cordão.

Os defeitos mais comuns da soldadura estão resumidos na tabela (TAB. 7).

7. MANUTENÇÃO



ATENÇÃO! ANTES DE EXECUTAR AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO, VERIFICAR QUE A MÁQUINA DE SOLDA ESTEJA DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

7.1 MANUTENÇÃO ORDINÁRIA

AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO ORDINÁRIA PODEM SER EXECUTADAS PELO OPERADOR.

7.1.1 Tocha

- Evitar de apoiar a tocha e seu cabo sobre peças quentes; isto causará a fusão dos materiais isolantes colocando-a rapidamente fora de serviço.
- Verificar periodicamente a vedação da tubulação e conexões de gás.
- A cada substituição da bobina de arame insuflar com ar comprimido seco (max 5bars) na camisa de guia do fio, verificar a sua integridade.
- Controlar, pelo menos uma vez por dia, o estado de desgaste e a montagem correcta das partes terminais da tocha: bico, tubo de contato, difusor de gás.

7.1.2 Alimentador de fio

- Verificar com frequência o estado de desgaste dos rolos de tração do arame, remover periodicamente o pó metálico que se deposita na área de tração (rolos e guia arame de entrada e saída).

7.2 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA

AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DEVEM SER EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAL ESPECIALIZADO OU QUALIFICADO NO CAMPO ELÉTRICO-MECÂNICO.



ATENÇÃO! ANTES DE REMOVER OS PAINÉIS DA MÁQUINA DE SOLDA E ACESSAR À SUA PARTE INTERNA VERIFICAR QUE A MÁQUINA DE SOLDA ESTEJA DESLIGADA E DESCONECTADA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO.

Eventuais controlos efetuados sob tensão dentro da máquina de solda podem causar choque elétrico grave provocado por contato direto com partes sob tensão e/ou lesões devido ao contato direto com órgãos em movimento.

- Periodicamente e, de qualquer maneira com frequência, em função da utilização e do conteúdo de poeira do ambiente, inspecionar a parte interior do aparelho de soldar e remover a poeira depositada nas placas electrónicas com uma escova muito macia ou solventes apropriados.
- Na ocasião verificar que as ligações elétricas estejam bem apertadas e as cablagens não apresentem danos ao isolamento.
- No final de tais operações remontar os painéis da máquina de solda apertando a fundo os parafusos de fixação.
- Evitar absolutamente de executar operações de soldagem com a máquina de solda aberta.

8. PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES (TAB. 8)



ATENÇÃO! A EXECUÇÃO DE ALGUNS CONTROLOS IMPLICA O RISCO DE CONTACTO COM PARTES SOB TENSÃO E/OU MOVIMENTO.

NO CASO DE FUNCIONAMENTO INSATISFATÓRIO E ANTES DE EXECUTAR CONTROLOS MAIS SISTEMÁTICOS OU CONTACTAR O PRÓPRIO CENTRO DE ASSISTÊNCIA, CONTROLAR QUE:

- A corrente de soldadura, regulada através do Codificador, seja adequada.
- Não esteja aceso um alarme que sinaliza a intervenção da segurança térmica de alta ou baixa tensão ou de curto-circuito.
- Controlar se foi observada a relação de intermitência nominal; no caso de intervenção da protecção termoestática esperar o arrefecimento natural do aparelho de soldar, verificar a funcionalidade do ventilador.
- Controlar a tensão de linha: se o valor estiver muito alto ou muito baixo o aparelho de soldar sinaliza a anomalia (ver parágrafo 4.2).
- Controlar que não haja um curto-circuito na saída do aparelho de soldar: nesse caso, providenciar a eliminação do inconveniente.
- As ligações do circuito de soldadura estejam efectuadas correctamente, principalmente que a pinça do cabo de massa esteja efectivamente ligada à peça e sem interposição de materiais isolantes (por ex. Tintas).
- O gás de protecção usado seja correcto e na quantidade certa.

Antes de qualquer intervenção no alimentador de fio ou na parte interna do aparelho de soldar é necessário consultar o capítulo 7 "MANUTENÇÃO".

1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET BOOGGLASSEN	pag. 40
2. INLEIDING EN ALGEMENE BESCHRIJVING.....	41
2.2 LASBAARHEID VAN METALEN	41
2.3 SERIE ACCESSOIRES.....	41
2.4 ACCESSOIRES OP AANVRAAG	41
3.TECHNISCHE GEGEVENS	41
3.1 KENTEKENPLAAT.....	41
3.2 ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS	41
4. BESCHRIJVING VAN DE LASMACHINE	41
4.1 INRICHTINGEN VAN CONTROLE, REGELING EN VERBINDING	41
4.1.1 Lasmachine met geïntegreerd slepen op de voorkant.....	41
4.2 CONTROLEPANEEL VAN DE LASMACHINE.....	41
4.3 OPROEP EN OPSLAAN VAN DE PROGRAMMA'S.....	43
4.3.1 OPROEP DOOR DE FABRIKANT VOOROPGESLAGEN PROGRAMMA'S.....	43
4.3.1.1 Programma's SYNERGETISCHE MIG-MAG	43
4.3.1.2 WERKING IN MODALITEIT MANUEEL ("PRG 0")	43
4.3.2 OPSLAAN EN OPROEPEN VAN GEPERSONALISEERDE PROGRAMMA'S IN MIG-MAG	43
4.3.2.1 Inleiding	43
4.3.2.2 Capaciteiten van opslaan van gepersonaliseerde programma's in MIG-MAG	43
4.3.2.3 Procedure van opslaan (SAVE)	43
4.3.2.4 Procedure van oproep van een gepersonaliseerd programma (RECALL)	43
5. INSTALLATIE.....	43
5.1 INRICHTING	43
5.2 MODALITEIT VAN OPTILLEN VAN DE LASMACHINE.....	43
5.3 PLAATSING VAN DE LASMACHINE	43
5.4 AANSLUITING OP HET NET	43
5.4.1 Waarschuwingen	43
5.4.2 Stekker en contact	43
5.5 VERBINDINGEN VAN HET LASCIRCUIT	43
5.5.1 DRAADLASSEN MIG-MAG	43
5.5.1.1 Verbinding met de gasfles	43
5.5.1.2 Verbinding van de Toorts	43
5.5.1.3 Verbinding retourkabel van de lasstroom	43
5.5.2 TIG-LASSEN	43
5.5.2.1 Verbinding met de gasfles	43
5.5.2.2 Verbinding retourkabel van de lasstroom	44
5.5.2.3 Verbinding van de toorts	44
5.5.3 LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE MMA.....	44
5.5.3.1 Verbinding van de tang elektrodenhouder	44
5.5.3.2 Verbinding retourkabel van de lasstroom	44
5.5.4 AANBEVELINGEN	44
5.6 LADING DRAAD SPOEL	44
5.7 VERVANGING VAN HET OMHULSEL DRAADGELEIDER IN DE TOORTS	44
5.7.1 Spiraalvormig omhulsel voor stalen draden	44
5.7.2 Omhulsel in synthetisch materiaal voor aluminium draden	44
6. LASOPERATIE: BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE	44
6.1 MIG-MAG-LASSEN	44
6.1.1 MODALITEIT VAN TRANSFER SHORT ARC (KORTE BOOG)	44
6.1.2 MODALITEIT VAN TRANSFER SPRAY ARC (SPRAY BOOG)	44
6.1.3 MODALITEIT VAN TRANSFER PULSE ARC (GEPULSEERDE BOOG)	44
6.1.4 REGELING VAN DE PARAMETERS IN MIG-MAG-LASSEN	45
6.1.4.1 Beschermd gas	45
6.1.4.2 Lasstroom	45
6.1.4.3 Boogspanning en Vernauwing van de boog (pinch-off)	45
6.1.5 WERKING BI-LEVEL EN PULSE ON PULSE	45
6.2 TIG-LASSEN (DC)	45
6.2.1 Ontsteking LIFT	45
6.3 LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE MMA	45
6.4 KWALITEIT VAN HET LASSEN	45
7. ONDERHOUD	45
7.1 GEWOON ONDERHOUD	45
7.1.1 Toorts	45
7.1.2 Draadvoeder	45
7.2 BUITENGEWONEN ONDERHOUD	45
8. DEFECTEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN	45

LASMACHINE MET CONTINUE DRAADVOEDING MET BOOG MIG-MAG EN VOORZIENE FLUX TIG, MMA VOOR PROFESSIONEEL EN INDUSTRIEEL GEBRUIK.

Opmaking: In de volgende tekst zal de term "lasmachine" gebruikt worden .

1. ALGEMENE VEILIGHEID VOOR HET BOOGGLASSEN

De operator moet voldoende ingelicht zijn voor wat betreft een veilig gebruik van de lasmachine en over de risico's in verband met de procedures van het boogglassen, de desbetreffende beschermingsmaatregelen en procedures bij noodgevallen.

(Ook beroep doen op de "TECHNISCHE SPECIFICATIE IEC of CLC/TS 62081":
INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN APPARATUUR VOOR HET BOOGGLASSEN).



- Rechtstreeks contact met de lascircuits vermijden; de nullastspanning geleverd door de lasmachine kan in bepaalde gevallen gevaarlijk zijn.
- De verbinding van de laskabels, de operaties van nazicht en reparatie moeten uitgevoerd worden met een uitgeschakelde lasmachine die losgekoppeld is van het voedingsnet.
- De lasmachine uitschakelen en loskoppelen van het voedingsnet voordat men de versleten elementen van de toorts vervangt.
- De elektrische installatie uitvoeren volgens de voorziene ongevalpreventiemonsten en -wetten.
- De lasmachine mag uitsluitend verbonden worden met een voedingsnet met een neutraalgeleider verbonden met de aarde.
- Verifiëren of het voedingscontact correct verbonden is met de beschermende aarde.
- De lasmachine niet gebruiken in vochtige of natte ruimten of in de regen.
- Geen kabels met een versleten isolering of met loszittende verbindingen gebruiken.
- In aanwezigheid van een koelunit met vloeistof moeten de operaties van het vullen uitgevoerd worden met een uitgeschakelde lasmachine die losgekoppeld is van het voedingsnet.



- Niet lassen op containers, bakken of leidingen die vloeibare of gasachtige ontvlambare producten bevatten of bevat hebben.
- Vermijdende werken op materialen die schoongemaakt zijn met chloorhoudende oplosmiddelen of in de nabijheid van dergelijke producten.
- Niet lassen op bakken onder druk.
- Alle ontvlambare producten uit de werkzone verwijderen (vb. hout, papier, vodden, enz.).
- Zorgen voor een adequate ventilatie of voor geschikte middelen voor de afvoer van de lasrook in de nabijheid van de boog; er is een systematische benadering nodig voor de evaluatie van de limieten van blootstelling aan de lasrook in functie van hun samenstelling, concentratie en tijdsduur van de blootstelling zelf.
- De gasflessen (indien gebruikt) beschermen tegen warmtebronnen, inbegrepen zonnestralen).



- Een adequate elektrische isolering gebruiken tegen de elektrode, het stuk in bewerking en eventuele op de grond geplaatste metalen elementen die in de nabijheid staan (die toegankelijk zijn).
- Dit kan normaal bekomen worden door het dragen van handschoenen, veiligheidsschoeisel, hoofddeksels en voor dit doel voorziene kledij en middels het gebruik van voetplanken of isolerende tapijten.
- De ogen altijd beschermen met de speciaal daartoe bestemde niet-actinistische glazen gemonteerd op maskers of helmen.

De speciale beschermende vuurwerende kledingstukken dragen en hierbij vermijden de huid bloot te stellen aan de ultraviolet en infrarood stralen geproduceerd door de boog; de bescherming moet ook uitgebreid worden naar de andere personen in de nabijheid van de boog middels niet reflecterende schermen of gordijnen.

- Lawaaï: Indien omwille van bijzonder intensieve lasoperaties een persoonlijk dagelijks niveau van blootstelling (LEPd) wordt vastgesteld dat gelijk is aan of groter is dan 85dB (A), is het gebruik verplicht van adequate individuele beschermingsmiddelen.



- De elektromagnetische velden gegenereerd door het lasproces kunnen interfereren met de werking van de elektrische en elektronische apparatuur. De dragers van vitale elektrische of elektronische apparatuur (vb. Pace-maker, ademhalingstoestellen enz...), moeten de geneesheer raadplegen voordat ze blijven staan in de nabijheid van de gebruikszones van deze lasmachine. Men raadt het gebruik van deze lasmachine af aan de dragers van vitale elektrische of elektronische apparatuur.



- Deze lasmachine voldoet aan de vereisten van de technische standaards voor producten voor een uitsluitend gebruik in industriële ruimten en voor professionele doeleinden. De overeenstemming met de elektromagnetische compatibiliteit in een huiselijke ruimte is niet gegarandeerd.



SUPPLEMENTAIRE VOORZORGSMAATREGELEN

- DE OPERATIES VAN HET LASSEN:

- In een ruimte met een verhoogd risico van elektroshock
 - In aangrenzende ruimten
 - In aanwezigheid van ontvlambare of ontploffende materialen
- MOETEN vooraf geëvalueerd worden door een "Verantwoordelijke expert" en altijd uitgevoerd worden in aanwezigheid van andere personen die opgeleid zijn voor ingrep in noodgeval.
- De technische beschermingsmiddelen beschreven in 5.10; A.7; A.9. van de "TECHNISCHE SPECIFICATIE IEC of CLC/TS 62081" MOETEN toegepast worden.
- Het lassen MOET verboden zijn terwijl de lasmachine of de draadvoeder ondersteund wordt door de operator (vb. middels riemen).
 - Het lassen MOET verboden zijn met een operator die van de grond opgeheven staat, behoudens het eventueel gebruik van een veiligheidsplatform.
 - SPANNING TUSSEN ELEKTRODENHOUWER OF TOORTSEN: wanneer men werkt met meerdere lasmachines op een enkel stuk of op meerdere elektrisch verbonden stukken, kan er een gevaarlijke som van nullastspanningen tussen twee verschillende elektrodenhouders of toortsen gegenereerd worden, aan een waarde die het dubbel van de toegelaten limiet kan bereiken.
- Het is noodzakelijk dat een ervaren coördinator het meten van de instrumenten uitvoert teneinde te bepalen of er een risico bestaat en om de adequate beschermende maatregelen te treffen zoals aangeduid wordt in 5.9 van de "TECHNISCHE SPECIFICATIE IEC of CLC/TS 62081".



RESIDU RISICO'S

- **OMKANTELING:** de lasmachine op een horizontaal oppervlak plaatsen met een adequaat draagvermogen voor de massa; zoniet (vb. hellende, oneffen bevoeringen enz...) bestaat het gevaar van omkanteling.

- Het is verboden het geheel van wagentje met lasmachine, draadvoeder en koelunit (indien aanwezig) op te houden.
- De enige manier van ophangen die toegestaan is, is diegene die voorzien is in het deel "INSTALLATIE" van deze handleiding.
- ONJUIST GEBRUIK: het gebruik van de lasmachine is gevaarlijk voor gelijk welke bewerking die verschilt van diegene die voorzien zijn (vb. ontvriezen van buizen van de waterleiding).
- VERPLAATSING VAN DE LASMACHINE EN BIJHOREND WAGENTJE: de gascilinder altijd vasthouden met adequate middelen die geschikt zijn om toevallig vallen te vermijden.



De beschermingen en de mobiele gedeelten van het omhulsel van de lasmachine en van de draadvoeder moeten in hun stand staan voordat de lasmachine wordt verbonden met het voedingsnet.



OPGELET! Gelijk welke manuele ingreep op gedeelten in beweging van de draadvoeder, bijvoorbeeld :

- Vervanging rollen en/of draadgeleiders
- Invoer van de draad in de rollen
- Lading van de draadspoel
- Schoonmaak van de rollen, van de raderwerken en van de eronder staande zone
- Smering van de raderwerken

MOET UITGEVOERD WORDEN MET EEN UITGESCHAKELDE LASMACHINE DIE LOSGEKOPPELD IS VAN HET VOEDINGSNET.

2. INLEIDING EN ALGEMENE BESCHRIJVING

Deze lasmachine bestaat uit een stroombron en een geïntegreerde draadvoeder. De stroombron is een gelijkrichter met driefasen voeding voor meerdere procedures (MIG-MAG SYNERGETISCH continu en gepulseerd, TIG en MMA) met elektronische regeling (switch-mode) gecontroleerd door een microprocessor, met een volledige brug aan de primaire kant.

De draadvoeder is voorzien van een unit draadtrekker met 4 gemotoriseerde rollen met onafhankelijke regeling van de sleepdruk; het digitaal controlepaneel is geïntegreerd met de kaart van regeling met microprocessor en hierin zijn hoofdzakelijk drie functies gecondenseerd:

a) INSTELLING EN REGELING VAN DE PARAMETERS

Middels deze interface gebruiker is de instelling en de regeling van de operatieve parameters, de selectie van de opgeslagen programma's, de visualisering van de condities van staat en van de waarde van de parameters op het display mogelijk.

b) OPROEP VAN VOOROPGESLAGEN SYNERGETISCHE PROGRAMMA'S VOOR MIG-MAG LASSEN

Deze programma's zijn voorbereeld en opgeslagen door de fabrikant (dus niet wijzigbaar); wanneer een van deze programma's wordt opgeroepen, kan de gebruiker een bepaald werkpunt selecteren (dat overeenstemt met een set van verschillende onafhankelijke parameters van lassen) waarbij een enkele grootte wordt gerefereerd. Dit is het concept van **SYNERGIE**, die toestaat uiterst gemakkelijk een optimale regeling van de lasmachine te bekomen in functie van elke specifieke operatieve conditie.

c) OPSLAAN/OPROEPEN VAN GEPERSONALISEERDE PROGRAMMA'S

Deze functionaliteit is beschikbaar zowel wanneer men werkt in het kader van een synergetisch programma, als in de manuele modaliteit (in dit geval is de instelling van alle parameters van het lassen arbitrair). Deze werkwijze staat de gebruiker toe een specifieke lasoperatie op te slaan en vervolgens op te roepen.

2.2 LASBAARHEID VAN METALEN

MIG-MAG De lasmachine is geschikt voor het MIG-lassen van aluminium en zijn legeringen, het MIG-solderen typisch uitgevoerd op verzinkte platen en het MAG-lassen van koolstofstalen, gelegeerde staalsoorten en roestvrij staal.

Het MIG-lassen van het aluminium en zijn legeringen moet uitgevoerd worden gebruik makend van volle draden met een samenstelling die compatibel is met het te lassen materiaal en beschermend gas Ar puur (99,9%).

Het MIG-solderen kan typisch uitgevoerd worden op verzinkte platen met volle draden in koperlegering (vb. silicium koper of aluminium koper) met beschermend gas Ar puur (99,9%).

Het MAG-llassen van de koolstofstalen en laaggelegeerde staalsoorten moet uitgevoerd worden gebruikmakend van volle draden met een samenstelling compatibel met het te lassen materiaal, beschermingsgas Co₂, mengsels Ar/CO₂ of Ar/CO₂-O₂ (Argon typisch > 80%).

Voor het lassen van de roestvrije stalen worden typisch gasmengsels Ar/O₂ of Ar/CO₂ gebruikt (Ar typisch > 98%).

TIG De lasmachine is aangewezen voor het TIG-lassen in continue stroom (DC) met ontsteking van de boog met contact (modaliteit LIFT ARC), geschikt voor het gebruik met alle staalsoorten (koolstofstalen, laaggelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten) en van de zware metalen (koper, nikkel, titaan en hun legeringen) met beschermingsgas Ar puur (99,9%) ofwel, voor bijzondere gebruiksen, met mengsels Argon/Helium.

MMA De lasmachine is aangewezen voor het lassen met elektroden MMA in continue stroom (DC) met alle typologieën van beklede elektroden.

2.3 SERIE ACCESSOIRES

- Adaptor gasfles ARGON IT.
- Kabel en massatang.
- Drukredactor 2 manometers.
- Toorts MIG 3m.

2.4 ACCESSOIRES OP AANVRAAG

- Wagentje
- Manuele afstandsbediening 1 potentiometer (alleen TIG en MMA).
- Manuele afstandsbediening 2 potentiometers.
- SPOOL GUN.
- Groep waterkoeling G.R.A.
- Kit lassen aluminium.
- Kit lassen MMA 600A.
- Toorts MIG 5m 500A.
- Toorts MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Toorts MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Toorts TIG 4m of 8m, 220A.
- Toorts TIG 4m of 8m, 350A R.A.
- Toorts MIG/TIG UP/DOWN, met of zonder potentiometer.
- Toorts PUSH PULL.

- Toortsen met seriële component RS485 op aanvraag.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

3.1 KENTEKENPLAAT (FIG. A)

De belangrijkste gegevens m.b.t. het gebruik en de prestaties van de lasmachine zijn samengevat op de kentekenplaat met de volgende betekenis:

- Beschermsgraad van het omhulsel.
- Symbol van de voedingslijn:
 - 1~: eenfase wisselspanning;
 - 3~: driefasen wisselspanning.
- Symbol S: wijst erop dat er lasoperaties mogen uitgevoerd worden in een ruimte met een verhoogd risico van elektroshock (vb. in de onmiddellijke nabijheid van grote metalen massa's).
- Symbol van de voorziene lasprocedure.
- Symbol van de binnenstructuur van de lasmachine.
- EUROPESE referentienorm voor de veiligheid en de bouw van de machines voor booglassen.
- Inschrijvingsnummer voor de identificatie van de lasmachine (noodzakelijk voor de technische service, de aanvraag van reserve onderdelen en het opzoeken van de oorsprong van het product).
- Prestaties van het lascircuit:
 - U₀ : maximum spanning piek leeg (lascircuit open).
 - I₀/U₀: Genormaliseerde overeenstemmende stroom en spanning die door de lasmachine tijdens het lassen kunnen verdeeld worden.
 - X : Verhouding intermittente: duidt de tijd aan dat de machine de overeenstemmende stroom kan verdelen (zelfde kolom). Wordt uitgedrukt in %, op basis van een cyclus van 10min (vb. 60% = 6 minuten werk, 4 minuten pauze; en zo verder).
 - Ingeval de gebruiksfactoren (van de kentekenplaat, die verwijzen naar 40°C ruimte) overschreden worden, wordt de ingreep van de thermische beveiliging bepaald (de lasmachine blijft in stand-by tot haar temperatuur terug binnen de toegestane limieten ligt).
 - A/V-A/V: Duidt de gamma aan van de regeling van de laststroom (minimum - maximum) aan de overeenstemmende boogspanning.
- Kentekens van de voedingslijn:
 - U : Wisselspanning en voedingsfrequentie van de lasmachine (toegelaten limieten ±10%);
 - I_{1 max} : Maximum stroom verbruikt door de lijn.
 - I_{1 eff} : Effectieve voedingsstroom.
- : De waarde van de zekeringen met vertraagde werking moet voorzien worden voor de bescherming van de lijn.

- Symbolen m.b.t. de veiligheidsnormen waarvan de betekenis aangeduid is in hoofdstuk 1 "Algemene veiligheid voor het booglassen".

Opmerking: Het aangegeven voorbeeld van de kentekenplaat geeft een indicatieve aanwijzing van de betekenis van de symbolen en van de cijfers; de exacte waarden van de technische gegevens van de lasmachine in uw bezit moeten rechtstreeks genomen worden van de kentekenplaat van de lasmachine zelf.

3.2 ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS:

- LASMACHINE: zie tabel (TAB.1)
- TOORTS: zie tabel (TAB.2)

4. BESCHRIJVING VAN DE LASMACHINE

4.1 INRICHTINGEN VAN CONTROLE, REGELING EN VERBINDING (FIG. B)

4.1.1 Lasmachine met geïntegreerd slepen op de voorkant:

- Controlepaneel (zie beschrijving).
- Negatieve snapmoerverbinding (-) voor kabel lasstroom (massakabel voor MIG en MMA, kabel toorts voor TIG).
- Gasaansluiting voor toorts TIG.
- Connector 3p voor kabel controle TOORTS TIG.
- Connector 14p voor de verbinding van de afstandsbediening.
- Gecentraliseerde aansluiting voor toorts MIG (Euro).
- Positieve snapmoerverbinding (+) voor massakabel TIG-lassen.
- Hoofdschakelaar ON/OFF.
- Aansluiting gasbus (gasfles) voor TIG-lassen.
- Aansluiting gasbus (gasfles) voor MMA-lassen.
- Voedingskabel met kabelblokkering.
- Connector 5p voor groep waterkoeling.
- ZEKERING.

4.2 CONTROLEPANEEL VAN DE LASMACHINE (FIG. C)

1- LED van signaleering ALARM (de output van de machine is geblokkeerd).

Het herstel is automatisch bij het ophouden van de oorzaak van het alarm.

Alarmsmeldingen aangeduid op de displays (15) en (16):

- "AL1": ingreep thermische bescherming van het primair circuit.
- "AL2": ingreep thermische bescherming van het secundair circuit.
- "AL3": ingreep bescherming voor te hoge spanning van de voedingslijn.
- "AL4": ingreep bescherming voor te lage spanning van de voedingslijn.
- "AL5": ingreep bescherming voor onvoldoende druk van het koelcircuit met water van de toorts. Niet automatisch herstel.
- "AL7": ingreep bescherming voor te hoge stroom in MIG-MAG-lassen.
- "AL8": defect lijn seriële component : kortsluiting in toorts.
- "AL9": ingreep bescherming magnetische componenten.
- "AL10": defect lijn seriële component : seriële component losgekoppeld.
- "AL11": ingreep bescherming wegens gebrek fase van de voedingslijn.
- "AL12": defect lijn seriële component: fout in de gegevens.
- "AL13": excessieve stofafzet binnen in de lasmachine, herstel met:
 - interne schoonmaak van de machine;
 - toets display van het controlepaneel.

Bij de uitschakeling van de lasmachine kan er zich gedurende enkel seconden de melding "AL4" of "AL11" voordoen.

2- LED van signaleering AANWEZIGHEID SPANNING IN TOORTS OF OP ELEKTRODE.

3- LED van signaleering PROGRAMMERING LASMACHINE.

4- Toets van terug oproepen (RECALL) van de verpersoonlijke lasmachines (zie par. 4.3.2.4).

5- Toets van opslag (SAVE) van verpersoonlijke lasprogramma's (zie par. 4.3.2.3).

6- Toets van selectie lasprogramma en display met 2 digit.

Wanneer men achtereenvolgens op de toets drukt, visualiseert de display de nummers begrepen tussen "0" en "44". Aan ieder nummer tussen "1" en "44" is een synergetisch lasprogramma gekoppeld (zie TAB. 3) terwijl aan het nummer "0" de manuele werking van de lasmachine is gekoppeld , waar alle parameters door de operator kunnen ingesteld worden (alleen in MIG-MAG SHORT en SPRAY ARC).

7- Toets van selectie van de lasprocedure.

Wanneer men op de toets drukt wordt de LED verlicht die overeenstemt met de

lasprocedure die men wenst toe te passen :

MIG : MIG-MAG met procedure "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG met procedure "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG met procedure "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : elektrode MMA.

8- Toets van selectie van de controleprocedure van de drukknop toorts MIG-MAG.

Wanneer men op de toets drukt wordt de LED verlicht die overeenstemt met de:

2t : werking met 2 tijden, ON-OFF met drukknop ingedrukt.

4t : werking met 4 tijden, ON-OFF met drukknop losgelaten.

BILEVEL : werking bi-level voor MIG-MAG, TIG.

SPOT : werking in puntlassen MIG-MAG (SPOT).

9- Toets van invoer van de afstandsbediening.

Met de LED **REMOTE** verlicht, kan de regeling uitsluitend uitgevoerd worden vanop de afstandsbediening en meer in het bijzonder:

a) **bediening met één potentiometer (alleen MMA en TIG):** vervangt de functie van de knop encoder (14).

b) **bediening met twee potentiometers:** vervangt de functie van de knoppen encoder (14) en (13).

c) **bediening met pedaal (alleen MMA en TIG):** vervangt de functie van de knop encoder (14).

OPMERKING: De selectie "OP AFSTAND" (REMOTE) is alleen mogelijk indien een afstandsbediening effectief met de connector verbonden is.

10- Toets van selectie van de lasparameters.

Wanneer men achtereenvolgens op de toets drukt, wordt een van de LEDs van (10a) tot (10h) waaraan een specifieke parameter is gekoppeld verlicht . De instelling van de waarde van iedere geactiveerde parameter kan uitgevoerd worden middels de knop (13) en wordt aangeduid op de display (15). Tijdens deze instellingen regelt de knop (14) de waarde van het hoofd niveau van lassen aangeduid op de display (16), zowel van de stroom als van de draadsnelheid (zie beschrijving punt (14)), behalve voor (10b).

Alleen met de led (10b) verlicht staat de knop (14) toe de waarde van het secundair niveau te regelen (zie beschrijving led (10b)).

Opmerking: de parameters die niet gewijzigd kunnen worden door de operator, naargelang men aan het werken is met een synergetisch programma of in de manuele modaliteit "PRG 0", zijn automatisch uitgesloten door de selectie; de overeenstemmende LED wordt niet verlicht.



• MIG-MAG

Dit parameter wordt automatisch gevisualiseerd tijdens de operaties van MIG-MAG-lassen, waarbij de reële spanning van de boog wordt aangeduid (led (15a) verlicht).

• MIG-MAG Pulse arc

Tijdens de instelling van een synergetisch programma staat MIG-MAG Pulse arc toe de correctie te regelen die men wenst aan te brengen op de lengte van de boog berekend in synergie (rang van -5% tot +5%) (led (15c) verlicht).

In dezelfde conditie neemt bij de instelling van de functie bi-level, pulse or pulse of Tstart de parameter de betekenis van correctie van de lengte van boog van het hoofdniveau van lassen, altijd berekend in synergie (rang van -5% tot +5%) (led (15c) verlicht).

• MIG-MAG Short arc


Tijdens de instelling van een synergetisch programma staat MIG-MAG Short arc toe de correctie te regelen die men wenst aan te brengen op de lengte van boog berekend in synergie (rang van -5% tot +5%) (led (15c) verlicht).

In dezelfde conditie neemt bij de instelling van de functie bi-level, de parameter de betekenis van correctie van de lengte van boog van het hoofdniveau van lassen, altijd berekend in synergie (rang van -5% tot +5%) (led (15c) verlicht).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Altijd in de werking MIG-MAG Short arc, staat het manueel programma "PRG 0" toe de effectieve boogspanning in te stellen (rang 10-40)(led (15a) verlicht).

In dezelfde conditie neemt bij de instelling van de functie bi-level, de parameter de betekenis van effectieve boogspanning van het hoofdniveau van lassen (rang 10-40) (led (15a) verlicht).

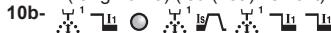

• MIG-MAG pulse arc

Staat toe in de modaliteit MIG-MAG pulse arc, wanneer men de functies bi-level, pulse on pulse of Tstart instelt, de stroom I₁ en I₂(I_{start}) (met knop(14)) en de correctie van de lengte van de boog (met knop (13)) van het secundair lasniveau, berekend in synergie (rang van -5% tot +5%)(led (15c) verlicht) te regelen.

• MIG-MAG short arc

Staat toe in de synergetische programma's MIG-MAG short arc, wanneer men de functie bi-level instelt, de stroom/snelheid draad (met knop (14)) en de correctie van de lengte van boog (met knop (13)) van het secundair lasniveau, berekend in synergie (rang van -5% tot +5%)(led (15c) verlicht) te regelen.

• Bi-level "PRG 0"

Staat toe, wanneer men het manueel programma "PRG 0" selecteert, met de functie bi-level, de snelheid van de draad (met knop (14), (led 16c) verlicht) en de effectieve boogspanning (met knop (13)) van het secundair lasniveau I₁, (rang 10-40)(led (15a) verlicht) te regelen.

Staat toe in de werking TIG bi-level het tweede niveau (I₁) van de lasstroom te regelen.



• MIG-MAG "PRG 0"

Staat toe in de manuele modaliteit "PRG 0" de draadsnelheid aan te passen aan het vertrek van het lassen om de ontsteking van de boog te optimaliseren (regeling 1-100% en LED (15c) verlicht).

• MIG-MAG Pulse arc 2 TIJDEN

Staat toe in de modaliteit MIG-MAG Pulse arc 2 TIJDEN de tijdsduur van de beginstroom (T_{start}) te regelen. Wanneer men de parameter op nul instelt, wordt de functie gedesactiveerd, terwijl wanneer men een willekeurige waarde groter dan nul instelt (regeling 0,1-3 seconden) het mogelijk is de LED (10b) te selecteren om de correctie van de boogspanning en de waarde van de beginstroom (secundair niveau) te regelen. De beginstroom kan hoger of lager dan de hoofdstroom van lassen worden ingesteld; een hogere beginstroom is

vooral nuttig voor het lassen van aluminium en van haar legeringen, deze staat immers toe het stuk sneller te verwarmen ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

Staat toe in de modaliteit MIG-MAG Pulse on pulse de tijdsduur van de hoofdstroom van lassen te regelen (regeling 0,1-10 seconden en LED (15b) verlicht).

• MMA

In de werking met elektrode MMA, neemt de parameter de betekenis van "Arc force" en staat hierbij de instelling van de te hoge dynamische stroom toe (regeling 0-100% e LED (15c) verlicht). Tijdens het lassen MMA toont de display (15) de reële boogspanning (led (15a) verlicht), de led (10c) blijft in ieder geval verlicht en staat de regeling van de Arc force toe ook tijdens het lassen.



• MIG-MAG pulse arc

In de modaliteit MIG-MAG pulse arc bepaalt de parameter het vernauwen van de boog. Hoe hoger de waarde en hoe meer geconcentreerd de boog zal zijn tijdens het lassen. In een lasprocedure die twee niveaus van stroom gebruikt (bi-level, pulse on pulse of Tstart) is het vernauwen van de boog gemeen voor beide ingestelde niveaus (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

In de manuele modaliteit staat MIG-MAG "PRG 0" toe de elektronische reactantie te regelen (regeling 20-80% en LED (15c) verlicht). Een hogere waarde bepaalt een warmer lasbad. In de modaliteit bi-level is de elektronische reactantie gemeen voor beide ingestelde niveaus.

• MIG-MAG Pulse on pulse


Staat toe in de modaliteit MIG-MAG Pulse on pulse de tijdsduur van de secundaire lasstroom te regelen (regeling 0,1-10 seconden en LED (15b) verlicht).



Verbranding draad bij het stoppen van lassen (BURN-BACK).


Staat toe de tijd van verbranding van de draad te regelen bij het stoppen van het lassen. Staat met een adequate instelling toe het vastkleven van de draad aan het stuk te voorkomen in de manuele modaliteit (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regeling 0,01-1 seconden en led (15b) verlicht).

Staat toe, tijdens de instelling van een synergetisch programma MIG-MAG, de correctie te regelen die men wenst aan te brengen op de BURN_BACK TIME berekend in synergie (rang -1% / +1% LED (15c) verlicht)

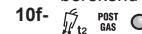

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC e TIG.

In gelijk welke modaliteit neemt MIG-MAG SHORT ARC TIG de betekenis van "Post-gas", en staat hierbij toe de tijd van uitstroming van het beschermingsgas aan te passen vanaf het stoppen van lassen (regeling 0,1-10 seconden en LED (15b) verlicht).

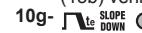

Helling daling lasstroom (SLOPE DOWN).

Wordt uitsluitend actief gemaakt gebruikmakend van de synergetische programma's MIG-MAG PULSE ARC of SHORT ARC ("PRG" van "1" tot "44") of TIG.

Staat de graduele vermindering van de stroom toe bij het loslaten van de drukknop toorts (regeling 0-3 seconden en LED (15b) verlicht).



Tijd van puntlassen (SPOT TIME).

Wordt uitsluitend actief gemaakt indien de modaliteit "SPOT" geselecteerd is met de toets (8). Staat de uitvoering toe van puntlassen MIG-MAG met controle van de tijdsduur van het lassen (regeling 0,1-10 seconden en LED (15b) verlicht).

11- Toets van manuele activering van de elektroklep gas.

De toets staat de gasuitstrooming toe (spoeling leidingen – regeling vermogen) zonder te moeten ingrijpen op de drukknop van de toorts; de toets is van kortstondige werking.

12- Toets manuele voorwaartse beweging van de draad.

De toets staat toe de draad vooruit te doen bewegen in de bekleding van de toorts zonder te moeten ingrijpen op de drukknop van de toorts; is van kortstondige werking en de snelheid van voorwaartse beweging is vast.

13- Knop encoder voor de regeling van de parameters van lassen (zie 10a-10h).

14- Knop encoder.

De knop regelt:

- De lasstroom (led (16a) verlicht).
- De snelheid van voorwaartse beweging van de draad (led (16c) verlicht) in de modaliteit Short/Spray arc.
- De dikte van het stuk gebruikt bij het lassen (led (16b) verlicht) indien geselecteerd met de toets (17) dikte van het stuk in mm.

In een modaliteit van lassen die twee niveaus van stroom gebruikt (bi-level, pulse on pulse of Tstart) met de led (10b) verlicht regelt de knop:

- De lasstroom I₁ (led (16a) verlicht) van het secundair niveau in modaliteit Pulse arc.
- De snelheid van voorwaartse beweging van de draad van het secundair niveau vanlassen (led (16c) verlicht) in modaliteit Short/Spray arc.

15- Alfanumeriek display met 3 digit. Duidt aan:

- de waarde van de parameters van lassen (zie van (10a) tot (10h)) met werking leeg.
- de reële boogspanning, bij het lassen.

OPMERKING: bij het stoppen van het lassen, schakelt de display automatisch over naar de waarde van instelling.

- een alarmmelding (zie punt 1).

15a, 15b, 15c- LED van aanduiding meeteenheid in uitvoering (volt, seconden, percentage).

16- Alfanumeriek display 3 digit. Duidt aan:

- de waarde ingesteld met de knop encoder (14).
- de reële stroom bij het lassen.

OPMERKING: bij het stoppen van het lassen, schakelt de display automatisch over naar de waarde van instelling.

- een alarmmelding (zie punt 1).

16a, 16b, 16c- LED van aanduiding meeteenheid in uitvoering (stroom ampères (A), dikte in millimeters (mm) en snelheid draad meters/minuut (m/min)).

17- Toets van selectie meeteenheid Ampères, mm, m/min (LED (16a)(16b)(16c)).

Staat toe middels de encoder (14) respectievelijk de dikte van het te lassen materiaal, de lasstroom, de snelheid van de draad in te stellen.

"PRG 0" manuele selectie: de instelling van iedere afzonderlijke parameter is onafhankelijk van de andere.

Programma's van "1" tot "44": de instelling van iedere afzonderlijke parameter (vb. dikte van het materiaal) bepaalt automatisch de andere parameters (vb.

lasstromen en snelheid van de draad).

4.3 OPROEP EN OPSLAAN VAN DE PROGRAMMA'S

4.3.1 OPROEP DOOR DE FABRIKANT VOOR OPGESLAGEN PROGRAMMA'S

4.3.1.1 Programma's SYNERGETISCHE MIG-MAG

De lasmachine voorziet 44 opgeslagen synergetische programma's, met karakteristieken aangeduid in de tabel (TAB. 3) waarnaar men moet verwijzen voor de selectie programma aangepast aan het type van lassen dat men wenst uit te voeren.

De selectie van een bepaald programma wordt uitgevoerd door achtereenvolgens de toets "PRG" in te drukken waarmee op het display een nummer overeenstemt bevattt tussen "0" en "44" (met het nummer "0" stemt geen synergetisch programma overeen maar de werking in de modaliteit manueel, zoals beschreven wordt in de volgende paragraaf).

Nota: In een synergetisch programma is van prioritaer belang de uitvoering van de keuze van de gewenste modaliteit van transfer, PULSE ARC ofwel SHORT/SPRAY ARC, middels de desbetreffende toets (zie FIG.C toets (7)).

Nota: Alle typologieën van draad die niet voorzien zijn in de tabel kunnen gebruikt worden in modaliteit manueel "PRG 0".

4.3.1.2 WERKING IN MODALITEIT MANUEEL ("PRG 0")

De werking in manueel stemt overeen met het cijfer "0" op het display en is alleen actief indien eerder de modaliteit van transfer SHORT/SPRAY ARC geselecteerd werd (FIG. C toets (7)).

In deze modaliteit, gezien er geen enkele synergie voorzien is, moeten alle parameters van lassen manueel door de operator ingesteld worden.

Opgellet! De instelling van alle parameters is vrij, dus is het mogelijk dat de eraan toegekende waarden niet compatibel zijn met een correcte lasprocedure.

Nota: Het is NIET mogelijk de modaliteit van transfer PULSE ARC te gebruiken in selectie manueel.

4.3.2 OPSLAAN EN OPROEPEN VAN GEPERSONALISEERDE PROGRAMMA'S IN MIG-MAG

4.3.2.1 Inleiding

De lasmachine staat toe gepersonaliseerde werkprogramma's op te slaan (SAVE) m.b.t. een SET van parameters geldig voor een bepaalde lasoperatie. Elk opgeslagen programma kan opgeroepen worden (RECALL) op gelijk welk ogenblik en plaatst hierbij de lasmachine ter beschikking van de gebruiker "klaar voor het gebruik" voor een specifieke operatie die eerder geoptimaliseerd werd.

4.3.2.2 Capaciteiten van opslaan van gepersonaliseerde programma's in MIG-MAG

De lasmachine voorziet het opslaan van verpersoonlijke programma's in drie groepen met verwijzing naar de drie modaliteiten van transfer in synergie (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc en Pulse on pulse) en naar de werking met manuele werkwijze, met de volgende kenmerken:

- PULSE ARC SYNERGETISCH PULSE ON PULSE: 10 programma's kunnen opgeslagen worden (nummers beschikbaar van "1" tot "10"),
- SYNERGETISCHE PULSE ARC: 10 programma's die opgeslagen kunnen worden (nummers beschikbaar van "1" tot "10"),
- SYNERGETISCHE SHORT/SPRAY ARC: 10 programma's die opgeslagen kunnen worden (nummers beschikbaar van "1" tot "10").
- MANUEEL SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): 10 programma's die opgeslagen kunnen worden (nummers beschikbaar van "1" tot "10").

Om het programma dat men wenst te gebruiken effectief op te roepen, is het van prioritaer belang, voor wat betreft de selectie van het nummer (zoals beschreven in de par.4.3.1), de keuze van de gewenste modaliteit van transfer PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE of SHORT/SPRAY ARC uitvoeren ofwel "PRG=0" selecteren indien vooraf opgeslagen programma's in manuele werkwijze.

4.3.2.3 Procedure van opslaan (SAVE).

Nadat men de lasmachine op optimale wijze geregeld heeft voor een bepaalde lasoperatie, moet men als volgt tewerk gaan (zie FIG.C):

- a) De toets (5) "SAVE" indrukken.
- b) Op het display (16) verschijnt "Pr" en een nummer (bevat tussen "1" en "10") op het display (15).
- c) Door aan de knop encoder (zonder onderscheid (13) of (14)) te draaien, het nummer kiezen waarmee het programma wenst op te slaan (zie ook 4.3.2.).
- d) Opnieuw de toets "SAVE" indrukken.
- e) De displays (15) en (16) knipperen.
- f) De toets "SAVE" binnen de twee seconden terug indrukken.
- g) Op de displays verschijnt "St Pr", dus het programma is opgeslagen; na 2 seconden veranderen de displays automatisch naar de waarden m.b.t. de juist opgeslagen parameters.

Nota: Indien met knipperende displays de toets "SAVE" niet terug wordt ingedrukt binnen 2 seconden, geven de displays "No St" en het programma wordt niet opgeslagen; de displays keren automatisch terug naar de beginaanduiding.

4.3.2.4 Procedure van oproep van een gepersonaliseerd programma (RECALL)

Voordat men de operaties voor het oproepen van een programma uitvoert, moet men controleren of de geselecteerde modaliteit van transfer (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC of "PRG=0") effectief diegene is waarmee men wenst te werken.

Vervolgens als volgt tewerk gaan (zie FIG.C):

- a) De toets "RECALL" indrukken.
- b) "Pr" verschijnt op het display (16) en een nummer (bevat tussen "1" en "10") op het display (15).
- c) Door aan de knop encoder (zonder onderscheid (13) of (14)) te draaien het nummer kiezen waarmee het programma dat men wenst te gebruiken opgeslagen was.
- d) De toets "RECALL" terug indrukken voor een tijdsduur langer dan 2 seconden.
- e) Op de displays verschijnt "Ld Pr" dus het programma werd opgeroepen; de displays veranderen automatisch na 2 seconden naar de waarden m.b.t. het juist opgeroepen programma.

Nota: Indien de toets "RECALL" niet terug wordt ingedrukt voor een tijd langer dan 2 seconden, geven de displays "No Ld" en het programma wordt niet opgeroepen;

de displays keren automatisch terug naar de beginaanduiding.

NOTA:

- TIJDENS DE OPERATIES MET DE TOETS "SAVE" EN "RECALL" IS DE LED "PRG" VERLICHT.

- EEN OPGEROEPEN PROGRAMMA KAN DOOR DE OPERATOR NAAR BELIEVEN GEWIJZIGD WORDEN, MAAR DE GEWIJZIGDE WAARDEN WORDEN NIET AUTOMAATISCH OPGESLAGEN. INDIEN MEN DE NIEUWE WAARDEN WENST OP TE SLAAN OP HETZELFDE PROGRAMMA, MOET MEN DE PROCEDURE VOOR HET OPSLAAN UITVOEREN (zie 4.3.2.3).

- DE REGISTRATIE VAN DE GEPERSONALISEERDE PROGRAMMA'S EN DE BIJHORENDE ORDENING VAN DE ERAAN GEKOPPELDE PARAMETERS IS TEN LASTE VAN DE GEBRUIKER.

- ER KUNNEN GEEN GEPERSONALISEERDE PROGRAMMA'S WORDEN OPGESLAGEN IN DE MODALITEIT ELEKTRODE MMA OF TIG.

5. INSTALLATIE



OPGELET! ALLE OPERATIES VAN INSTALLATIE EN ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN UITVOEREN MET DE LASMACHINE VOLLEDIG UITGESCHAKELD EN LOSGEKOPPELD VAN HET VOEDINGSNET. DE ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN MOETEN UITSLUITEND UITGEVOERD WORDEN DOOR ERVAREN OF GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

5.1 INRICHTING

- De lasmachine uitpakken;
- De connector van polarisatie invoeren indien de GRA niet verbonden wordt (FIG. D);
- In geval van aanwezigheid van het wagentje en/of GRA, de desbetreffende instructies in dotatie raadplegen.

5.2 MODALITEIT VAN OPTILLEN VAN DE LASMACHINE (FIG. E)

De lasmachine moet opgetild worden zonder wegneembare gedeelten (toorts, gasbuizen, kabels, enz.) die zouden kunnen loskomen.

Zoals aangegeven op de figuur, de montage van de ringen van bevestiging uitvoeren gebruikmakend van de twee schroeven M8x25 in dotatie als accessoire.

Opgellet: de higsringen met oog met schroefdraad gat M8 UNI 2948-71 zijn niet inbegrepen in de levering.

5.3 PLAATSING VAN DE LASMACHINE

De plaats van installatie van de lasmachine identificeren zodanig dat er zich geen hindernissen bevinden ter hoogte van de opening van de ingang en de uitgang van de koellucht (gefcordeerde circulatie middels ventilators, indien aanwezig); tegelijkertijd controleren of er geen geleidend stof, corrosieve dampen, vocht, enz. aangezogen worden.

Minstens 250mm ruimte vrijhouden rond de lasmachine.



OPGELET! De lasmachine plaatsen op een horizontaal oppervlak met een adequaat draagvermogen voor het gewicht teneinde de kanteling of gevaarlijke verplaatsingen te voorkomen.

5.4 AANSLUITING OP HET NET

5.4.1 Waarschuwingen

Voordat men gelijk welke elektrische aansluiting uitvoert, moet men verifiëren of de gegevens van de kentekenplaat overeenstemmen met de spanning en de frequentie van het net die beschikbaar zijn op de plaats van installatie.

De lasmachine moet uitsluitend aangesloten worden op een voedingssysteem met een neutraalgeleider verbonden met de aarde.

Om de bescherming tegen onrechtstreeks contact te garanderen, differentiaalschakelaars gebruiken van het type:

- Type A () voor eenfase machines;
- Type B () voor driefasen machines.

Teneinde te voldoen aan de vereisten van de Norm EN 61000-3-11 (Flicker) raadt men aan de lasmachine te verbinden met de punten van interface van het voedingsnet die een impediment hebben kleiner dan Zmax = 0.283ohm.

5.4.2 Stekker en contact

Een genormaliseerde stekker, (3P + T) met een adequaat vermogen met de voedingskabel verbinden en een contact van het net voorinstellen uitgerust met zekeringen of een automatische schakelaar; een speciale terminal van de aarde moet verbonden worden met de aardegeleider (geel-groen) van de voedingslijn. De tabel (TAB.1) geeft de aanbevolen waarden in ampères van de vertraagde zekeringen van de lijn gekozen op basis van de max. nominale stroom verdeeld door de lasmachine en van de nominale voedingsspanning.

5.5 VERBINDINGEN VAN HET LASCIRCUIT



OPGELET! VOORDAT MEN DE VOLGENDE VERBINDINGEN UITVOERT, MOET MEN CONTROLEREN OF DE LASMACHINE UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD IS VAN HET VOEDINGSNET.

De tabel (TAB. 1) geeft de aanbevolen waarde voor de laskabels (in mm²)

5.5.1 DRAADLASSEN MIG-MAG (FIG.F)

5.5.1.1 Verbinding met de gasfles

- Het reduceerventiel vastdraaien aan de klep van de gasfles en hierbij de desbetreffende reducteur geleverd als accessoire ertussen plaatsen, wanneer gas Argon of mengsel Ar/CO₂ gebruikt wordt.
- De buis van de gastoever met de reducteur en het bandje in dotatie vastdraaien: vervolgens het ander uiteinde van de buis verbinden met de desbetreffende aansluiting op de achterkant van de lasmachine en vastdraaien met het bandje in dotatie.
- De instelknop van het reduceerventiel loszetten voordat de klep van de gasfles geopend wordt.

5.5.1.2 Verbinding van de Toorts

- De toorts in de desbetreffende connector steken en hierbij manueel de instelknop van blokkering goed vastdraaien.
- Voorinstellen voor de eerste lading van de draad, en hierbij de sproeier en het contactbusje demonteren om het buitenkomen te vergemakkelijken.
- Kabel lasstroom naar de snapmoververbinding (+).
- Kabel bediening naar de desbetreffende connector.
- Waterleidingen voor versies R.A. (watergekoelde toorts) met snelle aansluitingen.
- Erop letten dat de connectoren goed vastgedraaid zijn teneinde verhittingen en verlies van efficiëntie te voorkomen.
- De buis van gastoever verbinden met de reducteur en het bandje in dotatie vastdraaien; vervolgens het ander uiteinde van de buis verbinden met de desbetreffende aansluiting op de achterkant van de lasmachine en vastdraaien met het bandje in dotatie.

5.5.1.3 Verbinding retourkabel van de lasstroom

- Moet verbonden worden met het te lassen stuk of met de metalen bank waarop het steunt, zo dicht mogelijk bij de koppeling in uitvoering.
- Deze kabel moet verbonden worden met de klem met het symbool (-).

5.5.2 TIG-LASSEN (FIG. G)

5.5.2.1 Verbinding met de gasfles

- De drukreductor vastdraaien op de klep van de gasfles en hierbij de speciale reductie tussenplaatsen die als accessoire wordt geleverd, wanneer gas Argon of

een mengsel Argon/CO₂ wordt gebruikt.

- De ingangsbus van het gas verbinden met de reducer en het stukje in dotaat vastzetten. Vervolgens het ander uiteinde van de bus verbinden met de desbetreffende aansluiting op de achterkant van de lasmachine en vastzetten met het bandje in dotaat.
- De beslagring voor de regeling van de drukreductor loszettend voordat de klep van de gasfles geopend wordt.

5.5.2.2 Verbinding retourkabel van de lasstroom

- Moet verbonden worden met het te lassen stuk of met de metalen bank waarop het steunt, zo dicht mogelijk bij de koppeling in uitvoering.
- Deze kabel moet verbonden worden met de klem met het symbool (+).

5.5.2.3 Verbinding van de toorts

- De TIG-toorts verbinden met de snapmooverbinding (-) op het voorste paneel van de lasmachine; de aansluiting van de gasbus en de kabel bediening toorts vervolledigen.

5.5.3 LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE MMA (FIG. H)

5.5.3.1 Verbinding van de tang elektrodenhouder

De quasi totaliteit van de beklede elektroden moet verbonden worden met de positieve pool (+) van de generator; uitzonderlijk met de negatieve pool (-) voor elektroden met zure bekleding.

De kabel van de tang elektrodenhouder verbinden met de snapmooverbinding (+) op het voorste paneel.

Opmerking: in enkele gevallen wordt de polariteit (-) naar de tang elektrodenhouder aanbevolen; men moet dus de aanwijzingen van de fabrikant van de elektroden raadplegen.

5.5.3.2 Verbinding retourkabel van de lasstroom

- Moet verbonden worden met het te lassen stuk of met de metalen bank waarop het steunt, zo dicht mogelijk bij de koppeling in uitvoering.
- Deze kabel moet verbonden worden met de klem met het symbool (-).

5.6 AANBEVELINGEN

- De connectors van de laskabels tot op het einde toe draaien in de snapmooverbindingen, om een perfect elektrisch contact te garanderen; zoniet zullen er zich verhittingen van de connectors zelf voordoen met een bijhorende snelle slijtage en verlies van efficiëntie.
- De kortst mogelijke laskabels gebruiken.
- Vermijden metalen structuren te gebruiken die geen deel uitmaken van het stuk in bewerking, ter vervanging van de retourkabel van de lasstroom; dit kan gev�arlijk zijn voor de veiligheid en onbevredigende resultaten geven voor het lassen.

5.6 LADING DRAAD SPOEL (FIG. I)



OPGELET! VOORDAT MEN BEGINT MET DE LAADOPERATIES VAN DE DRAAD, MOET MEN CONTROLEREN OF DE LASMACHINE UITGESCHAKELD IS EN LOSGEKOPPELD IS VAN HET VOEDINGSNET.

VERIFIËRENOFDEROLLEN DRAADTREKKER, HET OMHULSEL DRAADGELEIDER EN HET CONTACTBUISE VAN DE TOORTS OVEREENSTEMMEN MET DE DIAMETER EN DE AARD VAN DE DRAAD DIE MEN WENST TE GEBRUIKEN EN OF ZE CORRECT GEMONTEERD ZIJN. TIJDENS DE FASEN VAN INVOER VAN DE DRAAD GEEN BESCHERMENDE HANDSCHOENEN DRAGEN.

- De ruimte haspel openen.
- De draadspoel op de haspel plaatsen, en hierbij het uiteinde van de draad naar boven houden, controleren of de aandrijfpin van de haspel op correcte wijze in het voorzien gat behuisd is (**1a**).
- De contrarol/rollen van druk vrijmaken en verwijderen van de onderste rol/rollen (**2a**).
- Verifiëren of de rol/rollen van tractie geschikt is/zijn voor de gebruikte draad (**2b**).
- Het uiteinde van de draad vrijmaken, het vervormd uiteinde recht en zonder bramen afknippen, de spoel draaien tegen de wijzers van de klok en het uiteinde van de draad in de draadgeleider van de ingang steken en 50-100mm in de draadgeleider van de aansluiting toorts (**2c**) duwen.
- De contrarol/rollen terugplaatsen en de druk ervan regelen op een gemiddelde waarde; verifiëren of de draad correct geplaatst is in de uitholling van de onderste rol (**3**).
- De haspel lichtjes afremmen door in te grijpen op de desbetreffende stelschroef geplaatst in het midden van de haspel zelf (**1b**).
- De sproeier en het contactbuisje wegnemen (**4a**).
- De stekker in het stopcontact steken, de lasmachine aanschakelen, de drukknop toorts of de drukknop voorwaartse beweging draad op het bedieningspaneel (indien aanwezig) indrukken en wachten tot het uiteinde van de draad, nadat hij heel het omhulsel van de draadgeleider doorlopen heeft 10-15cm uit het voorste gedeelte van de toorts steekt, de drukknop loslaten.



OPGELET! Tijdens deze operaties is de draad onder elektrische spanning onderworpen aan mechanische inspanningen; indien men niet de geschikte voorzorgsmaatregelen treft, kan dit leiden tot gevaar voor elektroshock, kwetsingen en ontstaan van elektrische bogen.

- Het mondstuk van de toorts niet tegen lichaamsdelen richten.
- De toorts niet naar de gasfles brengen.
- Het contactbuisje en de sproeier terug op de toorts monteren (**4b**).
- Verifiëren of de voorwaartse beweging van de draad regelmatig verloopt; de druk van de rollen en de afremming van de haspel ijkken op de mogelijke minimum waarden en hierbij verifiëren of de draad niet blijdt in de uitholling en of op het ogenblik van de stilstand van de tractie de draadwikkelingen niet los geraken wegens een excessieve inertie van de spoel.
- Het uiteinde van de uit de sproeier komende draad op 10-15mm afknippen.
- De ruimte haspel sluiten.

5.7 VERVANGING VAN HET OMHULSEL DRAADGELEIDER IN DE TOORTS (FIG. N)

Voordat men overgaat tot de vervanging van het omhulsel, moet men de kabel van de toorts uitstrekkend en hierbij vermijden dat deze bochten maakt.

5.7.1 Spiraalvormig omhulsel voor stalen draden

- De sproeier en het contactbuisje van het kopstuk van de toorts losdraaien.
- De moer omhulselblokkering van de centrale connector losdraaien en het bestaande omhulsel wegnemen.
- Het nieuw omhulsel in de leiding van de kabel-toorts steken en zachtjes duwen tot ze uit het kopstuk van de toorts komt.
- De moer omhulselblokkering met de hand terug vastdraaien.
- Het teveel aan omhulsel juist afsnijden en het hierbij lichtjes samendrukken; terug wegnemen uit de kabel-toorts.
- De zone van het afsnijden van het omhulsel afronden en terug invoeren in de

leiding van de kabel-toorts.

- Vervolgens de moer terug vastdraaien en vastzetten met een sleutel.
- Het contactbuisje en de sproeier terug monteren.

5.7.2 Omhulsel in synthetisch materiaal voor aluminium draden

De operaties 1, 2, 3 uitvoeren zoals aangeduid wordt voor het omhulsel voor stalen draden (4, 5, 6, 7, 8 niet in acht nemen).

- Het contactbuisje voor aluminium terug vastdraaien en hierbij verifiëren of het in contact komt met het omhulsel.

10-Op het tegenovergesteld uiteinde van het omhulsel (kant aansluiting toorts) de koperen nipple, de OR-ring invoeren en hierbij het omhulsel lichtjes gedrukt houden, de moer omhulselblokkering vastdraaien. Het stuk van het omhulsel dat teveel is, zal vervolgens in de juiste mate verwijderd worden (zie (13)). Uit de aansluiting toorts van de draadtrekker de vertakte buis voor omhulsel stalen draden uittrekken.

11-DE VERTAKTE BUIS IS NIET VOORZIEN voor omhulsel aluminium draden met diameter 1,6-2,4mm (gele kleur); het omhulsel zal dus ingevoerd worden in de aansluiting toorts zonder deze.

De vertakte buis afsnijden voor omhulsel aluminium draden met diameter 1,1-2mm (rode kleur) op een maat onder de 2mm circa in vergelijking met die van de buis stalen draden, en invoeren op het vrije uiteinde van het omhulsel.

12-De toorts invoeren en blokkeren in de aansluiting van de draadtrekker; het omhulsel markeren op 1-2mm afstand van de rollen; de toorts terug uittrekken.

13-Het omhulsel afsnijden op de voorzien maat, zonder de ingangsopening te vervormen. De toorts terug monteren in de aansluiting van de draadtrekker en de gassproeier monteren.

6. LASOPERATIE: BESCHRIJVING VAN DE PROCEDURE

6.1 MIG-MAG-LASSEN

6.1.1 MODALITEIT VAN TRANSFER SHORT ARC (KORTE BOOG)

Het smelten van de draad en het loskomen van de druppel is het resultaat van opeenvolgende kortschakelingen van de draadpunt in het smeltbad (tot 200 maal per seconde).

Koolstofstaal en gelegeerde staalsoorten

- Bruikbare draaddiameters: 0,6-1,2mm
40-210A
- Lasstroombamma:
- Boogspanningsgamma: 14-23V
- Bruikbaar gas: CO₂ en mengsel Ar/CO₂, Ar/CO₂/O₂

Roestvrije stalen

- Bruikbare draaddiameters: 0,8-1mm
40-160A
- Lasstroombamma: 40-160A
- Boogspanningsgamma: 14-20V
- Bruikbaar gas: mengsel Ar/O₂, Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminium en legeringen

- Bruikbare draaddiameters: 0,8-1,6mm
75-160A
- Lasstroombamma: 16-22V
- Boogspanningsgamma: Ar 99,9%
- Bruikbaar gas: Typisch moet het contactbuisje gelijk liggen met de sproeier of er lichtjes uitsteken met de fijnste draden en lagere boogspanningen; de vrije lengte van de draad (stick-out) zal normaal liggen tussen 5 en 12mm.

In MANUEEL ("PRG 0") de waarde van de reactantie aanpassen:

- 20%-60% met draden diameter 0,8-1mm koolstofstaal.
- 50%-80% met draden diameter 1,2-1,6mm koolstofstaal.
- 60%-80% met inox en aluminium draden.

Toepassing: Lassen in elke stand, op dunne dikten of voor een eerste operatie binnen afdroningen bevoordeerd door de beperkte thermische bijdrage en het goed controleerbaar bad.

Opmerking: De transfer SHORT ARC voor het lassen van aluminium en legeringen moet nauwkeurig worden toegepast (vooral met draden met een diameter >1mm) omdat er zich hierbij het risico van defecten van smelting kan voordoen.

6.1.2 MODALITEIT VAN TRANSFER SPRAY ARC (SPRAY BOOG)

Het smelten van de draad vindt plaats onder hogere spanningen ten opzichte van de "short arc"; de draadpunt komt niet meer met het smeltbad in contact; vanaf de punt van het draad begint de boog waar de metaaldruppels, die afkomstig zijn van het constante smelten van de draadelektrode, doorheen gaan, zonder kortschakeling dus.

Koolstofstaal en gelegeerde staalsoorten

- Bruikbare draaddiameters: 0,8-1,6mm
180-450A
- Lasstroombamma: 24-40V
- Boogspanningsgamma: mengsel Ar/CO₂, Ar/CO₂/O₂

Roestvrije stalen

- Bruikbare draaddiameters: 1-1,6mm
140-390A
- Lasstroombamma: 22-32V
- Boogspanningsgamma: mengsel Ar/O₂, Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminium en legeringen

- Bruikbare draaddiameters: 0,8-1,6mm
120-360A
- Lasstroombamma: 24-30V
- Boogspanningsgamma: Ar 99,9%
- Bruikbaar gas: Typisch moet het contactbuisje zich aan de binnenkant van de sproeier van 5-10mm bevinden, des te groter naarmate de boogspanning hoger ligt; de vrije lengte van de draad (stick-out) zal normaal liggen tussen 10 en 20mm.

In MODALITEIT MANUEEL ("PRG 0"), eens dat de parameters snelheid draad en spanning boog correct geselecteerd zijn (d.w.z. met compatibele waarden) is de te selecteren waarde van reactantie onverschillig.

Toepassing: Horizontaal lassen met dikten niet lager dan 3-4mm (heel vloeibaar bad); de snelheid van uitvoering en het gehalte van afzet liggen heel hoog (hoge thermische bijdrage).

6.1.3 MODALITEIT VAN TRANSFER PULSE ARC (GEPULSEERDE BOOG)

Het betreft een "gecontroleerde" transfer geplaatst in de zone van werking "spray-arc" (gewijzigde spray-arc) en bezit dus de voordeel van snelheid van smelting en afwezigheid van projecties en breidt zich uit tot aanzienlijk lage waarden van stroom zodanig dat ook vele typische toepassingen van de "short-arc" kunnen gerealiseerd worden.

Met elke stroomimpuls stemt de afscheiding van een afzonderlijke druppel van de elektroden draad overeen; het fenomeen gebeurt met een frequentie proporcioneel met de snelheid van voorwaartse beweging van de draad met een variatie gekoppeld aan het type en de diameter van de draad zelf (typische waarden van frequentie: 30-300Hz).

Koolstofstaal en gelegeerde staalsoorten

- Bruikbare draaddiameters:	0,8-1,6mm
- Lasstroombetrouwbaarheid:	60-360A
- Boogspanningsgamma:	18-32V
- Bruikbaar gas:	mengsel Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂ (CO ₂ max 20%)
Roestvrije stalen	
- Bruikbare draaddiameters:	0,8-1,2mm
- Lasstroombetrouwbaarheid:	50-230A
- Boogspanningsgamma:	17-26V
- Bruikbaar gas:	mengsel Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%)
Aluminium en legeringen	
- Bruikbare draaddiameters:	0,8-1,6mm
- Lasstroombetrouwbaarheid:	40-320A
- Boogspanningsgamma:	17-28V
- Bruikbaar gas:	Ar 99,9%

Typisch moet het contactbuisje zich aan de binnenkant van de sproeier van 5-10mm bevinden, hoe hoger de boogspanning is, zal de vrije lengte van de draad (stick-out) normaal tussen 10 en 20mm liggen.

Toepassing: lassen in "stand" op gemiddeld-lage diktes en op thermisch overgevoelige materialen, **bijzonder geschikt voor het lassen op lichte legeringen (aluminium en zijn legeringen)** ook op diktes onder de 3mm.

6.1.4 REGELING VAN DE PARAMETERS IN MIG-MAG-LASSEN

6.1.4.1 Beschermd gas

Het vermogen van het beschermend gas moet zijn:

short arc: 8-14 l/min

spray arc en pulse arc: 12-20 l/min

in functie van de intensiteit van de lasstroom en van de diameter van de sproeier

6.1.4.2 Lasstroom

De regeling van de lasstroom wordt uitgevoerd door de operator die aan de knop encoder moet draaien (FIG.E (14)). Met de selectie SPRAY/SHORT ARC, stemt aan elke rotatie van de knop encoder (14) de regeling overeen van de snelheid van de draad (m/minuut), gevisualiseerd op het display (16); tijdens het lassen, verandert het display automatisch naar de waarde van de reële stroom (ampère).

Met de selectie PULSE ARC o PULSE ARC PULSE-ON-PULSE stemt bij elke rotatie van de knop van de encoder (14) de regeling van de lasstroom overeen, gevisualiseerd op het display (16); tijdens het lassen, schakelt het display automatisch over naar de reële laswaarde.

In beide modaliteiten is het mogelijk met een druk op de toets (17) over te gaan naar de regeling van de dikte in mm (LED (16b) brandt) met encoder(14). De machine berekent automatisch de nodige stroom voor het lassen van deze dikte. Ook in dit geval schakelt het display over naar de reële stroomwaarde (ampère) tijdens het lassen.

Men moet hierbij opmerken dat in alle synergetische programma's de instelbare minimum en maximum waarden (m/minuut, ampère of dikte in mm) diegene zijn die fabrieksaan geprogrammeerd zijn en niet door de gebruiker kunnen gewijzigd worden. Indicatieve waarden van de stroom met de meest gebruikte draden worden geïllustreerd in de Tabel (TAB.5).

6.1.4.3 Boogspanning en Vernauwing van de boog (pinch-off)

In de synergetische programma's MIG-MAG pulse-arc en pulse-on-pulse bepalen deze twee parameters de afmeting van de boog **tijdens het lassen..**

De boogspanning geeft de afstand van de draad vanaf het stuk, de marge van onderscheidingsvermogen van de operator is beperkt tot een eenvoudige correctie van -5% tot +5% van de in elk programma voorbepaalde spanningswaarde, teneinde eventueel de effectieve lengte van de boog te kunnen aanpassen voor specifieke vereisten. Hoe hoger de waarde en hoe groter de afstand van de draad naar het stuk.

De vernauwing van de boog daarentegen bepaalt de concentratie of de ruimte van de boog, het veld van regeling van deze parameter gaat van -10% tot +10% van diegene die ingevoerd is voor default van de programma's. Hoe hoger deze waarde is, hoe meer geconcentreerd de boog zal zijn.

In het manueel programma "PRG 0" wordt de boogspanning bepaald door de instelling van een adequate waarde aan de geselecteerde draadsnelheid volgens de volgende verhouding:

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ waar}$$

- U_2 = Boogspanning in volt.

- I_2 = Lasstroom in ampère.

Eraan denken dat aan de geselecteerde spanningswaarde leeg een spanning met belasting (bij het lassen) zal overeenstemmen die 2-4V lager ligt.

6.1.5 WERKING BI-LEVEL EN PULSE ON PULSE

De werking bi-level wordt ingesteld middels de toets (8) en kan geselecteerd worden in de modaliteit MIG-MAG pulse arc en short arc. De lascyclus start wanneer men de drukknop toets indrukt en loslaat (zoals in 4 Tijden), het beginpunt van het werk van de lasmachine is gelijk aan het hoofdniveau van het lassen (LED (10a)), de machine visualiseert de stroom en de spanning van dit werk punt. Wanneer men de drukknop toets minder dan 0,5 seconden indrukt, verandert de machine het werk punt van het hoofdniveau naar het secundair niveau (LED (10b)), en visualiseert hierbij op het display de stroom en de spanning van het secundair niveau. Bij elke volgende druk gaat de machine verder van het ene naar het andere niveau zolang de drukknop niet ingedrukt wordt gehouden langer dan 0,5 seconden.

Tijdens het lassen, ook indien de machine de onmiddellijke waarde van stroom en spanning visualiseert, is het alleen mogelijk de stroom en de spanning van de boog van het hoofdniveau van het lassen te veranderen.

De werking MIG-MAG Pulse on Pulse wordt geactiveerd met de toets (7) samen met de led van de MIG-MAG Pulse arc. Deze modaliteit is een bijzonder type van bi-level gezien we ook in dit geval twee werkpunten hebben die ingesteld kunnen worden met dezelfde criteria van het bi-level (LED (10a) en (10b)). De tijden van elk niveau t_1 en t_2 kunnen beide ingesteld worden (LED (10c) en (10d)) en worden niet manueel beslist zoals dit daarentegen gebeurt in het bi-level. Tijdens het lassen gaat de machine verder het werk punt in automatisch veranderen van het hoofdniveau (met tijdsduur t_1) naar het secundair niveau (met tijdsduur t_2).

Het fenomeen dat op deze manier ontstaat heeft een pulsatie in de pulsatie waarvan de naam afkomstig is. Wanneer de twee niveaus en de twee tijden correct worden ingesteld, is het mogelijk een "geribbelde" lasoperatie te bekomen die sterk gelijkt op die van het lassen TIG.

6.2 TIG-LASSEN (DC)

Nadat men de aansluitingen van het lascircuit heeft uitgevoerd zoals beschreven in de par. 5.5.2 moet men:

- De TIG-procedure selecteren op het controlepaneel van de lasmachine (FIG.C (7)).
- De lasstroom instellen op de gewenste waarde met de knop encoder (14) (de waarde is altijd regelbaar ook tijdens het lassen). Indien nodig de helling van daling van de stroom invoeren met de potentiometer (13) (kortstondige aanduiding op de

display (16)).

6.2.1 Ontsteking LIFT

De punt van de elektrode op het stuk doen steunen met een lichte druk. De drukknop toets volledig indrukken en de elektrode van 2-3mm optillen met een ogenblik vertraging, waarbij men zo de ontsteking van de boog bekomt. De lasmachine verdeelt aanvankelijk een stroom I_{BASE} , na enkele ogenblikken, zal de ingestelde lasstroom verdeeld worden. Op het einde van de cyclus wordt de stroom geannuleerd met de ingestelde helling van daling.

In de tabel (TAB. 5) worden enkele indicatieve gegevens samengevat voor het lassen op roestvrije of hooglegeerde staalsoorten.

6.3 LASSEN MET BEKLEDE ELEKTRODE MMA

Nadat men de aansluitingen van het lascircuit heeft uitgevoerd zoals beschreven in de par. 5.5.3 moet men de procedure MMA selecteren middels de desbetreffende drukknop (FIG. C (7)).

De lasstroom moet geregeld worden op de gewenste waarde met de knop encoder (14) en de eventuele te hoge dynamische stroom "ARC FORCE" kan veranderd worden tussen 0 en 100% met de knop encoder (13) met kortstondige aanduiding van de waarde op de display (16)).

In de tabel (TAB. 6) worden enkele indicatieve gegevens samengevat van de stroom in functie van de diameter van de elektroden.

6.4 KWALITEIT VAN HET LASSEN

De kwaliteit van de lasnaad, inbegrepen de massa geproduceerde spatten, zal hoofdzakelijk bepaald worden door het evenwicht van de lasparameters; stroom (snelheid draad), diameter van de draad, boogspanning, enz.

Ook de stand van de toorts moet aangepast worden zoals aangeduid op de figuur M, teneinde een excessive productie van spatten en defecten van de lasnaad te voorkomen.

Voor een correcte uitvoering van de lasnaad moet men ook rekening houden met de snelheid van het lassen (snelheid van voorwaartse beweging langs de voeg), die doorslaggevend is voor de juiste penetratie en voor de vorm van de lasnaad zelf. De meest voorkomende defecten van het lassen zijn samengevat in de tabel (TAB. 7).

7. ONDERHOUD



7.1 GEWOON ONDERHOUD

DE OPERATIES VAN GEWOON ONDERHOUD KUNNEN UITGEVOERD WORDEN DOOR DE OPERATOR.

7.1.1 Toorts

- Vermijden de toorts en haar kabel te doen steunen op warme stukken; dit zou het smelten van de isolerende materialen kunnen veroorzaken en bijgevolg de toorts snel buiten werking stellen.
- Regelmatig de dichting van de leiding en de gasaansluitingen controleren.
- Bij elke vervanging van de draadspoel met droge perslucht (max 5bar) in het omhulsel draadgeleider blazen, de integriteit ervan verifiëren.
- Minstens een keer per dag de staat van slijtage en de correctheid van de montage van de uiteinden van de toorts controleren: sproeier, contactbuisje, gasdiffusor.

7.1.2 Draadvelder

- Regelmatig de staat van slijtage van de rollen draadtrekker verifiëren, regelmatig het metalen stof wegnemen dat zich heeft afgezet in de tractiezone (rollen en draadgeleider van ingang en uitgang).

7.2 BUITENGEWOON ONDERHOUD

DE OPERATIES VAN BUITENGEWOON ONDERHOUD MOGEN UITSLUITEND UITGEVOERD WORDEN DOOR ERVAREN OF GEKWALIFICEERD PERSONEEL OP GEBIED VAN ELECTRICITEIT EN MECHANICA.



Eventuele controles uitgevoerd onder spanning aan de binnenkant van de lasmachine kunnen zware elektroshocks veroorzaken gegenereerd door een rechtstreeks contact met gedeelten onder spanning en/of kwetsingen te wijten aan een rechtstreeks contact met organen in beweging.

- Regelmatig en alleszins met een frequentie in functie van het gebruik en de aanwezigheid van stof in het milieu, de binnenkant van de lasmachine controleren en met een heel zachte borstel of met geschikte oplosmiddelen het stof wegnemen dat zich heeft afgezet op de elektronische kaarten.
 - Bij gelegenheid verifiëren of de elektrische verbindingen goed vastgedraaid zijn en of de bekabelingen geen beschadigingen aan de isolering vertonen.
 - Op het einde van deze operaties moet men de panelen van de lasmachine terug monteren en hierbij de stelschroeven tot op het einde toe vastdraaien.
 - Strikt vermijden de lasoperaties uit te voeren met een open lasmachine.
- ## 8. DEFECTEN, OORZAKEN EN OPLOSSINGEN (TAB.8)
- OPGELET! DE UITVOERING VAN ENKELE CONTROLES HOUDT HET RISICO IN VAN CONTACT MET GEDEELDEN ONDER SPANNING EN/OF IN BEWEGING.
- BIJ EEN EVENTUELE ONBEVREDIGENDE WERKING EN VOORDAT MEN MEER SYSTEMATISCHE NAZICHTEN UITVOERT OF ZICH WENDT TOT DE ASSISTENTIEDIENST MOET MEN CONTROLEREN DAT:
- De lasstroom, geregeld middels de Encoder, adequaat is.
 - Er geen alarm aanwezig is dat de ingreep signaleert van de thermische beveiliging van te hoge of te lage spanning of van een kortsleuteling.
 - De verhouding van nominale intermittente in acht werd genomen; in geval van een ingreep van de thermostatische bescherming moet men wachten op de natuurlijke afkoeling van de lasmachine, de werking van de ventilator verifiëren.
 - De lijnspanning controleren: indien de waarde te hoog of te laag is signaleert de lasmachine het defect (zie paragraaf 4.2).
 - Er geen kortsleuteling is aan de uitgang van de lasmachine; in dit geval overgaan tot het elimineren van het inconveniënt.
 - De verbindingen van het lascircuit correct zijn uitgevoerd, in het bijzonder of de tang van de massakabel effectief verbonden is met het stuk en zonder tussenplaatsing van isolatiematerialen (vb. ververs).
 - Het gebruik beschermingsgas correct en in de juiste hoeveelheid is.
- Voordat men gelijk welke ingreep uitvoert op de draadvelder of aan de binnenkant van de lasmachine moet men het hoofdstuk 7 "ONDERHOUD" raadplegen.
- 45 -

1. ALMENE SIKKERHEDSNORMER VEDRØRENDE LYSBUESVEJSNING	sd.	46
2. INDLEDNING OG ALMEN BESKRIVELSE		47
2.1 INDLEDNING		47
2.2 SVEJSBARE METALLER		47
2.3 STANDARDTILBEHØR		47
2.4 TILBEHØR, DER KAN BESTILLES		47
3. TEKNISKE DATA		47
3.1 SPECIFICATIONSMÆRKAT		47
3.2 ANDRE TEKNISKE DATA		47
4. BESKRIVELSE AF SVEJSEMASKINEN		47
4.1 KONTROL-, REGULERLINGS- OG TILSLUTNINGSANORDNINGER		47
4.1.1 Svejsemaskine med indbygget trækanordning		47
4.1.2 Svejsemaskinens STYRE PANEL		47
4.3 INDLÆSNING OG LAGRING AF PROGRAMMER		49
4.3.1 INDLÆSNING AF PROGRAMMER, DER ER BLEVET LAGRET AF FABRIKANTEN PÅ FORHAND		49
4.3.1.1 MIG-MAG SYNERGIPROGRAMMER		49
4.3.1.2 MANUEL DRIFT ("PRG 0")		49
4.3.2 LAGRING OG INDLÆSNING AF BRUGERDEFINEREDE PROGRAMMER VED MIG-MAG		49
4.3.2.1 Indledning		49
4.3.2.2 Lagringsmuligheder for brugerdefinerede programmer ved MIG-MAG		49
4.3.2.3 Lagringsprocedure (SAVE)		49
4.3.2.4 Indlæsning af et brugerdefineret program (RECALL)		49
5. INSTALLATION		49
5.1 INDRETNING		49
5.2 SVEJSEMASKINENS HÆVEMODUL		49
5.3 PLACERING AF SVEJSEMASKINEN		49
5.4 TILSLUTNING TIL NETFORSYNINGEN		49
5.4.1 Aduarsler		49
5.4.2 Stik og stikkontakt		49
5.5 SVEJSEKREDSSLØBETS FORBINDELSER		49
5.5.1 MIG-/MAG-SVEJSNING MED TRÅD		49
5.5.1.1 Forbindelse af gasbeholderen		49
6. SVEJSNING: BESKRIVELSE AF FREMGANGSMÅDEN		50
6.1 MIG-MAG-SVEJSNING		50
6.1.1 SHORT ARC OVERFØRINGSMÅDE (KORT LYSBUE)		50
6.1.2 SPRAY ARC OVERFØRINGSMÅDE (SPRØJTELYSBUE)		50
6.1.3 PULSE ARC OVERFØRINGSMÅDE (PULSERENDE LYSBUE)		50
6.1.4 REGULERING AF SVEJSEPARAMETRENE VED MIG-MAG		50
6.1.4.1 Beskyttelsesgas		50
6.1.4.2 Svejsestrøm		50
6.1.4.3 Lysbuespænding og ldsnærvring af lysbuen (pinch-off)		50
6.1.5 BI-LEVEL OG PULSE ON PULSE FUNKTION		51
6.2 TIG-SVEJSNING (DC)		51
6.2.1 LIFT-udløsning		51
6.3 SVEJSNING MED BEKLÆDT MMA-ELEKTRODE		51
6.4 SVEJSNINGENS KVALITET		51
7. VEDLIGEHOLDELSE		51
7.1 ORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE		51
7.1.1 Brænder		51
7.1.2 Trætildførselsanordning		51
7.2 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE		51
8. FORSTYRRELSER, ÅRSAGER, AFHJÆLPNING		51

SVEJSEMASKINER MED UAFBRUDT TRÅD TIL MIG-/MAG- OG FLUX,TIG, MMA LYSBUESVEJSNING TIL PROFESSIONEL OG INDUSTRIEL BRUG.

Bemerk: I den nedenstående tekst anvendes betegnelsen "svejsemaskine".

1. ALMENE SIKKERHEDSNORMER VEDRØRENDE LYSBUESVEJSNING

Operatøren skal sættes tilstrækkeligt ind i, hvordan svejsemaskinen anvendes på sikkert vis samt oplyses om risiciene forbundet med buesvejsningsprocedurerne samt de påkrævede sikkerhedsforanstaltninger og nødprocedurer. (Der henvises ligeført til "IEC TEKNISK SPECIFIKATION eller CLC/TS 62081": INSTALLATION OG ANVENDELSE AF LYSBUESVEJSEUDSTYR).



- Undgå direkte berøring med svejsekredsløbet; nulspændingen fra svejsemaskinen kan i visse tilfælde være farlig.
- Svejsemaskinen skal slukkes og frakobles netforsyningen, før svejsekablerne tilsluttes eller der foretages eftersyn eller reparationer.
- Sluk for svejsemaskinen og frakobl den netforsyningen, før brænderens sliddele udskiftes.
- Den elektriske installation skal være i overensstemmelse med de gældende ulykkesforebyggende normer og love.
- Svejsemaskinen må udelukkende forbindes til et forsyningssystem med en jordforbundet, neutral ledning.
- Man skal sørge for, at netstikkontakten er rigtigt forbundet med jordbeskyttelsesanlægget.
- Svejsemaskinen må ikke anvendes i fugtige, våde omgivelser eller udendørs i regnvejr.
- Der må ikke anvendes ledninger med dårlig isolering eller løse forbindelser.
- Hvis der anvendes en køleenhed, der fungerer med væske, skal svejsemaskinen slukkes og frakobles netforsyningen, før man foretager påfyldninger.



- Der må ikke svejes på beholdere, dunke eller rør, der indeholder eller har indeholdt brændbare væsker eller gasarter.
- Man skal undlade at arbejde på materialer, der er rent med klorbrinteholdige oplosningsmidler eller i nærheden af lignende stoffer.
- Der må ikke svejes på beholdere under tryk.
- Samtlige brændbare stoffer (såsom træ, papir, klude osv.) skal fjernes fra arbejdsområdet.
- Man skal sørge for, at der er tilstrækkelig udluftning eller findes egnede midler til fjernelse af svejsedampene i nærheden af svejsemassen; der skal iværksættes en systematisk procedure til vurdering af grænsen for udsættelse for svejsedampene alt efter deres sammensætning, koncentration og udsættelsens varighed.
- Gasbeholderen skal holdes væk fra varmekilder, inklusiv solstråler (hvis denne anvendes).



- Den elektriske isolering skal passe til elektroden, arbejdsmønstret og de (tilgængelige) jordforbundne metaldele, som befinner sig i nærheden. Dette gøres almindeligvis ved at benytte formålstjenlige handsker, sko, hovedbeklædning og tøj samt isolerende trinbræt eller mætter.
- Man skal altid beskytte øjnene ved at anvende masker eller hjelme med strålingsbeskyttende glas.
- Man skal anvende vandtætte beskyttelseskælde, således at huden ikke udsættes for de ultraviolette eller infrarøde stråler, som lysbuen frembringer; man skal desuden sørge for, at de andre personer, som befinder sig i nærheden af lysbuen, beskyttes med ikke-reflekterende skærme eller gardiner.
- Støjniveau: Hvis der som følge af særligt intensive svejsearbejder konstateres

en personlig, dagligt udsættelse (LEPd) lig med eller over 85db(A), er det obligatorisk at anvende passende personlige værnemidler.



- De elektromagnetiske felter, som dannes under svejseprocessen, kan forstyrre elektriske og elektroniske apparaters funktion. De personer, der anvender livsvigtigt elektrisk eller elektronisk apparatur (såsom Pace-maker, respirator osv...), skal opsoe deres læge, før de opholder sig i nærheden af de områder, hvor denne svejsemaskine anvendes. Det frarådes, at de personer, der anvender livsvigtige elektriske eller elektroniske anordninger, benytter denne svejsemaskine.



- Denne svejsemaskine opfylder den tekniske standards krav til produkter, der udelukkende anvendes i industrielle omgivelser og til professionel brug. I tilfælde af husholdningsbrug garanteres det ikke, at kravene til den elektromagnetiske kompatibilitet opfyldes.



YDERLIGERE FORHOLDSREGLER

- **HVIS SVEJSEARBEJDET SKAL UDFØRES:**
 - I omgivelser, hvor der er øget risiko for elektrochok;
 - På afgrænsede områder;
 - På steder, hvor der er brændbare eller sprængfarlige materialer.
- **SKAL EN "ERFAREN ANSVARSHAVENDE" FØRST FORETAGET EN VURDERING DERAF, OG DER SKAL ALTID VÆRE ANDRE PERSONER, SOM HAR KENDSKAB TIL NØDINDGREB, TIL STEDE UNDER UDFØRELSEN.**
- **SKAL man anvende de tekniske værnemidler, som er fastlagt i 5.10; A.7; A.9. af "IEC TEKNISK SPECIFIKATION eller CLC/TS 62081".**
- **SKAL det forbydes at svejse, mens maskinoperatøren holder svejsemaskinen eller trætildførselsanordningen (f.eks. ved hjælp af remme).**
- **SKAL det forbydes at svejse, hvis maskinoperatøren ikke står på grunden, med mindre der anvendes sikkerhedsplatforme.**
- **SPÆNDING MELLEM ELEKTRODEHOLDER ELLER BRÆNDERE:** hvis der arbejdes med mere end én svejsemaskine på ét emne eller flere elektrisk forbundne emner, kan der opstå en kombination af farlige nulspændinger mellem to elektrodeholderne eller brændere, hvis værdi kan være dobbelt så høj som maksimumstærsklen.
- **Instrumentmålingen skal nødvendigvis foretages af en erfaren koordinator, som skal fastslå, om der er en reel fare og iværksætte passende sikkerhedsforanstaltninger som angivet i 5.9 af "IEC TEKNISK SPECIFIKATION eller CLC/TS 62081".**



TILBAGEVÆRENDE RISICI

- **VÆLTNING:** Svejsemaskinen skal stilles på en vandret flade, som kan holde til dens vægt; i modsat fald (hvis gulvet hælder, er uregelmæssigt m.m....) er der fare for, at den vælter.
- Det er forbudt at hæve vognen sammen med svejsemaskinen, trætildførselsanordningen og køleenheden (safræmt den forefindes).
- Den eneste tilladte løftemåde er fremstillet i afsnittet "INSTALLATION" af nærværende vejledning.
- **UHENSIGTSMÆSSIG ANVENDELSE:** Det er farligt at anvende svejsemaskinen til hvilket som helst formål, som afviger fra den forventede anvendelse (såsom optoning af vandrø).
- **FLYTNING AF SVEJSEMASKINEN MED VOGN:** Man skal altid fastspænde beholderen på egnet vis, så den ikke kan falde ned ved et hændeligt uheld.



Værnene og svejsemaskinens eller trådtiførselsanordningens indpakningsbevægelige dele skal anbringes rigtigt, før svejsemaskinen tilkobles netforsyningen.



GIV AGT! Hvilket som helst manuelt indgreb på trådtiførselsanordningens bevægelige dele, såsom:

- Udskiftning af rulle og/eller trådleder
- Påsætning af tråd på rullerne
- Isætning af trådspole
- Rengøring af ruller, tandhjul samt det nedenfor liggende område
- Smøring af tandhjul

MÅ FØRST FORETAGES, EFTER AT SVEJSEMASKINEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.

2. INDLEDNING OG ALMEN BESKRIVELSE

2.1 INDLEDNING

Denne svejsemaskine består af en strømkilde og en indbygget trådtiførselsanordning.

Strømkilden er en trefaset ensretter egnet til adskillelige procedurer (kontinuerlig og pulsiserende MIG-MAG SYNERGI, TIG og MMA) med elektronisk regulering (switch mode) med mikroprocessorstyring og hel bro i det primære kredsløb.

Trådtiførselsanordningen er forsynet med en trådtrækkerenhed med 4 motorstyrede ruller med uafhængig regulering af skubbekræftet; der er et indbygget digitalt kontrolpanel med mikroprocessor reguleringsskort, som har tre grundlæggende funktioner:

a) INDSTILLING OG REGULERING AF PARAMETRENE

Med denne brugergrænseflade kan man indstille og regulere driftsparametrene, vælge gemte programmer og visualisere parametrenes status og værdi på display.

b) INDLÆSNING AF LAGREDE SYNERGIPROGRAMMER TIL MIG-MAG-SVEJSNING

Det drejer sig om standardprogrammer, som er lagret af fabrikanten (hvorfor de ikke kan ændres); brugeren kan hente et af disse programmer og vælge et bestemt arbejdspunkt (svarende til et sæt bestående af adskillige, uafhængige svejseparametre) og indstille én størrelse. Deri består SYNERGI-begrebet, som gør det yderst let at regulere svejsemaskinen optimalt i betragtning af samtlige driftsbetingelser.

c) LAGRING/INDLÆSNING AF BRUGERDEFINEREDE PROGRAMMER

Denne funktion kan både anvendes, hvis der arbejdes med et synergiprogram og ved manuel drift (i sidstnævnte tilfælde kan man frit indstille samtlige svejseparametre). Brugeren har mulighed for at lagre og derefter indlæse en bestemt svejseproces.

2.2 SVEJSBARE METALLER

MIG-MAG Svejsemaskinen eigner sig til MIG-svejsning af aluminium og aluminiumlegeringer, MIG-hårdlodning, typisk på forzinkede plader og MAG-svejsning af ulegret, lavtlegret og rustfrit stål.

MIG-svejsning af aluminium og aluminiumlegeringer skal foretages ved hjælp af fyldte tråde, hvis sammensætningen passer til det materiale, der skal svejes og ren Ar (99,9%) som beskyttelsesgas.

MIG-hårdlodning foretages typisk på forzinkede plader med fyldte tråde af kobberlegering (såsom kobber silicium eller kobber aluminium) med ren Ar (99,9%) som beskyttelsesgas.

MAG-svejsning af ulegret eller lavtlegret stål skal udføres med anvendelse af fyldte tråde, hvis sammensætningen passer til det materiale, der skal svejes, og CO₂ beskyttelsesgas, blandinger af Ar/CO₂ eller Ar/CO₂-O₂ (Argon typisk > 80%).

Til svejsning af rustfrit stål anvendes der typisk blandinger af gas Ar/O₂ eller Ar/CO₂ (Ar typisk > 98%).

TIG Svejsemaskinen er beregnet til TIG-jævnstrømsvejsning (DC) med udløsning af lysbuen ved kontakt (LIFT ARC), der eigner sig til alle slags stål (ulegret, lavtlegret og højtlegret stål) samt tungmetaller (kobber, nikkel, titanium og legeringer deraf) med ren Ar-beskyttelsesgas (99,9%) eller ved særlige anvendelser med Argon/Helium-blandinger.

MMA Svejsemaskinen er velegnet til MMA-elektrodesvejsning med jævnstrøm (DC) under anvendelse af alle slags beklædte elektroder.

2.3 STANDARDTILBEHØR

- Adapter til ARGON IT beholder.
- Ledning og jordklemme.
- Trykreduktionsventil 2 manometre.
- MIG-brænder 3m.

2.4 TILBEHØR, DER KAN BESTILLES

- Vogn
- Manuel fjernstyring 1 potentiometer (kun TIG og MMA).
- Manuel fjernstyring 2 potentiometre.
- SPOOL GUN.
- Vandafkølingsenhed G.R.A.
- Aluminiumsvejsningssæt.
- MMA-svejsningssæt 600A.
- MIG-brænder 5m 500A.
- MIG-brænder 3m 270A 500A, vandafkøling R.A.
- MIG-brænder 5m 270A 500A, vandafkøling R.A.
- TIG-brænder 4m eller 8m, 220A.
- TIG-brænder 4m eller 8m, 350A, vandafkøling R.A.
- MIG/TIG-brænder UP/DOWN, med eller uden potentiometer.
- PUSH PULL-brænder.
- Brændere med serie-RS485, på forespørgsel.

3. TEKNISKE DATA

3.1 SPECIFIKATIONSMÆRKAT (FIG. A)

De vigtigste data vedrørende svejsemaskinens anvendelse og præstationer er sammenfattet på specifikationsmærkatet med følgende betydning:

- 1- Indpakningens beskyttelsesgrad.
- 2- Symbol for forsyningslinien:
 - 1~: Enfaset vekselspænding;
 - 3~: Trefaset vekselspænding.
- 3- Symbol S: Angiver at der kan foretages svejseprocesser i omgivelser, hvor der er øget risiko for elektrisk stød (f.eks. umiddelbart i nærheden af større metalgenstande).

metalgenstande).

- 4- Symbol for den forventede svejsemåde.
- 5- Symbol for maskinens indre struktur.
- 6- Den EUROPÆISKE referencenorm vedrørende lysbuesvejsemaskinernes sikkerhed og fabrikation.
- 7- Serienummer til identificering af maskinen (uundværlig ved henvendelse til Kundeservice, anmeldning om reservedele, bestemmelse af maskinens oprindelse).
- 8- Svejsekredsløbets præstationer:
 - U : Spænding uden belastning (svejsekredsløbet åbent).
 - I_U : Tilsvarende standardstrøm og -spænding, som svejsemaskinen kan levere under svejsningen.
 - X : Intermittentsforhold: Angiver det tidsrum, hvori svejsemaskinen kan leve den tilsvarende strøm (samme spalte). Udtrykkes i %, på grundlag af en 10 minutters arbejdscyklus (f.eks. 60% = 6 minutters arbejde, 4 minutters hviletid; og så videre).
- Skulle anvendelsesparametrene (mærkedata, gældende for en omgivende lufttemperatur på 40°C) overstiges, udløses varmeudkoblingen (svejsemaskinen bliver på stand-by, indtil den kommer ned på den tilladte temperatur).
- A/V/A/V: Angiver svejestrømmens reguleringsspektrum (minimum - maksimum) ved en bestemt busspænding.
- 9- Netforsyningens egenskaber:
 - U₁: Svejsemaskinens vekselspænding og frekvens (tilladte grænser ±10%):
 - I_{1 max}: Liniens maksimale strømforbrug.
 - I_{1 eff}: Reel strømstyrke.
- 10- : Værdien for sikringerne med forsinket aktivering, som skal indrettes til beskyttelse af linien.

11-Symboler vedrørende sikkerhedsnormer, hvis betydning er fremstillet i kapitel 1 "Almen sikkerhedsnormer vedrørende lysbuesvejsning".

Bemærk: Datamærkatet i eksemplet viser symbolernes og tallenes betydning; de helt nøjagtige tekniske data gældende for den svejsemaskine, i har anskaffet, skal afdæses på den pågældende svejsemaskines datamærkat.

3.2 ANDRE TEKNISKE DATA:

- SVEJSEMASKINE: se tabel (TAB.1)
- BRÆNDER: se tabel (TAB.2)

4. BESKRIVELSE AF SVEJSEMASKINEN

4.1 KONTROL-, REGULERINGS- OG TILSLUTNINGSANORDNINGER (FIG.B)

4.1.1 Svejsemaskine med indbygget tråkanordning på forsiden:

- 1- Styrepelan (se beskrivelsen).
- 2- Negativ lyntilslutning (-) til svejestrømkabel (jordforbindelseskabel til MIG og MMA, brænderkabel til TIG).
- 3- Gastilslutningsstykke til TIG-brænder.
- 4- 3-pols konnektor til TIG-BRÆNDERENS styrekabel.
- 5- 14-pols konnektor til forbindelse af fjernstyringen.
- 6- Centraltilslutningsstykke til MIG-brænder (Euro).
- 7- Positiv lyntilslutning (+) til forbindelse af TIG-svejsningsjordforbindelseskabel på bagsiden:
- 8- Hovedafbryder ON/OFF.
- 9- Gasrørkobling (beholder) til TIG-svejsning.
- 10- Gasrørkobling (beholder) til MMA-svejsning.
- 11- Forsyningssledning med ledningsspærre.
- 12- 5-pols konnektor til vandkøleenheden.
- 13- Sikring.

4.2 SVEJSEMASKINENS STYREPANEL (FIG. C)

- 1- Kontrollampe, der gør opmærksom på ALARM (svejsemaskinens output er sparet).
- Genopretningen foregår automatisk, når årsagen til alarmanen ophører.
- Alarmsmeddelelses, der vises på display (15) og (16):
 - "AL1": udløsning af primærkredsløbets varmesikring.
 - "AL2": udløsning af sekundærkredsløbets varmesikring.
 - "AL3": Udløsning af beskyttelsesanordningen for overspænding på forsyningslinjen.
 - "AL4": Udløsning af beskyttelsesanordningen for underspænding på forsyningslinjen.
 - "AL5": Udløsning af beskyttelsesanordning mod for lavt tryk i brænderens vandafkølingskreds. Genopretningen foregår ikke automatisk.
 - "AL7": Udløsning af beskyttelsesanordningen for overstrøm ved MIG-/MAG-svejsning;
 - "AL8": Fejl på seriellinen: Kortslutning i brænder.
 - "AL9": Udløsning af de magnetiske komponenters beskyttelsesanordning.
 - "AL10": Fejl på seriellinen: Serieforbindelsen afbrudt.
 - "AL11": Udløsning af beskyttelsesanordningen pga. fasemangel på forsyningslinjen.
 - "AL12": Fejl på seriellinen: Fejl i data.
 - "AL13": Der samles for meget støv inde i svejsemaskinen, genopretning med:
 - rengøring af maskinens indre;
 - displayknap på styrepelan.
- Når der slukkes for svejsemaskinen, kan det forekomme, at beskedten "AL4" eller "AL11" vises i et på sekunder.

2- Signallampe, der angiver SPÆNDING I BRÆNDER ELLER PÅ ELEKTRODE.

3- Signallampe for PROGRAMMERING AF SVEJSEMASKINE.

- 4- Knap til hente (RECALL) kundetilpassede svejseprogrammer (jævnfør afs. 4.3.2.4).
- 5- Knap til at gemme (SAVE) kundetilpassede svejseprogrammer (jævnfør afs. 4.3.2.3).
- 6- Tast til valg af svejseprogram og display med 2 cifre.
- Hvis der trykkes flere gange på denne tast, viser displayet tal fra "0" til "44". Hvert tal fra "1" til "44" er tilknyttet et synergisvejseprogram (se TAB. 3), mens tallet "0" er tilknyttet svejsemaskinens manuelle drift, hvor operatøren kan indstille samtlige parametere (kun ved MIG-/MAG-SHORT og SPRAY ARC).
- 7- Tast til valg af svejseprocedure.
- Hvis der trykkes på denne tast, tændes signallampen svarende til den valgte svejseprocedure:
 - MIG : MIG-MAG i tilstanden "SHORT/SPRAY ARC".
 - PULSE : MIG-MAG i tilstanden "PULSE ARC".
 - POP : MIG-MAG i tilstanden "PULSE ON PULSE".
 - TIG : TIG.
 - MMA : MMA-elektrode.

8- Tast til valg af MIG-/MAG-brænderknappens styretilstand.

Hvis der trykkes på denne tast, tændes signallampen svarende til:

2t  : 2-tids drift, ON-OFF med trykket knap.

4t  : 4-tids drift, ON-OFF med sluppet knap.

BILEVEL  : Dobbeltniveaudrift til MIG-MAG, TIG.

SPOT : punktsvejsning til MIG-MAG (SPOT).

9- Tast til tilkobling af fjernstyring.

Når signallampen lyser  REMOTE, kan reguleringen udelukkende foretages via fjernstyring, og helt nøjagtigt:

a) **styring med ét potentiometer (kun MMA og TIG):** Erstatter encoder-drejeknappens funktion (14).

b) **styring med to potentiometre:** Erstatter encoder-knapperne funktion (14) og (13).

c) **pedalstyring (kun MMA og TIG):** Erstatter encoder-drejeknappens funktion (14).

BEMÆRK: "FJERNSTYRINGEN" (REMOTE) kan kun vælges, hvis der er forbundet en fjernstyring til den pågældende konnektor.

10- Tast til valg af svejseparametre.

Hvis der trykkes flere gange på denne knap, tændes en af lysdiode fra (10a) til (10h), hvortil der er tilknyttet et bestemt parameter. Værdierne for alle de aktiverede parametre kan indstilles ved hjælp af drejeknappen (13), og de vises på displayet (15). Mens disse indstillinger foretages, regulerer drejeknappen (14) hovedstrømniveauets værdi, som vises på displayet (16), hvad enten det drejer sig om strømmen eller trådens hastighed (se beskrivelsen i punkt 14), med undtagelse af (10b).

Det er kun, når lysdioden (10b) er tændt, at drejeknappen (14) kan anvendes til at regulere værdien for det sekundære niveau (se beskrivelsen af lysdioden (10b)).

Bemærkning: De parametre, der ikke kan ændres af operatøren, når der arbejdes med et synergiprogram eller ved manuel drift "PRG 0", udelukkes automatisk fra valgmulighederne; den tilsvarende lysdiode tændes ikke.



• MIG-MAG

Denne parameter vises automatisk i løbet af MIG-/MAG-svejsning sammen med den reelle lysbuespænding ((lymdiode (15a) lyser).

• MIG-MAG Pulse arc

Mens der indstilles et MIG-/MAG-synergiprogram, kan man anvende Pulse arc til at regulere den ønskede rettelse af lysbuens længde, der udregnes i synergi (værdiområde mellem -5% og +5%) (lymdiode (15c) er tændt).

Hvis en af funktionerne bi-level, pulse on pulse eller Tstart indstilles i samme tilstand, står dette parameter for rettelsen af lysbuens længde på hovedsvejseneuveaut, der ligeledes udregnes i synergi (værdiområde mellem -5% og +5%) (lymdiode (15c) er tændt).

• MIG-MAG Short arc


Mens der indstilles et synergiprogram, kan man anvende MIG-MAG Short arc til at regulere den ønskede rettelse af lysbuens længde, der udregnes i synergi (værdiområde mellem -5% og +5%) (lymdiode (15c) er tændt).

Hvis funktionen bi-level indstilles i samme tilstand, står dette parameter for rettelsen af lysbuens længde på hovedsvejseneuveaut, der ligeledes udregnes i synergi (værdiområde mellem -5% og +5%) (lymdiode (15c) er tændt).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

I driftstilstanden MIG-MAG Short arc giver det manuelle program "PROG. 0" også mulighed for at indstille den reelle lysbuespænding (værdiområde 10-40) (lymdiode (15a) er tændt).

Hvis funktionen bi-level indstilles i samme tilstand, står dette parameter for den reelle lysbuespænding på hovedsvejseneuveaut (værdiområde 10-40) (lymdiode (15a) er tændt).

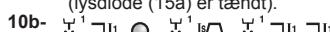

• MIG-MAG pulse arc

Hvis en af funktionerne bi-level, pulse on pulse eller Tstart indstilles i tilstanden MIG-MAG pulse arc, er der mulighed for at indstille strømmen I_s ($I_{s\text{arc}}$) (med drejeknappen (14)) og rettelsen af lysbuelængden (med drejeknap (13)) for det sekundære svejseneuveau, der udregnes i synergi (værdiområde mellem -5% og +5%) (lymdiode (15c) er tændt).

• MIG-MAG short arc

Hvis funktionen bi-level indstilles i synergiprogrammerne MIG-MAG pulse arc, er der mulighed for at regulere strømmen/ trådens hastighed (med drejeknappen (14)) og rettelsen af lysbuens længde (med drejeknap (13)) for det sekundære svejseneuveau, der udregnes i synergi (værdiområde mellem -5% og +5%) (lymdiode (15c) er tændt).

• Bi-level "PRG 0"

Hvis man vælger det manuelle program "PROG. 0" sammen med funktionen bi-level, er der mulighed for at indstille trådens hastighed (med drejeknap (14), (lymdiode 16c) er tændt) og den reelle lysbuespænding (med drejeknap (13)) for det sekundære svejseneuveau I_s (værdiområde 10-40) (lymdiode (15a) er tændt).

I tilstanden TIG bi-level er det muligt at indstille svejsestrømmens andet niveau (I_1).



• MIG-MAG "PRG 0"

I den manuelle driftstilstand "PRG. 0" er der mulighed for at indstille trådens hastighed ved svejsningsstart for at optimere lysbuens udløsning (regulering 1-100% og lysdiode (15c) er tændt).

• MIG-MAG Pulse arc 2 TIDER

I tilstanden MIG-MAG pulse arc 2 TIDER er der mulighed for at regulere startstrømmens varighed (T_{start}). Hvis man indstiller denne parameter til nul, inaktiveres funktionen, mens der med hvilken som helst værdi over nul (regulering 0,1-3 sekunder) er mulighed for at vælge lysdioden (10b) for at indstille rettelsen af lysbuens spænding og startstrømmens værdi (sekundært niveau). Startstrømmen kan stilles højere eller lavere end hovedsvejestrømmen; en høj startstrøm kan være nyttig, især ved svejsning af aluminium og legeringer deraf, da den gør det muligt at opvarme emnet hurtigere ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

I tilstanden MIG-/MAG Pulse on pulse er der mulighed for at indstille hovedsvejestrømmens varighed (regulering 0,1-10 sekunder og lysdiode (15b) er tændt).

• MMA

Ved anvendelse af MMA-elektrode står denne parameter for "Arc force" med mulighed for indstilling af den dynamiske overstrøm (regulering 0-100% og lysdiode (15c) er tændt). Under MMA-svejsning vises den reelle lysbuesvejsning (lymdiode (15a) er tændt) på displayet (15); lysdioden (10c) bliver ved med at

lyse, og der er også mulighed for at regulere Arc force under svejsningen.



10d- MIG-MAG pulse arc


I tilstanden MIG-MAG pulse arc bestemmer parametren lysbuens indsnævrings. Jo højere værdien er, desto mere koncentreret bliver lysbuen under svejsningen. Ved svejsetilstande, hvor der anvendes to strømniveauer (bi-level, pulse on pulse eller Tstart), er lysbuens indsnævrings samme på begge indstillede niveauer (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

I den manuelle driftstilstand MIG-/MAG "PRG. 0" er der mulighed for at indstille den elektroniske reaktans (regulering 20-80% og lysdiode (15c) er tændt). Hvis værdien er højere, vil svejsebabet være varmere. Ved tilstanden bi-level er den elektroniske reaktans den samme på begge indstillede niveauer.

• MIG-MAG Pulse on pulse


I tilstanden MIG-/MAG Pulse on pulse er der mulighed for at indstille den sekundære svejsestrøms varighed (regulering 0,1-10 sekunder og lysdiode (15b) er tændt).

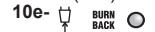

10e- Trådbränding ved standsning af svejsning (BURN-BACK).

Giver mulighed for at indstille trådbräändingen varighed ved standsning af svejsningen. Med den rette indstilling kan man således hindre tråden i at klæbe fast i emnet ved standsning af svejsningen i manuel tilstand (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regulering 0,01-1 sekund og lysdiode (15b) er tændt).

Mens der indstilles et MIG-/MAG-synergiprogram, kan man regulere den ønskede rettelse af BURN_BACK TIME, der udregnes i synergi (værdiområde mellem -1% og +1%) (lymdiode (15c) er tændt).

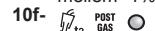

10f- GASEFTERSTRØMING MIG-MAG SHORT ARC og TIG.

I hvilken som helst MIG-MAG SHORT ARC TIG tilstand har det betydningen "Gasefterstrøming", og det giver mulighed for at tilpasse beskyttelsesgassens udstrømningstid fra og med standsningen af svejsningen (regulering 0,1-10 sekunder og lysdiode (15b) er tændt).



10g- Nedgangsrampe svejsestrøm (SLOPE DOWN).

Det aktiveres kun i forbindelse med synergiprogrammer MIG-MAG PULSE ARC eller SHORT ARC ("PRG" fra "1" til "44") eller TIG.

Det giver mulighed for en gradvis reduktion af strømmen, når trykknappen på brænderen slippes (regulering 0-3 sekunder og lysdiode (15b) er tændt).




10h- Punktsvejsningens varighed (SPOT TIME).

Den aktiveres kun, hvis man vælger tilstanden "SPOT" med tasten (8). Den giver mulighed for at udføre MIG-MAG punktsvejsning med kontrol af svejsningens varighed (regulering 0,1-10 sekunder og lysdiode (15b) er tændt).



11- Knap til manuel aktivering af gasmaginetventilen.

Denne tast giver mulighed for gasudstrømning (for at tömme rør og slanger eller regulere tilførslen) uden at anvende trykknappen på brænderen; tasten har midlertidig aktivering.

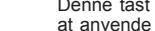


12- Knap til manuel fremføring af tråden.

Denne tast giver mulighed for fremføring af tråden i brænderens hylster uden at anvende trykknappen på brænderen; knappen har midlertidig aktivering, og fremføringshastigheden er fast.




13- Encoder-drejeknap til indstilling af svejseparametre (jævnfør 10a-10h).

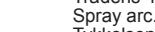

14- Encoder-drejeknap.

Drejeknappen regulerer:

- Svejsestrømmen (lymdiode (16a) er tændt).
 - Trådens fremføringshastighed (lymdiode (16c) er tændt) i tilstanden Short/Spray arc.
 - Tykkelsen på det emne, der anvendes i svejseprocessen (led (16b) lyser), hvis valget foretages med knappen (17) emnets tykkelse i mm.
- Ved svejsetilstande, hvor der anvendes to strømniveauer (bi-level, pulse on pulse eller Tstart) og lysdioden (10b) lyser, regulerer drejeknappen:
- Svejsestrømmen I_s , (lymdiode (16a) er tændt) for det sekundære niveau i tilstanden Pulse arc.
 - Trådens fremføringshastighed på det sekundære svejseneuveau (lymdiode (16c) er tændt) i tilstanden Short/Spray arc.

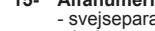


15- Alfanumerisk display med 3 cifre. Angiver:


- svejseparametrenes værdi (jævnfør (10a) til (10h)) ved drift uden belastning.
- lysbuens reelle spænding under svejsning.

BEMÆRK: Når svejsningen standser, omstilles displayet automatisk til den værdi, der er indstillet.

- en alarmbesked (se punkt 1).

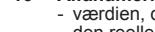

15a, 15b, 15c- Signallamper der angiver anvendt måleenhed (volt, sekunder, procent).

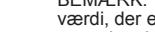

16- Alfanumerisk display med 3 cifre. Angiver:

- værdien, der er indstillet med encoder-drejeknappen (14).
- den reelle strømstyrke under svejsning.

BEMÆRK: Når svejsningen standser, omstilles displayet automatisk til den værdi, der er indstillet.

- en alarmbesked (se punkt 1).



16a, 16b, 16c- Signallamper der angiver anvendt måleenhed (strøm amper (A), tykkelse i millimeter (mm) og trådhastighed i meter pr. minut (m/min)).



17- Tast til valg af måleenhed Ampere, mm, m/min(signallampe (16a)(16b)(16c)).

Giver mulighed for med encoderen (14) henholdsvis at indstille materialets tykkelse, svejsestrømmen og trådens hastighed.

"PRG 0" manuelt valg: Hver parameter indstilles uafhængigt af hinanden.

Programmer fra "1" til "44": Ved indstilling af hver enkelt parameter (fx. materialets tykkelse) defineres de øvrige parametre automatisk (fx. svejsestrøm og trådens hastighed).



4.3 INDLÆSNING OG LAGRING AF PROGRAMMER

4.3.1 INDLÆSNING AF PROGRAMMER, DER ER BLEVET LAGRET AF FABRIKANTEN PÅ FORHÅND

4.3.1.1 MIG-MAG SYNERGIPROGRAMMER

Svejsemaskinen er forsynet med 44 lagrede synergiprogrammer, hvis egenskaber er opført på oversigten (TAB.3), som det er nødvendigt at konsultere for at vælge et program, der egner sig den slags svejsning, der skal foretages.

Man vælger programmerne ved at trykke adskillige gange på tasten "PRG", hvorefter man på displayet ser et tal mellem "0" og "44" (nummer "0" svarer ikke til et synergiprogram, men manuel drift, som beskrevet i det næste afsnit).

Bemærk: I et synergiprogram er det vigtigste trin at vælge den ønskede overføringsmåde, PULSE ARC eller SHORT/SPRAY ARC, ved hjælp af den dertil beregnede tast (se FIG.C (7)).

Bemærk: Alle de trådtyper, som ikke er angivet på oversigten, kan anvendes i

forbindelse med manuel drift "PRG 0".

4.3.1.2 MANUEL DRIFT ("PRG 0")

Den manuelle drift svarer til tallet "0" på displayet og tilkobles udelukkende, hvis man forudgående har valgt overføringsmåden SHORT/SPRAY ARC (FIG. C (7)). Da der i forbindelse med denne funktionsmåde ikke er nogen synergi, skal operatøren indstille samtlige svejseparametre manuelt.

Giv agt! Samtlige parametre kan indstilles efter ønske, man skal dog være opmærksom på, at de dermed forbundne værdier kan hindre svejseprocessen i at forløbe rigtigt.
Bemærk: Det er IKKE muligt at anvende overføringsmåden PULSE ARC i forbindelse med manuel drift.

4.3.2 LAGRING OG INDLÆSNING AF BRUGERDEFINEREDE PROGRAMMER VED MIG-MAG

4.3.2.1 Indledning

Svejsemaskinen giver mulighed for at lagre (SAVE) brugerdefinerede driftsprogrammer vedrørende et SÆT parametre, der gælder for en bestemt svejsning. Ethvert lagret program kan indlæses (RECALL) på hvilket som helst tidspunkt, hvorved svejsemaskinen gøres "klar til brug" med henblik af udførelse af en bestemt, allerede optimalt fastlagt opgave.

4.3.2.2 Lagringsmuligheder for brugerdefinerede programmer ved MIG-MAG

Svejsemaskinen giver mulighed for at lagre kundetilpassede programmer i tre kategorier, der vedrører de tre synergioverføringsmåder (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc og Pulse on pulse) og manuel drift med følgende specifikationer:

- PULSE ARC SYNERGI PULSE ON PULSE: Der kan lagres 10 programmer (med numre fra "1" til "10").
- SYNERGI PULSE ARC : 10 programmer kan lagres (med et nummer fra "1" til "10").
- SYNERGI SHORT/SPRAY ARC: 10 programmer kan lagres (med et nummer fra "1" til "10").
- MANUEL SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): 10 programmer kan lagres (med et nummer fra "1" til "10").

Når man skal indlæse det program, som man har til hensigt at anvende, skal man først og fremmest vælge tallet (ifølge anvisningerne i afs. 4.3.1), vælg den ønskede overføringsmåde PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON- PULSE eller SHORT/SPRAY ARC eller vælg "PRG=0" hvis forlagrede programmer ved manuel drift.

4.3.2.3 Lagringsprocedure (SAVE).

Når svejsemaskinen er indstillet optimalt med henblik på en bestemt svejseopgave, skal man gøre følgende (se FIG.C):

- a) Tryk på tasten (5) "SAVE".
- b) På display (16) ser man "Pr" og et tal (mellom "1" og "10") på display (15).
- c) Dreh encoderdrekknappen (enten (13) eller (14)), og vælg det tal, man ønsker at lagre programmet med (se ligeledes 4.3.2).
- d) Tryk på tasten "SAVE" én gang til.
- e) Display (15) og (16) blinker.
- f) Tryk på tasten "SAVE" én gang til, inden der går to sekunder.
- g) På displayene ser man ordlyden "St Pr", hvorefter programmet er lagret; i løbet af 2 sekunder omstilles displayene automatisk til værdierne svarende til de parametre, man lige har gemt.

Bemærk. Hvis der ikke trykkes på tasten "SAVE" i løbet af 2 sekunder, når displayene blinker, ser man ordlyden "No St", og programmet gemmes ikke; displayene går automatisk tilbage til udgangsstatus.

4.3.2.4 Indlæsning af et brugerdefineret program (RECALL)

Før man foretager proceduren til hentning af et program, skal man kontrollere, om den valgte overføringsmåde (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC eller "PRG=0") er den, man ønsker at udføre arbejde med.

Følg derefter nedenstående procedure (se FIG.C):

- a) Tryk på tasten "RECALL".
- b) På display (16) ser man "Pr" og et tal (mellom "1" og "10") på display (15).
- c) Dreh encoderdrekknappen (enten (13) eller (14)), og vælg det tal, hvormed det ønskede program er lagret.
- d) Tryk på tasten "RECALL" én gang til, i over 2 sekunder.
- e) På displayene ser man ordlyden "Ld Pr", hvorefter programmet er indlæst; i løbet af 2 sekunder omstilles displayene automatisk til værdierne svarende til det program, man lige har indlæst.

Bemærk. Hvis der ikke trykkes på tasten "RECALL" i løbet af 2 sekunder, ser man ordlyden "No Ld", og programmet indlæses; displayene går automatisk tilbage til udgangsstatus.

BEMÆRKNINGER:

- SIGNALLAMPEN "PRG" LYSER, MENS OPERATIONERNE MED TASTEN "SAVE" OG "RECALL" FORETAGES.
- MASKINOPERATØREN KAN ÆNDRE DE INDLÆSTE PROGRAMMER EFTER ØNSKE, MEN DE ÆNDREDE VÆRDIER GEMMES IKKE AUTOMATISK. HVIS MAN ØNSKER AT LAGRE DE NYE VÆRDIER I ET PROGRAM, SKAL MAN UDFØRE LAGRINGSPROCEDUREN (se 4.3.2.3).
- DET PÅHVILER MASKINOPERATØREN AT BOFGØREDE BRUGERDEFINEREDe PROGRAMMER OG DE TILKNYTNTEDE PARAMETRE.
- DER KAN IKKE GEMMES BRUGERDEFINEREDe PROGRAMMER I FORBINDELSE MED MMA-ELEKTRODE ELLER TIG.

5. INSTALLATION



GIV AGT! DET ER STRENGT NØDVENDIGT, AT SVEJSEMASKINEN SLUKKES OG FRAKOBLES NETFORSYNINGEN, FØR DER FORETAGES HVILKEN SOM HELST INSTALLATION OG ELEKTRISK TILSLUTNING.
DEELEKTRISKETILSLUTNINGERMÅDELUKKENDEFORETAGESAFERFARNE MEDARBEJDERE, DER RÅDER OVER DE FORNØDNE KVALIFIKATIONER.

5.1. INDRETNING

- Pak svejsemaskinen ud;
- Hvis GRA-enheden (FIG. D) ikke forbindes, indsættes polariseringskonnektoren;
- Hvis der følger en vogn og/eller en GRA-enhed med, læs de medfølgende anvisninger.

5.2. SVEJSEMASKINENS HÆVEPROCEDURE (FIG. E)

Svejsemaskinen skal hæves uden aftagelige dele (brænder, gasrør, kabler m.m.), der ellers vil kunne falde af.

Montér befæstigelsesringene ifølge tegningen ved hjælp af de to medfølgende skruer M8x25.

Giv agt: Hæveringene med gevindhul M8 UNI 2948-71 leveres ikke.

5.3 PLACERING AF SVEJSEMASKINEN

Find frem til et installeringssted, hvor køleluftind- og udløbsåbningerne ikke er

særrede på nogen måde (tvungen luftcirkulation med ventilator, såfremt denne forefindes); check endvidere, at der ikke kommer strømførende støv, korrosive dampe, fugt o.l. ind i maskinen.

Sørg for, at der et torum på mindst 250mm rundt om svejsemaskinen.



GIV AGT! Svejsemaskinen skal placeres på en plan flade, som kan holde til maskinens vægt, således at der ikke opstår fare for væltning eller farlige forsrydninger.

5.4 TILSLUTNING TIL NETFORSYNINGEN

5.4.1 Advarsler

Før man foretager hvilken som helst form for elektrisk tilslutning, skal man kontrollere, om svejsemaskinenes mærkeværdier svarer til den netspænding og -frekvens, der er til rådighed på installeringsstedet.

Svejsemaskinen må udelukkende forbindes med et forsyningssystem med en jordforbindet, neutral ledning.

Der skal for at garantere beskyttelse mod indirekte kontakt anvendes differentialeafbrydere af typen:

- Type A () til enfasede maskiner;

- Type B () til trefasede maskiner.

For at opfylde kravene i EN Standard EN 61000-3-11 (Flicker) anbefales det at forbinde svejsemaskinen til elforsyningens interface-steder med en impedans på under Zmax = 0.283 ohm.

5.4.2 Stik og stikkontakt

Forbind fodekablet med et passende standardstik (3F + J) og installér en stikkontakt forsynet med sikringer eller en automatisk afbryder. Den dertil beregnede jordklemme skal forbindes med forsyningsliniens jordforbindelse (den gul-grønne ledning). Tabel (TAB.1) viser værdierne, udtrykt i amperes, der anbefales for forsinkede liniesikringer, som vælges med henblik på den maksimale nominalstrøm, svejsemaskinen kan levere, samt den anvendte nominalspænding.

5.5 SVEJSEKREDDSLØBETS FORBINDELSE



GIVAGT! FØRMANFORETAGERDENEDENSTÄNDEFORBINDELSEN, SKAL MAN FORVISSE SIG OM, AT SVEJSEMASKINEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.

Oversigten (TAB. 1) viser den anbefalede værdi for svejsekablerne (i mm²)

5.5.1 MIG-/MAG-SVEJSNING MED TRÅD (FIG. F)

5.5.1.1 Forbindelse af gasbeholderen

- Skru trykformidleren på gasbeholderens ventil, og indsæt det særlige tilpasningsstykke, der følger med som tilbehør, hvis der anvendes Argongas eller en Ar/CO₂-blanding.
- Forbind gasindstrømningsrøret med reduktionsanordningen og stram med det medleverede bånd; forbind så den anden ende af røret med det særlige overgangsstykke på bagsiden af svejsemaskinen, og spænd det fast med det medleverede bånd.
- Løsn trykfomidlerens reguleringsbolt, før der åbnes for beholderens ventil.

5.5.1.2 Forbindelse af brænderen

- Sæt brænderen fast i det dertil beregnede tilslutningsstykke, og stram låsebolten helt i bund med håndkraft.
- Klargør den til første isætning af tråd, idet dysen og kontaktrøret afmonteres for at lette udstrømningen.
- Svejsestrømkablet forbindes til lyntilslutningen (+).
- Styrekablet sættes i det dertil beregnede tilslutningsstykke.
- Vandør til R.A. versioner (brænder med vandafkøling) med lysammenkoblinger.
- Sørg for, at tilslutningsstykkerne er strammet godt for at undgå overophedning og nedsat funktionsdygtighed.
- Forbind gasindstrømningsrøret med reduktionsanordningen og stram med det medleverede bånd; forbind så den anden ende af røret med det særlige overgangsstykke på bagsiden af svejsemaskinen, og spænd det fast med det medleverede bånd.

5.5.1.3 Forbindelse af svejsestrømreturkablet

- Det skal forbindes til arbejdsemnet eller det metalbord, dette står på, så tæt som muligt på den øm, der er ved at blive udført.
- Denne ledning tilsluttes klemmen med symbolet (-).

5.5.2 TIG-SVEJSNING (FIG.G)

5.5.2.1 Forbindelse til gasbeholderen

- Skru trykreduktionsanordningen fast på gasbeholderens ventil og indsæt det særlige reduktionsstykke, der leveres som tilbehør, hvis der anvendes Argon-gas eller Argon/CO₂ blandinger.
- Forbind gastilførselsrøret med reduktionsanordningen og stram den medleverede klemme. Forbind derefter den anden ende af røret til det dertil beregnede forbindelsesstykke på bagsiden af svejsemaskinen og stram med det medfølgende bånd.
- Løsn trykreduktionsanordningens reguleringsring, før der åbnes for beholderens ventil.

5.5.2.2 Forbindelse af svejsestrømreturkablet

- Det skal forbindes til arbejdsemnet eller det metalbord, dette står på, så tæt som muligt på den øm, der er ved at blive udført.
- Denne ledning tilsluttes klemmen med symbolet (+).

5.5.2.3 Tilslutning af brænderen

- Forbind TIG-brænderen til lynstikkontakten (-) på svejsemaskinen frontpanel; fuldend forbindelsen af gasrøret og brænderstyreledningen.

5.5.3 SVEJSNING MED BEKLÆDET MMA-ELEKTRODE (FIG. H)

5.5.3.1 Forbindelse af elektrodeholdetangen

Næsten alle beklædte elektroder skal forbindes til pluspolen (+) på generatoren, med undtagelse af elektroder med sur beklædning, som værtimod skal forbindes til minuspolen (-).

Forbind elektrodeholdetangens kabel med lynkoblingen (+) på forpanelet.

Bemærkning: I visse tilfælde anbefales (-) polen til elektrodeholdetangen; følg elektrodefabrikantens anvisninger.

5.5.3.2 Forbindelse af svejsestrømreturkablet

- Det skal forbindes til arbejdsemnet eller det metalbord, dette står på, så tæt som muligt på den øm, der er ved at blive udført.
- Denne ledning tilsluttes klemmen med symbolet (-).

5.5.4 GODE RÅD

- Drej svejsekablernes konnektorer helt fast i lynstikkontakterne, således at der sikres en optimal elektrisk kontakt; i modsat fald vil konnektorerne overophedes, hvorfod det hurtigt ødelægges og begynder at fungere dårligere.
- Anvend svejsekabler, der er så korte som muligt.
- Undlad at anvende metalstrukturer, som ikke hører med til arbejdsemnet, i stedet for svejestrømretkablen; dette kan være farligt for sikkerheden og give utilfredsstillende svejsesresultater.

5.6. ISÆTNING AF TRÅDSPOLE (FIG. I)



GIV AGT! FØR MAN BEGYNDER ISÆTNINGSPROCEDUREN, SKAL MAN CHECKE, OM SVEJSEMASKINEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.

UNDERSØG OM TRÅDRULLERNE, TRÅDHYLSTRET OG BRÆENDERENS KONTAKTRØR PASSER TIL DEN ANVENDTE TRÅDS DIAMETER OG TYPE, SAMT AT DE ER KORREKT MONTERET. DER SKAL IKKE ANVENDES BESKYTTELSESHANDSKER, MENS TRÅDEN FØRES IND.

- Åbn hasperummet.
- Anbring trådspolen på haspen Og sørge for, at trådens ende vender opad; undersøg om haspens trækpind befinner sig i det rigtige hul (**1a**).
- Frigør trykrullen/-erne og fjern den/dem fra den/de nedre rulle/-r (**2a**).
- Undersøg om trækrullen/-erne eger sig til den anvendte tråd (**2b**).
- Frigør trådens ende, skær det ujævne stykke lige overuden at danne grater; drej spolen mod uret og stik trådens ende ind i indgangstrådlederen. Pres den 50-100 mm ind i brænderen forbindelsesstykkes trådleder (**2c**).
- Sæt trykrullen/-erne tilbage igen og indstil dens/deres tryk på en middelværdi. Kontrollér om tråden sidder korrekt i den nederste rulles hulrum (**3**).
- Ned sæt haspens hastighed en lille smule ved at dreje på reguleringsskruen midt på haspen (**1b**).
- Fjern dysen og kontaktrøret (**4a**).
- Sæt stikket i stikkontakten, tænd for svejsemaskinen ved at trykke på brænderknappen eller trådfremføringsknappen på styrepanelet (såfremt dette forefindes) og slip den først, når trådens ende stikker 10-15 cm ud på forsiden af brænderen efter at have gennemløbet hele trådhylstret.



GIV AGT! Ved denne fremgangsmåde er tråden utsat for spænding og mekanisk kraft. Hvis man ikke træffer de nødvendige forholdsregler, opstår der således fare for elektrisk stød, læsioner og tænding af elektriske lysbøjer:

- Undlad at rette brænderens mundstykke mod kroppen.
- Sørge for at brænderen ikke kommer i nærheden af gasbeholderen.
- Monter kontaktrøret og mundstykket på brænderen igen (**4b**).
- Sørge for at tråden glider regelmæssigt; indstil rullernes tryk og haspens bremsning så lavt som muligt, og pas på, at tråden ikke glider ind i hulrummet, og at vindingerne ikke løsnes ved standsning, fordi spolen er for træg.
- Skær trådens ende af, når den rager 10-15mm ud over mundstykket.
- Luk hasperummet.

5.7 UDSKIFTNING AF TRÅDLEDER I BRÆENDER (FIG. N)

Før man udskifter lederen, skal man strække brænderens kabel og sørge for, at det ligger helt glat, uden snoninger.

5.7.1 Spiralformet ståltrådleder

- 1- Skru dysen og kontaktrøret på toppen af brænderen af.
- 2- Skru lederens spærremøtrik af midterkonnektoren og tag den gamle leder ud.
- 3- Før den nye leder ind i brænderkablets rørledning og pres forsigtigt på den, indtil den kommer ud af brænderens top.
- 4- Stram spærremøtrikken igen med håndkraft.
- 5- Skær det overskydende stykke af lederen helt nøjagtigt af og pres den forsigtigt sammen; tag den ud af brænderkablet igen.
- 6- Afrund lederens overskæringsområde og sæt den ind i brænderkablets rørledning igen.
- 7- Stram nu møtrikken med en skruenøgle.
- 8- Sæt kontaktrøret og dysen på plads igen.

5.7.2 Syntetisk aluminiumtrådleder

Førtag trin 1, 2, 3 af ovenstående procedure gældende for ståltrådlederen (spring derimod trin 4, 5, 6, 7, 8 over).

- 9- Når man skruer kontaktrøret til aluminium på igen, skal man sørge for, at det kommer i berøring med lederen.

10-I den modsatte ende af lederen (den side, hvor brænderen tilkobles) skal man indsætte messningipløn og O-ring, hvorefter lederen skal presses let, og spærremøtrikken skal strammes. Den overskydende del af trådlederen fjernes senere efter behov (se (13)).

Tag kapillarrøret til ståleddere ud af trådtrækanordningens brænderovergangsrør.

11-DER SKAL IKKE ANVENDES NOGET KAPILLARRØR til aluminiumledere med en diameter på 1,6-2,4mm (gul); lederen føres derefter ind i brænderovergangsrøret uden dette.

Skær kapillarrøret til aluminiumledere med en diameter på 1-1,2mm (rød) over, så den mæler cirka 2mm mindre end stålrøret, og sæt det fast på lederens frie ende.

12-Sæt brænderen ind i trådtrækanordningens overgangsrør og spær den; mæk lederen 1-2mm fra rullerne; tag brænderen ud igen.

13-Skær lederen over ved den ønskede længde, uden at deformere indgangshullet. Indret brænderen igen i trådtrækanordningens overgangsrør og påmonter gasdysen.

6. SVEJSNING: BESKRIVELSE AF FREMGANGSMÅDEN

6.1 MIG-MAG-SVEJSNING

6.1.1 SHORT ARC OVERFØRINGSMÅDE (KORT LYSBUE)

Elektrodernes smeltning og dråbeadskillelse sker gennem gentagede kortslutninger (op til 200 gange pr. sek.) fra enden af tråden til smeltebadet.

Ulegeret og lavtlegeret stål

- Egnede træddiameter: 0,6-1,2mm
- Svejsespændingens omfang: 40-210A
- Buespændingens omfang: 14-23V
- Egnede gasarter: CO_2 , Ar/ CO_2 , Ar/ CO_2 /O₂

Rustfrit stål

- Egnede træddiameter: 0,8-1mm
- Svejsespændingens omfang: 40-160A
- Buespændingens omfang: 14-20V
- Egnede gasarter: Ar/O₂, Ar/ CO_2 (1-2%)

Aluminium og legeringer

- Egnede træddiameter: 0,8-1,6mm
- Svejsespændingens omfang: 75-160A
- Buespændingens omfang: 16-22V
- Egnede gasarter: Ar 99,9%

Normalt skal kontaktrøret placeres helt op ad dysen eller rage ganske lidt ud i forbindelse med de tyndeste tråde og laveste lysbuespændinger; trådens fremspring (stick-out) skal normalt udgøre 5-12mm. Ved MANUEL DRIFT ("PRG 0") skal man tilpasse reaktansværdien :

- 20%-60% med tråde med en diameter på 0,8-1mm ulegeret stål.
- 50%-80% med tråde med en diameter på 1,2-1,6mm ulegeret stål.
- 60%-80% med tråde af rustfrit stål og aluminium.

Anvendelsesformål: Svejsning i samtlige stillinger, på tynde emner eller første bearbejdning inde i afrundinger, fremmet af en begrænset varmetilførsel og let kontrollerbart bad.

Bemærk: SHORT ARC overføringen ved svejsning af aluminium og legeringer skal anvendes nøjagtigt (især hvis trådenes diameter >1mm), da der er risiko for smeltefejl.

6.1.2 SPRAY ARC OVERFØRINGSMÅDE (SPRØJTELYSBUE)

Her anvendes højere spænding end ved "kortbue" før at tråden smelter. Trådspidsen kommer ikke i kontakt med smeltebadet, en bue formes fra spidsen og derigennem flyder en strøm af små metalråbør. Disse opstår ved at elektroderne smeltes kontinuerligt uden kortslutning.

Ulegeret og lavtlegeret stål

- Egnede træddiameter: 0,8-1,6mm
- Svejsespændingens omfang: 180-450A
- Buespændingens omfang: 24-40V
- Egnede gasarter: CO_2 , Ar/ CO_2 , Ar/ CO_2 /O₂

Rustfrit stål

- Egnede træddiameter: 1-1,6mm
- Svejsespændingens omfang: 140-390A
- Buespændingens omfang: 22-32V
- Egnede gasarter: Ar/O₂, Ar/ CO_2 (1-2%)

Aluminium og legeringer

- Egnede træddiameter: 0,8-1,6mm
- Svejsespændingens omfang: 120-360A
- Buespændingens omfang: 24-30V
- Egnede gasarter: Ar 99,9%

Normalt skal kontaktrøret befinde sig 5-10mm inde i dysen, endnu mere ved højere buespænding; trådens fremspring (stick-out) skal normalt udgøre 10-20mm.

Ved MANUEL DRIFT ("PRG 0") er det ligegyldigt hvilken reaktansværdi der vælges, når parametrene trådhastighed og lysbuespænding først er indstillet rigtigt (d.v.s. når værdierne derfor er passende).

Anvendelsesformål: Vandret svejsning på emner, der er mindst 3-4mm tykke (badet tyndflydende); udførelseshastigheden og aflejringsgraden er meget høje (høj varmetilførsel).

6.1.3 PULSE ARC OVERFØRINGSMÅDE (PULSERENDE LYSBUE)

Det drejer sig om en "kontrolleret" overføring, som hører ind under funktionsområdet "spray-arc" (modificerer spray-arc), hvilket medfører, at den er meget fordelagtig med henblik på smeltehastigheden og mangel på udsprøjting, og den bliver på en yderst lav strømstyrke, hvoredt den gøres velegnet til mange typiske "short-arc" anvendelsesformål.

Hver strømpuls svarer til udskillelsen af én dråbe fra elektrodertråden; dette foregår ved en frekvens, som afhænger af trådens fremføringshastighed med en variation, som er forbundet med trådens type og diameter (typiske frekvensværdier: 30-300Hz).

Ulegeret og lavtlegeret stål

- Egnede træddiameter: 0,8-1,6mm
- Svejsespændingens omfang: 60-360A
- Buespændingens omfang: 18-32V
- Egnede gasarter: Ar/ CO_2 , Ar/ CO_2 /O₂ (CO₂ max 20%)

Rustfrit stål

- Egnede træddiameter: 0,8-1,2mm
- Svejsespændingens omfang: 50-230A
- Buespændingens omfang: 17-26V
- Egnede gasarter: Ar/O₂, Ar/ CO_2 (1-2%)

Aluminium og legeringer

- Egnede træddiameter: 0,8-1,6mm
- Svejsespændingens omfang: 40-320A
- Buespændingens omfang: 17-28V
- Egnede gasarter: Ar 99,9%

Kontaktrøret skal almindeligvis befinde sig 5-10mm inde i dysen, hvilket er særligt vigtigt, hvis lysbuen spænding er høj; trådens frie længde (stick-out) udgør normalt 10-20mm.

Anvendelsesformål: Svejsning i "stilling" på tynde arbejdsemner eller arbejdsemner med en gennemsnitslig tykkelse samt varmeffølsomme materialer; **den er særligt velegnet til at svejse på lette legeringer (aluminium og aluminiumlegeringer) samt på emner med en tykkelse på under 3mm.**

6.1.4 REGULERING AF SVEJSEPARAMETRENE VED MIG-MAG

6.1.4.1 Beskyttelsesgas

Beskyttelsesgastilførslen skal være:

short arc: 8-14 l pr. min

spray arc og pulse arc: 12-20 l pr. min

alt efter svejsestrømmens styrke og dysens diameter.

6.1.4.2 Svejsestrøm

Maskinoperatøren regulatorer svejsestrømmen ved at dreje encoderdrejeknappen (FIG. E(14)). Ved valg af SPRAY/SHORT ARC svarer hver omdrejning af encoderdrejeknappen (14) til reguleringen af trådens hastighed (m pr. minut), der vises på display (16); i løbet af svejseprocessen omstilles displayet automatisk til strømmens reelle værdi (ampere). Hvis der indstilles PULSE ARC eller **PULSE-ON-PULSE**, svarer hver omdrejning af encoder-knappen (14) til reguleringen af svejsestrømmen, som vises på display (16); Ved begge driftsmåder man ved at trykke på knappen (17) gå over til regulering af tykkelsen i mm (signallampen (16b) lyser) med encoder(14). I dette tilfælde omstilles displayet ligeledes til den virkelige strømstyrke (ampere) under svejsningen.

Man skal være opmærksom på, at de minimale og maksimale værdier, der kan indstilles i forbindelse med samtlige synergiprogrammer (m pr. minut, ampere eller tykkelse i mm), programmeres på fabrikken, og de kan således ikke ændres af brugerne. De vejledende strømværdier for de mest almindelige tråde er opført på oversigten (TAB.5).

6.1.4.3 Lysbuespænding og ldsnsærvring af lysbuen (pinch-off)

Disse to parametre bestemmer ved synergiprogrammerne MIG-MAG pulse-arc og

pulse-on-pulse lysbuens størrelse under svejsningen.

Lysbuens spænding angiver trådens afstand fra arbejdsemnet, og brugeren har mulighed for at ændre på den for det pågældende program forindstillede lysbuespændingsværdi inden for et område på -5% - +5%, hvis der opstår behov for at tilpasse lysbuens reelle længde til særlige behov. Jo højere denne værdi er, desto længere befinder tråden sig fra arbejdsemnet.

Indsnævringen af lysbuen bestemmer derimod lysbuens koncentration eller vidde; denne parameters reguleringssområde udgør -10% - +10% af den for programmerne indlæste standardværdi. Jo højere denne værdi er, desto mere koncentrerer er lysbuen.

Ved det manuelle program "PRG 0" defineres lysbuens spænding ved at indlæse en værdi, der passer til den valgte trådhastighed, ifølge nedenstående formel:

$$U_s = (14+0,05 I_s) \text{ volt}$$

- U_s = Lysbuens spænding i volt.

- I_s = Svejsestrøm i amperes.

Måns skal tage højde for, at den spænding, der vælges uden belastning, svarer til en 2-4V lavere spænding med belastning (under svejsning).

6.1.5 BI-LEVEL OG PULSE ON PULSE FUNKTION

Bi-level funktionen indstilles ved hjælp af knappen (8), og den kan vælges ved MIG-MAG pulse arc og short arc funktionsmåderne. Man starter svejseprocessen ved at trykke på brænderens knap og slippe den igen (som ved 4 tider), svejsemaskinenens udgangspunkt for arbejdet svarer til hovedsvejseveniveauet (signallampe (10a)), og maskinen viser dette arbejdspunkts strøm og spænding. Hvis der trykkes på brænderens knap i under 0,5 sekunder, skifter maskinen arbejdspunktet, idet der omstilles fra primært til sekundært niveau (signallampe (10b)), og på display vises strøm og spænding for det sekundære niveau. Hver gang der trykkes på knappen, går maskinen fra et niveau til et andet, indtil knappen holdes nede i over 0,5 sekunder. Selvom maskinen viser den øjeblikkelige værdi for strøm og spænding, kan man under svejsningen kun ændre på det primære svejseveneaus strøm og lysbuespænding.

MIG-MAG Pulse on Pulse funktionen aktiveres med knappen (7) sammen med signallampen for MIG-MAG Pulse arc. Denne funktionsmåde er en særlig slags bi-level, selvom der også i dette tilfælde kan indstilles to arbejdspunkter på samme måde som ved bi-level (signallampe (10a) og (10b)). Både t_s og t_e , niveauerne varighed kan indstilles (signallampe (10c) og (10d)), og i modsætning til ved bi-level indstilles den ikke manuelt. Maskinen bliver således under svejsningen ved med automatisk at ændre på arbejdspunktet, idet der omstilles fra primært niveau (med varighed t_s) til sekundært niveau (med varighed t_e).

Det der sker er, at der dannes en puls i pulsen, hvilket har givet proceduren dette navn. Hvis de to niveauer og to varigheder indstilles rigtigt, kan der opnås en "kappe"-svejsning, der minder meget om TIG-svejsning.

6.2 TIG-SVEJSNING (DC)

Når svejsekredsens forbindelser er udført ifølge afsn. 5.5.2, skal man:

- vælge TIG-proceduren på svejsemaskinenes styrepainel (**FIG.C (7)**).
- indstille svejsestrømmen til den ønskede værdi ved hjælp af encoder-drejeknappen (14) (værdien kan reguleres under hele svejseprocessen). Indlæs strømmens nedgangsrække med potentiometret (13) (vises et øjeblik på displayet (16)).

6.2.1 LIFT-udløsning

Anbring elektrodens spids på arbejdsemnet og pres let. Tryk brænderknappen helt i bund, og hæv elektroden 2-3 mm efter et par sekunder, hvorved lysbuen udløses. Til at begynde med udsender svejsemaskinen en I_{BASE} strøm, et øjeblik senere den indstillede svejsestrøm. Når cykussen er ovre, annulleres strømmen med den indstillede nedgangsrække.

På tabellen (**TAB. 5**) vises nogle vejledende data for svejsning på rustfrit og højlegeret stål.

6.3 SVEJSNING MED BEKLÆDTE MMA-ELEKTRODE

Når svejsekredsens forbindelser er udført ifølge afsn. 5.5.3, skal man vælge MMA-proceduren med den særlige knap (**FIG. C (7)**):

Svejsestrømmen skal stilles på den ønskede værdi vha. encoder-drejeknappen (14), og den eventuelle dynamiske overstrøm "ARC FORCE" kan varieres i området mellem 0 og 100% vha. encoder-drejeknappen (13), hvorved værdien vises et øjeblik på displayet (16)).

På tabellen (**TAB. 6**) vises nogle vejledende data for strømmen alt efter elektrodernes diameter

6.4 SVEJSNINGENS KVALITET

Svejsesømmens kvalitet og mængden af sprøjtfugt afhænger først og fremmest af, om svejseparametrene er afbalancerede eller ej. Strøm (trådens hastighed), trådens diameter, lysbuens spænding osv.

Brænderens position skal ligeledes tilpasses angivelserne på **figur M**, så der ikke forekommer for mange sprøjtfugt og defekter i sømmen.

Svejsehastigheden (fremføringshastighed langs med samlingen) er også afgørende for, om sømmen udføres korrekt, især med henblik på gennemtrængningen og selve sømmens form.

De mest almindelige svejsedefekter sammenfattes på tabellen (**TAB.7**).

7. VEDLIGEHOLDELSE



GIV AGT! FØR DER FORETAGES VEDLIGEHOLDELSE, SKAL MAN KONTROLLERE, OM SVEJSEMASKINEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.

7.1 ORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE

MASKINOPERATØREN KAN UDFØRE DEN ORDINÆRE VEDLIGEHOLDELSE.

7.1.1 Brænder

- Undgå at stille brænderen og dens kabel på varme genstande; derved smelter de isolerende materialer og brænderen gøres ubrugelig i løbet af kort tid.
- Man skal med jævne mellemrum undersøge, om gasrørene og overgangsstykke er helt tætte.
- Hver gang trådspolen udkiftes, skal der blæses tør trykluft (maks. 5bar) ind i trådhalystret for at kontrollere, om det er intakt.
- Man skal mindst én gang om dagen kontrollere om brænderens endestykker er slidte, samt om de er rigtigt monterede: kontrollér dysen, kontaktrøret og gassprederen.

7.1.2 Trådtiforselsanordning

- Man skal ofte kontrollere, om trådernes trækroller er slidte og jævnligt fjerne metalstøvet, der lægger sig i trækområdet (roller og trådlede ved indgang og udgang).

7.2 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE

DEN EKSTRAORDINÆRE VEDLIGEHOLDELSE MÅ UDELUKKENDE FORETAGES AF ERFARNE MEDARBEJDERE ELLER MEDARBEJDERE MED DEN FORNØDNE

VIDEN PÅ EL- OG MEKANIKOMRÅDET.



GIV AGT! FØR MAN FJERNER SVEJSEMASKINENS PANELER FOR AT FÅ ADGANG TIL DENNEN INDERE, SKAL MAN KONTROLLERE, OM SVEJSEMASKINEN ER SLUKKET OG FRAKOBLET NETFORSYNINGEN.

Hvis der foretages ettersyn inde i svejsemaskinen, mens den tilføres spænding, er der fare for alvorlige elektriske stød ved direkte kontakt med dele under spænding og/eller læsioner ved direkte kontakt med dele i bevægelse.

- Man skal med jævne mellemrum, og under alle omstændigheder afhængigt af anvendelsen og hvor støvet der er i omgivelserne, kontrollere svejsemaskinen indvendigt og fjerne støvet fra de elektroniske printkort vha. en meget blød børste eller egnede opløsningsmidler.
- Benyt lejligheden til at undersøge, om de elektriske forbindelser er ordentligt siddende samt om kabernes isolering er defekt.
- Når disse operationer er udført, skal man påmontere svejsemaskinenes paneler igen og stramme fastgøringsskruerne fuldstændigt.
- Man skal under alle omstændigheder undlade at foretage svejsninger, mens svejsemaskinen er åben.

8. FORSTYRRELSE, ÅRSAGER, AFHJÆLPNING (TAB.8)



GIV AGT! VISSE KONTROLLER INDEBÆRER FARE FOR KONTAKT MED DELE MED SPÆNDING OG/ELLER I BEVÆGELSE.

I TILFÆLDE AF UTILFREDSTILLENDÉ RESULTATER BØR MAN, FØR MAN RETTER HENVENDELSE TIL VORES SERVICECENTER ELLER UDFØRER MERE GRUNDIGE EFTERSYN, UNDERSØGE FØLGENDE:

- Om svejsestrømmen, der er reguleret med Encoderen, er passende.
- At der ikke er nogen alarm, der gør opmærksom på udløsning af varmeudkoblingen for over- eller underspænding samt kortslutning.
- Sørg for, at det nominelle intermitterningsforhold er overholdt; hvis termostatabeskrytte Isesanordningen er blevet udløst, vent indtil maskinen køler af på naturlig vis, og undersøg så, om ventilatoren virker.
- Kontrollér netspændingen: Hvis værdien er for høj eller for lav, gør maskinen opmærksom på forstyrrelsen (se afsnit 4.2).
- Kontrollér, at der ikke er en kortslutning ved svejsemaskinenes udgang: I så fald skal forstyrrelsen udbedres.
- Undersøg, om svejsekredsens forbindelser er udført korrekt, især om jordforbindelseskablets klemmer virkelig er forbundet til emnet uden mellemliggende isolerende materiale (fx. maling eller lak).
- Om beskyttelsesgassen er af den rigtige type og i den rigtige mængde.

Før der foretages hvilket som helst indgreb på trådtiforselsanordningen eller inde i svejsemaskinen, er det strengt nødvendigt at læse kapitel 7 "VEDLIGEHOLDELSE".

SISÄLLYSLUETTELO

1. KAARIHITSAUksen YLEINEN TURVALLISUUS	52
2. JOHDANTO JA YLEISKUVAUS	53
2.1 JOHDANTO.....	53
2.2 METALLIEN HITSATTAVUUS	53
2.3 VAKIOLISÄVARUSTEET	53
2.4 TILATTAVAT LISÄVARUSTEET	53
3. TEKNiset TIEDOT	53
3.1 TYyppikilpi (KUVA A).....	53
3.2 MUUT TEKNiset TIEDOT	53
4. HITSAUSLAITTEEN KUVAUS	53
4.1 OHJAUS-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET	53
4.1.1 Hitsauslaite sisäänrakennetulla vetolaitteella.....	53
4.2 HITSAUSLAITTEEN OHJAUSPANEELI	53
4.3 OHJELMIEN LATAAMINEN JA TALLENNUS	54
4.3.1 VALMISTAJAN ESIASETTAMIEN OHJELMIEN LATAAMINEN	54
4.3.1.1 MIG-MAG SYNERGIA -ohjelmat	54
4.3.1.2 TOIMINTA MANUAALITILASSA ("PRG 0")	55
4.3.2 MUKAUTETTUJEN MIG-MAG-OHJELMIEN TALLENNUS JA LATAAMINEN.....	55
4.3.2.1 Johdanto.....	55
4.3.2.2 Mukautettujen MIG-MAG -ohjelmien tallennuskapasiteetti	55
4.3.2.3 Tallentaminen (SAVE).....	55
4.3.2.4 Mukautetun ohjelman lataaminen (RECALL)	55
5. ASENNUS.....	55
5.1 VALMISTELU	55
5.2 HITSAUSLAITTEEN NOSTOTAPA	55
5.3 HITSAUSKONEEN SJOITTAMINEN	55
5.4 KYTKENTÄ VERKKOON	55
5.4.1 Varoitusset	55
5.4.2 Pistoje ja pistorasia	55
5.5 HITSAUSPIIRIN KYTKENNÄT.....	55
5.5.1 LANKAHITSAUS MIG-MAG.....	55
5.5.1.1 Kaasupullon yhdistäminen	55
5.5.1.2 Hitsauspään kytkentä.....	55

TEOLLISUUS- JA AMMATTIKÄYTÖÖN TARKOITETUT JATKUVAN LANGAN HITSAUSKONEET MIG-MAG- JA FLUX, TIG, MMA -KAARIHITSAUkseen.
Huom.: jatkossa käytetään pelkkää nimystä "hitsuskone".

1. KAARIHITSAUksen YLEINEN TURVALLISUUS

Hitsuskoneen käyttäjän on tunnettava riittävän hyvin koneen turvallinen käyttötapa sekä kaarihitsauksenpiteisiin liittyvät vaaratekijät ja varotoimet sekä tiedettävä, kuinka toimia hätätilanteissa.

(Katso myös TEKNINEN ERITELMÄ IEC tai CLC/TS 62081: KAARIHITSAUSLAITTEIDEN ASENNUS JA KÄYTÖÖ).



- Vältä suoraa kontaktia hitsausvirtapiiriin kanssa, sillä generaattori tuottama tyhjäkäytijännite voi olla vaarallinen.
- Sammuta hitsuskone ja irrota se sähköverkosta ennen hitsauskaapelien kytkemistä tai minkään tarkistus- tai korjaustyön suorittamista.
- Sammuta hitsuskone ja irrota se sähköverkosta ennen hitsauspolttimen kuluneiden osien vaihtoa.
- Suorita sähkökytkennät yleisten turvallisuusmääräysten mukaan.
- Hitsuskone tulee liittää ainoastaan syöttöjärjestelmiin, joissa on maadoitukseen liitetty neutraalijohdin.
- Varmistaudu siitä, että syöttötilpula on oikein maadoitettu.
- Älä käytä hitsuskonetta kosteissa tai märissä paikoissa äläkä hitsaa sateessa.
- Älä käytä kaapeleita, joiden eristys on kulunut tai joiden kytkennät ovat löysät.
- Käytettäessä nesteellä täytettävä jäähditysyksikkö täytötoimenpiteet saa suorittaa vain hitsuskoneen ollessa sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.



- Älä hitsaa sähiliötä tai putkia, jotka ovat sisältäneet helposti syttyviä aineita ja kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita.
- Älä tökele materiaaleilla, jotka on puhdistettu klooriliuoksilla, tai niiden läheisyydessä.
- Älä hitsaa paineen alaisten sähiliöiden päällä.
- Poista työskentelyalueelta kaikki helposti syttyvät materiaalit (esim. puu, paperi jne.).
- Huolehdi, että kaaren läheisyydessä on riittävä ilmanvaihto tai muu järjestelmä hitsaussavujen poistamiseksi; hitsaussavujen altistusrajat on arvioitava systeemattisesti niiden koostumuksen, pitoisuuden ja altistuksen keston mukaan.
- Älä säilytä kaasupulloa (jos sitä käytetään) lämmönlähteiden lähellä tai auringon paisteessa.



- Huolehdi riittävästä sähköneristyksestä suhteessa elektrodiin, työstettävään kappaleeseen ja mahdollisiin lähistöllä maassa oleviin metalliosiin. Sähköneristys voidaan normaalista taata käytämällä tarkoitukseen sopivia suojaöljyjä, -jalkineita, -päähiinetä ja vaatetusta ja eristävää lavoja tai mattoja.
- Suojaa aina silmät sopivilla maskiin tai kypärään kiinnitetyillä suojalaseilla. Käytä kunnon suojavaatetusta äläkä altista ihoa kaaren aihettamille ultravioletti- ja infrapunasäteilille; myös kaaren läheisyydessä olevat henkilöt

5.5.1.3 Hitsausvirran paluukappelin kytkentä	55
5.5.2 TIG-HITSAUS	55
5.5.2.1 Liittäminen kaasupulloon	55
5.5.2.2 Hitsausvirran paluukappelin kytkentä	55
5.5.2.3 Polttimen liittäminen	55
5.5.3 HITSAUS PÄÄLLYSTETYLLÄ MMA-ELEKTRODILLA	55
5.5.3.1 Elektrodin kannatinpihdiin kytkentä	55
5.5.3.2 Hitsausvirran paluukappelin kytkentä	55
5.5.4 SUOSITUKSIA	56
5.6 LANKARULLAAN ASENTAMINEN	56
5.7 LANGANOHAJAIMEN VAIPAN VAIHTO POLTTIMEEN	56
5.7.1 Kierrevaippa teräslangoille	56
5.7.2 Synteettinen vaippa alumiinilangolle	56
6. HITSAUSMENETTELTY	56
6.1 MIG-MAG-HITSAUS	56
6.1.1 SIIRTOTAPA SHORT ARC (LYHYT KAARI)	56
6.1.2 SIIRTOTAPA SPRAY ARC (SUIHKUKAARI)	56
6.1.3 PULSE ARC -SIIRTOTAPA (PULSSIKAARI)	56
6.1.4 MIG-MAG-HITSAUSPARAMETRIEN SÄÄTÄMINEN	56
6.1.4.1 Suojaakaasu	56
6.1.4.2 Hitsausvirta	57
6.1.4.3 Kaaren jännite ja kapeus (pinch-off)	57
6.1.5 BI-LEVEL -TOIMINTO JA PULSE ON PULSE	57
6.2 TIG-HITSAUS (DC)	57
6.2.1 LIFT-sytytys	57
6.3 HITSAUS PÄÄLLYSTETYLLÄ MMA-ELEKTRODILLA	57
6.4 HITSAUKSEN LAATU	57
7. HUOLTO	57
7.1 TAVALLINEN HUOLTO	57
7.1.1 Poltin	57
7.1.2 Langansyöttölaite	57
7.2 ERIKOISHUOLTO	57
8. HÄIRIÖT, SYYT JA RATKAISUT	57

on suojaavalla ei-heijastavien suojen ja verhojen avulla.

- Melu: jos erityisen intensiivisten hitsaustoimenpiteiden yhteydessä ilmenee vähintään 85db:n (A) päivittäinen henkilökohtainen melutaso (LEPD), on käytettävä asianmukaista henkilökohtaista kuulosuojausta.



- Hitsausprosessin aiheuttamat sähkömagneettiset kentät voivat häirittää muiden sähköisten tai elektronisten laitteiden toimintaa. Henkilöt, joilla on elimistöön asennettu sähköinen tai elektroninen laite (esim. sydämentahdistin), saavat oleskella hitsuskoneen käytöalueen lähistöllä vain lääkärin luvalla. Hitsuskoneen käytöö ei suositella henkilöille, joilla on elimistöön asennettu sähköinen tai elektroninen laite.



- Hitsuskone täyttää teknisen tuotestandardin vaatimukset teollisuusympäristössä ja ammattikäytössä. Hitsuskoneen sähkömagneettista yhteensopivuutta asuinypäristössä käytettäessä ei taata.



LISÄVAROTOIMET

- **HITSAUSTOIMENPITEET:**
 - ympäristössä, jossa on lisääntynyt sähköiskun vaara;
 - ahtaissa tiloissa;
 - helposti sytytysten tai räjähdysherkkien materiaalien läheisyydessä.

TÄYTYY arvioida etukäteen vastaavan asiantuntijan toimesta ja ne on aina suoritettava muiden koulutukseen saaneiden henkilöiden läsnäollessa, jotta nämä voivat auttaa mahdollisessa hätätilanteessa.

TÄYTYY ottaa käyttöön tekniset suojauskeinot, jotka kuvataan TEKNISEN ERITELMÄN IEC tai CLC/TS 62081 kohdassa 5.10; A.7; A.9.
 - Hitsaus on **KIELLETTY** käyttäjän nostassa langansyöttölaitesta (esim. hihnojen avulla).
 - Hitsaus on **KIELLETTY** käyttäjän jalkojen ollessa irti maasta ellei käytetä turvalavaa.
 - **ELEKTRODIN PIDINTEN JA POLTINTEN VÄLINEN JÄNNITE:** useammalla hitsuskoneella yhtä kappaletta tai useampaa sähköisesti kytkettyä kappaletta hitsattaessa kahden elektrodin pitimen ja polttimen välille voi syntyä vaarallisia tyhjäjännitteiden summa, joka saattaa ylittää sallitun rajan kaksinkertaiseksi.
- Asiantunteevan henkilön on suoritettava asianmukaiset mittaukset mahdollisen vaaran määrittämiseksi ja otettava käytöön varokeinot, jotka kuvataan TEKNISEN ERITELMÄN IEC tai CLC/TS 62081 kohdassa 5.9.



JÄÄNNÖSRISKIT

- **KAATUMINEN:** Hitsuskone on aina asetettava vaakatasoiselle, sen painon kantavalle pinnalle. Muussa tapauksessa (esim. viettävällä tai epätasaisella lattialla) kone on vaarassa kaatuva.
- Rattaiden nostaminen yhdessä hitsuskoneen, langansyöttäjän ja jäähditysryhmän kanssa (jos mukana) on kiellettyä.
- Koneen ainoa sallittu nostotapa on tämän ohjeen kohdassa "ASENNUS"

esitetty nostotapa.

- **VÄÄRÄ KÄYTÖTÖ:** Hitsauskoneen käyttö muuhun kuin sille osoitettuun tarkoitukseen (esim. vesiputkiston sulattaminen) on vaarallista.
- **HITSAUSKONEEN JA SIIHEN KUULUVIEN RATTAIEN SIIRTÄMINEN:** varmista aina sääliö sopivilla välineillä, jotka estävät satunnaiset tippumiset.



Hitsauskoneen vaipan ja langansyöttölaitteen suojen ja liikkuvien osien on oltaa paikoillaan ennen hitsauskoneen kytkemistä sähköverkkoon.



HUOMAA! Mikä tahansa langansyöttölaitteen liikkuvia osia koskeva toimenpide, esim.

- Rullien ja/tai langanhaimien vaihto;
- Langan asettaminen rulliin;
- Lankakelan asentaminen;
- Rullien, hammaspyörrien ja niiden alapuolisen alueen puhdistus;
- Hammaspysyörien voitelu.

ON SUORITETTAVA HITSAUSKONEEN OLLESSA SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA.

2. JOHDANTO JA YLEISKUVAUS

2.1 JOHDANTO

Tämä hitsauslaite koostuu virranlähteestä sekä sisäänrakennetusta langansyöttöistä.

Virran lähe on tasasuuntaaja monitoimisella kolmivaiheisella virransyöttöllä (SYNERGINEN MIG-MAG, jatkuva ja sykemäinen, TIG ja MMA) elektronisella säädöllä (switch-mode) ohjelmoituna mikroprosessoriella, etupuolella olevalla kokonaissella sillalla. Langansyöttöjä on varustettu 4-pyörlangansyöttöllä, joita voidaan säättää itsenäisesti vetopaineesta riippumatta; digitaalinen ohjauspaneeli on integroitu mikroprosessorisäätölällä, ja siinä on seuraavat kolme toimintoa:

a) PARAMETRIEN ASETUS JA SÄÄTÖ

Tämän käytöllitymän avulla on mahdollista asettaa ja säättää käytöparametreja, valita muistiin tallennettuja ohjelmia sekä saada näkyviin näytölle toimintatilat ja parametrien arvot.

b) MIG-MAG-HITSAUKSELLE ESIASETETTUJEN SYNERGIAOHJELMIEN LATAAMINEN

Nämä ohjelmat on esimääritetty ja tallennettu järjestelmään valmistajan toimesta (ei muutettavissa); näiden ohjelmien avulla käyttäjä voi valita tietyn työpisteen (joka vastaa hitsauksesta riippumattomia eri hitsausparametrisarjoja) säättää vain yhtä arvoa. Tämä on **SYNERGIAN** peruste, jonka avulla hitsauslaite voidaan säättää optimaaliseksi ja helposti kaikcia työolo-suhteita varten.

c) MUKAUTETTUJEN OHJELMIEN TALLENTAMINEN/LATAAMINEN MUISTISTA

Tätä toimintoa voidaan käyttää sekä synergiaohjelmalla että manuaalitilassa työskenneltäessä (tässä tapauksessa kaikki hitsausparametrit asetetaan vapaasti). Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi tallentaa muistiin ja ladata sieltä myöhemmin tietyn hitsausohjelman.

2.2 METALLIEN HITSATTAVUUUS

MIG-MAG Hitsauslaite soveltuu alumiiniin ja alumiiniseosten MIG-hitsaukseen, MIG-kovaujotus suoritetaan typillisesti sinkitylle levylle ja MAG-hitsaus typillisesti hiiliteräkselle, seoksille ja ruostumattomalalle teräkselle.

Alumiiniin ja alumiiniseosten MIG-hitsaus on suoritettava hitsattavaan materiaaliin soveltuville täytelangoilla sekä puhtaalla Ar-suojakaasulla (99,9%).

MIG-kovaujotus toteutetaan typillisesti sinkitylle levylle kupariseostäytelangoilla (esim. kuparipii tai kuparialumiini) puhtaalla Ar-suojakaasulla (99,9%).

Hiiliterästen ja niukkaseosterästen MAG-hitsaus on tehtävä käytämällä täytelangoja, joiden koostumus on yhteensovipa hitsattavan materiaalin kanssa, suojaakaas CO_2 , seokset Ar/CO_2 tai $\text{Ar}/\text{CO}_2/\text{O}_2$ (Argon yleensä > 80%).

Ruostumattomien terästen hitsusta varten käytetään yleensä kaasuseoksia Ar/O_2 tai Ar/CO_2 (Ar yleensä > 98%).

TIG Hitsauslaite sopii TIG-hitsaukseen tasavirralla (DC) kaaren kosketussytyksellä (tapa LIFT ARC), joka sopii kaikkien terästen työstöön (hiili-, niukka- ja runsasseosteräiset) sekä raskasmallit (kupari, nikkel, titaani sekä niiden seokset) suojaakaasulla, Ar puhdas (99,9%) tai erityistöitä varten seoksilla Argon/Helium.

MMA Hitsauslaite soveltuu tasavirta MMA-elektrodihitsaukseen (DC) kaikilla hitsauspuikoilla.

2.3 VAKIOLISÄVARUSTEET

- Sovitin kaasupullo ARGON IT.
- Kapelli ja massapuristin.
- Paineenalennin 2 manometriä.
- Hitsauspää MIG 3m.

2.4 TILATTAVAT LISÄVARUSTEET

- Kärry
- Käsikauko-ohjaus 1 potentiometri (vain TIG ja MMA).
- Käsikauko-ohjaus 2 potensiometria.
- SPOOL GUN.
- Vesijäähdysryhmä, G.R.A.
- Alumiininhitsauspakkaus.
- Hitsauspakkauks MMA 600A.
- Hitsauspää MIG 5m 500A.
- Hitsauspää MIG 3m 270A, 500A, vesijäähdys.
- Hitsauspää MIG 5m 270A, 500A, vesijäähdys.
- Hitsauspää TIG 4m tai 8m, 220A.
- Hitsauspää TIG 4m tai 8m, 350A, vesijäähdys.
- Hitsauspää MIG/TIG UP/DOWN (YLÖS/ALAS), joko potentiometrillä tai ilman.
- Hitsauspää PUSH PULL (TYÖNNÄ-VEDÄ).
- Hitsauspää RS485-sarja tilauksesta.

3. TEKNISET TIEDOT

3.1 TYYPPIKILPI (KUVA A)

Hitsauskoneen työsuoituslaite koskevat tiedot löytyvät kilvestä esitettyyn seuraavina

symbolinein, joiden merkitys selitetään alla:

- Vaipan suojausaste.
- Syöttölinjan symboli:
 - 1: vaihtojännite yksivaiheinen;
 - 3~: vaihtojännite kolmivaiheinen.
- S-symboli: osoittaa, että hitsaustoimenpiteitä voidaan suorittaa ympäristössä, jossa on korkea sähköiskun vaara (esim. hyvin lähellä suuria metallimääriä).
- Suoritetavan hitsaustoimenpiteen symboli.
- Koneen sisäisen rakenteen symboli.
- EUROOPPALAINEN kaarihitsauskoneiden turvallisuusta ja valmistusta käsittelevä viitestandardi.
- Sarjanumero hitsauskoneen tunnistamista varten (väliätmätön huollon, varaosien tilauksen ja tuotteen alkuperän selvityksen yhteydessä).
- Hitsauspäärin toimintakyky:
 - U : Suurin tyhjähdyntäjännite (avoин hitsauspääri).
 - I₁/U₂: Normalisoitu vastaava virta ja jännite, jota hitsauskone voi tuottaa hitsauksen aikana.
- X : Jaksottainen suhde: Ilmoittaa sen ajan, jonka aikana hitsauskone voi tuottaa vastaavaa virtaa (sama palsta). Ilmoitetaan % - määräisenä, 10 minuutin kierron perusteella (esim. 60% = 6 työminuuttia, 4 minuutti tauko jne). Mikäli käytökerroimet (arvokilvessä mainitut, viittavat ympäristön 40 asteen lämpötilaan) ylietätään, ylikuumenemissuojaus laukeaa (kone pysyy valmiustilassa, kunnes sen lämpötila palaa salittujen rajojen puitteisiin).
- A/V-AV: Ilmoittaa hitsausvirran säätitöalueen (minimi - maksimi) kaaren vastaavalla jännitteellä.

- Syöttölinjan tyyppiliset luvit:
 - U : Hitsauskoneen vaihtojännite ja virran taajuus (sallitut rajat $\pm 10\%$):
 - I₁ max : Suurin linjan käyttämä virta.
 - I_{eff} : Tehollinen syöttövirta.
- : Linjan suojaukseen tarkoitettu viivästetyt käynnistykset sulakkeiden arvot.

11-Symbolit viittaavat turvallisusnormeihin, joiden merkitys selitetään kappaleessa 1 "Kaarihitsauksen yleinen turvallisus". Huomautus: esitetty esimerkkikilpi kuvaa ainoastaan symbolien ja lukujen merkitystä, hallussanne olevan hitsauskoneen täsmälliset arvot on katsottava suoraan kyseisen hitsauskoneen kilvestä.

3.2 MUUT TEKNISET TIEDOT:

- **HITSAUSKONE:** katso taulukko (TAUL.1)
- **HITSAUSPÄÄ:** katso taulukko (TAUL.2)

4. HITSAUSLAITTEEN KUVAUS

4.1 OHJAUS-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET (KUVA B)

4.1.1 Hitsauslaite sisäänrakennetulla vetolaitteella etupuolella:

- Ohjauspaneeli (katso kuvaus).
- Nopea negatiivinen pistoke (-) hitsauksen sähköjohtoa varten (maadoituskaapeli MIG:lle ja MMA:lle, hitsauspäään johto TIG-hitsaukseen).
- Kaasulitos TIG-hitsauspäälle.
- Liitin 3 napaa ohjauskaapelle, TIG-HITSAUSPÄÄ.
- Liitin 14 napaa kauko-ohjaimen kytkentää varten.
- Keskitetty liitos MIG-hitsauspäälle (Euro).
- Nopea positiivinen pistoke (+) TIG-hitsauksen maadoituskaapelle. takapuolella:
- Yleiskatkaisin ON/OFF.
- Kaasuputken liitos (kaasupullo) TIG-hitsaukseen.
- Kaasuputken liitos (kaasupullo) MIG-hitsaukseen.
- Virransyöttöjohto kaapelinsulkijalla.
- Liitin 5 napaa vesijäähdysryhmälle.
- Sulake.

4.2 HITSAUSLAITTEEN OHJAUSPANEELI (KUVA C)

1- HÄLYTYKSEN VALODIODImerkintä (koneen ulostulo on lukittu).

Ennalteenpalautus on automaattinen hälytyksen takia tapahtuneessa pysähdyksessä.

Näytöltöruudulla (15) ja (16) olevat hälytysviestit:

- "AL1" : ensiöpiiriin lämpösuojakseskeytys.
- "AL2" : toisioöpiiriin lämpösuojakseskeytys.
- "AL3" : virransyöttölinjan ylijännitesuojan keskeytys.
- "AL4" : virransyöttölinjan allijännitesuojan keskeytys.
- "AL5" : vesijäähdyspiiriin hitsauspäään veden riittämättömän paineen suojan keskeytys. Ennalteenpalautus ei automaattinen.
- "AL7" : viliviran suojauskseen keskeytys MIG-MAG-hitsauksissa.
- "AL8" : sarjalinjan vika: oikosulku hitsauspäässä.
- "AL9" : magneettisten osien suojan keskeytys.
- "AL10" : sarjalinjan vika: sarjalinja irti.
- "AL11" : virransyöttölinjan vaiheen puutumisen suojan keskeytys.
- "AL12" : sarjalinjan vika: virhe tiedoissa.
- "AL13" : liiallinen pölyn kertyminen hitsauslaitteen sisälle, ennalteenpalautus: - koneen sisäinen puhdistus; - ohjauspaneelin näytöltöruudun näppäin.

Sammuttaessa hitsauslaite saattaa näkyä muutaman sekunnin ajan merkintä "AL4" tai "AL11".

2- VALODIODImerkintä JÄNNITE HITSAUSPÄÄSSÄ TAI ELEKTRODISSÄ.

3- VALODIODImerkintä HITSAUSLAITTEEN OHJELMOINTI.

4- Yksilöllistettyjen hitsausohjelmien palautusnäppäin (RECALL) (katso kappale 4.3.2.4).

5- Yksilöllistettyjen hitsausohjelmien muistinlaittonäppäin (SAVE) (katso kappale 4.3.2.3).

6- Hitsausohjelman ja näytöltöruudun 2 digitaalilla valintanäppäin.

Painamalla näppäintä peräkkäin näytöltöruudu havainnollistaa numerot välillä "0" ja "44". Jokaiseen numeroon väliltä "1" ja "44" liittyy synergian hitsausohjelma (katso TAUL. 3) kun taas numeroon "0" liittyy hitsauslaitteen käsikäytöinen toiminta, jossa käyttäjä voi asettaa kaikki parametrit (vain MIG-MAG SHORT ja SPRAY ARC -tavoissa).

7- Hitsausmenetelmän valintanäppäin.

Painamalla näppäintä syttyy käytettäväksi aiottua hitsaustapaa vastaava VALODIODI:

MIG --- : MIG-MAG, tavalla "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE --- : MIG-MAG, tavalla "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG, tavalla "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : MMA-elektri.

8- MIG-MAG-hitsauspään painikkeen ohjaustavan valintanäppäin.

Painamalla näppäintä sytyy VALODIODI, joka vastaa:

2t : toiminta 2 ajalla, ON-OFF painike painettuna.

4t : toiminta 4 ajalla, ON-OFF löysätyllä painikkeella.

BILEVEL : bi-level (kaksitaso-) -toiminta MIG-MAG, TIG -hitsauksia varten.

SPOT : toiminta pistehitsauksessa MIG-MAG (SPOT).

9- Kauko-ohjauskytkentänäppäin.

REMOTE VALODIODIN palaessa säätö voidaan tehdä ainoastaan kauko-ohjaimella ja tarkennettuna:

a) **ohjaus yhdellä potentiometrilla (vain MMA ja TIG):** korvaa kooderin vivun käytön (14).

b) **ohjaus kahdella potentiometrilla:** korvaa kooderin vipujen käytön (14) ja (13).

c) **poljinohjaus (vain MMA ja TIG):** korvaa kooderin vivun käytön (14).

HUOMIO: valinta "KAUKO-OHJAUS" (REMOTE) on mahdollinen vain, jos kauko-ohjaus on todella kytketty liittimeen.

10- Hitsausparametrien valintanäppäin.

Painamalla näppäintä peräkkäin sytyy yksi VALODIODEISTA (10a) - (10h), johon liittyvät parametrit. Jokaisen käytössä olevan parametrin arvon asetus tapahtuu vivulla (13) ja merkitään näyttöruudulla (15). Näiden asetuksen aikana vivu (14) säätää hitsauksen ensisijaisen tason arvon, mikä näkyy näyttöruudulla (16), joko virran tai langannopeuden (katso kuvaus kohdasta (14)), paitsi (10b). Vain valiodiodin (10b) palaessa vivulla (14) voidaan säätää toissijaisen tason arvo (katso kuvaus valiodiodi (10b)).

Huomio: ne parametrit, joita käytetään voi muuttaa sen mukaan työskennelläänkö synergisellä ohjelmalla vai käsikäytöissä tavassa "PRG 0", ovat automaattisesti poissa valinnasta; vastaava VALODIODI ei syty.

10a-

• MIG-MAG

Tämä parametri näkyy automaattisesti MIG-MAG-hitsausmenetelmien aikana näytteenä todellisen kaaren jännitteen (valiodiodi (15a) palaa).

• MIG-MAG Pulse arc

Synergisen ohjelman asetuksen aikana MIG-MAG Pulse arc:lla on mahdollista säätää korjaus, joka halutaan tehdä synergiaassa lasketun kaaren pituudelle (vaihteluväli -5% - +5%) (valiodiodi (15c) palaa).

Samassa tilassa asettamalla toiminto bi-level, pulse on pulse tai Tstart parametri saa synergiaassa lasketun hitsauksen ensisijaisen tason kaaren pituuden korjausmerkityksen (vaihteluväli -5% - +5%) (valiodiodi (15c) palaa).

• MIG-MAG Short arc

Synergisen ohjelman asetuksen aikana MIG-MAG Short arc:lla voidaan säätää korjaus, joka halutaan tehdä synergiaassa lasketun kaaren pituudelle (vaihteluväli -5% - +5%) (valiodiodi (15c) palaa).

Samassa tilassa asettamalla toiminto bi-level parametri saa synergiaassa lasketun hitsauksen ensisijaisen tason kaaren pituuden korjausmerkityksen (vaihteluväli -5% - +5%) (valiodiodi (15c) palaa).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Edelleen toiminnassa MIG-MAG Short arc, käsikäytöissä ohjelmalla "PRG 0" on mahdollista asettaa todellinen kaaren jännite (vaihteluväli 10-40) (valiodiodi (15a) palaa).

Samassa tilassa asettamalla toiminto bi-level parametri saa hitsauksen ensisijaisen tason todellisen kaaren jännitteenvälinen merkityksen (vaihteluväli 10-40) (valiodiodi (15a) palaa).

10b-

• MIG-MAG pulse arc

Tavassa MIG-MAG pulse arc asettamalla toiminnon bi-level, pulse on pulse tai Tstart on mahdollista säätää virta I_1 , ja I_s (I_{start}) (vivulla (14)) sekä synergiaassa lasketun hitsauksen toissijaisen tason kaaren pituuden korjaus (vivulla (13)) (vaihteluväli -5% - +5%) (valiodiodi (15c) palaa).

• MIG-MAG short arc

Synergisissä ohjelmissa MIG-MAG short arc asettamalla toiminto bi-level on mahdollista säätää virta/langannopeus (vivulla (14)) sekä synergiaassa lasketun hitsauksen toissijaisen tason I_1 , todellinen kaaren jännite (vivulla (13)) (vaihteluväli -5% - +5%) (valiodiodi (15c) palaa).

• Bi-level "PRG 0"

Valitsemalla käsikäytöinen ohjelma "PRG 0" toiminnolla bi-level on mahdollista säätää langannopeus (vivulla (14), (valiodiodi 16c) palaa) sekä hitsauksen toissijaisen tason I_1 , todellinen kaaren jännite (vivulla (13)) (vaihteluväli 10-40) (valiodiodi (15a) palaa).

Toiminnossa TIG bi-level on mahdollista säätää hitsausvirran toinen taso (I_1).

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

Käsikäytöissä tavassa "PRG 0" on mahdollista sovitaa langannopeus hitsauksen alussa kaaren sytytyksen optimoimiseksi (säätö 1-100% ja VALODIODI (15c) palaa).

• MIG-MAG Pulse arc, 2 AJALLA

Tavassa MIG-MAG Pulse arc, 2 AJALLA, on mahdollista säätää aloitusvirran kesto (T_{start}). Asettamalla parametri nollaan toiminto poistuu käytöstä, kun taas asettamalla mikä tahansa arvo yli nollan (säätö 0,1-3 sekuntia) on mahdollista valita VALODIODI (10b) kaaren jännitteenvälinen korjaus sekä aloitusvirran arvo (toissijainen taso). Aloitusvirta voidaan asettaa korkeammaksi tai matalammaksi kuin hitsauksen päävirta; korkeampi aloitusvirtuus on erittäin hyödyllinen erityisesti alumiinina ja sen seosten hitsaamiseksi, nähin on mahdollista kuumentaa kappale nopeammin ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

Tavassa MIG-MAG Pulse on pulse on mahdollista säätää hitsauksen päävirran kesto (säätö 0,1-10 sekuntia ja VALODIODI (15b) palaa).

• MMA

Toiminnossa MMA-elekrodilla parametri saa "Arc force"-merkityksen, jolla on mahdollista asettaa dynaaminen ylivirta (säätö 0-100% ja VALODIODI

(15c) palaa). MMA-hitsauksen aikana näyttöruudulla (15) näkyy todellinen kaaren jännite (valiodiodi (15a) palaa), valiodiodi (10c) pysyy kuitenkin päällä mahdollista Arc force:n (kaaren voimakkuus) säädön myös hitsauksen aikana.

10d-

• MIG-MAG pulse arc

Tavassa MIG-MAG pulse arc parametri määritää kaaren kaventumisen. Mitä korkeampi arvo on, sitä tiiviimpäksi kaari on hitsauksen aikana. Hitsaustabassa, jossa käytetään kahta virran tasoa (bi-level, pulse on pulse tai Tstart) kaaren kaventuminen on sama molemmille asetetuille tasolle (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

Käsikäytöissä tavassa MIG-MAG "PRG 0" on mahdollista säätää elektroninen reaktanssi (säätö 20-80% ja VALODIODI (15c) palaa). Korkeampi arvo määrittelee kuumemman hitsaussulan. Bi-level -tavassa elektroninen reaktanssi on sama molemmille asetetuille tasolle.

• MIG-MAG Pulse on pulse

Tavassa MIG-MAG Pulse on pulse on mahdollista säätää hitsauksen toissijaisen virran kesto (säätö 0,1-10 sekuntia ja VALODIODI (15b) palaa).

10e-

Langan palaminen hitsauksen pysähtyessä (BURN-BACK).

On mahdollista säätää langan palamisaika hitsauksen pysähtyessä. Sopivalla asetuksella voidetään langan liimautuminen kappaleeseen käsikäytöissä tavassa (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (säätö 0,01-1 sekuntia ja valiodiodi (15b) palaa).

Synergisen ohjelman MIG-MAG asetuksen aikana on mahdollista säätää korjaus, joka halutaan tehdä synergiaassa lasketulle loppupalamaisajalle, BURN_BACK TIME (vaihteluväli -1% / +1% VALODIODI (15c) palaa).

10f-

JÄLKIKAAKSU (POST-GAS) MIG-MAG SHORT ARC ja TIG.

Missä tahansa tavassa MIG-MAG SHORT ARC TIG saa "Post-gas"-merkityksen mahdollistaan suojaakaan virtausajan hitsauksien pysähtymisestä lähtien (säätö 0,1-10 sekuntia ja VALODIODI (15b) palaa).

10g-

Hitsausvirran laskuportaikko (SLOPE DOWN).

On käytössä ainoastaan käytäväillä synergiaa ohjelma MIG-MAG PULSE ARC tai SHORT ARC ("PRG" "1" - "44") tai TIG.

Mahdollistaan virran asteittaisen vähennemisen lösättäessä hitsauspään painike (säätö 0-3 sekuntia ja VALODIODI (15b) palaa).

10h-

Pistehitsausaika (SPOT TIME).

On käytössä vain, jos valitaan "SPOT"-tapa näppäimellä (8). Mahdollistaan MIG-MAG-pistehitsausten toteutuksen hitsauksen keston ohjauskello (säätö 0,1-10 sekuntia ja VALODIODI (15b) palaa).

11- Kaasu sähköventtiilin käsikäytön aktivoointipainike.

Painikkeella saadaan aikaan kaasun virtaus (putkiston tyhjennys – virtaan säätö) tarvitsematta käyttää hitsauspään painiketta; näppäimen käyttö on hetkellinen.

12- Langan etenemisen käsikäytön painike.

Painikkeella voidaan viedä lankaa eteenpäin hitsauspään kotelossa tarvitsematta käyttää hitsauspään painiketta; käyttö on hetkellinen ja etenemisnopeus on vakiota.

13- Kooderin vipu hitsausparametrien säätöä varten (katso 10a-10h).

14- Kooderin vipu.

Vihu säättää:

- Hitsausvirran (valiodiodi (16a) palaa).
- Langan etenemisnopeus (valiodiodi (16c) palaa) tavassa Short/Spray arc.
- Hitsauksessa käytettävä kappaleen paksuus (valiodiodi (16b) palaa), mikäli valitaan näppäimellä (17) kappaleen paksuus mm:ssä.

Hitsaustabassa, jossa käytetään kahta virran tasoa (bi-level, pulse on pulse tai Tstart) ja valiodiodin (10b) palaessa vipu säättää:

- Toissijaisen tason hitsausvirran I_1 , (valiodiodi (16a) palaa) tavassa Pulse arc.
- Hitsauksessa toissijaisen tason langan etenemisnopeuden (valiodiodi (16c) palaa) tavassa Short/Spray arc.

15- Aakkosnumeerinen näyttöruutu 3 digitaalilla ilmoittaa:

- hitsausparametrien arvon (katso (10a) - (10h) tyhjäkäynnillä).

- todellisen kaaren jännitteenvälinen hitsauksessa.

HUOMIO: hitsauksen pysähtyessä näyttöruutu muuttaa automaattisesti asetusarvolle.

- hälytysmerkintä (katso kohta 1).

15a, 15b, 15c LED mittausyksikön ilmoitus käynnissä (voltti, sekunti, prosenttimäärä).

16- Aakkosnumeerinen näyttöruutu 3 digitaalilla ilmoittaa:

- kooderin vivulla asetetun arvon (14).

- todellisen virran hitsauksessa.

HUOMIO: hitsauksen pysähtyessä näyttöruutu muuttaa automaattisesti asetusarolle.

- hälytysmerkintä (katso kohta 1).

16a, 16b, 16c- Mittausyksikön VALODIODI merkintä käynnissä (virta ampeereissa (A), paksuus millimetreissä (mm) ja langannopeus metriä/minuutissa (m/min)).

17- Mittausyksikön valintanäppäin ampeeri, mm, m/min (VALODIODI (16a)(16b) (16c)).

Kooderin (14) avulla on mahdollista asettaa vastaavasti hitsattavan materiaalin paksuus, hitsausvirta, langannopeus.

"PRG 0" käsiviniläntä: jokaisen parametrin asetus on muista riippumatonta.

Ohjelman "1" - "44": jokaisen parametrin asetus (esim. materiaalin paksuus) määritettiä automaattisesti muut parametrit (esim. hitsausvirrat ja langannopeus).

4.3 OHJELMIEN LATAAMINEN JA TALLENNUS

4.3.1 VALMISTAJAN ESIASETTAMIEN OHJELMIEN LATAAMINEN

4.3.1.1 MIG-MAG SYNERGIA - ohjelmat

Hitsauslaitteille muistissa on 44 synergiaohjelmaa, joiden ominaisuudet on ilmoitettu taulukossa (TAUL.3). Hitsauksen sopiva ohjelma on valittava näiden ohjelmien perusteella.

Määrätyt ohjelma valitaan painamalla toistuvasti painiketta "PRG", ohjelmaa vastaa näyllöllä näkyvä numero "0" - "44" (numero "0" ei vastaa synergiaohjelmaa vaan

manuaalista toimintatilaan, katso seuraavasta kappaleesta).

Huom: Synergiaohjelmassa on valittava haluttu siirtotapa, PULSE ARC tai SHORT/SPRAY ARC, vastaan valla näppäimellä (katso KUVA C, näppäin (7)).

Huom: Kaikilla muuntyypissä, kuin taulukossa ilmoitettuja lankoja, voi käyttää manuaalitilassa "PRG 0".

4.3.1.2 TOIMINTA MANUAALITILASSA ("PRG 0")

Manuaalinen toimintatila vastaa näytön numeroa "0" ja se on aktiivinen vain, jos siirtotapa on valittu aiemmin, SHORT/SPRAY ARC (KUVA C, näppäin (7)).

Koska tässä tilassa ei käytetä synergiaa, käyttäjän on asetettava kaikki hitsausparametrit manuaalisesti.

Huomio! Koska kaikki parametrit ovat vapaavalintaisia, parametrin arvo ei ehkä sovi oikeaan hitsausmenetelmään.

Huom: Siirtotapaa PULSE ARC EI voi käyttää manuaalivalinnassa.

4.3.2 MUKAUTETTUJEN MIG-MAG-OHJELMIEN TALLENNUS JA LATAAMINEN

4.3.2.1 Johdanto

Hitsauslaitteeseen voi tallentaa (SAVE) mukautettuja ohjelmia, joiden parametrisarjat koskevat tietytä hitsausmenetelmää. Muistiin tallennetun ohjelman voi ladata (RECALL) milloin tahansa, jolloin käyttäjällä on käytössään tietylle työlle edeltä käsins optimoitu "käytövalmis" hitsauslaite.

4.3.2.2 Mukautettujen MIG-MAG -ohjelmien tallennuskapasiteetti

Hitsauskoneessa on kolmeen eri ryhmään yksilöllistettyjä ohjelmien muisti suhteessa kolmeen siirtotapaan synergiaan (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc ja Pulse on pulse) ja manuaalisen menettelytavan toiminnossa, seuraavien täsmennysksiin:

- SYNERGIN PULSE ARC, PULSE ON PULSE: 10 muistiin laitettavaa ohjelmaa (käytettävässä olevat numerot "1"-stä "10":een),
- SYNERGINEN PULSE ARC : 10 tallennettavaa ohjelmaa (numerot "1" - "10"),
- SYNERGINEN SHORT/SPRAY ARC : 10 tallennettavaa ohjelmaa (numerot "1" - "10"),
- MANUAALINEN SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): 10 tallennettavaa ohjelmaa (numerot "1" - "10").

Käytettävän ohjelman lataamiseksi muistista on valittava vastaava numero (katso kappaleesta 4.3.1) tee halutun siirtotavan valinta PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE tai SHORT/SPRAY ARC tai valitse "PRG=0" jos ohjelmat on laitettu muistiin etukäteen manuaalisessa menettelytavassa.

4.3.2.3 Tallentaminen (SAVE).

Ku hitsauslaite on säädetty optimaaliseksi tietyä hitsausmenetelmää varten, toimi seuraavasti (katso KUVA C):

- a) Paina näppäintä (5) "SAVE".
- b) Näytöllä (16) näkyy "Pr" ja näytöllä (15) jokin numero (väliltä "1" - "10").
- c) Valitse numero, johon haluat tallentaa ohjelman, kiertämällä enkooderinupia (joko (13) tai (14)) (katso myös kohta 4.3.2).
- d) Paina uudelleen näppäintä "SAVE".
- e) Näytöt (15) ja (16) vilkkuvat.
- f) Paina kahden sekunnin sisällä näppäintä "SAVE".
- g) Näytöllä näkyy "St Pr" ja ohjelma on nyt tallennettu; 2 sekunnin jälkeen näytöille ilmestyy automaattisesti juuri tallennettujen parametrien arvot.

Huom. Jos näytöjen vilkkuessa näppäintä "SAVE" ei paineta 2 sekunnin sisällä, näytöille ilmestyy "No St" eikä ohjelma tallenneta; näytöt palautuvat automaattisesti alkutilanteeseen.

4.3.2.4 Mukautetun ohjelman lataaminen (RECALL)

Ennen ohjelman käynnistykseen tarvittavien toimenpiteiden suorittamista varmista, että valittu siirtotapa (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC tai "PRG=0") on todella se, jolla aiotaan työskennellä.

Toimi sitten seuraavien ohjeiden mukaan (katso KUVA C):

- a) Paina näppäintä "RECALL".
- b) Näytöllä (16) näkyy "Pr" ja näytöllä (15) jokin numero (väliltä "1" - "10").
- c) Valitse numero, johon ohjelma on nyt tallennettu, kiertämällä enkooderinupia (joko (13) tai (14)).
- d) Paina uudelleen näppäintä "RECALL" yli 2 sekunnin ajan.
- e) Näytöille ilmestyy "Ld Pr" ja ohjelma on nyt ladattu; 2 sekunnin jälkeen näytöille ilmestyy automaattisesti ladatun ohjelman parametrien arvot.

Huom. Jos näppäintä "RECALL" painetaan alle 2 sekunnin ajan, näytöille ilmestyy "No Ld" eikä ohjelma ladata; näytöt palautuvat automaattisesti alkutilanteeseen.

HUOM:

- KUN NÄPPÄIMIÄ "SAVE" JA "RECALL" KÄYTETÄÄN, LED "PRG" PALAA.
- KÄYTÄJÄ VOI MIELENSÄ MUKAAN MUOKATA LADATTUA OHJELMAA, MUTTA MUOKATTUJA ARVOJA EI TALLENNETA AUTOMAATTISESTI. JOS MUOKATUT ARVOT HALUTAAN TALLENTAA KYSEISEEN OHJELMAAN, TOIMI TALLENNUSOHJEIDEN MUKAAN (katso 4.3.2.3).
- MUKAUTETTUJEN OHJELMIEN REKISTERÖINTISEKÄ OHJELMIIN LIITTYVIEN PARAMETRIEN TAULUKOINTI ON KÄYTÄJÄN VASTUULLA.
- MMA- TAI TIG-ELEKTRODITILASSA MUOKAUTETTUJA OHJELMIA EI VOI TALLENTAA.

5. ASENNUS

 **HUOM!** KONEEN ON OLTAVA EHDOTTOMASTI SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA ASENNUSTOIMENPITEIDEN JA SÄHKÖKYTKENTÖJEN TEKEMISEN AIKANA.

AINOASTAAN PÄTEVÄ TAI KOKENUT HENKILÖ SAA TEHDÄ SÄHKÖKYTKENNÄT.

5.1 VALMISTELU

- Poista hitsauslaite pakkauksesta;
- Aseta napaisuusliitin, ellei vesijäähdysryhmää kytketä (KUVA D);
- Mikäli käytössä on kärry ja/tai vesijäähdysryhmä, katso niille kuuluvat mukana olevat ohjeet.

5.2 HITSAUSLAITTEEN NOSTOTAPA (KUVA E)

Hitsauslaitetta nostettaan ilman erillisiä osia (hitsauspää, kaasuputket, johdot jne.), jotka voivat irrota.

Kuten kuvassa esitetään, kokoa kiinnityksenä käytämällä kahta ruuvia M8x25, jotka ovat tarvikkeissa.

Huomio: silmukkakiinnityksenä kierrettäessä M8 UNI 2948-71 eivät ole mukana varusteissa.

5.3 HITSAUSKONEEN SIJOITTAMINEN

Sijoita kone alueelle, jolla jäähdytysilmä-aukot eivät ole tukossa (siiven pakoiskierre, jos sellainen on); tarkista, etteivät sähköä johtava pöly, syövyttävä höyry, kosteus jne. pääse koneeseen.

Jätä hitsauskoneen ympärille vähintään 250mm vapaata tilaa.



HUOM! Hitsauskone on aina sijoitettava vaakatasoiselle, sen painon Kantavalle pinnalle koneen kaatumisen tai siirtymisen välttämiseksi.

5.4 KYTKENTÄ VERKKOON

5.4.1 Varoitukset

Ennen sähkökytkentöjen tekemistä tarkista, että hitsauskoneen kilvensä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat asennuspaikan käytettävässä olevan verkon arvoja.

Hitsauskone tulee liittää ainoastaan syöttöjärjestelmään, joissa on maadoitukseen liitetty neutraaliohjodin.

Suojaan varmistamiseksi epäsuora kosketusta vastaan käytä differentiaalikatkaisimia, jotka ovat tyyppli:

- Tyyppi A () yksivaiheisille laitteille;

- Tyyppi B ( ) kolmvaiheisille laitteille.

Normin EN 61000-3-11 (Flicker) vaatimusten täyttämiseksi suositellaan hitsauslaitteen kytkemistä sähköverkon liitintäkohtiin, joiden impedanssi on pienempi kuin Zmax = 0.283 ohm.

5.4.2 Pistoke ja pistorasia

Liitä verkkokohtoon riittävällä kapasiteetilla varustettu pistoke (3P + T) ja käytä verkkopistorasiaa, jossa on sulakkeet tai automaattikatkaisin; asianmukainen maadoitus liitetään syöttölinjan maadoitusjohtoon (keltavirrä). Taulukossa (TAUL.1) ilmoitetaan suositeltavien hitaiden sulakkeiden arvot ampeereissa hitsauskoneen tuottaman suurimman nimellisvirran pohjalta sekä syötön nimellisjännitteen pohjalta.

5.5 HITSAUSPIIRIN KYTKENNÄT



HUOM! VARMISTA ENNEN SEURAAVIEN KYTKENTÖJEN TEKEMISTÄ, ETTÄ HITSAUSKONE ON SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA.

Taulukko (TAULUKKO 1) ilmoittaa suositellun arvon hitsauskaapeleita varten (mm:ssä).

5.5.1 LANKAHITSAUS MIG-MAG (KUVA F)

5.5.1.1 Kaasupullen yhdistäminen

- Ruuvaan paineenalennin kaasupullen venttiiliin asettamalla väliin lisävarusteena toimitettu vähennys käytettäessä argon-kaasua tai seosta Ar/CO₂.
- Kytke kaasun tuloputki alentimeen ja kiristä varusteissa oleva nauhakiinnike; yhdistä sitten putken toinen pää hitsauslaitteen takana olevaan siihen tarkoitettuun liitokseen ja kiristä varusteissa olevalla nauhakiinnikkelle.
- Löysää paineenalentimen säätörengas ennen kaasupullen venttiiliin avaamista.

5.5.1.2 Hitsauspään kytkentä

- Aseta hitsauspää sille tarkoitettuun liittimeen kiristämällä kiinnitysrengas käsin pohjaan asti.
- Valmista se ensimmäiseen langan asetukseen purkamalla suutin sekä kosketusputki ulostulon helpottamiseksi.
- Hitsausvirran kaapeli nopeaan pistokkeeseen (+).
- Ohjauskaapeli siihen tarkoitettuun liittimeen.
- Vesiputket vesijäähytteisille versioille (vesijäähytteinen hitsauspää) nopeilla liitosilla.
- Huolehdi, että liittimet on kiristetty kunnolla ylikuumenemisten ja tehonmenetysten välttämiseksi.
- Yhdistä kaasun tuloputki alentimeen ja kiristä varusteissa oleva kiinnitysnauha; kytke sitten putken toinen pää siihen tarkoitettuun hitsauslaitteen takana olevaan siihen tarkoitettuun liitokseen ja kiristä varusteissa oleva kiinnitysnauha.

5.5.1.3 Hitsausvirran paluuakaapelin kytkentä

- Kytketään suoraan työkappaleeseen tai työpenkiin mahdollisimman lähelle tehtävää hitsaussaumaan.
- Kaapeli liitetään puristimeen, jossa symboli (-).

5.5.2 TIG-HITSAUS (KUVA G)

5.5.2.1 Liittäminen kaasupulloon

- Ruuvaan paineenalennin kiinni kaasupullen venttiiliin ja lataa väliin mukana toimitettu tarkoitukseen varattu väliys, kun käytetään Argon-kaasua tai Argon/CO₂-seosta.
- Liitä kaasun tuloputku paineenalentiimeen ja kiinnitä mukana toimitettu sinkilä; kytke putken toinen pää hitsauslaitteen takapuolella olevaan vastaavaan liittimeen ja kiristä mukana tulevalla kiristimellä.
- Löysää paineenalentimen säätörengas ennen kaasupullen venttiiliin avaamista.

5.5.2.2 Hitsausvirran paluuakaapelin kytkentä

- Kytketään suoraan työkappaleeseen tai työpenkiin mahdollisimman lähelle tehtävää hitsaussaumaan.
- Kaapeli liitetään puristimeen, jossa symboli (+).

5.5.2.3 Polttimen liittäminen

- Liitä TIG-polttin hitsauskoneen etupaneelissa olevaan pikaliittimeen (-). Suorita kaasuletkun ja polttimen ohjauskaapelin liittäminen.

5.5.3 HITSAUS PÄÄLLYSTETYLLÄ MMA-ELEKTRODILLA (KUVA H)

5.5.3.1 Elektrodin kannatinpihdin kytkentä

Lähes kaikki päällystetty elektrodot kytetään generaattorin positiiviseen napaan (+); poikkeuksena negatiiviseen napaan (-) elektrodot hampamalla päällystyksellä. Kytke elektrodin kannatinpihdin johto nopeaan pistokkeeseen (+) etupaneeliin. **Huomio:** joissakin tapauksissa suositellaan napaisuutta (-) elektrodot kannatinpihille; tarkasta siksi elektrodien valmistajan ohjeet.

5.5.3.2 Hitsausvirran paluuakaapelin kytkentä

- Kytketään suoraan työkappaleeseen tai työpenkiin mahdollisimman lähelle tehtävää hitsaussaumaan.
- Kaapeli liitetään puristimeen, jossa symboli (-).

5.5.4 SUOSITUUKSIA

- Kierrä hitsauskaapeleiden liittimet pohjaan asti pikaliittimissä täydellisen sähkökontaktin takaamiseksi; mikäli näin ei tehdä, liittimet ylikuumenevat helposti, jolloin ne kuluvat nopeasti ja tapahtuu tehonmenetystä.
- Älä käytä mahdollisimman lyhyitä hitsauskaapeleita.
- Älä käytä työkappaleeseen kuulumattomia metallirakenteita hitsausvirran paluuakaapelin sijasta. Se voi johtaa vaaratilanteeseen tai epätyydyttävään hitsaustulokseen.

5.6 LANKARULLAN ASENTAMINEN (KUVA I)



HUOM.! ENNEN LANGAN ASENTAMISTOIMIEN PITEIDEN ALOITTAAMISTA ON VARMISTETTAVA, ETTÄ HITSAUSKONE ON SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA.

VARMISTA, ETTÄ LANGANSYÖTTÖRULLAT, LANGANOHJAIMEN SUOJAPUTKI JA POLTTIMEN KOSKETUSPUTKI VASTAAVAT KÄYTETTÄVÄN LANGAN HALKAISIJAA JA TYYPPIÄ JA TARKISTA, ETTÄ NE ON ASENNETTU OIKEIN. ÄLÄ KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ LANGAN PUJOTTAMISEN AIKANA.

- Aava ketelätä.
- Aseta lankakela telalle varmistaen, että telan pyörityksen sulkuhaka on asetettu oikein sille varattuun reikään (1a).
- Vapauta paineen vastakkainen rulla/rullat ja vedä se/ne pois sisärullan/rullien luota (2a).
- Tarkasta, että vetopuola-/puolat sopii/sopivat käytettävään lankaan (2b).
- Vapauta langan pää ja leikkaa sen rumaa pää siististi. Käännä kelaa vastapäivään ja aseta langan pää langanohjaimen aukkoon työntäen sitä noin 50-100 mm (2c).
- Tarkasta, että vetopuola-/puolat sopii/sopivat käytettävään lankaan.
- Aseta vastarulla uudelleen paikalleen, säädä paine keskivertoarvoon ja tarkista, että lanka on oikein sisärullan raossa (3).
- Jarrutta kelaa kevyesti käyttääneen kelan keskellä olevaa, tarkoitukseen varattua säätöruuvia (1b).
- Irrota suukappale ja kosketusputki (4a).
- Laita pistoke verkkopistorasiaan. Käynnistä hitsauslaite ja paina polttimen painiketta tai ohjauspaneelin langansyöttöpainiketta (jos sellainen on). Odota, että langanohjaimen suojaputkesta esii tuleva langanpää tulee ulos noin 10-15 cm polttimen etuosasta, ja vapauta sitten painike.



HUOM.! Tämän toimituksen aikana langassa on sähköjännite ja se on mekaanisen voiman alainen. Mikäli turvallisuusohjeita ei noudata, voi seurausena olla sähköisku, tapaturma tai sähkökaari:

- Älä suuntaa polttimen suuta kehoa kohden.
- Pidä kaasupullo ja poltin etäällä toisistaan.
- Kiinnitä kosketusputki ja suukappale uudelleen polttimeen (4b).
- Tarkista, että lanka etenee säännöllisesti. Aseta rullien paine ja kelan jarrutus mahdollisimman pieniin arvoihin varmistaen, että lanka ei pääse luistamaan rakkoon ja että pysähdynnen tapahtuessa syöttö ei löysää langan kierrosia keskipakovoiman ansiosta.
- Leikkaa suukappaleesta ulos tuleva langan pää 10-15 mm mittaiseksi.
- Sulje syöttäjän luukku.
- Sulje ketelätä.

5.7 LANGANOHJAIMEN VAIPAN VAIHTO POLTTIMEEN (KUVA N)

Ennen vaipan vaihdon aloittamista ojenna poltinkaapeli varoen mutkien syntymistä.

5.7.1 Kierrevaippa teräslangoille

- 1- Ruuvaa irti suutin ja kosketusputki polttimen päästä.
- 2- Ruuvaa irti vaipan kiinnitysmutteri keskiliittimestä ja irrota vaippa.
- 3- Työnnä uusi vaippa poltinkaapelin putkeen ja paina sitä kevyesti, kunnes se tulee ulos polttimen päästä.
- 4- Ruuvaa vaipan kiinnitysmutteri takaisin paikalleen kiristääkä kädellä.
- 5- Leikkaa polttimesta ulostuleva vaipan osa painaan sitä kevyesti; irrota vaippa uudelleen poltinkaapelista.
- 6- Tasota vaipan leikattu pää ja laita vaippa takaisin poltinkaapelin putkeen.
- 7- Ruuvaa mutteri takaisin kiristääkä mutteriavaimella.
- 8- Asenna kosketusputki ja suutin takaisin paikoilleen.

5.7.2 Synteettinen vaippa alumiinilangoille

Suorita vaiheet 1, 2, 3 kuten teräslangoille tarkoitettu vaipan kohdalla (älä suorita vaiheita 4, 5, 6, 7, 8).

- 9- Ruuvaa alumiinin hitsaukseen tarkoitetun kosketusputkin takaisin paikalleen tarkistaen, että se tulee kosketukseen vaipan kanssa.
- 10-Laita vaipan toiseen päähän (polttimeen liitettävä puoli) messinkinippa ja O-rengas ja kiristää vaipan kiinnitysmutteri painaen vaippaa kevyesti. Vaipan ylmääräinen osa poistetaan myöhempinä (katso (13)). Vedä langansyöttöläitteen polttiliitoksesta ulos alumiinivaippoja varten tarkoitettu kapillaariputki.
- 11- Vaipoilla, joiden halkaisija on 1,6-2,4mm (keltainen väri), EI OLE KAPILLAARIPUTKEA; tässä tapauksessa vaippa laitetaan polttiliitokseen ilman sitä.
- Leikkaa halkaisjaltaan 1-1,2mm olevien alumiinivaippojen (punainen väri) kapillaariputki n. 2mm lyhyemmäksi kuin teräsliputki ja laita se vaipan vapaaseen päähän.
- 12-Kiinnitä poltin langansyöttöläitteen liitokseen; merkitse vaipan kohta, joka on n. 1-2mm etäisyydellä pyörästä; irrota poltin jälleen.
- 13-Leikkaa vaippa aikaisemmin määritetyistä kohdasta; varo, ettei sisäänmenoaukko muuta muotoaan. Asenna poltin takaisin langansyöttöläitteen liitokseen ja asenna kaasususutin paikalleen.

6. HITSAUSMENETTELTY

6.1 MIG-MAG-HITSAUS

6.1.1 SIIRTOTAPA SHORT ARC (LYHYT KAARI)

Elektrodilangan sulamisen ja tipan irtoamisen saadaan aikaan toistuvilla oikosuluilla (jopa 200 kertaa minuutissa) langan käärestä sulamiskohtaan.

Hiili- ja seosteräkset

- Sopiva langan läpimitta: 0,6-1,2mm
- Hitsaussähkön kantama: 40-210A
- Kaaren jännitekantama: 14-23V
- Sopivat kaasut: CO_2 , Ar/ CO_2 , Ar/ CO_2 / O_2

Ruostumattomat teräkset

- Sopiva langan läpimitta: 0,8-1mm
- Hitsaussähkön kantama: 40-160A
- Kaaren jännitekantama: 14-20V
- Sopivat kaasut: Ar/ O_2 , Ar/ CO_2 (1-2%)

Alumiini ja seokset

- Sopiva langan läpimitta: 0,8-1,6mm
- Hitsaussähkön kantama: 75-160A
- Kaaren jännitekantama: 16-22V
- Sopivat kaasut: Ar 99,9%

Kosketusputken on tavallisesti oltava suuttimen tasolla tai hieman siitä ulkoneva, jos käytetään ohuita lankoja tai pieniä kaarijännitteitä; langan vapaa pituus (stick-out) on normaalista 5-12mm.

Sovita reaktanssi arvo MANUAALITILASSA ("PRG 0") :

- 20%-60% hiiliteräslangalle, halkaisija 0,8-1mm.
- 50%-80% hiiliteräslangalle, halkaisija 1,2-1,6mm.
- 60%-80% ruostumatton teräs- ja alumiinilangalle.

Käyttötarkoitus: hitsaus kaikissa asennossa ohuilla paksuksilla, rajoitettu lämpökuorma ja hyvin säädetävissä oleva hitsisula.

Huom.: lyhytkaarihitsusta alumiiniin ja seosten hitsaukseen käytettäessä on oltava erityisen tarkka (erityisesti käytettäessä lankaa, jonka halkaisija >1mm), koska sulamisvirheiden mahdollisuus on suuri.

6.1.2 SIIRTOTAPA SPRAY ARC (SUIHKUKAARI)

Langan sulaminen tapahtuu korkeampaa jännitettä ja sähkövoimaa käytettäessä kuin "Short Arc". Langan kärki ei joudu kosketukseen sulamiskohdan kanssa. Tämä muodostaa kaaren, jonka läpi virtaa metallipisaroiden virta. Nämä muodostuvat elektrodijohdon jatkuvasti sulaessa, mutta jolloin oikosulkua ei tapahdu.

Hiili- ja seosteräkset

- Sopiva Langan läpimitta: 0,8-1,6mm
- Hitsaussähkön kantama: 180-450A
- Kaaren jännitekantama: 24-40V
- Sopivat kaasut: Ar/ CO_2 , Ar/ CO_2 / O_2

Ruostumattomat teräkset

- Sopiva Langan läpimitta: 1-1,6mm
- Hitsaussähkön kantama: 140-390A
- Kaaren jännitekantama: 22-32V
- Sopivat kaasut: Ar/ O_2 , Ar/ CO_2 (1-2%)

Alumiini ja seokset

- Sopiva Langan läpimitta: 0,8-1,6mm
- Hitsaussähkön kantama: 120-360A
- Kaaren jännitekantama: 24-30V
- Sopivat kaasut: Ar 99,9%

Kosketusputken on tavallisesti oltava 5-10mm suuttimen sisäpuolella, sitä enemmän mitä suurempi on kaarijännite; langan vapaa pituus (stick-out) on normaalista 10-20mm.

MANUAALITILASSA ("PRG 0"), kun langan nopeuden ja kaaren jännitteen oikeat parametrit on valittu (toisin sanoen sopivat arvot), valittavalla reaktanssin arvolla ei ole merkitystä.

Käyttötarkoitus: hitsaus vaakasuoraan vähintään 3-4mm paksuksilla (hyvin herkkäjauksinen hitsisula); suoritusnopeus ja pinnoiteaste ovat hyvin suuret (korkea lämpökuorma).

6.1.3 PULSE ARC -SIIRTOTAPA (PULSSIKAARI)

Tämä on "kontrollitoitu" siirtotapa ja se sijaitsee toimintoalueella "spray-arc" (muokattu suihkukaari). Tämän siirtotavan hyötyjä ovat yhdistymisnopeus ja roiskeettomuus ulottuen huomattavan alhaisiin virta-arvoihin, jotka tyydyttäävät useita "short-arc":lle" typillisiä sovelluksia.

Jokaisella virtapulssilla irtooa yksi pisara elektrodilangasta; tämä tapahtuu langan etenemisnopeuteen suhteutetulla taajuudella, langan tyyppin ja halkaisijan vaihtelun perusteella (typilliset taajuudet: 30-300Hz).

Hiili- ja seosteräkset

- Sopiva Langan läpimitta: 0,8-1,6mm
- Hitsaussähkön kantama: 60-360A
- Kaaren jännitekantama: 18-32V
- Sopivat kaasut: Ar/ CO_2 , Ar/ CO_2 / O_2 (Co₂ max 20%)

Ruostumattomat teräkset

- Sopiva Langan läpimitta: 0,8-1,2mm
- Hitsaussähkön kantama: 50-230A
- Kaaren jännitekantama: 17-26V
- Sopivat kaasut: Ar/ O_2 , Ar/ CO_2 (1-2%)

Alumiini ja seokset

- Sopiva Langan läpimitta: 0,8-1,6mm
- Hitsaussähkön kantama: 40-320A
- Kaaren jännitekantama: 17-28V
- Sopivat kaasut: Ar 99,9%

Typilliseksi kontaktiputken on oltava suuttimen sisällä noin 5-10mm, sitä enemmän mitä korkeampi kaaren jännite on; langan vapaa pituus (stick-out) on normaalista 10-20mm.

Sovellus: hitsaus "asennossa" keskipaksuisille/ohuille sekä lämpöherkille materiaaleille, soveltuu erityisen hyvin kevytseosten hitsaukseen (alumiini ja alumiiniseokset), myös alle 3mm:n paksuksille.

6.1.4 MIG-MAG-HITSAUSPARAMETRIEN SÄÄTÄMINEN

6.1.4.1 Suojakaasu

Suojaakaasun suorituskyvyn on oltava:

short arc: 8-14 l/min

spray arc ja pulse arc: 12-20 l/min

hitsausvirran voimakkuuden ja suuttimen halkaisijan mukaan.

6.1.4.2 Hitsausvirta

Hitsausvirtaa säädetään enkooderinuppiä kiertämällä (KUVA E (14)). Kun valittuna on SPRAY/SHORT ARC, jokainen nupin (14) kierros säättää langan nopeutta (m/minuutissa), näkyvissä näytöllä (16); hitsauksen aikana näyttö näyttää automaattisesti virran todellisen arvon (ampeeria).

Valinalla PULSE ARC tai PULSE ARC PULSE-ON-PULSE jokaista encoder (14)-käsikahvan pyörähdystä vastaa hitsausvirrassäätö, joka havainnollistetaan display (16):lla; hitsauksen aikana display muuntautuu automaattisesti todellisen virran arvolle.

Molemmissa menettelytavissa on mahdollista siirtyä painamalla näppäintä (17) paksuuden säätiön mm:ssä (VALODIODINÄYTTÖ (16b) palaa) encoder:n (14) avulla. Kone laskee virran automaattisesti tietyn paksuuden hitsausta varten. Myös tässä tapauksessa display muuntautuu hitsauksen aikana todellisen virran arvolle (ampeeri).

Huomaat, että kaikissa synergisissä ohjelmissa asetettava minimi- ja maksimiarovo (m/minuutti, ampeeri tai paksus mm:ssä) on ohjelmoitu tehtaalla eikä käyttäjä voi muuttaa niitä.

Yleisimille langoille käytetty ohjearvot löytyvät taulukossa (TAUL.5).

6.1.4.3 Kaaren jännite ja kapeus (pinch-off)

Synergisissä ohjelmissa MIG-MAG pulse-arc ja pulse-on-pulse nämä kaksi parametria määrittelevät kaaren mittasuheteen hitsauksen aikana.

Kaaren jännite ilmoittaa langan etäisyyden kappaleesta, käyttäjän arvioinnin marginaalit rajoittuvat yksinkertaiseen korjaukseen -5%:sta +5%:iin jokaiseen ohjelmaan esisäädetystä jännitteineen arvosta, jotta voidaan mahdollisesti sovittaa todellisen kaaren pituus erityisiin vaatimuksiin. Mitä korkeampi arvo on, sitä kauempana lanka on kappaleesta.

Kaaren kapeus sen sijaan määritetään, kuinka tiivis tai väljä kaari on, tämän parametrin säätiöalue on -10 %:sta +10 %:iin ohjelman asetetusta default -standardiarvosta. Mitä korkeampi tämä arvo on, sitä tiiviimpää kaari on.

Manuaalisessa ohjelmassa "PRG 0" kaaren jännite määritetään asettamalla valittuun langan nopeuteen sopiva arvo seuraavassa suhteessa:

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ jossa:}$$

- U_2 = Kaaren jännite voiteissa.

- I_2 = Hitsausvirta ampeereissa.

Ota huomioon, että valittu jänniteen arvoa tyhjäkäynnillä vastaa 2-4V:a pienempi jännite kuormitukseissa (hitsauksessa).

6.1.5 BI-LEVEL -TOIMINTO JA PULSE ON PULSE

bi-level -toiminto asetetaan näppäimen (8) kautta ja se on valittavissa menettelytavissa MIG-MAG pulse arc ja short arc. Hitsausjakso alkaa painamalla ja päästämällä puristuspainonapin (kuten 4 Ajassa), hitsauskoneen työn alkupiste on yhtä kuin hitsauksen ykköstaso (VALODIODINÄYTTÖ (10a)), kone havainnollistaa tähän työpisteeseen virran ja jänniteen. Painamalla puristuspainonappia alle 0,5 sekuntia kone vaihtaa työpistettä ykköstasosta toisiotasoon (VALODIODINÄYTTÖ (10b)), havainnollistaan display:llä toisiotasoon virran ja jänniteen. Jokaisella seuraavalla puristuskella kone jatkaa siirtymistä tasolta toiselle, siihen asti, että painonappia puristetaan yli 0,5 sekuntia.

Vaikka hitsauksen aikana kone näyttää senhetkisen virran ja jänniteen arvon, on mahdollista vaihtaa vain hitsauksen ykköstason kaaren virtaa ja jännitetä.

MIG-MAG -toiminto Pulse on Pulse aktivoitaaan näppäimellä (7) yhdessä valiodiodinäytön MIG-MAG Pulse arc kanssa. Tämä menettelytapa on erityinen bi-level tyyppi, koska myös tässä tapauksessa on kaksi asetettavaa työpistettä samoin kriteerein kuin bi-level:ssä (VALODIODINÄYTTÖ (10a) ja (10b)). Molempien tasojen t_1 ja t_2 kestot ovat asetettavia (VALODIODINÄYTTÖ (10c) ja (10d)) eikä niitä määritetä käsin niin kuin tehdään sen sijaan bi-level:ssä. Niinpä hitsauksen aikana kone jatkaa automaattisesti työpisteenvaihtelua ykköstasosta (kesto t_1) toisiotasoon (kesto t_2). Luottavassa ilmiössä on nimen mukaisesti syke sykkeessä. Asettamalla kaksi tasoa ja kaksi kestoja oikein on mahdollista saada aaltomainen hitsaussauma, hyvin samanlainen kuin TIG -hitsaus.

6.2 TIG-HITSAUS (DC)

Hitsauspiirin kytkentöjen suorittamisen jälkeen kuten kappaleessa 5.5.2 on välttämätöntä:

- Valita TIG-menetelmä hitsauslaitteen ohjauspaneelilla (KUVA C (7)).
- Aseta hitsausvirta halutulle arvolle kooderin vivulla (14) (arvoa voidaan aina muuttaa myös hitsauksen aikana). Aseta tarvittaessa virran laskuportaikko potentiometrilla (13) (hetkellinen ilmoitus näyttöruudulla (16)).

6.2.1 LIFT-sytytys

Aseta elektrodiin pää kappaleelle painaen kevyesti. Paina hitsauspään painike pohjaan ja kohota elektrodi 2-3 mm muutamalla hetken viivästyksellä saaden näin aikaan kaaren syttymisen. Aluksi hitsauslaite tuottaa virtaa I_{BASE} , hetken kuluttua se tuottaa asetettu virtaa. Jakson lopussa virta nollautuu asetetun laskuportaikon mukaan.

Taulukkoon (TAUL. 5) on koottu joitakin suuntaa antavia tietoja hitsauksesta ruostumattomilla teräksillä ja runsasseosteräksillä.

6.3 HITSAUS PÄÄLYSTETYLÄ MMA-ELEKTRODILLA

Hitsauspiirin kytkentöjen suorittamisen jälkeen kuten kappaleessa 5.5.3 on välttämätöntä valita MMA-menetelmä siihen tarkoitettulla painikkeella (KUVA C (7)).

Hitsausvirta säädetään halutulle arvolle kooderin vivulla (14) ja mahdollista dynaamista ylivirtaa "ARC FORCE" voidaan muuttaa väliillä 0 ja 100% kooderin vivulla (13) hetkellisellä ilmoituksella näyttöruudulla (16)).

Taulukkoon (TAUL. 6) on koottu joitakin suuntaa antavia tietoja virrasta elektrodien halkaisijan mukaan.

6.4 HITSAUKNEN LAATU

Hitsaussauman laatu tuotetuujen roiskeiden määrä mukaan lukien määrätytävä pääasiassa hitsausparametriä tasapainoisuudesta: virta (langannopeus), langan halkaisija, kaaren jännite jne.

Myös hitsauspään asento sovitetaan kuten kuvassa M, jotta vältetään liiallinen roiskeiden ja saunavikojen syntyminen.

Oikeanlainen hitsaussauman tekemiseksi on otettava huomioon myös hitsausnopeus (etenemisnopeus liitosta pitkin), joka määräää oikean tunkeuman sekä itse hitsaussauman muodon.

Yleisimmät hitsauksen viat on koottu taulukkoon (TAUL. 7).

7. HUOLTO



HUOM.! ENNEN HUOLTOTOIMENPITEIDEN ALOITTAMISTA ON VARMISTETTAVA, ETTÄ HITSAUSKONE ON SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA.

7.1 TAVALLINEN HUOLTO

KÄYTÄJÄ VOI SUORITTAÄ TAVALLISET HUOLTOTOIMENPITEET.

7.1.1 Poltin

- Vältä polttimen ja sen johdon asettamista kuumien osien päälle; eristysmateriaalit voivat sulaa kuumassa, jolloin laite vahingoittuu.
- Tarkista säännöllisesti letkujen ja kaasun liittännät.
- Puhalla kuivaa paineilmalla (max 5bar) langanhajaimen suojaaputkeen jokaisen lankakelan vahdon yhteydessä ja tarkista ohjaimen kunto.
- Tarkista ainakin kerran päivässä polttimen kuluminen ja sen päässä olevien osien kiinnitys: suukappale, kosketusputki, kaasusuutin.

7.1.2 Langansyöttölaite

- Poista säännöllisesti syöttäjän ympärille (rullat ja langanhajaimen sisä- ja ulkoaukot) kerääntyntyn pöly tarkastaaksesi langansyöttöruullien kulumisen.

7.2 ERIKOISHUOLTO

AINOASTAAN AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ SAA SUORITTAÄ ERIKOISHUOLTOTOIMENPITEITÄ.



HUOM.! ÄLÄ MILLOINKAAN POISTA PANEELEJA TAI TYÖSKENTELE HITSAUSKONEEN SISÄLLÄ, JOS KONETTA EI OLE SAMMUTETTU JA IRROTETTU SÄHKÖVERKOSTA.

Toimintojen tarkistus hitsauskoneen ollessa jännitteellinen voi johtaa vakavaan sähköiskuun, jos jännitteellisiin osiin kosketetaan suoraan, ja/tai läitteeen liikkuvien osien aiheuttamaan loukkaantumiseen.

- Tarkasta jaksottain, käytön sekä ympäristön pölyisyyden mukaan hitsauslaitteen sisäpuoli ja poista elektronisille kortteille kerääntyntyn pöly hyvin pehmeällä harjalla tai sopivilla liuottimilla.
- Tarkista vähän välä, että sähkökytkennät ovat kunnolla kiinni ja etteivät kaapelien eristykset ole voitettuneet.
- Kun tarkistustoimenpiteet on suoritettu, asenna hitsauskoneen paneelit jälleen paikoilleen kiristäen kaikki kiinnitysrullit hyvin.
- Älä missään tapauksessa suorita hitsaustöitä koneen ollessa vielä auki.

8. HÄIRIÖT, SYYT JA RATKAISUT (TAUL. 8)



HUOMIO! JOIDENKIN TARKASTUSTEN SUORITTAMISESTA SEURAA KOSKETUSAARA JÄNNITTEISTEN JA/TAI LIKKUVIEN OSIEN KANSSA.

MIKÄLI TOIMINTO EI OLE TYYDYTTÄVÄÄ JA ENNEN JÄRJESTELMÄLLISEMPIEN TARKASTUSTEN TAI ENNEN YHTEYDEN OTTAMISTA HUOLTOPALVELUUUN TARKASTA ETTÄ:

- kooderin avulla säädetty hitsausvirta on sopiva.
- ei ole käynnyntyn pölytys, joka merkitsee lämpö-, yli- tai aljännitesuojan tai oikosulun keskeytystä.
- Varmista, että olet huolehtinut nimellispulssitussuhteesta; termostaattisen suojaauksen keskeytystapauksessa odota hitsauslaitteen luonnollista jäähytmistä, tarkasta tuulettimen toimivuus.
- Tarkasta linjan jännite: jos arvo on liian korkea tai liian matala, hitsauslaite merkitsee hääriön (katso kappale 4.2).
- Tarkasta, ettei hitsauslaitteen ulostulossa ole oikosulkua: siinä tapauksessa poista hääriö.
- hitsauspiiriin kytkennät on tehty oikein ja erityisesti, että maadoituskaapelin pihti on liitetty kappaleeseen niin, ettei välissä ole eristävä materiaaleja (esim. lakkaja).
- käytettävä suojaauku on oikea ja sitä on oikea määrä.

Ennen minkään toimenpiteen tekemistä langansyöttäjälle tai hitsauslaitteen sisäpuolella on välttämätöntä katsoa kappale 7 "HUOLTO".

1. GENERELL SIKKERHET FOR BUESVEISING.....	58
2. INNLEDNING OG ALMINDELIG BESKRIVELSE.....	59
2.1 INTRODUKSJON	59
2.2 SVEISEBARE METALLER	59
2.3 SERIETILBEHØR	59
2.4 TILBEHØR SOM KJØPES SEPARAT.....	59
3. TEKNISKE DATA.....	59
3.1 DATAPLATE	59
3.2 ANDRE TEKNISKE DATA	59
4. BESKRIVELSE AV SVEISEBRENNEREN	59
4.1 ANLEGG FOR KONTROLL, REGULERING OG KOPLING	59
4.1.1 Sveisebrenner med integrert trekkehet foran	59
4.2 SVEISEBRENNERENS KONTROLLPANEL	59
4.3 TILBAKEKALLELSE OG LAGRING AV PROGRAMMENE	60
4.3.1 TILBAKEKALLELSE AV PROGRAM SOM LAGRETS AV FABRIKANTEN	60
4.3.1.1 SYNERGISKE MIG-MAG-program	60
4.3.1.2 FUNKSJON I MANUELL MODUS ("PRG 0")	61
4.3.2 MEMORERING OG TILBAKEKALLING AV PERSONALISERTE PROGRAM I MIG-MAG	61
4.3.2.1 Innledning	61
4.3.2.2 Lagringskapasitet for personaliserte program i MIG-MAG	61
4.3.2.3 Lagringsprosedyre (SAVE)	61
4.3.2.4 Prosedyre for tilbakelæring av et personalisert program (RECALL)	61
5. INSTALLASJON	61
5.1 FORBEREDELSE	61
5.2 MODUS FOR Å LØFTE SVEISEBRENNEREN	61
5.3 PLASSERING AV SVEISEREN	61
5.4 KOPLING TIL NETTET	61
5.4.1 Advarslinger	61
5.4.2 Kontakt og uttak	61
5.5. KOPLINGER AV SVEISEKRETSEN	61
5.5.1 TRÅDSVEISING MIG-MAG	61
5.5.1.1 Kople gassbeholderen	61
5.5.1.2 Kople sveisebrenneren	61
5.5.1.3 Kopling av sveisestrømmens returkabel	61
5.5.2 TIG-SVEISING	61
5.5.2.1 Kopling til gassbeholderen	61
5.5.2.2 Kopling av sveisestrømmens returkabel	61
5.5.2.3 Kopling av sveisebrenneren	61
5.5.3 SVEISING MED KLEDD ELEKTROD MMA	61
5.5.3.1 Kople elektroholderklemmen	61
5.5.3.2 Kopling av sveisestrømmens returkabel	62
5.5.4. ANBEFALINGER	62
5.6 MONTERING AV TRÅDSPOLER	62
5.7.1 Spiralkappe for ståltråd	62
5.7.2 Kappe i syntetmaterial for aluminiumstråder	62
6. SVEISING: BESKRIVELSE AV PROSEODYREN	62
6.1 MIG-MAG-SVEISING	62
6.1.1 MODUS FOR OVERFØRELSE MED KORT BUE (SHORT ARC)	62
6.1.2 OVERFØRELSESMODUS MED SPRØYTEBUE (SPRAY ARC)	62
6.1.3 OVERFØRELSESMODUS MED PULSETR BUE (PULSE ARC)	62
6.1.4 REGULERING AV SVEISEPARAMETRENE I MIG-MAG	62
6.1.4.1 Vernegass	62
6.1.4.2 Sveisestrøm	63
6.1.4.3 Buespenning og blokkering av buen (pinch-off)	63
6.1.5 BI-LEVEL FUNKSJON OG PULSE ON PULSE	63
6.2 TIG-SVEISING (DC)	63
6.2.1 LIFT-aktivering	63
6.3 SVEISING MED KLEDD ELEKTROD MMA	63
6.4 SVEISEKVALITÉ	63
7. VEDLIKEHOLD	63
7.1 ALMINDELIG VEDLIKEHOLD	63
7.1.1 Sveisebrenner	63
7.1.2 Trådforsyningssenhet	63
7.2. EKSTRA VEDLIKEHOLDSARBEID	63
8. FEIL, ARSAKER OG LØSNINGER	63

SVEISEBRENNER MED KONTINUERLIG TRÅD FOR BUESVEISING MIG-MAG OG FLUX, TIG, MMA FOR PROFESJONELT BRUK OG INDUSTRIELT .

Bemerk: i teksten nedenfor brukes termen "sveisebrenner".

1. GENERELL SIKKERHET FOR BUESVEISING

Operatøren må ha tilstrekkelig kjenndom for å garantere et sikkert bruk av sveiseren og han må ha kjenndom om risikoene med buesveising, forholdsreglene og prosedyrene for nødsituasjoner.

(Se også "TEKNISKA DATA IEC eller CLC/TS 62081": INSTALLASJON OG BRUK AV APPARATER FOR BUESVEISING).



- Unngå direkte kontakt med sveisekretsen, spenningen fra sveisebrenneren uten belastning kan være farlig i noen tilfeller.
- Koplingen av sveisekablene, operasjonene for kontroll og reparasjon må utføres med sveisebrenneren slått av og frakoplet fra strømnettet.
- Slå av sveisebrenneren og frakople den fra strømforsyningssystemet før du skifter ut slitne delere på sveisebrenneren.
- Utfør tilkoplingen til strømnettet i henhold til generelle sikkerhetslover og bestemmelser.
- Sveisebrenneren må forsynes med strøm bare fra et forsyningssystem med nøytral jordeleddning.
- Kontroller at tilførselsledningens jording fungerer.
- Bruk ikke sveisebrenneren i fuktige eller på våte steder, ikke sveis ute i regnet.
- Bruk ikke kabler med utslitt isolasjon eller løse kontakter.
- Hvis en kjøleenhet med kjølevæske brukes, skal påfyllingsoperasjonene utføres med sveisebrenneren slått av og frakoplet fra nettet.



- Ikke sveis på beholdere, bokser eller rør som inneholder eller har inneholdt brennbare materialer, gasser eller væsker.
- Unngå å arbeide på overflater som er rengjort med klorholdige løsemidler eller i nærheten av slike løsemidler.
- Sveis aldri på beholdere under trykk.
- Fjern alt brennbart materiale fra arbeidsstedet (f.eks. tre, papir, kluter etc.).
- Sørg for skikkelig ventilasjon eller utstyr for fjerning av sveiserøyk i nærheten av buen; det er viktig å utføre en systematisk vurdering av grenseverdiene for sveiserøyken i overensstemmelse med sammensetningen, koncentrasjonen og varigheten av kontakten.
- Hold beholderen borte fra varmekilder og direkte sollys (hvis brukt).



- Tilpass en passende elektrisk isolering i henhold til elektroden, delen som bearbeides og eventuelle metallstykker med jordeleddning i nærheten (tilgjengelige).
- Dette oppnås normalt ved å ha på seg anbefalte hanske, skor, hjelm og tøy og ved hjelp av bruk av ramper og isoleringsgulvtepper.
- Beskytt alltid øylene med spesialglasset som er montert på maskene og hjelmene.
- Bruk spesialtøy som ikke er lettantennelig for å unngå å utsette huden for ultrafiolett stråling og infrarød stråling produsert av buen; vernet gjelder

5.5.1.1 Kople gassbeholderen	61
5.5.1.2 Kople sveisebrenneren	61
5.5.1.3 Kopling av sveisestrømmens returkabel	61
5.5.2 TIG-SVEISING	61
5.5.2.1 Kopling til gassbeholderen	61
5.5.2.2 Kopling av sveisestrømmens returkabel	61
5.5.2.3 Kopling av sveisebrenneren	61
5.5.3 SVEISING MED KLEDD ELEKTROD MMA	61
5.5.3.1 Kople elektroholderklemmen	61
5.5.3.2 Kopling av sveisestrømmens returkabel	62
5.5.4. ANBEFALINGER	62
5.6 MONTERING AV TRÅDSPOLER	62
5.7.1 Spiralkappe for ståltråd	62
5.7.2 Kappe i syntetmaterial for aluminiumstråder	62
6. SVEISING: BESKRIVELSE AV PROSEODYREN	62
6.1 MIG-MAG-SVEISING	62
6.1.1 MODUS FOR OVERFØRELSE MED KORT BUE (SHORT ARC)	62
6.1.2 OVERFØRELSESMODUS MED SPRØYTEBUE (SPRAY ARC)	62
6.1.3 OVERFØRELSESMODUS MED PULSETR BUE (PULSE ARC)	62
6.1.4 REGULERING AV SVEISEPARAMETRENE I MIG-MAG	62
6.1.4.1 Vernegass	62
6.1.4.2 Sveisestrøm	63
6.1.4.3 Buespenning og blokkering av buen (pinch-off)	63
6.1.5 BI-LEVEL FUNKSJON OG PULSE ON PULSE	63
6.2 TIG-SVEISING (DC)	63
6.2.1 LIFT-aktivering	63
6.3 SVEISING MED KLEDD ELEKTROD MMA	63
6.4 SVEISEKVALITÉ	63
7. VEDLIKEHOLD	63
7.1 ALMINDELIG VEDLIKEHOLD	63
7.1.1 Sveisebrenner	63
7.1.2 Trådforsyningssenhet	63
7.2. EKSTRA VEDLIKEHOLDSARBEID	63
8. FEIL, ARSAKER OG LØSNINGER	63

også andre personer i nærheten av buen ved hjelp av skjermer og gardiner som ikke reflekterer lyset.

- **Støy:** hvis till grunn av spesielt intensive sveiseoperasjoner, personalets daglige kontaktnivå (LEPD) tilsvarer eller overstiger 85 dB (A), må alle bruke passende verneutstyr.



- De elektromagnetiske feltene som blir generert av sveiseprosedyren kan hindre funksjonen i elektriske og elektroniske apparater. Personer som bruker livsviktige elektriske eller elektroniske apparater (f.eks. pacemaker, respirator, etc.), må de henvende seg til legen før de går inn i bruksområdet for denne sveisebrenner.
- Vi anbefaler personer som bruker livsviktige elektriske eller elektroniske apparater å ikke bruke denne sveiseren.



- Denne sveiseren oppfyller alle kravene for produktets tekniske standard for bruk i industriell miljø eller profesjonell miljø. Vi garanterer ikke den elektromagnetiske kompatibiliteten i hjemmemiljø.



EKSTRA FORHOLDSREGLER

- **SVEISEOPERASJONER:**
 - I miljøer med stor risiko for elektrisk støt
 - I avgrenset miljø
 - I nærvær av lettantennelige eller explosive materialer
 - MÅ de først bli vurdert om en "Ansvarlig ekspert" og siden bli fullført i nærvær av andre personer med nødvendige kjenndommer i fall av nødsituasjoner.
 - MÅ de bli applisert med tekniske verneutstyr som er beskrevet i 5.10; A.7; A.9. i "TEKNISKE SPESIFIKASJONER IEC eller CLC/TS 62081".
- **Sveisingen MÅ være forbudt mens sveiseren eller trådfører holdes av operatøren (f.eks. ved hjelp av remmer).**
- Det er forbudt å sveise med operatøren oppløft fra gulvet, med unntak av eventuell bruk av sikkerhetsramper.
- **SPENNING MELLOM ELEKTROHOLDER ELLER BRENNER:** hvis du arbeider med flere sveiserer på en del eller på deler som er koplet mellom hverandre på elektrisk måte, kan farlig elektrisitet på tomgang oppstå mellom de ulike elektroholderne eller brennere, med et verdi som kan være dobbelt så stort i henhold til tillatt grenseverdi.
- Det er viktig at en koordinator med erfaringer fullfør målingsprosedene for å si om der er risikoer, slik at han kan ta nødvendige forholdsregler som er indikert i kapittel 5.9 i "TEKNISKE SPESIFIKASJONER IEC eller CLC/TS 62081".



ANDRE RISIKOER

- **VELTING:** plasser sveiseren på en horisontal overflate med lempelig kapasitet i henhold til massen; ellers (f.eks. gulv med skråninger, ujevn gulv, etc.), er der fare for velting.
- Deterforbundt løftevognenhetens med sveisebrenneren, trådforsyningssenheten

og kjølegruppen (hvis installert).

- Den eneste løftemodus som er tilatt er beskrevet i kapittel "INSTALLASJON" i denne brukerveileningen.
- **GALT BRUK:** det er farlig å bruke sveiseren for prosedyrer som ikke er beskrevet i brukerveiledingen (f.eks. for å tine opp rør i vannet).
- **BEVEGELSE AV SVEISEBRENNEREN OG DENS VOGN:** fest alltid beholderen ved hjelp av egnet festeanordning for å forhindre eventuelle fallulykker.



Verneutstyrene og de bevegelige delene på sveiserens utside og trådmateren må befinner seg i korrekt stilling før du kopler sveiseren til nettet.



ADVARSEL! Alle operasjoner på bevegelige deler i trådføreren, f.eks:

- Utskifting av valser og/eller trådfører;
- Introduksjon av tråden i valsene;
- Ladning av trådspolen;
- Rengjøring av valsene, tannhjulene og området under disse;
- Smøring av tannhjulene.

MÅ UTFØRES MED SVEISEREN SLÅTT AV OG FRAKOPLET NETTET.

2. INNLEDNING OG ALMINDELIG BESKRIVELSE

2.1 INTRODUKSJON

Denne sveisebrenneren består av en strømkilde og en integrert trådforsyningssenhett. Strømkilden er en likretter med trefas forsyning for flere typer av prosedyrer (MIG-MAG SYNERGISKE fortøpende og pulsert, TIG og MMA) med elektronisk regulering (switch-mode) kontrollert ved hjelp av mikroprosessor, med bru langs hele hovedsiden. Strådforsyningen er utstyrt med en trekkegruppe med mikroprocessor og den har tre hovedfunksjoner:

a) INNSTILLING OG REGULERING AV PARAMETRENE

Ved hjelp av denne brukerinterface, kan du stille inn og regulere alle operative parameter, velge memoriserte program, vise maskinens tilstand og parameterverdiene på skjermen.

b) TILBAKEKALLELSE AV SYNERGISKE PROGRAMMERTE PROGRAM FOR MIG-MAG SVEISING

Disse programmene er forinnstilt og lagret av fabrikanten (og kan derfor ikke endres); da du kaller tilbake et av disse programmene, kan du velge en spesiell arbeidspunkte (tilsvarende en serie ulike, uberoende sveiseparametere) for bare en størrelse. Dette er konseptet **SYNERGI**, som gjør at du enkelt kan oppnå en optimal regulering av sveisebrenneren i forhold til hver spesielt operasjonsforhold.

c) LAGRING/LADNING AV PERSONALISERTE PROGRAM

Denne funksjonen er tilgjengelig både i synergiske program og i manuell modus (i dette fallet, kan alle sveiseparametrene stilles inn manuelt). Denne funksjonen gjør at brukeren kan lagre og lade spesifik sveiseinnstillingar.

2.2 SVEISEBARE METALLER

MIG-MAG Sveisebrenneren eigner seg for MIG-sveisning av aluminium og dens legeringer, MIG-bræsing som utføres på sinkdekte plater og MAG-sveisingen kan utføres på kullstål, lave stållegninger og rustfritt stål.

MIG-sveisingen av aluminium og dens legeringer blir utført ved å bruke tråder som er fulle av kompatible sammensetninger med materialet som skal sveises og vernegass av ren Ar (99,9%).

MIG-bræsingaen kan utføres typisk på sinkdekte plater med fulle tråder i kobberlegninger (f.eks. sillsiumkobber eller aluminiumkobber) med ren vernegass Ar (99,9%).

MAG-sveisning av kullstål og lave legeringer skal utføres ved å bruke hele tråder med en sammensetning som er kompatibel med materialene som skal sveises, vernegassen Co₂ og blandingene av Ar/CO₂ eller Ar/CO₂-O₂ (Argon typisk > 80%).

For sveising av rustfritt stål, skal du typisk bruke gassblandinger typen Ar/O₂ eller Ar/CO₂ (Ar typisk > 98%).

TIG-sveiserenneren er egnet for TIG-sveisning med likstrøm (DC) med en kontaktbasert bueaktivering (modus LIFT ARC) som er egnet til bruk sammen med alle typer av stål (kullstål, lave legeringer og høye legeringer) og tunge metaller (kobber, nikkel, titanum og legeringer av disse) med ren vernegass Ar (99,9%) eller i spesialfall, med blandinger av Argon/Helium.

MMA Sveisebrenneren er indikert for MMA elektrodsveisning i likstrøm (DC) med alle typer av kledd elektroder.

2.3 SERIETILBEHØR

- Beholderadapter ARGON IT.
- Kabel og tang for jordeledning.
- Trykkreduserer 2 trykkmåler.
- MIG-sveisebrenner 3m.

2.4 TILBEHØR SOM KJØPES SEPARAT

- Vogn
- Manual fjernstyringskontroll 1 potentiometer (kun TIG og MMA).
- Manual fjernstyringskontroll 2 potentiometer.
- SPOOL GUN.
- Vannavkjølingsgruppe G.R.A.
- Sveisekit til aluminium.
- Sveisekit MMA 600A.
- Sveisebrenner MIG 5m 500A.
- Sveisebrenner MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Sveisebrenner MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Sveisebrenner TIG 4m eller 8m, 220A.
- Sveisebrenner TIG 4m eller 8m, 350A R.A.
- Sveisebrenner MIG/TIG UP/DOWN, med eller uten potentiometer.
- Sveisebrenner PUSH PULL.
- Sveisebrenner med seriell RS485, til bestilling.

3. TEKNISKE DATA

3.1 DATAPLAATE (FIG. A)

På en dataplate på bakpanelet finner du en oversikt over tekniske data som gjelder maskinytelsen og symbolene som er brukt der, gjennomgås nedenfor.

- Karosseriesets beskyttelsesgrad.
- Symbol for strømtiforelseslinjen:
 - 1~: enfas vekselstrøm;
 - 3~: trefas vekselstrøm.
- Symbol **S**: indikerer at du kan fullføre sveiseprosedyrer i en miljø med stor risiko for elektrisk støt (f.eks. i nærværen av SAVE metallmasser).
- Symbol for sveiseprosedyr.
- Symbol for maskinens innsides struktur.
- EUROPEISKE sikkerhetsforskrifter gjeldende buesveiserens sikkerhet og konstruksjon.
- Sveisekretsens prestasjoner: matrikelnummer for identifisering av sveiseren (nødvendig for teknisk assistans, bestilling av reservedeler, søking av produktets opprinnelige eier).
- Prestasjoner for sveisekretsen:
 - **U₀**: maksimal tomgangsspenning (åpen sveisekrets).
 - **I₂/U₂**: strøm og normalisert spenning som kommer direkte fra sveiseren under sveiseprosedyren.
 - **X**: Intermittensforhold: indikerer den tid som sveiseren kan forsyne tilsvarende strøm (samme søyle). Uttrykt i %, i henhold til en syklus på 10 minutters (f.eks. 60% = 6 arbeidsminutter, 4 minutters pause, etc.). Hvis bruksfaktorene (på skiltet for miljøer med en temperatur av 40°C) overstiges, aktiveres det termiske vernet (sveiseren forblir i standbymodus til dens temperatur er innenfor tillatte grenser).
 - **A/V-A/V**: indikerer sveisestrømmens reguleringsfelt (minimum maksimum) i henhold til tilsvarende buespenning.
- Karakteristika for nettet:
 - **U₁**: vekselstrøm og sveiserens forsyningsfrekvens (tillatte grenser ±10%).
 - **I_{1 max}**: maksimal strøm som absorberes fra linjen.
 - **I_{1 eff}**: faktisk forsyningsstrøm.
- **—**: Verdi for sikringer med sein aktivering for vern av linjen.

- Symboler som gjelder sikkerhetsnormer med betydning som er angitt i kapittel 1 "Generell sikkerhet for buesveisning".

Bemerk: skiltet i eksemplet indikerer betydning av symboler og nummer; for eksakte verdier gjeldende deres sveiser, skal du se direkte på sveiserens skilt.

3.2 ANDRE TEKNISKE DATA:

- **SVEISER:** [se tabell \(TAB.1\)](#)
- **BRENNER:** [se tabell \(TAB.2\)](#)

4. BESKRIVELSE AV SVEISEBRENNEREN

4.1 ANLEGG FOR KONTROLL, REGULERING OG KOPLING (FIG. B)

4.1.1 Sveisebrenner med integrert trekkeenhet foran:

- Kontrollpanel (se beskrivelse).
- Negativ hurtig uttak (-) for sveisepenningskabelen (jordeledning til MIG og MMA, sveisebrennerkabel til TIG).
- Gasskopling til sveisebrenner TIG.
- Kopling 3p til kontrollkabel til SVEISEBRENNER TIG.
- Kopling 14p for kopling av fjernkontrollen.
- Sentralisert feste til sveisebrenner MIG (Euro).
- Positiv hurtig uttak (+) til jordeledning for TIG-sveisning.
- **På baksiden:**
- Hovedbryter ON/OFF.
- Gasslangens feste (beholder) til **TIG_sveisning**.
- Gasslangens feste (beholder) til **MIG_sveisning**.
- Forsyningskabel med kabelblokker.
- Kopling 5p til vannavkjølingsgruppen.
- Sikring.

4.2 SVEISEBRENNERENS KONTROLMPANEL (FIG. C)

1- LED for ALARMSIGNALERING (maskinens utgang er blokkert).

- Tilbakestilling skjer automatisk når årsaken til alarmen er løst.
Alarmsmeldinger som blir vist på skjermene (15) og (16):
- "AL1": termisk verneinngrep av hovedkretsen.
 - "AL2": termisk verneinngrep i sekundærkretsen.
 - "AL3": verneinngrep på grunn av overspenning i forsyningslinjen.
 - "AL4": verneinngrep på grunn av underspenning i forsyningslinjen.
 - "AL5": verneinngrep på grunn av utilstrekkelig trykk i vannavkjølingstasten i sveisebrenneren. Tilbakestillingen skjer ikke automatisk.
 - "AL7": verneinngrep på grunn av overspenning i sveising MIG-MAG.
 - "AL8": feil på seriell linje: kortslutning i sveisebrenneren.
 - "AL9": verneinngrep i magnetiske komponenter.
 - "AL10": feil i seriell linje: seriell frakopling.
 - "AL11": verneinngrep på grunn av fasmangel i forsyningslinjen.
 - "AL12": feil i den serielle linjen: datafeil.
 - "AL13": altfor meget støv i sveisebrenneren, tilbakestilling med:
 - innvendig rengjøring av maskinen;
 - skjermtast på kontrollpanelet.

Da sveisebrenneren blir slått fra, kan indikasjonen "AL4" eller "AL11" bli vist på skjermen i noen sekunder.

2- LED for signalering av SPENNINGSNÆRVÆR I SVEISEBRENNEREN ELLER PÅ ELEKTRODEN.

3- LED for signalering av SVEISEBRENNERENS PROGRAMMERING.

4- Tast for å tilbakekalle (RECALL) personlige sveiseprogrammer (se stykke 4.3.2.4).

5- Tast for memorisering (SAVE) av personlige sveiseprogrammer (se stykke 4.3.2.3).

6- Velger for sveiseprogram og skjerm til 2 nummer.

Hvis du trykker på tasten flere ganger, viser skjermen nummer mellom "0" og "44". Til hvert nummer mellom "1" og "44" er et program for synergisk sveising (se TAB. 3) menn nummer "0" er assosiert til sveisebrennerens manuale hvor alle parametrene kan bli stilt inn av operatøren (kun i MIG-MAG SHORT og SPRAY ARC).

7- Velger for sveiseprosedyre.

Da du trykker på tasten, tennes LED i samsvar med det sveisemodus som skal brukes:

MIG : MIG-MAG med modus "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG med modus "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG med modus "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : MMA-elektrod.

8- **Velger for kontrollmudis til sveisebrennertasten MIG-MAG.**

Da trykker på tasten, tennes tilsvarende LED:

2t : funksjon i 2 faser, ON/OFF med nedtrykt tast.

4t : funksjon i 4 faser, ON/OFF med fri tast.

BILEVEL : funksjon bi-level til MIG-MAG, TIG.

SPOT : funksjon med punktesveising MIG-MAG (SPOT).

9- **Tast for aktivering av fjernstyrte kommando.**

Da LED lyser **REMOTE**, reguleringen kan kun aktiveres ved hjelp av fjernstyringskontrollen, dvs.:

a) kommando med potentiometer (kun MMA og TIG): erstatter encoderrattens funksjon (14).

b) kommando med to potentiometer: erstatter encoderrattens funksjon (14) og (13).

c) pedalkommando (solo MMA og TIG): erstatter encoderrattens funksjon (14).

BEMERK: valget "FJERNSTYRING" (REMOTE) er mulig kun hvis en fjernstyringsenhet faktisk er kople til kontakten.

10- **Velger for sveiseparametere.**

Hvis du trykker flere ganger på tasten, tennes en av LED-indikatorene fra (10a) til (10h) som en parameter er assosiert til. Innstillingen av verdien for hver aktiveret parameter kan skje kun ved hjelp av ratten (13) og blir indikert på skjermen (15). Under disse innstillingene, regulerer ratten (14) verdien for det hovedsakelige sveisenivå som er indikert på skjermen (16), uannsett hvis den gjelder spenning eller trådhastighet (se beskrivelsen i punkte (14)), unntatt (10b).

Kun da LED-indikatoren (10b) lyser, kan du bruke ratten (14) for å regulere verdien for sekundærnivået (se beskrivelse av LED (10b)).

BEMERK: parametrene kan ikke endres av operatøren og uannsett hvis han arbeider med synergiske programmer eller i manual modus "PRG 0" blir de utelukket fra valget. Tilsvarende LED-indikator tennes ikke.

10a-

• MIG-MAG

Denne parameteren blir automatisk vist under sveiseprosedyren MIG-MAG og indikerer faktisk buespenning (LED (15a) lyser).

• MIG-MAG Pulse arc

Under innstilling av synergiske programmer MIG-MAG Pulse arc for å regulere korreksjonen til lengden som er beregnet i synergi (felt fra -5% til +5%) (led (15c) lyser).

I samme tilstand kan du stille inn funksjonen bi-level, pulse on pulse eller Tstart endr buelengden fra det hovedsakelige sveisenivå med en beregning i synergi (felt fra -5% til +5%) (led (15c) lyser).

• MIG-MAG Short arc

Under innstilling av synergiske programmer MIG-MAG Short arc for å regulere korreksjonen til lengden som er beregnet i synergi (felt fra -5% til +5%) (led (15c) lyser).

I samme tilstand kan du stille inn funksjonen bi-level og parameteren får da betydning som korreksjon av buelengden på det hovedsakelige sveisenivå, beregnet i synergi (felt fra -5% til +5%) (led (15c) lyser).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

I samsvar med MIG-MAG Short arc, kan det manuelle programmet "PRG 0" brukes for å stille inn den faktiske buespenningen (felt 10-40)(led (15a) lyser).

I samme tilstand kan du stille inn funksjonen bi-level. Parameteren har betydning av faktisk buespenning for det hovedsakelige sveisenivå (felt 10-40) (led (15a) lyser).

10b-

• MIG-MAG pulse arc

I moduset MIG-MAG pulse arc, kan du stille in bi-level, pulse on pulse eller Tstart for å regulere strømmen I_1 og $I_s(I_{start})$ (med ratten (14)) og korreksjonen av buelengden (med ratt (13)) til det andre sveisenivå, i samsvar med beregningene i synergi (felt fra -5% til +5%)(led (15c) lyser).

• MIG-MAG short arc

I synergiske programmer MIG-MAG short arc, kan du stille in funksjonen bi-level for å regulere strøm/trådhastighet (ved hjel av ratten (14)) og endre buelengden (med ratt (13)) til det andre sveisenivå, i samsvar med beregningene i synergi (felt fra -5% til +5%)(led (15c) lyser).

• Bi-level "PRG 0"

Ved manuell programm "PRG 0" med funksjonen bi-level for å regulere trådhastigheten (med ratten (14)),(led 16clyser) og den faktiske buespenningen (med ratt (13)) på sekundær nivå I_1 for veisingen (felt 10-40)((led (15a) lyser).

In funksjon TIG bi-level kan du regulere det andre nivået (I_1) i sveisestrømmen.

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

I manual modus "PRG 0" kan du tilpasse trådhastigheten til sveiseprosedyrens start for å optimere aktiveringen av buen (regulering 1-100% og LED (15c) lyser).

• MIG-MAG Pulse arc 2 FASER

I moduset MIG-MAG Pulse arc 2 FASER kan du regulere strømmens lengde i begynnelsesstrømmen (T_{start}). Hvis du stiller inn parameteren på null, blir funksjonen avaktivert, mens hvis du stiller in et høyere verdi, over null, (regulering 0, 1-3 sekunder) kan du velge LED (10b) for å regulere buespenning og verdien for begynnelsesstrømmen (sekundærverdi). Begynnelsesstrømmen kan stilles inn på et høyere eller lavere verdi enn hovedstrømmen og en begynnelsesstrømmen som er høyere er meget brukbar spesielt for aluminiumsveising og legeringsveising da den gjør at stykket kan varmes på hurtigere ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

I moduset MIG-MAG Pulse on pulse kan du regulere hovedstrømmens

varighet for sveisingsspesedyren (regulering 0,1-10 sekunder og LED (15b) illuminato).

• MMA

I samsvar med MMA-elektronen, får parameteren en betydning som "Arc force" for å muliggjøre innstilling av en dynamisk overstrøm (regulering 0-100% og LED (15c) lyser). Under MMA-sveiseprosedyren, indikerer skjermen (15) den faktiske buespenning (led (15a) lyser), LED-indikatoren (10c) fortsetter å lyse for å muliggjøre regulering av Arc force også under sveiseprosedyren.

10d-

• MIG-MAG pulse arc

I moduset MIG-MAG pulse arc avgjører parameteren buens slokking. Hvis verdien er høyt blir buen mer koncentrisk under sveiseprosedyren. I et sveiseomodus som bruker til strømnivåer (bi-level, pulse on pulse eller Tstart) er buens slokking samme for begge nivåene som er stilt inn (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

I manual modus MIG-MAG "PRG 0" kan du regulere det elektroniske reaktanse (regulering 20-80% og LED (15c) lyser). Et høyt verdi gir et varmere sveisebad. I modus bi-level er den elektroniske reaktanse samme for begge nivåer som er stilt inn.

• MIG-MAG Pulse on pulse

I moduset MIG-MAG Pulse on pulse kan du regulere lengden på den sekundære sveisestrømmen (regulering 0,1 – 10 sekunder og LED (15b) lyser).

10e-

Trådforbrenning ved sveisebrennerens slutt (BURN-BACK).

Før å regulere for trådforbrenning etter sveisingsspesedyrens slutt. Med en egnet innstilling forhindres at tråden limes fast ved stykket i manual modus (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regulering 0,01-1 sekunder og led (15b) lyser). Under innstilling av synergiske programmer MIG-MAG, kan du regulere korrekjonen som du skal gjøre på BURN_BACK TIME beregnet i synergi (felt -1% / +1% LED (15c) lyser).

10f-

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC OG TIG.

I alle modus MIG-MAG SHORT ARC TIG er betydningen "Post-gas", kan du tilpasse flødestiden til vernegassen med start fra sveiseprosedyrens slutt (regulering 0,1-10 sekunder og LED (15b) lyser).

10g-

Sveisestrømmens rampe nedover (SLOPE DOWN).

Den blir aktiveret kun hvis du bruker synergiske program MIG-MAG PULSE ARC og SHORT ARC ("PRG" fra "1" til "44") eller TIG. Muliggjør en gradvis regulering av strømmen da du slipper sveisebrennerens tast (regulering 0-3 sekunder og LED (15b) lyser).

10h-

Tid for punktesveising (SPOT TIME).

Den blir aktiveret kun hvis du bruker modus "SPOT" ved hjelp av tasten (8). For å utføre punktesveising MIG-MAG med kontroll av sveiseprosedyrens (regulering 0,1-10 sekunder og LED (15b) lyser).

11- **Tast for manual aktivering av den elektriske gassventil.**

Tasten muliggjør gassutslepp (tømming av rør – regulering av flødet) uten at du trenger å trykke på sveisebrennerens tast. Tasten blir aktivert midlertidig.

12- **Tast for manual trådforsyning.**

Tasten skal brukes for å mate frem tråden i sveisebrennerens mantel uten å trykke på sveisebrennerens tast. Den aktiveres tilfelig og mørkastigheten er fast.

13- **Encoderlast for regulering av sveiseparametrene (se 10a-10h).**

14- **Encoderens ratt.**

Ratten regulerer:

- Sveisestrøm (led (16a) lyser).
- Trådens mørkastighet (led (16c) lyser) i modus Short/Spray arc.
- Tykkelsen for stykket som blir brukt under sveiseprosedyren (led (16b) lyser) hvis du velger stykkets tykkelse i mm ved hjelp av tasten (17).
- I en sveiseomodus som bruker til spenningsnivåer (bi-level, pulse on pulse eller Tstart) med LED-indikatoren (10b) lyser ratten og regulerer:
- Sveisestrømmen I_1 (led (16a) lyser) for sekundær nivå i modus Pulse arc.
- Trådens mørkastighet under sveiseprosedyrens sekundærnivå (led (16c) lyser) i modus Short/Spray arc.

15- **Alfanumerisk skjerm til tre nummer.** Den indikerer:

- sveiseparameterens verdi (se fra (10a) til (10h)) med vakuumfunksjon.

- faktisk buespenning under sveiseprosedyren.

BEMERK: da sveiseprosedyren stopper, kopler skjermen automatisk til innstillingsverdien.

- en alarmsignalering (se punkte 1).

15a, 15b, 15c- **LED for å indikere måleenhet (volt, sekunder, prosent).**

16- **Alfanumerisk skjerm til tre nummer.** Den indikerer:

- verdien som er stilt inn ved hjelp av encoderratten (14).

- faktisk spenning under sveiseprosedyren.

BEMERK: da sveiseprosedyren stopper, kopler skjermen automatisk til innstillingsverdien.

- alarmsignalering (se punkte 1).

16a, 16b, 16c- **LED som indikerer måleenhet (spenning ampere (A), tykkelse i millimeter (mm) og trådhastighet meter/minutt (m/min)).**

17- **Velger med måleenheten i ampere, mm, m/min (LED (16a)(16b) (16c)).**

For å stille inn tykkelsen på materialet som skal sveises, sveisebrenneren, trådhastighet ved hjelp av encoderen (14).

"PRG 0" manual valg: innstilling av hver enkelt parameter uannsett de andre.

Program fra "1" til "44": innstillingen av hver enkelt parameter (f.eks. materialets tykkelse) definerer automatisk de andre parametrene (f.eks. sveisebrenneren og trådhastighet).

4.3 TILBAKEKALLELSE OG LAGRING AV PROGRAMMENE

4.3.1 TILBAKEKALLELSE AV PROGRAM SOM LAGRETS AV FABRIKANTEN

4.3.1.1 SYNERGISKE MIG-MAG-program

Sveisebrenneren har 44 synergiske program lagret med karakteristiske trekk som er angitt i tabellen (TAB.3) som du skal bruke for valg av program som egner seg for den type av sveising som du skal utføre.

Valget av et spesielt program skal utføres ved å trykke på "PRG"-tasten med tilsvarende nummer mellom "0" og "44" på skjermen (til nummer "0" tilsvarer ingen synergisk

programtype, uten funksjon i manuell modus, som er beskrevet nedenfor).

BEMERK: i synergiske program, er det viktig å utføre valget av ønsket overførelsesmodus, PULSE ARC eller SHORT/SPRAY ARC, ved hjelp av den spesielle tasten (se FIG.C, tast (7)).

BEMERK: alle trådtypene som ikke står i tabellen, kan brukes i manuell modus "PRG 0".

4.3.1.2 FUNKSJON I MANUELL MODUS ("PRG 0")

Manuell funksjon tilsvarer nummer "0" på skjermen og er aktivert bare hvis du tidligere valgt overførelsesmodus SHORT/SPRAY ARC (FIG. C, tast (7)).

I dette modus er ingen synergi tilgjengelig og alle sveiseparametrene må stilles inn manuelt av operatøren.

Advarsel! Innstillingen av alle parametrene er fri når verdiene som blir brukt kan være inkompatible med en korrekt sveiseprosedyre.

BEMERK: det er IKKE mulig å bruke øverførelsesmodus PULSE ARC i manuell valg.

4.3.2 MEMORERING OG TILBAKEKALLING AV PERSONALISERTE PROGRAM I MIG-MAG

4.3.2.1 Innledning

Sveisebrenneren gjør at du kan lagre (SAVE) personaliserte arbeidsprogram som gjelder en serie gyldige parameter for en spesiell sveisingstype. Hvert lagret program kan lades (RECALL) når som helst, slik at brukeren kan forsikre seg om at sveisebrenneren alltid er "klar for bruk" for en spesiell type av arbeid.

4.3.2.2 Lagringskapasitet for personaliserte program i MIG-MAG

Sveisebrenneren skal memorisere personaliserte program i tre grupper som gjelder tre overførelsesmodus i synergi (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc og Pulse on pulse) og funksjonen i manuell modus, med følgende karakteristikk:

- PULSE ARC SYNERGISK PULSE ON PULSE: 10 memorisbare program (nummer tilgjengelig fra "1" til "10"),
- SYNERGISK PULSE ARC: 10 lagringsbare program (nummer mellom "1" og "10"),
- SYNERGISK SHORT/SPRAY ARC: 10 lagringsbare program (nummer tilgjengelige mellom "1" og "10"),
- MANUELL SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): 10 lagringsbare program (nummer tilgjengelige fra "1" til "10").

For å tilbakekalle programmet du skal bruke, må du utføre valget av ønsket overførelsesmodus PULSE ARC eller SHORT/SPRAY ARC, i forhold til valget av nummeret (som er beskrevet i stykke 4.3.1), velg ønsket overførelsesmodus PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE eller SHORT/SPRAY ARC eller velg "PRG=0" hvis programmet er memorisert i manuell modus.

4.3.2.3 Lagringsprosedyre (SAVE).

Da du regulerer sveisebrenneren på optimal måte før en spesiell sveising, gå frem på følgende måte (se FIG.C):

- a) Trykk på tast (5) "SAVE".
- b) "Pr" (16) blir vist på skjermen og et nummer (mellan "1" og "10") blir vist på skjermen (15).
- c) Drei kodenhetens kontroll ((13) eller (14)), og velg nummer for lagring av programmet (se også 4.3.2).
- d) Trykk på "SAVE" igjen.
- e) Skjermene (15) og (16) blinker.
- f) Trykk på tasten "SAVE" igjen innenfor 2 sekunder.
- g) På skjermen blir indikasjonen "St Pr" vist når programmet er blitt lagret; etter 2 sekunder, endrer skjermene automatisk til verdine som gjelder parametrene du nettopp lagret.

Bemerk: Hvis du ikke trykker på tasten "SAVE" innenfor 2 sekunder da skjermen blinker, blir indikasjonen "No st" vist på skjermen og programmet bli rikke lagret; skjermene går automatisk tilbake til opprinnelig tilstand.

4.3.2.4 Prosedyre for tilbakekalling av et personalisert program (RECALL)

Før du utfører tilbakekallen av et program, skal du kontrollere overførelsesmodus som er valgt (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC eller "PRG=0") for bekrefteelse at det er korrekt.

Deretter, gå frem på følgende måte (se FIG.C):

- a) Trykk på tast "RECALL".
- b) "Pr" blir vist på skjermen (16) og et nummer (mellan "1" og "10") blir vist på skjermen (15).
- c) Drei kodenhetens kontroll ((13) eller (14)) og velg nummer hvor ønsket program er lagret.
- d) Trykk igjen på tast "RECALL" i mer enn 2 sekunder.
- e) På skjermene blir indikasjonen "Ld Pr" vist og dette betyr at programmet er ladet; skjermene endrer automatisk verdine som gjelder programmet som valgts, etter 2 sekunder.

Bemerk: hvis tasten "RECALL" ikke blir nedtrykket innenfor 2 sekunder, indikerer skjermen "No Ld" og programmet blir ikke ladet; skjermene går automatisk tilbake til opprinnelig indikasjon.

BEMERK:

- UNDER OPERASJONENE MED TASTEN "SAVE" OG "RECALL" LYSER LED-INDIKATOREN "PRG".
- ET PROGRAM DU LADET KAN ENDRES I OVERENSSTEMMELSE MED OPERATØRENNSVALG, MEN DE VERDIER SOM ENDRES BLIR IKKE MEMORISERT AUTOMATISK. HVIS DU ØNSKER MEMORISERE DE NYE VERDIENE I SAMME PROGRAMMET, MÅ DU UTFØRE MEMORERINGS-PROSEODYREN (se 4.3.2.3).
- REGISTRERINGEN AV PERSOJNALISERTE PROGRAM OG TISLVARENDE REGISTRERING AV PARAMETRENE SKAL UTFØRES AV BRUKEREN.
- DU KAN IKKE MEMORISERE PERSONALISERTE PROGRAM I MMA- ELLER TIG MODUS.

5. INSTALLASJON

ADVARSEL! UTFØR ALLE OPERASJONENE SOM INSTALLASJON OG ELEKTRISK KOPLING MED SVEISEREN SLATT FRA OG FRAKOPLET NETTET.

DE ELEKTRISKE KOPLINGENE MÅ UTFØRES KUN AV KVALIFISERT PERSONAL MED ERFARINGER.

5.1 FORBEREDELSE

- Pakk sveisebrenneren ut;
- Sett inn polariseringskopleren hvis du ikke kopler GRA (FIG. D);

- Hvis du bruker vogn og/eller GRA, skal du konsultere tilsvarende instrukser.

5.2 MODUS FOR Å LØFTE SVEISEBRENNEREN (FIG. E)

Sveisebrenneren skal løftes uten løse deler (Sveisebrennere, gasslanger, kabler etc.) som kan fjernes.

Som er vist i bilden, skal du utføre monteringen av festeringene ved å bruke de to skruene M8 x 25 som medfølger.

Bemerk: løfteringene med øye og giengen M8 UNI 2948-71 medfølger ikke utstyret.

5.3 PLASSERING AV SVEISEREN

Veg passende installasjonsplass for sveiseren slik at der ikke er hinder i høyde med avkjølingsluftens inngangspåning og utgangspåning(forsiktig sirkulering ved hjelp av ventilator, om installert); forsikre deg også at ingen strømførende støv, korrosive anger, fukt, etc. blir sugt opp.

Hold et avstand på minst 250mm rundt sveiseren.

ADVARSEL! Plasser sveiseren på en jevn overflate med en kapasitet som passer til vekten for å forhindre velting eller farlige bevegelser.

5.4 KOPLING TIL NETTET

5.4.1 Advarslinger

Før du utfører noen elektriske koplinger, skal du kontrollere at informasjonen på sveisebrennerens skilt tilsvarer spennin og nettfrekvens på installasjonsplassen.

Sveiseren skal bare koples til et nett med nøytral jordeledning.

For å garantere vern mot indirekte kontakter skal du bruke differensialbryter av typen:

- Type A () til enfasmaskiner;

- Type B () til trefasmaskiner.

For å oppfylle kravene i Norm EN 61000-3-11 (flimring) anbefaler vi deg å kople sveisebrenneren i grensnittspunktene i strømforsyningssnettet med en impedans som understiger Zmax = 0.283 ohm.

5.4.2 Kontakt og uttak

Kople nettkabeln til en normal kontakt, (3P + T) med passende kapasitet og bruk et nettuttak utstyrt med sikringer eller automatisk bryter; jordeledningen skal koples til jordeledningen (gul/grønn) i forsyningslinjen. Tabell (TAB.1) angir anbefalte verdier i amper for tre ge sikringer i linjen som valgts i henhold til maksimal nominal strøm som blir forsyt av sveiseren og i henhold til nominal forsyningsspenning.

5.5 KOPLINGER AV SVEISEKRETSEN

ADVARSEL! FØR DU UTFØR FØLGENDE KOPLINGER, SKAL DU FORSIKRE DEG OM AT SVEISEREN ER SLATT AV OG FRAKOPLET FRA STRØMNETTET.

Tabell (TAB. 1) angir anbefalt verdi for sveisekablene (i mm²).

5.5.1 TRÅDSVEISING MIG-MAG (FIG.F)

5.5.1.1 Kople gassbeholderen

- Stram trykkredusereren ved gassbeholderens ventil ved å bruke reduseringsringen som medfølger til tilbehør hvis du bruker argongass eller en blanding av Ar/CO₂.
- Kople slangen for gassforsyning og stram båndet som medfølger; kople deretter slangen ende til koplingen bak på sveisebrenneren og stram den med det bånd som er inkludert.
- Løsne på reguleringssringen på trykkredusereren før du åpner beholderens ventil.

5.5.1.2 Kople sveisebrenneren

- Aktiver sveisebrenneren ved å kople den til korrekt kontakt og stram blokkerringen manuelt.
- Forbered den for tråden første lading ved å demontere nippelen og kontaktslangen for å lette forsyningsprosedyren.
- Sveisebrenneren elkabel til hurtig uttaket (+).
- Kontrollkabel til korrekt kontakt.
- Vannslanger til versjoner R.A. (vannavkjølet sveisebrenner) til hurtig koplinger.
- Vær oppmerksom på at kontaktene må være godt strammet for å unngå overhettning og effekttap.
- Kople gassforsyningsslangen til redusereren og stram båndet som er inkludert; kople deretter slangen til koplingen bak på sveisebrenneren og stram den ved hjelp av båndet som er inkludert.

5.5.1.3 Kopling av sveisestrømmens returkabel

- Skal koples til stykket som skal sveises eller til metallbenken den står på, så like som mulig til skjøten som blir utført.
- Denne kabelen skal koples til kabelfestet med symbol (-).

5.5.2 TIG-SVEISING (FIG. G)

5.5.2.1 Kopling til gassbeholderen

- Drei trykkredusereren på gassbeholderens ventil ved å stille reduksjonen som medfølger då du bruker Argongass eller en blanding av Argon/CO₂.
- Kople gassens inngangsslange til redusereren og stramm båndet som medfølger.
- Løsne på trykkreguleringssringen før du åpner beholderens ventil.

5.5.2.2 Kopling av sveisestrømmens returkabel

- Skal koples til stykket som skal sveises eller til metallbenken den står på, så like som mulig til skjøten som blir utført.
- Denne kabelen skal koples til kabelfestet med symbol (+).

5.5.2.3 Kopling av sveisebrenneren

- Kople TIG-sveisebrenneren til hurtig uttaket (-) på sveisebrennerens frontpanel; slutfør koplingen av gasslangen og kabelns for sveisebrennerens kontroll.

5.5.3 SVEISING MED KLEDD ELEKTROD MMA (FIG. H)

5.5.3.1 Kople elektroholderklemmen

Nesten alle kledd elektroder skal koples til generatorens positive pol (+); i noen fall kan du bruke den negative polen (-) til elektroder med sur kledning.

Kople elektroholderklemmens kabel til hurtig uttaket (+) på frontpanelet.

Bemerk: i noen fall anbefaler vi deg polariteten (-) ved elektroholderklemmen; kontroller elektrodfabrikantens anbefalinger.

5.6 TILBAKEKALLElse

- Pakk sveisebrenneren ut;
- Sett inn polariseringskopleren hvis du ikke kopler GRA (FIG. D);

5.5.3.2 Kopling av sveisestømmens returkabel

- Skal koples til stykket som skal sveises eller til metallbenken den står på, så like som mulig til skjøten som blir utført.
- Denne kabeln skal koples til kabelfestet med symbol (-).

5.5.4. ANBEFALINGER

- Drei kontaktene på sveisekablene helt til slutt i de hurtige uttakene, for å garantere en perfekt elektrisk kontakt; ellers kan overoppvarming skje i kontaktene og dette kan føre til kvalitetsforsringelse og effektivitetstap.
- Bruk så korte sveisekabler som mulig.
- Unngå å bruke metallstrukturer som ikke utgjør del av delen som bearbeides da du skifter ut sveisestømmens returkabel; dette kan være farlig for sikkerheten og gi et dårligt sveiseresultat.

5.6 MONTERING AV TRÅDSPOLER (FIG. I)



ADVARSEL! FØR DU BEGYNNER MONTERINGSOPERASJONENE, SKAL DU FORSIKRE DEG OM AT SVEISEREN ER SLÅTT AV OG FRAKOPLET FRA STRØMNETTET.

KONTROLLER AT TRÅDENS MATEVALSER, SLANGEN TIL TRÅDFØRINGEN OG KONTAKTPISSEN TIL BRENNEREN PASSER TIL DIAMETEREN OG TYPE AV TRÅD SOM BRUKES OG KONTROLLER AT DISSE DELENE ER RIKTIG TILPASSET. UNDER FASENE FOR Å SETTE INN TRÅDEN IGJEN, SKAL DU IKKE HA PA DEG VERNEHANSKENE.

- Åpne spindelrommet.
- Sett trådspolen på spindelen og hold trådenden opp; forsikre deg om at spindelletta er plassert riktig i hullet sitt (1a).
- Løsne mottrykksvalsen/e og flytt den/dem bort fra den/de nedre valsene (2a).
- Kontroller av valsene i trekkeheten er egnet til bruk tråd (2b).
- Løsne trådenden og skjær av den bøyde enden, og pass på at skjæreflaten er ren. Roter spolen mot klokken, og tre enden av tråden inn i inngangsføringen, og skyv den ca. 50 til 100 innover (2c).
- Sett tilbake mottrykksvalsen, og sett trykket til middels verdi. Kontroller at tråden er korrekt plassert i sporet på den nedre valsen (3).
- Bruk justeringsskruen til å sette et svakt bremsetrykk på spindelen (1b).
- Fjern munstykket og kontaktspissen (4a).
- Sett kontakten i uttaket, slå på sveiseren, trykk på sveisebrennerens fast eller på tasten for trådføring på kontrollpanelet (hvis installert) og vent til trådenden løper langs hele trådføringsslangen og til den stikker ca 10 til 15 cm frem fra brenneren og slipp bryteren.



ADVARSEL! Når dette gjøres, er tråden strømførende, og utsatt for mekaniske belastninger. Ta nødvendige forholdsregler for at tråden ikke skal kunne gi elektriske støt, skader og utilsiktet tenning av sveisebuen:

- Rett ikke munstykket på brenneren mot kroppsdelene.
- Hold brenneren godt borte fra gassflasken.
- Sett kontaktspissen og munstykket tilbake på brenneren (4b).
- Kontroller at trådmatingen er jevn, still inn valsens og spindelens bremsetrykk til lavest mulig verdier, og kontroller at tråden ikke glir i sporet, og at det ikke løsner tråd på grunn av treghet i spolen når matingen stanser.
- Skjær av enden av tråden slik at kun 10 til 15 mm stikker frem fra munstykket.
- Lukk spindelens rom

5.7.1 Spiralkappe for ståltråd

- 1- Løsne på munstykket og sveisebrennerens hodes kontaktrør.
- 2- Løsne kappestoppets mutter på midtkontakten og fjern kappen som er der.
- 3- Sett inn den nye kappen i ledningen mellom kabel-sveisebrenner og trykk den lett til den kommer ut fra sveisebrennerens hode.
- 4- Skru fast kappens blokkersmutter manuelt.
- 5- Kutt kappen som er altfor lang og trykk den sammen litt; fjern den igjen fra sveisebrennerens kabel.
- 6- Slip kuttesonen på kappen og sett den tilbake inn i ledningen mellom kabel-sveisebrenner igjen.
- 7- Monter tilbake mutteren ved å bruke en nøkkel.
- 8- Monter tilbake kontaktrøret og munstykket.

5.7.2 Kappe i syntetmaterial for aluminiumstråder

- Utfør operasjonene 1, 2, 3 som er indikert for stålkappen (ute å utføre fasene 4, 5, 6, 7, 8).
- 9- Skru fast kontaktrøret for aluminium og kontroller at den kommer i kontakt med kappen.
 - 10- Sett inn kappens motsatte ende (sveisebrennerens festside), nippelen i messine, OR-ringene og stram siden kappens festemutter ved å holde kappen lett intrykt. Ekstra isolering skal fjernes senere (se (13)). Fjern kapillærøret for stålkapper fra sveisebrennerens skjøte på trådtrekkerenheten.
 - 11- DET ER INGET KAPILLÆRRØR for aluminiumskjøter med en diameter på 1,6-2,4mm (gul farge); erfor blir kappen innsatt i sveisebrennerens skjøte uten det. Kutt kapillærøret for aluminiumkapper med en diameter på 1-1,2mm (rød farge) til et verdi som understiger stålørrets verdi med 2mm omrent og sett inn det på kappens frie ende.
 - 12- Sett inn og blokker sveisebrenneren i trådtrekkerskjøtet: marker kappen 1-2mm fra valsen; jern sveisebrenneren igjen.
 - 13- Kutt kappen til ønsket lengde, uten å deformere inngangshullet. Monter tilbake sveisebrenneren på trådtrekkerskjøtet og monter gassmunstykket.

6. SVEISING: BESKRIVELSE AV PROSEDYREN

6.1 MIG-MAG-SVEISING

6.1.1 MODUS FOR OVERFØRELSE MED KORT BUE (SHORT ARC)

Smelting av elektrodetråden og fjerning av drypp utføres gjennom repeterende kortslutninger (opp til 200 ganger pr sekund) fra spissen av tråden til sveisesømmen.

Kullstål og stål med lave legeringer

- Passende tråddiameter: 0,6-1,2mm
- Sveisestrøm: 40-210A
- Buespenning: 14-23V
- Passende gasser: CO₂, Ar/CO₂, Ar/CO₂/O₂

Rustfritt stål

- Passende tråddiameter: 0,8-1mm

- Sveisestrøm:	40-160A
- Buespenning:	14-20V
- Passende gasser:	Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminium og legeringer

- Passende tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Sveisestrøm:	75-160A
- Buespenning:	16-22V
- Passende gasser:	Ar 99,9%

Kontaktrøret skal være i linje med munstykket eller lett skyve frem med tykke tråder og lav buespenning; trådens frie lengde (stick-out) skal normalt være mellom 5 og 12mm.

I MANUELL MODUS ("PRG 0") skal du tilpase reaktanseverdien :

- 20%-60% med tråder som har en diameter på 0,8-1mm kullstål.
- 50%-80% med tråder som har en diameter 1,2-1,6mm kullstål.
- 60%-80% med tråder i rustfritt stål og aluminium.

Applisering: sveising i enhver stilling, på tynde overflater eller for første sveising innenfor avrundninger med begrenset termisk effekt og kontrollerbart bad.

Bemerk: overførelsen SHORT ARC for sveising av aluminium og legeringer skal utføres med stort omhu (spesielt med tråder som har en diameter >1mm) da de kan være risiko for fusjonsdefekter.

6.1.2 OVERFØRELSESMODUS MED SPRØYTEBUE (SPRAY ARC)

Her benyttes høyere spennin og strøm enn for kortbuesveising for å oppnå smelting av tråden. Trådpissen kommer ikke i kontakt med sveisefugen, en bue former spissen og gjennom den flyter en strøm av metallidråper. Disse er produsert av den kontinuerlige smeltingen av elektrodetråden uten at kortslutning er involvert.

Kullstål og stål med lave legeringer

- Passende tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Sveisestrøm:	180-450A
- Buespenning:	24-40V
- Passende gasser:	Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂

Rustfritt stål

- Passende tråddiameter:	1-1,6mm
- Sveisestrøm:	140-390A
- Buespenning:	22-32V
- Passende gasser:	Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminium og legeringer

- Passende tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Sveisestrøm:	120-360A
- Buespenning:	24-30V
- Passende gasser:	Ar 99,9%

Typisk skal kontaktrøret være 5-10mm i munstykket, jo lengre inn jo høyere buespenningen er; trådens frie lengde (stick-out) skal normalt være mellom 10 og 20mm. I MANUEL MODUS ("PRG 0"), dersom du valgt parametrene for trådhastighet og buespenning på korrekt på (dvs med kompatible verdier), kan hvilket reaktanseverdi som helst velges.

Applisering: horisontal sveising med tykkeler som ikke understiger 3-4mm (meget flytende bad); utførelseshastigheten og deponeringsgraden er meget høy (høy termisk effekt).

6.1.3 OVERFØRELSESMODUS MED PULSERT BUE (PULSE ARC)

Denne overførelsen som er "kontrollert" befinner seg i "spray arc"-funksjonsområdet (modifisert spray arc) og kan derfor bruke alle fordelene med fusjonsfordeler og mangel av flyvende formål ved meget lave strømverdier, som kan tilfredsstille mange andre typiske "short arc"-applikasjoner.

For hver strømimpuls, løsner en enkelt dråpe fra elektrodetråden; dette fenomenet skjer med en frekvens som er proporsjonerlig med trådens frengangshastighet med variasjoner som gjelder type og diameter på selve tråden (typiske frekvensverdier: 30-300Hz).

Kullstål og stål med lave legeringer

- Passende tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Sveisestrøm:	60-360A
- Buespenning:	18-32V
- Passende gasser:	Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂ (CO ₂ max 20%)

Rustfritt stål

- Passende tråddiameter:	0,8-1,2mm
- Sveisestrøm:	50-230A
- Buespenning:	17-26V
- Passende gasser:	Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminium og legeringer

- Passende tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Sveisestrøm:	40-320A
- Buespenning:	17-28V
- Passende gasser:	Ar 99,9%

Kontaktrøret skal være 5-10mm inni smørenippele, mer hvis buespenningen er høy; trådens frie lengde (stick-out) skal normalt være mellom 10 og 20mm.

Applisering: sveising i "posisjon" på mellomSAVE-små tykkeler og på materialer som er termisk følsomme, spesielt egnet for sveising på lette legeringer (aluminium og dens legeringer) og på tykkeler som er under 3mm.

6.1.4 REGULERING AV SVEISEPARAMETRENE I MIG-MAG

6.1.4.1 Vernegass

Vernegassens kapasitet skal være:

short arc: 8-14 l/min

spray arc og pulse arc: 12-20 l/min

i forhold til sveisestrømmens intensitet og smørenippelels diameter.

6.1.4.2 Sveisestrøm

Reguleringen av sveisestrømmen blir utført av operatøren ved å dreie kodenhetens kontroll (FIG.E (14)). Da du velger SPRAY/SHORT ARC og dreier kodenhetens kontroll (14) tilsvarer hver rotasjon reguleringen av trådens hastighet (m/minutt) og verdiet blir vist på skjermen (16); under sveisingsspesedyren, kopler skjermen automatisk til faktisk sveisestrømsverdi (ampere). Da du velger PULSE ARC eller **PULSE ARC PULSE-ON-PULSE** ved å rotere kodenhetens kontroll (14) tilsvarer reguleringen sveisestrømmen som blir vist på skjermen (16); under sveisingen, skifter skjermen automatisk til faktisk strømsverdi.

I begge modusene er det mulig å trykke på tast (17), skal du gå til reguleringen av tykkelsen i mm (LED (16b) lyser) med kodenheten (14). Maskinen teller nødvendig strøm for sveising av tykkelsen. Også i dette fallet, endrer skjermen verdien og stiller in faktisk strømsverdi (Ampere) under sveisingen.

Husk på at alle synergiske program kan minimums- og maksimumsverdiene ikke stilles inn (m/minutt, ampere eller tykkelse i mm) da de er blitt programmert i fabrikken og ikke endres av brukeren.

Innstilbare strømverdi med tråder som er vanlige er illustrert i Tabellen (TAB.5).

6.1.4.3 Buespenning og blokering av buen (pinch-off)

I synergiske program av typen MIG-MAG Pulse Arc og Pulse-on-Pulse avgjør disse to parametrene buens mål under sveisingen.

Buespenningen angir avstand fra stykkets tråd, marginalen som operatøren kan endre er begrenset til en enkel korrekjon mellom -5% og +5% av spenningsverdien som er angitt for hvert program, for en eventuell tilpasning av buens lengde for spesielle krav. Et høyt verdi gir et høyere avstand til stykkets tråd.

Blokkeringen av buen avgjør konsentrasjonen og bredden på buen, reguleringsfeltalet av parameteren er mellom -10% og +10% av innstilt verdi. Hvis verdien er høyt, blir også buens konsentrasjon høyere.

I "PRG 0", manuell program, blir buespenningen angitt ved å stille in verdier som tilsvarer valgt trådhastighet i samsvar med følgende:

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ V}$$

- U_2 = Buespenning i Volt.

- I_2 = Sveisepenning i Ampere.

Husk på at spenningsverdien tilsvarer en spenning som understiger verdien med 2-4V under last (sveising).

6.1.5 BI-LEVEL FUNKSJON OG PULSE ON PULSE

Bi-level funksjonen skal stilles inn ved hjelp av tast (8) og kan velges i modus MIG-MAG Pulse Arc og Short Arc. Sveisesyklusen begynner da du trykker og siden slipper sveisebrennerens fast (som i 4 faser) og det første arbeidspunktet tilsvarer hovednivået for sveising (LED (10a)) og maskinen viser strømverdien og spenningsverdien ved dette arbeidspunktet. Hvis du holder sveisebrennerens fast nedtrykt i mindre enn 0,5 sekunder, skifter maskinen arbeidspunkt fra hovednivået til sekundærnivået (LED (10b)) og viser strømsverdien og spenningsverdien ved sekundærnivået på skjermen. Hver gang du siden trykker på tasten fortsetter maskinen å overgå fra et nivå til et annet, til tosten forblir nedtrykt i mer enn 0,5 sekunder.

Hvis maskinen viser umiddelbart strømsverdi og spenningsverdi under sveisingen, kan du bare endre strømmen og buespenningen for sveisingens hovednivå.

Funksjonen **MIG-MAG Pulse on Pulse** aktiveres ved hjelp av tast (7) sammen med LED til MIG-MAG Pulse Arc. Dette moduset er en spesiell type av bi-level, da også i dette fallet er der to arbeidspunkter som kan stilles inn med samme kriterier som bi-level (LED(10a) og (10b)). Varigheten for nivåene t_1 og t_2 kan stilles inn (LED (10c) og (10d)) og skal ikke utføres manuelt som i bi-level. Under sveisingen, fortsetter maskinen å variere arbeidspunktene fra hovednivået på automatisk måte (med varighet t_1) til sekundærnivået (med varighet t_2).

Fenomenet som oppstår er en pulsering i selve pulseringen. Hvis du stiller inn de to nivåene korrekt og det er mulig å utføre en sveising på en måte som er meget lik TIG-sveisingen.

6.2 TIG-SVEISING (DC)

Da du har utført koplingene av sveisekretsen som er beskrevet i stykke 5.5.2 er det nødvendig å:

- velge TIG-prosedyre på sveisebrennerens kontrollpanel (FIG.C (7)).
- Still inn sveisebrennerens spenning til ønsket verdi ved hjelp av encoderens ratt (14) (verdien kan reguleres også under sveiseprosedyren). Hvis nødvendig kan du angi rampen til spenningen ved hjelp av potentiometren (13) (midlertidig indikasjon på skjermen (16)).

6.2.1 LIFT-aktivering

Still elektrodspissen mot stykket og trykk forsiktig. Trykk helt sveisebrennerens tast og løft elektroden 2-3 mm med noen forsinking for å aktivere buen. Sveisebrenneren forsyner til en begynnelse en I_{BASE} . Etter noen sekunder, blir den innstilt sveisepenningen forsynt. Etter syklusen blir spenningen annullert med innstilt rampeverdi.

Tabellen (TAB. 5) inneholder data for sveising på rustfritt stål eller legeringer.

6.3 SVEISING MED KLEDD ELEKTROD MMA

Da du har utført koplingene i sveisekretsen som er beskrevet i 5.5.3, skal du velge MMA-prosedyre ved hjelå av tilsvarende tast (FIG. C (7)).

Sveisestrømmen skal reguleres til ønsket verdi med encoderratten (14) og en eventuell dynamisk overspenning "ARC FORCE" kan varieres mellom 0 og 100% med encoderratten (13) med midlertidig indikasjon av verdien på skjermen (16)).

I tabellen (TAB. 6) står noen data om stømmen i samsvar med elektroddiametren.

6.4 SVEISEKVALITÉ

Sveisekvalitén, inklusive spøytemengde som blir produsert er i hovedsak beroende på sveiseparametrene: strøm (trådhastighet), tråddiameter, buespenning etc..

Også posisjonen for sveisebrenneren måste tilpasses som er indikert **figur M**, for å unngå dannning av sprøyt og defekter i sveiseprosedyren.

For å utføre en korrett sveising, må du også tenke på sveisehastigheten (matehastighet langs skjøten) som er viktig for en korrekt penetrasjon og for sveisingens form.

Vanlige sveisedefekter er angitt i tabellen (TAB. 7).

7. VEDLIKEHOLD



ADVARSEL! FØR DU GÅR FREM MED VEDLIKEHOLDSARBEIDET, SKAL DU FORSIKRE DEG OM AT SVEISEBRENNEREN ER SLATT AV OG FRAKOPLET FRA STRØMNETTET.

7.1.1 Sveisebrenner

- Unngå å plassere sveisebrenneren og dens kabel på varme overflater; dette kan føre til at isoleringsmaterialer smelter ned og ikke lenger kan brukes.
- Kontroller jevnlig at gasslangen og koplingene er tette.
- Hver gang trådspolen byttes, skal du rense slangen ved å blåse gjennom den med trykkluft (maks. 5bar) i trådkappen og kontrollere at slangen er i orden.
- Kontroller minst en gang hver dag slitasjetilstanden og korrekt montering av terminalene på sveisebrenneren: munnstykket, kontaktspissen, gassdiffusøren.

7.1.2 Trådforsyningenshet

- Kontroller regelmessig slitasjetilstand p+ trådmatervalsene, fjern metallstøvet regelmessig fra matningsområdet (valser og trådmater ved inngang og utgang).

7.2. EKSTRA VEDLIKEHOLDSARBEID

ALLE EKSTRA VEDLIKEHOLDSPROSEODYRER MÅ KUN FULLFØRES AV KVALIFISERT PERSONAL MED ERFARINGER I DET ELEKTRISKE OG MEKANISKE FELTET.



ADVARSEL: FJERN ALDRI DEKSLER ELLER UTFØR ARBEID INNE I ENHETEN DERSOM DEN IKKE ER FRAKOPLET STRØMNETTET.

Eventuelle kontroller av funksjoner med enheten under spenning, kan fore til alvorlige strømstøt og/eller skader som følge av direkte berøring av strømførende deler.

- Regelmessig og i samsvar med bruket og miljøens støvmengde, skal du inspektere sveisebrenneren innvendig og fjerne støv fra de elektroniske kortene ved hjelp av en meget myk børste eller egnet opplosningsmiddel.
- På same gang skal du kontrollere at de elektriske koplingene er riktig og at kablenes isolering ikke er skadd.
- Etter disse operasjonene skal du montere tilbake sveiserens paneler og stramme festeskueiene helt til slutt.
- Unngå absolutt å utføre sveiseoperasjoner med åpen sveiser.

8. FEIL, ÅRSAKER OG LØSNINGER (TAB.8)



ADVARSEL! UTFØRELSEN AV NOEN KONTROLLER IMPLISERER RISIKO FOR KONTAKT MED STRØMFØRENDE DELER OG/ELLER BEVEGELIGE DELER.

HVIS FUNKSJONEN IKKE ER FULLGOD OG FØR DU UTFØRER SYSTEMATISKE KONTROLLER ELLER HENVENDER DEG TIL TEKNISK ASSISTANSE, SKAL DU KONTROLERE FØLGENDE PUNKTER:

- Sveisestrømmen som er regulert ved hjelp av encoderen er korrekt.
- Ingen alarm signalerer inngrep av termiske sikkerhetsanlegg ved over- eller underspenning eller kortslutning.
- Forsikre deg om at du observerer forholdet med nominal intermittens. Hvis det termostatiske verneutsyrer inngreper skal du vente til sveisebrennen er naturlig avkjølet og siden kontrollere at ventilatoren fungerer korrekt.
- Kontroller linjespenningen: hvis verdien er altfor høyt eller altfor lavt, signalerer sveisebrennen feil (se stykke 4.2).
- Kontroller at det ikke er kortslutning ved sveisebrennerens utgang: hvis det er kortslutning, skal du fjerne problemet.
- Sveisekretsens koplinger er utført korrekt, spesielt jordeleddningsklemmen er korrekt koplet til stykket uten kontakt med isoleringsmaterial (f.eks. lakk).
- Vernegassen som er brukt er korrekt og har rett mengde.

Før du utfører inngrep på trådforsyningensheten eller i sveisebrennen skal du lese kapittel 7 "VEDLIKEHOLD".



sid.

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BÄGSVETSNING	64
2. INLEDNING OCH ALLMÄN BESKRIVNING.....	65
2.1 INLEDNING.....	65
2.2 METALLERNAS SVETSBARHET.....	65
2.3 STANDARDTILLBEHÖR.....	65
2.4 EXTRA TILLBEHÖR	65
3.TEKNiska DATA.....	65
3.1 INFORMATIONSSKYLT.....	65
3.2 ÖVRIGA TEKNiska DATA	65
4. BESKRIVNING AV SVETSEN	65
4.1 ANORDNINGAR FÖR KONTROLL, REGLERING OCH ANSLUTNING	65
4.1.1 Svets med integrerad trådmatare	65
4.2 SVETSEN MANÖVERPANEL	65
4.3 ATT TA FRAM OCH MEMORISERA PROGRAM.....	66
4.3.1 ATT TA FRAM PROGRAM SOM REDAN MEMORISERATS AV TILLVERKAREN.....	66
4.3.1.1 SYNERGiska MIG-MAG-program	66
4.3.1.2 FUNKTION I MANUELL MODALITET ("PRG 0")	67
4.3.2 ATT MEMORISERA OCH TA FRAM PERSONLIGT UTFORMADE PROGRAM I MIG-MAG	67
4.3.2.1 Inledning	67
4.3.2.2 Kapacitet för memorisering av personligt utformade program i MIG-MAG	67
4.3.2.3 Tillvägagångssätt för memorisering (SAVE)	67
4.3.2.4 Tillvägagångssätt för att ta fram ett personligt utformat program (RECALL)	67
5. INSTALLATION.....	67
5.1 IORDNINGSTÄLLNING	67
5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID LYFT AV SVETSEN.....	67
5.3 PLACERING AV SVETSEN	67
5.4 ANSLUTNING TILL ELNÄTET	67
5.4.1 Anvisningar	67
5.4.2 Stickpropp och uttag	67
5.5. ANSLUTNING AV SVETSKRETSEN	67
5.5.1 VARMTRADSSVETSNING MIG-MAG	67

SVETSAR MED KONTINUERLIG TRÅD FÖR BÄGSVETSNING AV TYPEN MIG-MAG OCH FLUX, TIG, MMA AVSEDDA FÖR PROFESSIONELLT BRUK OCH INDUSTRIELLT .

Anmärkning: i den text som följer kommer vi att använda oss av termen "svets".

1. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BÄGSVETSNING

Operatören måste vara väl insatt i hur svetsen ska användas på ett säkert sätt, vidare måste han vara informerad om riskerna i samband med bågsvetsning, om de respektive skyddsåtgärderna och nödfallsprocedurerna.

(Vi hävdisar även till "TEKNISK SPECIFIKATION IEC eller CLC/TS 62081": INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV APPARATER FÖR BÄGSVETSNING).



- Undvik direktkontakt med svetskretsen: spänningen på tomgång från svetsen kan under vissa förhållanden vara farlig.
- Stäng av svetsen och drag ut stickproppen ur uttaget innan du ansluter svetskablarna eller utför några kontroller eller reparationer.
- Stäng av svetsen och koppla från den från elnätet innan du byter ut förslinningsdetaljer på skärbrännaren.
- Utför den elektriska installationen i enlighet med gällande normer och säkerhetslagstiftningen.
- Svetsen får endast anslutas till ett matningssystem med en neutral ledning ansluten till jord.
- Försäkra er om att nätttaget är korrekt anslutet till jord.
- Använd inte svetsen i fuktig eller våt miljö eller i regn.
- Använd inte kablar med skadad isolering eller kontaktglapp.
- Om ni använder er av en kylningsenhets vätska måste påfyllningen utföras med svetsen avstängd och fränkopplad från elnätet.



- Svetsa inte på behållare eller rörledningar som innehåller eller har innehållit brandfarliga ämnen i vätske- eller gasform.
- Undvik att arbeta på material som rengjorts med klorhaltiga lösningsmedel eller i närlheten av sådana ämnen.
- Svetsa aldrig på behållare under tryck.
- Avlägsna alla brandfarliga ämnen (t.ex. trä, papper, trasor m.m.) från arbetsområdet.
- Försäkra er om att ventilationen är tillfredsställande eller använd er av något hjälpmittel för utsugning av svetsgaserna i närlheten av bågen; det är nödvändigt med en systematisk kontroll för att bedöma gränserna för exponeringen för rök från svetsningen, beröende på rökens sammansättning och koncentration samt exponeringens längd.
- Håll gastuben på avstånd från värmekällor, inklusive solljus (om sådan används).



- Se alltid till att ha en lämplig elektrisk isolering i förhållande till elektroden, stycket som bearbetas och eventuella jordade metalldelar som befinner sig i närlheten (åtkomliga). Detta kan i normala fall uppnås genom att man bär skyddshandskar, skor, skydd för huvudet och skyddskläder som är avsedda för ändamålet samt genom användningen av isolerande plattformar eller mattor.
- Skydda alltid ögonen med för detta avsedda UV-glas monterade på mask eller hjälm.

5.5.1.1 Anslutning till gastuben	67
5.5.1.2 Anslutning av svetsbrännaren	67
5.5.1.3 Anslutning av återledarkabel för svetsström	67
5.5.2 TIG-SVETSNING	67
5.5.2.1 Anslutning till gastuben	67
5.5.2.2 Anslutning av återledarkabel för svetsström	67
5.5.2.3 Anslutning av skärbrännaren	67
5.5.3 SVETSNING MED BELAGD MMA-ELEKTROD	68
5.5.3.1 Anslutning av elektrodhållartången	68
5.5.3.2 Anslutning av återledarkabel för svetsström	68
5.5.4 REKOMMENDATIONER	68
5.6 LADDNING AV TRÄDRULLE	68
5.7 BYTE AV TRÄDHYLSA I SKÄRBRÄNNAREN	68
5.7.1 Spiralformad hylsa för trådar av stål	68
5.7.2 Hylsa av syntetiskt material för trådar av aluminium	68
6. SVETSNING: BESKRIVNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	68
6.1 MIG-MAG-SVETSNING	68
6.1.1 ÖVERFÖRINGSMODALITET SHORT ARC (KORT BÄGE)	68
6.1.2 ÖVERFÖRINGSMODALITET SPRAY ARC (SPRUTBÄGE)	68
6.1.3 ÖVERFÖRINGSMODALITET PULSE ARC (IMPULSBÄGE)	68
6.1.4 REGLERING AV SVETSPARAMETRAR I MIG-MAG	69
6.1.4.1 Skyddsgas	69
6.1.4.2 Svetsström	69
6.1.4.3 Bågspänning och stryppning av bågen (pinch-off)	69
6.1.5 BI-LEVEL OCH PULSE ON PULSE-FUNKTION	69
6.2 TIG-SVETSNING (DC)	69
6.2.1 Tändning LIFT	69
6.3 SVETSNING MED BELAGD MMA-ELEKTROD	69
6.4 SVETSNINGENS KVALITET	69
7. UNDERHÅLL	69
7.1. ORDINARIE UNDERHÅLL	69
7.1.1 Skärbrännare	69
7.1.2 Trådmatare	69
7.2. EXTRA UNDERHÅLL	69
8. PROBLEM, ORSAKER OCH ATGÄRDER	69

Använd för detta avsedda ej bränbara skyddskläder och handskar, och undvik att utsätta huden för ultraviolet och infraröd strålning från svetsbågen; även andra personer som befinner sig i närlheten av bågen måste skyddas med hjälp av icke reflekterande skärningar eller draperier.

- Buller: om särskilt intensivt svetsningsarbete skulle ge upphov till en nivå för daglig personlig bullerexponering (L_{EPd}) på lika med eller mer än 85db(A), är det obligatoriskt att använda sig av lämplig individuell skyddsutrustning.



- De elektromagnetiska fält som uppkommer vid svetsningsprocessen kan ge upphov till störningar i elektriska och elektroniska apparaters funktion. Personer som bär elektriska eller elektroniska livsuppehållade apparater (t.ex. pace-maker, respirator, etc.) måste tala med en läkare innan de uppehåller sig i närlheten av de områden där denna svets används. De personer som bär elektriska eller elektroniska livsuppehållade apparater bör inte använda denna svets.



- Denna svets motsvarar kraven i tekniska normer för produkter avsedda enbart för industriellt och professionellt bruk. Vi garanterar inte för dess överensstämmelse med elektromagnetisk kompatibilitet i hemmiljö.



EXTRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- SVETSNINGSSARBETE:

- I miljö med ökad risk för elektrisk stöt
 - I angränsande utrymmen
 - I närvärv av brandfarligt eller explosivt material
- MÄSTE först bedöma om en "Ansvarig expert" och alltid utföras i närvärv av andra personer som är skolade för att eventuellt ingrepp i en nödsituation. De tekniska skyddsanordningar som beskrivs i 5.10; A.7; A.9. i "TEKNISK SPECIFIKATION IEC eller CLC/TS 62081" MÄSTE tillämpas.
- Det MÄSTE vara förbjudet att svetsa medan svetsen eller trådmataren hålls upp av operatören (t.ex. med hjälp av remmar).
 - Det MÄSTE vara förbjudet att svetsa med operatören upplyft från marken, förutom vid en eventuell användning av en säkerhetsplattform.
 - SPÄNNING MELLAN ELEKTRODHÄLLARE ELLER SKÄRBRÄNNARE: om man arbetar med flera svetsar på samma stycke eller på flera elektriskt sammankopplade stycken kan detta ge upphov till en sammanlagd farlig spänning på tomgång mellan två olika elektrodhållare eller skärbrännare, ända upp till ett värde som kan uppnå det dubbla jämfört med den tillåtna gränsen.

En kunning samordnare måste utföra en mätning för att kunna avgöra huruvida en risk föreligger och vidta lämpliga skyddsåtgärder på det sätt som indikeras i 5.9 i "TEKNISK SPECIFIKATION IEC eller CLC/TS 62081".



ÄTERSTÄENDE RISKER

- TIPPNING: placera svetsen på en horisontal yta av lämplig bärkapacitet för dess vikt, i annat fall (t.ex. lutande eller ojämnt golv, etc.) finns det risk för att den tippar.
- Det är förbjudet att lyfta upp vagnen tillsammans med svetsen, trådmataren och kylningsenheten (når sådan finns).
- Det enda tillåtna tillvägagångssättet för att lyfta svetsen är det som beskrivs i

sektionen "INSTALLATION" i denna bruksanvisning.

- **FELAKTIG ANVÄNDNING:** det är farligt att använda svetsen för något annat än vad den är avsedd för (t.ex. för att tina upp vattenrör).
- **FÖRFLYTTNING AV SVETSEN MED DEN TILLHÖRANDE VAGNEN:** fäst alltid gastuben med lämpliga medel som förhindrar att den ramar.



Skydden och de rörliga delarna av svetsens och trådmatarens hölje måste vara på plats innan man ansluter svetsen till elnätet.



VIKTIGT! Alla manuella ingrepp på trådmatarens rörliga delar, som till exempel:

- Byte av rullar och/eller trådedare;
- Införning av tråden i rullarna;
- Laddning av trådrulle;
- Rengöring av rullar, kuggjhul eller området under dessa;
- Smörjning av kuggjhulen.

MÅSTE UTFÖRAS MED SVETSEN AVSTÄNGD OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET.

2. INLEDNING OCH ALLMÄN BESKRIVNING

2.1 INLEDNING

Denna svets består av en strömkälla och av en integrerad trådmatare. Strömkällan är en likriktare med trefas matning för olika typer av tillvägagångssätt (SYNERGISK MIG-MAG kontinuerlig och pulserande, TIG och MMA) med elektronisk reglering (switch-mode) som kontrolleras av mikroprocessorn, med hel brygga på den primära sidan.

Trådmataren är försedd med en tråddragarenhet med 4 motoriserade rullar med oberoende reglering av tråddragningstrycket. Den digitala kontrolltavlan är integrerad med kortet för reglering med mikroprocessorn, och har tre huvudsakliga funktioner:

a) INSTÄLLNING OCH REGLERING AV PARAMETRAR

Med hjälp av detta gränssnitt mot användaren är det möjligt att ställa in och reglera arbetsparametrarna, att välja sparade program samt att visualisera statusförhållanden och värdet för parametrarna på displayen.

b) ATT TA FRAM REDAN MEMORISERADE SYNERGiska PROGRAM FÖR MIG-MAG-SVETSNING

Dessa program har redan stälts in och memoriseras tillverkaren (och kan således inte modifieras). Användaren kan ta fram ett av dessa program, välja en specifik arbetspunkt (som motsvarar en oberoende uppsättning svetsparametrar) och reglera enbart en storlek. Detta är konceptet **SYNERGI**, som gör det möjligt att enkelt reglera svetsen på bästa sätt för alla olika arbets situationer.

c) ATT MEMORISERA/TÄ FRAM PERSONLIGT UTIFORMADE PROGRAM

Denna funktion är tillgänglig både när man arbetar inom ett synergiskt program och när man arbetar i den manuella modaliteten (i detta fall sker inställningen av samtliga svetsparametrar godtyckligt). Funktionen ger användaren möjlighet att memorisera och sedan ta fram information om en specifik typ av svetsning.

2.2 METALLERNAS SVETSBARHET

MIG-MAG Svetsen är lämplig för MIG-svetsning av aluminium och dess legeringar, MIG-lödning som i normala fall utförs på galvaniserade plåtar samt för MAG-svetsning av kolstål, läglegerat stål och rostfritt stål. MIG-svetsning av aluminium och dess legeringar måste utföras med solida trådar av en sammansättning som är kompatibel med det material som ska svetsas och med ren Ar (99,9%) som skyddsgas.

MIG-lödning kan i normala fall utföras på galvaniserade plåtar med solida trådar av kopparlegering (t. ex. kisel-koppar eller aluminium-koppar) med ren Ar (99,9%) som skyddsgas.

MAG-svetsning av kolstål och läglegerat stål ska utföras med fylda trådar vars sammansättning är kompatibel med det material som ska svetsas, med skyddsgas CO₂ och med blandningar av Ar/CO₂ eller Ar/CO₂/O₂ (Argon i vanliga fall > 80%). För att svetsa rostfritt stål används i vanliga fall gasblandningar av Ar/O₂ eller Ar/CO₂ (Ar i vanliga fall > 98%).

TIG Svetsen är lämplig för TIG-svetsning i likström (DC) med tändning av bågen vid kontakt (läget LIFT ARC), passande för alla typer av stål (kolstål, läglegerat stål och höglegerat stål) samt av tunga metaller (koppar, nickel, titan och deras legeringar) med ren Ar (99,9%) som skyddsgas eller, för speciell användning, med blandningar av Argon/helium.

MMA Svetsen är lämplig för svetsning med MMA-elektrod i likström (DC) med alla olika typer av belagda elektroder.

2.3 STANDARDTILLBEHÖR

- Adapter till gasbehållare ARGON IT.
- Kabel och jordledningsklamra.
- Tryckregulator med 2 manometrar.
- Skärbrännare MIG 3m.

2.4 EXTRA TILLBEHÖR

- Vagn
- Manuell fjärrstyrning med 1 potentiometer (endast för TIG och MMA).
- Manuell fjärrstyrning med 2 potentiometrar.
- SPOOL GUN.
- Vattenkylningsenheter G.R.A.
- Set för svetsning av aluminium.
- Set för MMA-svetsning 600A.
- Svetsbrännare MIG 5 m 500A.
- Svetsbrännare MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Svetsbrännare MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Svetsbrännare TIG 4m eller 8m, 220A.
- Svetsbrännare TIG 4m eller 8m, 350A R.A.
- Svetsbrännare MIG/TIG UP/DOWN, med eller utan potentiometer.
- Svetsbrännare PUSH PULL.
- Svetsbrännare med serienummer RS485 på begäran.

3. TEKNISKA DATA

3.1 INFORMATIONSSKYLT (FIG. A)

Den viktigaste informationen gällande användningen av svetsen och dess prestationer finns sammanfattad på en informationsskylt med följande betydelse:

1- Höljlets skyddsgrad.

2- Symbol för matningslinjen:

- 1~: enfas växelspänning;
- 3~: trefas växelspänning.

3- Symbolen **S**: indikerar att svetsning kan utföras i miljö med ökad risk för elektrisk stöt (t. ex. i näheten av stora metallmassor).

4- Symbol för den svetsningsprocess som förutses.

5- Symbol för maskinens inre struktur.

6- EUROPEISK referensnorm gällande säkerhet och konstruktion av maskiner för bågsvetsning.

7- Serienummer för identifiering av svetsen (ombärlig vid teknisk service, beställning av reservdelar, sökning efter produkterns ursprung).

8- Svetsningskretsens prestationer:

- **U**: Maximal spänningstopp på tomgång (svetsningskretsen öppen).
- **I₁/U₁**: Motsvarande normaliserad ström och spänning som kan fördelas av svetsen under svetsningen.

- **X**: Intermittensförhållande: indikerar den tid under vilken svetsen kan fördela den motsvarande strömmen (samma kolonn). Detta uttrycks i %, baserad på en cykel på 10 minuters (t. ex. 60% = 6 minuters arbete, 4 minuters vila; och så vidare).

Om utnyttjningsfaktorerna (värden på skylen, refererar till 40°C omgivande temperatur) överskrider kommer det termiska skyddet att ingripa (svetsen kommer att vara i stand-by tills dess temperatur ligger inom gränserna).

- **A/V-A/V**: Indikerar skalan för inställning av svetsströmmen (minimum - maximum) och motsvarande bågspränning.

9- Matningslinjens egenskaper:

- **U**: Växelspänning och frekvens för matning av maskinen (tillåtna gränser ±10%);
- **I₁ max**: Maximal ström som absorberas av linjen.
- **I_{1eff}**: Reell matningsström.

10- **—**: Värde för de fördröjda säkringar som ska användas för att skydda linjen.

11-Symboler som hänvisar till säkerhetsnormer vars betydelse förklaras i kapitel 1 "Allmänna säkerhetsanvisningar för bågsvetsning".

Anmärkning: I det exempel på skylt som finns här är symbolernas och siffrornas betydelse indikativ; de exakta värdena för er svets tekniska data måste avläsas direkt på den skylt som finns på själva svetsen.

3.2 ÖVRIGA TEKNISKA DATA:

- **SVETS**: se tabell (TAB.1)

- **SKÄRBRÄNNARE**: se tabell (TAB.2)

4. BESKRIVNING AV SVETSEN

4.1 ANORDNINGAR FÖR KONTROLL, REGLERING OCH ANSLUTNING (FIG. B)

4.1.1 Svets med integrerad trådmatare på framsidan:

- Manöverpanel (se beskrivning).
- Negativ snabbskontakt (-) för svetsströmskabel (masskabel för MIG och MMA, svetsbränarkabel för TIG).
- Gaskoppling för svetsbrännare TIG.
- 3-poligt kontaktduon för styrkabel till SVETSBRÄNNARE TIG.
- 5-14-polig kontakt för anslutning av fjärrstyrningen.
- Centralkoppling för svetsbrännare MIG (Euro).
- Positiv snabbskontakt (+) till jordkabel för TIG-svetsning.
- Huvudströmbrytare ON/OFF.
- Fäste gasrör (behållare) för TIG-svetsning.
- Fäste gasrör (behållare) för MMA-svetsning.
- Nätkabel med kabeklämma.
- 12-5-polig kontakt för vattenkylningsenheten.
- Säkring.

4.2 SVETSENS MANÖVERPANEL (Fig. C)

1- **LYSDIOD** som påvisar LARMÅLGE (maskinens output är avaktiverat).

Maskinen återställs automatiskt när larmets orsak har åtgärdats.

Larmmeddelanden som visas på skärmbilderna (15) och (16):

- **"AL1"** : Överhettningsskyddet på primärkretsen har utlöst.
- **"AL2"** : Överhettningsskyddet på sekundärkretsen har utlöst.
- **"AL3"** : Skyddet för överspänning på matarledningen har utlöst.
- **"AL4"** : Skyddet för underspänning på matarledningen har utlöst.
- **"AL5"** : Skyddet för otillräckligt tryck på svetsbrännarens vattenkylningskrets har utlöst. Återställningen sker inte automatiskt.
- **"AL7"** : Skyddet mot överström vid MIG-MAG-svetsning har utlöst.
- **"AL8"** : Fel på den seriella linjen: Kortslutning i svetsbrännaren.
- **"AL9"** : Fel på de magnetiska komponenterna har utlöst.
- **"AL10"** : Fel på den seriella linjen: Serielinjen är ej ansluten.
- **"AL11"** : Skyddet för saknad av fas på matarledningen har utlöst.
- **"AL12"** : Fel på den seriella linjen: Fel i datat.
- **"AL13"** : För mycket dammansamling inuti svetsen. Larmet återställs genom att:
 - Rengöra maskinens insida
 - Trycka på manöverpanelens bildskärmsknapp.När svetsen stängs av kan det hända att larmet "AL11" eller "AL11" visas i några sekunder.

2- **LYSDIOD** som påvisar NÄRVARO AV SPÄNNING I SVETSBRÄNNAREN ELLER PÅ ELEKTRODEN.

3- **LYSDIOD** för signalering av PROGRAMMERING AV SVETS.

4- **Hämtningsknapp (RECALL)** för hämtning av de kundanpassade svetsprogrammen (se par. 4.3.2.4).

5- **Sparknapp (SAVE)** för att spara de kundanpassade svetsprogrammen (se par. 4.3.2.3).

6- **Tangent för val av svetsprogram och bildskärm med två siffror.**

När man trycker flera gånger på tangenten, visualiseras numren från "0" till "44" på bildskärmen. Till varje nummer mellan "1" och "44" hör ett synergiskt svetsprogram (se TAB. 3), medan siffran "0" är kopplad till manuell funktion av svetsen. I denna modalitet kan alla parametrar ställas in av användaren (endast i MIG-MAG SHORT och SPRAY ARC).

7- **Tangent för val av tillvägagångssätt för svetsningen.**

Närman trycker på knappen tänds den lysdiot som motsvarar det tillvägagångssättet som man har som avsikt att använda sig av:

MIG --- : MIG-MAG i läget "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG i läget "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG i läget "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : MMA-elektrod.

8- Tangent för val av manöverläge för knappen på brännaren MIG-MAG.

Genom att trycka på knappen tänds den lysdiod som motsvarar:

2t : 2-stegs funktion, ON-OFF med intrryckt knapp.

4t : 4-stegs funktion, ON-OFF med fri knapp.

BILEVEL : Bi-level funktion för MIG-MAG, TIG.

SPOT : Funktionen häftsvetsning i MIG-MAG (SPOT).

9- Tangent för inkoppling av fjärrstyrning.

REMOTE Med tänd lysdiod kan justeringen endast utföras från fjärrstyrningen, och närmare bestämt:

a) Manöverdon med en potentiometer (gäller endast MMA och TIG): Ersätter kodomvandlarnas (14) funktion.

b) Manöverdon med två potentiometrar: Ersätter kodomvandlarnas (14) och (13) funktioner.

c) Pedalstyrning (gäller endast MMA och TIG): Ersätter kodomvandlarenas (14) funktion.


OBS! Man kan endast välja "FJÄRRSTYRNING" (REMOTE) om ett fjärrstyrre är anslutet till det avsedda kontaktdonet.

10- Tangent för val av svetsparametrarna.

Genom att trycka flera gånger i följd på tangenten tänds en av lysdiodeerna från (10a) till (10n) som en särskild parameter är kopplad till. Inställningen av värde för var och en av de aktiverade parametrarna görs med hjälp av ratten (13), och visas på skärmbilden (15). Under dessa inställningar används ratten (14) för att justera värdet på den primära svetsnvån som visas på skärmbilden (16), varje sig det gäller strömmen eller trädhastigheten (se beskrivning under punkt (14)) förutom för (10b).

Det är bara med lysdioden (10b) tänd, som det med ratten (14) är möjligt att ställa in värdet för den sekundära nivån (se beskrivning av lysdiod (10b)).

Obs! Parametrarna som inte kan ändras av operatören, beroende på om man arbetar med ett synergiskt program eller i det manuella funktionssättet ("PRG 0"), utesluts automatiskt från valmöjligheterna och den motsvarande lysdioden tänds inte.

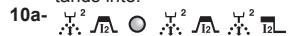

• MIG-MAG

Denna parameter visas upp automatiskt under arbetsmomenten för MIG-MAG-svetsning och anger den reella bågspänningen (lysdiod (15a) tänd).

• MIG-MAG Pulse arc

Under inställningen av ett synergiskt program MIG-MAG Pulse arc gör det möjligt att justera den korrigering som man vill tillämpa för bågens längd, vilket beräknas synergiskt (område mellan -5% och +5%) (lysdiod (15c) tänd).

Om man under samma förhållanden ställer in funktionen bi-level, pulse on pulse eller Tstart antar parametern betydelsen av reell bågspänning för den primära svetsnvån (område mellan 10-40) (lysdiod (15a) tänd).

• MIG-MAG Short arc


Under inställningen av ett synergiskt program MIG-MAG Short arc gör det möjligt att justera den korrigering som man vill tillämpa för bågens längd, vilket beräknas synergiskt (område mellan -5% och +5%) (lysdiod (15c) tänd).

Om man under samma förhållanden ställer in funktionen bi-level antar parametern betydelsen av korrigeringen av bågens längd för den primära svetsnvån, som även den beräknats synergiskt (område mellan -5% och +5%) (lysdiod (15c) tänd).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

I funktionssättet som nämnts ovan MIG-MAG Short arc, men med manuella programmet "PRG 0", går det att ställa in den reella bågspänningen (område 10-40) (lysdiod (15a) tänd).

Om man under samma förhållanden ställer in funktionen bi-level antar parametern betydelsen av reell bågspänning för den primära svetsnvån (område mellan 10-40) (lysdiod (15a) tänd).

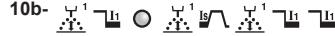

• MIG-MAG pulse arc

I funktionssättet MIG-MAG pulse arc, om man ställer in funktionerna bi-level, pulse on pulse eller Tstart, gör det möjligt att justera strömmen I_1 och I_2 (I_{start}) (med hjälp av ratt (14)) och korrigeringen av bågens längd (med hjälp av ratt (13)) för den sekundära svetsnvån, som beräknas synergiskt (område mellan -5% och +5%) (lysdiod (15c) tänd).

• MIG-MAG short arc

Med de synergiska programmen, om man ställer in funktionen bi-level, gör MIG-MAG short arc det möjligt att justera strömmen/trädens hastighet (med hjälp av ratt (14)) och justeringen av bågens längd (med hjälp av ratt (13)) för den sekundära svetsnvån, som beräknas synergiskt (område mellan -5% och +5%) (lysdiod (15c) tänd).

• Bi-level "PRG 0"

Genom att välja det manuella programmet "PRG 0" med funktionen bi-level, går det att justera trädens hastighet (med hjälp av ratt (14)), (lysdiod (16c) tänd) och bågens reella spänning (med hjälp av ratt (13)) för den sekundära I_1 , svetsnvån (område 10-40) (lysdiod (15a) tänd).

I funktionssättet TIG bi-level går det att justera den sekundära nivån (I_1) på svetsströmmen.



• MIG-MAG "PRG 0"

I det manuella funktionssättet "PRG 0" går det att anpassa trädens hastighet till svetsningens start för att optimera bågens tändning (justering 1-100% och lysdiod (15c) tänd).

• MIG-MAG Pulse arc 2 STEG

I funktionssättet MIG-MAG Pulse arc 2 STEG går det att justera tidslängden för startströmmen (T_{start}). Genom att ställa in parametern på noll avaktiveras funktionen, medan genom att ställa in vilket värde som helst över noll (justering 0,1-3 sekunder) det går att välja lysdioden (10b) för att justera korrigeringen av bågspänningen och värde för startströmmen (sekundär nivå). Startströmmen kan ställas in på ett värde som är högre eller lägre än den primära svetsströmmen. En högre startström är till fördel särskilt vid svetsning av aluminium och dess legeringar, eftersom arbetsstycket då värms upp snabbare ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

I funktionssättet MIG-MAG Pulse on pulse går det att justera tidslängden för den primära svetsströmmen (justering 0,1-10 sekunder och lysdiod (15b)

tänd).

• MMA

I funktionssättet med MMA-elektrod antar parametern betydelsen "Arc force" och den gör det möjligt att ställa in den dynamiska överströmmen (justering 0-100% och lysdiod (15c) tänd). Under MMA-svetsning anger displayen (15) den reella bågspänningen (lysdiod (15a) tänd). Lysdioden (10c) förblir tänd och ger möjlighet till att justera Arc force även under svetsningens utförande.



• MIG-MAG pulse arc

I funktionssättet MIG-MAG pulse arc fastställer parametern stryppningen av bågen. Ju högre värde är, desto mer koncentrerad kommer bågen att vara under svetsningen. Vid ett funktionssätt som använder två strömnivåer (bi-level, pulse on pulse eller Tstart) är bågstryppningen gemensam för båda de inställda nivåerna (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

I det manuella funktionssättet MIG-MAG "PRG 0" är det möjligt att justera den elektroniska reaktansen (justering 20-80% och lysdiod (15c) tänd). Ett högre värde ger ett varmare svetsbad. I funktionssättet bi-level är den elektroniska reaktansen gemensam för båda de inställda nivåerna.

• MIG-MAG Pulse on pulse


I funktionssättet MIG-MAG Pulse on pulse går det att justera tidslängden för den sekundära svetsströmmen (justering 0,1-10 sekunder och lysdiod (15b) tänd).



Bränning av tråden vid svetsningens slut (BURN-BACK).

Gör det möjligt att justera tiden för bränning av tråden vid svetsningens slut. Med en lämplig inställning undviks det att tråden fastnar vid arbetsstycket i det manuella funktionssättet (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (justering 0,01-1 sekunder och lysdiod (15b) tänd).

Under inställningen av ett synergiskt program MIG-MAG är det möjligt att justera den korrigering som man vill tillämpa för BURN BUCK TIME, vilket beräknas synergiskt (område mellan -1% och +1% lysdiod (15c) tänd).

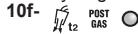

EFTER-GAS MIG-MAG SHORT ARC och TIG.

I alla funktionssätt MIG-MAG SHORT ARC TIG antar betydelsen "Efter-gas", och gör det möjligt att anpassa den tidslängd som skyddsgasen ska flöda efter att svetsningen har avslutats (justering 0,1-10 sekunder och lysdiod (15b) tänd).




Minskningsramp för svetsström (SLOPE DOWN).

Funktionen är bara aktiv vid användning av de synergiska programmen MIG-MAG PULSE ARC eller SHORT ARC ("PRG" från "1" till "44") eller TIG. Gör det möjligt att minska strömmen gradvis när man släpper knappen på svetsbränaren (justering 0-3 sekunder och lysdiod (15b) tänd).




Punktsvetstid (SPOT TIME).

Funktionen är bara aktiv om man väljer funktionssättet "SPOT" med knappen (8). Gör det möjligt att utföra MIG-MAG-häftsverstning med kontroll av svetsningens längd (reglering 0,1-10 sekunder och lysdiod (15b) tänd).

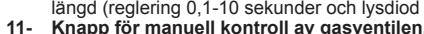

11- Knapp för manuell kontroll av gasventilen.

Knappen tillåter utflöde av gas (rengöring av slangar – reglering av flöde) utan att man behöver trycka på svetsbrännarens tryckknapp. Knappens funktion är tillfällig.

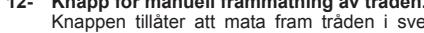

12- Knapp för manuell frammatning av tråden.

Knappen tillåter att mata fram tråden i svetsbrännarens hylsa utan att man behöver trycka på brännarens tryckknapp. Knappens funktion är tillfällig och frammatningshastigheten är fast.



13- Kodomvandlarratt för inställning av svetsparametrar (se 10a-10h).

14- Kodomvandlarratt.

Med ratten ställs följande in:

- Svetsströmmen (lysdiod (16a) tänd).
 - Trädens frammatningshastighet (lysdiod (16c) tänd) i funktionen Short/Spray arc.
 - Tjocklekens på det arbetsstycke som används vid svetsningen (lysdiod (16b) tänd) om man med knappen (17) har valt styckets tjocklek i mm.
- Vid ett funktionssätt som använder två strömnivåer (bi-level, pulse on pulse eller Tstart) med lysdioden (10b) tänd, ställs följande in med ratten:
- Svetsströmmen I_1 (lysdiod (16a) tänd) för den sekundära nivån i funktionssättet Pulse arc.
 - Trädens frammatningshastighet för den sekundära svetsnvån (lysdiod (16c) tänd) i funktionen Short/Spray arc.



15- Alfanumerisk bildskärm med 3 siffror. Anger:

- Svetsparametrarnas värden (se från (10a) till (10h)) med tomgångsfunktion.
 - Den reella bågspänningen under svetsning.
- OBS! När svetsningen är avslutad övergår bildskärmens värde automatiskt till det inställda värdet.

- Eventuell larmsignal (se punkt 1).




15a, 15b, 15c- LYSDIÖDER för indikering av aktuell mättenhet (volt, sekunder, procentandel).

16- Alfanumerisk bildskärm med 3 siffror. Anger:


- Det värde som ställts in med kodomvandlarratten (14).
- Den reella bågspänningen under svetsning.

OBS! När svetsningen är avslutad övergår bildskärmens värde automatiskt till det inställda värdet.

- Eventuell larmsignal (se punkt 1).

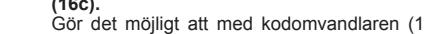

16a, 16b, 16c- LYSDIÖDER som indikerar aktuell mättenhet (ström i ampere (A), tjocklek i millimeter (mm) och trädhastighet meter/minut (m/min)).

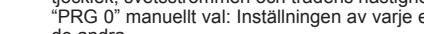

17- Knapp för val av mättenhet Ampere, mm, m/min (LYSDIÖD (16a) (16b) (16c)).

Gör det möjligt att med kodomvandlaren (14) ställa in både svetsmaterialets tjocklek, svetsströmmen och trädens hastighet.

"PRG 0" manuellt val: Inställningen av varje enskild parameter är oberoende av de andra.

Program från "1" till "44": Inställningen av varje enskild parameter (t.ex. materialets tjocklek) fastställer automatiskt de andra parametrarna (t.ex. svetsströmmen och trädhastigheten).



4.3 ATT TA FRAM OCH MEMORISERA PROGRAM

4.3.1 ATT TA FRAM PROGRAM SOM REDAN MEMORISERATS AV TILLVERKAREN

4.3.1.1 SYNERGISSKA MIG-MAG-program

Svetsen är försedd med 44 memoriserade synergiska program, med de egenskaper

som indikeras i tabellen (TAB.3) som man måste hänvisa till för att välja ett program som är lämpligt för den typ av svetsning som man har för avsikt att utföra.

Välet av ett program sker genom att man trycker flera gånger på tangenten "PRG", programmen motsvaras av ett nummer på mellan "0" och "44" på bildskärmen (numret "0" motsvarar inget synergiskt program, utan funktionen i manuell modalitet på det sätt som beskrivs i nästa paragraf).

Anmärkning: *inne i ett synergiskt program ska man först välja den önskade modaliteten för överföring, PULSE ARC eller SHORT/SPRAY ARC, med hjälp av den för detta avsedda tangenten (se FIG.C, tangent (7)).*

Anmärkning: *alla typer av tråd som inte finns i tabellen kan användas i den manuella modaliteten "PRG 0".*

4.3.1.2 FUNKTION I MANUELL MODALITET ("PRG 0")

Funktionen i manuell modalitet motsvarar siffran "0" på bildskärmen och är bara aktiv om man först valt överföringsmodaliteten SHORT/SPRAY ARC (FIG. C, tangent (7)). I denna modalitet måste alla parametrar ställas in manuellt av operatören, eftersom ingen synergi föreligger.

Viktigt! Inställningen av alla parametrar är fri, vilket innebär att de värden som ges parametrarna skulle kunna visa sig vara inkompatibla med ett korrekt tillvägagångssätt för svetsning.

Anmärkning: *det är INTE möjligt att använda sig av överföringsmodaliteten PULSE ARC I den manuella modaliteten.*

4.3.2 ATT MEMORISERA OCH TA FRAM PERSONLIGT UTFORMADE PROGRAM I MIG-MAG

4.3.2.1 Inledning

Svetsen gör det möjligt att memorisera (SAVE) personligt utformade program med en uppsättning parametrar gällande en speciell typ av svetsning. Varje memoriserat program kan tas fram (RECALL) när som helst, vilket gör att användaren har svetsen klar för en specifik typ av svetsning som optimaliseras redan tidigare.

4.3.2.2 Kapacitet för memorisering av personligt utformade program i MIG-MAG

Svetsen gör det möjligt att spara personligt utformade program i tre grupper med hänvisning till de tre överföringsmodaliteterna (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc och Pulse on pulse) och till den manuella funktionen, med följande specificeringar:

- SYNERGISK PULSE ARC PULSE ON PULSE: 10 program kan sparas i minnet (tillgängliga nummer från "1" till "10"),
- SYNERGISK PULSE ARC: 10 program kan memoriseras (tillgängliga nummer från "1" till "10"),
- SYNERGISK SHORT/SPRAY ARC: 10 program kan memoriseras (tillgängliga nummer från "1" till "10"),
- MANUELL SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): 10 program kan memoriseras (tillgängliga nummer från "1" till "10").

För att ta fram det program som man har för avsikt att använda ska man först välj den önskade överföringsmodaliteten PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE eller SHORT/SPRAY ARC eller välj "PRG=0" om program sparats i minnet i det manuella funktionssättet. (på det sätt som beskrivs i par.4.3.1).

4.3.2.3 Tillvägagångssätt för memorisering (SAVE).

Efter att ha reglerat svetsen på ett optimalt sätt för en särskilt typ av svetsning, ska man gå tillväga på följande sätt (se FIG.C):

- a) Tryck på tangenten (5) "SAVE".
- b) "Pr" uppträder på bildskärmen (16) och ett nummer (mellan "1" och "10") på bildskärmen (15).
- c) Välj det nummer med vilket ni har för avsikt att memorisera programmet genom att vrida på omkodarratten (antingen (13) eller (14)) (se även 4.3.2).
- d) Tryck på tangenten "SAVE" igen.
- e) Bildskärmarna (15) och (16) blinkar.
- f) Tryck igen, inom två sekunder, på tangenten "SAVE".
- g) På bildskärmen visas "St Pr" och sedan det program som memoriseras. Efter 2 sekunder kopplas bildskärmarna automatiskt om till värdena för de parametrar som just sparats.

Anmärkning. Om man inte trycker på tangenten "SAVE" inom 2 sekunder när bildskärmarna blinkar, kommer bildskärmarna att indikera "No St" och programmet memoriseras inte, bildskärmarna återgår automatiskt till den ursprungliga indikationen.

4.3.2.4 Tillvägagångssätt för att ta fram ett personligt utformat program (RECALL)

Innan man tar fram något program, ska man kontrollera att den överföringsmodalitet som valts (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC eller "PRG=0") verkligen är den som man har för avsikt att använda.

Gå sedan tillväga på följande sätt (se FIG.C):

- a) Tryck på tangenten "RECALL".
- b) "Pr" uppträder på bildskärmen (16) och ett nummer (mellan "1" och "10") på bildskärmen (15).
- c) Välj det nummer med vilket ni memoriserat det program som ni nu har för avsikt att använda genom att vrida på omkodarratten (antingen (13) eller (14)).
- d) Tryck igen på tangenten "RECALL" under med än 2 sekunder.
- e) På bildskärmen visas "Ld Pr" och sedan det program som tagits fram. Efter 2 sekunder kopplas bildskärmarna automatiskt om till värdena för det program som tagits fram.

Anmärkning. Om man inte trycker på tangenten "RECALL" under mer än 2 sekunder kommer bildskärmarna att indikera "No Ld" och programmet laddas inte, bildskärmarna återgår automatiskt till den ursprungliga indikationen.

ANMÄRKNINGAR:

- UNDER ARBETSSKEDENA MED TANGENTEN "SAVE" OCH "RECALL" TÄNDS LYSDIODEN "PRG".
- ETT PROGRAM SOM TAGITS FRAM KAN MODIFIERAS EFTER OPERATÖRENS ÖNSKEMÅL, MEN DE MODIFIERADE VÄRDENA SPARAS INTE AUTOMATISKT. OM MAN ÖNSKAR MEMORISERA DE NYA VÄRDENA I SAMMA PROGRAM MÄSTE MAN UTFÖRA PROCEDUREN FÖR MEMORISERING (se 4.3.2.3).
- REGISTRERINGEN AV DE PERSONLIGT UTFORMADE PROGRAMMEN OCH DE TILLHÖRANDE PARAMETRarna LIGGER INOM ANVÄNDARENS ANSVARSMRÄDE.
- MAN KAN INTE SPARA PERSONLIGT UTFORMADE PROGRAM I MODALITETEN MED MMA- ELLER TIG-ELEKTROD.

5. INSTALLATION

VIKTIGT! *UTFÖR SAMTLIGA ARBETSSKEDEN FÖR INSTALLATION OCH ELEKTRISK ANSLUTNING MED SVETSEN AVSTÄNGD OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET.*

DE ELEKTRISKA ANSLUTNINGARNA MÄSTE ALLTID UTFÖRAS AV

KUNNIG OCH KVALIFICERAD PERSONAL.

5.1 IORDNINGSTÄLLNING

- Packa upp svetsen
- Anslut en polariseringsskontakt om GRA inte ansluts (FIG. D)
- Konsultera de instruktioner som medföljer vid närväro av vagn och/eller GRA.

5.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID LYFT AV SVETSEN (FIG. E)

Svetsen får endast lyftas när borttagbara delar som skulle kunna lossa tagits bort (svetsbrännare, gasrör, kablar etc.).

Montera fästringarna så som visas i figuren med hjälp av de två skruvorna M8x25 som levereras som tillbehör.

OBS: Lyftglorna med gängning M8 UNI 2948-71 medföljer inte.

5.3 PLACERING AV SVETSEN

Placer svetsen på en plats där öppningarna för in- och utmatning av kylfluten (forcerad kylning med fläkt, om sådan finns) inte riskerar att blockeras, försäkra er också om att elektriskt ledande damm, korrosiv ånga, fukt, m.m inte kan sugas in i svetsen.

Lämna alltid ett fritt utrymme på 250mm runt omkring svetsen.



VIKTIGT! Placer svetsen på en plan yta av lämplig bärkapacitet för dess vikt för att undvika att den tippar eller rör sig på ett farligt sätt.

5.4 ANSLUTNING TILL ELNÄTET

5.4.1 Anvisningar

Innan den elektriska anslutningen sker måste man försäkra sig om att de värden som indikeras på informationsskylten på svetsen motsvarar den nätspänning och -frekvens som finns tillgängliga på installationsplatsen.

Svetsen får bara anslutas till ett matningssystem som är utrustat med en neutral ledare anslutet till jord.

För att garantera ett gott skydd mot indirekt kontakt, använd differentialbrytare av typen:

- Typ A () för enfas maskiner;

- Typ B () för trefas maskiner.

För att uppfylla föreskrifterna i normen EN 61000-3-11 (Flicker), rekommenderar vi er att ansluta svetsen till de punkter för inkoppling till elnätet som har en impedans på mindre än Zmax = 0.283 ohm.

5.4.2 Stickprop och uttag

Anslut nätkabeln till en stickprop av standardmodell (3P + J) av lämplig kapacitet och förbered ett eluttag utrustat med säkringar eller med en automatisk brytare, terminalen för jord måste anslutas till matningslinjens jordleddare (gul/grön). I tabell (TAB.1) indikeras de rekommenderade värdena i ampere för linjens fördröjda säkringar, som valts på basis av den maximala nominella strömmen som fördelas av svetsen samt av elnätets nominella matningsspänning.

5.5. ANSLUTNING AV SVETSKRETSEN



VIKTIGT! FÖRSÄKRA ER OM ATT SVETSEN ÄR AVSTÄNGD OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN NI UTFÖR FÖLJANDE ANSLUTNINGAR.

Tabellen (TAB. 1) indikerar det rekommenderade värdet för svetskablars (i mm²)

5.5.1 VARMTRÄDSSVETSNING MIG-MAG (FIG.F)

5.5.1.1 Anslutning till gastuben

- Skruva fast tryckreglaget vid gastubens ventil genom att placera det för detta avsedda reducerstycket, som levereras som tillbehör, emellan vid användning av Argongas eller blandning av Argon och CO₂.
- Anslut slangen för matning av gas till reglaget och drag åt det medföljande bandet. Anslut därefter slangens andra ände till den avsedda kopplingen på svetsens baksida och drag åt det medföljande bandet.
- Lossa på justeringsmuttern på tryckreglaget innan gastubens ventil öppnas.

5.5.1.2 Anslutning av svetsbrännaren

- Koppla in svetsbrännaren till det för detta avsedda kopplingsdonet och drag åt läsmuttern för hand till ändläge.
- Förbered svetsbrännaren för den första laddningen av tråd genom att demontera munstycket och kontaktröret för att göra det enklare att få ut tråden.
- Kabel för svetsströmtillstånd till snabbkontakten (+).
- Styrkabel till avsett kontaktduon.
- Vattenslangar för versioner R.A. (vattenkyld brännare) med snabbkopplingar.
- Kontroller noggrant att kontaktönen är väl åtdragna, för att undvika överhettning och minskning av effektiviteten.
- Anslut slangen för matning av gas till reglaget och drag åt det medföljande bandet. Anslut därefter slangens andra ände till den avsedda kopplingen på svetsens baksida och drag åt det medföljande bandet.

5.5.1.3 Anslutning av återledarkabel för svetsström

- Denna ska anslutas till svetsstycket eller till den arbetsbänk på vilken stycket är placerat, så nära den fog man håller på att svetsa som möjligt.
- Denna kabel ska anslutas till klämman med symbolen (-).

5.5.2 TIG-SVETSNING (FIG. G)

5.5.2.1 Anslutning till gastuben

- Skruva fast tryckreglaget vid gastubens ventil, placera det för detta avsedda reducerstycket, som levereras som tillbehör, emellan om ni använder er av Argongas eller Argon/CO₂-blandning.
- Anslut slangen för matning av gas till reglaget och drag åt det band som levereras tillsammans med svetsen. Anslut sedan den andra änden av slangen till det för detta avsedda anslutningsdonet på svetsens baksida och drag åt med det band som levereras tillsammans med anordningen.
- Lossa på lagret för reglering på tryckreglaget innan ni öppnar ventilen på gastubben.

5.5.2.2 Anslutning av återledarkabel för svetsström

- Denna ska anslutas till svetsstycket eller till den arbetsbänk på vilken stycket är placerat, så nära den fog man håller på att svetsa som möjligt.
- Denna kabel ska anslutas till klämman med symbolen (+).

5.5.2.3 Anslutning av skärbrännaren

- Anslut TIG-skärbrännaren till snabbkopplingen (-) på svetsens främre kontrolltavla och anslut sedan gasslangen och skärbrännarens styrkabel.



5.5.3 SVETSNING MED BELAGD MMA-ELEKTROD (FIG. H)

5.5.3.1 Anslutning av elektrodhållartången

Nästan alla de belagda elektroderna ska anslutas till pluspolen (+) på generatoren, med undantag för elektroder med basisk beläggning som ansluts till minuspolen (-). Anslut kabeln på elektrodhållartången till snabkontakten (+) på frontpanelen.

Obs! I vissa fall rekommenderas anslutning av minuspol (-) till elektrodhållartången; kontrollera därför vilka anvisningar som elektrodens tillverkare ger.

5.5.3.2 Anslutning av återledarkabel för svetsström

- Denna ska anslutas till svetsströket eller till den arbetsbänk på vilken stycket är placerat, så nära den fog man håller på att svetsa som möjligt.
- Denne kabel ska anslutas till klämman med symbolen (-).

5.5.4 REKOMMENDATIONER

- Vrid svetskablarnas kopplingsdon ända in i snabbkopplingarna (om sådana finns), detta för att garantera en perfekt elektrisk kontakt; i annat fall kan det leda till en överhettning av själva kopplingarna, som i sin tur leder till att de blir förstörda snabbt och att svetsens effektivitet minskar.
- Använd så korta svetskabler som möjligt.
- Undvik att använda metallstrukturer som inte är en del av stycket som bearbetas som ersättning för återledningskabeln för svetsström; detta skulle kunna sätta säkerheten på spel och ge upphov till otillfredsställande svetsningsresultat.

5.6 LADDNING AV TRÄDRULLE (FIG. I)



VIKTIG! FÖRSÄKRA ER OM ATT SVETSEN ÄR AVSTÄNGD OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN NI PÄBÖRJAR ARBETSSKEDENA FÖR LADDNING AV TRÄDEN.

KONTROLERA ATT TRÄDMATNINGSRULLARNA, TRÄDHYSAN OCH SKÄRBRÄNNRENS KONTAKTRÖR ÖVERENSSTÄMMER MED DEN TRÄDDIAMETER OCH TRÄDTYP SOM DU AVSER ATT ANVÄNDÅ, SAMT ATT DE ÄR KORREKT MONTERADE.

UNDER FASERNA FÖR ITRÄDNING AV TRÄDEN SKA MAN INTE BÄRA SKYDDSHANDSKAR.

- Öppna utrymmet med haspeln.
- Placer trädullen på haspeln med trädens ände uppåt, försäkra er om att haspeln drifträppa är korrekt placerad i det för detta avsedda hålet (1a).
- Lossa mottrycksrullarna/rullen och avlägsna dem/den från de/den nedre rullarna/rullen (2a).
- Kontrollera att frammatningsrullen/rullarna är lämplig/lämpliga för den tråd som används (2b).
- Lossa trädänden, klipp av dess yttersta spets med en bestämd rörelse och utan att slita av tråden; vrid rullen motsols och för i trädänden i trädhysan, tryck den 50-100 mm in i trädledaren i skärbrännrens anslutning (2c).
- Sätt tillbaka motrullarna/rullen och reglera dess tryck till ett mellanvärd, kontrollera att tråden är korrekt placerad i den undre rullens skåra (3).
- Bromsa haspeln något med hjälp av den tillhörande skruven för reglering som sitter mitt på själva haspeln (1b).
- Tag bort munstycket och kontaktröret (4a).
- Stick in stickproppen i nättuttaget, sätt igång svetsen, tryck på knappen på skärbrännren eller på knappen för frammatning av tråd på kontrollpanelen (om sådan finns) och invärta att trädänden passerar genom hela trädhysan och sticker ut 10-15 cm från den främre delen av skärbrännren, släpp sedan knappen.



VIKTIG! Under dessa arbetsmoment har tråden elektrisk spänning och är utsatt för mekanisk belastning; om man inte vidtar de nödvändiga försiktighetsåtgärderna finns det risk för elektrisk stöt eller andra skador samt för oavsiktlig tändning av elektriska bågar:

- Rikta aldrig skärbrännrens munstycke mot någon kroppsdel.
- Låt inte skärbrännren komma i närrheten av gastuben.
- Sätt tillbaka kontaktröret och munstycket på skärbrännren (4b).
- Kontrollera att tråden matas fram jämnt; justera rullarnas tryck och haspeln bromsnings till minimala möjliga värden. Försäkra er om att tråden inte glider i skäran och att den tråd som är rullad på rullen inte blir lös vid ett matningsstopp p.g.a. rullens alltför stora tröghet.
- Klipp av trädänden som kommer ut ur munstycket vid en längd på 10-15 mm.
- Stäng utrymmet med haspeln.

5.7 BYTE AV TRÄDHYLSA I SKÄRBRÄNNAREN (FIG. N)

Innan ni påbörjar bytet av hylsan ska ni sträcka ut kabeln till skärbrännaren för att undvika att den former kurvor.

5.7.1 Spiralformad hylsa för trådar av stål

- Skruva loss munstycket och kontaktröret på skärbrännrens huvud.
- Skruva loss muttern som håller fast hylsan på det centrala anslutningsdonet och tag bort den existerande hylsan.
- För in den nya hylsan i kanalen för skärbrännarkabeln och tryck den försiktigt inåt till den kommer ut från skärbrännrens huvud.
- Skruva dit muttern som håller fast hylsan igen för hand.
- Skär av den del av hylsan som sticker ut och tryck ihop den lätt, tag sedan ut den från kanalen för skärbrännarkabeln igen.
- Runda av den del av hylsan som skurits av och för in den i kanalen för skärbrännarkabeln igen.
- Skruva sedan åt muttern och drag åt den med en nyckel.
- Montera tillbaka kontaktröret och munstycket.

5.7.2 Hylsa av syntetiskt material för trådar av aluminium

Utför stegen 1, 2, 3 på det sätt som indikeras för hylsor för stål (tag inte stegen 4, 5, 6, 7, 8 i beaktande).

- Skruva fast kontaktröret för aluminium igen och kontrollera att det kommer i kontakt med hylsan.

10-För, på den motsatta änden av hylsan (sidan mot fästet till skärbrännaren), in skruvförbandet av mässing och OR-ring, och drag åt muttern som håller fast hylsan medan ni trycker lätt på denna. Den överflödiga delen av höljet kommer att tas bort senare (se (13)).

Drag ut kapillärtuben för hylsor för aluminium från anslutningen till skärbrännaren på trädmataren.

11-INGEN KAPILLÄRTUB FINNS för hylsor för aluminium med en diameter på 1,6-2,4mm (av gul färg); denna hylsa ska sålades föras in i anslutningen till skärbrännaren utan sådan.

Skär av kapillärtuben för hylsor för aluminium med en diameter på 1-1,2mm (av röd färg) ca. 2mm kortare jämfört med hylsor för stål, och för sedan in den på hylsans fria ände.

12-För in och blockera skärbrännaren i anslutningen på träddragaren; gör en markering på hylsan 1-2mm från rullarna; drag ut skärbrännaren igen.

13-Skär av hylsan vid den utmärkta längden, var noggrann med att inte deformera inmatningshålet.

Montera dit skärbrännaren vid anslutningen på trädmataren igen och montera sedan dit gasmunstycket.

6. SVETSNING: BESKRIVNING AV TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

6.1 MIG-MAG-SVETSNING

6.1.1 ÖVERFÖRINGSMODALITET SHORT ARC (KORT BÄGE)

Elektroden smälter och metalldroppen lossnar genom upprepade snabba kortslutningar (upp till 200 gånger per sekund) mellan elektrodspelets och smältsbadet.

Kolstål och låglegerat stål

- Lämplig tråddiameter:	0,6-1,2mm
- Svetsström:	40-210A
- Bågspänning:	14-23 V
- Lämplig gas:	CO ₂ , Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂

Rostfritt stål

- Lämplig tråddiameter:	0,8-1mm
- Svetsström:	40-160A
- Bågspänning:	14-20V
- Lämplig gas :	Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminium och legeringar

- Lämplig tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Svetsström:	75-160A
- Bågspänning:	16-22V
- Lämplig gas:	Ar 99,9%

I normala fall ska kontaktröret vara lika långt som munstycket eller sticka ut något då man använder tunna trådar och låg bågspänning; trådens fria utstickande längd (stick-out) ska i normala fall vara på mellan 5 och 12mm.

I MANUELL ("PRG 0") ska man anpassa reaktansvärdet:

- 20%-60% med trådar med diameter på 0,8-1mm av kolstål.
- 50%-80% med trådar med diameter på 1,2-1,6mm av kolstål.
- 60%-80% med trådar av rostfritt stål och aluminium.

Tillämpning: Svetsning i alla olika positioner, på tunna material eller för den första ledningen inom avrundningar, som gynnas av den begränsade termiska påsvetsningen samt av det lättkontrollerade badet.

Anmärkning: Överföringen SHORT ARC för svetsning av aluminium och dess legeringar måste tillämpas med stor försiktighet (särskilt med trådar med en diameter på >1mm) eftersom det finns risk för smältdefekter.

6.1.2 ÖVERFÖRINGSMODALITET SPRAY ARC (SPRUTBÄGE)

Tråden smälts med högre spänning och ström än för kortbågsvernet. Trådspetsen kommer inte i kontakt med smältsbadet, utan en bäge bildas vid spetsen. Genom bågen överförs en ström av metalldroppar. Dropparna bildas genom kontinuerlig smältnings av elektrotdräden, utan någon kortslutning.

Kolstål och låglegerat stål

- Lämplig tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Svetsström:	180-450A
- Bågspänning:	24-40V
- Lämplig gas:	Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂

Rostfritt stål

- Lämplig tråddiameter:	1-1,6mm
- Svetsström:	140-390A
- Bågspänning:	22-32V
- Lämplig gas :	Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminium och legeringar

- Lämplig tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Svetsström:	120-360A
- Bågspänning:	24-30V
- Lämplig gas:	Ar 99,9%

I normala fall ska kontaktröret befina sig 5-10mm i i munstycket, ju mer desto högre bågspänningen är; trådens fria utstickande längd (stick-out) ska i normala fall vara på mellan 10 och 20mm.

I MANUELL ("PRG 0"), efter att parametrarna trådhastighet och bågspänning valts på ett korrekt sätt (d.v.s. med kompatibla värden), kan vilket värde som helst väljas för reaktansen.

Tillämpning: Plan svetsning med en tjocklek på inte mindre än 3-4mm (mycket flytande bad); mycket hög arbetshastighet och avlagringsgrad (hög termisk påsvetsning).

6.1.3 ÖVERFÖRINGSMODALITET PULSE ARC (IMPULSBÄGE)

Detta är en "kontrollerad" överföring inom funktionen "spray-arc" (modifierad spray-arc) som sålades har fördelarna snabb smältnings och främvaro av utskjutande delar som sträcker sig till anmärkningsvärt låga strömvärden, som även tillfredsställer många tillämpningsområden som är typiska för "short-arc".

Varje strömpuls motsvaras av att en enda dropp av elektrotdräden lossnar, detta fenomen sker med en frekvens som är proportionell jämfört med trådens frammatningshastighet med en variationslag som beror på trådens typ och diameter (normala värden för frekvens: 30-300Hz).

Kolstål och låglegerat stål

- Lämplig tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Svetsström:	60-360A
- Bågspänning:	18-32V
- Lämplig gas:	Ar/CO ₂ , Ar/CO ₂ /O ₂ (CO ₂ max 20%)

Rostfritt stål

- Lämplig tråddiameter:	0,8-1,2mm
- Svetsström:	50-230A
- Bågspänning:	17-26V
- Lämplig gas :	Ar/O ₂ , Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminium och legeringar

- Lämplig tråddiameter:	0,8-1,6mm
- Svetsström:	40-320A

- Bågspänning:
- Lämplig gas:

17-28V
Ar 99,9%

I normala fall ska kontaktröret befina sig 5-10mm in i munstycket, ju mer desto högre bågspänningen är, trädens fria längd (stick-out) ligger i normala fall på mellan 10 och 20mm.

Tillämpning: svetsning i "position" på medelstor till liten tjocklek och på termiskt känsliga material, särskilt lämplig för att svetsa lätta legeringar (aluminium och dess legeringar) även på material som är tunnare än 3mm.

6.1.4 REGLERING AV SVETSPARAMETRAR I MIG-MAG

6.1.4.1 Skyddsgas

Skyddsgasens kapacitet måste vara:

short arc: 8-14 l/min

spray arc och pulse arc: 12-20 l/min

beroende på svetsströmmens intensitet och på munstyckets diameter.

6.1.4.2 Svetsström

Regleringen av svetsströmmen sker genom att operatören vrider på kodomvandlarratten (FIG.E (14)). Om man valt SPRAY/SHORT ARC motsvaras rotationen av kodomvandlarratten (14) av regleringen av trädhastigheten (m/minut), som visualiseras på bildskärmen (16). Under svetsningen omkopplas bildskärmen automatiskt till värdet för den reella strömmen (ampere).

Om man väljer PULSE ARC eller PULSE ARC PULSE-ON-PULSE motsvarar varje varv med kodomvandlarratten (14) inställningen av svetsströmmen, som indikeras på displayen (16). Under svetsningen kopplas displayen automatiskt om till värdet för den reella strömmen.

I båda funktionssättarna kan man trycka på knappen (17) för att gå över till inställningen av tjockleken i mm (LYSDIOD (16b) tänd) med kodomvandlaren (14). Maskinen beräknar automatiskt den ström som behövs för att svetsa den aktuella tjockleken. Även i detta fall kopplas displayen om till det reella strömvärdet (Ampere) under svetsningen.

Observera att de minimala och maximala inställbara värdena (m/minut, ampere eller tjocklek i mm) i alla synergiska program är de som ställts in på fabriken, och kan inte ändras av användaren.

Ungefärliga värden för strömmen med de trådar som oftast används indikeras i tabellen (TAB.5).

6.1.4.3 Bågspänning och strypning av bågen (pinch-off)

I de synergiska programmen MIG-MAG pulse-arc och pulse-on-pulse, fastställer dessa båda parametrar bågens dimensioner under svetsningen.

Bågspänningen indikerar trädens avstånd från stycket, användarens valmöjlighet är begränsad till en korrigering på mellan -5% och +5% av det värde för spänning som förinställts för varje program, detta för att man eventuellt ska kunna anpassa bågens reella längd till särskilda behov. Ju högre värdet är desto längre från stycket kommer träderna att vara.

Strypningen av bågen fastställer bågens koncentration eller vidd, området för reglering av denna parameter är mellan -10% och +10% av det standardvärdet som ställts in i programmet. Ju högre värdet är desto mer koncentrerad kommer bågen att vara.

I det manuella programmet "PRG 0" fastställs bågspänningen genom att man ställer in ett passande värde för den trädhastighet som valts enligt följande förhållande:

$U_2 = (14+0,05 I_s)$ dår:

$-U_2$ = bågspänning i volt.

$-I_s$ = svetsström i ampere.

Kom ihåg att det värde som valts på tomgång motsvaras av en 2-4V lägre spänning under belastning (svetsning).

6.1.5 BI-LEVEL OCH PULSE ON PULSE-FUNKTION

Bi-level-funktionen ställs in med hjälp av knappen (8), och kan väljas i funktionssättet MIG-MAG pulse arc och short arc. Svetscykeln börjar genom att man trycker på och sedan släpper knappen på skärbrännaren (som för 4 taktar). Svetsens startpunkt är lika med den primära svetsnivån (LYSDIOD (10a)), maskinen indikerar ström och spänning i detta arbetsmoment. Om man trycker in knappen på skärbrännaren under en kortare tid än 0,5 sekunder byter maskinen arbetsmoment från den primära till den sekundära nivån (LYSDIOD (10b)), displayen indikerar ström och spänning för den sekundära nivån. Varje gång man sedan trycker på knappen, fortsätter maskinen att gå över från den ena nivån till den andra så länge man inte trycker in knappen längre än i 0,5 sekunder.

Under svetsningen är det bara möjligt att variera ström och bågspänning för den primära svetsnivån, även om maskinen indikerar det omedelbara värdet för ström och spänning.

Funktionen MIG-MAG Pulse on Pulse aktiveras med hjälp av knappen (7) tillsammans med lysdioden för MIG-MAG Pulse arc. Detta funktionssätt är en särskild typ av bi-level, eftersom man även i detta fall kan ställa in två arbetsmoment enligt samma princip som för bi-level (LYSDIOD (10a) och (10b)). Tiden för var och en av nivåerna t_1 och t_2 kan ställas (LYSDIOD (10c) och (10d)) bestäms således inte manuellt som för bi-level. Under svetsningen fortsätter således maskinen att variera arbetsmoment automatiskt från den primära nivån (med längd t_1) till den sekundära nivån (med längd t_2).

Det fenomen som uppkommer är en puls i pulsen, från detta kommer funktionens namn. Om man ställer in de två nivåerna och deras längd på ett korrekt sätt är det möjligt att uppnå en svetsning som är mycket lik TIG-svetsningen.

6.2 TIG-SVETSNING (DC)

Efter att anslutningarna av svetskretsen har utförts på det sätt som beskrivs i par.5.5.2 ska följande göras:

- Välj tillvägagångssättet TIG på svetsens manöverpanel (FIG.C (7)).
- Ställ in svetsströmmen på det önskade värdet med hjälp av kodomvandlarratten (14) (värdet kan ställas in även under svetsningen). Aktivera vid behov strömmens sänkningsramp med hjälp av potentiometern (13) (tillfällig indikering på bildskärmen (16)).

6.2.1 Tändning LIFT

Placerar elektrodens spets på arbetsstycket med ett lätt tryck. Tryck svetsbrännaren tryckknapp helt in och lyft upp elektroden 2-3 mm med någon försening för att på så sätt erhålla tändningen av bågen. Till en början fördelar svetsen strömmen I_{BASE} , och efter en stund fördelas den inställda svetsströmmen. Vid svetscykelns slut annulleras strömmen med hjälp av den inställda sänkningsrampen.

I tabellen (TAB. 5) sammanfattas några ungefärliga värden för svetsning på rostfritt eller höglegerat stål.

6.3 SVETSNING MED BELAGD MMA-ELEKTROD

Efter att anslutningarna av svetskretsen har utförts på det sätt som beskrivs i par.5.5.3 ska funktionssättet MMA väljas med hjälp av knapp (FIG. C (7)):

Svetsströmmen ska ställas in på det önskade värdet med kodomvandlarratten (14) och den eventuella dynamiska överströmmen "ARC FORCE" kan varieras mellan 0 och 100% med hjälp av kodomvandlarratten (13) med tillfällig indikering på bildskärmen (16).

I tabellen (TAB. 6) sammanfattas några ungefärliga värden för strömmen i förhållande till elektrodernas diameter.

6.4 SVETSNINGENS KVALITET

Kvaliteten på svetsfogen, och mängden stänk som produceras, beror huvudsakligen på om svetsparametrarna är i jämvikt: Ström (trädmätningshastighet), tråddiameter, bågspänning, etc.

På samma sätt ska brännarens placering anpassas till de uppgifter som visas i figur M, detta för att undvika en för stor uppkomst av stänk och defekter i svetsfogen.

Kvaliteten på fogen avgörs också av arbetshastigheten (d v s hur snabbt munstycket förs längs fogen). Hastigheten är särskilt viktig för riktig inträngning och form på fogen.

De vanligaste defekterna hos svetsningen sammanfattas i tabellen (TAB. 7).

7. UNDERHÅLL



VIKTIGT! FÖRSÄKRA ER OM ATT SVETSEN ÄR AVSTÄNGD OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN NI UTFÖR ARBETSSKEDENA FÖR UNDERHÅLL.

7.1 ORDINARIE UNDERHÅLL

ARBETSSKEDENA FÖR ORDINARIE UNDERHÅLL KAN UTFÖRAS AV OPERATÖREN.

7.1.1 Skärbrännare

- Undvik att placera skärbrännaren och dess kabel på varma ytor. Isoléringsmaterialen kommer då att smälta och skärbrännaren kommer snabbt att bli oanvändbar.
- Kontrollera med jämna mellanrum att slangar och gasanslutningar håller tätt.
- Varje gång ni byter ut trådrullen ska ni blåsa genom trådhylsan med torr tryckluft (max. 5bar) för att kontrollera att den är hel.
- Kontrollera, minst en gång om dagen, att skärbrännarens yttre delar inte är utslitna, samt att de är korrekt monterade: munstycke, kontaktrör, gasspridare.

7.1.2 Trådmatare

- Kontrollera ofta huruvida trådmatarrullarna är utslitna och avlägsna med jämna mellanrum det metalldamm som ansamlats i matningsområdet (trädrullar och ingående/utgående trådledare).

7.2. EXTRA UNDERHÅLL

ARBETSSKEDENA FÖR EXTRA UNDERHÅLL FÄR BARA UTFÖRAS AV KUNNIG OCH KVALIFICERAD PERSONAL INOM DET ELEKTRISKA OCH MEKANISKA OMråDET.



VIKTIGT! FÖRSÄKRA ER OM ATT SVETSEN ÄR AVSTÄNGD OCH FRÄNKOPPLAD FRÅN ELNÄTET INNAN NI AVLÄGSNAR SVETSENS PANELER OCH PÄBORJAR ARBETET I DESS INRE.

Eventuella kontroller som utförs i svetsens inre när denna är under spänning kan ge upphov till allvarlig elektrisk stöt p.g.a. direkt kontakt med komponenter under spänning och/eller skador p.g.a. direkt kontakt med organ i rörelse.

- Svetsens insida ska inspekteras regelbundet; hur ofta beror på användningen och på stoftet som omgivningens luft innehåller. Dammet som lagrats på de elektroniska korten ska avlägsnas med hjälp av en mycket mjuk borste eller med lämpligt lösningsmedel.
- Kontrollera samtidigt att de elektriska anslutningarna är ordentligt åtdragna och att kabarnas isolering inte uppvisar någon skada.
- Efter att underhållsarbete utförts ska maskinens paneler monteras dit igen, drag åt skruvarna för fixering ordentligt.
- Undvik absolut att utföra svetsarbete när svetsen är öppen.

8. PROBLEM, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER (TAB.8)



VARNING! ÖVERHÄNGANDE FARA FÖR KONTAKT MED DELAR UNDER SPÄNNING OCH/ELLER I RÖRELSE VID UTFÖRANDET AV VISSA KONTROLLER.

I DE FALL SVETSENS FUNKTION ÄR OTILLFREDSTÄLLANDE SKA FÖLJANDE KONTROLLERAS INNAN EN MER GRUNDLIG KONTROLL UTFÖRS OCH INNAN MAN VÄNDER SIG TILL TEKNIK SERVICE:

- Att svetsströmmen som ställts in med kodomvandlaren är korrekt.
- Att inget larm är aktiverat som påvisar att en termobrytare för över- eller underspänning eller för kortslutning har utlöszt.
- Försäkra dig att det nominella intermittenförhållandet respektaras. Om termostatskyddet utlöszt ska du vänta tills svetsen har kylts ned på ett naturligt sätt och sedan kontrollera att fläkten fungerar.
- Kontrollera spänningen på linjen: Om värdet är för högt eller för lågt kommer svetsen att signalera felet (se paragraf 4.2).
- Kontrollera att det inte är kortslutning vid svetsens utgång. Om så är fallet måste felet åtgärdas.
- Att alla anslutningar till svetskretsen är korrekt utförda, i särskild mån att klämmor till jordkabeln sitter ordentligt fast vid arbetsstycket och att detta är fritt från ytbehandlingar (t.ex. lack).
- Att den skyddsgas som används är av korrekt typ och i rätt mängd.

Innan ni utför något ingrepp på trådmataren eller i svetsens inre är det nödvändigt att läsa igenom kapitel 7 "UNDERHÅLL".

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



σελ.

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ	70
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	71
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	71
2.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ	71
2.3 ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	71
2.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ	71
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	71
3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	71
3.2 ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	71
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ	71
4.1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	71
4.1.1 Συγκόλλητης με ενσωματωμένα σύστημα έλξης	71
4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ	71
4.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	73
4.3.1 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	73
4.3.1.1 Προγράμματα MIG-MAG ΣΥΝΕΡΓΙΚΑ	73
4.3.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ ("PRG 0")	73
4.3.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ MIG-MAG	73
4.3.2.1 Εισαγωγή	73
4.3.2.2 Ικανότητα αποθήκευσης εξαπομικευμένων προγραμμάτων σε MIG-MAG	73
4.3.2.3 Διαδικασία αποθήκευσης (SAVE)	73
4.3.2.4 Διαδικασία ανάκλησης ενός εξαπομικευμένου προγράμματος (RECALL)	73
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	73
5.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	73
5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ	73
5.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ	73
5.4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ	73
5.4.1 Προειδοποιήσεις	73
5.4.2 Ρευματολήπτης και τρίζα	73
5.5 ΣΥΝΔΕΣΙΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	73
5.5.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG-MAG	73
5.5.1.1 Σύνδεση φιάλης αερίου	73

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΣ ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ MIG-MAG ΚΑΙ FLUX, TIG, MMA ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Σημείωση: Στο κείμενο που ακολουθεί θα χρησιμοποιείται ο όρος "συγκόλλητης".

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ

Ο χειριστής πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένος πάνω στην ασφαλή χρήση του συγκόλλητη και πληροφορημένος ως προς τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διαδικασίες συγκόλλησης τόξου, τα σχετικά μέτρα προστασίας και επέμβασης σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου.

(Κάντε επίσης αναφορά και στην "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ IEC ή CLC/TS 62081": ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΞΟΥ).



- Αποφεύγετε άμεσες επαφές με το κύκλωμα συγκόλλησης. Η τάση σε ανοικτό κύκλωμα που παρέχεται από το συγκόλλητη σε ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Η σύνδεση των καλωδίων συγκόλλησης, οι ενέργειες επαγλήθευσης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται με το συγκόλλητη σβηστό και αποσυνδέμενο από το δίκτυο τροφοδοσίας.
- Σβήστε το συγκόλλητη και αποσυνδέστε τον από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν αντικαταστήσετε τημήματα λόγω φθοράς.
- Εκτελέστε την ηλεκτρική εγκατάσταση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
- Ο συγκόλλητης πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε σύστημα τροφοδοσίας με γειωμένο ουδέτερο αγωγό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τρίζα τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένη στη γείωση προστασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε το συγκόλλητη σε υγρά περιβάλλοντα ή κάτω από βροχή.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια με φθαρμένη μόνωση ή χαλαρωμένες συνδέσεις.
- Αν υπάρχει μονάδα ψύξης με υγρό, οι ενέργειες γεμίσματος πρέπει να εκτελούνται με σβηστό συγκόλλητη ή αποσυνδέμεμένο από το δίκτυο προστασίας.



- Αποφεύγετε να εργάζεστε σε υλικά που καθαρίστηκαν με χλωρούχα διαλυτικά ή κοντά σε παρόμοιες ουσίες.
- Μη συγκολλείτε σε δοχεία υπό πίεση.
- Απομακρύνετε από την περιοχή εργασίας όλες τις εύφλεκτες ουσίες (π.χ. ξύλο, χαρτί, πανία κλπ.)
- Εξασφαλίζετε την κατάλληλη κυκοφλορία αέρα ή μέσα κατάλληλα για να αφαίρουν τους καπνούς συγκόλλησης κοντά στο τόξο. Είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπόψη με συστηματικότητα τα όρια έκθεσης στους καπνούς συγκόλλησης σε συνάρτηση της σύνθεσης, συγκέντρωσης και της διάρκειας της ίδιας της έκθεσης.
- Διατηρείτε τη φιάλη μακριά από πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλιακής ακτινοβολίας (αν χρησιμοποιείται).



- Υιοθετείτε μια κατάλληλη ηλεκτρική μόνωση σε σχέση με το ηλεκτρόδιο, το μέταλλο επεξεργασίας και ενδεχόμενα γειωμένα μεταλλικά μέρη τοποθετημένα κοντά (προστιτά).
- Αυτό επιτυγχάνεται φωρώντας τακτικά γάντια, υποδήματα, κάλυμμα κεφαλιού και ενδύματα που προβλέπονται για το σκοπό αυτό και μέσω της χρήσης διπτέδων και μονωτικών τάπτητων.
- Προστατεύετε πάντα τα μάτια με ειδικά αντιακτινικά γυαλιά τοποθετημένα

5.5.1.2 Σύνδεση της λάμπας	73
5.5.1.3 Σύνδεση καλωδίου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης	73
5.5.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG	74
5.5.2.1 Σύνδεση στη φιάλη αερίου	74
5.5.2.2 Σύνδεση καλωδίου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης	74
5.5.2.3 Σύνδεση της λάμπας	74
5.5.3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ MMA	74
5.5.3.1 Σύνδεση της λαβίδας ηλεκτρόδιου	74
5.5.3.2 Σύνδεση καλωδίου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης	74
5.5.4 Συστάσεις	74
5.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΗΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	74
5.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΡΑΛ ΣΤΗ ΛΑΜΠΑ	74
5.7.1 Σπιράλ για χαλυβένια σύρματα	74
5.7.2 Σπιράλ από συνθετικό υλικό για σύρματα αλουμινίου	74
6. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	74
6.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MIG-MAG	74
6.1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SHORT ARC (ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΞΟ)	74
6.1.2 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SPRAY ARC (ΤΟΞΟ ΔΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ)	74
6.1.3 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ PULSE ARC (ΠΑΛΜΩΔΕΣ ΤΟΞΟ)	74
6.1.4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ MIG-MAG	75
6.1.4.1 Αέριο προστασίας	75
6.1.4.2 Ρεύμα συγκόλλησης	75
6.1.4.3 Τάση τόξου και Στραγγαλισμα τόξου (pinch-off)	75
6.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG (DC)	75
6.2.1 Εμπύρευμα LIFT	75
6.3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ MMA	75
6.4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ	75
7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	75
7.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	75
7.1.1 Λάμπα	75
7.1.2 Τροφοδότη σύρματος	75
7.2 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	75
8. ΑΝΟΜΑΛΙΕΣ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ	75

πάνω στις μάσκες ή στα κράνη.

Χρησιμοποιείται ειδικά προστατευτικά ενδύματα κατά της φωτιάς αποφεύγοντας να εκθέτεται την επιδερμίδα στις υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες που πράγκονται από το τόξο. Η προστασία πρέπει να επεκτείνεται και στα άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά στο τόξο δια μέσου τοιχωμάτων ή κουρτίνων που νην αντανακλούν.

- Θορυβότητα: Αν λόγω ενέργειών συγκόλλησης ιδιαίτερα έντονων, δημιουργείται ένα επιπτέδο ημερήσιας ατομικής έκθεσης (LEPd) ίση ή ανώτερη των 85dB(A), είναι υποχρεωτική η χρήση κατάλληλων μεσών προστασίας.



- Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τη διαδικασία συγκόλλησης μπορούν να παρέμβουν με τη λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Ατομά που φέρουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές ζωτικής σημασίας (π.χ. Pace-maker, αναπνευστήρες κλπ...), πρέπει να συμβουλεύονται τον ιατρό πριν σταθμεύσουν κοντά στις περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτός ο συγκόλλητής. Στα άτομα που φέρουν ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές ζωτικής σημασίας, συνιστάται να μην χρησιμοποιούνται αυτόν το συγκόλλητή.



- Αυτός ο συγκόλλητής αντιποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του τεχνικού στάνταρ προϊόντος για αποκλειστική χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα και για επαγγελματικό σκοπό. Δεν εξασφαλίζεται η ανταπόκριση σε ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε οικιακό περιβάλλον.



- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ - ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ:
 - σε περιβάλλον με αιχμημένο κίνδυνο ηλεκτροληξίας;
 - σε περιορισμένους χώρους;
 - σε παρουσία εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών.

ΠΡΕΠΕΙ προηγουμένως να εκτιμήθουν από έναν "Τεχνικό Υπεύθυνο" και να εκτελούνται πάντα παρούσια άλλων ατόμων εκπαιδευμένων ως προς τις επεμβάσεις σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.

ΠΡΕΠΕΙ να υιοθετούνται τα τεχνικά μέσα προστασίας που περιγράφονται στο 5.10; A.7; A.9. της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ IEC ή CLC/TS 62081".

- ΠΡΕΠΕΙ να απαγορεύεται η συγκόλληση όταν συγκόλλητής ή ο τροφοδότης σύρματος στηρίζεται από το χειριστή (π.χ. διά μέσου ιμάντων).

- ΠΡΕΠΕΙ να απαγορεύεται η συγκόλληση αν ο χειριστής βρίσκεται συνυπόμενος σε σχέση με το δάπτεδο, εκτός αν χρησιμοποιούνται ειδικά δάπτεδα ασφαλείας.

- ΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Η ΛΑΜΠΕΣ: κατά την εργασία με περισσότερους συγκόλλητες πάνω στο ίδιο κομμάτι ή σε περισσότερα κομμάτια συνδέδεμένα ηλεκτρικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο άθροισμα τάσεων εν κενώ ανάμεσα σε δυο διαφορετικές βάσεις ηλεκτροδίων ή λάμπετς, σε τιμή που μπορεί να φτάσει ως το διπλό του επιπτώμενου ορίου.

Πρέπει ένας πεπειραμένος συντονιστής να εκτελέσει την οργανική μέτρηση ώστε να καθορίσει αν υπάρχει κίνδυνος και αν μπορεί να υιοθετήσει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την 5.9 της "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ IEC ή CLC/TS 62081".



ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

- ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΣΜΑ: τοποθετήστε το συγκόλλητή σε οριζόντιο επίπεδο με

- κατάλληλη προς τον όγκο ικανότητα. Σε αντίθετη περίπτωση (πχ. κεκλιμένα, ανώμαλα δάπεδα κλπ. υπάρχει κίνδυνος αναποδογυρίσματος).
- Απαγορεύεται η ανύψωση του συνόλου καρότοι με συγκολλητή, τροφοδότη σύρματος και μονάδα ψύξης (όπαν υπάρχει).
 - Ο μοναδικός αποδεκτός τρόπος ανύψωσης είναι αυτός που προβλέπεται στο κεφάλαιο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" αυτού του εγχειριδίου.
 - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ: είναι επικύνδυνη η εγκατάσταση του συγκολλητή για οποιαδήποτε εργασία διαφορετική από την προβλεπόμενη (πχ. ξεπάγωμα σωληνώσεων από το ιδρικό δίκτυο).
 - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ: προβλέπετε πάντα κατάλληλα μέσα για να αποφεύγονται ενδεχόμενες πτώσεις της φιάλης.



Οι προστασίες και τα κινητά μέρη της συσκευασίας του συγκολλητή και του τροφοδότη σύρματος πρέπει να βρίσκονται σε θέση, πριν συνδέσετε το συγκολλητή στο δίκτυο τροφοδοσίας.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε χειρωνακτική ενέργεια πάνω σε τμήματα του τροφοδότη σύρματος, όπως:

- αντικατάσταση κυλίνδρων και/ή σπιράλ
- εισαγωγή σύρματος στους κυλίνδρους
- τοποθέτηση του πηνίου σύρματος
- καθρισμός κυλίνδρων, γραναζίων και της περιοχής που βρίσκεται πιο κάτω
- λάδωμα γραναζίων

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΣΒΗΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο συγκολλητής αποτελείται από μια πηγή ρεύματος και από μια ενσωματωμένη τροφοδοσία σύρματος. Η πηγή ρεύματος είναι ένας ανορθωτής τριφασικής τροφοδοσίας πολλαπλών διαδικασιών (MIG-MAG ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ συνεχής και παλμώδης, TIG και MMA) με ηλεκτρονική ρύθμιση (switch-mode) ελεγχόμενη δια μικροεπεξεργαστή, με ολική γέφυρα στο πρωτέυον μέρος. Ο τροφοδότης προβλέπεται μια μονάδα τροφοδοσίας 4 μηχανοκίνητων κυλίνδρων με ανεξάρτητη ρύθμιση της πίεσης έλξης. Ο ψηφιακός πίνακας ελέγχου συμπληρώνεται με τηλακέτα ρύθμισης με μικροεπεξεργαστή και σε αυτόν συνοψίζονται ουσιαστικά τρεις λειτουργίες:

a) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης χειριστή μπορούν να γίνουν ο προσδιορισμός και η ρύθμιση των λειτουργικών παραμέτρων, η επιλογή των αποθηκευμένων προγραμμάτων, η εμφάνιση στην οθόνη των συνθηκών λειτουργίας καθώς και της τιμής των παραμέτρων.

b) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΟΘΕΑΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MIG-MAG

Αυτά τα προγράμματα είναι προκαθορισμένα και αποθηκευμένα από τον κατασκευαστή (για αυτό δεν τροποποιούνται). Ανακαλώντας ένα απ' αυτά τα προγράμματα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα συγκεκριμένο σημείο εργασίας (αντιστοιχούμενο σε ένα σετ διαφόρων ανεξάρτητων παραμέτρων συγκόλλησης) ρυθμίζοντας ένα μόνο μένεθος. Αυτή είναι η έννοια της ΣΥΝΕΡΓΙΑΣ, η οποία επιτρέπεται να επιτυγχάνεται με εξαιρετική ευκολία η άστριτη ρύθμιση της μηχανής σε συνάρτηση κάθε ειδικού καθεστώτος λειτουργίας.

c) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αυτή η λειτουργία διατίθεται τόσο αν εργάζεστε στα πλαίσια ενός συνεργικού προγράμματος, όσο σε χειροκίνητο τρόπο (σε αυτήν την περίπτωση είναι αυθαίρετος ο προσδιορισμός όλων των παραμέτρων συγκόλλησης). Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπεται στο χρήστη να αποθηκεύει και στη συνέχεια να ανακαλέσει μια ειδική συγκόλληση.

2.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

MIG-MAG Η μηχανή είναι ενδεξειγμένη για τη συγκόλληση MIG του αλουμινίου και των κραμάτων του, την συγκόλληση δια ορειχάλκου MIG εκτελεσμένη χαρακτηριστικά σε γαλβανισμένα ελάσματα και τη συγκόλληση MAG των ανθρακούχων χαλύβων, χαμηλού κράματος και ανοιξιδωμένων χαλύβων.

Η συγκόλληση MIG του αλουμινίου και των κραμάτων του πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας γεμάτα σύρματα, σύνθετης συμβατής με το μέταλλο που θα συγκολλήσεται και αέριο προστασίας καθαρό Ar (99,9%).

Η συγκόλληση δια ορειχάλκου MIG εκτελείται χαρακτηριστικά σε γαλβανισμένα ελάσματα με γεμάτα σύρματα σε κάρμα χαλκού (πχ. χαλκό πυρπίτιο, ή χαλκό αλουμινίου) με αέριο προστασίας Ar καθαρό (99,9%).

Η συγκόλληση MAG των ανθρακικών χαλύβων και χαμηλών κραμάτων πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας γεμάτα σύρματα σύνθετης συμβατής με το υλικό που θα συγκολλήσεται, αέριο προστασίας CO_2 , μιγμάτα Ar/ CO_2 ή Ar/ CO_2 - O_2 (Argon συνήθως > 80%).

Για τη συγκόλληση ανοξειδωτων χαλύβων χρησιμοποιούνται συνήθως μίγματα αερίου Ar/ O_2 ή Ar/ CO_2 (Ar συνήθως > 98%).

TIG Ο συγκολλητής ενδείκνυται για τη συγκόλληση TIG σε συνεχές ρεύμα (DC) με εμπύρευμα του τόξου διά επαφής (τρόπος LIFT ARC), κατάλληλη για χρήση με όλους τους χάλυβες (ανθρακικούς, χαμηλού κράματος και υψηλού κράματος) και βαριών μετάλλων (χαλκός, νικέλιο, τιτανίο και κράματα τους) με αέριο προστασίας καθαρό Ar (99,9%) ή, για ειδικές χρήσεις, με μίγματα Argon/Elio.

MMA Η μηχανή είναι ενδεξειγμένη για τη συγκόλληση ηλεκτροδίου MMA σε συνεχές ρεύμα (DC) με όλες τις τυπολογίες επικαλυμένων ηλεκτροδίων.

2.3 ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- προσαρμοστής φώτισης ARGON IT.
- καλώδιο και λαβίδα σύρματος.
- μειωτήρας πίεσης 2 μανομέτρων.
- λάμπτα MIG 3m.

2.4 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

- Καρόται
- Χειροκίνητος χειρισμός εξ αποστάσεως με 1 ποτενσιόμετρο (μόνο TIG και MMA).
- Χειροκίνητος χειρισμός εξ αποστάσεως με 2 ποτενσιόμετρα.
- SPOOL GUN
- Μονάδα ψύξης νερού G.R.A.
- Kit συγκόλλησης αλουμινίου.
- Kit συγκόλλησης MMA 600A.
- Λάμπτα MIG 5m 500A.
- Λάμπτα MIG 3m 270A, 500A R.A.

- Λάμπτα MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Λάμπτα TIG 4m ο 8m, 220A.
- Λάμπτα TIG 4m ο 8m, 350A R.A.
- Λάμπτα MIG/TIG UP/DOWN, με ή χωρίς ποτενσιόμετρο.
- Λάμπτα PUSH PULL.
- Λάμπτες με σειριακό RS485 κατά παραγγελία.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (ΕΙΚ. Α)

Τα κύρια στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση και τις αποδόσεις του συγκολλητή συνοψίζονται στον πίνακα τεχνικών στοιχείων με την ακόλουθη έννοια:

- 1- Βαθμός προστασίας πλαισίου.
- 2- Σύμβολο ρυματισμού τροφοδοσίας:
 - 1~: εναλλασσόμενη μονοφασική τάση;
 - 3~: εναλλασσόμενη τριφασική τάση.
- 3- Σύμβολο **S**: δείχνει ότι μπορούν να εκτελούνται συγκολλήσεις σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληγίας (πχ. πολύ κοντά σε μεταλλικά σώματα).
- 4- Σύμβολο προβλεπόμενης διαδικασίας.
- 5- Σύμβολο εσωτερικής δομής συγκόλλησης.
- 6- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Κανονισμός αναφοράς για την ασφάλεια και την κατασκευή μηχανών για συγκόλληση τόξου.
- 7- Αριθμός μητρώου για την αναγνώριση του συγκολλητή (απαραίτητο για την τεχνική συμπαράσταση, ζήτηση ανταλλακτικών, αναζήτηση κατασκευής του προϊόντος).
- 8- Αποδόσεις κυκλώματος συγκόλλησης:
 - **U**: ανώτατη τάση σε ανοιχτό κυκλώμα.
 - **I_{2,Um}**: Κανονικοποιημένο ρεύμα και αντίστοιχη τάση που μπορούν να παρέχονται από το συγκολλητή κατά τη συγκόλληση.
 - **X**: Σχέση διαλείπουσας λειτουργίας: δείχνει το χρόνο κατά τον οποίο ο συγκολλητής μπορεί να παρέχει το αντίστοιχο ρεύμα (ιδια κολόνα). Εκφράζεται σε % βάσει ενός κύκλου 10min (πχ. 60% = 6 λεπτά εργασίας, 4 λεπτά παύσης κλπ.). Σε περίπτωση που ξεπέραστον οι παράγοντες χρήσης (τεχνικού πίνακα, αναφέρομενο σε 40°C περιβάλλοντος), επειβαίνει η θερμική προστασία (ο συγκολλητής μένει σε stand-by μέχρι που η θερμοκρασία του δεν κατεβεί στα επιτρεπόμενα όρια).
 - **A/V-AN**: Δείχνει την κλίμακα ρύθμισης του ρεύματος συγκόλλησης (ελάχιστο - μέγιστο) στην αντίστοιχη τάση τόξου.
- 9- Τεχνικά χαρακτηριστικά της γραμμής τροφοδοσίας:
 - **U**: Εναλλασσόμενη τάση και συχνότητα τροφοδοσίας συγκολλητή (αποδεκτά όρια ±10%):
 - **I_{1,max}**: Ανώτατο απορροφημένο ρεύμα από τη γραμμή.
 - **I_{1eff}**: Πραγματικό ρεύμα τροφοδοσίας.
- 10- **████████**: Αξέι των ασφαλειών καθυστερημένης ενεργοποίησης που πρέπει να προβλεφετεί για την προστασία της γραμμής.

- 11- Σύμβολα αναφερόμενα σε κανόνες ασφαλείας η σημασία των οποίων αναφέρεται στο κεφ. 1 "Γενική ασφάλεια για τη συγκόλληση τόξου".

Σημείωση: Το αναφέρομενο παράδειγμα της ταμπέλας είναι ενδεικτικό της σημασίας των συμβόλων και των ψηφίων. Οι ακριβείς τιμές των τεχνικών στοιχείων του συγκολλητή στην κατοχή σας πρέπει να διαβαστούν κατευθείαν στον τεχνικό πίνακα του ίδιου του συγκολλητή.

3.2 ΆΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ: | βλέπε πίνακα (ΠΙΝ. 1) |
| - ΛΑΜΠΑ: | βλέπε πίνακα (ΠΙΝ. 2) |

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΕΙΚ. Β)

4.1.1 Συγκολλητής με ενσωματωμένο σύστημα έλξης στην μπροστινή πλευρά:

- 1- Πίνακας ελέγχου (βλέπε περιγραφή).
- 2- Αρνητική (-) ταχυτρίζα για καλώδιο ρεύματος συγκόλλησης (καλώδιο σώματος για MIG και MMA, καλώδιο λάμπτα για TIG).
- 3- Σύνδεσμος 3ρη για καλώδιο ελέγχου ΛΑΜΠΑ TIG.
- 4- Σύνδεσμος 3ρη για καλώδιο ελέγχου ΛΑΜΠΑ TIG.
- 5- Κεντρική σύνδεση για λάμπτα MIG (Euro).
- 6- Θετική (+) ταχυτρίζα για καλώδιο σώματος συγκόλλησης TIG.
- 7- Θετική (+) ταχυτρίζα για καλώδιο σώματος συγκόλλησης TIG στην πίσω πλευρά:
- 8- Γενικός διακόπτη ON/OFF.
- 9- Σύνδεση σωλήνας αερίου (φιάλη) για συγκόλληση TIG.
- 10- Σύνδεση σωλήνα αερίου (φιάλη) για συγκόλληση MIG.
- 11- Καλώδιο τροφοδοσίας με σταθεροποιητή καλωδίου.
- 12- Σύνδεσμος 5ριών για μονάδα ψύξης νερού.
- 13- Ασφαλεία

4.2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ (ΕΙΚ. Κ)

- 1- **ΛΥΧΝΙΑ σήμανσης ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ** (το output της μηχανής είναι μπλοκαρισμένο).
- 2- Η αποκατάσταση είναι αυτόματη στην παύση της αιτίας συναγερμού.
- 3- Μηνύματα συναγερμού που εμφανίζονται στις οθόνες (15) και (16):
 - **"AL1"** : παρέβαση θερμικής προστασίας πρωταρχικού κυκλώματος.
 - **"AL2"** : παρέμβαση θερμικής προστασίας δευτερεύοντος κυκλώματος.
 - **"AL3"** : παρέβαση προστασίας για υπερθέρμανση της γραμμής τροφοδοσίας.
 - **"AL4"** : παρέμβαση προστασίας για υπόταση της γραμμής τροφοδοσίας.
 - **"AL5"** : παρέβαση προστασίας για ανεπαρκή πίεση του κυκλώματος ψύξης νερού λάμπτας. Μη αυτόματη αποκατάσταση.
 - **"AL7"** : παρέμβαση προστασίας για υπερέμβαση σε συγκόλληση MIG-MAG.
 - **"AL8"** : παρέμβαση προστασίας για υπόταση της γραμμής τροφοδοσίας.
 - **"AL9"** : παρέμβαση προστασίας μαγνητικής τημπάτων.
 - **"AL10"** : παρέμβαση προστασίας για σειριακής γραμμής: σειριακή αποσυνδέσμενη.
 - **"AL11"** : παρέμβαση προστασίας για έλλειψη φάσης γραμμής τροφοδοσίας.
 - **"AL12"** : παλάβη σειριακής γραμμής: σφάλμα στο δεδομένα.
 - **"AL13"** : υπερθέρμη συγκέντρωση σκόνης μέσα στο συγκολλητή, αποκατάσταση με:
 - εσωτερικό καθαρισμό της μηχανής
 - πλήκτρο οθόνης του πίνακα ελέγχου.

Στο σβήσιμο του συγκολλητή μπορεί να εμφανιστεί, για μερικά δευτερόλεπτα, η σήμανση "AL4" ή "AL11".

2- **ΛΥΧΝΙΑ σήμανσης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΜΠΑ Η ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ.**

3- **ΛΥΧΝΙΑ σήμανσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ.**

4- **ΠΛΗΚΤΡΟ ανάκλησης (RECALL) εξαπομικευμένων προγραμμάτων συγκόλλησης (βλέπε παρ. 4.3.2.4).**

5- **ΠΛΗΚΤΡΟ αποθήκευσης (SAVE) εξαπομικευμένων προγραμμάτων συγκόλλησης (βλέπε παρ. 4.3.2.3).**

6- **ΠΛΗΚΤΡΟ επιλογής προγράμματος συγκόλλησης και οθόνη 2 digit.**

Πιεζόντας διαδοχικά το πλήκτρο, η οθόνη εμφανίζει τους αριθμούς μεταξύ "0" και "44". Με κάθε αριθμό μεταξύ "1" και "44" συ

συγκόλλησης συνεργικό (βλέπε ΠΙΝ. 3) ενώ με τον αριθμό "0" συνδυάζεται η χειροκίνητη λειτουργία του συγκολλητή, όπου όλες οι παράμετροι μπορούν να προσδιοριστούν από το χειριστή (μόνο σε MIG-MAG SHORT e και SPRAY ARC).

7- Πλήκτρο επιλογής της διαδικασίας συγκόλλησης.

Πίεζοντας το πλήκτρο φωτίζεται η ΛΥΧΝΙΑ αντίστοιχα με τον τρόπο συγκόλλησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

MIG --- : MIG-MAG με τρόπο "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE ━━ : MIG-MAG με τρόπο "PULSE ARC".

POP ━━ : MIG-MAG με τρόπο "PULSE ON PULSE".

TIG ━━ : TIG.

MMA ━━ : ηλεκτρόδιο MMA.

8- Πλήκτρο επιλογής τρόπου ελέγχου του πλήκτρου λάμπας MIG-MAG.

Πίεζοντας το πλήκτρο φωτίζεται η ΛΥΧΝΙΑ σε αντίστοιχα με:

2t ━━ : τη λειτουργία 2 χρόνων, ON-OFF με πλήκτρο πιεσμένο.

4t ━━ : τη λειτουργία 4 χρόνων, ON-OFF με πλήκτρο ελεύθερο.

BILEVEL ━━ : λειτουργία bi-level για MIG-MAG, TIG.

SPOT ---- : λειτουργία σε ποντάρισμα MIG-MAG (SPOT).

9- Πλήκτρο ένταξης χειρισμού εξ αποστάσεως.

Με ΛΥΧΝΙΑ φωτεινή, η ρύθμιση μπορεί να γίνει αποκλειστικά από το χειρισμό εξ αποστάσεως και ειδικά:

α) χειρισμό με ένα ποτενσιόμετρο (μόνο MMA και TIG): αντικαθιστά τη λειτουργία του κομβίου ενκόντρε (14).

β) χειρισμό με δύο ποτενσιόμετρα: αντικαθιστά τη λειτουργία των κομβίων ενκόντρε (14) και (13).

γ) χειρισμό με πεντάλ (μόνο MMA και TIG): αντικαθιστά τη λειτουργία του κομβίου ενκόντρε (14).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή "ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ" (REMOTE) είναι δυνατή μόνο αν ένας χειρισμός εξ αποστάσεως είναι πράγματι συνδεδεμένος στο σχετικό σύνδεσμο.

10- Πλήκτρο επιλογής των παραμέτρων συγκόλλησης.

Πίεζοντας διαδοχικά το πλήκτρο, φωτίζεται μια από τις ΛΥΧΝΙΕΣ από (10a) ως (10h) με τις οποίες συνδυάζεται μια ειδική παράμετρος. Η ρύθμιση της τιμής κάθε ενεργοποιημένης παραμέτρου εκτείνεται με το κομβίο (13), και εμφανίζεται στην οθόνη (15). Κατά ταυτές τις ρυθμίσεις το κομβίο (14) ρυθμίζει την τιμή του κυρίου επιπέδου συγκόλλησης που δείχνει η οθόνη (16), είτε αυτό είναι ρεύμα είτε είναι ταχύτητα σύρματος (βλέπε περιγραφή στην ένδειξη (14)), εκτός για (10b). Μόνο με τη ΛΥΧΝΙΑ (10b) αναμένεται το κομβίο (14) επιπρέπει τη ρύθμιση της τιμής του δευτερεύοντος επιπέδου (βλέπε περιγραφή ΛΥΧΝΙΑ (10b)). Σημείωση: οι παράμετροι που δεν τροποποιούνται από το χειριστή, ανάλογα αν δουλεύεται με συνεργικό πρόγραμμα ή σε τρόπο χειροκίνητο "PRG 0" αποκλίονται αυτόματα από την επιλογή. Η αντίστοιχη ΛΥΧΝΙΑ δεν ανάβει.

10a- ○

• MIG-MAG

Αυτή η παράμετρος εμφανίζεται αυτόματα κατά τις ενέργειες συγκόλλησης MIG-MAG, δείχνοντας την πραγματική τάση τόξου (ΛΥΧΝΙΑ (15a) φωτεινόν).

• MIG-MAG Pulse arc

Κατά τη ρύθμιση ενός συνεργικού προγράμματος MIG-MAG Pulse arc επιπρέπει να ρυθμίσετε τη διόρθωση που θέλετε να επιφέρετε στο μήκος τόξου υπολογισμένο σε συνεργία (διακύμανση από -5% ως +5%) (ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

Στο ίδιο καθεστώς, ρυθμίζοντας τη λειτουργία bi-level, pulse on pulse ή Tstart, η παράμετρος αποκτάει την έννοια της διόρθωσης του μήκους τόξου του κυρίου επιπέδου συγκόλλησης, υπολογισμένο πάντα σε συνεργία (διακύμανση από -5% ως +5%) (ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

• MIG-MAG Short arc

Κατά τη ρύθμιση ενός συνεργικού προγράμματος MIG-MAG Short arc επιπρέπει να ρυθμίσετε τη διόρθωση που θέλετε να επιφέρετε στο μήκος τόξου υπολογισμένο σε συνεργία (διακύμανση από -5% ως +5%) (ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

Στο ίδιο καθεστώς, ρυθμίζοντας τη λειτουργία bi-level, η παράμετρος αποκτάει την έννοια της πραγματικής τάσης τόξου του κυρίου επιπέδου συγκόλλησης, υπολογισμένο σε συνεργία (διακύμανση από -5% ως +5%) (ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Πάντα σε λειτουργία MIG-MAG Short arc, πρόγραμμα χειροκίνητο "PRG 0", επιπρέπει τη ρύθμιση ρεύματος I_s (με κομβίο (14)) και τη διόρθωση του μήκους τόξου (με κομβίο (13)) του δευτερεύοντος επιπέδου συγκόλλησης, υπολογισμένο σε συνεργία (διακύμανση από -5% ως +5%) (ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

Στο ίδιο καθεστώς, ρυθμίζοντας τη λειτουργία bi-level, η παράμετρος αποκτάει την έννοια της πραγματικής τάσης τόξου του κυρίου επιπέδου συγκόλλησης, υπολογισμένο σε συνεργία (διακύμανση από -5% ως +5%) (ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

• Bi-level "PRG 0"

Επιλέγοντας το χειροκίνητο πρόγραμμα "PRG 0" με τη λειτουργία bi-level, επιπρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα σύρματος (με κομβίο (14), (ΛΥΧΝΙΑ 16c) φωτεινή) και τη διόρθωση του μήκους τόξου (με κομβίο (13)) του δευτερεύοντος επιπέδου συγκόλλησης, υπολογισμένο σε συνεργία (διακύμανση από -5% ως +5%) (ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

• Bi-level "PRG 0"

Επιλέγοντας το χειροκίνητο πρόγραμμα "PRG 0" με τη λειτουργία bi-level, επιπρέπει να ρυθμίσετε την ταχύτητα σύρματος (με κομβίο (14), (ΛΥΧΝΙΑ 16c) φωτεινή) και τη διόρθωση της συγκόλλησης για να βελτιστοποιήσετε το εμπύρευμα του τόξου (ρύθμιση 1-100% και ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

• MIG-MAG Pulse arc 2 XRONΩΝ

Σε τρόπο χειροκίνητο "PRG 0" επιπρέπει να προσαρμόσετε την ταχύτητα σύρματος στην έναρξη της συγκόλλησης για να βελτιστοποιήσετε το εμπύρευμα του τόξου (ρύθμιση 1-100% και ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινόν).

• MIG-MAG Pulse arc 2 XRONΩΝ

Σε τρόπο MIG-MAG Pulse arc 2 XRONΩΝ επιπρέπει τη ρύθμιση της διάρκειας του αρχικού ρεύματος (T_{start}). Προγραμματίζοντας στο μηδέν την παράμετρο, απενεργοποιείται η λειτουργία, ενώ προγραμματίζοντας σε οποιαδήποτε άλλη τιμή ανώτερη του μηδένος (ρύθμιση 0,1-3 δευτερόλεπτα) μπορείται να επιλέξετε τη ΛΥΧΝΙΑ (10b) για να ρυθμίσετε τη διόρθωση της τάσης τόξου και την τιμή αρχικού ρεύματος (δευτερόλεπτο επιπτέδο). Το αρχικό ρεύμα μπορεί να προσδιοριστεί ανώτερο ή κατώτερο του κυρίου ρεύματος συγκόλλησης. Ένα υψηλότερο αρχικό ρεύμα είναι πολύ χρήσιμο κυρίως για τη συγκόλληση του αλουμινίου και των κραμάτων του, αυτό επιπρέπει πράγματι να ζεσταθεί πιο γρήγορα το μέταλλο ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

Σε τρόπο MIG-MAG Pulse on pulse επιπρέπει τη ρύθμιση της διάρκειας αρχικού ρεύματος συγκόλλησης (ρύθμιση 0,1-10 δευτερόλεπτα και ΛΥΧΝΙΑ (15b) φωτεινή).

• MMA

Σε λειτουργία λεκτροδίου MMA, η παράμετρος αποκτάει την έννοια του "Arc force" επιπρέποντας τη ρύθμιση του δυναμικού υπερεύματος (ρύθμιση 0-100% και ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινή). Κατά τη συγκόλληση MMA η οθόνη (15) δείχνει την πραγματική τάση τόξου (ΛΥΧΝΙΑ (15a) φωτεινή), η ΛΥΧΝΙΑ (10c) μένει πάντας αναμένη επιπρέποντας τη ρύθμιση του Arc force ακόμα και κατά τη συγκόλληση.

10d- ○

• MIG-MAG pulse arc

Σε τρόπο MIG-MAG pulse arc η παράμετρος καθορίζει το στραγγάλισμα του τόξου. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή τόσο πιο συμπτυκνώμενό θα είναι το στραγγάλισμα κατά τη συγκόλληση. Σε έναν τρόπο συγκόλλησης που χρησιμοποιεί δύο επίπεδα ρεύματος (bi-level, pulse on pulse ή Tstart) το στρένωμα του τόξου θα είναι κοινό για αμφότερα τα ρυθμισμένα επίπεδα (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

Σε τρόπο χειροκίνητο MIG-MAG "PRG 0" επιπρέπει τη ρύθμιση της διάρκειας επιπτέδου ή θερμότητας (ρύθμιση 20-80% και ΛΥΧΝΙΑ (15c) φωτεινή). Μία υψηλότερη τιμή καθορίζει ένα πιο θερμό βύθισμα συγκόλλησης. Σε τρόπο bi-level η λεκτρονική επαγγελματική αντίσταση είναι κοινή για αμφότερα τα ρυθμισμένα επίπεδα.

• MIG-MAG Pulse on pulse

Σε τρόπο MIG-MAG Pulse on pulse επιπρέπει τη ρύθμιση της διάρκειας του δευτερεύοντος ρεύματος συγκόλλησης (ρύθμιση 0,1-10 δευτερόλεπτα και ΛΥΧΝΙΑ (15b) φωτεινή).

10e- ○

Καύση σύρματος στο σταμάτημα της συγκόλλησης (BURN-BACK).

Επιπρέπει τη ρύθμιση του χρόνου καύσης σύρματος στο σταμάτημα της συγκόλλησης. Με κατάλληλη ρυθμίση επιπρέπει να αποφευχθεί το κόλλημα του σύρματου στο μετάλλο σε τρόπο χειροκίνητο (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (ρύθμιση 0,01-1 δευτερόλεπτα και ΛΥΧΝΙΑ (15b) φωτεινή).

10f- ○

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC και TIG.

Σε οποιονδήποτε τρόπο MIG-MAG SHORT ARC TIG αποκτάει την έννοια του "Μετά-αερίου", επιπρέποντας την προσαρμογή του χρόνου εκροής αερίου προστασίας αρχίζοντας από το σταμάτημα της συγκόλλησης (ρύθμιση 0,1-10 δευτερόλεπτα σε ΛΥΧΝΙΑ (15b) φωτεινή).

10g- ○

Κλίμακα καθόδου ρεύματος συγκόλλησης (SLOPE DOWN).

Ενεργοποιείται αποκλειστικά χρησιμοποιώντας συνεργικά πρόγραμμα MIG-MAG PULSE ARC ή SHORT ARC ("PRG" από "1" ως "44") ή TIG.

Επιπρέπει τη βαθμιαία ελάττωση του ρεύματος στην απελευθέρωση του πλήκτρου λάμπας (ρύθμιση 0-3 δευτερόλεπτα σε ΛΥΧΝΙΑ (15b) φωτεινή).

10h- SPOT ○

Χρόνος πονταρίσματος (SPOT TIME).

Ενεργοποιείται αποκλειστικά αν επιλέγεται ο τρόπος "SPOT" με το πλήκτρο (8). Επιπρέπει την εκτέλεση πονταρίσματων MIG-MAG με έλεγχο της διάρκειας συγκόλλησης (ρύθμιση 0,1-10 δευτερόλεπτα και ΛΥΧΝΙΑ (15b) φωτεινή).

11- Πλήκτρο χειροκίνητης ενεργοποίησης της λεκτροποβαίδας αερίου.

Το πλήκτρο επιπρέπει την εκροή αερίου (δείξισμα σαλωνώσεων - ρύθμιση παροχής) χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο της λάμπας. Το πλήκτρο είναι στην ίδια στιγμιαία δράσης.

12- Πλήκτρο χειροκίνητου προχωρήματος σύρματος.

Το πλήκτρο επιπρέπει το προχωρήμα του σύρματος στο σπιράλ της λάμπας χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λάμπας. Είναι στην ίδια στιγμιαία δράσης και η ταχύτητα προχωρήματος επαθερώνεται.

13- Κομβίο ενκόντρε για τη ρύθμιση των παραμέτρων συγκόλλησης (βλέπε 10a-10h).

14- Κομβίο ενκόντρε.

Το κομβίο ρυθμίζει:

- Το ρεύμα συγκόλλησης (ΛΥΧΝΙΑ (16a) φωτεινή).
- Την ταχύτητα προχωρήματος του σύρματος (ΛΥΧΝΙΑ (16c) φωτεινή) σε τρόπο Short/Spray arc.

Σε έναν τρόπο συγκόλλησης που χρησιμοποιείται στην ταχύτητα προχωρήματος (bi-level, pulse on pulse ή Tstart) με τη ΛΥΧΝΙΑ (10b) αναμένεται το κομβίο ρυθμίζει:

- Το ρεύμα συγκόλλησης I_s (ΛΥΧΝΙΑ (16a) φωτεινή) του δευτερεύοντος επιπέδου σε τρόπο Pulse arc.
- Την ταχύτητα προχωρήματος του σύρματος του δευτερεύοντος επιπέδου συγκόλλησης (ΛΥΧΝΙΑ (16c) φωτεινή) σε τρόπο Short/Spray arc.

15- Αλφαριθμητική οθόνη 3 digit. Δείχνει:

- την τιμή των παραμέτρων συγκόλλησης (βλέπε από (10a) ως (10h) με λειτουργία εν κενώ).
- την πραγματική τάση τόξου, στη συγκόλληση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στο σταμάτημα της συγκόλλησης, η οθόνη μετατρέπει αυτόματα στην τιμή ρύθμισης.

- μια σήμανση συναγερμού (βλέπε ένδειξη 1).

15a, 15b, 15c- ΛΥΧΝΙΑ ένδειξης τρέχουσας μονάδας μετρήσεως (volt, δευτερόλεπτα, ποσοστό).

16- Αλφαριθμητική οθόνη 3 digit. Δείχνει:

- την τιμή που προσδιορίστηκε με το κομβίο ενκόντρε (14).
- το πραγματικό ρεύμα, στη συγκόλληση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στο σταμάτημα της συγκόλλησης, η οθόνη μετατρέπει αυτόματα στην τιμή ρύθμισης.

- μια σήμανση συναγερμού (βλέπε ένδειξη 1).

(Α), πάχος σε χιλιοστά (mm) και ταχύτητα σύρματος μέτρα/λεπτό (m/min).
17- Πλήκτρο επιλογής μονάδας μετρήσεως Αμπερε, mm, m/min (ΛΥΧΝΙΑ (16a) (16b) (16c)).

Επιπρέπει να προσδιορίσετε με το ενκόντερ (14) αντίστοιχα το πάχος του υλικού που θα συγκόλληθε, το ρεύμα συγκόλλησης, την ταχύτητα του σύρματος.

“PRG 0” χειροκίνητη επιλογή: ο προσδιορισμός κάθε μεμονωμένης παραμέτρου είναι ανεξάρτητος από τις άλλες.

Προγράμματα από “1” ως “44”: ο προσδιορισμός κάθε μεμονωμένης παραμέτρου (π.χ. πάχος υλικού) καθορίζει αυτόματα τις άλλες παραμέτρους (π.χ. ρεύματα συγκόλλησης και ταχύτητα σύρματος).

4.3 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

4.3.1 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

4.3.1.1 Προγράμματα MIG-MAG ΣΥΝΕΡΓΙΚΑ

Η μηχανή προβλέπει 44 αποθηκευμένα συνεργικά προγράμματα, με χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ταμπέλα (TAB.3) όπου είναι αναγκαίο να κάνετε αναφορά για την επιλογή ενός προγράμματος κατάλληλου προς τον τύπο συγκόλλησης που θέλετε να εκτελέσετε.

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος πραγματοποιείται πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο “PRG” στο οποίο αντιστοιχεί στην οθόνη ένας αριθμός μεταξύ “0” και “44” (στον αριθμό “0” δεν αντιστοιχεί ένα συνεργικό πρόγραμμα αλλά η λειτουργία σε χειροκίνητο τρόπο, όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο).

Σημείωση: Μέσα σε ένα συνεργικό πρόγραμμα είναι πρωτεύον να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο μεταφοράς, PULSE ARC ή SHORT/SPRAY ARC, μέσω του ειδικού πλήκτρου (βλέπε ΕΙΚ. C, πλήκτρο (7)).

Σημείωση: Ολες οι τυπολογίες σύρματος που δεν προβλέπονται στην ταμπέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τρόπο χειροκίνητο “PRG 0”.

4.3.1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΟΠΟ (“PRG 0”)

Η λειτουργία σε χειροκίνητο τρόπο αντιστοιχεί στο ψηφείο “0” στην οθόνη και είναι ενέργημο μόνο από προγραμμάτων επιλέχτηκε ο τρόπος μεταφοράς SHORT/SPRAY ARC (ΕΙΚ. C, πλήκτρο (7)).

Σε αυτόν τον τρόπο, εφόσον δεν προβλέπεται καμιά συνεργία, όλες οι παραμετροί συγκόλλησης πρέπει να προσδιοριστούν χειροκίνητα από το χειριστή.

Προσοχή! Ο προσδιορισμός όλων των παραμέτρων είναι ελεύθερος και για αυτό οι επιλεγμένες τιμές θα μπορούσαν να προκύψουν μη συμβατές με μια σωστή διαδικασία συγκόλλησης.

Σημείωση: ΔΕΝ είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο μεταφοράς PULSE ARC σε χειροκίνητο τρόπο.

4.3.2 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ MIG-MAG

4.3.2.1 Εισαγωγή

Η μηχανή επιπρέπει να αποθηκεύετε (SAVE) εξατομικευμένα προγράμματα εργασίας σε σχέση με ένα ΣΕΤ παραμέτρων που ισχύουν για μια συγκεκριμένη συγκόλληση. Κάθε αποθηκευμένο πρόγραμμα μπορεί να ανακαλείται (RECALL) σε οποιαδήποτε στιγμή θέτοντας έστι στη διάσθετη το χρήστη τη μηχανή “έτοιμη για χρήση” για μια συγκεκριμένη εργασία που έχει προγραμμάτων βελτιστοποιηθεί.

4.3.2.2 Ικανότητα αποθήκευσης εξατομικευμένων προγραμμάτων σε MIG-MAG

Ο συγκόλλητης προβλέπει την αποθήκευση εξατομικευμένων προγραμμάτων σε τρεις ομάδες αναφερόμενες στους τρεις τρόπους μεταβίβασης σε συνεργία (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc και Pulse on pulse) και στη λειτουργία σε χειροκίνητο τρόπο, με τις ακόλουθες ενδείξεις:

- PULSE ARC ΣΥΝΕΡΓΙΚΟ PULSE ON PULSE: αποθηκεύονται 10 προγράμματα (διαθέσιμοι αριθμοί από “1” ως “10”),
- PULSE ARC ΣΥΝΕΡΓΙΚΟ: μπορούν να αποθηκευτούν 10 προγράμματα (διαθέσιμοι αριθμοί από “1” ως “10”),
- SHORT/SPRAY ARC ΣΥΝΕΡΓΙΚΟ: μπορούν να αποθηκευτούν 10 προγράμματα (διαθέσιμοι αριθμοί από “1” ως “10”),
- SHORT/SPRAY ARC ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ (“PRG=0”): μπορούν να αποθηκευτούν 10 προγράμματα (διαθέσιμοι αριθμοί από “1” ως “10”).

Για να ανακαλέσετε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι προτεύον, σε σχέση με την επιλογή του αριθμού (όπως περιγράφεται στην παρ. 4.3.1), εκτελέστε την επιλογή την επιθυμητού τρόπου μεταβίβασης PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE ή SHORT/SPRAY ARC ή επιλέξτε “PRG=0” αν προ-αποθηκευμένα προγράμματα σε χειροκίνητο τρόπο.

4.3.2.3 Διαδικασία αποθήκευσης (SAVE).

Αφού ρυθμίσατε τη μηχανή στο βέλτιστο τρόπο για μια συγκεκριμένη συγκόλληση, ενέργηστε ως ακολούθως (βλέπε ΕΙΚ. C):

- a) Πλίξτε το πλήκτρο (5) “SAVE”.
- b) Εμφανίζεται το πλήκτρο “Pr” στην οθόνη (16) και ένας αριθμός (μεταξύ “1” και “10”) στην οθόνη (15).
- c) Περιστρέφοντας τη λαβή ενκόντερ (13) ή την (14), επιλέξτε τον αριθμό όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα (βλέπε επίσης 4.3.2.).
- d) Πλίξτε πάλι το πλήκτρο “SAVE”.
- e) Οι οθόνες (15) και (16) αναβοσβήνουν.

f) Πλίξτε ξανά, μέσα σε χρόνο 2 δευτερολέπτων, το πλήκτρο “SAVE”.

g) Στην οθόνη εμφανίζεται “St Pr” που σημαίνει ότι το πρόγραμμα αποθηκεύτηκε. Μετά 2 δευτερόλεπτα οι οθόνες μετατρέπουν αυτόματα στις τιμές σχετικές με τις παραμέτρους που μόλις αποθηκεύσατε.

Σημείωση: Αν, με αναβαθμούμενές οθόνες, δεν πιέζεται πάλι το πλήκτρο “SAVE” μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, οι οθόνες δείχνουν “No St” και το πρόγραμμα δεν αποθηκεύεται. Οι οθόνες επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική ένδειξη.

4.3.2.4 Διαδικασία ανάκλησης ενός εξατομικευμένου προγράμματος (RECALL)

Γιαν εκτελέστε τις ενέργειες ανάλλησης ενός προγράμματος, βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος τρόπος μεταβίβασης (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC ή “PRG=0”) είναι πράγματι εκείνος με τον οποίο θέλετε να εργαστεί.

Συνέχιστε ύστερα ως ακολούθως (βλέπε ΕΙΚ. C):

- a) Πλίξτε το πλήκτρο “RECALL”.
- b) Εμφανίζεται “Pr” στην οθόνη (16) και ένας αριθμός (μεταξύ “1” και “10”) στην οθόνη (15).
- c) Περιστρέφοντας τη λαβή ενκόντερ (13) ή την (14), επιλέξτε τον αριθμό με το οποίο είχατε αποθηκεύσει το πρόγραμμα που τώρα θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- d) Πλίξτε ξανά το πλήκτρο “RECALL” για χρόνο ανώτερο των 2 δευτερολέπτων.
- e) Στις οθόνες εμφανίζεται “Ld Pr” και έτσι το πρόγραμμα ανακλήθηκε. Οι οθόνες μετατρέπουν αυτόματα, μετά 2 δευτερόλεπτα, στις τιμές σχετικές με το πρόγραμμα που μόλις ανακλήθηκε.

Σημείωση: Αν το πλήκτρο “RECALL” δεν ξαναπιέζεται για χρόνο ανώτερο 2 δευτερολέπτων, οι οθόνες δείχνουν “No Ld” και το πρόγραμμα δεν φορτίζεται. Οι οθόνες επιστρέφουν αυτόματα στην αρχική ένδειξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ “SAVE” ΚΑΙ “RECALL” ΦΩΤΙΖΕΤΑΙ Η

ΑΥΧΝΙΑ “PRG”.

- ΕΝΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΆΛΛΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (βλέπε 4.3.2.3).
- Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ.
- ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΟΥΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΟΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΜΜΑ Ή TIG.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 ΠΡΟΣΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟΥΣΤΩΣ ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

5.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Αποσυστεύετε το συγκόλλητη,
- Εισάγετε το σύνδεσμο πόλωσης αν δεν συνδεθείται στο GRA (ΕΙΚ. D),
- Σε περίπτωση που υπάρχει Καρότσι και/ή GRA, συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες προμηθεύμενες οδηγίες.

5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ (ΕΙΚ. E)

Ο συγκόλλητης πρέπει να ανυψωνται χωρίς τα κινητά τμήματα (λάμπα, σωλήνες αερίου, καλώδιο κάτι) που θα μπορούσαν να αποσυνδεθούν. Οπως φαίνεται στην εικόνα, εκτελέστε τη συναρμολόγηση των δακτύλιων στερέωσης χρησιμοποιώντας τις δυο βίδες M8x25 που προμηθεύονται σαν εξάρτημα. Προσοχή: οι δακτύλιοι ανυψώνονται στον προμηθεύμενο εξοπλισμό.

5.3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

Εντοπίστε τον τόπο τοποθέτησης του συγκόλλητη ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια σε σχέση με το άνοιγμα εισόδου και εξόδου του αέρα ψύξης (εξαναγκασμένη κυκλοφορία μέσω ανεμιστήρα, αν υπάρχει). Βεβαιωθείτε ταυτόχρονα ότι δεν ανανορροφούνται επαγγεικές σκόνες, διαβρωτικοί απομεινάρια, υγρασία κλπ.. Διατηρείτε τον πολύτιμο συγκόλλητο σε απόσταση 250mm ελεύθερου χώρου γύρω από το συγκόλλητη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Τοποθετήστε το συγκόλλητη σε οριζόντιο επίπεδο κατάλληλης ικανότητας ροτός το βάρος ώστε να αποφευχθούν το αναποδογύρισμα ή έπικυνθίσης μετακινήσεις.

5.4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

5.4.1 Προειδοποιήσεις

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στον τεχνικό πίνακα του συγκόλλητη αντιστοιχούν στην τάση και συχνότητα του δικτύου που διατίθενται στον τόπο εγκατάστασης.

Ο συγκόλλητης πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε ένα σύστημα τροφοδοσίας με γειωμένο αγώνα ουδέτερου.

Για να εξασφαλίσετε την προστασία από την έγκατάσταση, διασφαλίστε ότι της διακόπτης συγκόλλητου διακόπτης έχει αποκλειστεί.

5.4.2 Ρευματολήπτης και πρίζα

Ουνδέστε στο καλώδιο τροφοδοσίας έναν κανονικοποιημένο ρευματολήπτη (3Ρ + Τ) κατάλληλης ικανότητας και πρόδιασθείτε μια πρίζα δικτύου εφοδιασμένη με ασφάλειες και αυτόματο διακόπτη. Το ειδικό τερματικό γείωσης πρέπει να συνδεθεί στον αγωγό γείωσης (κίτρινο-πράσινο) της γραμμής τροφοδοσίας. Ο πίνακας (ΠΙΝ.1) αναφέρει τις τιμές της επιθυμητής αναθετέμενης οθόνης στην οποίαν τα καλώδια συγκόλλησης που παρέχεται από την εργασία.

5.5 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG-MAG (ΕΙΚ. F)

5.5.1.1 Σύνδεση φιάλης αερίου

- Βιδώστε το μειωτήρια πίεσης στη βαλβίδα της φιάλης αερίου τοποθετώντας την κατάλληλη μείωση που προμηθεύεται σαν εξάρτημα, όταν χρησιμοποιείται αέριο Argon ή μίγμα Ar/CO₂.
- Συνδέστε το σωλήνα εισόδου του αερίου στο μειωτήρια και σφαλίστε την προμηθεύμενη λωρίδα. Συνδέστε λοιπόν την άλλη άκρη του σωλήνα στον ειδικό σύνδεσμο στο πίσω μέρος του συγκόλλητη και σφαλίστε με την προμηθεύμενη λωρίδα.
- Λασκάρετε το δακτύλιο ρύθμισης του μειωτήρια πίεσης πριν ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης.

5.5.1.2 Σύνδεση της λάρμας

- Εγκαταστήστε τη λάρμα στον ειδικό σύνδεσμο σφαλίζοντας χειροκίνητα μέχρι το τέρμα το δακτύλιο στερέωσης.
- Προδιαθέστε τη για την πρώτη εγκατάσταση σύρματος, αποσυναρμολογώντας το μπτεκ και το σωληνάκι επαφής, ώστε να διευκολύνετε την έξοδο του.
- Καλώδιο ρεύματος συγκόλλησης στην ταχυπρίζια (+).
- Καλώδιο ελέγχου στον ειδικό σύνδεσμο.
- Σωληνώσεις νερού για μοντέλα R.A. (λάμπα με ψύξη νερού) στους ταχυσυνδέσμους.
- Προσέξτε ώστε οι συνδέσμοι να είναι καλά σφαλισμένοι για να αποφεύγονται υπερθερμάνσεις και απτώλειες αποδοτικότητας.
- Συνδέστε το σωλήνα εισόδου του αερίου στο μειωτήρια και σφαλίστε την προμηθεύμενη λωρίδα. Συνδέστε στη συνέχεια την άλλη άκρη του σωλήνα στον ειδικό σύνδεσμο στο πίσω μέρος του συγκόλλητη και σφαλίστε με την προμηθεύμενη λωρίδα.

5.5.1.3 Σύνδεση καλώδιου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης

- Συνδέστε στο μετάλλο προς συγκόλληση ή στο μεταλλικό πάγκο όπου στηρίζεται,

όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο σύνδεσης υπό επεξεργασία.

- Αυτό το καλώδιο συνδέεται στον ακροδέκτη με το σύμβολο (-).

5.5.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG (ΕΙΚ. G)

5.5.2.1 Σύνδεση στη φιάλη αερίου

- Βιδώστε το μειωτήρα πίεσης στη βαλβίδα της φιάλης αερίου τοποθετώντας ενδιάμεσα την κατάλληλη προσαρμογή που προμηθεύεται ως εξάρτημα, όταν χρησιμοποιείται άριο Argon ή μίγμα Argon/CO₂.
- Συνδέστε το σωλήνα εισόδου αερίου στον προσαρμοστή και σφαλίστε την προμηθεύμενη λωρίδα; συνδέστε λοιπόν την άλλη άκρη του σωλήνα στον ειδικό σύνδεσμο πίσω από τη μηχανή και σφαλίστε με την προμηθεύμενη λωρίδα.
- Χαλαρώστε το δακτύλιο ρύθμισης του προσαρμοστή πίεσης πριν ανοίξετε τη βαλβίδα της φιάλης.

5.5.2.2 Σύνδεση καλωδίου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης

- Συνδέστε στο μέταλλο προς συγκόλληση ή στο μεταλλικό πάνικο όπου στηρίζεται, όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο σύνδεσης υπό επεξεργασία.
- Αυτό το καλώδιο συνδέεται στον ακροδέκτη με το σύμβολο (+).

5.5.2.3 Σύνδεση της λάμπας

- Συνδέστε τη λάμπα TIG στο ταχυσύνδεσμο (-) στον μπροστινό πίνακα του συγκολλητή. Ολοκληρώστε τη σύνδεση του σωλήνα αερίου και του καλωδίου ελέγχου λάμπας.

5.5.3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ MMA (ΕΙΚ. H)

5.5.3.1 Σύνδεση της λαβίδας ηλεκτροδίου

Σχεδόν όλα τα επενδεδύμενα ηλεκτρόδια πρέπει να συνδεθεί στο θετικό πόλο (+) της γεννήτριας. Εξαιρετικά στον αρνητικό πόλο (-) για ηλεκτρόδια με οξεία επένδυση. Συνδέστε το καλώδιο της λαβίδας ηλεκτροδίου στην ταχυτρίζα (+) στον μπροστινό πίνακα.

Σημείωση: σε μερικές περιπτώσεις συνιστάται η πολικότητα (-) στη λαβίδα ηλεκτροδίου. Ελέγχετε λοιπόν τις ενδείξεις του κατασκευαστή των ηλεκτροδίων.

5.5.3.2 Σύνδεση καλωδίου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης

- Συνδέστε στο μέταλλο προς συγκόλληση ή στο μεταλλικό πάνικο όπου στηρίζεται, όσο γίνεται πιο κοντά στο σημείο σύνδεσης υπό επεξεργασία.
- Αυτό το καλώδιο συνδέεται στον ακροδέκτη με το σύμβολο (-).

5.5.4 Συστάσεις

- Περιστρέψτε μέχρι το βάθος τους συνδέσμους των καλωδίων συγκόλλησης στις ταχίες πρίζες (αν υπάρχουν) για να εξασφαλίσετε μια τέλεια ηλεκτρική επαφή. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργθούν υπερθερμάνσεις των ίδιων των συνδέσμων με γρήγορη φθορά τους και απώλεια αποτελεσματικότητας.
- Χρησιμοποιείτε καλωδία συγκόλλησης όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε μεταλλικά μέρη που δεν ανήκουν στο κομμάτι προς συγκόλληση, ως αντικατάσταση του καλωδίου επιστροφής του ρεύματος συγκόλλησης. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια και να δώσει μη ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη συγκόλληση.

5.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΗΝΙΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (ΕΙΚ. I)



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ Ο ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΚΥΑΙΝΔΡΙΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΙΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΑΚΙ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΡΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ, ΜΗΝ ΦΟΡΑΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ.

- Ανοίξτε τη θήκη του άξονα.
- Τοποθετήστε το πτηνίο στον άξονα, διατηρώντας το αρχικό μέρος του σύρματος προς τα πάνω. Βεβαιώθετε ότι η μικρή βάση έλξης του σύρματος είναι τοποθετημένη στην ειδική οπή (1a).
- Απελευθερώστε τον/τους αντικυλίνδρο/αντικυλίνδρους πίεσης και απομακρύνετε τον/τους από τον/τους κάτω κυλίνδρους (2a).
- Βεβαιώθετε ότι το/τα καρούλια τροφοδοσίας είναι κατάλληλα προς το χρησιμοποιούμενο σύρμα (2b).
- Απελευθερώστε το αρχικό μέρος του σύρματος, κώψτε την παραμορφωμένη άκρη οριζόντιας και χωρίς υπολείμματα. Περιστρέψτε προς αριστερά και βάλτε το αρχικό τμήμα του σύρματος μέσα στον οδηγό πιεζόντας το κατά 50-100mm στον οδηγό της σύνδεσης λάμπας (2c).
- Τοποθετήστε πάλι τον/τους αντικυλίνδρο/αντικυλίνδρους ρυθμίζοντας την πίεση σε ενδιάμεσο επίπεδο, επαληθεύστε ότι το σύρμα είναι σωστά τοποθετημένο στο κέντρο του ίδιου του άξονα (3).
- Φρενάρετε ελαφρά τον άξονα ανεργώντας στην ειδική βίδα ρύθμισης τοποθετημένη στο κέντρο του ίδιου του άξονα (1b).
- Αφαιρέστε το ακροφύσιο και το σωληναράκι επαφής (4a).
- Εισάγετε το ρευματολήπτη στην πρίζα τροφοδοσίας, ανάψτε το συγκολλητή, πιέστε πολύτηρο λάμπας ή πλήκτρο προχωρήματος σύρματος πάνω στον πίνακα ελέγχου (αν υπάρχει) και αναμένετε ώστε το αρχικό μέρος του σύρματος διανύνοντας όλο το σπιράλ βγει κατά 10-15cm από το μπροστινό μέρος της λάμπας. Αφήστε ύστερα το πλήκτρο.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τη διάρκεια αυτών των ενεργειών, το σύρμα βρίσκεται υπό ηλεκτρική τάση και υπόκειται σε μηχανική δύναμη. Μπορεί για αυτό, αν δεν υιοθετήσετε κατάλληλα μέτρα, να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, τραύματα και να παράγει ηλεκτρικά τόξα:

- Μην κατευθύνετε το άνοιγμα της λάμπας προς μέρη του σώματος σας.
- Μην πλησιάζετε τη λάμπα στη φιάλη.
- Τοποθετήστε πάλι στη λάμπα το σωληναράκι επαφής και το ακροφύσιο (4b).
- Ελέγχετε ότι το προχωρήμα του σύρματος είναι ομαλό. Ρυθμίστε αρχικά την πίεση των κυλίνδρων και το φρενάρισμα του άξονα σε τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερες, ελέγχοντας ότι το σύρμα δεν γίνεται και ότι κατά την έλξη δεν χαλαρώνουν οι έλικες σύρματος από την υπερβολικής αδράνειας του πηνίου.
- Κάψτε την άκρη του σύρματος που βγαίνει από το ακροφύσιο σε 10-15mm.
- Κλείστε τη θήκη του άξονα.

5.7 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΡΑΛ ΣΤΗ ΛΑΜΠΑ (ΕΙΚ. N)

Πριν προβείτε στην αντικατάσταση του σπιράλ, απλώστε το καλώδιο της λάμπας ώστε να αποφύγετε τη δημιουργία καμπυλών.

5.7.1 Σπιράλ για χαλυβένια σύρματα

- 1- Ξεβιδώστε το μπεκ και το σωληναράκι επαφής της κεφαλής της λάμπας.
- 2- Ξεβιδώστε το παξίμαδι σταθεροποίησης του σπιράλ του κεντρικού συνδέσμου και βγάλτε το σπιράλ που υπάρχει.
- 3- Εισάγετε το νέο σπιράλ στον αγωγό καλωδίου-λάμπας και πιέστε το απαλά μέχρι να βγει από την κεφαλή της λάμπας.

4- Βιδώστε ξανά το παξίμαδι σταθεροποίησης του σπιράλ με το χέρι.

5- Κάψτε ακριβώς το τμήμα σπιράλ μέσα στη λάμπα.

6- Στομώστε την περιοχή κοπής του σπιράλ και βάλτε την πάλι στον αγωγό καλωδίου-λάμπας.

7- Βιδώστε στη συνέχεια το παξίμαδι σφίγγοντάς το με κλειδί.

8- Τοποθετήστε πάλι το σωληναράκι επαφής και το μπεκ.

5.7.2 Σπιράλ από συνθετικό υλικό για σύρματα αλουμινίου

Εκτελέστε τις ενέργειες 1, 2, 3 όπως για το σπιράλ χαλυβά (μην λάβετε υπόψη τις ενέργειες 4, 5, 6, 7).

9- Ξαναβιδώστε το σωληναράκι επαφής για αλουμινίου ελέγχοντας ότι μπαίνει σε επαφή με το σπιράλ.

10- Εισάγετε στην αντίθετη πλευρά του σπιράλ (πλευρά σύνδεσης λάμπας) την μπρούτζη προσαρμογή και το δακτύλιο OR και, διατηρώντας το σπιράλ σε ελαφρά πίεση, σφαλίστε το παξίμαδι που σταθεροποιεί το σπιράλ. Το προεξέχον τμήμα σπιράλ θα αφαιρεθεί στη συνέχεια αναλόγως με το μέγεθος (βλέπε (13)). Αφαιρέστε από τη σύνδεση λάμπας της τροφοδοσίας σύρματος τον τριχοειδή σωλήνη για σπιράλ χαλυβά.

11- ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Ο ΤΡΙΧΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ για σπιράλ αλουμινίου διαμέτρου 1,6-2,4mm (κίτρινο χρώμα). Το σπιράλ θα εισαχθεί τότε στη σύνδεση λάμπας χωρίς αυτόν.

Κάψτε τον τριχοειδή σωλήνη για σπιράλ αλουμινίου διαμέτρου 1-1,2mm (κόκκινο χρώμα) σε διάσταση κατά 2mm περίπου κατώτερη σε σχέση με εκείνη του σωλήνη χαλυβά, και εισάγετε τον σπιράλ σε ελεύθερη άκρη του σπιράλ.

12- Εισάγετε και μπλοκάρετε τη λάμπα στη σύνδεση της τροφοδοσίας σύρματος. Σημαδέψτε το σπιράλ σε 1-2mm απόσταση από τους κυλίνδρους.

13- Κόψτε το σπιράλ, στο προβλεπόμενο μέγεθος, χωρίς να παραμορφώσετε την τρύπα εισόδου.

Τοποθετήστε πάλι τη λάμπα στη σύνδεση της τροφοδοσίας σύρματος και τοποθετήστε το μπεκ αερίου.

6. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ MIG-MAG

6.1.1 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SHORT ARC (ΣΥΝΤΟΜΟ ΤΟΞΟ)

Η τήξη του σύρματος και η αποκοπή της σταγόνας γίνεται μέσω συνεχόμενων βραχυκυκλωμάτων της μήτης του σύρματος στο σημείο συγκόλλησης (μέχρι 200 φορές το δευτερολεπτό).

Ανθρακούχο χάλυβας και χαμηλού κράματος

- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων: 0,6-1,2mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης: 40-210A
- Όριο τιμών τάσης τόξου: 14-23V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο: CO₂, Ar/CO₂, Ar/CO₂/O₂

Ανοξείδωτοι χάλυβες

- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων: 0,8-1mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης: 40-160A
- Όριο τιμών τάσης τόξου: 14-20V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο: Ar/O₂, Ar/CO₂ (1-2%)

Αλουμίνιο και κράματα

- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων: 0,8-1,6mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης: 75-160A
- Όριο τιμών τάσης τόξου: 16-22V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο: Ar 99,9%

Το σωληναράκι επαφής πρέπει χαρακτηριστικά να είναι στην ίδια γραμμή του μπεκ ή να προεξέχει ελαφρά, με τα λεπτότερα σύρματα και χαμηλότερες τάσεις τόξου. Το ελεύθερο μήκος του σύρματος (stick-out) θα περιλαμβάνεται κανονικά μεταξύ 5 και 12mm.

Σε XEIROKINHTΟ ΤΡΟΠΟ ("PRG 0"), αφού οι παράμετροι ταχύτητας σύρματος και τάσης τόξου επιτέλχονται σωστά (δηλαδή με συμβατές τιμές), είναι αδιάφορη η τηγάνι επαγγεικής αντίστασης που πρέπει να επιλεχτεί.

6.1.2 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SPRAY ARC (ΤΟΞΟ ΔΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ)

Η τήξη του σύρματος πράγματοι επιτελείται με ρεύματα και τάσεις πιο υψηλές σε σχέση με το "Short Arc". Η άκρη του σύρματος δέν έρχεται σε επαφή με το σημείο συγκόλλησης από αυτή δημιουργείται ένα τόξο διά μέσου του οποίου περνούν οι σταγόνες μετάλλου που σχηματίζονται από τη συνεχή τήξη του συρμάτου ήλεκτροδίου, χωρίς επομένως τη μεσοάλβηση βραχυκυκλωμάτων.

Ανθρακούχο χάλυβας και χαμηλού κράματος

- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων: 0,8-1,6mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης: 180-450A
- Όριο τιμών τάσης τόξου: 24-40V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο: Ar/CO₂ o Ar/CO₂/O₂

Ανοξείδωτοι χάλυβες

- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων: 1-1,6mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης: 140-390A
- Όριο τιμών τάσης τόξου: 22- 32V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο: Ar/CO₂ o Ar/CO₂ (1-2%)

Αλουμίνιο και κράματα

- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων: 0,8-1,6mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης: 120-360A
- Όριο τιμών τάσης τόξου: 24-30V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο: Ar 99,9%

Κανονικά το σωληναράκι επαφής πρέπει να βρίσκεται μέσα στο μπεκ κατά 5-10mm, τόσο περισσότερο όσο υψηλότερη είναι η τάση τόξου. Το ελεύθερο μήκος του σύρματος (stick-out) θα περιλαμβάνεται κανονικά μεταξύ 10 και 20mm.

Σε XEIROKINHTΟ ΤΡΟΠΟ ("PRG 0"), αφού οι παράμετροι ταχύτητας σύρματος και τάσης τόξου επιτέλχονται σωστά (δηλαδή με συμβατές τιμές), είναι αδιάφορη η τηγάνι επαγγεικής αντίστασης που πρέπει να επιλεχτεί.

Εφαρμογή: Συγκόλληση σε επίπεδο με πάχη όχι κατώτερα από 3-4mm (βρύθισμα πολύ ρευστό). Η ταχύτητα εκτέλεσης κ

και έλλειψης προβολών με επέκταση σε σημαντικά χαμηλές τιμές ρεύματος, τέτοιες ώστε να ικανοποιούνται και πολλές χαρακτηριστικές εφαρμογές του "short-arc". Σε κάθε ώρηση ρεύματος αντιστοιχεί η αποκόλληση μιας μεμονωμένης σταγόνας του σύρματος ήλεκτροδίου. Το φαινόμενο πραγματοποιείται με συχνότητα ανάλογη προς την ταχύτητα προχωρήματος σύρματος, με νόμο μεταβολής που σχετίζεται με τον τύπο και τη διάμετρο του ίδιου σύρματος (χαρακτηριστικές τιμές συχνότητας: 30-300Hz).

Ανθρακούχοι χάλυβες και χαμηλού κράματος

- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων:	0,8-1,6mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης:	60-360A
- Όριο τιμών τάσης τόξου:	18-32V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο:	Ar/CO2 , Ar/CO2 /O2 (Co2 max 20%)
Ανοείδωτοι χάλυβες	
- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων:	0,8-1,2mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης:	50-230A
- Όριο τιμών τάσης τόξου:	17-26V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο:	Ar/O2 , Ar/CO2 (1-2%)
Αλουμίνιο και κράματα	
- Διάμετρος χρησιμοποιούμενων συρμάτων:	0,8-1,6mm
- Όριο τιμών ρεύματος συγκόλλησης:	40-320A
- Όριο τιμών τάσης τόξου:	17-28V
- Χρησιμοποιούμενο αέριο:	Ar 99,9%

Το σωληναράκι επαφής πρέπει χαρακτηριστικά να βρίσκεται στο εσωτερικό του μπεκ κατά 5-10mm, τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερη είναι η τάση τόξου. Το ελεύθερο μήκος του σύρματος (stick-out) θα περιλαμβάνεται κανονικά μεταξύ 10 και 20mm.

Εφαρμογή: συγκόλληση σε "θέση" σε μεσαία-χαμηλά πάχη και σε υλικά θερμικά ευπτέρεστα, κατάλληλο ειδικά για συγκόλληση σε ελαφρά κράματα (αλουμίνιο και κράματα του) ακόμα και σε πάχη κατώτερα από 3mm.

6.1.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ MIG-MAG

6.1.4.1 Αέριο προστασίας

Η παροχή του αερίου προστασίας πρέπει να είναι:

short arc: 8-14 l/min

spray arc και pulse arc: 12-20 l/min

σε συνάρτηση της έντασης ρεύματος συγκόλλησης και της διαμέτρου του μπεκ.

6.1.4.2 Ρεύμα συγκόλλησης

Η ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης εκτελείται από το χειριστή περιστρέφοντας τη λαβή ενκόντερ (ΕΙΚ.Ε (14)). Με επιλογή SPRAY/SHORT ARC, σε κάθε περιστροφή της λαβής ενκόντερ (14) αντιστοιχεί η ρύθμιση της ταχύτητας του σύρματος (m/λεπτό), εμφανιζόμενη στην οθόνη (16). Κατά τη συγκόλληση, η οθόνη μετατρέπει αυτόματα στην τιμή του πραγματικού ρεύματος (ampere). Με επιλογή PULSE ARC ή PULSE ARC PULSE-ON-PULSE σε κάθε περιστροφή του κομβίου encoder (14) αντιστοιχεί η ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης, εμφανιζόμενη στην οθόνη (16). Κατά τη συγκόλληση, η οθόνη μετατρέπει αυτόματα στην τιμή πραγματικού ρεύματος.

Σε αμφότερους τους τρόπους λειτουργίας, πλέοντας το πλήκτρο (17) μπορείτε να περάσετε στη ρύθμιση του πάχους σε mm (ΛΥΧΝΙΑ (16b) φωτισμένη) με encoder(14). Η μηχανή υπολογίζει αυτόματα το απαιτούμενο ρεύμα για να συγκόλλησει το πάχος αυτού. Και σε αυτήν την περίπτωση η οθόνη μετατρέπει στην τιμή πραγματικού ρεύματος (ampere) κατά τη συγκόλληση.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα συνεργικά προγράμματα η ελάχιστη και μέγιστη τιμή που πυρούρουν να τοποθετήθουν (m/λεπτό, ampere ή πάχος σε mm) είναι εκείνες που καθορίζονται στο εργοστάσιο και δεν πυρούρουν να μετατραπούν από το χειριστή. Οι ενδεικτικές τιμές του ρεύματος με τα πιο συνήθη σύρματα αναγράφονται στην Ταμπέλα (ΤΑΒ.5).

6.1.4.3 Τάση τόξου και Στραγγάλισμα τόξου (pinch-off)

Στα συνεργικά προγράμματα MIG-MAG pulse-arc και pulse-on-pulse αυτές οι δυο παράμετροι καθορίζουν το μέγευθος του τόξου κατά τη συγκόλληση.

Η τάση τόξου δείχνει την απόσταση του σύρματος από το κομμάτι, το περιθώριο στη διάκριση του χειριστή περιορίζεται στην απλή δύρθωση από -5% ως +5% της τιμής τάσης που προκαθορίστηκε σε κάθε πρόγραμμα, για να μπορεί να προσαρμόζεται ενδεχόμενως το πραγματικό μήκος του τόξου για συγγεκριμένες ανάγκες. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόξου περισσότερο θα απέχει το σύρμα από το κομμάτι.

Το στραγγάλισμα του τόξου, απεναντίας, καθορίζει τη συγκέντρωση ή την ευρύτητα του τόξου, το πεδίο ρύθμισης αυτής της παραμέτρου είναι από 10% ως +10% εκείνης που τοποθετήθηκε για default των προγραμμάτων. Όσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμή τόξου περισσότερο θα είναι συγκεντρωμένο το τόξο.

Σε χειροκίνητο πρόγραμμα "PRG 0" η τάση τόξου καθορίζεται τοποθετώντας μια τιμή προσαρμοσμένη στην ταχύτητα σύρματος επιλεγμένη κατά την ακόλουθη σχέση:

$U_2 = (140,05 \cdot I_2)$, όπου:

$-U_2 =$ Τάση τόξου σε volt.

$I_2 =$ Ρεύμα συγκόλλησης σε ampere.

Λάβετε υπόψη ότι στην επιλεγμένη τιμή τάσης σε ανοικτό κύκλωμα θα αντιστοιχεί μια τάση στη συγκόλληση κατά 2-4V χαμηλότερη.

6.1.5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BI-LEVEL ΚΑΙ PULSE ΟΝ PULSE

Η λειτουργία bi-level προσδιορίζεται με το πλήκτρο (8) και επιλέγεται σε τρόπο MIG-MAG pulse arc και short arc. Ο κύκλος συγκόλλησης ξεκινάει πιέζοντας και απελευθερώνοντας το πλήκτρο λάμπας (όπως και στους 4 Χρόνους), το αρχικό σημείο εργασίας του συγκόλλησης είναι ίσο με το κύριο επίπεδο συγκόλλησης (ΛΥΧΝΙΑ (10a)), η μηχανή εμφανίζει ρεύμα και τάση αυτού του σημείου εργασίας. Πλέοντας το πλήκτρο λάμπας για λιγότερο από 0,5 δευτερόλεπτα η μηχανή αλλάζει το σημείο εργασίας από κύριο σε δευτερεύον επίπεδο (ΛΥΧΝΙΑ (10b)), εμφανίζοντας στην οθόνη ρεύμα και τάση δευτερεύοντος επίπεδου. Σε κάθε επόμενη πίεση η μηχανή συνεχίζει να περνά από ένα επίπεδο στο άλλο μέχρι που το πλήκτρο θα διατηρηθεί πιεσμένο για περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτα.

Κατά τη συγκόλληση, αν και η μηχανή εμφανίζει τη στιγμιαία τιμή ρεύματος και τάσης, πυρούρουν να τροποποιηθούν μόνο το ρεύμα και η τάση τόξου του κυρίου επιπέδου συγκόλλησης.

Η λειτουργία MIG-MAG Pulse on Pulse ενεργοποιείται με το πλήκτρο (7) μαζί με τη λυχνία του MIG-MAG Pulse arc. Αυτός ο τρόπος είναι ένας ειδικός τύπος bi-level διότι και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε δύο σημεία εργασίας που προσδιορίζονται με τα ίδια κρίτηρα του bi-level (ΛΥΧΝΙΑ (10a) και (10b)). Οι διάρκειες από την πρώτη πίεση του πλήκτρου (7) μέχρι τη δεύτερη (ΛΥΧΝΙΑ (10c) και (10d)) και δεν αποφασίζονται χειροκίνητα όπως διαφορετικά γίνεται στο bi-level. Κατά τη συγκόλληση η μηχανή συνεχίζει για αυτό να μετατρέπει αυτόματα το σημείο εργασίας από κύριο (με διάρκεια t₁) σε δευτερεύον ρεύμα (με διάρκεια t₂).

Το φαινόμενο που προκαλείται είναι μία πάλιωμα μέσα στην πάλιωμα από όπου και προέρχεται το όνομα. Προσδιορίζονται σωστά τα δύο επίπεδα και τις δύο διάρκειες πυρούρη να επιτευχθεί μια συγκόλληση "κυματιστού" τύπου που μοιάζει πολύ στη συγκόλληση TIG.

6.2 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ TIG (DC)

Αφού εκτελέσατε τις συνδέσεις του κυκλώματος συγκόλλησης όπως περιγράφεται στην παρ. 5.5.2 είναι αναγκαίο:

- Να επιλέξετε τη διαδικασία TIG στον πίνακα ελέγχου του συγκόλλητη (ΕΙΚ. C (7)).

- Να ρυθμίσετε το ρεύμα συγκόλλησης στην επιθυμητή τιμή με το κομβίο ενκόντερ (14) (η πιμή ρυθμίζεται πάντα και κατά τη συγκόλληση). Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την κάλιμακα καθόδου ρεύματος με το ποτενσιόμετρο (13) (στιγμιαία ένδειξη στην οθόνη (16)).

6.2.1 Εμπύρευμα LIFT

Ακουμπήστε την αιχμή του ηλεκτροδίου στο μέταλλο, με ελαφρά πίεση. Πιέστε μέχρι τέρμα το πλήκτρο λάμπας και σηκώστε το ηλεκτρόδιο κατά 2-3mm με μικρή καθυστέρηση, επιτυγχάνοντας έτσι το εμπύρευμα του τόξου. Ο συγκόλλητης αρχικά παράγει ένα ρεύμα _{base}, μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα παράγει το ρυθμισμένο ρεύμα συγκόλλησης. Στό τέλος του κύκλου το ρεύμα μηδενίζεται με τη ρυθμιζόμενη κάλιμακα καθόδου.

Στον πίνακα (ΠΙΝ. 5) συνοψίζονται μερικά ενδεικτικά στοιχεία για τη συγκόλληση σε ανοικτώδεις χάλυβες ή υψηλού κράματος.

6.3 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ MMA

Μετά από τις συνδέσεις του κυκλώματος συγκόλλησης όπως περιγράφεται στην παρ.

5.5.3 πρέπει να επιλέξετε τη διαδικασία MMA με το ειδικό πλήκτρο (ΕΙΚ. C (7)): Το ρεύμα συγκόλλησης θα πρέπει να ρυθμιστεί στην επιθυμητή τιμή με το κομβίο ενκόντερ (14) και το ενδεχόμενο δυναμικό υπερεύμα "ARC FORCE" θα μπορεί να μεταβληθεί από 0 έως 100% με το κομβίο ενκόντερ (13) με ταυτόχρονη ένδειξη της τιμής στην οθόνη (16).

Στον πίνακα (ΠΙΝ. 6) συνοψίζονται μερικά ενδεικτικά στοιχεία του ρεύματος σε συνάρτηση των πίνακαδων των ηλεκτροδίων.

6.4 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Η ποιότητα του κορδονίου συγκόλλησης, όπως και η ποσότητα παραγόμενων πιπσιλών, θα καθορίστει κυρίως από την ισορροπία των παραμέτρων της συγκόλλησης: ρεύμα (ταχύτητα σύρματος), διάμετρος σύρματος, τάση τόξου, κλπ.

Και τη θέση της λάμπας θα πρέπει να προσαρμοστεί όπως δείχνεται στην εικόνα M, για να αποφεύγονται υπερβολική παραγωγή πιπσιλών και ελαπτώματα στο κορδόνι.

Για τη σωστή εκτέλεση του κορδονίου θα πρέπει να λάβετε υπόψη και την ταχύτητα συγκόλλησης (ταχύτητα προχωρήματος κατά μήκος της σύνδεσης), καθοριστική για τη σωστή διεύσηση και το σχήμα του ιδίου του κορδονίου.

Τα πιο κοινά ελαπτώματα συγκόλλησης συνοψίζονται στον πίνακα (ΠΙΝ. 7).

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ.

7.1 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

7.1.1 Λάμπα

- Μην ακουμπάτε τη λάμπα και το καλώδιο της σε θερμά κομμάτια. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τήξη των μονωτικών υλικών θέτοντας γρήγορα τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

- Ελέγχετε περιοδικά το κράτημα της σωλήνωσης και την συντήρηση της περιοχής περισσότερης από 100mm.

- Σε περίπτωση προσβολής στην τήξη της λαβής, αποφεύγετε την περιστροφή της περιοχής περισσότερης από 100mm.

- Ελέγχετε την τάση γραμμής: αν η τιμή είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή ο συγκόλλητης επισημαίνει την ανομολία (βλέπε παράρτημα 4.2).

- Ελέγχετε ότι δεν υπάρχει βραχικύλωμα στην έξοδο του συγκόλλητη: σε αυτήν την περίπτωση προβείτε στην αφαίρεση της αιτίας.

- Οι συνδέσεις του κυκλώματος συγκόλλησης έγιναν σωστά, ειδικά ότι η λαβίδα του καλώδιου σώματος συνδέθηκε πράγματι στο μέταλλο χωρίς την παρέμβαση μονωτικών υλικών (πχ. Βερνίκια).

- Το χρησιμοποιούμενο αέριο προστασίας είναι σωστό και στη σωστή ποσότητα.

Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στην τροφοδοσία σύρματος ή στο εσωτερικό του συγκόλλητη είναι αναγκαίο να αναφερθείτε στο κεφάλαιο 7 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ".

8. ΑΝΟΜΑΛΙΕΣ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ (ΠΙΝ.8)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ Η ΑΠΕΥΘΥΝΟΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΤΕ ΟΤΙ:

- Το ρεύμα συγκόλλησης, ρυθμιζόμενο με το κομβίο ενκόντερ, είναι κατάλληλο.

- Δεν υπάρχει ένα συναγερμός που να σημαίνει την παρέμβαση της θερμικής ασφαλίευσης υπεροχέας.

	стр.
1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ	76
2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ	77
2.1 ВВЕДЕНИЕ	77
2.2 СПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛОВ К СВАРКЕ	77
2.3 СЕРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	77
2.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ	77
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	77
3.1 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ	77
3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	77
4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА	77
4.1 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ	77
4.1.1 Сварочный аппарат со встроенной тягой	77
4.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ	77
4.3 ВЫЗОВ И ЗАПОМИНАНИЯ ПРОГРАММ	79
4.3.1 Вызов программ, записанных в память производителем	79
4.3.1.1 Программы MIG-MAG СИНЕРГИИ	79
4.3.1.2 Функционирование в ручном режиме ("PRG 0")	79
4.3.2 ЗАПОМИНАНИЯ И ВЫЗОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В MIG-MAG	79
4.3.2.1 Введение	79
4.3.2.2 Способность запоминания индивидуальных программ в MIG-MAG	79
4.3.2.3 Процедура запоминания (SAVE)	79
4.3.2.4 Процедура вызова индивидуальной программы (RECALL)	79
5. УСТАНОВКА	79
5.1 ПОДГОТОВКА	79
5.2 СПОСОБ ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА	79
5.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА	79
5.4 СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ	79
5.4.1 Предупреждения	79
5.4.2 Штепсель и розетка	79
5.5 СОЕДИНЕНИЕ СВАРОЧНОГО КОНТУРА	79
5.5.1 СВАРКА ПРОВОЛОКОЙ MIG-MAG	79
5.5.1.1 Соединение с газовым баллоном	79
5.5.1.2 Соединение горелки	79
СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ НЕПРЕРЫВНОЙ СВАРКИ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ, MIG-MAG И ВО ФЛЮСЕ TIG И MMA ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.	
Примечание: В приведенном далее тексте используется термин "сварочный аппарат".	
1. ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ДУГОВОЙ СВАРКЕ	
Рабочий должен быть хорошо знаком с безопасным использованием сварочного аппарата и ознакомлен с рисками, связанными с процессом дуговой сварки, с соответствующими нормами защиты и аварийными ситуациями.	
(Смотри также ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ IEC или CLC/TS 62081: УСТАНОВКА И РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ).	
- Избегать непосредственного контакта с электрическим контуром сварки, так как в отсутствии нагрузки напряжение, подаваемое генератором, возрастает и может быть опасно.	
- Отсоединять вилку машины от электрической сети перед проведением любых работ по соединению кабелей сварки, мероприятий по проверке и ремонту.	
- Выключать сварочный аппарат и отсоединять питание перед тем, как заменить изношенные детали сварочной горелки.	
- Выполнить электрическую установку в соответствии с действующим законодательством и правилами техники безопасности.	
- Соединять сварочную машину только с сетью питания с нейтральным проводником, соединенным с заземлением.	
- Убедиться, что розетка сети правильно соединена с заземлением защиты.	
- Не пользоваться аппаратом в сырьих и мокрых помещениях, и не производить сварку под дождем.	
- Не пользоваться кабелем с поврежденной изоляцией или с плохим контактом в соединениях.	
- При наличии блока охлаждения с жидкостью операции наполнения должны выполняться при выключенном сварочном аппарате, отсоединенном от сети питания.	
- Не проводить сварочных работ на контейнерах, емкостях или трубах, которые содержали жидкие или газообразные горючие вещества.	
- Не проводить сварочных работ на материалах, чистка которых проводилась хлоросодержащими растворителями или поблизости от указанных веществ. Не проводить сварку на резервуарах под давлением.	
- Убирать с рабочего места все горючие материалы (например, дерево, бумагу, тряпки и т.д.).	
Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего места или пользоваться специальными вытяжками для удаления дыма, образующегося в процессе сварки рядом с дугой. Необходимо систематически проверять воздействие дымов сварки, в зависимости от их состава, концентрации и продолжительности воздействия.	
- Избегайте нагревания баллона различными источниками тепла, в том числе и прямыми солнечными лучами (если используется).	
- Применять соответствующую электроизоляцию электрода, свариваемой детали и металлических частей с заземлением, расположенных поблизости (доступных).	
Это можно достичь, надев перчатки, обувь, каску и спецодежду, предусмотренные для таких целей, и посредством использования изолирующих платформ или ковров.	
- Всегда защищать глаза специальными неактивичными стеклами, монтированными на маски и на каски.	
5.5.1.3 Соединение кабеля возврата тока сварки	79
5.5.2 СВАРКА TIG	79
5.5.2.1 Соединение с газовым баллоном	80
5.5.2.2 Соединение кабеля возврата тока сварки	80
5.5.2.3 Соединение горелки	80
5.5.3 СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ С ПОКРЫТИЕМ ММА	80
5.5.3.1 Соединение зажима, несущего электрод	80
5.5.3.2 Соединение кабеля возврата тока сварки	80
5.5.4 Рекомендации	80
5.6 УСТАНОВКА КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ	80
5.7 ЗАМЕНА РУКАВА, НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОВОЛОКУ В ГОРЕЛКУ	80
5.7.1 Спиралевидный рукав для стальной проволоки	80
5.7.2 Рукав из синтетического материала для алюминиевой проволоки	80
6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА	80
6.1 СВАРКА MIG-MAG	80
6.1.1 РЕЖИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ SHORT ARC (КОРОТКАЯ ДУГА)	80
6.1.2 РЕЖИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ SPRAY ARC (ДУГА РАЗБРЫЗГИВАНИЕМ)	80
6.1.3 РЕЖИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PULSE ARC (ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА)	80
6.1.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ ПРИ MIG-MAG	81
6.1.4.1 Защитный газ	81
6.1.4.2 Ток сварки	81
6.1.4.3 Напряжение дуги и Скручивание дуги (pinch-off)	81
6.1.5 ДВУХУРОВНЕВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСА НА ИМПУЛЬС	81
6.2 СВАРКА TIG (DC)	81
6.2.1 Возбуждение LIFT	81
6.3 СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ С ПОКРЫТИЕМ ММА	81
6.4 КАЧЕСТВО СВАРКИ	81
7. Тех обслуживание	81
7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ	81
7.1.1 Горелка	81
7.1.2 Подача проволоки	81
7.2 Внеплановое техобслуживание	81
8. АНОМАЛИИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ	81

Пользоваться защитной невозгораемой спецодеждой, избегая подвергать кожу воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, производимых дугой; защита должна относиться также к прочим лицам, находящимся поблизости от дуги, при помощи экранов или не отражающих штор.

- **Шум:** Если из-за особо интенсивных операций сварки выявляется уровень ежедневного воздействия на людей (LEPD) равный или превышающий 85dB(A), является обязательным пользоваться индивидуальными средствами защиты.



- Электромагнитные поля, генерируемые процессом сварки, могут влиять на работу электрооборудования и электронной аппаратуры. Люди, имеющие необходимую для жизнедеятельности электрическую и электронную аппаратуру (прим. Регулятор сердечного ритма, респиратор и т. д...), должны проконсультироваться с врачом перед тем, как находиться в зонах рядом с местом использования этого сварочного аппарата. Людям, имеющим необходимую для жизнедеятельности электрическую и электронную аппаратуру, не рекомендуется пользоваться данным сварочным аппаратом.



- Этот сварочный аппарат удовлетворяет техническому стандарту изделия для исключительного использования в промышленной среде и в профессиональных целях. Не гарантируется электромагнитное соответствие в домашней обстановке.






ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОПЕРАЦИИ СВАРКИ:

- в помещении с высоким риском электрического разряда
 - в пограничных зонах
 - при наличии возгораемых и взрывчатых материалов.
- НЕОБХОДИМО**, чтобы "ответственный эксперт" предварительно оценил риск и работы должны проводиться в присутствии других лиц, умеющих действовать в ситуации тревоги.
- НЕОБХОДИМО** применять технические средства защиты, описанные в 5.10; A.7; A.9. "ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081".
- **НЕОБХОДИМО** запретить сварку, когда сварочный аппарат или подающее устройство проволоки поддерживаются рабочим (наприм., посредством ремней).
 - **НЕОБХОДИМО** запретить сварку, когда рабочий приподнят над полом, за исключением случаев, когда используются платформы безопасности.
 - **НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ДЕРЖАТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРОДОВ ИЛИ ГОРЕЛКАМИ:** работая с несколькими сварочными аппаратами на одной детали или на соединенных электрических деталях возможна генерация опасной суммы "холостого" напряжения между двумя различными держателями электродов или горелками, до значения, могущего в два раза превысить допустимый предел.
- Необходимо, чтобы опытный координатор при помощи приборов провел измерение для определения риска и принял подходящие защитные меры, как указано в 5.9 "ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ IEC или CLC/TS 62081".



ІСТОЧНИКИ РИСКА

- **ОПРОКИДЫВАНИЕ:** расположить сварочный аппарат на горизонтальной поверхности несущей способности, соответствующей массе; в противном

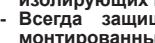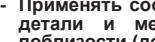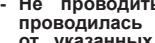

- случае (напр., пол под наклоном, неровный и т. д.) существует опасность опрокидывания.
- Запрещается поднимать тележку вместе со сварочным аппаратом, устройством подачи проволоки и блоком охлаждения (когда он имеется).
 - Единственно допустимый метод подъема - это метод, предусмотренный в разделе "УСТАНОВКА" в настоящем руководстве.
 - ПРИМЕНЕНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ: опасно применять сварочный аппарат для любых работ, отличающихся от предусмотренных (напр. Размораживание труб водопроводной сети).
 - СМЕЩЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА И СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕЛЕЖКИ: всегда прикреплять баллон при помощи соответствующих приспособлений, подходящих для того, чтобы предотвратить случайные падения.



ЗАЩИТЫ И ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ КОЖУХА СВАРОЧНОГО АППАРАТА И УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ТРЕБУЕМОМ ПОЛОЖЕНИИ, ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОДСОЕДИНЯТЬ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ К СЕТИ ПИТАНИЯ.



ВНИМАНИЕ! Любое ручное вмешательство на частях в движении устройства подачи проволоки, например:

- Замена роликов и/или направляющих проволоки;
- Введение проволоки в ролики;
- Установка катушки с проволокой;
- Очистка роликов, шестеренок и зоны находящейся под.

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ И ОТСОЕДИНЕННОМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОМ АППАРАТЕ.

2. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

2.1 ВВЕДЕНИЕ

Этот сварочный аппарат состоит из источника тока и встроенного устройства подачи проволоки.

Источник тока это выпрямитель с трехфазным питанием для различных процессов (MIG-MAG СИНЕРГИЯ непрерывная и импульсная сварка, TIG и MMA) с электронным регулированием (режим выключения), управляемым микропроцессором, с целым мостом первичной стороны. Устройство подачи проволоки оснащено блоком протягивания проволоки с 4 приводными роликами с независимым регулированием давления протягивания; цифровая панель управления оснащена платой регулирования на микропроцессорах и в ней собраны три основные функции:

a) ЗАДАЧА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

При помощи данного интерфейса пользователя возможно задавать и регулировать рабочие параметры, выбирать записанные в память программы, проводить визуализацию условий состояния и значений параметров.

b) ВЫЗОВ ПРОГРАММ СИНЕРГИИ, ЗАНЕСЕННЫХ В ПАМЯТЬ, ДЛЯ СВАРКИ MIG-MAG

Эти программы заранее определены и записаны в память производителем (то есть их нельзя изменить); вызвав одну из этих программ, пользователь может выбрать определенную точку работы (соответствующую набору различных независимых параметров сварки), регулируя только одну величину. Это - концепция СИНЕРГИИ, которая позволяет очень легко получить оптимальное регулирование сварочного аппарата, в зависимости от конкретных рабочих условий.

c) ЗАПОМИНАНИЕ/ВЫЗОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Эта функция доступна, как работая в рамках программы синергии, так и в ручном режиме (в этом случае необходимо решить задачу всех параметров сварки). Эта функция позволяет пользователю записать в память и в дальнейшем вызвать конкретную программу сварки.

2.2 СПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛОВ К СВАРКЕ

MIG-MAG Сварочный аппарат предназначен для сварки MIG алюминия и его сплавов, пайка MIG выполняется обычно на оцинкованных листах; сварка MAG углеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей.

Сварка MIG алюминия и его сплавов должна выполняться монолитной проволокой с составом, совместимым со свариваемым материалом и при наличии защитного газа чистого Ar (99,9%).

Пайка MIG выполняется обычно на оцинкованных листах монолитной проволокой из медного сплава (прим. Медь кремний или медь алюминий) при наличии защитного газа чистого Ar (99,9%).

Сварка MAG углеродистой стали и низколегированной стали должна выполняться с использованием полной проволоки с составом, совместимым со свариваемым материалом, защитным газом Co₂, смесями Ar/CO₂ или Ar/CO₂-O₂ (argon обычно > 80%).

Для сварки нержавеющей стали обычно используются смеси газов Ar/O₂ или Ar/CO₂ (argon обычно > 98%).

TIG сварочный аппарат подходит для сварки TIG при постоянном токе (DC) с возбуждением дуги при контакте (режим LIFT ARC), подходит для применения со всеми типами стали (углеродистой, низколегированной и высоколегированной) и тяжелыми металлами (меди, никеля, титана и их сплавы) с защитным газом чистым аргоном (99,9%) или, для специальных применений, со смесью аргона/гелия.

MMA Сварочный аппарат предназначен для сварки с электродом MMA при постоянном токе (DC) со всеми типами электродов с покрытием.

2.3 СЕРИЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Адаптер для баллона с АРГОНОМ.
- Кабель зажим заземления.
- Редуктор давления 2 манометра.
- Горелка MIG 3м

2.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ЗАКАЗУ

- Тележка
- Ручное дистанционное управление 1 потенциометр (только TIG и MMA).
- Ручное дистанционное управление 2 потенциометра.
- SPOOL GUN (приводная горелка).
- Блок охлаждения водой G.R.A.
- Набор для сварки алюминия
- Набор для сварки MMA 600A.
- Горелка MIG 5 м 500A.
- Горелка MIG 3 м 270A, 500A R.A.
- Горелка MIG 5 м 270A, 500A R.A.
- Горелка TIG 4 м или 8 м, 220A.

- Горелка TIG 4 м или 8 м, 350A R.A.
- Горелка MIG/TIG UP/DOWN, с потенциометром или без него.
- Горелка PUSH PULL.
- Горелки с последовательным соединением RS485 по заказу.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 ТАБЛИЧКА ДАННЫХ (РИС. А)

Технические данные, характеризующие работу и пользование аппаратом, приведены на специальной табличке, их разъяснение дается ниже:

- 1- Степень защиты корпуса.
- 2- Символ питающей сети:
Однофазное переменное напряжение;
Трехфазное переменное напряжение.
- 3- Символ **S**: указывает, что можно выполнять сварку в помещении с повышенным риском электрического шока (например, рядом с металлическими массами).
- 4- Символ предусмотренного типа сварки.
- 5- Внутренняя структурная схема сварочного аппарата.
- 6- Соответствует Европейским нормам безопасности и требованиям к конструкции дуговых сварочных аппаратов.
- 7- Серийный номер. Идентификация машины (необходим при обращении за технической помощью, запасными частями, проверке оригинальности изделия).
- 8- Параметры сварочного контура:
- **U** : максимальное напряжение без нагрузки (открытый контур сварки).
- **I₁** : ток и напряжение, соответствующие нормализованным производимые аппаратом во время сварки.
- 9- **X** : коэффициент прерывистости работы.
Показывает время, в течение которого аппарат может обеспечить указанный в этой же колонке ток. Коэффициент указывается в % к основному 10 - минутному циклу. (например, 60% равняется 6 минутам работы с последующим 4-х минутным перерывом, и т. д.).
- 10- **A/V-A/V** : указывает диапазон регулировки тока сварки (минимальный/максимальный) при соответствующем напряжении дуги.
- 11- Параметры электрической сети питания:
- **U** : переменное напряжение и частота питающей сети аппарата (максимальный допуск ± 10 %).
- **I₁ max** : максимальный ток, потребляемый от сети.
- **I₁ eff** : эффективный ток, потребляемый от сети.
- 12- **—** : величина плавких предохранителей замедленного действия, предусматриваемых для защиты линии.
- 13- Символы, соответствующие правилам безопасности, чье значение приведено в главе 1 "Общая техника безопасности для дуговой сварки".

3.2 ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ: смотри таблицу (ТАБ.1)
- ГОРЕЛКА: смотри таблицу (ТАБ.2)

4. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

4.1 УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ (РИС. В)

4.1.1 Сварочный аппарат со встроенной тягой

на передней стороне:

- 1- Панель управления (смотри описание).
- 2- Быстрое отрицательное соединение (-) для кабеля тока сварки (кабель заземления для MIG и MMA, кабель горелки для TIG).
- 3- Газовый патрубок для горелки TIG.
- 4- Соединитель Зр для кабеля управления ГОРЕЛКИ TIG.
- 5- Соединитель с 14р для соединения дистанционного управления (по запросу).
- 6- Централизованное соединение для горелки MIG (Евро).
- 7- Быстрое положительное соединение (+) для кабеля заземления сварки TIG на задней стороне
- 1- Главный выключатель ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).
- 2- Соединение газовой трубы (баллон) для сварки TIG.
- 3- Соединение газовой трубы (баллон) для сварки MMA
- 4- Кабель питания с блокировкой кабеля.
- 5- Соединитель 5р для блока охлаждения воды.
- 6- Предохранитель

4.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ (РИС. С)

1- ИНДИКАТОР сигнализации ТРЕВОГИ (подача тока машиной заблокирована).

Восстановление автоматическое после исчезновения причины тревоги.

Сообщения тревоги, указанные на дисплеях (15) и (16):

- "AL1" : срабатывание температурной защиты первичного контура.
- "AL2" : срабатывание температурной защиты вторичного контура.
- "AL3" : срабатывание защиты из-за перенапряжения линии питания.
- "AL4" : срабатывание защиты из-за недостаточного напряжения линии питания.
- "AL5" : срабатывание защиты из-за недостаточного давления контура водного охлаждения горелки. Восстановление не автоматическое.
- "AL7" : срабатывание защиты из-за слишком сильного тока сварки MIG-MAG.
- "AL8" : неисправность последовательной линии: короткое замыкание горелки.
- "AL9" : срабатывание защиты магнитных компонентов.
- "AL10" : неисправность последовательной линии: последовательная линия отсоединенна.
- "AL11" : срабатывание защиты из-за отсутствия фазы линии питания.
- "AL12" : неисправность последовательной линии: ошибка данных.
- "AL13" : излишнее отложение пыли внутри сварочного аппарата, восстановление:
 - внутренняя очистка машины;
 - кнопка дисплея панели управления.

При выключении сварочного аппарата в течение нескольких секунд может возникнуть сигнализация "AL4" или "AL11".

2- ИНДИКАТОР сигнализации НАЛИЧИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ГОРЕЛКЕ ИЛИ НА ЭЛЕКТРОДЕ.

3- ИНДИКАТОР сигнализации ПРОГРАММИРОВАНИЯ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

4- Кнопка вызова (RECALL) индивидуальных программ сварки (смотри пар. 4.3.2.4).

5- Кнопка запоминания (SAVE) индивидуальных программ сварки (смотри пар. 4.3.2.3).

6- Кнопка выбора программ сварки и дисплей с 2 цифрами.

Нажимая последовательно на кнопку, на дисплее будут появляться цифры в диапазоне "0" и "44". Каждому номеру от "1" до "44" соответствует программа синергической сварки (смотри ТАБ. 3), а с номером "0" ассоциируется

ручной режим работы сварочного аппарата, где все параметры может задавать оператор (только в MIG-MAG SHORT и SPRAY ARC).

7- Кнопка выбора процедуры сварки.

При нажатии на кнопку, загорается светодиод в соответствие с выбранным режимом сварки:

MIG --- : MIG-MAG с режимом "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG с режимом "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG с режимом "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : электрод MMA.

8- Кнопка выбора режима управления кнопкой горелки MIG-MAG.

Нажимая на кнопку, загорается ИНДИКАТОР рядом с:

2t : работа в 2 такта, ON-OFF (ВКЛ.-ВЫКЛ.) при нажатии на

кнопку.

4t : работа в 4 такта, ON-OFF (ВКЛ.-ВЫКЛ) при отпускании

кнопки.

BILEVEL : двухуровневая работа MIG-MAG, TIG.

SPOT : работа с контактной сваркой MIG-MAG (SPOT).

9- Кнопка включения дистанционного управления.

При горячем ИНДИКАТОРЕ **REMOTE**, регулирование может выполняться только с дистанционным управлением и точнее:

a) управление одним потенциометром (только MMA и TIG): заменяет работу ручки кодера (14).

b) управление двумя потенциометрами: заменяет работу ручек кодера (14) и (13).

c) управление педалью (только MMA и TIG): заменяет работу ручки кодера (14).

ПРИМЕЧАНИЕ: выбор "ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ" (REMOTE) становится возможен только, если дистанционное управление действительно соединено со своим соединителем.

10- Кнопка выбора параметров сварки.

Нажимая последовательно на кнопку загорается один из ИНДИКАТОРОВ от (10a) до (10h), с которыми ассоциируется конкретный параметр. Задача величины каждого включенного параметра выполняется при помощи рукоятки (13) и величина указывается на дисплее (15). Во время этих настроек рукоятка (14) регулирует величину основного уровня сварки, указанного на дисплее (16) как тока, так и скорости подачи проволоки (смотри описание в пункте (14)), помимо (10b).

Только при горячем индикаторе (10b) рукоятка (14) позволяет регулировать величину вторичного уровня смотри описание индикатора (10b).

Примечание: параметры, которые не может изменить оператор, в зависимости от того, работает ли он с синергической программой или в ручном режиме "PRG 0", автоматически исключаются из выбора, соответствующий ИНДИКАТОР не загорается.

10a- ○

• **MIG-MAG**

Этот параметр показывается автоматически во время операций сварки MIG-MAG, указывая реальное напряжение дуги (индикатор (15a) горит).

• **MIG-MAG Pulse arc (пульсирующая дуга)**

Во время задачи синергической программы MIG-MAG Pulse arc «пульсирующая дуга» позволяет регулировать корректировку, которую вы собираетесь сделать по длине дуги, рассчитанной в синергии (диапазон от -5 % до +5%) (индикатор (15c) горит).

В тех же условиях, задавая двухуровневую функцию, «импульс на импульс» или Tstart параметр принимает значение корректировки длины дуги основного уровня сварки, рассчитанной в синергии (диапазон от -5% до +5%) (индикатор (15c) горит).

• **MIG-MAG Short arc (короткая дуга)**

Во время задачи синергической программы MIG-MAG Short arc позволяет регулировать корректировку, которую вы хотите сделать на длине дуги, рассчитанной в синергии (диапазон от -5 % до +5%) (индикатор (15c) горит).

В тех же условиях, задавая двухуровневую функцию, параметр принимает значение корректировки длины дуги основного уровня сварки, рассчитанной в синергии (диапазон от -5% до +5%) (индикатор (15c) горит).

• **MIG-MAG Short arc "PRG 0"**

Также при работе в режиме MIG-MAG Short arc, ручная программа "PRG 0", позволяет задавать действительное напряжение дуги (диапазон 10-40) (индикатор (15a) горит).

В тех же условиях, задавая двухуровневую функцию, параметр принимает значение действительного напряжения дуги основного уровня сварки (диапазон 10-40) (индикатор (15a) горит).

10b- ○

• **MIG-MAG pulse arc**

В режиме MIG-MAG pulse arc, задавая двухуровневую функцию, «импульс на импульс» или Tstart позволяет регулировать ток I_1 и $I_s(I_{start})$ (ручкой (14)) и проводить корректировку длины дуги (ручкой (13)) вторичного уровня сварки, рассчитанного с синергией (диапазон от -5% до +5%) (индикатор (15c) горит).

• **MIG-MAG short arc**

В синергических программах MIG-MAG short arc, задавая двухуровневую функцию, можно отрегулировать ток/скорость проволоки (ручкой(14)) и проводить корректировку длины дуги (ручкой(13)) вторичного уровня I_s сварки (диапазон 10-40) (индикатор (15a) горит).

• **Двухуровневая сварка "PRG 0"**

Выбирая ручную программу "PRG 0" с двухуровневой функцией, можно отрегулировать скорость проволоки (ручкой(14), (индикатор 16c) горит) и действительное напряжение дуги (ручкой(13)) вторичного уровня I_s сварки (диапазон 10-40) (индикатор (15a) горит).

Работав режиме двухуровневой сварки TIG можно отрегулировать второй уровень (I_s) тока сварки.

10c- ○

• **MIG-MAG "PRG 0"**

В ручном режиме "PRG 0" позволяет адаптировать скорость проволоки к сварке для оптимизации возбуждения дуги (регулирование 1-100% и ИНДИКАТОР (15c) горит).

• **MIG-MAG Pulse arc (пульсирующая дуга) 2 времени**

В режиме MIG-MAG Pulse arc (пульсирующая дуга) 2 времени возможно регулировать продолжительность начального тока (T_{start}). Задав данный параметр на ноль, функция отключается, а задавая на любую величину больше нуля (регулирование 0,1-3 секунды) можно выбрать ИНДИКАТОР (10b) для регулирования корректировки напряжения дуги и величины начального тока (вторичный уровень). Начальный ток может быть задан выше или ниже основного тока сварки; более высокий начальный ток может быть особенно удобен при сварке алюминия и его сплавов, это позволяет быстрее нагревать деталь ("Hot-start").

• **MIG-MAG Pulse on pulse**

В режиме MIG-MAG Pulse on pulse («импульс на импульс») возможно регулировать продолжительность основного тока сварки (регулирование 0,1-10 секунд и ИНДИКАТОР (15b) горит).

• **MMA**

При работе с электродом MMA, параметр принимает значение "Arc force" (Сила дуги), позволяя задавать динамический сверхток (регулирование 0-100% и ИНДИКАТОР (15c) горит). Во время сварки MMA дисплей (15) указывает реальное напряжение дуги (индикатор (15a) горит), индикатор (10c) остается включенными, позволяя регулирование силы дуги также и во время сварки.

10d- ○

• **MIG-MAG pulse arc**

В режиме MIG-MAG pulse arc (пульсирующая дуга) параметр определяет сужение дуги. Чем выше значение, тем более концентрированной будет дуга во время сварки. В режиме сварки, использующей два уровня тока (двухуровневая функция), «импульс на импульс» или Tstart (сужение дуги общее для обоих заданных уровней (+1% / -1%).

• **MIG-MAG "PRG 0"**

В ручном режиме MIG-MAG "PRG 0" позволяет регулировать электронное сопротивление (регулирование 20-80% и ИНДИКАТОР (15c) горит). Более высокое значение определяет более горячий расплав сварки. При двухуровневом режиме электронное сопротивление общее для обоих заданных уровней.

• **MIG-MAG Pulse on pulse**

В режиме MIG-MAG Pulse on pulse («импульс на импульс») позволяет регулировать продолжительность вторичного тока сварки (регулирование 0,1-10 секунд и ИНДИКАТОР (15b) горит).

10e-

Отжиг проволоки при остановке сварки (BURN-BACK).

Позволяет регулировать время отжига проволоки при остановке сварки. При нужной настройке позволяет избежать приклеивания проволоки к детали в ручном режиме (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (регулирование 0,01-1 секунд и индикатор (15b) горит).

Во время настройки синергической программы MIG-MAG, позволяет регулировать корректировку, вносимую в BURN_BACK TIME, с расчетом в синергии (диапазон -1% / +1% ИНДИКАТОР (15c) горит)

10f-

ГАЗ ПОСЛЕ СВАРКИ MIG-MAG КОРОТКАЯ ДУГА и TIG.

В любом режиме MIG-MAG SHORT ARC TIG принимает значение "Post-gas", позволяя адаптировать время выхода защитного газа, начиная от момента остановки сварки (регулирование 0,1-10 секунд и ИНДИКАТОР (15b) горит).

10g-

Рампа спуска тока сварки (SLOPE DOWN).

Активируется, только используя синергические программы MIG-MAG PULSE ARC или SHORT ARC («пульсирующая дуга» или «короткая дуга») ("PRG" от "1" до "44") или TIG.

Позволяет постепенно уменьшить ток при отпускании кнопки горелки (регулирование 0-3 секунд и ИНДИКАТОР (15b) горит).

10h- spot

Время контактной сварки (SPOT TIME).

Активируется, только выбирая режим "SPOT" кнопкой (8). Позволяет выполнять контактную сварку MIG-MAG с контролем продолжительности сварки (регулирование 0,1-10 секунд и ИНДИКАТОР (15b) горит).

11- Кнопка ручного включения электроклапана газа.

Кнопка позволяет включить приток газа (продувка труб - регулирование потока), не нажимая на кнопку на горелке; кнопка оказывает мгновенное действие.

12- Кнопка ручного продвижения вперед проволоки.

Кнопка позволяет продвигать вперед проволоку в рукаве горелки, не нажимая на кнопку горелки; кнопка оказывает мгновенное действие и скорость движения вперед постоянная.

13- Рукоятка кодера для регулирования параметров сварки (смотри 10a-10h).

14- Рукоятка кодера.

Обычно, рукоятка регулирует:

- Ток сварки (индикатор (16a) горит).
- Скорость движения вперед проволоки (индикатор (16c) горит) в режиме Short/Spray arc (короткая дуга/ дуга с распылением).
- Толщина используемой при сварке детали (индикатор (16b) горит), если выбрана при помощи кнопки (17) толщина детали в мм.

В режиме сварки используются два уровня тока (двухуровневый, импульс на импульс или Tstart), с включенным индикатором (10b) рукоятка регулирует:

- Ток сварки I_s (индикатор (16a) горит) вторичного уровня в режиме Pulse arc (импульсной дуги).
- Скорость движения вперед проволоки вторичного уровня сварки в режиме Short/Spray arc (короткая дуга/ дуга с распылением).

15- Буквенно-цифровой дисплей до 3 цифр указывает:

- величину параметров сварки (смотри от (10a) до (10h)) при холостой работе.
- реальное напряжение дуги, во время сварки.

ПРИМЕЧАНИЕ: при остановке сварки, дисплей автоматически переключается на заданную величину.

- сигнализации тревоги (смотри пункт 1).

15a, 15b, 15c- ИНДИКАТОР указания текущей единицы измерения (вольт, секунды, процент).

16- Буквенно-цифровой дисплей до 3 цифр указывает:

- величину, заданную рукояткой кодера (14).
- реальный ток, при сварке.

ПРИМЕЧАНИЕ: при остановке сварки, дисплей автоматически переключается на заданную величину.

- сигнализации тревоги (смотри пункт 1).

16a, 16b, 16c- ИНДИКАТОР указания текущей единицы измерения (ток в ампер (A), толщина в миллиметрах (мм) и скорость проволоки в метрах/минуту (м/мин)).

17- Кнопка выбора единицы измерения ампер, мм, м/мин (ИНДИКАТОР (16a)(16b)(16c)).

Позволяет задавать при помощи кодера (14) соответственно толщину свариваемого материала, ток сварки, скорость проволоки.
“PRG 0” ручной выбор: настройка каждого отдельного параметра не зависит от других.
Программы от “1” до “44”: настройка каждого отдельного параметра (например, толщина материала) автоматически определяет другие параметры (например, ток сварки и скорость проволоки).

4.3 ВЫЗОВ И ЗАПОМИНАНИЯ ПРОГРАММ

4.3.1 ВЫЗОВ ПРОГРАММ, ЗАПИСАННЫХ В ПАМЯТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

4.3.1.1 Программы MIG-MAG СИНЕРГИИ

Сварочный аппарат предусматривает 44 программы синергии, записанные в память, с идентификационными характеристиками в таблице (ТАБ. 3), на которые необходимо делать ссылку для выбора программы, подходящей для типа сварки, которую предстоит выполнять.

Выбор определённой программы выполняется, нажимая в последовательности кнопки “PRG”, которой на дисплее соответствует номер, в диапазоне от “0” до “44” (номеру “0” не соответствует никакая программа синергии; с ним ассоциируется ручной режим работы сварочного аппарата, как описано в следующем параграфе).

Примечание: Внутри программы синергии приоритетным является выбор требуемого режима перемещения, PULSE ARC или SHORT/SPRAY ARC, при помощи специальной кнопки (смотри РИС. С, кнопка (7)).

Примечание: все типы проволоки, не предусмотренные в таблице, могут использоваться в ручном режиме “PRG 0”.

4.3.1.2 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ (“PRG 0”)

Функционирование в ручном режиме соответствует цифре “0” на дисплее, этот режим активен только в том случае, если предварительно был выбран режим перемещения SHORT/SPRAY ARC (РИС. С, кнопка (7)).

В этом режиме, поскольку не предусмотрена никакая синергия, все параметры сварки должны задаваться вручную оператором.

Внимание! Задача всех параметров свободная, поэтому значения, которые им присваиваются, могут оказаться несовместимыми с правильным выполнением сварки.

Примечание: НЕ возможно использовать режим перемещения PULSE ARC при выборе ручного режима.

4.3.2 ЗАПОМИНАНИЯ И ВЫЗОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В MIG-MAG

4.3.2.1 Введение

Сварочный аппарат позволяет записать в память (SAVE) индивидуальные программы работы, относящиеся к набору действительных параметров для определенной сварки. Каждая записанная в память программа может быть вызвана (RECALL) в любой момент, предоставляя в распоряжение пользователя сварочным аппаратом “готовую к использованию” оптимизированную ранее программу, для выполнения конкретной работы.

4.3.2.2 Способность запоминания индивидуальных программ в MIG-MAG

Сварочный аппарат предусматривает запоминание персонализированных программ в трех группах, относящихся к трем режимам передачи при синергии (КОРОТКАЯ ДУГА / ДУГА СО СТРУЙНЫМ (МЕЛКОКАПЕЛЬНЫМ) ПЕРЕНОСОМ МЕТАЛЛА Импульсная дуга и Импульс на импульс) и к функционированию в ручном режиме, со следующими спецификациями:

- ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА СИНЕРГИЯ ИМПУЛЬС НА ИМПУЛЬС: 10 запоминаемых программ (имеются номера от “1” до “10”),
- PULSE ARC СИНЕРГИЯ: 10 запоминаемых программ (имеются номера от “1” до “10”),
- SHORT/SPRAY ARC СИНЕРГИЯ: 10 запоминаемых программ (имеются номера от “1” до “10”),
- SHORT/SPRAY ARC РУЧНОЙ РЕЖИМ (“PRG=0”): 10 запоминаемых программ (имеются номера от “1” до “10”).

Для вызова программы, которую необходимо использовать, приоритетным, по отношению к выбору номера (как описано в пар. 4.3.1), выполнить выбор необходимого режима перемещения ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА, ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА ИМПУЛЬС НА ИМПУЛЬС или КОРОТКАЯ ДУГА / ДУГА СО СТРУЙНЫМ ПЕРЕНОСОМ МЕТАЛЛА или выбрать “PRG=0”, если программы заранее записаны в память в ручном режиме.

4.3.2.3 Процедура запоминания (SAVE).

После того, как вы отрегулировали сварочный аппарат в оптимальном режиме для определенной сварки, действовать, как указано далее (смотри РИС. С):

- a) Нажать кнопку (5) “SAVE”.
- b) На дисплей (16) появляется “Pr” и номер (включительно между “1” и “10”) на дисплее (15).
- c) Повернув рукоятку кодера (независимо (13) или (14)), выбрать номер, в который вы хотите записать в память программу (смотри также 4.3.2).
- d) Нажать снова кнопку “SAVE”.
- e) Дисплеи (15) и (16) начнут мигать.
- f) Вновь нажать в течение двух секунд на кнопку “SAVE”.
- g) На дисплее появится “St Pr”, то есть программа была записана в память; спустя 2 секунды дисплей автоматически переключается на величины, относящиеся к только что сохраненным параметрам.

Примечание. Если, при мигающих дисплеях, не нажать на кнопку “SAVE” в течение 2 секунд, дисплеи покажут “No St”, и программа не будет записана в память; дисплеи автоматически вернутся к первоначальным показаниям.

4.3.2.4 Процедура вызова индивидуальной программы (RECALL)

Перед тем, как вызывать одну программу, проверить, что выбор режима перемещения (ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА, ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА ИМПУЛЬС НА ИМПУЛЬС, КОРОТКАЯ ДУГА / ДУГА СО СТРУЙНЫМ ПЕРЕНОСОМ МЕТАЛЛА или “PRG=0”) именно тот, с которым вы собираетесь работать.

Действовать, как указано далее (смотри РИС. С):

- a) Нажать на кнопку “RECALL”.
- b) На дисплее (16) появляется “Pr” и номер (в интервале от “1” до “10”) на дисплее (15).
- c) Повернув рукоятку кодера (независимо (13) или (14)), выбрать номер, в который была записана программа, которую вы хотите использовать.
- d) Повторно нажать на кнопку “RECALL” на время, превышающее 2 секунды.
- e) На дисплее появляется надпись “Ld Pr”, что означает, что программа была вызвана; спустя 2 секунды дисплей автоматически переключается на величины, относящиеся к только что вызванной программе.
- Примечание. Если кнопка “RECALL” не была нажата в течение времени, превышающего 2 секунды, дисплеи указывают “No Ld” и программа не загружается; дисплеи автоматически вернутся к первоначальным показаниям.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ С КНОПКОЙ “SAVE” И “RECALL” ГОРИТ СВЕТОДИОД “PRG”.
- ВЫЗВАННАЯ ПРОГРАММА МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА ПО ЖЕЛАНИЮ ОПЕРАТОРА, НО ИЗМЕНЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ

АВТОМАТИЧЕСКИ. ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ЗАПИСАТЬ В ПАМЯТЬ НОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТОЙ ЖЕ ПРОГРАММЫ, НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПРОЦЕДУРУ ЗАПОМИНАНИЯ (смотри 4.3.2.3).

- ЗАПИСЫВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАНЕСЕНИЕ В ТАБЛИЦУ СВЯЗАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
- НЕЛЬЗЯ СОХРАНЯТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В РЕЖИМЕ ЭЛЕКТРОД ММА ИЛИ TIG.

5. УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ СО СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ, ОТКЛЮЧЕННЫМ И ОТСОЕДИНЕННЫМ ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

5.1 ПОДГОТОВКА

- Распаковать сварочный аппарат;
- Вставить соединитель поляризации, если не соединяется GRA (РИС. D);
- При наличии тележки и/или GRA, проконсультироваться с инструкциями в комплекте.

5.2 СПОСОБ ПОДЪЕМА СВАРОЧНОГО АППАРАТА (РИС. E)

Сварочный аппарат должен быть поднят без съемных частей (горелка, газовые трубы, кабели, и т. д.), которые могут отсоединиться.
Как показано на рисунке, выполнить монтаж крепежных колец, используя два винта M8x25, находящиеся в упаковке.

Внимание: подъемные кольца с резьбовым отверстием M8 UNI 2948-71 не входят в поставку.

5.3 РАСПОЛОЖЕНИЕ СВАРОЧНОГО АППАРАТА

Располагайте аппарат так, чтобы не перекрывать приток и отток охлаждающего воздуха к аппарату (принудительная вентиляция при помощи вентилятора): следите также за тем, чтобы не происходило всасывание проводящей пыли, коррозийных паров, влаги и т. д.
Вокруг сварочного аппарата следует оставить свободное пространство минимум 250мм.

ВНИМАНИЕ! Установить сварочный аппарат на плоскую поверхность с соответствующей грузоподъемностью, чтобы избежать опасных смещений или опрокидывания.

5.4 СОЕДИНЕНИЕ С СЕТЬЮ

5.4.1 Предупреждения

Перед подсоединением аппарата к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты сети в месте установки техническим характеристикам, приведенным на табличке аппарата.

Сварочный аппарат должен соединяться только с системой питания с нулевым проводником, подсоединенными к заземлению.
Для обеспечения защиты от непрямого контакта использовать дифференциальные выключатели типа:

- Тип A () для однофазных машин;
- Тип B ( ---) для трехфазных машин.

Для того, чтобы удовлетворить требованиям Стандарта EN 61000-3-11 (Мерцание изображения) рекомендуется производить соединения сварочного аппарата с точками интерфейса сети питания, имеющими импеданс менее Z max Zmax = 0.283 ohm.

5.4.2 Штекель и розетка

Соединить кабель питания со стандартной вилкой (3 полюса + заземление), рассчитанной на потребляемый аппаратом ток. Необходимо подключать к стандартной сетевой розетке, оборудованной плавким или автоматическим предохранителем; специальная заземляющая клемма должна быть соединена с заземляющим проводником (желто-зеленого цвета) линии питания. В таблице (ТАБ. 1) приведены значения в амперах, рекомендуемые для предохранителей линии замедленного действия, выбранных на основе макс. номинального тока, вырабатываемого сварочным аппаратом, и номинального напряжения питания.

5.5 СОЕДИНЕНИЕ СВАРОЧНОГО КОНТУРА

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

Таблица (ТАБ. 1) приводит рекомендуемый размер для кабелей сварки (в мм²).

5.5.1 СВАРКА ПРОВОЛОКОЙ MIG-MAG (РИС.F)

5.5.1.1 Соединение с газовым баллоном

- Завинтить редуктор давления на клапан газового баллона, установив между ними специальный редуктор, поставляемый как принадлежность, при использовании газа Аргон или смеси аргон/CO₂.
- Надеть газовую трубку на выводы редуктора баллона и затянуть ее металлическим хомутом; соединить другой конец трубы со специальным патрубком на задней стороне сварочного аппарата и затянуть при помощи специального хомута.
- Ослабить регулировочное кольцо редуктора давления перед тем, как открывать клапан баллона.

5.5.1.2 Соединение горелки

- Соединить горелку со специальным соединителем, закрутить до конца вручную блокировочное кольцо.
- Подготовить к первой загрузке проволоки, демонтировав сопло и контактную трубку, для облегчения выхода.
- Кабель тока сварки с быстрым соединением (+).
- Кабель управления со специальным соединением (-).
- Труба воды для модели R.A. (горелка с водным охлаждением) с быстрыми соединениями.
- Обратить внимание, что соединители хорошо закручены, чтобы избежать перегрева и потери эффективности.
- Соединить трубу входа газа с редуктором и затянуть хомут в комплекте; соединить другой конец трубы со специальным патрубком на задней стороне сварочного аппарата и затянуть при помощи специального хомута.

5.5.1.3 Соединение кабеля возврата тока сварки

- Соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором она лежит, как можно ближе к выполняемому сварочному соединению.
- Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (-).

5.5.2 СВАРКА TIG (РИС.G)

5.5.2.1 Соединение с газовым баллоном

- Завинтить редуктор давления на клапан газового баллона, установив между ними специальный редуктор, поставляемый как принадлежность, при использовании газа Аргона или смеси аргона/CO₂.
- Надеть газовую трубку на выводы редуктора баллона и затянуть ее металлическим хомутом; соединить другой конец трубы с соответствующим патрубком, расположенным в задней части сварочного аппарата, и закрепить специальными хомутами.
- Ослабить регулировочное кольцо редуктора давления перед тем, как открывать клапан баллона.

5.5.2.2 Соединение кабеля возврата тока сварки

- Соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором она лежит, как можно ближе к выполняемому сварному соединению.
- Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (+).

5.5.2.3 Соединение горелки

- Соединить горелку TIG с быстрым соединением (-) на передней панели сварочного аппарата; завершить соединений газовой трубы и кабеля управления горелкой.

5.5.3 СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ С ПОКРЫТИЕМ MMA (РИС. Н)

5.5.3.1 Соединение зажима, несущего электрод

Почти все электроды с покрытием соединяются с положительным полюсом (+) генератора; с отрицательным полюсом (-) соединяются только электроды с кислотным покрытием.

соединить кабель зажима, несущего электрод с быстрым соединением (+) на передней панели.

Примечание: в некоторых случаях рекомендуется полярность (-) для зажима, несущего электрод; следует проверить инструкции производителя электродов.

5.5.3.2 Соединение кабеля возврата тока сварки

- Соединяется со свариваемой деталью или с металлическим столом, на котором она лежит, как можно ближе к выполняемому сварному соединению.
- Этот кабель необходимо соединить с зажимом, обозначенным символом (-).

5.5.4 Рекомендации

- Закрутить до конца соединители кабелей сварки в быстрых соединениях, для обеспечения хорошего электрического контакта; в противном случае произойдет перегрев самих соединителей с их последующим быстрым износом и потерей эффективности.
- Использовать как можно более короткие кабели сварки .
- Избегать пользоваться металлическими структурами, не относящимися к обрабатываемой детали, вместо кабеля возврата тока сварки; это может быть опасно для безопасности и дать плохие результаты при сварке.

5.6 УСТАНОВКА КАТУШКИ С ПРОВОЛОКОЙ (Рис. I)



ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧИНАТЬ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАПРАВКЕ ПРОВОЛОКИ, ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ВЫКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РОЛИКИ ДЛЯ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШЛАНГ И НАКОНЕЧНИК СВАРОЧНОГО ПИСТОЛЕТА СООТВЕТСТВУЮТ ТИПУ И ДИАМЕТРУ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРОВОЛОКИ И ПРАВИЛЬНО ПРИСОЕДИНЕНЫ. НА ЭТАПАХ ЗАПРАВКИ ПРОВОЛОКИ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЗАЩИТНЫМИ ПЕРЧАТКАМИ.

- Открыть разматыватель.
- Наденьте катушку с проволокой на шпиндель, проверьте, что стержень протаскивания шпинделя правильно установлен в соответствующем отверстии. (1a).
- Поднимите верхний нажимной ролик (1) и отведите его(их) от нижнего ролика (2a).
- Проверить, что ролики/ролик протягивания подходит к типу используемой проволоки (2b).
- Возьмите свободный конец сварочной проволоки на катушке и обрежьте согнутую часть проволоки так, чтобы на торцевой и боковой частях проволоки не было заусенцев. Поверните катушку в направлении против часовой стрелки и вставьте конец проволоки в направляющую трубку, протолкните его на глубину примерно 50 - 100 мм в направляющее отверстие сварочного рука (2c).
- Опустите на место верхний нажимной ролик, и регулятором величины давления установите среднюю величину давления прижимного ролика. Убедитесь, что проволока находится в специальной борозде нижнего ролика (3).
- Затормозите слегка шпиндель, воздействуя на специальный регулировочный винт (1b).
- Снять сопло и контактную трубку (4a).
- Вставьте вилку сварочного аппарата в розетку питания, включите сварочный аппарат, нажмите на кнопку горелки или на кнопку движения проволоки на панели управления (если имеются), подождите, пока проволока не пройдет по всему направляющему шлангу и ее конец не покажется на 10 - 15 см из передней части горелки и отпустите кнопку.



Внимание! В течении данной операции проволока находится под напряжением и испытывает механические нагрузки, поэтому в случае несоблюдения техники безопасности, может привести к электрическому шоку, ранениям и привести к зажиганию нежелательных электрических дуг:

- Не направляйте горелку в сторону тела.
- Не подносите горелку близко к газовому баллону.
- Заново монтировать на горелку контактную трубку и сопло (4b).
- Настройте механизм подачи проволоки так, чтобы проволока подавалась плавно и без рывков. Отрегулируйте давление роликов и тормозящее усилие шпинделя на катушку так, чтобы усилие было минимальным, но проволока не проскальзывала в борозде и при прекращении подачи не образовывалась петля из проволоки под воздействием инерции катушки.
- Обрежьте выступающий конец проволоки из наконечника так, чтобы осталось 10-15 мм.
- Закрыть отделение для разматывателя.

5.7 ЗАМЕНА РУКАВА, НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОВОЛОКУ В ГОРЕЛКУ (РИС. N)

Перед тем, как приступить к замене рукава, расправить кабель горелки, избегая формирования изгибов.

5.7.1 Спиралевидный рукав для стальной проволоки

- Отвинтить сопло и контактную трубку головки горелки.
- Отвинтить гайку,держивающую рукав центрального соединителя и снять существующий рукав.
- Вставить новый рукав в канал кабель-горелка и мягко проталкивать его до тех пор, пока он не выйдет из головки горелки.
- Вручную завинтить гайку,держивающую рукав.
- Отрезать по краю выступающий рукав, слегка примяв его; вынуть из кабеля-

горелки.

- Снять кромку с участка среза рукава и вновь вставить его в канал кабеля-горелки.
- Заново завинтить гайку, затянув ее ключом.
- Вновь установить сопло и контактную трубку.

5.7.2 Рукав из синтетического материала для алюминиевой проволоки

Выполнить операции 1, 2, 3, как указано для стального рукава (не принимать во внимание операции 4, 5, 6, 7, 8).

- Вновь завинтить контактную трубку для алюминия, проверив, что она находится в контакте с рукавом.
- Вставить противоположный конец рукава (сторона соединения горелки) латунный ниппель, кольцо OR и, поддерживая рукав под небольшим давлением, закрутить гайку,держивающую рукав. Избыточная часть рукава будет удалена впоследствии, отрезав ее по размеру (смотрите (13)). Извлечь из патрубка горелки устройства противогорелки изоляционную трубку для стальных рукавов.
- КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА для алюминиевых рукавов диаметром 1,6-2,4мм (желтого цвета); рукав будет вставлен в патрубок горелки без нее.
- Отрезать капиллярную трубку для алюминиевых рукавов диаметром 1-1,2мм (красного цвета) приблизительно на 2мм меньше, по сравнению с трубкой для стальной трубы, и вставить в конец, свободный от рукава.
- Вставить и блокировать горелку в устройстве противогорелки, отметив рукав на расстоянии 1-2мм от роликов; Повторно извлечь горелку.
- Отрезать рукав согласно предусмотренному размеру, не деформируя входное отверстие.
- Вновь монтировать горелку на патрубок устройства противогорелки и установить газовое сопло.

6. СВАРКА: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

6.1 СВАРКА MIG-MAG

6.1.1 РЕЖИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ SHORT ARC (КОРОТКАЯ ДУГА)

Расплав сварочной проволоки и отрыв от нее капель металла обеспечивается часто повторяющимися циклами короткого замыкания между концом проволоки и сварочной ванной (до 200 раз в секунду).

Углеродистые и низколегированные стали

- Диаметр сварочной проволоки:	0,6-1,2мм
- Диапазон тока сварки:	40-210А
- Диапазон напряжения дуги:	14-23В
- Защитный газ:	CO ₂ , Аргон/CO ₂ , Аргон/CO ₂ /O ₂

Нержавеющие стали

- Диаметр сварочной проволоки:	0,8-1мм
- Диапазон тока сварки:	40-160А
- Диапазон напряжения дуги:	14-20В
- Защитный газ:	Аргон/O ₂ , Аргон/CO ₂ /O ₂
Алюминий и сплавы	
- Диаметр сварочной проволоки:	0,8-1,6мм
- Диапазон тока сварки:	75-160А
- Диапазон напряжения дуги:	16-22В
- Защитный газ:	Аргон 99,9%

Обычно контактная трубка должна находиться по краю сопла или слегка выступать с более тонкой проволокой и при более низком напряжении дуги; свободная длина проволоки (stick-out) будет равна от 5 до 12мм.

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ("PRG 0") адаптировать величину сопротивления:

- 20%-60% с проволокой диаметром 0,8-1мм углеродистая сталь.
- 50%-80% с проволокой диаметром 1,2-1,6мм углеродистая сталь.
- 60%-80% с проволокой из нержавеющей стали и алюминия.

Применение: Сварка в любом положении, тонких толщин и для первого прохождения на кромках, чему способствует низкое тепловое воздействие и хорошо контролируемый расплав.

Примечание: Перемещение короткой дуги (SHORT ARC) для сварки алюминия и сплавов должно выполняться с предосторожностями (особенно с проволокой диаметром >1мм), поскольку возникнет риск дефектов плавления.

6.1.2 РЕЖИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ SPRAY ARC (ДУГА РАЗБРЫЗГИВАНИЕМ)

Для расплавления сварочной проволоки используются более высокое напряжение дуги и больший сварочный ток, чем в предыдущем случае. Конец сварочной проволоки не прикасается к сварочной ванне, дуга формируется между концом проволоки и проходит через поток капель металла к сварочной ванне. Таким образом, происходит постоянное плавление сварочной проволоки без коротких замыканий.

Углеродистые и низколегированные стали

- Диаметр сварочной проволоки:	0,8-1,6мм
- Диапазон тока сварки:	180-450А
- Диапазон напряжения дуги:	24-40В
- Защитный газ:	Аргон/CO ₂ , Аргон/CO ₂ /O ₂

Нержавеющие стали

- Диаметр сварочной проволоки:	1-1,6мм
- Диапазон тока сварки:	140-390А
- Диапазон напряжения дуги:	22-32В
- Защитный газ:	Аргон/O ₂ , Аргон/CO ₂ /O ₂
Алюминий и сплавы	
- Диаметр сварочной проволоки:	0,8-1,6мм
- Диапазон тока сварки:	120-360А
- Диапазон напряжения дуги:	24-30В
- Защитный газ:	Аргон 99,9%

Обычно контактная трубка должна находиться внутри сопла 5-10мм, тем больше, чем выше напряжение дуги; свободная длина проволоки (stick-out) будет равна от 10 до 20мм. В РУЧНОМ РЕЖИМЕ ("PRG 0"), после того, как параметры скорости проволоки и напряжения дуги были выбраны правильно (то есть имеют совместимые значения), величина выбранного сопротивления не имеет значения.

Применение: Сварка на плоскости толщин не менее 3-4мм (сильно текучий расплав); скорость выполнения и степень отложения очень высокие (высокое тепловое воздействие).

6.1.3 РЕЖИМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ PULSE ARC (ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА)

Это "контролируемое" перемещение, расположенное в зоне работы "spray-arc" (измененная дуга с разбрызгиванием), и обладает преимуществами скорости плавления и отсутствием излучения, захватывающим очень низкие значения тока, удовлетворяющим также многие типичные применения "short-arc" (короткой дуги).

Каждому импульсу тока соответствует отсоединение отдельной капли проволоки электрода; этот феномен происходит с частотой, пропорциональной скорости движения вперед проволоки.

Закон изменения, связанный с типом и диаметром самой проволоки (обычные величины частоты: 30-300 Гц).

Углеродистые и низколегированные стали

- Диаметр сварочной проволоки:	0,8-1,6мм
- Диапазон тока сварки:	60-360А
- Диапазон напряжения дуги:	18-32В
- Защитный газ:	Аргон/CO ₂ , Аргон/CO ₂ /O ₂ (CO ₂ max 20%)
Нержавеющие стали	
- Диаметр сварочной проволоки:	0,8-1,2мм
- Диапазон тока сварки:	50-230А
- Диапазон напряжения дуги:	17-26В
- Защитный газ:	Аргон/O ₂ , Аргон/CO ₂ (1-2%)
Алюминий и сплавы	
- Диаметр сварочной проволоки:	0,8-1,6мм
- Диапазон тока сварки:	40-320А
- Диапазон напряжения дуги:	17-28В
- Защитный газ:	Аргон 99,9%

Обычно контактная трубка должна находиться внутри сопла на 5-10мм, тем больше, чем выше напряжение дуги; свободная длина проволоки (stick-out) обычно включена между 10 и 20мм.

Применение: сварка в "положении" на средних-низких толщинах и на материалах, подверженных воздействию температур, особенно пригодна для сварки легких сплавов (алюминий и его сплавы), а также для толщин менее 3мм.

6.1.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВАРКИ ПРИ MIG-MAG

6.1.4.1 Защитный газ

Поток защитного газа должен быть:

short arc (короткая дуга): 8-14 л/мин

spray arc (дуга разбрзгиванием) и **pulse arc** (импульсная дуга): 12-20 л/мин в зависимости от интенсивности тока сварки и диаметра сопла.

6.1.4.2 Ток сварки

Регулирование тока сварки выполняется оператором, поворачивая рукоятку кодера (Рис.Е(14)). При выборе SPRAY/SHORTARC (ДУГИ РАЗБРЗГИВАНИЕМ, КОРТОКИ ДУГИ), при каждом повороте рукоятки кодера (14), выполняется соответствующее регулирование скорости проволоки (м/минуту), показанное на дисплее (16); во время сварки, дисплей автоматически переключается на реальное значение тока (ампер).

При выборе ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА или ИМПУЛЬСНАЯ ДУГА ИМПУЛЬС НА ИМПУЛЬС, каждый поворот рукоятки кодера (14) соответствует регулированию тока сварки,енному на дисплее (16); во время сварки, дисплей автоматически переключается на реальное значение тока.

В обоих режимах возможно, при нажатии на кнопку (17) перейти к регулированию толщины в мм (СВЕТОДИОД (16b) горит) при помощи кодера (14). Машина автоматически рассчитывает необходимый ток для сварки данной толщины. Также и в этом случае дисплей переключается на реальную величину тока (амперы) во время сварки.

Следует заметить, что во всех синергических программах задаваемая минимальная и максимальная величина (м/минуту, амперы или толщина в мм) задана на заводе и не может изменяться пользователем.

Ориентировочные значения тока с наибольшей частотой используемой проволокой проиллюстрированы в Таблице (ТАБ. 5).

6.1.4.3 Напряжение дуги и Скручивание дуги (pinch-off)

В синергических программах MIG-MAG импульсная дуга и импульс на импульс эти два параметра определяются размером дуги во время сварки.

Напряжение дуги указывает расстояние проволоки от детали, предел дискретизации оператора ограничен простой коррекцией от -5 % до +5 % величины напряжения, заранее определенной в каждой программе, для того, чтобы адаптировать реальную длину дуги для конкретных нужд. Чем выше величина, тем дальше проволока находится от детали.

Скручивание дуги определяет концентрацию или амплитуду дуги, область регулирования этого параметра от 10 % до +10 % от величины, заданной «по умолчанию» в программах. Чем выше эта величина, тем концентрированнее будет дуга.

В ручной программе "PRG 0" напряжение дуги определяется задачей соответствующей скорости проволоки, выбранной согласно следующему соотношению:

$$U_2 = (14 + 0,05 I_2) \text{ где:}$$

- U₂ = Напряжение дуги в вольтах.

- I₂ = Ток сварки в амперах.

Учитывая, что выбранной величине напряжения в «холостом» режиме соответствует напряжение под нагрузкой (при сварке) меньше на 2-4 В.

6.1.5 ДВУХУРОВНЕВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИМПУЛЬС НА ИМПУЛЬС

Двухуровневое функционирование задается кнопкой (8) и выбирается в режиме MIG-MAG импульсная дуга и короткая дуга. Цикл сварки начнется, нажав и отпустив кнопку горелки (как при 4 временах), начальная точка работы сварочного аппарата равняется главному уровню сварки (СВЕТОДИОД (10a)), машина показывает ток и напряжение в этой точке работы. Нажав на кнопку горелки в течение менее, чем 0,5 секунд машина меняет рабочую точку с главного уровня на вторичный уровень (СВЕТОДИОД (10b)), показывая на дисплее ток и напряжение вторичного уровня. При каждом последующем нажатии машина будет переходить с одного уровня на другой, до тех пор, пока кнопка не будет удерживаться нажатой в течение срока, превышающего 0,5 секунд.

Во время сварки, даже если машина показывает мгновенное значение тока и напряжения, можно изменять только ток и напряжение дуги главного уровня сварки.

Функционирование MIG-MAG импульс на импульс включается посредством кнопки (7), совместно со светодиодом MIG-MAG импульсная дуга. Этот режим является особым двухуровневым типом, поскольку и в этом случае у нас имеются две задаваемых рабочих точки, с теми же критериями двойного уровня (СВЕТОДИОД (10a) и (10b)). Продолжительность каждого уровня t₁ и t₂ задается (СВЕТОДИОД (10c) и (10d)), а не определяется вручную, как происходит при двухуровневом режиме. Поэтому во время сварки машина будет продолжать автоматически изменять рабочую точку с главного уровня (продолжительностью t₁) на вторичный уровень (продолжительностью t₂).

Образующийся феномен это возникновение импульса в импульсе, откуда эта сварка получила свое название. Правильно задав два уровня и две продолжительности можно получить сварку с волнистым валиком сварного шва, сходную со сваркой TIG.

6.2 СВАРКА TIG (DC)

После выполнения соединений контура сварки, как описано в пар. 5.5.2 необходимо:

- Выбрать процедуру TIG на панели управления сварочного аппарата (Рис.С (7)).
- Задать ток сварки на нужную величину рукояткой кодера (14) (величина может постоянно регулироваться, также и во время сварки). Если нужно, ввести рампу спуска тока потенциометром (13) (мгновенное указание на дисплее (16)).

6.2.1 Возбуждение LIFT

Поместите наконечник электрода на деталь с легким давлением. Нажать до конца на кнопку горелки и поднять электрод на 2-3 мм с опозданием в несколько секунд, достигая таким образом возбуждения дуги. В начале сварочный аппарат подает ток I_{BASE}, спустя несколько секунд будет подаваться заданный ток сварки. В конце цикла ток аннулируется с заданной рампой спуска. В таблице (ТАБ. 5) обобщены некоторые указательные сведения по сварке нержавеющей стали или высоколегированной стали.

6.3 СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ С ПОКРЫТИЕМ MMA

После того, как Вы произвели соединение контура сварки, как описано в пар. 5.5.3 необходимо выбрать процедуру MMA при помощи специальной кнопки (Рис. С (7)):

Ток сварки регулируется на требуемую величину при помощи рукоятки кодера (14) и возможный динамический сверхток "ARC FORCE" может изменяться в интервале 0 и 100 % при помощи рукоятки кодера (13) с мгновенным указанием на дисплее (16).

В таблице (ТАБ. 6) приведены некоторые ориентировочные данные тока, в зависимости от диаметра электродов.

6.4 КАЧЕСТВО СВАРКИ

Качество сварки, а также минимальное количество брызг зависит от правильного соотношения параметров сварки: сварочного тока (скорости подачи проволоки), диаметра проволоки, напряжения дуги, и т. д.

Расстояние от горелки до свариваемой детали тоже выбирается, как показано на рисунке М, во избежание формирования избытка брызг и дефектов шва. Скорость сварки (движения вдоль шва) является определяющим элементом для правильного выполнения шва; ее следует учитывать наравне с прочими параметрами, особенно для глубины проникновения и формы шва. Наиболее часто встречающиеся дефекты сварки приведены в таблице (ТАБ. 7).

7. ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 **ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ОТКЛЮЧЕН И ОТСОЕДИНЕН ОТ СЕТИ ПИТАНИЯ.**

7.1 ПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОПЕРАТОРОМ.

7.1.1 Горелка

- Не оставляйте горелку или ее кабель на горячих предметах, это может привести к расплавлению изоляции и сделает горелку и кабель непригодными к работе.
- Регулярно проверяйте крепление труб и патрубков подачи газа.
- При каждой смене катушки со сварочной проволокой продувайте сухим сжатым воздухом под давлением не более (макс. 5бар) шланг подачи проволоки и проверяйте его состояние.
- Ежедневно проверяйте состояние и правильность монтажа деталей конечной части горелки: сопла, контактной трубки и газового диффузора.

7.1.2 Подача проволоки

- Проверить степень износа роликов, протягивающих проволоку. Периодически удалять металлическую пыль, откладываемую в зоне протягивания (ролики и направляющая проволоки на входе и выходе).

7.2 ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ОПЕРАЦИИ ВНЕПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ОПЫТНЫМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ В ЭЛЕКТРИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТАХ ПЕРСОНАЛОМ.

 **ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ СНИМАЙТЕ ПАНЕЛЬ И НЕ ПРОВОДИТЕ НИКАКИХ РАБОТ ВНУТРИ КОРПУСА АППАРАТА, НЕ ОТСОЕДИНЯВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВИЛКУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.**

Выполнение проверок под напряжением может привести к серьезным электротравмам, так как возможен непосредственный контакт с токоведущими частями аппарата и/или повреждения вследствие контакта с частями в движении.

- Периодически с частотой, зависящей от использования и наличия пыли окружающей среды, следите проверять внутреннюю часть аппарата сварки для удаления пыли, откладываемой на электронных платах, при помощи очень мягкой щетки или специальных растворителей.
- Проверить при очистке, что электрические соединения хорошо закручены и на кабелепроводке отсутствуют повреждения изоляции.
- После окончания операции техобслуживания верните панели аппарата на место и хорошо закрутите все крепежные винты.
- Никогда не проводите сварку при открытой машине.

8. АНОМАЛИИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

(ТАБ. 8)

 **ВНИМАНИЕ! ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОВЕРОК ВЕДЕТ К РИСКУ КОНТАКТА С ЧАСТИМИ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ИЛИ В ДВИЖЕНИИ.**

В СЛУЧАЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, И ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ИЛИ ОБРАЩЕНИЕМ В ВАШЕ ЦЕНТР ТЕХСЕРВИСА СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО:

- Ток сварки, отрегулированный кодером, правильный.
- Отсутствуют тревоги, указывающие на срабатывание температурной защиты от сверхнапряжения или недостаточного напряжения или короткого замыкания.
- Убедиться, что соблюдается номинальное соотношение чередования; в случае срабатывания термостатической защиты подождать естественного охлаждения сварочного аппарата, проверить работу вентилятора.
- Проверить напряжение линии: если величина слишком высокая или слишком низкая, сварочный аппарат сигнализирует аномалии (смотри параграф 4.2).
- Проверить отсутствие короткого замыкания на выходе сварочного аппарата: в таком случае провести устранение дефекта.
- Соединения контура сварки выполнены правильно, в частности зажим кабеля массы действительно соединен с деталью и нет прослойки изолирующих материалов (например, краски).
- Используемый защитный газ правильный и в нужном количестве.

Перед любыми работами на устройстве натяжения проволоки или внутри сварочного аппарата необходимо проконсультироваться с главой 7 "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ".

1. AZ ÍVHEGESZTÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI	82
2. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	83
2.1 BEVEZETÉS	83
2.2 FÉMEK HEGESZTHETŐSÉGE	83
2.3 SZÉRIA KIEGÉSZÍTŐK	83
2.4 IGÉNYELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK	83
3. MŰSZAKI ADATOK	83
3.1 ADAT-TÁBLA	83
3.2 EGYÉB MŰSZAKI ADATOK	83
4. A HEGESZTŐGÉP LEÍRÁSA	83
4.1 ELLENŐRZŐ, SZABÁLYOZÓ ÉS CSATLAKOZTató BERENDEZÉSEK	83
4.1.1 Hegesztőgép beszerelő húzalelőtolival	83
4.2 A HEGESZTŐGÉP VEZÉRLÖPANELE	83
4.3 A PROGRAMOK BEHÍVÁSA ÉS MEMORIZÁLÁSA	85
4.3.1 A GYÁRTÓ ÁLTAL ELŐRE MEMORIZÁLT PROGRAMOK BEHÍVÁSA	85
4.3.1.1 MIG-MAG SZINERGIKUS programok	85
4.3.1.2 KÉZI ÜZEMMÓDBAN TÖRTÉNŐ MŰKÖDETÉS ("PRG 0")	85
4.3.2 SZEMÉLYES PROGRAMOK MEMORIZÁLÁSA ÉS BEHÍVÁSA MIG-MAG-BAN	85
4.3.2.1 Bevezetés	85
4.3.2.2 Személyes programokat memorizáló kapacitás MIG-MAG-ban	85
4.3.2.3 Memorizálási eljárás (SAVE)	85
4.3.2.4 Egy személyes program behívási eljárás (RECALL)	85
5. ÖSSZESZERELÉS	85
5.1 ÖSSZEÁLLÍTÁS	85
5.2 A HEGESZTŐGÉP FELEMELÉSÉNEK MÓDJA	85
5.3 A HEGESZTŐ ELHELYEZKEDÉSE	85
5.4 CSATLAKOZTATÁS A HÁLOZATHOZ	85
5.4.1 Figyelmezetés	85
5.4.2 VILLÁSDUGÓ ÉS CSATLAKOZÓ	85
5.5 HEGESZTŐÁRAMKÓR CSATLAKOZTATÁSAI	85
5.5.1 MIG-MAG HUZALOS HEGESZTÉS	85
5.5.1.1 A gázpalack csatlakoztatása	85
5.5.1.2 A Hegesztőpisztoly csatlakoztatása	85
oldal	
5.5.1.3 Hegesztési áram kimenő kábelének csatlakoztatása	85
5.5.2 TIG HEGESZTÉS	85
5.5.2.1 A gázpalack csatlakoztatása	85
5.5.2.2 A hegesztőáram visszacsatlakozó kábelének csatlakoztatása	86
5.5.2.3 A hegesztőpisztoly csatlakoztatása	86
5.5.3 MMA BEVONT ELEKTRODÁS HEGESZTÉS	86
5.5.3.1 Az elektródatartó kapocs csatlakoztatása	86
5.5.3.2 A hegesztőáram visszacsatlakozó kábelének bekötése	86
5.5.4 Hasznos tanácsok	86
5.6 HUZALTEKERCS FELTÖLTÉSE	86
5.7 A HUZALVEZETŐ BURKOLAT CSERÉJE A HEGESZTŐPISTOLYBAN	86
5.7.1 Spirális burkolat acéhuzalokhoz	86
5.7.2 Burkolt szintetikus anyagból alumíniumhuzalok számára	86
6. HEGESZTÉS: AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA	86
6.1 MIG-MAG HEGESZTÉS	86
6.1.1 SHORT ARC ÁTVITELI ÜZEMMÓD (RÖVID ÍVGYÜJTÉS)	86
6.1.2 SPRAY ARC ÁTVITELI ÜZEMMÓD (FECSKENDEZŐ ÍVGYÜJTÉS)	86
6.1.3 PULSE ARC ÁTVITELI ÜZEMMÓD (PULZÁLT ÍVGYÜJTÉS)	86
6.1.4 MIG-MAG HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK SZABÁLYOZÁSA	87
6.1.4.1 Védőgáz	87
6.1.4.2 Hegesztőáram	87
6.1.4.3 Ívfeszültség és ívfojtás (pinch-off)	87
6.1.5 BI-LEVEL ES PULSE ON PULSE MŰKÖDÉS	87
6.2 TIG (DC) HEGESZTÉS	87
6.2.1 LIFT gyújtás	87
6.2.2 MMA BEVONT ELEKTRODÁS HEGESZTÉS	87
6.4 A HEGESZTÉS MINŐSÉGE	87
7. KARBANTARTÁS	87
7.1 SZOKÁSOS KARBANTARTÁS	87
7.1.1 Fáklya	87
7.1.2 Huzal tápvezetéke	87
7.2 RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS	87
8. RENDELLENESSÉGEK, OKOK ÉS MEGOLDÁSOK	87

HUZALOS HEGESZTŐGÉPEK MIG-MAG ÉS FLUX, TIG, MMA FOLYTONOS ÍVHEGESZTÉSHEZ PROFESSIONÁLIS VAGY Ipari alkalmazás céljára.
Megjegyzés: Az alábbiakban a "hegesztőgép" kifejezés használatos.

1. AZ ÍVHEGESZTÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI

A hegesztőgép kezelője kellő információ birtokában kell legyen a hegesztőgép biztos használatáról valamint az ívhegesztés folyamataival kapcsolatos kockázatokról, védelmi rendszabályokról és vészelyzetben alkalmazandó eljárásokról.

(Hivatalosan, alapként használatosak a következő anyag is: "IEC vagy CLC/TS 62081 MŰSZAKI JEGYZÉK": ÍVHEGESZTÉST SZOLGÁLÓ BERENDEZÉSEK ÖSSZESZERELÉSE ÉS HASZNÁLATA).



- A hegesztés áramkörével való közvetlen érintkezés elkerülendő; a generátor által létrehozott üresjáriai feszültség néhány helyzetben veszélyes lehet.
- A hegesztési kábelek csatlakoztatásakor valamint, az ellenőrzési és javítási műveletek végrehajtásakor a hegesztőgépek kikapcsolt állapotban kell lennie és kapcsolatát az áramellátási hálózattal meg kell szakítani.
- A fáklya elhasználódott részeinek pótlását megelőzően a hegesztőgépet ki kell kapcsoni és kapcsolatát az áramellátási hálózattal meg kell szakítani.
- Az elektromos összeszerelés végrehajtására a biztonságvédelmi normák és szabályok által előíranyoztaknak megfelelően kell hogy sor kerüljön.
- A hegesztőgép földelt, nulla vezetékű áramellátási rendszerrrel lehet összekapcsolva.
- Meg kell győződni arról, hogy az áramellátás konnektora kifogástalanul csatlakozik a földeléshez.
- Tilos a hegesztőgép, nedves, nyirkos környezetben, vagy esős időben való használata.
- Tilos olyan kábelek használata, melyek szigetelése megrongálódott, vagy csatlakozása meglazult.
- Folyadékos hűtőegység jelenléte esetén a feltöltési műveleteket kikapcsolt és a táphálózatból kićsatlakoztatott hegesztőgéppel kell elvégezni.



- Nem hajtható végre hegesztés olyan tartályokon és edényeken, melyek gyűlékony folyadékokat vagy gáznemű anyagokat tartalmaznak, vagy tartalmazhatnak.
- Elkerülendő az olyan anyagokon való műveletek végrehajtása, melyek tisztítására klór tartalmú oldószerrel került sor, vagy a nevezett anyagok közelében való hegesztés.
- Tilos a nyomás alatt álló tartályokon való hegesztés.
- A munkaterület környékéről minden gyűlékony anyag eltávolítandó (pl. fa, papír, rongy, stb.).
- Bíztosítani kell a megfelelő szellőzést, vagy a hegesztés következtében képződött füstök ívhegesztés környékéről való eltávolítására alkalmas eszközökkel; szisztematikus vizsgálat szükséges a hegesztés következtében képződött füstök expozíciós határainak megbecsléséhez, azok összetételének, koncentrációjának és magának az exponzió időtartamának függvényében.
- A palackot védeni kell a hőforrásoktól, beleértve a szolárt-sugárzást is (amennyiben használatos).



- Az elektródtól, a megmunkálandó darabtól és a közelben elhelyezett (megközelíthető) esetleges fém alkatrésztől való megfelelő szigetelést kell alkalmazni.
- A munkálatokat a célhoz előirányzott kesztyűt, lábbelit, fejjedőt viselve,

felhágódeszkán, vagy szigetelőszönyegen állva kell végezni.

- A szemek a maszkrá, vagy a sisakra szerelt különleges, fényre nem reagáló üvegekkel védendők.

Megfelelő védő tűzaló öltözék használata kötelező, megvédvély ilyen módon a bőr felhármrétegét az ívhegesztés által kellett ibolyántúli és infravörös sugaraktól; e védelmet vászon, vagy fényt vissza nem verő függöny segítségével az ívhegesztés közelében álló más személyekre is ki kell terjeszteni.

- Zajszint: Ha különösen intenzív hegesztési műveletek következtében 85 db(A)-tel egyenlő vagy annál nagyobb, minden napos személyes kitételi szintet (LEPD) mérnek, akkor a megfelelő személyes védelmi eszközök használata kötelező.



- A hegesztői folyamat által generált elektromágneses mezők hatást gyakorolhatnak az elektromos vagy elektronikus készülékek működésére. Azon személyeknek, akik szervezetében életfenntartó elektromos vagy elektronikus készülék van beépítve (p. pace-maker, légszörkészülék), orvossal kell konszultálniuk azt megelőzően, hogy ilyen használatban lévő hegesztőgép közelébe mennének.

Nem tanácsos, hogy olyan személyek működtessék ezt a hegesztőgépet, akik szervezetében életfenntartó elektromos vagy elektronikus készülék van beépítve.



- Ez a hegesztőgép kifejezetten ipari környezetben, szakmai célból való alkalmazás műszaki szabvánnyá által megkövetelteknek felel meg.

Házi környezetű elektromágneses mezőnek való megfelelése nem biztosított.



KIEGÉSZÍTŐ ÖVINTÉZKEDÉSEK

- **AZON HEGESZTÉSI MŰVELETEKET**, melyeket:
 - Olyan környezetben, ahol az áramütés veszélye megnöveült;
 - Közvetlenül szomszédos területeken;
 - Vagy gyűlékony, robbanékony anyagok jelenlétében kell végezni. Egy „Felelős szakértőnek” KELL előzetesen értékelnie, és minden más - vészelyzet esetére kikészít személyek jelenlétében kell végrehajtani azokat.
 - Az „IEC vagy CLC/TS 62081 MŰSZAKI JEGYZÉK” 5.10; A.7; A9” ponjaiban leírt védelmi műszaki eszközök alkalmazása KÖTELEZŐ.
 - **TILOS**, hogy a hegesztést a földön álló munkás végezze kivéve, ha biztonsági kezelődobogón tartózkodik.
 - **AZ ELEKTRODARTÓK VAGY FÁKLYÁK KÖZÖTTI FESZÜLTSÉG:** amennyiben egy munkadarabon több hegesztőgéppel, vagy több - egymással elektromosan összekötött munkadarabon kerül munka elvégzésre, két különböző elektródtárt vagy fáklyát között olyan veszélyes mennyiségi üresjáriai feszültség generálódhat, melynek értéke a megengedett kétszerese is lehet. Ilyenkor feltétlenül szükséges, hogy egy szakértő koordinátor műszeres méréseket végezzen annak megállapítása érdekében, hogy fennáll-e veszély, és megtehessé az „IEC vagy CLC/TS 62081 MŰSZAKI JEGYZÉK” 5.9.pontjában feltüntetetteknek megfelelő védelmi intézkedéseket.



EGYÉB KOCKÁZATOK

- **BILLENÉS:** a hegesztőgépet a tömegének megfelelő hordképességű vízszintes

felületen kell elhelyezni; ellenkező esetben (pl. meghajlított, szétszedett padlózat stb.) fennáll a billenés veszélye.

- A kocsi hegesztőgéppel, huzaladagolával és hűtőegységgel (amikor van) történő együttes felemelese tilos.
- NEM MEGFELELŐ HASZNÁLAT: a hegesztőgép használata veszélyes bármilyen, nem előírányzott művelet végrehajtására (pl. vízvezeték csőberendezésének fagyatalanítása).
- A HEGESZTÖGÉP ÉS A HOZZÁARTOZÓ KOCSI ÁTHELYEZÉSE: alkalmas eszközökkel minden megfelelően rögzítsék a palackot a véletlenszerű leesésének elkerülése céljából.



A hegesztőgép áramellátási forráshoz való csatlakoztatása előtt a védelemeknek, és a hegesztőgép burkolata-, valamint a huzal adagolószerkezete elmozdítható részeinek a helyükön kell lenniük.



FIGYELEM! A huzal adagolószerkezete bármely mozgásban lévő részen való kízi beavatkozást, például:

- A görögök és/vagy huzalvezetők cseréjét;
- A huzal görögökbe való behelyezését;
- A huzaltekercs feltöltését;
- A görögök és a hajtóművek, valamint az alattuk lévő területek tisztítását;
- A hajtóművek olajozását.

KIKAPCSOLT ÉS AZ ÁRAMELLÁTÁSI HÁLÓZATTÓL MEGSZAKÍTOTT HEGESZTÖGÉPPEL KELL VÉGEZNI.

2. BEVEZETÉS ÉS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

2.1 BEVEZETÉS

Ez a hegesztőgép egy áramforrásból és egy rászerelt huzaladagolóból tevődik össze.

Az áramforrás az egy többfunkciós háromfázisú egyenirányító (folytonos és pulzált ívű SZINERGIKUS MIG-MAG, TIG és MMA), mikroprocesszor által ellenőrzött elektronikus beállítással (switch-mode), a primérterekcs oldalán teljes mérőhiddal.

A huzaladagoló 4 motorizált huzalelőtőlől görögös hajtószerkezettel van felszerelve az elölötti nyomás független szabályozásával; A digitális vezérlőpanel magába foglalja a mikroprocesszoros szabályozókat és alapvetően hármon működést tartalmaz:

a) A PARAMÉTEREK BEÁLLÍTASA ÉS SZABÁLYOZÁSA

E felhasználói interfész segítségével lehetséges az operatív paraméterek beállítása és szabályozása, a memorizált programok kiválasztása, a paraméterek állapotfeltételeinek és értékének display-en történő megjelenítése.

b) A MIG-MAG HEGESZTÉSHEZ ELŐRE MEMORIZÁLT SZINERGIKUS PROGRAMOK BEHÍVÁSA

Ezeket a programokat a gyártó előre elkészít és memorizálja (tehát ezek nem módosíthatók) , a programok egyikének behívása után a felhasználó kiválasztat egy meghatározott munkapontot (a különféle, független hegesztési paraméterek egyik készletének felel meg) úgy, hogy csak egy nagyságot állíts be. Ez a SZINERGIA fogalma, amely lehetővé teszi a hegesztőgép rendkívül egyszerű módon, minden sajátos operatív feltétel függvényében történő, optimális beállítását.

c) SZEMÉLYES PROGRAMOK MEMORIZÁLÁSA/BEHÍVÁSA

Ez a működés lehetséges akár egy szinergikus programon belül, akár kízi üzemmódban történő munkavégzés során (ezután minden hegesztési paraméter beállítása tetszőleges). Ez az üzemmód lehetővé teszi a felhasználó számára egy specifikus hegesztés memorizálását és a későbbiekben megvalósuló behívását.

2.2 FÉMEK HEGESZTHETŐSÉGE

MIG-MAG A hegesztőgép az alumínium és az ötvözeteinek MIG hegesztéséhez, a kifejezetten horganyzott lemezekben végrehajtandó MIG keményforrasztáshoz valamint szénacélerek, alacsony ötvözetekek és inox acélök MAG hegesztéséhez javasolt.

Az alumínium és az ötvözeteinek MIG hegesztésénél a hegesztendő anyaggal kompatibilis összetételű, telített huzalokat és tiszta Ar védőgázzal (99,9%) kell felhasználni.

A MIG keményforrasztás kifejezetten horganyzott lemezeken, rézötövzetű, telített huzalok (pl. réz-szilícium vagy réz-alumínium) és tiszta Ar védőgázzal (99,9%) alkalmazásával végezhető el.

A szénacélök és alacsony ötvözetekek MAG hegesztése a hegesztendő anyaggal kompatibilis összetételű, telített huzalok valamint Co₂ védőgázzal, Ar/CO₂ vagy Ar/CO₂O₂ (Argon tipikusan > 80%) gázkeverékek alkalmazásával végezhető el.

Az inox acélök hegesztéséhez tipikus Ar/O₂ vagy Ar/CO₂ (Argon tipikusan > 98%) gázkeverékek használatosak.

TIG A hegesztőgép egyenáramú (DC), érintéses ígyvíjtású (LIFT ARC üzemmódú) TIG hegesztéshez javasolt, amely minden acéllal (szénacél, alacsony ötvözetelek, magas ötvözetelek) és néhányfémmel (réz, nikkel, titánium és ezek ötvözetei) valamint tiszta Ar védőgázzal (99,9%) vagy Argon/Hélium keverékgázzal történő, különleges felhasználásra alkalmas.

MMA A hegesztőgép egyenáramú (DC), bármilyen típusú bevont elektródás MMA hegesztéshez javasolt.

2.3 SZÉRIA KIEGÉSZÍTŐK

- ARGON palack adapter.
- Földelt szűrítővel kiegészített, visszacsatlakozó kábel.
- 2 manometeres nyomásreduktor.
- MIG hegesztőpisztoly 3m.

2.4 IGÉNYELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK

- Kocsi
- 1 potenciometeres kízi távszabályozó (csak TIG és MMA).
- 2 potenciometeres kízi távszabályozó.
- SPOOL GUN.
- Vízhűtéses egység G.R.A.
- Aluminiumhegesztő készlet.
- MMA 600A hegesztő készlet.
- MIG hegesztőpisztoly 5m 500A.
- MIG hegesztőpisztoly 3m 270A, 500A R.A.
- MIG hegesztőpisztoly 5m 270A, 500A R.A.
- TIG hegesztőpisztoly 4m o 8m, 220A.
- TIG hegesztőpisztoly 4m o 8m, 350A R.A.
- MIG/TIG UP/DOWN hegesztőpisztoly, potenciometterrel vagy anélkül.
- PUSH PULL hegesztőpisztoly.
- RS485 szériával hegesztőpisztolyok külön rendelésre.

3. MŰSZAKI ADATOK

3.1 ADAT-TÁBLA (A Ábra)

A hegesztőgép használata és teljesítménye vonatkozó minden alapvető adat a jellemzők táblázatában van feltüntetve a következő jelentéssel:

- A burkolat védelménye foka.
- Az áramellátás vezetékének jele:
 - 1~: egyfázisú váltózó feszültség;
 - 3~: háromfázisú váltózó feszültség;
- S: Az jelölő, hogy végrehajtásra kerülhetnek hegesztési műveletek olyan környezetben is, ahol az áramtartás megnövelte veszélye áll fenn (pl. nagy fémtümegek közvetlen közelében).
- A tervezett hegesztés folyamatának jele.
- A hegesztőgép belső szerkezetének jele.
- Az ívhégesztőgépek biztonságára és gyártására vonatkozó EURÓPAI norma.

- A hegesztőgépek azonosítását szolgáló lajstromjel (nélkülözhetetlen a műszaki sagelynyújtáshoz, cseréalkatrészek igényének benyújtásához, a termék eredetének felkutatásához).
- A hegesztés áramkörének teljesítményei:
 - U : maximális üresjárási feszültség.
 - I_U : az áram és a megfelelő feszültségs, melyet a hegesztőgép szolgáltathat a hegesztés során, normalizált.
- X : a kihagyás aránya: azt az időt jelzi, mely alatt a hegesztőgép megfelelő áramot képes szolgáltatni (azonos oszlop). %-ban kerül kifejezésre 10 perces időkör alapján (pl. 60% = 6 perc munka, 4 perc megszakítás; és így tovább). Abban az esetben, ha a kihasználati faktorok (40C-os körzetben) meghaladásra kerülnek hővédelmi beavatkozás kerül meghatározásra (a hegesztőgép standby marad egészen addig, amíg hőmérséklete nem tér vissza a megengedett határig).
- A/V-A/V : a hegesztési áramnak (minimum-maximum) az ív megfelelő feszültségehez való szabályozási tartományát mutatja.

- Az áramellátási vezeték jellemzői adatai:
 - U_i: A hegesztőgép áramellátásának váltózó feszültsége és frekvenciája (megengedett határ ±10%).
 - I_{U_i} : Az áramellátási vezetékből maximálisan elnyert áram.
 - I_{max} : A tényegesen adagolt áram.
- 10 : A késleltetett működésű olvadóbiztosítékok azon értéke, mely a vezeték védelemhez irányzandó elő.

11-Azon biztonsági normára vonatkoztatott jelek, melyek jelentését az 1. fejezet "Az ívhégesztés általános biztonsága" tartalmazza.

Megjegyzés: A feltüntetett táblában szereplő jelek és számok fiktívek, az önk tulajdonában álló hegesztőgép pontos értékei és műszaki adatai a hegesztőgép tábláján láthatók.

3.2 EGYÉB MŰSZAKI ADATOK:

- **HEGESZTÖGÉP:** lásd a táblázatot (1.sz. TÁBLA).
- **FÁKLYA:** lásd a táblázatot (2.sz. TÁBLA).

4. A HEGESZTÖGÉP LEÍRÁSA

4.1 ELLENŐRZŐ, SZABÁLYOZÓ ÉS CSATLAKOZTató BERENDEZÉSEK (B ÁBRA)

4.1.1 Hegesztőgép beszerelt huzalelőtolóval

Az elülső oldalon:

- Vezérlőpanel (lásd a leírást).
- Negativ gyorscsatlakozó (-) a hegesztő áramkábelhez (földkábel a MIG és MMA-hoz, hegesztőpisztoly kábel a TIG-hez).
- Gázcsatlakozó a TIG hegesztőpisztolyhoz.
- 3p csatlakozódugó a TIG HEGESZTÓPISZTOLY ellenőrző kábeléhez.
- 14p csatlakozódugó a távszabályozó csatlakoztatásához.
- Centralizált csatlakozó MIG hegesztőpisztolyhoz (Euro).
- Pozitív gyorscsatlakozó (+) földkábelhez TIG hegesztésnél.
- A hártyás oldalon:
- ON/OFF főkapcsoló.
- Gázvezeték csatlakozás (palack) TIG hegesztéshez.
- Gázvezeték csatlakozás (palack) MIG hegesztéshez.
- Tápkábel kábelrögzítővel.
- 12-5p csatlakozódugó vízhűtétes egységhez.
- Bizztosíték.

4.2 A HEGESZTÖGÉP VEZÉRLŐPANELE (C ÁBRA)

1- VÉSZHELYZET kijelző LED (a gép kimenete leblokkolt).

- A hártyarelázs automatikus a vészhelyzeti okának megszüntetése után.
- A(15) és (16) display-eiken feltüntetett víjszelző üzenetek:
 - "AL1" : a primer áramkör termikus védelménye beavatkozása.
 - "AL2" : a szekunder áramkör termikus védelménye beavatkozása.
 - "AL3" : a távonál túlfeszültséges-védelménye beavatkozása.
 - "AL4" : a távonál feszültséges-védelménye beavatkozása.
 - "AL5" : a hegesztőpisztoly hűtővízrendszerében lévő elégletes nyomással szembeni védelem beavatkozása. Nem automatikus visszaállítás.
 - "AL7" : túlárammal szembeni védelem beavatkozása MIG-MAG hegesztésnél.
 - "AL8" : soros áramkör meghibásodás: rövidzárlat a hegesztőpisztolyban.
 - "AL9" : mágneses alkotórészek védelménye beavatkozása.
 - "AL10" : soros áramkör meghibásodás: szébtöntött soros áramkör.
 - "AL11" : a távonál fázisának hiányával szembeni védelem beavatkozása.
 - "AL12" : soros áramkör meghibásodás: adathiba.
 - "AL13" : túlzott porlerakódás a hegesztőgép belsejében, helyreállítás módja:
 - a gép belső kitiszítása;
 - a vezérlőpanel display billentyűje.
 - A hegesztőgép kikapcsolásánál néhány másodpercig feltűnhet az "AL4" vagy "AL11" jelzés.

2- A HEGESZTÓPISZTOLYON VAGY AZ ELEKTRODÁN A FESZÜLTSÉG JELENLÉTÉT kijelző LED.

3- HEGESZTÖGÉP PROGRAMOZÁS kijelző LED.

- A személyes hegesztési programokat behívó gomb (RECALL) (lásd 4.3.2.4 bek.).
- A személyes hegesztési programokat memorizáló gomb (SAVE) (lásd 4.3.2.3 bek.).
- Hegesztési programkiválasztó gomb és 2 számjegyű display.
A gomb egymásutáni benyomásával a display "0" és "44" közötti számokat jelenít meg. minden "1" és "44" közötti számhoz egy szinergikus hegesztési program van hozzárendelve (lásd 3. TÁBLA.), míg a "0" számhoz a hegesztőgép kízi működtetése van társítva, amelynél minden paramétert a kezelő állíthat be (csak MIG-MAG SHORT és SPRAY ARC üzemmódoknál).
- Hegesztő eljárási kiválasztó gomb.
A gomb benyomásával kigyullad az azon hegesztési üzemmódot jelző led, amelyet alkalmazni kívának:
MIG --- : MIG-MAG "SHORT/SPRAY ARC" üzemmódban.

PULSE : MIG-MAG "PULSE ARC" üzemmódban.

POP : MIG-MAG "PULSE ON PULSE" üzemmódban.

TIG : TIG.

MMA : MMA elektróda.

8- MIG-MAG hegesztőpisztoly nyomógomb ellenőrző üzemmód kiválasztógomb.

A gomb benyomásával a LED az alábbiaknak megfelelően kigyullad: 2t : 2 ütemű működtetés, ON/OFF benyomott nyomógombnál.

4t : 4 ütemű működtetés, ON/OFF kiengedett nyomógombnál.

BILEVEL : bi-level működtetés MIG-MAG-hoz, TIG-hez.

SPOT : MIG-MAG (SPOT) pothegesztéses működés.

9- Távsabályozó bekapszológomb.

A LED REMOTE kigyulladása után a szabályozás kizárolág a távsabályozóval hajtható végre, pontosabban:

a) **egy potenciométeres vezérlés (csak MMA és TIG):** a kódoló szabályozógomb (14) funkcióját helyettesítí.

b) **két potenciométeres vezérlés:** a kódoló szabályozógombok (14) és (13) funkcióját helyettesítí.

c) **pedálos vezérlés (csak MMA és TIG):** a kódoló szabályozógomb (14) funkcióját helyettesítí.

MEGJEGYZÉS: A "TÁVIRÁNYÍTÁS" (TÁV) kiválasztása csak akkor válik lehetővé, ha egy távvezérő ténylegesen van kötve a csatlakozóba.

10- Hegesztési paraméter kiválasztógomb.

A gomb egymásutáni benyomásával a (10a) és a (10b) közötti LEDEK egyike kigyullad, azok mindegyikhez egy specifikus paraméter van rendelve. Valamennyi aktiválási értéknek beállítása a szabályozógomb (13) segítségével végrehajtható és az a display-en (15) megjelenik. E beállítások folyamán a szabályozógomb (14) beállítja a display-en (16) megjelenített hegesztési alapszint értékét, úgy az áramerősséget mint a huzal sebességét (lásd a leírást a (14) pontban, kivéve a (10b)-t).

Csak a kigyulladt (10b) led esetén a szabályozógomb (14) lehetővé teszi a szekunder szint értékének beállítását (lásd a (10b) led leírását).

Megjegyzés: a kezelő által nem módosítható paraméterek automatikusan ki vannak zárva a kiválasztásból annak függvényében, hogy szinergikus vagy manuális üzemmódban programmal "PRG 0" dolgoznak; a hozzátarozó LED nem gyullad ki.

10a-

• MIG-MAG

Ez a paraméter automatikusan megjelenik a MIG-MAG hegesztési folyamatok során a tényleges ívfeszültség kijelzésével (kigyulladt led (15a)).

• MIG-MAG Pulse arc

Egy MIG-MAG Pulse arc szinergikus program beállítása folyamán lehetővé válik annak a javításnak a beállítása, amelyet el akarnak végezni a szinergiában kiszámított ívhosszúságban (-5%-tól +5%-ig terjedő tartományban) (kigyulladt led (15c)).

Ugyanazon feltétel mellett a bi-level, pulse on pulse vagy Tstart funkció beállításával a paraméter a hegesztési alapszint ugyancsak szinergiában kiszámított (-5%-tól +5%-ig terjedő tartományban) (kigyulladt led (15c)) ívhosszúság javításának jelentését veszi fel.

• MIG-MAG Short arc

Egy MIG-MAG Short arc szinergikus program beállítása folyamán lehetővé válik annak a javításnak a beállítása, amelyet el akarnak végezni a szinergiában kiszámított ívhosszúságban (-5%-tól +5%-ig terjedő tartományban) (kigyulladt led (15c)).

Ugyanazon feltétel mellett a bi-level funkció beállításával a paraméter a hegesztési alapszint ugyancsak szinergiában kiszámított (-5%-tól +5%-ig terjedő tartományban) (kigyulladt led (15c)) ívhosszúság javításának jelentését veszi fel.

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Ugyanúgy a MIG-MAG Short arc üzemmódban, kézi programban "PRG 0" lehetővé válik a tényleges ívfeszültség beállítása (10-40 tartomány)(kigyulladt led (15a)).

Ugyanazon feltétel mellett a bi-level funkció beállításával a paraméter a hegesztési alapszint tényleges ívfeszültségének jelentését veszi fel (10-40 tartomány)(kigyulladt led (15a)).

10b-

• MIG-MAG pulse arc

A MIG-MAG pulse arc üzemmódban, a bi-level, pulse on pulse vagy Tstart funkció beállításával lehetővé válik a szekunder hegesztési szint I_1 és $I_{(start)}$ áramának a (14) szabályozógombbal és a szinergiában kiszámított (-5%-tól +5%-ig terjedő tartományban) (kigyulladt led (15c)) szekunder hegesztési szint (13) szabályozógombbal a szabályozása.

• MIG-MAG short arc

A MIG-MAG short arc szinergikus programokban a bi-level funkció beállításával lehetővé válik az áram/huzalelőtoló sebesség (a (14) szabályozógombbal) szabályozása és a szinergiában kiszámított (-5%-tól +5%-ig terjedő tartományban) (kigyulladt led (15c)) szekunder hegesztési szint ívhosszúságának a javítása (a (13) szabályozógombbal).

• Bi-level "PRG 0"

A kézi program "PRG 0" bi-level funkcióval való kiválasztása lehetővé teszi a huzalelőtoló sebesség (a (14) szabályozógombbal), (kigyulladt led (16c)) és az I_1 szekunder hegesztési szint (10-40 tartomány) (kigyulladt led (15a)) tényleges ívfeszültségének a (13) szabályozógombbal) való beállítását.

A TIG bi-level működésnél lehetővé válik a hegesztőáram második szintjének (I_1) beállítása.

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

A kézi üzemmódban "PRG 0" lehetővé válik a huzal sebességének a hegesztés elindításához való alkalmazása az ígyújtás optimalizálásához (szabályozás 1-100% és kigyulladt led (15c)).

• 2 ÜTEMŰ MIG-MAG Pulse arc

A 2 ÜTEMŰ MIG-MAG Pulse arc üzemmódban lehetővé válik a kezdőáram időtartamának szabályozása (T_{start}). A paraméter nullára állításával a funkció kikapcsol, míg bármilyen nullánál nagyobb érték beállításával (szabályozás 0,1-3 másodpercekbén) ki lehet választani a LED-et (10b) az ívfeszültségs javításának és a kezdőáram értékének (szekunder szint) szabályozásához. A kezdőáram beállítható a hegesztési főáramnál magasabb vagy alacsonyabb értékre; a magasabb kezdőáram nagyon hasznos fóképen az alumínium és

az ötvözeteinek hegesztéséhez, amely lehetővé teszi a munkadarab gyorsabb felmelegítését ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

A MIG-MAG Pulse on pulse üzemmódban lehetővé válik a hegesztési főáram időtartamának szabályozása (szabályozás 0,1-10 másodpercekbén és kigyulladt LED (15b)).

• MMA

Az MMA elektrodás üzemmódban a paraméter az "Arc force" jelentést veszi fel, lehetővé téve a dinamikus túláram beállítását (szabályozás 0-100% és kigyulladt LED (15c)). Az MMA hegesztés folyamán a display (15) a tényleges ívfeszültséget jelzi (kigyulladt led (15a)), minden esetre a (10c) led érve marad, amely lehetővé teszi a hegesztés folyamán is az Arc force beállítását.

10d-

• MIG-MAG pulse arc

A MIG-MAG pulse arc üzemmódban a paraméter az ívfojtást határozza meg. Minél magasabb az érték, annál koncentráltabb lesz a hegesztőív a hegesztés folyamán. Egy olyan hegesztési üzemmódban, amely két áramszintet használ (bi-level, pulse on pulse vagy Tstart), az ívfojtás általános minden két beállított szintnél (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

A MIG-MAG "PRG 0" kézi üzemmódban lehetővé válik az elektronikus reaktancia szabályozása (szabályozás 20-80% és kigyulladt LED (15c)). Egy magasabb érték melegebb hegesztési fűrőt eredményez. A bi-level üzemmódban az elektronikus reaktancia általános minden két beállított szintnél (-1% / +1%).

• MIG-MAG Pulse on pulse

A MIG-MAG Pulse on pulse üzemmódban lehetővé válik a szekunder hegesztőáram időtartamának szabályozása (szabályozás 0,1-10 másodpercekbén és kigyulladt LED (15b)).

10e-

A huzal visszaegése a hegesztés leállásánál (BURN-BACK).

Lehetővé teszi a huzal visszaegés idejének szabályozását a hegesztés leállásánál. A megfelelő beállítással lehetővé válik a huzal munkadarabhoz tapadásának elkerülése kézi (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC üzemmódban (szabályozás 0,01-1 másodpercekbén és kigyulladt led (15b)). Egy szinergikus MIG-MAG program beállítása folyamán lehetővé válik azon javítás beállítása, amelyet a szinergiában kiszámított (-1%-tól +1%-ig terjedő tartományban, kigyulladt LED (15c)) BURN_BACK TIME –n kívánnak elvégezni.

10f-

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC és TIG.

Bármelyik MIG-MAG SHORT ARC TIG üzemmódban felveszi az "Utógáz" jelentést, lehetővé téve a védőgáz áramlási idejének beállítását a hegesztés leállásától kezdődően (szabályozás 0,1-10 másodpercekbén és kigyulladt LED (15b)).

10g-

Hegesztőáram lefutási idő (SLOPE DOWN).

Kizárolág MIG-MAG PULSE ARC vagy SHORT ARC ("PRG" da "1" -től "44"-ig) vagy TIG szinergikus programok felhasználásával válik aktívvá. Az áram fokozatos csökkenését teszi lehetővé a hegesztőpisztoly gomb kiengedésével (szabályozás 0-3 másodpercekbén és kigyulladt LED (15b)).

10h- SPOT

Ponthegesztési időtartam (SPOT TIME).

Kizárolág csak akkor aktívvá, amikor a (8) gombbal kiválasztásra kerül a "SPOT" üzemmód. Lehetővé teszi a MIG-MAG ponthegesztések végrehajtását a hegesztési időtartamának ellenőrzésével (szabályozás 0,1-10 másodpercekbén és kigyulladt LED (15b)).

11- Gáz elektroszelepek kézi aktiváló gomb.

Agomb lehetővé teszi a gáz áramoltatását (vezetékek kiürítése –szállítóképesség szabályozása) anélkül, hogy a hegesztőpisztoly gombján állítanának; a gomb pilanatgombként működik.

12- Huzal kézi előtolás gombja.

A gomb lehetővé teszi a huzal előtolását a pisztolytartóban anélkül, hogy a hegesztőpisztoly gombján állítanának; pilanatgombként működik.

13- Kódoló szabályozógomb a hegesztési paraméterek beállításához (lásd 10a-10h).

14- Kódoló szabályozógomb.

A szabályozógomb beállítja:

- A hegesztőáramot (kigyulladt led (16a)).
- A huzalelőtolási sebességet (kigyulladt led (16c)) Short/Spray arc üzemmódban.
- A hegesztésben felhasznált munkadarab vastagságát (kigyulladt led (16b)), ha a (17) munkadarab vastagsága gombbal mm-ben kiválasztásra kerül.
- Egy olyan hegesztési üzemmódban, amely két áramszintet használ (bi-level, pulse on pulse vagy Tstart), a kigyulladt (10b) led mellett a szabályozógomb beállítja:
 - A szekunder szint I_1 hegesztőáramát (kigyulladt led (16a)) Pulse arc üzemmódban.
 - A hegesztési szekunder szint huzalelőtolási sebességét (kigyulladt led (16c)) Short/Spray arc üzemmódban.

15- 3 számjegyű, alfanumerikus display. Az alábbiakat jelöli:

- a hegesztési paraméterek értékét (lásd (10a)-tól (10h)-ig), üresjárat működésben.
 - a tényleges ívfeszültséget hegesztésnél.
- MEGJEGYZÉS: a hegesztés leállásánál a display automatikusan átvált a beállítási értékre.

- egy vészjelzést (lásd 1. pont).

15a, 15b, 15c- folyamatban lévő mértékegység kijelző LED (volt, másodpercek, százalék).

16- 3 számjegyű, alfanumerikus display. Az alábbiakat jelöli:

- a kódoló szabályozógombbal (14) beállított értéket.
 - a tényleges áramot hegesztésnél.
- MEGJEGYZÉS: a hegesztés leállásánál a display automatikusan átvált a beállítási értékre.

- egy vészjelzést (lásd 1. pont).

16a, 16b, 16c- Folyamatban lévő mértékegység kijelző LED (áramerősség amperben (A), vastagság milimétereiben (mm) és huzalsebesség méter/percen (m/perc)).

17- Amper, mm, m/perc-ben mértékegység kiválasztó gomb (LED (16a)(16b) (16c)).

Lehetővé teszi a kódoló (14) segítségével a hegesztendő anyag vastagságának megfelelően a hegesztőáram és a huzalsebesség beállítását.

"PRG 0" kézi kiválasztás: minden egyes paraméter beállítása a többitől független.

Programok "1"-től "44"-ig minden egyes paraméter beállítása (pl. az anyag vastagsága) automatikusan meghatározza a többi paramétert (pl. hegesztőáramok és huzalsebesség).

4.3 A PROGRAMOK BEHÍVÁSA ÉS MEMORIZÁLÁSA

4.3.1 A GYÁRTÓ ÁLTAL ELŐRE MEMORIZÁLT PROGRAMOK BEHÍVÁSA

4.3.1.1 MIG-MAG SZINERGIKUS programok

A hegesztőgép 44 memorizált, szinergikus programmal rendelkezik, amelyek tulajdonságai a táblázatban vannak meghatározva (3. TÁBL.). Ezek elolvásása nélkülözhetetlen az alkalmazni kívánt hegesztés típusának megfelelő program kiválasztásához.

Egy meghatározott program kiválasztása a "PRG" gomb egymásutáni benyomásával történik meg, amelynek a display-en egy "0" és "44" közötti szám felel meg (a "0" szám nem egy szinergikus programot jelent hanem a kézi üzemmódú működést, mint ahogyan a következő bekezdésben le van írva).

Megjegyzés: Egy szinergikus programon belül fontos a kívánt átviteli módozat, PULSE ARC vagy SHORT/SPRAY ARC adott gombbal történő kiválasztása (lásd C ÁBRA, (7) gomb).

Megjegyzés: A táblázatban elő nem írt valamennyi huzaltípus a "PRG 0" kézi üzemmódban felhasználható.

4.3.1.2 KÉZI ÜZEMMÓDBAN TÖRTÉNŐ MŰKÖDTELET ("PRG 0")

A kézi működtetés a "0" számjegynek felel meg a display-en és csak akkor aktív, ha korábban kiválasztották a SHORT/SPRAY ARC átviteli módozatot (C ÁBRA, (7) gomb).

Ebben az üzemmódban, minnekután semmiféle szinergia nincs előírva, minden hegesztési paramétert kézi módban a kezelőnek kell beállítania.

Figyelem! minden paraméter beállítása szabad, tehát az azoknak tulajdonított értékek inkompatibilisek lehetnek egy helyes hegesztési eljárással.

Megjegyzés: kézi kiválasztásnál NEM lehet a PULSE ARC átviteli módozatot alkalmazni.

4.3.2 SZEMÉLYES PROGRAMOK MEMORIZÁLÁSA ÉS BEHÍVÁSA MIG-MAG-BAN

4.3.2.1 Bevezetés

A hegesztőgép lehetővé teszi egy meghatározott hegesztéshez érvényes paramétercsoporthoz vonatkozó, személyes munkaprogramok memorizálását (SAVE). minden memorizált program bármelyik pillanatban behívható (RECALL), a felhasználó rendelkezésére bocsátva a "használatra kész" hegesztőgépet a korábban optimalizált, specifikus munkához.

4.3.2.2 Személyes programokat memorizáló kapacitás MIG-MAG-ban

A hegesztőgép a személyes programok három csoportban történő memorizálását végzi, a három szinergiában való átviteli üzemmódra (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc és Pulse on pulse) és a kézi üzemmódú működésre vonatkozóan, az alábbi jellemzőkkel:

- SZINERGIKUS PULSE ARC PULSE ON PULSE: 10 memorálható program ("1"-től "10"-ig rendelkezésre álló számok).
- SZINERGIKUS PULSEARC: 10 memorálható program ("1"-től "10"-ig rendelkezésre álló számok).
- SZINERGIKUS SHORT/SPRAY ARC: 10 memorálható program ("1"-től "10"-ig rendelkezésre álló számok).
- KÉZI SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): 10 memorálható program ("1"-től "10"-ig rendelkezésre álló számok).

A felhasználáンド program tényleges behívásához fontos a szám kiválasztás segítségével (a 4.3.1 bekezd.ben leírtak szerint) a kívánt átviteli üzemmód PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON- PULSE vagy SHORT/SPRAY ARC kiválasztásának elvégzése vagy a "PRG=0" kiválasztása, ha előre memorizált programok kézi üzemmódban vannak.

4.3.2.3 Memorizálati eljárás (SAVE).

A hegesztőgépnek egy meghatározott hegesztéshez való optimális beállítása után az alábbiak szerint járjanak el (lásd C ÁBRA):

- a) Nyomják be a "SAVE" gombot (5).
- b) A (16) display-en a "Pr" és a (15) display-en egy szám ("1" és "10" között) jelenik meg.
- c) A kódoló szabályozógomb (mindegy, hogy a (13) vagy a (14)) elforgatásával válasszák ki a számot, amelyen a programot memorizálni kívánják (lásd 4.3.2 is).
- d) Ismét nyomják be a "SAVE" gombot.
- e) A (15) és (16) display-ek villognak.
- f) Ismételten nyomják be két másodpercen belül a "SAVE" gombot.
- g) A display-en megjelenik az "St Pr", tehát a programot memorizálta; 2 másodperc után a display-ek automatikusan átváltanak az éppen elmentett paraméterekre vonatkozó értékekre.

Megjegyzés: Ha a display-ek villogása alatt 2 másodpercen belül nem nyomják be ismét a "SAVE" gombot, akkor a display-ek "No St"-t jeleznek és a program memorizálása nem történik meg; a display-ek automatikusan visszatérnek a kezdeti kijelzéshez.

4.3.2.4 Egy személyes program behívási eljárás (RECALL)

Egy program behívási műveleteinek elvégzése előtt ellenőrizzzük, hogy a kiválasztott átviteli üzemmód (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC vagy "PRG=0") ténylegesen az-e, amellyel dolgozni szeretnének. Ehhez az alábbiak szerint járjanak el (lásd C ÁBRA):

- a) Nyomják be a "RECALL" gombot.
- b) A (16) display-en a "Pr" és a (15) display-en egy szám ("1" és "10" között) jelenik meg.
- c) A kódoló szabályozógomb (mindegy, hogy a (13) vagy a (14)) elforgatásával válasszák ki a számot, amelyen a programot memorizálták és amelyet most fel akarnak használni.
- d) Ismét nyomják be 2 másodpercnél hosszabb időtartamra a "RECALL" gombot.
- e) A display-en megjelenik az "Ld Pr", tehát a program behívása megtörtént; a display-ek 2 másodperc után automatikusan átváltanak az éppen behívott programra vonatkozó értékekre.

Megjegyzés: Ha 2 másodpercnél hosszabb időre nem nyomják be ismét a "RECALL" gombot, akkor a display-ek "No Ld"-t jeleznek és a programot nem tölti be; a display-ek automatikusan visszatérnek a kezdeti kijelzéshez.

MEGJEGYZÉS:

- A "SAVE" ÉS "RECALL" GOMBOKKAL VÉGZETT MŰVELETEK FOLYAMÁN A "PRG" LED VILÁGÍT.
- EGY BEHÍVOTT PROGRAM A KEZELŐ TETSZÉSÉRE MÓDOSÍTHATÓ, DE A MÓDOSÍTOTT ÉRTÉKEKET AUTOMATIKUSAN NEM MENTI EL. HA UGYANAZON A PROGRAMON KIVÁNIK MEMORIZÁLNI AZ ÚJ ÉRTÉKEKET, AKKOR EL KELL VÉGEZNI A MEMORIZÁLÁSI ELJÁRÁST (lásd 4.3.2.3).
- A SZEMÉLYES PROGRAMOK REGISZTRÁLÁSA ÉS A HOZZÁRENDELT PARAMETEREK VONATKOZÓ ÜTEMEZÉSE A FELHASZNÁLÓ FELADATKÖRÉBE TARTOZIK.
- MMA VAGY TIG ELEKTRODAS ÜZEMMÓDBAN SZEMÉLYES PROGRAMOK NEM MENTHETÖK EL.

5. ÖSSZESZERELÉS

FIGYELEM! MINDEN ÖSSZESZERELÉssel KAPCSOLATOS MŰVELET, VALAMINT A HEGESZTŐGÉPPEL VALÓ ELEKTROMOS ÖSSZKÖTÉSEK KIZÁRÓLAG KICAPCSOLT, ÉS AZ ÁRAMELLÁTÁSI HALÓZATTÓL MEGSZAKÍTOTT BERENDEZÉSEN VÉGEZHETŐ. AZ ELEKTROMOS KAPCSOLÁSOKAT KIZÁRÓLAG SZAKÉRTŐ VAGY KVALIFIKALT SZEMÉLY VÉGEZHETI.

5.1 ÖSSZEÁLLÍTÁS

- Csomagolja ki a hegesztőgépet;
- Illlessze be a póluscsatlakozót, ha nem köti be a GRA egységet (D ÁBRA);
- A Kociš és/vagy a GRA egység használata esetén olvassa el a tartozékkent azokhoz addott útmutatókat.

5.2 A HEGESZTŐGÉP FELEMELÉSÉNEK MÓDJA (E ÁBRA)

A hegesztőgépet a leszerelhető részek (hegesztőpisztoly, gázcsovek, kábelek, stb.) nélkül kell fejelni, mert azok leválhatnak.

Ahogy az ábrán is látható, végezze el a rögzítőgyűrűk felszerelését a tartozékkent nyújtott, két M8x25-ös csavar felhasználásával.

Figyelem: az M8 UNI 2948-71 menetes furattal emelőgyűrű nincsenek benne a szállítmányban.

5.3 A HEGESZTŐ ELHELYESZKEDÉSE

Jelölje ki a hegesztőgép felállításának helyét úgy, hogy ne legyenek akadályok a a hűtőlevegő ki- és beáramlását lehetővé tevő nyílásoknál (ventilátoros levegőforgatás, ha jelen van); egysidejűleg győződjön meg arról is, hogy nem kerülnek beszívásra vezetőporszemek, korrozív gázok, nedvesség, stb.

Hagyjon legalább 250mm szabad területet a hegesztőgép körül.

5.4 CSATLAKOZTATÁS A HÁLÓZATHOZ

5.4.1 Figyelmezettség

Bármilyen elektromos csatlakoztatás elvégzése előtt vizsgálják meg, hogy a hegesztőgép lábján lévő adatok megfeleljenek-e a beszerelés helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel és frekvenciával.

A hegesztőgépet kizárolag földelt semleges vezetékkel kell egy táprendszerbe bekötni.

A közvetett érintéssel szembeni védelem biztosításához az alábbi típusú differenciálkapcsolókat használják:

- A típus () az egyfázisú gépekhez;
- B típus () a három fázisú gépekhez.
Az EN 61000-3-11 (Flicker) jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés érdekében javasoljuk a hegesztőgépnek a hálózati tápegység olyan pontjaihoz csatlakoztatását, melyek látszólagos ellenállása nem haladja meg a Zmax = 0.283 ohm.

5.4.2 VILLÁSDUGÓ ÉS CSATLAKOZÓ: Az áramellátási kábelt egy megfelelő teljesítményű szabvánnyosított villásdugóval kell összekapcsolni (**3P + T 3 fázis esetében**) és előkészíteni egy hálózati csatlakozót, mely olvadóbiztosítékokkal, vagy automatikus megszakító kapcsolóval van ellátva; a megfelelő föld-kivezetést a tápevezeték földvezetékével (sárga-zöld) kell összekapcsolni. A táblázat (1. TÁBLÁZAT) a kiválasztott tápevezetékek készleltető működésű olvadóbiztosítékinak javasolt értéket tünteti fel amperben, a hegesztőgép által szolgáltatott maximális névleges áram-, és az áramellátás névleges feszültsége alapján.

5.5 HEGESZTŐÁRAMKÖR CSATLAKOZTATÁSAI

FIGYELEM! A KÖVETKEZŐ CSATLAKOZTATÁSOK VÉGREHAJTÁSA ELŐTT GYÖZÖDJENÉK MEG ARRÓL, HOGY A HEGESZTŐGÉP KI VAN KAPCSOLVA ÉS KI VAN HÚZVA A TÁPHÁLÓZATBÓL.

A táblázat (1. TÁBL.) a hegesztőkábelekhez javasolt értéket tünteti fel (mm²-ben)

5.5.1 MIG-MAG HUZALOS HEGESZTÉS (F ÁBRA)

5.5.1.1 A gázpalack csatlakoztatása

- Csatvarja rá a nyomáscsökkentőt a gázpalack szelepére, közbeiktatva a szerelvényként szolgáltatott csökkentőt, Argon gáz vagy Ar/CO₂ keverék használata esetén.
- Csatlakoztassa a gázbevezető csövet a csökkentőhöz és szorítsa meg a készletben adott csöbílinccsel; ekkor kösse be a cső másik végét a hegesztőgép hátlóján lévő, megfelelő csatlakozásba és szorítsa meg a készletben adott csöbílinccsel.
- Lazítsa meg a nyomáscsökkentő szabályozógyűrűjét a palack szelepének kinyitása előtt.

5.5.1.2 A Hegesztőpisztoly csatlakoztatása

- Kapcsolja be a hegesztőpisztolyt a számára fenntartott csatlakozóba és kézzel erősen szorítsa meg a rögzítőgyűrűt.
- Készítse elő a huzal első betöltéséhez úgy, hogy szerelje le a fűvökát és az érintőcsövet a kiáramlás elősegítéséhez.
- A hegesztőáram kábelét a (+) gyorscsatlakozóhoz.
- Vezérkábelt a megfelelő csatlakozóhoz.
- Vízvezetéket az R.A. változatoknál (vízzel hűtött hegesztőpisztoly) a gyorscsatlakozókhöz.
- Figyeljen arra, hogy a csatlakozók jól meg legyenek szorítva a túlmelegedések és a teljesítmény vesztéségek elkerülése végett.
- Csatlakoztassa a gázbevezető csövet a csökkentőhöz és szorítsa meg a készletben adott csöbílinccsel; ekkor kösse be a cső másik végét a hegesztőgép hátlóján lévő, megfelelő csatlakozásba és szorítsa meg a készletben adott csöbílinccsel.

5.5.1.3 Hegesztési áram kimenő kábelének csatlakoztatása

Ahegesztendő munkadarabhoz, vagy ahoz a fémből készült padhoz kell csatlakoztatni, melyen a munkadarab el van helyezve, a lehető legközelebb a kivitelezés alatt álló csatlakozáshoz.

A szorítóval ellátott hegesztőgépek esetében ez a kábel a (-) jellel ellátott szorítóhoz kapcsolandó.

5.5.2 TIG HEGESZTÉS (G ÁBRA)

5.5.2.1 A gázpalack csatlakoztatása.

- Csatvarrázzák be a nyomáscsökkentőt a gázpalack szelepjéhez úgy, hogy helyezzük közéjük az Argon gázhoz kiegészítőként nyújtott szűkülit elemet.
- Csatlakoztassák a bemeneti gázvezetéket a nyomáscsökkentőhöz és szorítsák meg a tartozékkent adott gyűrűt; ezután csatlakoztassák a vezeték másik végét a hegesztőgép hátlóján lévő, megfelelő csatlakozóhoz és szorítsák meg a tartozékkent

adott gyűrűvel.

- Lazítsák meg a nyomáscsökkentő szabályozógyűrűjét a palack szelepének megnyitása előtt.

5.5.2.2 A hegesztőáram visszacsatlakozó kábelének csatlakoztatása

- Csatlakoztassák a kábelet a hegesztendő munkadarabhoz vagy ahhoz a fém munkaasztalhoz, amelyre az rá van helyezve, a lehető legközelebb az elkészítendő illesztéshez.
- Csatlakoztassák a kábelet a hegesztőgépen lévő gyorscsatlakozóhoz (+).

5.5.2.3 A hegesztőpisztoly csatlakoztatása

- Csatlakoztassák a TIG hegesztőpisztolyt a gyorscsatlakozóhoz (-) a hegesztőgép elői panelén; végezzék el a gázvezeték és a hegesztőpisztoly főkábelének csatlakoztatását.

5.5.3 MMA BEVONT ELEKTRÓDÁS HEGESZTÉS (H ÁBRA)

5.5.3.1 Az elektródatartó kapocs csatlakoztatása

Szinte valamennyi bevont elektrodát a generátor pozitív (+) pólusához kell csatlakoztatni; kivételek képeznek a savas bevonatú elektrodák, azokat a negatív (-) pólushoz kell bekötni.

Csatlakoztassa az elektródatartó kapocs kábelét az előző panelen lévő (+) gyorscsatlakozóhoz.

Megjegyzés: bizonyos esetekben az elektródatartó kapocshoz a (-) polaritás javasolt; ezért vegye figyelembe az elektróda gyártójának utasításait.

5.5.3.2 A hegesztőáram visszacsatlakozó kábelének bekötése

- Csatlakoztassák a kábelet a hegesztendő munkadarabhoz vagy ahhoz a fém munkaasztalhoz, amelyre az rá van helyezve, a lehető legközelebb az elkészítendő illesztéshez.
- Csatlakoztassák a kábelet a hegesztőgépen lévő gyorscsatlakozóhoz (-).

5.5.4 Hasznos tanácsok

- Tekerje el teljes mértékben a hegesztőkábel csatlakozót a gyorscsatlakozókban (ha jelen vannak) a tökéletes elektromos összeköttetés garantálása érdekében; ellenkező esetben maguknak a csatlakozóknak a felmelegedése következik be, amely azok gyors károsodását és hatékonyságvesztését idézi elő.
- Használja a lehető legrövidebb hegesztőkábelet.
- Kerülje a fémtártalmú cikkek használatát, amelyek nem a megmunkálás alatt álló darab részei, a hegesztőáram kijövő kábelének helyettesítése által; ez ugyanis egyrészt veszélyes lehet a biztonságra másrészt nem kielégítő eredményekre is vezethet a hegesztés szempontjából.

5.6 HUZALTEKERCS FELTÖLTÉSE (I Ábra)

FIGYELEM! A HUZALTEKERCS FELTÖLTÉSI MŰVELETÉNEK MEGKEZDÉSE ELŐTT MEG KELL BIZONYOSODNI ARRÓL, HOGY A HEGESZTÖGÉP KI VAN KAPCSOLVA ÉS KAPCSOLATA AZ ÁRAMELLÁTÁSI HÁLÓZATTAL MEGSZAKÍTOTT.

ELLENŐRIZNI KELL, HOGY A HUZALVONTATÓ GÖRGÖL, A HUZALVEZETŐ BURKOLATA ÉS A FAKLYA ÉRINTKEZŐJÉNEK TÖMLÖJE MEGFELELNEK AZ ÖN ÁLTAL ALKALMAZNI KÍVÁNT HUZAL ÁTMÉRŐJÉNEK ÉS FAJTÁJÁNAK, VALAMINT HOGY PONTOSAN VANNAK-E ÖSSZESZERELVE.

- Ki kell nyitni a motor működésének nyilását.
- A huzaltekerkset a motorra kell helyezni; meg kell győződni arról, hogy a motor húzásának cövekje jól ágyazódik be a meghátrányozott nyilásba (1a).
- Ki kell oldani a nyomás ellenforgóját/ellenforgót és el kell távolítani azt/azokat a lejebb lévő görögöt/görögöt (2a).
- Ki kell oldani a huzal végét, megrövidíteni annak deformált szélső részét egy szélheg nélküli pontos vágással; az óra járásával ellentétes irányba forgatni a kerkerst, és beilleszteni a huzalvezetést a huzalvezető kimenetébe 50-100 miliméternyivel belökve azt a fáklya bekötésének huzalvezetőjébe (2c).
- Újból el kell helyezni az ellenforgót/ellenforgóket, beszabályozva számukra egy közepes nyomási értéket, es ellenőrizni, hogy a huzal pontosan helyezkedik el az aulós görög horonyában (3).
- A motor középén elhelyezett megfelelő szabályozó csavar segítségével kissé fékezni kell a motort (1b).
- Ki kell emelni a fűvökát és az érintkező tömlőjét (4a).
- Ellenőrizze, hogy a vontató tekercs(ek) megfelel(nek) a felhasznált huzal minőségenak.(2b).
- Csatlakoztatni kell a hegesztő villasdugóját az áramellátás csatlakozójához, be kell kapcsolni a hegesztőgépet, megnyomni a fáklya-, vagy a huzalelőtolás gombját a kapcsolóablán (amennyiben az rendelkezésre áll), és megvárnai, hogy a huzal vége végigfutva a huzalvezető teljes burkolatán- 10-15 centiméternyi elhagyja a fáklya elülső részét, majd elengedi a nyomógombot.

FIGYELEM! A huzal és műveletek során elektromos feszültség alatt áll és mechanikai erőnek van kitéve; amennyiben tehát nem kerülnek alkalmazásra megfelelő óvintézkedések, fennáll az áramütés, sérülések, és az elektromos ívek éleződésének veszélye.

- Nem szabad a fáklyá csönyilását a test felé irányítani.
- Nem szabad a fáklyát a gáztartályhoz közelíteni.
- Vissza kell szerelni a fáklyát az érintkező tömlőt és a fűvökát (4b).
- Ellenőrizni kell a huzal előtolásának szabályosságát: a görög nyomásának és a motor fékezésének lehető legalacsonyabb értékkel kell megállapítani ellenőrizve, hogy a huzal nem csúszik be a horonyba, valamint hogy a vontató megállításától nem lazulnak meg túlságosan a huzal csapjai a tekercs túlzott tehetetlenségeknek következtében.
- Meg kell rövidíteni a fűvökából kimenő huzal szélső részét 10-05 milliméterrel.
- Be kell csukni a motor működésének nyilását.

5.7 A HUZALVEZETŐ BURKOLAT CSERÉJE A HEGESZTÖPISZTOLYBAN (N ÁBRA)

A burkolat cseréjének elvégzése előtt fektessék le a hegesztőpisztoly kábelét megakadályozva azt, hogy hajlások alakuljanak ki.

5.7.1 Spirális burkolat acélhuzalokhoz

- Csavarják le a fűvökát és az érintkezőcsövet a pisztolyfejről.
- Csavarják le a központi csatlakozó burkolatrögzítő anyacsavart és húzzák le a burkolatot.
- Illessék be az új burkolatot a pisztolykábel vezetékébe és óvatosan nyomják be addig, amíg a pisztolyfejről ki nem tolódik.
- Kézzel csavarják vissza a burkolatrögzítő anyacsavart.
- Vágják le egyvonalban a felesleges burkolatrést úgy, hogy előtte enyhén nyomják be; vegyük ki a pisztolykábelből.
- Csiszolják le a burkolat vágási felületét és ismét vezessék be a pisztolykábel vezetékébe.
- Ezután csavarják vissza az anyacsavart és egy kulccsal szorítsák meg.
- Tegyék vissza az érintkezőcsövet és a fűvökát.

5.7.2 Burkolat szintetikus anyagból alumíniumhuzalok számára

Végezzék el az 1,2, 3 műveleteket úgy, ahogy az az acélburkolatnál le van írva (ne vegyék figyelembe a 4, 5, 6, 7, 8 műveleteket).

- Csavarják vissza az alumíniumhoz az érintkezőcsövet és győződjenek meg arról, hogy az érintkezik a burkolattal.
- Illessék a burkolat ellentétes végére (hegesztőpisztoly csatlakoztatási oldal) a sárgával kapcsolcsövet, az OR gyűrűt és enyhén benyorma tartva a burkolatot szorítsák meg a burkolatrögzítő anyacsavart. A burkolat felesleges része a későbbiekben a méretnek megfelelően el lesz távolítva (lásd (13)). Húzzák ki a huzalelőtoló pisztolycsatlakozásából az acélburkolatokhoz szükséges kapilláris csövet.
- A KAPILLÁRIS CSÖ NEM ELŐÍRT az 1,6-2,4 mm átmérőjű alumínium burkolatok számára (sárga színű); a burkolatot tehát anélkül kell bevezetni a pisztolycsatlakozásba.
Vágják az 1-1,2mm átmérőjű alumínium burkolatokhoz szükséges kapilláris csövet (piros színű) az acélcsőhöz képest körülbelül 2 mm-rel kisebb méretűre és vezessék be a burkolat szabad végébe.
- Vezessék be és rögzítsék a pisztolyt a huzalelőtoló csatlakozójába, jelöljék meg a burkolatot a görögötől 1-2mm távolságra, húzzák ki ismét a pisztolyt.
- Vágják le a burkolatot az előírt méretre anélkül, hogy a bemeneti furat megváltoztatnának.
Szereljék be a pisztolyt a huzalelőtoló csatlakozóba és helyezzék be a gázfűvökát.

6. HEGESZTÉS: AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA

6.1 MIG-MAG HEGESZTÉS

6.1.1 SHORT ARC ÁTVITELI ÜZEMMÓD (RÖVID ÍVGYÚJTÁS)

A huzal olvadása és a csepp leválása a huzal hegynél egymás utáni rövidzárlatok következtében történik meg az ömledéfkürdőben (másodpercenként 200 alkalomig).

Szénacélerek és alacsony ötvözeteik

- | | |
|---------------------------------|--|
| - Használható huzalok átmérője: | 0,6-1,2mm |
| - Hegesztőáram tartomány: | 40-210A |
| - Ívfeszültség tartomány: | 14-23V |
| - Felhasználható gáz: | CO ₂ vagy Ar/CO ₂ vagy Ar/CO ₂ /O ₂ keverékgázok |

Rozsdamentes acélök

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Használható huzalok átmérője: | 0,8-1mm |
| - Hegesztőáram tartomány: | 40-160A |
| - Ívfeszültség tartomány: | 14-20V |
| - Felhasználható gáz: | Ar/O ₂ vagy Ar/CO ₂ (1-2%) keverékgázok |

Alumínium és ötvözetei

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - Használható huzalok átmérője: | 0,8-1,6mm |
| - Hegesztőáram tartomány: | 75-160A |
| - Hegesztési feszültség tartomány: | 16-22V |
| - Felhasználható gáz: | Ar 99,9% |

Általában az érintkezőcsönek a fűvökával egyvonalban vagy vékonyabb huzalok és alacsonyabb ívfeszültség esetében kissé kiemelkedve kell lennie; a huzal szabad hosszúsága (stick-out) rendszerint 5 és 12mm között lesz.
KÉZI ÜZEMMÓDBAN ("PRG 0") igazításak a reaktancia értékét:
- 5%-60% 0,8-1 mm átmérőjű szénacél huzalokhoz.
- 50%-80% 1,2-1,6 mm átmérőjű szénacél huzalokhoz.
- 60%-80% inox és alumínium huzalokhoz.

Alkalmaszt: Hegesztés minden pozícióban, vékony rétegekhez vagy a korlátozott hőbevitellel elősegítve a letompított élek közötti első bevonatot és a jól ellenőrizhető ömledéfkürdőt.

Megjegyzés: A SHORT ARC átvitelt az alumínium és ötvözeteinek hegesztéséhez óvatosan kell alkalmazni (különösen az >1mm átmérőjű huzalokkal), mivel a beolvadási hibák veszélye felmerülhet.

6.1.2 SPRAY ARC ÁTVITELI ÜZEMMÓD (FECSKENDEZŐ ÍVGYÚJTÁS)

A huzal olvadása a "short arc"-hoz képest magasabb áramerősségen és feszültségen következik be és a huzal hegycél bele az ömledéfkürdőbe; a hegynél keletkezik egy hegesztői, amelyen keresztül átfolylik az elektródahuzal folytonos olvadásával kialakuló fémcsippek, tehát rövidzárlatok nélkül zajlik le.

Szénacélerek és alacsony ötvözeteik

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Használható huzalok átmérője: | 0,8-1,6mm |
| - Hegesztőáram tartomány: | 180-450A |
| - Ívfeszültség tartomány: | 24-40V |
| - Felhasználható gáz: | Ar/CO ₂ vagy Ar/CO ₂ /O ₂ keverékgázok |

Rozsdamentes acélök

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Használható huzalok átmérője: | 1-1,6mm |
| - Hegesztőáram tartomány: | 140-390A |
| - Hegesztőfeszültség tartomány: | 22-32V |
| - Felhasználható gáz: | Ar/O ₂ vagy Ar/CO ₂ (1-2%) keverékgázok |

Alumínium és ötvözetei

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - Használható huzalok átmérője: | 0,8-1,6mm |
| - Hegesztőáram tartomány: | 120-360A |
| - Hegesztőfeszültség tartomány: | 24-30V |
| - Felhasználható gáz: | Ar 99,9% |

Általában az érintkezőcsönek az 5-10 mm-es fűvökán belül kell lennie, minél beljebb van, annál magasabb az ívfeszültség; a huzal szabad hosszúsága (stick-out) rendszerint 10 és 12mm között lesz.
A KÉZI ÜZEMMÓDBAN ("PRG 0") miután helyesen kiválasztották a huzalsebesség és az ívfeszültség paramétereit (illetve kompatibilis értékeket), a kiválasztandó reaktancia értéke indifferens lesz.

Alkalmaszt: Hegesztés vízszintesen 3-4 mm-nél nem kisebb vastagságokhoz (nagyon folyékony fűrőd); a végrehajtás sebessége és a salakképződési arány nagyon magas (magas hőbevitel).

6.1.3 PULSE ARC ÁTVITELI ÜZEMMÓD (PULZÁLT ÍVGYÚJTÁS)

A "spray-arc" (módszerrel spray-arc) működési zónában elhelyezett "ellenőrző" átvitel és ebből következően az olvadási sebesség és a fröcskölésmennesség előnyeivel bír a jelentősen alacsony áramerősségi értékekre való kiterjedése révén, amely sok tipikus "short-arc" alkalmazásnak is elégít tesz.

Minden áramimpulzust az elektródahuzal egyetlen cseppejének leválása követ; a jelenség a huzalelőtolási sebességgel arányos frekvenciában következik be a huzal átmérőjéhez és típusához kapcsolódó változásával (tipikus frekvencia értékek: 30-300Hz).

Szénacélerek és alacsony ötvözeteik

- Használható huzalok átmérője:	0,8-1,6mm
- Hegesztőáram tartomány:	60-360A
- Ívfeszültség tartomány:	18-32V
- Felhasználható gáz:	Ar/CO ₂ vagy Ar/CO ₂ /O ₂ keverékgázok (CO ₂ max 20%)

Rozsdamentes acélok

- Használható huzalok átmérője:	0,8-1,2mm
- Hegesztőáram tartomány:	50-230A
- Hegesztőfeszültség tartomány:	17-26 V
- Felhasználható gáz:	Ar/CO ₂ vagy Ar/CO ₂ (1-2%) keverék gázok
Alumínium vagy ötvözetei:	
- Használható huzalok átmérője:	0,8-1,6mm
- Hegesztőáram tartomány:	40-320A
- Hegesztőfeszültség tartomány:	17-28V
- Felhasználható gáz:	Ar 99,9%

Általában az érintkezőcsöknek az 5-10 mm-es fúvókán belül kell lennie, minél beljebb van, annál magasabb az ívészültség; a huzal szabad hosszúsága (stick-out) rendszerint 10 és 12mm között lesz.

Alkalmasztás: hegesztés "pozícióban" közepes-alacsony vastagságokhoz és termikusan érzékeny anyagokhoz, különösen alkalmass könnyű ötvözeteik (alumínium és ötvözetei), még 3mm-nél vékonyabbak hegesztéséhez is.

6.1.4 MIG-MAG HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK SZABÁLYOZÁSA

6.1.4.1 Védőgáz

A védőgáz szállítóképesség a következő:

short arc: 8-14 l/perc

spray arc és pulse arc: 12-20 l/perc

a hegesztőáram intenzitása és a fúvóka átmérője függvényében.

6.1.4.2 Hegesztőáram

A hegesztőáram beállítását a kódoló szabályozógomb elforgatásával a kezelőnek kell elvégeznie (E ÁBRA (14)).

A SPRAY/SHORT ARC kiválasztását követően a kódoló szabályozógomb (14) minden egyes elfordítása a képernyőn (16) megjelenített huzalsebességet (m/perc) szabályozza; a hegesztés során a display automatikusan átvált a tényleges áramerősségi értékre (amper).

A PULSE ARC vagy PULSE ARC PULSE-ON-PULSE kiválasztását követően a kódoló szabályozógomb (14) minden egyes elfordítása a képernyőn (16) megjelenített hegesztőáramot szabályozza; a hegesztés során a display automatikusan átvált a tényleges áramerősségi értékre (amper).

Mindkét üzemmódban a gomb (17) benyomásával át lehet térti a mm-es vastagság kódolóval (14) történő szabályozására (kigylulladt LED (16b)). A gép automatikusan kiszámítja az adott vastagság hegesztéséhez szükséges áramerősséget. Ebben az esetben is a hegesztés során a display átvált a tényleges áramerősségi értékre (amper).

Vegyük figyelembe, hogy minden szinergikus programban a beállítható minimum és maximum értékeket (m/perc, amper vagy vastagság mm-ben) a gyárban előre beprogramozták és azokat a felhasználó nem módosíthatja.

A tájékoztató jellegű áramerősségi értékeket a leggyakrabban felhasznált huzalokkal együtt a Táblázatban tüntetünk fel (5. TÁBL.).

6.1.4.3 Ívészültség és ívfójás (pinch-off)

A MIG-MAG pulse-arc és pulse-on-pulse szinergikus programokban ez a két paraméter meghatározza a hegesztőív méretét a hegesztés folyamán.

Az ívészültség a huzal és a munkadarab közötti távolságot jelöli, a kezelő saját megítélése a valamennyi programban előre meghatározott feszültségtől -5% és +5% közötti, egyszerű kijavításra korlátosítók az effektív ívhosszúságnak a sajatos elvárasokhoz való esetleges igazítása céljából. Minél magasabb az érték, annál távolabbi lesz a huzal a munkadarabtól.

Az ívfójás azonban a koncentrációt vagy az ív telítettségét határozza meg, e paraméter szabályozási tartománya a programok alapbeállításaként bevezetett paraméter -10%-ától +10%-ig terjed. Minél magasabb ez az érték, annál koncentráltabban lesz az ív.

A "PRG 0" kézi programban az ívészültséget a huzalsebességnak megfelelő érték beállításával kell meghatározni, amelyet az alábbi összefüggés szerint kell megválasztani:

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ ahol:}$$

- U_2 = ívészültség voltban.

- I_2 = Hegesztőáram amperben.

Végük tekintetbe azt, hogy az üresjáráshoz kiválasztott feszültségekértéknél 2-4V-tal alacsonyabb terhelési feszültség (hegesztésménél) felel meg.

6.1.5 BI-LEVEL ÉS PULSE ON PULSE MŰKÖDÉS

A bi-level működés a (8) gomb segítségével beállítható és a MIG-MAG pulse arc és short arc üzemmódban kiválasztható. A hegesztési ciklus a hegesztőpisztoly gomb benyomásával és elengedésével kezdődik (mint a 4 üteműnél), a hegesztőgép kezdő munkapontja a hegesztés alapszintjével azonos (LED (10a)), a gép az ezen a munkaponton lévő áramerősséget és feszültséget jeleníti meg. A hegesztőpisztoly gombnak 0,5 másodpercnél rövidebb időtartamra történő benyomásával a gép a primer szintről a szekunder szintre váltja a munkapontot (LED (10b)), a szekunder szint áramerősséget és feszültséget megjelenítve a display-en. minden rákövetkező benyomásnál a gép folytatja az egyik szintről a másikra történő átlépést addig, amíg 0,5 másodpercnél hosszabb ideig nem tartják benyomva a gombot.

A hegesztés folyamán, még ha a gép meg is jeleníti a pillanatnyi áramerősségi- és feszültségekértéket, csak a fő hegesztési szint áramerősséget és ívészültséget lehet megváltoztatni.

A MIG-MAG Pulse on Pulse működés a MIG-MAG Pulse arc ledjével együtt a (7) gomb segítségével aktiválódik. Ez az üzemmód egy különleges bi-level típus, mivel ebben az esetben is ugyanazokkal a bi-level kritériumokkal beállítható, két munkapont van (LED (10a) és (10b)). Mindkét, t1 és t2 szint időtartama beállítható (LED (10c) és (10d)) és nem kezzi üzemmódban kerülnek meghatározásra, mint ahogyan az a bi-level módonban megtörténik. A hegesztés folyamán a gép folytatja a munkapont automatikus átváltását a főszintről (t1 időtartammal) a szekunder szintre (t2 időtartammal).

A kialakuló jelenség az, hogy egy pulzálás tapasztalható abban a pulzálásban, amelyből az elnevezés ered. A két szint és a két időtartam helyes beállításával a TIG hegesztéshez nagyon hasonló, "ernyős" hegesztést lehet elérni.

6.2 TIG (DC) HEGESZTÉS

Miután a hegesztési áramkör csatlakoztatásait elvégezte az 5.5.2 bek.-ben leírtak szerint:

- Válassza ki a TIG eljárást a hegesztőgép ellenőrző panelén (C ÁBRA (7)).
- Állítsa be a hegesztőáramot a kívánt értékre a kódoló szabályozógombbal (14) (az érték minden, még a hegesztés folyamán is beállítható). Szükség esetén vezesse be az áramlefutási időt a potenciometterrel (13) (pillanatnyi kijelzés a display-en (16)).

6.2.1 LIFT gyújtás

Enyhén rányomra tegye az elektróda hegyét a munkadarabra. Teljesen nyomja be a hegesztőpisztoly gombját és emelje fel 2-3mm-rel az elektródát néhány pillanatról késéssel, megvalósítva ezáltal az ívygyújtást. A hegesztőgép kezdetben egy I_{BASE} áramot bocsát ki, majd néhány pillanat után a beállított hegesztőáramot fogja kibocsátani. A ciklus végén az áram a beállított áramlefutási idővel nullára módosul.

A táblázatban (5. TÁBL.) néhány tájékoztató adat van összefoglalva a rozsdamentes acélok vagy magas ötvözeteik hegesztésére vonatkozóan.

6.3 MMA BEVONT ELEKTRÓDÁS HEGESZTÉS

Miután a hegesztő áramkör csatlakoztatásait elvégezte az 5.5.3 bek.-ben leírtak szerint, az MMA eljárás kiválasztása szükséges a megfelelő gomb segítségével (C ÁBRA (7)): A hegesztőáramot a kódoló szabályozógombbal (14) kell a kívánt értékre beállítani és az esetleges "ARC FORCE" dinamikus túláramot a kódoló szabályozógombbal (13) lehet változtatni 0 és 100% között, az érték pillanatnyi kijelzésével a display-en (16). A táblázatban (6. TÁBL.) az áram néhány tájékoztató adata van összefoglalva az elektródák átmérőjének függvényében.

6.4 A HEGESZTÉS MINŐSÉGE

A hegesztővárat minőségét, beleérte a nagy mennyiségen képződő fröcskölést, főként a hegesztési paraméterek egysélye határozza meg: áram (huzalsebesség), huzalátmérő, ívészültség, stb.

Ugyanúgy a hegesztőpisztoly pozícióját is az M ÁBRÁN megjelölt módon be kell állítani, a tűk oldalról körökkel, és a varratban elkerülése érdékelében.

A varrat helyes elkészítéséhez számításba kell venni a hegesztés sebességét is (haladási sebesség az illesztés mentén), amely meghatározó fontosságú a helyes behatolás és a varrat formája szempontjából.

A legalitálásban hegesztési hibák a táblázatban (7. TÁBL.) vannak összefoglalva.

7. KARBANTARTÁS

FIGYELEM! A KARBANTARTÁSI MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSA ELŐTT ellenőrizni kell, hogy a HEGESZTŐGÉP KI VAN E KAPCSOLVA ÉS KAPCSOLATA AZ ÁRAMELLÁTÁSI HÁLOZATTAL MEGSZAKÍTOTT.

7.1 SZOKÁSOS KARBANTARTÁS:

A SZOKÁSOS KARBANTARTÁS MŰVELETEIT VÉGREHAJTJA A HEGESZTŐGÉP KEZELŐJE

7.1.1 Fályka

- Kerülni kell a fályka meleg alkatrészeinek kábelehez való támasztását, mivel ez a szigetelőanyagok olvadását okozhatja, az pedig a fályka gyors üzemképtelenné válásához vezet.
- Időszakonként ellenőrizni kell a csőberendezés és a gázcsatlakozások szigetelését.
- A huzaltekercs minden cseréjekor száraz süritett levegőt kell fújni (max. 5 bar) a huzalvezető burkolatába, és ellenőrizni kell annak épsegét.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze az elhasználtság mértékét és a fályka végső részeinek helyes összeállítását: fúvóka, öszekötő cső, gázszóró.

7.1.2 Huzal tápvezetéke

- Gyakorta ellenőrizni kell a huzalvontató görgőinek kopási állapotát, időszakonként el kell távolítani a vontató területén képződött fémpartot (görgők és kimenő/bemenő huzalvezeték).

7.2 RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS

A RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS MŰVELETEIT KIZÁRÓLAG SZAKÉRTŐ, VAGY GYAKORLOTT ELEKTROMÜSZERÉSZ HAJTHATJA VÉGRE.

FIGYELEM! A HEGESZTŐGÉP PANELJEINEK ELMOZDÍTÁSA, ÉS A GÉP BELSEJÉBE VALÓ BELÉPÉST MEGELŐZEN ELLENŐRIZNI KELL HOGY A HEGESZTŐGÉP KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN VAN E, ÉS KAPCSOLATA AZ ÁRAMELLÁTÁSI HÁLOZATTAL MEGSZAKÍTOTT.

A feszültség alatt lévő hegesztőgénél belüli esetleges ellenőrzések súlyos áramütést okozhatnak, melyet a feszültség alatt álló alkatrészekkel való közvetlen kapcsolat eredményez, és/ vagy sérülésekkel, melyek a mozgásban lévő szervekkel való küzvetlen kapcsolat következtében keletkeznek.

- Időszakonként és minden esetben a használatról és a környezet prorosságától függő gyakorisággal vizsgálja át a hegesztőgép belsejét és távolítsa el az elektronikus kártávakra rárakodott port egy nagyon puha kefével vagy megfelelő időszerekkel.
- Alkalmasztál ellenőrizni kell, hogy az elektromos kapcsolások jól összeszorítottak-e, valamint azt, hogy a kábelzések nem okoznak-e kárt a szigetelésben.
- Fentemített műveletek befejezésekor a rögzítőcsavarok teljes megszorításával vissza kell szerezni a hegesztőgép paneljeit.
- Maximálisan kerülni kell a nyitott hegesztőgéppel való hegesztési műveletek végrehajtását.

8. RENDELLENESSÉGEK, OKOK ÉS MEGOLDÁSOK (8. TÁBL.)

FIGYELEM! BIZONYOS ELLENŐRZÉSEK VÉGREHAJTÁSA A FESZÜLTÉSG ALATT ÉS/VAGY MOZGÁSBAN LÉVŐ RÉSZEK ÉRINTÉSENNEK VESZÉLYÉVEL JÁR EGYÉNT.

NEM KIELÉGÍTŐ MŰKÖDÉS ESETÉN ÉS RENDSZEREZETTEBB VIZSGÁLATOK VÉGREHAJTÁSA ELŐTT VAGY MIELŐTT AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZERVIZKÖZPONTHOZ FORDULNA, ELLENŐRIZZE LE AZT, HOGY:

- A kódoló segítségével szabályozott hegesztőáram megfelelő.
- Nem áll-e fenn a túlfeszültséggel vagy feszültségeséssel vagy rövidzárlattal szembeni biztonsági beavatkozást mutató vészjelzés.
- Győződjön meg arról, hogy megvizsgálta a névleges bekapcsolási időt; a termosztatikus védelem beavatkozása esetén vártá meg a hegesztőgép természetes lehűléset, ellenőrizze a ventilátor működőképességét.
- Ellenőrizze a vonali feszültséget: ha az értéke túl magas vagy túl alacsony, a hegesztőgép anomáliait jelez (lásd 4.2 bekezdés).
- Ellenőrizze, hogy nincs-e rövidzárlat a hegesztőgép kivezetésén: ilyen esetben végezze el a meghibásodás megszüntetését.
- A hegesztő áramkör csatlakoztatásai helyesen az legyenek végezve, különösképpen a földkábel csipesze ténylegesen csatlakoztatva legyen a munkadarabhoz úgy, hogy szigetelőanyagok ne kerüljenek közéjük (pl. Festékek).
- A felhasznált védőgáz megfelelő típusú és helyes mennyiségű legyen.

A huzaladagolón vagy a hegesztőgép belsejében történő, bármilyen beavatkozás végrehajtása előtt olvassa el a "KARBANTARTÁS" 7. fejezetet.



pag.

1. MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ ÎN CAZUL SUDURII CU ARC	88	
2. INTRODUCERE ȘI DESCRIERE GENERALĂ.....	89	
2.1 INTRODUCERE.....	89	
2.2. CAPACITATEA DE SUDURĂ A METALELOR	89	
2.3 ACCESORII DE SERIE.....	89	
2.4 ACCESORII LA CERERE	89	
3. DATE TEHNICE	89	
3.1 PLACĂ INDICATOARE	89	
3.2 ALTE DATE TEHNICE.....	89	
4. DESCRIEREA APARATULUI DE SUDURĂ.....	89	
4.1 DISPOZITIVE DE CONTROL, REGLARE ȘI CONEXIUNE	89	
4.1.1 Aparat de sudură cu tracțiune integrată.....	89	
4.2 PANOU DE CONTROL AL APARATULUI DE SUDURĂ	89	
4.3. RAPELUL ȘI MEMORIZAREA PROGRAMELOR	90	
4.3.1 RAPELUL PROGRAMELOR PRESETATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR.....	90	
4.3.1.1 Programe MIG-MAG SINERGICE	90	
4.3.1.2 FUNCȚIONAREA ÎN MODALITATEA MANUALĂ („PRG 0”)	91	
4.3.2 MEMORIZAREA ȘI RAPELUL PROGRAMELOR PERSONALIZATE ÎN MIG-MAG.....	91	
4.3.2.1 Introducere	91	
4.3.2.2 Capacitatea de memorizare a programelor personalizate în MIG-MAG	91	
4.3.2.3 Procedeul de memorizare (SAVE).....	91	
4.3.2.4 Procedeul de rapel a unui program personalizat (LOAD)	91	
5. INSTALARE	91	
5.1 PREGĂTIRE	91	
5.2 MODALITĂȚILE DE RIDICARE A APARATULUI DE SUDURĂ	91	
5.3 POZIȚIONAREA APARATULUI DE SUDURĂ	91	
5.4 CONECTAREA LA REȚEAVA DE ALIMENTARE	91	
5.4.1 Măsuri de precauție	91	
5.4.2 ȘTECĂR ȘI PRIZĂ	91	
5.5 CONECTările CIRCUITULUI DE SUDURĂ	91	
5.5.1 SUDURA CU SÂRMĂ MIG-MAG	91	
5.5.1.1 Conectarea buteliei de gaz	91	
5.5.1.2 Conectarea pistoletului	91	
5.5.1.3 Conectarea cablului de masă al curentului de sudură	91	
5.5.2 SUDURA TIG	91	
6. SUDURA: DESCRIEREA PROCEDEULUI	92	
6.1 SUDURA MIG-MAG	92	
6.1.1 MODALITATE DE TRANSFER SHORT ARC (ARC SCURT)	92	
6.1.2 MODALITATE DE TRANSFER SPRAY ARC (ARC CU PULVERIZARE)	92	
6.1.3 MODALITATE DE TRANSFER PULSE ARC (ARC PULSAT)	92	
6.1.4 REGLAREA PARAMETRILOR DE SUDURĂ ÎN MIG-MAG	92	
6.1.4.1 Gaz de protecție	92	
6.1.4.2 Curentul de sudură	92	
6.1.4.3 Tensiunea arcului și restrângerea arcului (pinch-off)	93	
6.1.5 FUNCȚIONARE BI-LEVEL ȘI PULSE ON PULSE	93	
6.2 SUDURA TIG (DC)	93	
6.2.1 Amorsare LIFT	93	
6.3 SUDURA CU ELECTROD ÎNVELIT MMA	93	
6.4 CALITATEA SUDURII	93	
7. ÎNTRETINERE	93	
7.1 ÎNTRETINERE OBİŞNUITĂ	93	
7.1.1 Pistoletul de sudură	93	
7.1.2 Alimentatorul de sârmă	93	
7.2 ÎNTRETINERE SPECIALĂ	93	
8. ANOMALII, CAUZE ȘI REMEDII	93	

APARATE DE SUDURĂ CU SÂRMĂ CONTINUĂ PENTRU SUDURA CU ARC MIG-MAG ȘI FLUX, TIG, MMA DESTINATE UZULUI PROFESIONAL ȘI INDUSTRIAL.
Observație: În textul care urmează se va utiliza termenul "aparat de sudură".

1. MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ ÎN CAZUL SUDURII CU ARC

Operatorul trebuie să fie destul de instruit pentru folosirea în siguranță a aparatului și informat asupra riscurilor care pot proveni din sudura cu arc, asupra măsurilor de protecție corespunzătoare și asupra măsurilor de urgență. (a se face referire și la „SPECIFICATIE TEHNICĂ IEC sau CLC/TS 62081”:
INSTALAREA ȘI FOLOSIREA APARATELOR PENTRU SUDURA CU ARC).



- Evitați contactul direct cu circuitul de sudură; tensiunea în gol transmisă de generator poate fi periculoasă în anumite cazuri.
- Conectarea cablurilor de sudură, operațiile de control precum și reparările trebuie efectuate cu aparatul de sudură oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare.
- Oprită aparatul de sudură și deconectați-l de la rețeaua de alimentare înainte de a înlăcu componentele pistoletului de sudură predispușe la uzură.
- Realizați instalația electrică corespunzător normelor și legilor în vigoare referitor la prevenirea accidentelor de muncă.
- Aparatul de sudură trebuie să fie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductor de nul legat la pământ.
- Asigurați-vă că priza de alimentare este corect conectată la pământarea de protecție.
- Nu folosiți aparatul de sudură în medii cu umiditate, igrasie sau sub ploaie.
- Nu folosiți cabluri cu izolare deteriorată sau cu conexiune slabite.
- În prezența unei unități de răcire cu lichid, operațiile de umplere trebuie să fie efectuate cu aparatul de sudură oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare.



- Nu sudați containere, recipiente sau tubulaturi care conțin sau care au conținut produse inflamabile lichide sau gazoase.
- Evitați operarea aparatului pe materiale curățate cu solventi clorurați sau în vecinătatea substanelor de acest gen.
- Nu sudați pe recipiente sub presiune.
- Îndepărtați de zona de lucru toate substanțele inflamabile (de exemplu lemn, hârtie, cârpe, etc.).
- Asigurați-vă că există un schimb de aer adecvat sau alte mijloace capabile să elimine gazele de sudură din vecinătatea arcului; este necesară o abordare sistematică pentru a evalua limitele de expunere la gazele de sudură în funcție de compoziția lor, concentrația și durata expunerii respective.
- Păstrați butelia departe de surse de căldură, inclusiv iradiația solară (daca se utilizează).



- Efectuați o izolare electrică adekvată față de electrod, piesă în lucru și față de alte părți metalice legate la pământ, situate în apropiere (accesibile).

Acest lucru se obține în mod normal prin protejarea cu mănuși, încăltăminte, măști și îmbrăcăminte adecate acestui scop și prin utilizarea de platforme sau de covoare izolante.

- Protejați-vă întotdeauna ochii cu geamuri de protecție inactinice montate pe măști sau pe căști.
- Folosiți îmbrăcăminte ignifugă de protecție adekvată și evitați expunerea epidermei la razele ultraviolete și infraroșii produse de arc; protecția trebuie să fie extinsă și la alte persoane din apropierea arcului prin intermediul ecranelor de protecție sau a perdelelor nereflectoante.
- Zgomot: Dacă din cauza operațiilor de sudură deosebit de intensive se înregistrează un nivel de expunere cotidiană personală (LEPD) egală sau mai mare de 85db(A), este obligatorie folosirea mijloacelor de protecție individuală adecate.



- Câmpurile electromagnetice generate în timpul operației de sudare pot interfera cu funcționarea aparatelor electrice și electronice.
- Persoane purtătoare de aparaturi electrică și electronică vitale (de exemplu Pace-maker, aparate de respirat, etc.), trebuie să consulte medicul înainte de a staționa în apropierea zonelor în care aparatul de sudură este utilizat. Nu se recomandă folosirea aparatului de sudură de către persoane purtătoare de aparaturi electrică și electronică vitale.



- Această aparat de sudură este conform cerințelor standardelor tehnice pentru produsele de uz exclusiv în medii industriale și în scopuri profesionale.
- Compatibilitatea electromagnetică în medii domestice nu este asigurată.



MĂSURI DE PRECAUȚIE SUPLEMENTARE

- OPERAȚIILE DE SUDURĂ:

- în medii cu risc ridicat de electrocutare;
- în spații îngrădite;
- în prezența materialelor inflamabile sau explosive .
- TREBUIE să fie evaluate preventiv de către un "responsabil expert" și să fie efectuate întotdeauna în prezența altor persoane calificate pentru intervenții în caz de urgență.
- TREBUIE să fie adoptate mijloacele tehnice de protecție descrise la punctele 5.10; A.7; A.9. din capitolul „SPECIFICATIE TEHNICĂ IEC sau CLC/TS 62081”.
- TREBUIE să fie interzisă sudura cu operatorul situat la înălțime față de sol, în afara de cazul în care se folosesc platforme de siguranță.
- **TENSIE ÎNTRE PORTELECTROZI SAU PISTOLETE DE SUDURĂ:** dacă se lucrează cu mai multe aparete de sudură la o singură piesă sau la mai multe piese conectate electric se poate crea o sumă periculoasă de tensiuni în gol între doi portelectrozi sau pistolete de sudură diferite, atingând o valoare care poate fi dublu limită admisă.

Este necesar ca un coordonator expert să efectueze măsurătorile necesare prin instrumente adecvate pentru a determina dacă există vreun risc și să poată adopta măsuri de protecție adecvate precum este indicat la punctul 5.9 din capitolul „SPECIFICATIE TEHNICĂ IEC sau CLC/TS 62081”.



ALTE RISCURI

- Este interzisă ridicarea ansamblului constituit din căruciorul cu aparat de sudură, alimentatorul de sârmă și grupul de răcire (când este prezent).
- **FOLOSIRE IMPROPRIE:** utilizarea aparatului de sudură în scopuri diferite față de cel pentru care a fost destinat (de ex. decongelarea tubulaturilor din rețea hidrică) este periculoasă.
- **DEPLASAREA APARATULUI DE SUDURĂ ȘI A CĂrucIORULUI RESPECTIV:** asigurați întotdeauna butelia cu mijloace potrivite pentru a împiedica căderile accidentale.



Protectiile și părțile mobile ale carcsei aparatului de sudură și ale alimentatorului cu sârmă trebuie să fie corect poziționate înainte de a conecta aparatul de sudură la rețea de alimentare.



ATENȚIE! Orice intervenție manuală asupra părților în mișcare ale alimentatorului cu sârmă, ca de exemplu:

- înlocuirea rolelor și/ sau a dispozitivului de avans al sârmei;
- introducerea sârmei în role;
- încărcarea bobinei cu sârmă;
- curățarea rolelor, a angrenajelor și a zonei aflate sub acestea;
- ungerea angrenajelor.

TREBUIE SĂ FIE EFECTUATĂ NUMAI CÂND APARATUL DE SUDURĂ ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.

2. INTRODUCERE ȘI DESCRIERE GENERALĂ

2.1 INTRODUCERE

Acest aparat este compus dintr-o sursă de curent și dintr-un alimentator de sârmă integrat.

Sursa de curent o reprezintă un redresor cu alimentare trifazică pentru procedee multiple (MIG-MAG SINERGIC continuu și pulsat, TIG și MMA) cu reglare electronică (switch-mode) controlată de un microprocesor, cu puncte integrală parte primară.

Alimentatorul de sârmă este prevăzut de grupul de antrenare a sârmei, cu 4 role motorizate, cu reglare independentă față de presiunea de antrenare; panoul de control digital este integrat cu tablou de reglare cu microprocesor, iar în acesta sunt reunite în principal trei funcționalități:

a) SETAREA ȘI REGLAREA PARAMETRILOR

Prin intermediul acestei interfete utilizator este posibilă setarea și reglarea parametrilor de operare, selectarea programelor memorizate, vizualizarea pe display a condițiilor de stare și valoarea parametrilor.

b) RAPELUL PRÓGRAMELOR SINERGICE PREMEMORIZATE PENTRU SUDURA MIG-MAG

Aceste programe sunt presetate și memorizate de către producător (în consecință nu sunt modificabile); după rapelul uneia dintre aceste programe, utilizatorul poate selecționa un punct de lucru determinat (corespunzător cu un set de parametri diferiti de sudură independentă) reglând o singură mărime. Aceasta este conceptul de SINERGIE, care permite să se obțină cu o ușurință deosebită reglarea optimă a aparatului de sudură în funcție de fiecare condiție operativă specifică.

c) MÉMOZAREA/ RAPELUL PRÓGRAMELOR PERSONALIZATE

Această funcție este disponibilă atât când se lucrează în cadrul unui program sinergic, cât și în modalitatea manuală (în acest caz este arbitrară setarea tuturor parametrilor de sudură). Această operativitate permite utilizatorului să memorizeze și succesiv să recheme o sudură specifică.

2.2. CAPACITATEA DE SUDURĂ A METALELOR

MIG-MAG Aparatul de sudură este indicat pentru sudura MIG a aluminiului și a aliajelor sale, lipirea MIG este efectuată de obicei pe table zincate, iar sudura MAG este pentru oteluri carbon, slab aliate și oteluri inoxidabile.

Sudura MIG a aluminiului și a aliajelor sale trebuie să fie efectuată folosind sârmă plină de compozitie compatibilă cu materialul de sudat și gaz de protecție Ar pur (99,9%). Procedeu de lipire MIG se efectuează de obicei pe table zincate cu sârmă plină din aliaj de cupru (de exemplu cupru - siliciu sau cupru - aluminiu) cu gaz de protecție Argon pur (99,9%).

Sudura MAG a otelurilor-carbon și slab aliate trebuie efectuată utilizând sârme pline cu compozitie compatibilă cu materialul de sudat, gaz de protecție CO₂, amestecuri Ar/CO₂ sau Ar/CO₂-O₂ (Argon în mod obișnuit > 80%).

Pentru sudura otelurilor inoxidabile se utilizează în mod obișnuit amestecuri de gaz Ar/O₂ sau Ar/CO₂ (Ar în mod obișnuit > 98%).

TIG Aparatul de sudură este indicat pentru sudura TIG în curent continuu (DC) cu amorsarea arcului prin contact (modalitatea LIFT ARC), potrivită pentru folosirea cu toate otelurile (carbon, slab aliate și înalt aliate) și cu metalele grele (cupru, nichel, titan și aliajele lor) cu gaz de protecție Ar pur (99,9%) sau, pentru utilizări deosebite, cu amestecuri Argon/Heliu.

MMA Aparatul de sudură este indicat pentru sudura cu electrozi MMA în curent continuu (CC) cu toate tipologiile de înveliș al electrozilor.

2.3 ACCESORII DE SERIE

- Adaptor butelie cu ARGON.
- Cablu de masă și clește de masă.
- Reductor de presiune 2 manometri.
- Pistolet de sudură MIG 3m.

2.4 ACCESORII LA CERERE

- Cărucior
- Comandă la distanță manuală 1 potențiometru (numai TIG și MMA).
- Comandă la distanță manuală 2 potențiometre.
- SPOOL GUN.
- Grup de răcire apă G.R.A.
- Kit sudură aluminiu.
- Kit sudură MMA 600A.
- Pistolet MIG 5m 500A.
- Pistolet MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Pistolet MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Pistolet TIG 4m sau 8m, 220A.
- Pistolet TIG 4m sau 8m, 350A R.A.

- Pistolet MIG/TIG UP/DOWN, cu sau fără potențiometru.
- Pistolet PUSH PULL.
- Pistolete cu port serial RS485 la cerere.

3. DATE TEHNICE

3.1 PLACĂ INDICATOARE (Fig. A)

Principalele date referitoare la utilizarea și randamentul aparatului de sudură sunt menționate pe placă indicatoare a acestuia cu următoarele semnificații:

- Gradul de protecție a carcasei.
- Simbolul prizei de alimentare:
 - 1~: tensiune alternativă monofazică;
 - 3~: tensiune alternativă trifazică.
- Simbolul **S**: indică faptul că se pot efectua operații de sudare într-un mediu cu risc de electrocutare ridicat (de ex. foarte aproape de mase metalice considerabile).
- Simbolul procedeului de sudură prevăzut.
- Simbolul structurii interne a aparatului de sudură.
- Normă EUROPEANĂ de referință pentru siguranță și construcția aparatelor de sudură cu arc electric.
- Număr de înregistrare pentru identificarea aparatului de sudură (indispensabil pentru asistență tehnică, solicitarea pieselor de schimb, identificarea originii produsului).
- Randamentul circuitului de sudură:
 - U : tensiune maximă în gol.
 - I₁/I₂: Curent și tensiune corespunzătoare conform normelor care pot fi transmise de aparatul de sudură în timpul sudurii.
 - X : Raportul de intermitență: indică perioada în care aparatul de sudură poate produce curentul corespunzător (aceeași coloană). Se exprimă în % pe baza unui ciclu de 10 minute (de exemplu 60% = 6 minute de funcționare, 4 minute de staționare, s.a.m.).
- În cazul în care se vor depăși parametrii de utilizare (raportați la temperatura mediului ambiant de 40°C), intervene protecția termică a aparatului (aparatul rămâne în stand-by până cand temperatura acestuia revine la valorile admise).
- A/V - A/V: indică gama de reglare a curentului de sudură (minim - maxim) la tensiunea de arc corespunzătoare.
- Date caracteristice ale prizei de alimentare:
 - U₁: Tensiunea alternativă și frecvența de alimentare a aparatului de sudură (limitele admise ±10%);
 - I_{1,max}: Curent maxim absorbit din priză.
 - I_{eff}: Curentul efectiv de alimentare.
- Valoarea siguranțelor cu temporizare prevăzute pentru protecție.

11- Simboluri care se referă la normele de siguranță a căror semnificație este indicată în capitolul 1 „Măsuri de siguranță generale pentru sudura cu arc electric”.

Observație: Exemplul de placă indicatoare prezentat este orientativ în ceea ce privește semnificația simbolurilor și a cifrelor; valorile exacte ale datelor tehnice ale aparatului de sudură achiziționat trebuie să fie indicate direct pe placă indicatoare a aparatului respectiv.

3.2 ALTE DATE TEHNICE:

- **APARAT DE SUDURĂ:** a se vedea tabelul (TAB. 1)
- **PISTOLET DE SUDURĂ:** a se vedea tabelul (TAB. 2)

4. DESCRIEREA APARATULUI DE SUDURĂ

4.1 DISPOZITIVE DE CONTROL, REGLARE ȘI CONEXIUNE (FIG. B)

4.1.1 Aparat de sudură cu tracțiune integrată pe latura anterioară:

- Panou de control (a se vedea descrierea).
- Priză rapidă negativă (-) pentru cablu curent de sudură (cablu de masă pentru MIG și MMA, cablu pistolet pentru TIG).
- Racord de gaz pentru pistolet TIG.
- Conector 3p pentru cablu control PISTOLET TIG.
- Conector 14p pentru conectarea comenzii la distanță.
- Racord centralizat pentru pistolet MIG (Euro).
- Priză rapidă pozitivă (+) pentru cablu de masă sudură TIG.
- Întrerupător general ON/OFF.
- Racord teavă gaz (butelie) pentru sudură TIG.
- Racord teavă gaz (butelie) pentru sudură MIG.
- Cablu de alimentare cu presetupă.
- Conector 5p pentru grupul de răcire a apei.
- Siguranță fusibilă.

4.2 PANOU DE CONTROL AL APARATULUI DE SUDURĂ (FIG. C)

1- LED de semnalare ALARMĂ (output-ul aparatului este blocat).

Restabilirea este automată la închiderea cauzei alarmei.

Mesaje de alarmă indicate pe display-urile (15) și (16):

- "AL1": intervenția protecției termice a circuitului primar.
- "AL2": intervenția protecției termice a circuitului secundar.
- "AL3": intervenția protecției datorită supratensiunii liniei de alimentare.
- "AL4": intervenția protecției datorită subtenziunii liniei de alimentare.
- "AL5": intervenția protecției datorită presiunii insuficiente a circuitului de răcire cu apă a pistoletului. Restabilirea nu se face automat.
- "AL7": intervenția protecției datorită supracurentului la sudura MIG-MAG.
- "AL8": avarie linia serială: scurt-circuit în pistolet.
- "AL9": intervenția protecției componentelor magnetice.
- "AL10": avarie linia serială: linie serială deconectată.
- "AL11": intervenția protecției datorită lipsei fazelor liniei de alimentare.
- "AL12": avarie linia serială: eroare în date.
- "AL13": depunere excesivă de praf în jurul aparatului de sudură, restabilire cu:
 - curățarea internă a mașinii;
 - tasta display de pe panoul de control.

La stingerea aparatului de sudură poate apărea, pentru câteva secunde, semnalarea "AL4" sau "AL11".

2- LED de semnalare PREZENȚĂ TENSIUNE ÎN PISTOLET SAU PE ELECTROD.

3- LED de semnalizare PROGRAMARE APARAT DE SUDURĂ.

4- Tastă de apelare (RECALL) a programelor de sudură personalizate (vezi par. 4.3.2.4).

5- Tastă de memorare (SAVE) a programelor de sudură personalizate (vezi par. 4.3.2.3).

6- Tastă de selectare a programului de sudură și display cu 2 digit.

Apăsând succesiu această tastă, pe display sunt afișate numerele cuprinse între "0" și "44". Fiecare număr dintre "1" și "44" îi este asociat un program de sudură sinergic (vezi TAB. 3), iar numărul "0" îi este asociată funcționarea în mod manual a aparatului de sudură, în care toți parametrii pot fi setați de către operator (numai în MIG-MAG SHORT și SPRAY ARC).

7- Tastă de selectare a procedeului de sudură.

Apăsând această tastă, LEDUL se luminează corespunzător modalității de

sudură dorite:

MIG : MIG-MAG cu modalitate "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG cu modalitate "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG cu modalitate "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : electrod MMA.

8- Tastă de selectare a modalității de control a butonului pistoletului MIG-MAG.

Apăsând această tastă, LEDUL se luminează corespunzător:

2t : funcționări în 2 timpi, ON-OFF cu butonul apăsat.

4t : funcționări în 4 timpi, ON-OFF cu butonul eliberat.

BILEVEL : funcționări bi-level pentru MIG-MAG, TIG.

SPOT : funcționări în punctare MIG-MAG (SPOT).

9- Tastă de cuplare a comenzi la distanță.

Cu LEDUL REMOTE iluminat, reglarea poate fi efectuată exclusiv prin comanda la distanță, mai precis:

a) **comandă la un potențiometru (numai MMA și TIG)**: înllocuiește funcția manetei encoder (14).

b) **comandă la două potențiometre**: înllocuiește funcția manetelor encoder (14) și (13).

c) **comandă la pedală (numai MMA și TIG)**: înllocuiește funcția manetei encoder (14).

NOTĂ: Selectarea "LA DISTANȚĂ" (REMOTE) este posibilă numai dacă o comandă la distanță este conectată efectiv la conectorul prevăzut.

10- Tastă de selectare a parametrilor de sudură.

Apăsând succesiv tasta, se luminează unul din LEDURILE de la (10a) la (10h) căruiu îl este asociat un parametru specific. Setarea valorii fiecărui parametru activat se efectuează cu ajutorul manetei (13) și este indicată pe display (15). În timpul acestor setări, maneta (14) reglează valoarea nivelului principal de sudură indicat pe display (16), atât pentru curent, cât și pentru viteza sărmiei (vezi descrierea de la punctul (14), cu excepția (10b)).

Numeri cu ledul (10b) aprins, maneta (14) permite reglarea valorii nivelului secundar (vezi descrierea ledului (10b)).

Notă: parametrii care nu pot fi modificați de operator, când se lucrează cu un program sinergic sau în modalitatea manuală "PRG 0", sunt excluduți în mod automat de la selecție; LEDUL corespunzător nu se luminează.

10a-

• MIG-MAG

Acest parametru este vizualizat în mod automat în timpul operațiunilor de sudură MIG-MAG, indicând tensiunea reală a arcului (ledul (15a) iluminat).

• MIG-MAG Pulse arc

În timpul setării unui program sinergic MIG-MAG Pulse arc permite reglarea corecției care trebuie adusă lungimii arcului, calculată în sinergie (range de la -5% la +5%) (led (15c) iluminat).

În aceeași condiție, setând funcția bi-level, pulse on pulse sau Tstart, parametru capătă semnificația de corecție a lungimii arcului la nivelul principal de sudură, calculată tot în sinergie (range de la -5% la +5%) (led (15c) iluminat).

• MIG-MAG Short arc

În timpul setării unui program sinergic MIG-MAG Short arc permite reglarea corecției care trebuie adusă lungimii arcului, calculată în sinergie (range de la -5% la +5%) (led (15c) iluminat).

În aceeași condiție, setând funcția bi-level, parametru capătă semnificația de corecție a lungimii arcului la nivelul principal de sudură, calculată tot în sinergie (range de la -5% la +5%) (led (15c) iluminat).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Tot în funcționarea MIG-MAG Short arc, programul manual "PRG 0", permite setarea tensiunii efective a arcului (range 10-40)(led (15a) iluminat).

În aceeași condiție, setând funcția bi-level, parametru capătă semnificația de tensiune efectivă a arcului la nivelul principal de sudură (range 10-40) (led (15a) iluminat).

10b-

• MIG-MAG pulse arc

În modalitatea MIG-MAG pulse arc, setând funcțiile bi-level, pulse on pulse sau Tstart, permite reglarea curentului I_1 și $I_s(I_{start})$ (cu maneta (14)) și corecția lungimii arcului (cu maneta (13)) la nivelul secundar de sudură, calculată în sinergie (range de la -5% la +5%) (led (15c) iluminat).

• MIG-MAG short arc

În programele sinergice MIG-MAG short arc, setând funcția bi-level, permite reglarea curentului/vitezei sărmiei (cu maneta (14)) și corecția lungimii arcului (cu maneta (13)) la nivelul secundar de sudură, calculată în sinergie (range de la -5% la +5%) (led (15c) iluminat).

• Bi-level "PRG 0"

Selectând programul manual "PRG 0" cu funcția bi-level, permite reglarea vitezei sărmiei (cu maneta (14)), (led (16c) iluminat) și a tensiunii efective a arcului (cu maneta (13)) la nivelul secundar I_1 de sudură (range 10-40) (led (15a) iluminat).

În funcționarea TIG bi-level permite reglarea celui de-al doilea nivel (I_1) al curentului de sudură.

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

În modalitatea manuală "PRG 0", permite adaptarea vitezei sărmiei la pornirea sudurii pentru a optimiza amorsarea arcului (reglare 1-100% și LED (15c) iluminat).

• MIG-MAG Pulse arc 2 TIMPI

În modalitatea MIG-MAG Pulse arc 2 TIMPI permite reglarea duratei curentului initial (T_{start}). Prin setarea parametrului la zero, este dezactivată funcția, iar prin setarea oricarei valori mai mari de zero (reglare 0,1-3 secunde) se poate selecta LEDUL (10b) pentru a regla corecția tensiunii arcului și valoarea curentului initial (nivel secundar). Curentul initial poate fi setat mai ridicat sau mai scăzut decât curentul principal de sudură; un curent initial mai ridicat este foarte util mai ales pentru sudura aluminiului și a aliajelor acestuia; într-adăvăr, acesta permite încălzirea mai rapidă a piesei ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

În modalitatea MIG-MAG Pulse on pulse permite reglarea duratei curentului principal de sudură (reglare 0,1-10 secunde și LED (15b) iluminat).

• MMA

În funcționarea cu electrod MMA, parametru capătă semnificația de "Arc

force", permitând setarea supracurentului dinamic (reglare 0-100% și LED (15c) iluminat). În timpul sudurii MMA, display-ul (15) indică tensiunea reală a arcului (led (15a) iluminat), ledul (10c) rămâne oricum aprins, permitând reglarea Arc force chiar în timpul sudurii.



• MIG-MAG pulse arc

În modalitatea MIG-MAG pulse arc, parametrul determină sugrumarea arcului. Cu cât este mai ridicată valoarea, cu atât mai concentrat va fi arcul în timpul sudurii. Într-o modalitate de sudură care folosește două nivele de curent (bi-level, pulse on pulse sau Tstart), sugrumarea arcului este comună pentru ambele nivele setate (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

În modalitatea manuală MIG-MAG "PRG 0", permite reglarea reactanței electronice (reglare 20-80% și LED (15c) iluminat). O valoare mai ridicată determină o baie de sudură mai căldă. În modalitatea bi-level, reactanța electronică este comună pentru ambele nivele setate.


• MIG-MAG Pulse on pulse

În modalitatea MIG-MAG Pulse on pulse, permite reglarea duratei curentului secundar de sudură (reglare 0,1-10 secunde și LED (15b) iluminat).



Arderea sărmiei la oprirea sudurii (BURN-BACK)

Permite reglarea timpului de ardere a sărmiei la oprirea sudurii. Cu o setare corespunzătoare, permite evitarea lipirii sărmiei de piesă în modalitatea manuală (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (reglare 0,01-1 secunde și led (15b) iluminat). În timpul setării unui program sinergic MIG-MAG, permite reglarea corecției care trebuie adusă la BURN_BACK TIME, calculat în sinergie (range -1% / +1% LED (15c) iluminat).

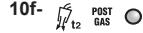

POST-GAZ MIG-MAG SHORT ARC și TIG.


În orice modalitate MIG-MAG SHORT ARC TIG capătă semnificația de "Post-gaz", permitând adaptarea timpului de eflux al gazului de protecție începând de la oprirea sudurii (reglare 0,1-10 secunde și LED (15b) iluminat).



Rampa de coborâre a curentului de sudură (SLOPE DOWN).


Devine activ numai prin folosirea programelor sinergice MIG-MAG PULSE ARC sau SHORT ARC ("PRG" de la "1" la "44") sau TIG.

Permite reducerea treptată a curentului la eliberarea butonului pistoletului (reglare 0-3 secunde și LED (15b) iluminat).

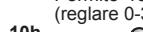

Timp de punctare (SPOT TIME).

Devine activ numai dacă este selectată modalitatea "SPOT" cu tasta (8). Permite efectuarea de punctări MIG-MAG cu controlul duratei sudurii (reglare 0,1-10 secunde și LED (15b) iluminat).

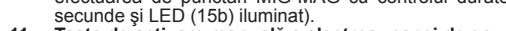

11- Tasta de activare manuală a electrosupapei de gaz.

Tasta permite efluxul gazului (purjare conducte - reglare debit) fără a trebui să actionați butonul pistoletului; butonul este cu acțiune momentană.



12- Tasta de avansare manuală a sărmiei.

Tasta permite avansarea sărmiei în teaca pistoletului fără a trebui să actionați butonul pistoletului; este cu acțiune momentană, iar viteza de avansare este fixă.



13- Maneta encoder pentru reglarea parametrilor de sudură (vezi 10a-10h).

14- Maneta encoder.

Maneta regleză:


- Curentul de sudură (led (16a) iluminat).
- Viteza de avansare a sărmiei (led (16c) iluminat) în modalitatea Short/Spray arc.

- Grosimea piesei folosite la sudură (led (16b) iluminat, dacă este selectată cu tasta (17) grosimea piesei în mm.

Într-o modalitate de sudură care folosește două nivele de curent (bi-level, pulse on pulse sau Tstart), cu ledul (10b) aprins, maneta regleză:

- Curentul de sudură I_1 , (led (16a) iluminat) al nivelului secundar în modalitatea Pulse arc.

- Viteza de avansare a sărmiei la nivelul secundar (led (16c) iluminat) în modalitatea Short/Spray arc.

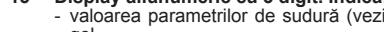

15- Display alfanumeric cu 3 digit. Indică:

- valoarea parametrilor de sudură (vezi de la (10a) la (10h)) cu funcționare în gol.
- tensiunea reală a arcului, la sudură.

NOTĂ: la oprirea sudurii, display-ul comută automat la valoarea setării.

- o semnalare de alarmă (vezi punctul 1).



15a, 15b, 15c- LED pentru indicarea unității de măsură în curs (volti, secunde, procent).

16- Display alfanumeric cu 3 digit. Indică:

- valoarea setată cu maneta encoder (14).


- curentul real, în sudură.

NOTĂ: la oprirea sudurii, display-ul comută automat la valoarea setării.

- o semnalare de alarmă (vezi punctul 1).



16a, 16b, 16c - LED de indicare a unității de măsură în curs (curent amperi (A), grosime în milimetri (mm) și viteză sărmiei metri/minut (m/min)).

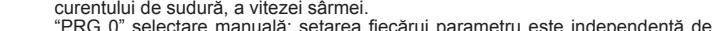


17- Tasta de selectare a unității de măsură Amperi, mm, m/min (LED (16a)(16b)(16c)).

Permite setarea prin encoder (14), respectiv a grosimii materialului de sudat, a curentului de sudură, a vitezei sărmiei.

"PRG 0" selectare manuală: setarea fiecărui parametru este independentă de celelalte.

Programele de la "1" la "44": setarea fiecărui parametru (ex. grosimea materialului) definește automat celalți parametri (ex. curentul de sudură și viteza sărmiei).

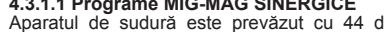

4.3. RAPELUL ȘI MEMORIZAREA PROGRAMELOR

4.3.1 RAPELUL PROGRAMELOR PRESETATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR

4.3.1.1 Programe MIG-MAG SINERGICE

Aparatul de sudură este prevăzut cu 44 de programe sinergice memorizate, cu caracteristici identificate în tabelul (TAB. 3), la care se face trimitere pentru selectarea unui program corespunzător tipului de sudură care se dorește să se efectueze.

Selectarea unui program anume se efectuează apăsând succesiv pe tasta "PRG", căruia îl corespunde pe display un număr cuprins între „0” și „44” (numărului „0” nu-i corespunde un program sinergic, ci funcționarea în modalitatea manuală, așa cum este prezentat în paragraful următor).

OBSERVAȚIE: În interiorul unui program sinergic este priorităță efectuarea alegerii modalității de transfer dorită, PULSE ARC sau SHORT/SPRAY ARC, prin intermediu tasterii corespunzătoare (vezi FIG. C, tasta (7)).

OBSERVAȚIE: Toate tipologiile de sărmă neprevăzute în tabel pot fi folosite în modalitatea manuală „PRG 0”.

4.3.1.2 FUNCȚIONAREA ÎN MODALITATEA MANUALĂ („PRG 0”)

Funcționarea în modalitatea manuală corespunde cu cifra „0” de pe display și este activă numai dacă în prealabil a fost selecționată modalitatea de transfer SHORT/SPRAY ARC (FIG. C, tasta (7)).

În această modalitate, nefind prevăzută nici o sinergie, toți parametrii de sudură trebuie să fie setați manual de către operator.

Atenție! Setarea tuturor parametrilor este liberă, deci valorile atribuite acestora pot rezulta incompatibile cu un procedeu corect de sudură.

Observație: În selecția manuală NU este posibilă folosirea modalității de transfer PULSE ARC.

4.3.2 MEMORIZAREA ȘI RAPELUL PROGRAMELOR PERSONALIZATE ÎN MIG-MAG

4.3.2.1 Introducere

Aparatul de sudură permite memorizarea (SAVE) programelor de lucru personalizate referitoare la un set de parametri valabili pentru un determinat tip de sudură. Fiecare program memorizat poate fi rechemat (LOAD) în orice moment, punându-se astfel la dispoziția utilizatorului aparatul de sudură "gata de folosire" pentru un lucru specific optimizat anterior.

4.3.2.2 Capacitatea de memorizare a programelor personalizate în MIG-MAG

Aparatul de sudură prevede memorizarea programelor personalizate în trei grupe cu referire la cele trei modalități de transfer în sinergie (SHORT/SPRAY ARC Pulse Arc și Pulse on Pulse) și la funcționarea în modalitate manuală, cu următoarele specificații:

- PULSE ARC SINERGIC PULSE ON PULSE: 10 programe memorizabile (numere disponibile de la „1” la „10”)
- PULSE ARC SINERGIC: 10 programe memorizabile (numere disponibile de la „1” la „10”)
- SHORT/SPRAY ARC SINERGIC: 10 programe memorizabile (numere disponibile de la „1” la „10”)
- SHORT/SPRAY ARC MANUAL („PRG=0”): 10 programe memorizabile (numere disponibile de la „1” la „10”).

Pentru a rechema efectiv programul care se dorește să se folosească este prioritar, înainte de selecționarea numărului (conform descrierii din paragr. 4.3.1) să se efectueze alegerea modalității de transfer dorită PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON- PULSE sau SHORT/SPRAY ARC sau să se selecționeze opțiunea „PRG = 0” pentru programe presețate în modalitatea manuală.

4.3.2.3 Procedeul de memorizare (SAVE).

După reglarea aparatului de sudură în modul optim pentru o determinată sudură, procedați după cum urmează (vezi FIG. C):

- a) Apăsați pe tasta (5) „SAVE”.
- b) Pe display (16) apare „Pr” și un număr (cuprins între „1” și „10”) pe display (15).
- c) Rotind butonul rotativ encoder (indiferent dacă (13) sau (14)), alegeți numărul cu care se dorește memorizarea programului (vezi și 4.3.2).
- d) Apăsați din nou pe tasta „SAVE”.
- e) Display-urile (15) și (16) apar intermitent.
- f) Reapăsați, într-un interval de două secunde, tasta „SAVE”.

g) Pe display apare „St Pr” ceea ce înseamnă că programul a fost memorizat; după două secunde display-urile comută automat pe valorile corespunzătoare parametrilor recent salvati.

Observație. Dacă în cazul display-urilor intermitente, nu se apasă tasta „SAVE” într-un interval de 2 secunde, display-urile indică „No St” iar programul nu se memorizează; display-urile revin automat la indicația inițială.

4.3.2.4 Procedeul de rapel a unui program personalizat (LOAD)

Prima de a efectua operațiile de rapel a unui program, controlați ca modalitatea de transfer selecționată (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC sau „PRG=0”) să fie efectiv cea cu care se intenționează să se lucreze. Procedați după cum urmează (vezi FIG. C):

- a) Apăsați pe tasta „LOAD”.
- b) Pe display (16) apare „Pr” și un număr (cuprins între „1” și „10”) pe display (15).
- c) Rotind butonul rotativ encoder (indiferent dacă (13) sau (14)), alegeți numărul cu care s-a memorizat programul care acum se dorește să se folosească.
- d) Reapăsați pe tasta „LOAD” timp de peste 2 secunde.

e) Pe display apare „Ld Pr” ceea ce înseamnă că programul a fost rechemat; după două secunde display-urile comută automat pe valorile corespunzătoare programului recent rechemat.

Observație. Dacă nu se reapăsa tasta „LOAD” timp de peste 2 secunde, display-urile indică „No Ld” iar programul nu se încarcă; display-urile revin automat la indicația inițială.

OBSERVATIE:

- ÎN TIMPUL OPERAȚIILOR CU TASTA „SAVE” ȘI „LOAD” SE APRINDE LED-UL „PRG”.
- UN PROGRAM RECHEMAT POATE FI MODIFICAT DUPĂ PLACUL OPERATORULUI DAR VALORILE MODIFICATE NU SE SALVEAZĂ AUTOMAT. DACĂ SE DOREȘTE MEMORIZAREA NOILOR VALORI PE ACELAȘI PROGRAM ESTE NECESSAR SĂ SE EFECTUEZE PROCEDEUL DE MEMORIZARE (VEZI 4.3.2.3).
- ÎNREGISTRAREA PROGRAMELOR PERSONALIZATE ȘI PLANIFICAREA CORESPUNZĂTOARE A PARAMETRILOR ASOCIAȚI ESTE ÎN SARCINA UTILIZATORULUI.
- ÎN MODALITATEA CU ELECTROZI MMA SAU TIG NU SE POT SALVA PROGRAME PERSONALIZATE.

5. INSTALARE

 ATENȚIE! EFECTUAȚI TOATE OPERAȚIILE DE INSTALARE ȘI CONECTARE A APARATULUI DE SUDURĂ NUMAI CÂND ACESTA ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE. LEGĂTURILE ELECTRICE ALE APARATULUI TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL EXPERT SAU CALIFICAT.

5.1 PREGĂTIRE

- Dezbalanțați aparatul de sudură;
- Introduceți conectorul de polarizare dacă nu este conectat GRA (FIG. D);
- În cazul prezenței Cârciorului și/sau a GRA, consultați instrucțiunile respective din dotare.

5.2 MODALITĂȚILE DE RIDICARE A APARATULUI DE SUDURĂ (FIG. E)

Aparatul de sudură trebuie să fie ridicat fără părți detasabile (pistolet, țevi de gaz, cabluri etc.) care s-ar putea desprinde.

După cum este dispus în figură, efectuați montarea inelelor de fixare, folosind cele două suruburi M8x25 livrate ca accesoriu.

Atenție: inelele de ridicare cu ureche cu orificiu filetat M8 UNI 2948-71 nu sunt incluse în furnitură.

5.3 POZITIONAREA APARATULUI DE SUDURĂ

Stabiliti locul de instalare al aparatului de sudură astfel încât să nu existe vreun obstacol în fața deschizăturii pentru intrarea și ieșirea aerului de răcire (circulare forțată prin intermediu ventilatorului dacă există); în același timp asigurați-vă că nu se aspiră praf, aburi corozivi, umiditate, etc. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 250 mm în jurul aparatului de sudură.

 ATENȚIE! Poziționați aparatul de sudură pe o suprafață plană corespunzătoare pentru a suporta greutatea acestuia și pentru a preveni răsturnarea sau deplasările periculoase ale aparatului.

5.4 CONECTAREA LA REȚEAUA DE ALIMENTARE

5.4.1 Măsuri de precauție

Înainte de efectuarea oricărei legături electrice, controlați ca tensiunea și frecvența de rețea disponibile în locul de instalare să corespundă cu placa indicatoare a aparatului de sudură.

Aparatul de sudură trebuie să fie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductor de nul legat la pământ.

Pentru a garanta protecția față de contactul indirect folosiți întrerupătoare diferențiale de tipul:

- Tipul A () pentru mașini monofază;
- Tipul B () pentru mașini trifază.

Pentru a fi în conformitate cu cerințele normei EN 61000-3-11 (Flicker) se recomandă conectarea aparatului de sudură la o rețea de alimentare care are o impedanță la borne inferioară valorii $Z_{max} = 0.283 \text{ ohm}$.

5.4.2 ȘTECĂR ȘI PRIZĂ

Conectați la cablul de alimentare un ștecăr conform normelor (3P + P pe 3ph) și corespunzător curentului indicat și asigurați o priză de rețea dotată cu sigurante sau cu întrerupător automat; clema de împământare corespunzătoare trebuie să fie legată la firul de împământare (galben-verde) al cablului de alimentare. Tabelul 1 (TAB. 1) indică valorile recomandate în amperi pentru siguranțele cu temporizare pentru protecția rețelei, alese în baza curentului nominal maxim transmis de aparatul de sudură și în baza tensiunii nominale de alimentare.

5.5 CONECTĂRILE CIRCUITULUI DE SUDURĂ

 ATENȚIE! ÎNAINTE DE EFECTUAREA CONECTĂRILOR DE MAI JOS, ASIGURAȚ-VĂ CĂ APARATUL DE SUDURĂ ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.

Tabelul (TAB. 1) prezintă valoarea recomandată pentru cablurile de sudură (în mm²)

5.5.1 SUDURA CU SÂRMĂ MIG-MAG (FIG.F)

5.5.1.1 Conectarea buteliei de gaz

- Înfiletați reductorul de presiune pe supapa buteliei de gaz, interpunând reductorul special furnizat ca accesoriu, pentru când se folosește gazul Argon sau amestecul Ar/CO₂.
- Conectați teava de intrare a gazului în reductor și strângeți banda din dotare; conectați apoi celălalt capăt al țevii la racordul prevăzut pe partea din spate a aparatului de sudură și strângeți cu banda din dotare.
- Slăbiți inelul de reglare a reductorului de presiune înainte de a deschide supapa buteliei.

5.5.1.2 Conectarea pistoletului

- Introduceți pistoletul în conectorul respectiv, strângând cu mâna, până la capăt, inelul de blocare.
- Pregătiți pentru prima încărcare a sârmei, demontând duza și tubul de contact, pentru a-i ușura ieșirea.
- Cablu curent de sudură la priza rapidă (+).
- Cablu comandă la conectorul respectiv.
- Conducte de apă pentru versiuni R.A. (pistolet răcit cu apă) cu racorduri rapide.
- Conectoarele trebuie să fie bine strânse, pentru a evita supraîncălzirea și pierderea eficienței.
- Conectați teava de intrare a gazului în reductor și strângeți banda din dotare; conectați apoi celălalt capăt al țevii la racordul prevăzut pe partea din spate a aparatului de sudură și strângeți cu banda din dotare.

5.5.1.3 Conectarea cablului de masă al curentului de sudură

Se conectează la piesa de sudat sau la bancul metalic pe care este sprijinit, că mai aproape posibil de joncțiunea de sudat.

Acest cablu se conectează la clema cu simbolul (-).

5.5.2 SUDURA TIG (FIG.G)

5.5.2.1 Conectarea buteliei cu gaz

- Strângeți reductorul de presiune la ventilul buteliei cu gaz intercalând reductorul de presiune corespunzător furnizat ca accesoriu, pentru gaz Argon.
- Conectați tubul de intrare al gazului la reductor și strângeți inelul din dotare; conectați apoi celelalte extremități a tubului la racordul corespunzător de pe partea posterioară a aparatului de sudură și strângeți cu inelul din dotare.
- Slăbiți piulița de reglare a reductorului de presiune înainte de a deschide ventilul buteliei.

5.5.2.2 Conectarea cablului de masă al curentului de sudură

- Conectați cablul la piesa de sudat sau la bancul metalic pe care aceasta din urmă este sprijinită, că mai aproape posibil de joncțiunea de sudat.
- Conectați cablu de la aparatul de sudură la priza rapidă (+).

5.5.2.3 Conectarea pistoletului de sudură

- Conectați pistoletul de sudură TIG la priza rapidă (-) de pe panoul anterior al aparatului de sudură; completați cu conectarea tubului de gaz și a cablului de comandă a pistoletului de sudură.

5.5.3 SUDURA CU ELECTROD ÎNVELIT MMA (FIG. H)

5.5.3.1 Conectarea cleștelui port-electrod

Aproape întreaga totalitate a electrozilor înveliți trebuie conectată la polul pozitiv (+) al generatorului; în mod excepțional la polul negativ (-) pentru electrozii cu înveliș acid. Conectați cablul cleștelui port-electrod la priza rapidă (+) de pe panoul anterior.

Notă: În anumite cazuri se recomandă polaritatea (-) la cleștele port-electrod; controlați indicațiile fabricantului electrozilor.

5.5.3.2 Conectarea cablului de masă al curentului de sudură

- Conectați cablul la piesa de sudat sau la bancul metalic pe care aceasta din urmă este sprijinită, că mai aproape posibil de joncțiunea de sudat.
- Conectați cablu de la aparatul de sudură la priza rapidă (-).

5.5.4 Recomandări

- Rotiți la maxim conectorii cablurilor de sudură în prizele rapide (dacă sunt prezente),

pentru a garanta un contact electric perfect; în caz contrar se poate produce o supraîncălzire a conectorilor respectivi rezultând în deteriorarea rapidă a acestora și pierderea eficacității lor.

- Folosiți cele mai scurte cabluri de sudură posibile.

- Evitați folosirea structurilor metalice care nu fac parte din piesa în lucru în locul cablului de masă al curentului de sudură; acest lucru poate fi periculos pentru măsurile de siguranță și poate avea rezultate nesatisfăcătoare pentru sudură.

5.6 ÎNFILEAREA BOBINEI CU SÂRMĂ (FIG. I)



ATENȚIE! ÎNAINTE DE A TRECE LA EFECTUAREA OPERAȚIILOR DE ÎNFILEARE A SÂRMEI, ASIGURĂ-ȚĂ CĂ APARATUL DE SUDURĂ ESTE OPRIT ȘI DECONECȚAT DE LA RETEAUA DE ALIMENTARE.

VERIFICĂ CĂ ROLLELE DE ANTRENARE A SÂRMEI, ÎNVELIȘUL DISPOZITIVULUI DE AVANS AL SÂRMEI ȘI TUBUL DE CONTACT DE LA PISTOLETUL DE SUDURĂ SUNT CORESPUNZĂTOARE CU DIAMETRUL ȘI COMPOZIȚIA SÂRMEI CARE SE DOREȘTE DE UTILIZAT ȘI CĂ A FOST CORECT MONTATE. ÎN TIMPUL ETAPELOR DE ÎNFILEARE A SÂRMEI NU UTILIZAȚI MÂNUȘI DE PROTECTIE.

- Deschideți ușita compartimentului bobină.
- Poziționați bobina sârmei pe suport; asigurați-vă că tija de antrenare a bobinei este fixată corect în forul prevăzut (1a).
- Eliberați contra-rola/ contra-rolle de presiune și îndepărtați-o/-le de rola/ rolele inferioară/-e (2a).
- Verificați că rola/rolele de antrenare a sârmei sunt corespunzătoare sârmei utilizate (2b).
- Eliberați capătul sârmei, tăind extremitatea deformată printre-tăiere dreaptă și fără bavuri; rotiți bobina în sens antiorar și introduceți extremitatea sârmei la intrarea în dispozitivul de avans al sârmei împingându-l pentru 50-100 mm în dispozitivul de avans al racordului pistoletului de sudură (2c).
- Repozitionați contra-rola /contra-rolle regălându-le presiunea la o valoare medie și verificați ca sârma să fie corect poziționată în sănțul rolei inferioare (3).
- Frânați ușor bobina actionând pe șurubul de reglare corespunzător situat în centrul bobinei respective (1b).
- Înlăturați ajutajul și tubul de contact (4a).
- Conectați ștecarul aparatului de sudură în priza de alimentare, porniți aparatul, apăsați pe butonul pistoletului de sudură sau pe butonul de avans al sârmei pe panoul de comandă (dacă este prezent) și aşteptați ca capătul sârmei care traversează tot învelișul dispozitivului de avans al sârmei să iasă cam 10-15 cm din partea anteroară a bobinei și apoi eliberați butonul.



ATENȚIE! În timpul acestor operații sârma este sub tensiune electrică și este supusă forței mecanice; de aceea, dacă nu se iau măsurile de precauție necesare, poate cauza pericole de electrocutare, răni și declanșarea de arcuri electrice:

- Nu îndreptați gura pistoletului de sudură spre părțile corpului.
- Nu apropiați pistoletul de sudură de butelie.
- Remontați pe pistoletul de sudură tubul de contact și ajutajul (4b).
- Verificați ca avansarea sârmei să fie regulată; calibrăți presiunea rolelor și forța de frânare a bobinei la valorile minime posibile asigurându-vă că sârma nu alunecă în sănț și că în momentul opririi avansării nu se desind firele sârmei din cauza inerției excesive ale bobinei.
- Tăiați extremitatea sârmei ieșită în afară din ajutaj la 10-15 mm.
- Închideți ușita compartimentului bobină.

5.7 ÎNLOCUIREA ÎNVELIȘULUI DISPOZITIVULUI DE AVANS AL SÂRMEI DE LA PISTOLETUL DE SUDURĂ (FIG. N)

Înainte de a efectua înlocuirea învelișului, întindeți cablul pistoletului de sudură evitând formarea de curbe a acestuia.

5.7.1 Înveliș în spirală pentru sârmă din oțel

- 1- Deșurubați ajutajul și tubul de contact a capătului pistoletului de sudură.
- 2- Deșurubați piulița de fixare a învelișului a conectorului central și scoateți înveliș existent.
- 3- Introduceți nou înveliș în conducta cablului - pistoletului de sudură și împingeți-o ușor până când aceasta ieșe de la capătul pistoletului.
- 4- Strângeți din nou cu mâna piulița de fixare a învelișului.
- 5- Tăiați drept partea de înveliș care este în exces comprimând-o ușor; scoateți-o din cablu pistoletului.
- 6- Tocăți zona de tăiere a învelișului și reintroduceți-o în conductă cablului-pistoletului.
- 7- Înșurubați apoi piulița cu ajutorul unei chei.
- 8- Remontați tubul de contact și ajutajul.

5.7.2 Înveliș din material sintetic pentru sârmă din aluminiu

Efectuați operațiile 1, 2, 3 descrise pentru învelișul pentru oțel (nu considerați operațiile 4, 5, 6, 7, 8).

- 9- Strângeți din nou tubul de contact pentru aluminiu verificând că acesta intră în contact cu învelișul.
- 10- Introduceți la extremitatea opusă a învelișului (parte racord pistolet de sudură) nipliu din alumă, nielul OR și, menținând învelișul într-o presiune ușoară, strângeți piulița de fixare a învelișului. Partea învelișului în exces va fi înălțată pe măsură ulterioară (vezi (13)). Extrageți de la racordul pistolet a învelișului tubul capilar pentru învelișuri cu oțel.
- 11- În cazul învelișurilor cu aluminiu de diametru 1,6-2,4 mm (culoare galbenă) TUBUL CAPILAR NU ESTE PREVĂZUT; învelișul va fi deci introdus în racordul pistolet fără acesta. Tăiați tubul capilar pentru învelișuri cu aluminiu de diametru 1-1,2 mm (culoare roșie) și o măsură inferioară cu aprox. 2 mm față de cea a tubului cu oțel și introduceți-l la extremitatea liberă a învelișului.
- 12- Introduceți și blocați pistoletul în racordul dispozitivului de antrenare a sârmei, marcați învelișul la 1-2 mm distanță față de role, extrageți din nou pistoletul.
- 13- Tăiați învelișul la măsura prevăzută fără a deforma orificiul de intrare. Reinstalați pistoletul în racordul dispozitivului de antrenare a sârmei și montați ajutajul de gaz.

6. SUDURA: DESCRIEREA PROCEDEULUI

6.1 SUDURA MIG-MAG

6.1.1 MODALITATE DE TRANSFER SHORT ARC (ARC SCURT)

Topirea sârmei și detasarea picăturii corespunzătoare are loc prin scurt-circuite succesive de la vârful sârmei în baie de sudură (până la 200 de ori pe secundă).

Oteluri carbon și slab aliate

- Diametru sârme folosite: 0,6-1,2 mm
- Interval curent de sudură: 40-210 A
- Interval tensiune de arc: 14-23 V
- Gaz folosit: CO₂ sau amestecuri Ar/CO₂ sau Ar/CO₂/O₂

Oteluri inoxidabile

- Diametru sârme folosite: 0,8-1,6 mm
- Interval curent de sudură: 75-160 A
- Interval tensiune de sudură: 16-22 V
- Gaz folosit: Ar 99,9%

- Diametru sârme folosite: 0,8-1 mm
- Interval curent de sudură: 40-160 A
- Interval tensiuni de arc: 14-20 V
- Gaz folosit: amestecuri Ar/O₂ sau Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminiu și aliaje

- Diametru sârme folosite: 0,8-1,6 mm
- Interval curent de sudură: 75-160 A
- Interval tensiuni de sudură: 16-22 V
- Gaz folosit: Ar 99,9%

De obicei tubul de contact trebuie să fie la nivel cu ajutajul sau puțin ieșit în afară la sârmele mai subțiri și tensiune de arc mai joasă; lungimea liberă a sârmei (stick-out) va fi de obicei cuprinsă între 5 și 12 mm.

În MANUAL („PRG 0“) adaptată valoarea reactantei:

- 5%-60% cu sârme de diametru 0,8-1 mm în oțel carbon.
- 50%-80% cu sârme de diametru 1,2-1,6 mm în oțel carbon.
- 60%-80% cu sârme inoxidabile și aluminiu.

Aplicație: sudură în orice poziție, pe grosimi subțiri sau pentru prima trecere între teșiri favorizată de aportul termic limitat și baie bine controlabilă.

Observație: transferul SHORT ARC pentru sudura aluminiului și a aliajelor trebuie să fie făcut cu precauție (mai ales cu sârme de diametru > 1 mm) deoarece poate apărea riscul de defecte de topire.

6.1.2 MODALITATE DE TRANSFER SPRAY ARC (ARC CU PULVERIZARE)

Topirea sârmei are loc la curent și tensiune mai ridicată față de procedeul „short arc“, iar vârful sârmei nu mai intră în contact cu baie de sudură; de la aceasta naște un arc prin care trec picăturile metalice provenite de la topirea continuă a sârmei electrod, în absența scurt-circuitelor.

Oteluri carbon și slab aliate

- Diametru sârme folosite: 0,8-1,6 mm
- Interval curent de sudură: 180-450 A
- Interval tensiune de arc: 24-40 V
- Gaz folosit: amestecuri Ar/CO₂ sau Ar/CO₂/O₂

Oteluri inoxidabile

- Diametru sârme folosite: 1-1,6 mm
- Interval curent de sudură: 140-390 A
- Interval tensiune de sudură: 22-32 V
- Gaz folosit: amestecuri Ar/O₂ sau Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminiu și aliaje

- Diametru sârme folosite: 0,8-1,6 mm
- Interval curent de sudură: 120-360 A
- Interval tensiune de sudură: 24-30 V
- Gaz folosit: Ar 99,9%

De obicei tubul de contact trebuie să fie în interiorul ajutajului cu 5-10 mm, cu atât mai mult cu cât e mai ridicată tensiunea arcului; lungimea liberă a sârmei (stick-out) este de obicei cuprinsă între 10 și 12 mm.

În MODALITATEA MANUALĂ („PRG 0“), odată ce parametrii de viteza a sârmei și de tensiune a arcului au fost selecționați corect (sau cu valori compatibile), valoarea de reactanță de selecționat este indiferentă.

Aplicație: sudură pe orizontală cu grosimi nu inferioare valorii de 3-4 mm (baie foarte fluidă); viteza de executare și procentul de depozitare sunt foarte ridicate (aport termic ridicat).

6.1.3 MODALITATE DE TRANSFER PULSE ARC (ARC PULSAT)

Este un transfer „controlat“ situat în zona funcționalității „spray-arc“ (spray-arc modificat) și are deci avantajele vitezei de topire și absenței de proiectări, extinzându-se la valori de curent considerabil de joase, satisfăcând până și multe aplicații tipice modalității „short-arc“.

La fiecare impuls de curent corespunde detasarea unei singure picături a sârmei electrod; fenomenul are loc cu o frecvență proporțională cu viteza de avansare a sârmei cu regula variației legată de tipul și de diametrul sârmei (valori tipice de frecvență: 30-300Hz).

Oteluri carbon și slab aliate

- Diametru sârme folosite: 0,8-1,6 mm
- Interval curent de sudură: 60-360 A
- Interval tensiune de arc: 18-32 V
- Gaz folosit: amestecuri Ar/CO₂ sau Ar/CO₂/O₂ (CO₂ max. 20%)

Oteluri inoxidabile

- Diametru sârme folosite: 0,8-1,2 mm
- Interval curent de sudură: 50-230 A
- Interval tensiune de sudură: 17-26 V
- Gaz folosit: amestecuri Ar/CO₂ sau Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminiu sau aliaje:

- Diametru sârme folosite: 0,8-1,6 mm
- Interval curent de sudură: 40-320 A
- Interval tensiune de sudură: 17-28 V
- Gaz folosit: Ar 99,9%

De obicei tubul de contact trebuie să fie în interiorul ajutajului cu 5-10 mm, cu atât mai mult cu cât e mai ridicată tensiunea arcului; lungimea liberă a sârmei (stick-out) este de obicei cuprinsă între 10 și 12 mm.

Aplicație: sudură în „poziție“ pe grosimi mediu-joise și pe materiale sensibile din punct de vedere termic, adecvat mai ales sudurii de aliaje ușoare (aluminiu și aliaje sale) chiar și pe grosimi inferioare valorii de 3 mm.

6.1.4 REGLAREA PARAMETRILOR DE SUDURĂ ÎN MIG-MAG

6.1.4.1 Gaz de protecție

Debitul gazului de protecție trebuie să fie:

short arc: 8-14 l/min.

spray arc și pulse arc: 12-20 l/min.

În funcție de intensitatea curentului de sudură și de diametrul ajutajului.

6.1.4.2 Curentul de sudură

Reglarea curentului de sudură se efectuează de către operator rotind de butonul rotativ encoder (FIG. E (14)).

La selectarea SPRAY/SHORT ARC, la fiecare rotare a butonului rotativ encoder (14) corespunde reglarea vitezei sârmei (m/minut), vizualizată pe display (16); în timpul sudurii, display-ul comută automat pe valoarea curentului real (amperi).

La selectarea PULSE ARC sau PULSE ARC PULSE-ON-PULSE la fiecare rotare a butonului rotativ encoder (14) corespunde reglarea curentului de sudură, vizualizată pe display (16); în timpul sudurii, display-ul comută automat pe valoarea curentului real (amperi).

În ambele modalități, prin apăsarea tastei (17) este posibilă trecerea la reglarea grosimii în mm (LED (16b) aprins) cu encoder (14). Aparatul calculează automat curentul necesar pentru sudarea unei astfel de grosimi. Chiar și în acest caz display-ul

comută pe valoarea curentului real (amperi) în timpul sudurii. Observați că în toate programele sinergice valorile minimă și maximă reglabilă (m/minut, amperi sau grosime în mm) sunt cele programate din fabrică și nu modificabile de către utilizator. Valoarele orientative ale curentului cu sărmele cele mai des folosite sunt ilustrate în Tabelul (TAB. 5).

6.1.4.3 Tensiunea arcului și restrângerea arcului (pinch-off)

În programele sinergice MIG-MAG pulse-arc și pulse-on-pulse acești doi parametri determină dimensiunea arcului în timpul sudurii.

Tensiunea de arc indică distanța sărmei față de piesă; marginea de discreție a operatorului este limitată la simpla corecție de la -5% la +5% a valorii de tensiune presestătă în fiecare program, pentru a putea eventual adaptă lungimea efectivă a arcului pentru exigențe specifice. Cu cât mai ridicată valoarea, cu atât mai distanță va fi sărma față de piesă.

Restrângerea arcului determină în schimb concentrarea sau amploarea arcului; câmpul de reglare a acestui parametru este între -10% și +10% față de cel al programelor introduse din fabrică (default). Cu cât este mai ridicată această valoare, cu atât va fi mai concentrat arcul.

În programul manual „PRG 0” tensiunea de arc se definește setând o valoare corespunzătoare cu viteza sărmei selecționată în funcție de reglarea următoare:

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ unde:}$$

- U_2 = tensiunea arcului în volți.
- I_2 = curentul de sudură în amperi.

Retineți că la valoarea de tensiune selecționată în gol va corespunde o tensiune de încărcare (în sudură) de 2-4 V mai joasă.

6.1.5 FUNCȚIONARE BI-LEVEL ȘI PULSE ON PULSE

Funcționarea bi-level se setează prin intermediul tastei (8) și se selecționează în modalitatea MIG-MAG pulse arc și short arc. Ciclul de sudură începe apăsând și eliberând butonul pistoletului (ca și în 4 Timpi); punctul de lucru inițial al aparatului de sudură este egal cu nivelul principal de sudură (LED (10a)); aparatul vizualizează curentul și tensiunea acestui punct de lucru. Apăsând pe butonul pistoletului mai puțin de 0,5 secunde, aparatul schimbă punctul de lucru de la nivelul principal la cel secundar (LED (10b)), vizualizând pe display curentul și tensiunea nivelului secundar. La fiecare apăsare succesivă aparatul continuă să treacă de la un nivel la altul atât timp cât butonul nu este apăsat mai mult de 0,5 secunde.

În timpul sudurii chiar dacă aparatul vizualizează valoarea instantanea de curent și tensiune, este posibilă numai modificarea curentului și tensiunii de arc a nivelului principal de sudură.

Funcționarea MIG-MAG Pulse on Pulse se activează cu tasta (7) împreună cu led-ul de la MIG-MAG Pulse arc. Această modalitate este un tip particular de bi-level deoarece chiar și în acest caz avem două puncte de lucru setabile cu aceleași criterii de la funcționarea bi-level (LED (10a) și (10b)). Durata fiecărui nivel t_1 și t_2 este setabilă în ambele cazuri (LED (10c) și (10d)) și nu este determinată manual cum se efectuează în cazul funcționării bi-level. De aceea în timpul sudurii aparatul continuă să varieze în automat punctul de lucru de la nivelul principal (cu durata t_1) la cel secundar (cu durata t_2).

Fenomenul care se creează este acela de a avea o pulsare în pulsare de unde derivă numele. Prin setarea corectă a celor două niveluri și durele este posibilă obținerea unei suduri foarte similare sudurii TIG.

6.2 SUDURA TIG (DC)

După efectuarea conexiunilor circuitului de sudură, după cum se arată în par. 5.5.2, trebuie:

- Să selectați procedeul TIG pe panoul de control al aparatului de sudură (FIG. C (7)).
- Să setați curentul de sudură la valoarea dorită cu maneta encoder (14) (valoarea este tot timpul reglabilă, chiar în timpul sudurii). Dacă este necesar, introduceți rampa de coborâre a curentului cu potențiometru (13) (indicare momentană pe display (16)).

6.2.1 Amorsare LIFT

Sprinjiți vârful electrodului pe piesă, cu o ușoară presiune. Apăsați până la capăt butonul pistoletului și ridicăți electrodul cu 2-3 mm cu câteva momente de întârziere, obținând astfel amorsarea arcului. Aparatul de sudură furnizează inițial un curent I_{BASE} după câteva momente, va fi furnizat curentul de sudură stabil. La sfârșitul ciclului, curentul se anulează cu rampa de coborâre setată.

În tabelul (TAB. 5) sunt rezumate câteva date orientative pentru sudura pe oțeluri inoxidabile sau înalt aliate.

6.3 SUDURA CU ELECTROD ÎNVELIT MMA

După efectuarea conexiunilor circuitului de sudură, după cum se arată în par. 5.5.3 trebuie selectat procedeul MMA de la butonul respectiv (FIG. C (7)).

Curentul de sudură va trebui să fie reglat la valoarea dorită cu maneta encoder (14), iar eventualul supracurent dinamic "ARC FORCE" va putea fi variat între 0 și 100% cu maneta encoder (13) cu indicarea momentană a valorii pe display (16).

În tabelul (TAB. 6) sunt rezumate câteva date orientative ale curentului în funcție de diametrul electrozilor.

6.4 CALITATEA SUDURII

Calitatea cordonului de sudură, inclusiv cantitatea produsă de stropi, va fi determinată în principal de echilibrul parametrilor de sudură: curent (viteză sărmă), diametru sărmei, tensiunea arcului etc.

De asemenea, poziția pistoletului va trebui să fie adaptată după cum se arată în figura M, pentru a se evita producerea excesivă a stropilor și defectele cordonului.

Pentru efectuarea corectă a cordonului va trebui să se țină cont și de viteza sudurii (viteză de avansare de-a lungul cuplajului), determinantă pentru penetrarea corectă și pentru forma cordonului.

Cele mai frecvente defecte ale sudurii sunt rezumate în tabel (TAB. 7).

7. ÎNTRĂTINERE

 ATENȚIE! ÎNAINTE DE EFECTUAREA OPERAȚIILOR DE ÎNTRĂTINERE, ASIGURAȚ-VĂ CĂ APARATUL DE SUDURĂ ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.

7.1 ÎNTRĂTINERE OBİŞNUITĂ:

OPERAȚIILE DE ÎNTRĂTINERE OBİŞNUITĂ POT FI EFECTUATE DE CĂTRE OPERATOR.

7.1.1 Pistoletul de sudură

- Evitați să sprinjiți pistoletul de sudură și cablul acestuia pe piese metalice calde; acest lucru poate cauza fuziunea materialelor izolante și scoaterea din funcție a bobinei.

- Verificați periodic etanșeitatea tubulaturii și raccordurile de gaz.
- La fiecare schimbare a bobinei cu sărmă suflată cu aer comprimat sec (max. 5 bar) în învelișul dispozitivului de avans, pentru a verifica integritatea acestuia.
- Verificați cel puțin o dată pe zi statul de uzură și montarea corectă a extremităților pistoletului de sudură: ajutaj, tubuleț de contact, difuzor de gaz.

7.1.2 Alimentatorul de sărmă

- Verificați frecvent statul de uzură a rolelor de antrenare a sărmiei, înălțătorii periodic praful metallic depozitat în zona de antrenare (role și dispozitivul de avans la intrare și la ieșire).

7.2 ÎNTRĂTINERE SPECIALĂ:

OPERAȚIILE DE ÎNTRĂTINERE SPECIALĂ TREBUIE SĂ FIE EFECTUATE NUMAI DE PERSONAL CALIFICAT SAU EXPERT ÎN DOMENIUL ELECTRIC ȘI MECANIC.

 ATENȚIE! ÎNAINTE DE A ÎNLĂTURA PLĂCILE CARCASEI APARATULUI DE SUDURĂ PENTRU A AVEA ACCES LA INTERIORUL ACESTUIA, ASIGURAȚ-VĂ CĂ APARATUL ESTE OPRIT ȘI DECONECTAT DE LA REȚEAUA DE ALIMENTARE.

Eventualele verificări efectuate sub tensiune în interiorul aparatului de sudură pot cauza electrocutări grave datorate contactului direct cu părțile sub tensiune și/ sau leziuni datorate contactului direct cu piesele în mișcare.

- Verificați interiorul aparatului de sudură periodic sau frecvent, în funcție de utilizare și de gradul de praf din mediul în care se lucrează cu acesta și înălțătorii praful depozitat pe fișele electronice, cu o perie foarte moale sau cu solventi adecuați.
- În timpul acestei operații verificați ca legăturile electrice să fie strânse bine și cablurile să nu prezinte daune la nivelul izolării.
- La terminarea acestor operații, reposiționați panourile aparatului de sudură, strângând bine șuruburile de fixare.
- Evitați întotdeauna efectuarea operațiilor de sudare cu aparatul deschis.

8. ANOMALII, CAUZE ȘI REMEDII (TAB.8)



ATENȚIE! EFECTUAREA ANUMITOR CONTROALE IMPLICĂ RISCUL CONTACTULUI CU PĂRȚI SUB TENSIUNE ȘI/SAU ÎN MIȘCARE.

ÎN CAZUL ÎN CARE FUNCȚIONAREA APARATULUI NU ESTE CORESPUNZĂTOARE ȘI ÎNANTEA EFECTUĂRII ORICĂRUI CONTROL MAI SISTEMATIC SAU ÎNAINTE DE A CONTACTA UN CENTRU DE ASISTENȚĂ AUTORIZAT, CONTROLAȚI CĂ:

- Curentul de sudură, reglat prin Encoder, este corespunzător.
- Să nu fie prezentă o alarmă care indică intervenția siguranței termice în caz de supra sau subteniune sau de scurt circuit.
- Asigurați-vă că raportul intermitentă nominală este corespunzător; în caz de intervenție a protecției termostatică așteptați răcirea naturală a aparatului, verificați functionalitatea ventilatorului.
- Controlați tensiunea liniei: dacă valoarea este prea ridicată sau prea joasă, aparatul de sudură semnalizează anomalie (vezi paragraful 4.2).
- Controlați să nu existe vreun scurtcircuit la ieșirea aparatului de sudură: în acest caz procedați la eliminarea inconvenientului.
- Conectați circuitului de sudură să fie efectuate corect, îndeosebi cleștele cablului de masă să fie conectat efectiv la piesă și fără interpunerea unor materiale izolante (ex. Vopseluri).
- Gazul de protecție folosit să fie corect și în cantitatea potrivită.

Înainte de orice intervenție asupra alimentatorului de sărmă sau în interiorul aparatului de sudură, trebuie să consultați capitolul 7 «ÎNTRĂTINEREA».



1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SPAWANIA ŁUKOWEGO	str. 94
2. WPROWADZENIE I OGÓLNY OPIS	95
2.1 WPROWADZENIE	95
2.2 SPAWALNOŚĆ METALI	95
2.3 AKCESORIA W ZESTAWIE	95
2.4 AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE	95
3. DANE TECHNICZNE	95
3.1 TABLICZKA ZNAMIONOWA	95
3.2 INNE DANE TECHNICZNE	95
4. OPIS SPAWARKI	95
4.1 URZĄDZENIA STERUJĄCE, REGULACJE I POŁĄCZENIE	95
4.1.1 Spawarka z wbudowanym podajnikiem	95
4.2 PANEL STERUJĄCY SPAWARKI	95
4.3 PRZYWOŁYWANIE I ZAPAMIĘTYWANIE PROGRAMÓW	97
4.3.1 PRZYWOŁYWANIE PROGRAMÓW WSTĘPNIE	97
4.3.1.1 Zapamiętywanie przez producenta	97
4.3.1.2 Programy SYNERGICZNE MIG-MAG	97
4.3.1.3 Funkcjonowanie w trybie RECYCNYM ("PRG 0")	97
4.3.2 ZAPAMIĘTYWANIE I PRZYWOŁYWANIE PROGRAMÓW SPERSONALIZOWANYCH W TRYBIE MIG-MAG	97
4.3.2.1 Wprowadzenie	97
4.3.2.2 Zdolność zapamiętywania programów spersonalizowanych w trybie MIG-MAG	97
4.3.2.3 Procedura zapamiętywania (SAVE)	97
4.3.2.4 Procedura przywoływania programu spersonalizowanego (RECALL)	97
5. INSTALOWANIE	97
5.1 PRZYGOTOWANIE	97
5.2 SPOSÓB PODNOSZENIA SPAWARKI	97
5.3 USTAWIENIE SPAWARKI	97
5.4 PODŁĄCZENIE DO SIECI	97
5.4.1 Zalecenia	97
5.4.2 WTYCZKA I Gniazdo WTYCZKOWE	97
5.5 PODŁĄCZENIE OBWODU SPAWANIA	97
5.5.1 SPAWANIE DRUTEM SPAWALNICZYM METODĄ MIG-MAG	97
5.5.1.1 Podłączenie butli z gazem	97
5.5.1.2 Podłączenie uchwytu spawalniczego	97
5.5.1.3 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania	98
5.5.2 SPAWANIE METODĄ TIG	98
5.5.2.1 Podłączenie do butli gazowej	98
5.5.2.2 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania	98
5.5.2.3 Podłączenie uchwytu spawalniczego	98
5.5.3 SPAWANIE ELEKTRODĄ OTULONĄ METODĄ MMA	98
5.5.3.1 Podłączenie uchwytu elektrody	98
5.5.3.2 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania	98
5.5.4 Zalecenia	98
5.6 WPROWADZANIE SZPULI Z DRUTEM	98
5.7 WYMIANA OSŁONY PROWADNIKA DRUTU W UCHWYCIE SPAWALNICZYM	98
5.7.1 Spirala osłona do drutów stalowych	98
5.7.2 Osłona z materiału syntetycznego przeznaczona dla drutów aluminiowych	98
6. SPAWANIE: OPIS PROCESU	98
6.1 SPAWANIE METODĄ MIG-MAG	98
6.1.1 TRYB TRANSMISJI SHORT ARC (KRÓTKI ŁUK)	98
6.1.2 TRYB TRANSMISJI SPRAY ARC (ŁUK NATRYSKOWY)	98
6.1.2 TRYB TRANSMISJI PULSE ARC (ŁUK PULSUJĄCY)	99
6.1.4 REGULACJA PARAMETRÓW SPAWANIA W TRYBIE MIG-MAG	99
6.1.4.1 Gaz osłonowy	99
6.1.4.2 Prąd spawania	99
6.1.4.3 Napięcie łuku i Zwarcie łuku (pinch-off)	99
6.1.5 FUNKCJONOWANIE BI-LEVEL I PULSE ON PULSE	99
6.2 SPAWANIE METODĄ TIG (DC)	99
6.2.1 Zajarzenie LIFT	99
6.3 SPAWANIE ELEKTRODĄ OTULONĄ METODĄ MMA	99
6.4 JAKOŚĆ SPAWANIA	99
7. KONSERWACJA	99
7.1.1 Uchwyt spawalniczy	99
7.1.2 Podajnik drutu	99
7.2 NADZWYCZAJNA KONSERWACJA	99
8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYNY I ŚRODKI ZARADCZE	99

SPAWKI O CIÄGLYM PODAWANIU DRUTU, PRZEZNACZONE DO SPAWANIA ŁUKOWEGO METODÄ MIG-MAG, FLUX, TIG ORAZ MMA, ZAPROJEKTOWANE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I PRZEMYSŁOWEGO.

Uwaga: Poniżej zastosowano termin "spawarka".

1. OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS SPAWANIA ŁUKOWEGO

Operator powinien być odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpiecznego używania spawarek, jak również poinformowany o zagrożeniach związanych z procesami spawania łukowego, odpowiednich środkach ochronnych oraz procedurach awaryjnych.

(Przejrzeć również "SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ IEC lub CLC/TS 62081": INSTALACJA I UŻYwanIE SPRZĘTU DO SPAWANIA ŁUKOWEGO).



- Unika bezpośrednich kontaktów z obwodem spawania; w niektórych okolicznościach napięcie jałowe wytwarzane przez generator może być niebezpieczne.
- Podłączanie przewodów spawalniczych, operacje mające na celu kontrolę oraz naprawa powinny być wykonane po wyłączeniu spawarki i odłączeniu zasilania urządzenia.
- Przed wymianą zużytych elementów uchwytu spawalniczego należy wyłączyć spawarkę i odłączyć zasilanie.
- Wykonac instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Spawarkę należy podłączać wyłącznie do układu zasilania wyposażonego w uziemiony przewód neutralny.
- Upewnić się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona do uziemienia ochronnego.
- Nie używać spawarki w środowisku wilgotnym lub mokrym lub też podczas padającego deszczu.
- Nie używać kabli z uszkodzoną izolacją lub poluzowanymi połączonymi.
- W obecności systemu chłodzenia płynem, operacje uzupełniania płynu należy wykonywać po wyłączeniu spawarki i odłączeniu jej od sieci zasilania.



- Nie spać pojemników, kontenatorów lub przewodów rurowych, które zawierają lub zawierały ciekłe lub gazowe substancje łatwopalne.
- Nie stosować rozpuszczalników chlorowanych do materiałów czystych i nie przechowywać w ich pobliżu.
- Nie spać zbiorników pod ciśnieniem.
- Usunąć z obszaru pracy wszelkie substancje łatwopalne(np. drewno, papier, szmaty, itp.).
- Upewnić się, czy w pobliżu łuku jest odpowiednia wentylacja powietrza lub czy znajdują się odpowiednie środki służące do usuwania oparów spawalniczych; należy systematycznie sprawdzać, aby ocenić granice działania oparów spawalniczych w zależności od ich składu, stężenia i czasu trwania samego procesu spawania.
- Przechowywać butle z dala od źródeł ciepła i chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego(jeżeli używana).



- Zastosować odpowiednią izolację elektryczną pomiędzy elektrodą, obrabianym przedmiotem i ewentualnymi uziemionymi częściami metalowymi, które znajdują się w pobliżu (są dostępne). W tym celu należy nosić rękawice ochronne, obuwie ochronne, nakrycia głowy i odzież ochronną oraz stosować pomostry lub chodniki izolacyjne.
- Należy zawsze chronić oczy za pomocą odpowiednich szkłek przyciemniających z filtrem UV, zamontowanych na maskach lub przyłbicach spawalniczych.

5.5.1.2 Podłączenie uchwytu spawalniczego	97
5.5.1.3 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania	98
5.5.2 SPAWANIE METODĄ TIG	98
5.5.2.1 Podłączenie do butli gazowej	98
5.5.2.2 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania	98
5.5.3 SPAWANIE ELEKTRODĄ OTULONĄ METODĄ MMA	98
5.5.3.1 Podłączenie uchwytu elektrody	98
5.5.3.2 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania	98
5.5.4 Zalecenia	98
5.6 WPROWADZANIE SZPULI Z DRUTEM	98
5.7 WYMIANA OSŁONY PROWADNIKA DRUTU W UCHWYCIE SPAWALNICZYM	98
5.7.1 Spirala osłona do drutów stalowych	98
5.7.2 Osłona z materiału syntetycznego przeznaczona dla drutów aluminiowych	98

6. SPAWANIE: OPIS PROCESU	98
6.1 SPAWANIE METODĄ MIG-MAG	98
6.1.1 TRYB TRANSMISJI SHORT ARC (KRÓTKI ŁUK)	98
6.1.2 TRYB TRANSMISJI SPRAY ARC (ŁUK NATRYSKOWY)	98
6.1.2 TRYB TRANSMISJI PULSE ARC (ŁUK PULSUJĄCY)	99
6.1.4 REGULACJA PARAMETRÓW SPAWANIA W TRYBIE MIG-MAG	99
6.1.4.1 Gaz osłonowy	99
6.1.4.2 Prąd spawania	99
6.1.4.3 Napięcie łuku i Zwarcie łuku (pinch-off)	99
6.1.5 FUNKCJONOWANIE BI-LEVEL I PULSE ON PULSE	99

6.2 SPAWANIE METODĄ TIG (DC)	99
6.2.1 Zajarzenie LIFT	99
6.3 SPAWANIE ELEKTRODĄ OTULONĄ METODĄ MMA	99
6.4 JAKOŚĆ SPAWANIA	99

7. KONSERWACJA	99
7.1.1 Uchwyt spawalniczy	99
7.1.2 Podajnik drutu	99
7.2 NADZWYCZAJNA KONSERWACJA	99

8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYNY I ŚRODKI ZARADCZE	99
--	----

Nosić odpowiednią ogniodporną odzież ochronną, unikając narażenia na działanie promieniowania nadfioletowego i podczerwonego, wytwarzanego przez łuk; rozszerzyć zabezpieczenie na inne osoby znajdujące się w pobliżu łuku za pomocą osłon lub zasłon nie odbijających.

- Hałasliwość: Jeżeli w wyniku operacji spawania szczególnie intensywnych zostanie stwierdzony poziom osobistego narażenia codziennego (LEPD) równy lub wyższy od 85db(A), należy zastosować odpowiednie środki ochrony osobistej.



- Pola elektromagnetyczne wytwarzane podczas procesu spawania mogą nakładać się na funkcjonowanie aparatów elektrycznych i elektronicznych. Osoby stosujące urządzenia elektryczne lub elektroniczne wspomagające funkcje życiowe (np. Pacemaker, aparaty tlenowe itp...), powinny skonsultować się z lekarzem przed zatrzymywaniem się w pobliżu obszarów używania spawarki. Osobom stosującym urządzenia elektryczne lub elektroniczne wspomagające funkcje życiowe odradza się używanie spawarki.



- Niniejsza spawarka spełnia wymagania standardu technicznego produktu, przeznaczonego do użytku wyłącznie w środowisku przemysłowym i w celach profesjonalnych. Nie gwarantuje się zgodności z wymaganiami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej w otoczeniu domowym.



DODATKOWE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- OPERACJE SPAWANIA:
 - W otoczeniu o zwiększonym zagrożeniu szoku elektrycznego;
 - W miejscach graniczących;
 - W obecności materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- NALEŻY zapobiegawczo poddawać ocenie "Odpowiedzialnego fachowca" i wykonywać zawsze w obecności innych osób przeszkołonych do interwencji w przypadku awarii. NALEŻY zastosować techniczne środki zabezpieczające, opisane w punktach 5.10; A.7; A.9. "SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĘ IEC lub CLC/TS 62081".
- ZABRANIA SIĘ spawania operatorom znajdującym się nad podłożem, z wyjątkiem eventualnych przypadków zastosowania platform bezpieczeństwa.
- NAPIĘCIE POMIĘDZY UCHWYTAMI ELEKTROD LUB UCHWYTAMI SPAWALNICZYM: podczas pracy z większą ilością spawarek na jednym przedmiocie lub na kilku przedmiotach połączonych elektrycznie może powstawać niebezpieczna suma napięć jałowych pomiędzy dwoma różnymi uchwytami elektrody lub uchwytami spawalniczymi, o wartości mogącej osiągać podwójną wartość graniczną dopuszczalną. Doświadczony koordynator powinien dokonać pomiaru za pomocą odpowiedniego przyrządu, celem zbadania zagrożenia i umożliwić zastosowanie odpowiednich środków zabezpieczających, jak w punkcie 5.9 "SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĘ IEC Lub CLC/TS 62081".



POZOSTAŁE ZAGROŻENIA

- WYWROTENIE: ustawić spawarkę na równej powierzchni, o nośności odpowiedniej do jej ciężaru; w przeciwnym przypadku (np. pochyła posadzka, niespójna itp...) istnieje niebezpieczeństwo wywrócenia urządzenia.
- Zabrania się podnoszenia całego zespołu: wózek ze spawarką, podajnikiem

drutu i systemem chłodzenia płynem (jeżeli występuje).

- **NIEWŁAŚCIWE UŻYwanIE:** używanie spawarki do jakiegokolwiek obróbki odmiennej od przewidzianej jest niebezpieczne (np. rozmrażanie przewodów rurowych instalacji wodnej).
- **PRZEMIESZCZANIE SPAWARKI I WÓZKA:** używać zawsze butelkę zawierającą odpowiednie środki zapobiegające wywróceniu i upadkom.



Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilania należy zamontować zabezpieczenia, ruchome części obudowy spawarki i podajnicy drutu elektrodomowego.



UWAGA! Wszelkie zabiegi wykonywane na poruszających się częściach podajnicy drutu elektrodomowego, takie jak na przykład:

- Wymiana rolek lub/i prowadnicy drutu;
- Zakładanie drutu na rolki;
- Wprowadzanie szpuli z drutem;
- Czyszczenie rolek, kół zębatych i obszaru znajdującego się pod nimi;
- Smarowanie kół zębatych.

NALEŻY WYKONYWAC PO WYŁĄCZENIU SPAWARKI I ODŁĄCZENIU ZASILANIA.

2. WPROWADZENIE I OGÓLNY OPIS

2.1 WPROWADZENIE

Spawarka składa się ze źródła prądu oraz z wbudowanego podajnika drutu. Źródłem prądu jest prostownik wielopulsowy o zasilaniu trójfazowym (MIG-MAG SYNERGICZNY stali i pulsujący, TIG oraz MMA) z regulacją elektroniczną (switch-mode), sterowaną przez mikroprocesor, z mostkiem zamontowanym od strony głównej.

Podajnik drutu wyposażony jest w 4-rolkowy mechanizm napędzany silnikiem, z niezależną regulacją ciśnienia podawania; sterujący panel cyfrowy jest scalony z mikroprocesorową kartą regulacji; na panelu skupione są zasadniczo trzy funkcje:

a) USTAWIANIE I REGULACJA PARAMETRÓW

Za pomocą tego interfejsu użytkownika możliwe jest ustawianie i regulacja parametrów operacyjnych, wybór zachowanych programów, wyświetlanie na wyświetlaczu stanu urządzenia oraz wartości różnych parametrów.

b) PRZYWOŁYWANIE WSTĘPNIE ZACHOWYWAŃ PROGRAMÓW SYNERGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPAWANIA METODĄ MIG-MAG

Programy te są predefiniowane i zachowywane przez producenta (nie istnieje możliwość modyfikacji); po przywołaniu jednego z tych programów, użytkownik może wybrać określony punkt roboczy (odpowiadający ustawieniu różnych niezależnych parametrów spawania), regulując tylko jedną wielkość. Na tym polega koncept SYNERGII, który umożliwia najłatwiejszą optymalną regulację spawarki w zależności od każdego specyficznego stanu operacyjnego.

c) ZAPAMIĘTYWANIE/PRZYWOŁYWANIE PROGRAMÓW SPERSONALIZOWANYCH

Ta funkcja jest do dyspozycji zarówno podczas pracy w zakresie programu synergicznego, jak również w trybie ręcznym (w tym przypadku ustawienie wszystkich parametrów spawania jest dowolne). Ta funkcjonalność umożliwia użytkownikowi zapamiętywanie i następnie przywoływanie specyficznego rodzaju spawania.

2.2 SPAWALNOŚĆ METALI

MIG-MAG Spawarka jest zalecana do spawania aluminium i jego stopów metodą MIG, lutowania metodą MIG, wykonywanego przeważnie na blachach cynkowych, jak również do spawania stali węglowych, niskostopowych oraz stali nierdzewnych metodą MAG. Spawanie aluminium i jego stopów metodą MIG należy przeprowadzić wykorzystując druty pełne, o składzie dostosowanym do spawanego materiału oraz czysty gaz osłonowy Ar (99,9%).

Lutowanie metodą MIG może być wykonywane na blachach cynkowych, z zastosowaniem drutów pełnych, wykonanych ze stopu miedzi (np. miedź-krzem lub miedź-aluminium), z zastosowaniem czystego Argonu (99,9%) jako gazu ochronnego.

Spawanie stali węglowych i niskostopowych metodą MAG powinno być wykonywane z zastosowaniem drutów pełnych, o składzie dostosowanym do spawanego materiału, gazu osłonowego CO₂ i mieszanek Ar/CO₂ lub Ar/CO₂-O₂ (Argon typowy > 80%). Podczas spawania stali nierdzewnych stosowane są tyczki mieszanek gazu Ar/O₂ lub Ar/CO₂ (Ar typowy > 98%).

TIG Spawarka jest zalecana do spawania metodą TIG prądem stałym (DC) z zatarzeniem stykowym łuku (tryb LIFT ARC); przeznaczona jest ona do spawania wszelkich rodzajów stali (węglowe, niskostopowe i wysokostopowe) oraz metali ciężkich (miedź, nikiel, tytan oraz ich stopy) z zastosowaniem gazu osłonowego w postaci czystego Argonu (99,9%) lub też podczas szczególnych rodzajów zastosowań, z zastosowaniem mieszanek gazu Argon/Hel.

MMA Spawarka jest zalecana do spawania elektrodomowego metodą MMA prądem stałym (DC) wszelkiego rodzaju elektrod otulonych.

2.3 AKCESORIA W ZESTAWIE

- dapter do butli z ARGONEM;
- Przewód powrotny wyposażony w zacisk masowy;
- Reduktor ciśnienia 2 manometry;
- Uchwyt spawalniczy MIG 3m.

2.4 AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE

- Wózek
- Dzalne sterowanie w trybie ręcznym na 1 potencjometr (tylko tryb TIG i MMA).
- Dzalne sterowanie w trybie ręcznym na 2 potencjometry.
- SPOOL GUN.
- System chłodzenia wodnego G.R.A.
- Zestaw do spawania aluminium.
- Zestaw do spawania metoda MMA 600A.
- Uchwyt spawalniczy MIG 5m 500A.
- Uchwyt spawalniczy MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Uchwyt spawalniczy MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Uchwyt spawalniczy TIG 4m lub 8m, 220A.
- Uchwyt spawalniczy TIG 4m lub 8m, 350A R.A.
- Uchwyt spawalniczy MIG/TIG UP/DOWN, z potencjometrem lub bez.
- Uchwyt spawalniczy PUSH PULL.
- Uchwyty spawalnicze z portem szeregowym RS485 na zamówienie.

3.DANE TECHNICZNE

3.1 TABLICZKA ZNAMIONOWA (RYS. A)

Główne dane dotyczące zastosowania i wydajności spawarki zostały podane na tabliczce znamionowej o następującym znaczeniu:

- Stopień zabezpieczenia obudowy:
- Symbol linii zasilania:
 - 1: napięcie przemienné jednofazowe;
 - 3: napięcie przemienné trójfazowe.
- Symbol **S**: oznacza, że spawanie może być wykonywane w środowisku o zwiększym zagrożeniu szoku elektrycznego (np. w pobliżu wielkich skupisk metalu).
- Symbol zalecanego procesu spawania.
- Symbol struktury wewnętrznej spawarki.
- Norma EUROPEJSKA dotycząca bezpieczeństwa i produkcji urządzeń przeznaczonych do spawania lükowego.
- Numer części służący do identyfikacji spawarki (niedbany dla pogotowia technicznego, zamówienia części zamiennej i badania pochodzenia produktu).
- Wydajność obwodu spawania:
 - **U_o**: maksymalne napięcie jałowe .
 - **I_o/I_o**: Prądy i odpowiadające napięcia znormalizowane, które mogą być wytwarzane przez spawkę podczas procesu spawania.
 - **X**: Cykl pracy: wskazuje czas, w ciągu którego spawarka może wytworzyć odpowiednią ilość prądu (ta sama kolumna). Wyrażany w %, na podstawie cyklu 10 minutowego (np. 60% = 6 minut pracy, 4 minuty przerwy, i tak dalej). W przypadku gdy współczynniki wykorzystania (dotyczące 40°C otoczenia) zostaną przekrocone, nastąpi zadziałanie zabezpieczenia termicznego (spawarka pozostanie w stanie stand-by dopóki temperatura nie znajdzie się ponownie w dopuszczalnych granicach).
 - **A/V-A/V**: Wskazuje gamę regulacji prądu spawania (minimalna - maksymalna) dla odpowiedniego napięcia luki.
- Dane charakterystyczne linii zasilania:
 - **U₁**: Napięcie przemienné i częstotliwość zasilania spawarki (dopuszczalne granice ±10%);
 - **I_{1,max}**: Maksymalny prąd pobierany z sieci.
 - **I_{1,eff}**: Rzeczywisty prąd zasilania.
- **I₂**: Wartość bezpieczników z opóźnionym działaniem, które należy przygotować dla zabezpieczenia linii.

11-Symboly dotyczące norm bezpieczeństwa, których znaczenie podane jest w rozdziale 1 "Ogólne bezpieczeństwo podczas spawania lükowego".

Uwaga: Na tabliczce znamionowej podane jest przykładowe znaczenie symboli i cyfr; dokładne wartości danych technicznych posiadanej spawarki należy odczytać bezpośrednio na tabliczce samej spawarki.

3.2 INNE DANE TECHNICZNE:

- **SPAWARKA:** patrz tabela (TAB. 1)
- **UCHWYT SPAWALNICZY:** patrz tabela (TAB. 2)

4. OPIS SPAWARKI

4.1 URZĄDZENIA STERUJĄCE, REGULACJE I POŁĄCZENIE (RYS. B)

4.1.1 Spawarka z wbudowanym podajnikiem

strona przednia:

- Panel sterujący (patrz opis).
- Szybkołączka ujemna (-) umożliwiająca podłączenie przewodu doprowadzającego prąd spawania (przewód masowy przeznaczony dla metod MIG i MMA, przewód uchwytu spawalniczego TIG).
- Złączka gazu do uchwytu spawalniczego TIG.
- Wtyczka 3-biegunkowa do podłączenia przewodu UCHWYTU SPAWALNICZEGO TIG.
- Wtyczka 14-biegunkowa umożliwiająca podłączenie zdalnego sterowania.
- Scentralizowane przyłącze dla uchwytu spawalniczego MIG (Euro).
- Szybkołączka dodatnia (+) umożliwiająca podłączenie przewodu masowego podczas spawania metodą TIG.

strona tylna:

- Wyłącznik główny ON/OFF.
- Przyłącze rury gazowej (butla) do spawania metodą TIG.
- Przyłącze rury gazowej (butla) do spawania metodą MIG.
- Kabel zasilający z przepustem kablowym.
- Wtyczka 5-biegunkowa dla systemu chłodzenia wodnego.
- Bezpiecznik.

Po wyłączeniu urządzenia może pozostać nadal wyświetlona przez kilka sekund sygnalizacja "AL4" lub "AL11".

2- DIODA sygnalizująca OBECNOŚĆ NAPIĘCIA W UCHWYCIE SPAWALNICZYM LUB W ELEKTRODZIE.

3- DIODA sygnalizująca PROGRAMOWANIE SPAWARKI.

4- Klawisz przywoływania (RECALL) spersonalizowanych programów spawania (patrz par. 4.3.2.4).

5- Klawisz zapamiętywania (SAVE) spersonalizowanych programów spawania (patrz par. 4.3.2.3).

6- Klawisz wyboru programu spawania i wyświetlacz 2cyfr.

Po wcisnięciu przycisku na wyświetlaczu zostanie wyświetlony numer zawarty w przedziale od "0" do "44". Do każdego numeru (od "1" do "44") przypisany jest synergiczny program spawania (patrz TAB. 3), natomiast do numeru "0" przypisane jest funkcjonowanie spawarki w trybie ręcznym, podczas którego

wszystkie parametry mogą być ustawiane przez operatora (tylko w trybach MIG-MAG SHORT i SPRAY ARC).

7- Klawisz wyboru procesu spawania.

Po wcisnięciu klawisza zaświeci się DIODA odpowiadająca temu trybowi spawania, który zamierza się zastosować:

MIG : MIG-MAG w trybie "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG w trybie "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG w trybie "PULSE ON PULSE".

TIG : METODA TIG.

MMA : elektroda MMA.

8- Klawisz wyboru trybu sterowania przyciskiem uchwytu spawalniczego MIG-MAG.

Po wcisnięciu klawisza zaświeci się DIODA znajdująca się w pobliżu następującego typu funkcjonowania:

2t : funkcjonowanie 2-taktowe, ON-OFF z wcisniętym przyciskiem.

4t : funkcjonowanie 4-taktowe, ON-OFF ze zwolnionym przyciskiem.

BILEVEL : funkcjonowanie bi-level przeznaczone dla trybów MIG-MAG, TIG.

SPOT : funkcjonowanie podczas spawania punktowego metodą MIG-MAG (SPOT).

9- Klawisz umożliwiający uruchomienie zdalnego sterowania.

Jeżeli DIODA REMOTE świeci się, regulacja może być wykonywana wyłącznie przy pomocy zdalnego sterowania, a dokładniej:

a) **sterowanie na 1 potencjometr (tylko metoda MMA i TIG)**; następuje funkcję pokrętla kodera (14).

b) **sterowanie na 2 potencjometry**: następuje funkcję pokrętła kodera (14) i (13).

c) **sterowanie pedałem (tylko metoda MMA i TIG)**: następuje funkcję pokrętła kodera (14).

UWAGA: Ustawienie trybu "ZDALNY" (REMOTE) jest możliwe wyłącznie, jeżeli zdalne sterowanie zostało rzeczywiście podłączone do specjalnej wtyczki.

10- Klawisz wyboru parametrów spawania.

Wcisnąć kolejno ten klawisz zaświeci się jedna z DIOD od (10a) do (10h), z którym połączony jest specyficzny parametr. Wartość każdego uaktywnionego parametru może być ustawiana przy pomocy pokrętła (13) i jest ona następnie wyświetlna na wyświetlaczu (15). Pokrętło (14) umożliwia regulację wartości głównego poziomu spawania wyświetlonej na wyświetlaczu (16); dotyczy zarówno prądu jak i prędkości podawania drutu (patrz opis punktu (14)), za wyjątkiem (10b).

Tylko w przypadku, kiedy dioda (10b) świeci się pokrętło (14) umożliwia regulację wartości poziomu drugorzędnego (patrz opis diody (10b)).

Uwaga: parametry, które nie mogą być modyfikowane przez operatora, w zależności, czy spawanie następuje przy ustawionym programie synergicznym lub w trybie ręcznym "PRG 0", są one automatycznie wykluczone z wyboru; odpowiednia DIODA nie zaświeci się.

10a-

• MIG-MAG

Ten parametr jest wyświetlany automatycznie podczas wykonywania operacji spawania metodą MIG-MAG, wskazując rzeczywiste napięcie łuku (diода (15a) świeci się).

• MIG-MAG Pulse arc

W przypadku ustawienia programu synergicznego MIG-MAG Pulse arc umożliwia wyregulowanie korekty, którą zamierza się wprowadzić do długości łuku, obliczonej w synergii (zakres od -5% do +5%) (dioda (15c) świeci się). W tym samym stanie, po ustawieniu funkcji bi-level, pulse on pulse lub Tstart parametr przyjmuje znaczenie korekty długości łuku głównego poziomu spawania, obliczonej również w synergii (zakres od -5% do +5%) (dioda (15c) świeci się).

• MIG-MAG Short arc

W przypadku ustawienia programu synergicznego MIG-MAG Short arc umożliwia wyregulowanie korekty, którą zamierza się wprowadzić do długości łuku, obliczonej w synergii (zakres od -5% do +5%) (dioda (15c) świeci się). W tym samym stanie ustawienie funkcji bi-level parametr przyjmuje znaczenie korekty długości łuku głównego poziomu spawania, obliczonej również w synergii (zakres od -5% do +5%) (dioda (15c) świeci się).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

W przypadku funkcjonowania MIG-MAG Short arc program wykonywany w trybie ręcznym "PRG 0" umożliwia ustawienie rzeczywistego napięcia łuku (zakres 10-40) (dioda (15a) świeci się).

W tym samym stanie w przypadku ustawienia funkcji bi-level parametr przyjmuje znaczenie korekty rzeczywistego napięcia łuku głównego poziomu spawania (zakres 10-40) (dioda (15a) świeci się).

10b-

• MIG-MAG Pulse arc

W trybie spawania MIG-MAG pulse arc, w przypadku ustawienia funkcji bi-level, pulse on pulse lub Tstart, umożliwia regulację (pokrętlem (14)) prądu I_1 , $I_1(I_{start})$ oraz (pokrętem (13)) umożliwia korektę długości łuku drugorzędnego poziomu spawania, obliczonej w synergii (zakres od -5% do +5%) (dioda (15c) świeci się).

• MIG-MAG Short arc

W programach synergicznych MIG-MAG short arc, w przypadku ustawienia funkcji bi-level umożliwia regulację prądu/prędkości podawania drutu (pokrętem (14)) oraz korektę długości łuku drugorzędnego poziomu spawania, obliczonej w synergii (pokrętem (13)) (zakres od -5% do +5%) (dioda (15c) świeci się).

• Bi-level "PRG 0"

Ustawiając program w trybie ręcznym "PRG 0", z funkcją bi-level, umożliwia regulację prędkości podawania drutu (pokrętem (14)), (dioda 16c) świeci się) oraz rzeczywistego napięcia łuku drugorzędnego poziomu spawania I_1 , (pokrętem (13)) (zakres 10-40) (dioda (15a) świeci się).

W przypadku funkcjonowania w trybie TIG bi-level umożliwia regulację drugiego poziomu (I_1) prądu spawania.

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

W trybie ręcznym "PRG 0" umożliwia dostosowanie prędkości drutu na początku spawania w celu zoptymalizowania zajęcia łuku (regulacja od

1-100%, DIODA (15c) świeci się).

• MIG-MAG Pulse arc 2-TAKTOWY

W trybie MIG-MAG Pulse arc 2-TAKTOWY umożliwia regulację czasu trwania prądu początkowego (T_{start}). Jeżeli zostanie ustawiona wartość zero parametru funkcja nie będzie aktywna, natomiast w przypadku ustawienia każdej innej wartości większej od zera (regulacja 0,1-3 sekund) jest możliwy wybór DIODY (10b) w celu wykonania regulacji napięcia łuku oraz wartości prądu początkowego (poziom drugorzędny). Jest możliwe ustawienie wartości prądu początkowego wyższej lub niższej od wartości głównego prądu spawania; wyższy prąd początkowy jest bardzo użyteczny przed wszystkim podczas spawania aluminium i jego stopów, umożliwia wtedy szybsze spawanie przedmiotu ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

W trybie MIG-MAG Pulse on pulse umożliwia regulację czasu trwania głównego prądu spawania, (regulacja 0,1-10 sekund, DIODA (15b) świeci się).

• MMA

Podczas spawania elektrodomowego metodą MMA, ten parametr przyjmuje znaczenie "Arc force", umożliwiając ustawienie przetężenia dynamicznego (regulacja 0-100%, DIODA (15c) świeci się). Podczas spawania metodą MMA na wyświetlaczu (15) wyświetlone jest rzeczywiste napięcie łuku (dioda (15a) świeci się), dioda (10c) pozostaje w każdym razie zaświecona, umożliwiając regulację Arc force również podczas spawania.

10d-

• MIG-MAG Pulse arc

W trybie MIG-MAG pulse arc ten parametr określa zdławienie łuku. Im wyższa jest ustawiona wartość tym bardziej skupiony będzie łuk podczas spawania. W tych trybach spawania, które wykorzystują dwa poziomy prądu (bi-level, pulse on pulse lub Tstart) zdławienie łuku jest wspólne dla obu ustawionych poziomów (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

W rzeczywistym spawaniu metodą MIG-MAG "PRG 0" umożliwia regulację reaktancji elektronicznej, (regulacja 20-80%, DIODA (15c) świeci się). Wyższa wartość ustawiona powoduje, że temperatura jeziorka spawalniczego jest wyższa. W trybie bi-level reaktancja elektroniczna jest wspólna dla obu ustawionych poziomów.

• MIG-MAG Pulse on pulse

W trybie MIG-MAG Pulse on pulse umożliwia regulację czasu trwania drugorzędnego prądu spawania (regulacja 0,1-10 sekund, DIODA (15b) świeci się).

10e-

BURN BACK

Palenie drutu po zakończeniu spawania (BURN-BACK).

Umożliwia regulację czasu trwania palenia drutu po zakończeniu spawania. Odpowiednie ustawienie umożliwia zapobieżenie przyklejeniu się drutu do przedmiotu spawanego w trybie ręcznym (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC, (regulacja 0,01-1 sekund, dioda (15b) świeci się).

Podczas, kiedy ustawiony jest program synergiczny MIG-MAG, umożliwia regulację korekty, która zamierza się wprowadzić do czasu palenia drutu po zakończeniu spawania BURN_BACK TIME, obliczonego w synergii (zakres -1% / +1% DIODA (15c) świeci się)

10f-

POST GAS

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC i TIG.

W każdym trybie spawania MIG-MAG SHORT ARC TIG przyjmuje znaczenie opóźnienia wypływu gazu "Post-gas", umożliwiając dostosowanie czasu trwania wypływu gazu osłonowego, począwszy od zakończenia spawania (regulacja 0,1-10 sekund, DIODA (15b) świeci się).

10g-

SLOPE DOWN

Rampa opadania prądu spawania (SLOPE DOWN).

Jest aktywna wyłącznie w przypadku używania programów synergicznych MIG-MAG PULSE ARC, SHORT ARC ("PRG" od "1" do "44") lub TIG.

Umożliwia stopniowe zmniejszenie prądu po zwolnieniu przycisku uchwytu spawalniczego (regulacja 0-3 sekund, DIODA (15b) świeci się).

10h-

Czas punktowania (SPOT TIME).

Jest aktywny wyłącznie, jeżeli tryb "SPOT" został ustawiony przy pomocy klawisza (8). Umożliwia wykonywanie punktowania metodą MIG-MAG oraz kontrolowanie czasu trwania spawania, (regulacja 0,1-10 sekund, DIODA (15b) świeci się).

11-

Przycisk uaktywniający elektrozawór gazu w trybie ręcznym.

Ten przycisk umożliwia wypływu gazu (oczyszczanie przewodów rurowych - regulacja przepływu) bez konieczności wcisnięcia przycisku uchwytu spawalniczego; działanie przycisku jest krótkotrwale.

12-

Przycisk podawania drutu w trybie ręcznym.

Ten przycisk umożliwia podawanie drutu w osłonie uchwytu spawalniczego, nie jest konieczne wcisnięcie przycisku uchwytu; działanie przycisku jest krótkotrwale, natomiast prędkość podawania drutu jest stała.

13-

Pokrętlo kodera umożliwiające regulację parametrów spawania (patrz 10a-10h).

14-

Pokrętło kodera.

Pokrętło umożliwia regulację następujących parametrów:

- Prąd spawania (dioda (16a) świeci się).
- Prędkość podawania drutu (dioda (16c) świeci się) w trybie Short/Spray arc.
- Grubość przedmiotu używanego do spawania (dioda (16b) świeci się), jeżeli grubość przedmiotu w mm została ustawiona przy pomocy przycisku (17)

W tych trybach spawania, które wykorzystują dwa poziomy prądu (bi-level, pulse on pulse lub Tstart) podczas, kiedy świeci się dioda (10b) pokrętło umożliwia regulację następujących parametrów:

- Prąd spawania I_1 (dioda (16a) świeci się) poziomu drugorzędnego w trybie Pulse arc.
- Prędkość podawania drutu drugorzędnego poziomu spawania (dioda (16c) świeci się) w trybie Short/Spray arc.

15-

Wyświetlacz alfanumeryczny 3-cyfrowy. Wskazuje:

- wartość parametrów spawania (patrz od (10a) do (10h)) podczas funkcjonowania bez obciążenia.
- rzeczywiste napięcie łuku podczas spawania.

UWAGA: po zakończeniu spawania wyświetlacz przełączany jest automatycznie na wartość ustawioną.

15a,

15b, 15c- DIODY wskazujące ustawioną jednostkę miary (wolt, sekundy, wartość procentowa).

16-

Wyświetlacz alfanumeryczny 3-cyfrowy. Wskazuje:

- wartość ustawioną pokrętłem kodera (14).
- rzeczywisty prąd podczas spawania.

UWAGA: po zakończeniu spawania wyświetlacz przełączany jest automatycznie na wartość ustawioną.

- sygnalizacja alarmu (patrz punkt 1).
- 16a, 16b, 16c- Diody wskazujące ustawioną jednostkę miary (prąd w amperach (A), grubość w milimetrach (mm) oraz prędkość podawania drutu w metrach/minutę (m/min)).**
- 17- Przycisk wyboru jednostki miary Amper, mm, m/min (Diody (16a)(16b) (16c)).**
- Umożliwia ustawienie przy pomocy kodera (14) odpowiednio grubości spawanego materiału, prądu spawania, prędkości podawania drutu.
- "PRG 0" w trybie ręcznym: ustawianie każdego pojedynczego parametru jest niezależne od innych parametrów.
- Programy od "1" do "44": ustawianie każdego pojedynczego parametru (np. grubość materiału) automatycznie określa pozostałe parametry (np. wartości prądu spawania oraz prędkość podawania drutu).

4.3 PRZYWOŁYWANIE I ZAPAMIĘTYWANIE PROGRAMÓW

4.3.1 PRZYWOŁYWANIE PROGRAMÓW WSTĘPNE ZAPAMIĘTANYCH PRZEZ PRODUCENTA

4.3.1.1 Programy SYNERGICZNE MIG-MAG

W spawarkę przewiduje się zapamiętywanie 44 programów synergicznych, których parametry są podane w tabeli (TAB.3); podczas wybierania programu, przeznaczonego dla danego trybu spawania, który zamierza się wykonać należy odwołać się do tej tabeli.

Wybór określonego programu następuje poprzez wcisnięcie klawisz "PRG", któremu odpowiada na wyświetlaczu numer zawarty w zakresie od "0" do "44" (liczba "0" nie odpowiada żaden program synergiczny, natomiast odpowiada jej funkcjonowanie w trybie ręcznym, zgodnie z opisem znajdującym się w następnym paragrafie).

UWAGA: W programie synergicznym priorytetowe znaczenie posiada wybór trybu transmisji, PULSE ARC lub też SHORT/SPRAY ARC, dokonywany za pomocą odpowiedniego klawisz (patrz RYS. C, klawisz (7)).

UWAGA: Wszystkie rodzaje drutu, nieprzewidziane w tabeli mogą być używane w trybie ręcznym "PRG 0".

4.3.1.2 FUNKCJONOWANIE W TRYBIE RĘCZNYM ("PRG 0")

Funkcjonowanie w trybie ręcznym odpowiada numerowi "0" na wyświetlaczu i jest aktywne wyłącznie, jeżeli uprzednio został wybrany tryb transmisji SHORT/SPRAY ARC (RYS. C, klawisz (7)).

W tym trybie spawania, ponieważ nie została przewidziana żadna synergiczna, operator powinien ustawić w trybie ręcznym wszystkie parametry spawania.

UWAGA! Ustawianie każdego parametru jest dowolne, czyli wartości im przypisane mogłyby okazać się niezgodne z prawidłowym procesem spawania.

UWAGA: NIE jest możliwe używanie trybu transmisji PULSE ARC, po ustawieniu ręcznego trybu spawania.

4.3.2 ZAPAMIĘTYWANIE I PRZYWOŁYWANIE PROGRAMÓW SPERSONALIZOWANYCH W TRYBIE MIG-MAG

4.3.2.1 Wprowadzenie

Spawarka umożliwia zapamiętywanie (SAVE) spersonalizowanych programów roboczych, które dotyczą ustawienia parametrów, obowiązujących podczas określonego trybu spawania. Każdy program zapamiętyany może być w każdej chwili przywoływany (RECALL), oddając w ten sposób spawarkę do dyspozycji użytkownika "gotową do użycia", przygotowaną do wykonania specyficznej funkcji uprzednio zoptymalizowanej.

4.3.2.2 Zdolność zapamiętywania programów spersonalizowanych w trybie MIG-MAG

Spawarka przewiduje zapamiętywanie spersonalizowanych programów w trzech grupach, które dotyczą trzech trybów transmisji synergicznych (SHORT/SPRAY ARC, Pulse arc i Pulse on pulse), jak również podczas funkcjonowania w trybie ręcznym, z następującymi specyfikacjami:

- PULSE ARC SYNERGICZNY PULSE ON PULSE: 10 programów do zapamiętania (numery do dyspozycji od "1" do "10"),
- PULSE ARC SYNERGICZNY: 10 programów do zapamiętania (numery do dyspozycji od "1" do "10"),
- SHORT/SPRAY ARC SYNERGICZNY: 10 programów do zapamiętania (numery do dyspozycji od "1" do "10"),
- SHORT/SPRAY ARC TRYB Ręczny („PRG=0”): 10 programów do zapamiętania (numery do dyspozycji od "1" do "10").

Aby rzeczywiście przywołać dany program, który zamierza się używać, priorytetowe znaczenie w stosunku do wyboru numeru (jak opisano w par. 4.3.1), posiada wybór danego trybu transmisji PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON - PULSE lub SHORT/SPRAY ARC lub też ustawienie "PRG=0", w przypadku, kiedy programy zostały wstępnie zapamiętane w trybie ręcznym.

4.3.2.3 Procedura zapamiętywania (SAVE).

Po optymalnym wyregulowaniu spawarki przeznaczonej do określonego trybu spawania, należy wykonać następujące operacje (patrz RYS.C):

- a) Wcisnąć klawisz (5) "SAVE".
- b) Na wyświetlaczu (16) pojawi się napis "Pr" i jeden numer (zawarty w zakresie od "1" do "10") na wyświetlaczu (15).
- c) Obracając pokrętło kodera (obojętnie czy (13) czy (14)) należy wybrać numer, pod którym zamierza się zapamiętać dany program (patrz również 4.3.2.).
- d) Ponownie wciśnąć klawisz "SAVE".
- e) Wyświetlacz (15) i (16) migoczą.
- f) Ponownie wciśnąć, w ciągu dwóch sekund, klawisz "SAVE".
- g) Na wyświetlaczu pojawi się napis "St Pr", co oznacza, że program został zapamiętany; po 2 sekundach wartości wyświetcone zostaną automatycznie przełączone na wartości, które dotyczą parametrów dopiero co zachowanych.

UWAGA: Jeżeli podczas migotania wyświetlaczy nie zostanie ponownie wciśnięty klawisz "SAVE" w ciągu 2 sekund, wyświetlają one napis "No St" a program nie zostanie zapamiętany; wyświetlacze powracają automatycznie do wyświetlania poprzedniego obrazu.

4.3.2.4 Procedura przywoływania programu spersonalizowanego (RECALL)

Przed wykonaniem operacji przywołania programu należy sprawdzić, czy wybrany tryb transmisji (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC lub "PRG=0") jest rzeczywiście tym trybem, w którym zamierza się pracować. Postępować jak opisano niżej (patrz RYS.C):

- a) Wcisnąć klawisz "RECALL".
- b) Na wyświetlaczu (16) pojawi się napis "Pr" i jeden numer (zawarty w zakresie od "1" do "10") na wyświetlaczu (15).
- c) Obracając pokrętło kodera (obojętnie czy (13) lub też (14)) należy wybrać numer, pod którym został zapamiętany program, który zamierza się teraz używać.
- d) Ponownie wciśnąć klawisz "RECALL" przez czas dłuższy niż 2 sekundy.
- e) Na wyświetlaczu pojawi się napis "Ld Pr", co oznacza, że program został przywołany; po upłynięciu 2 sekund wyświetlacz przełączają automatycznie na wartości dotyczące programu dopiero co przywołanego.

UWAGA: Jeżeli klawisz "RECALL" nie zostanie ponownie wciśnięty przez okres czasu przekraczający 2 sekundy, na wyświetlaczu wyświetlony jest napis "No

Ld" a program nie zostanie załadowany; następnie wyświetlacze powracają automatycznie do wcześniejszej wyświetlonego obrazu.

UWAGI:

- PODCZAS OPERACJI WYKONYWANYCH KLAWSZAMI "SAVE" I "RECALL" DIODA "PRG" ŚWIETCI SIĘ.
- PRZYWOŁANY PROGRAM MOŻE BYĆ MODYFIKOWANY ZGODNIE Z UPODOBANIAMI OPERATORA, JEDNAKŻE ZMIENIONE WARTOŚCI NIE ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZACHOWANE. JEŻELI ZAMIERZA SIĘ ZAPAMIĘTAĆ NOWE WARTOŚCI W TYM SAMYM PROGRAMIE, NALEŻY WYKONAĆ PROCEDURE ZAPAMIĘTYWANIA (PATRZ 4.3.2.3).
- ZAPISYWANIE PROGRAMÓW SPERSONALIZOWANYCH I ODNOŚNE SZEREGOWANIE PRZYŁĄCZONYCH PARAMETRÓW NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA.
- PROGRAMY SPERSONALIZOWANE NIE MOGĄ BYĆ ZACHOWYWANE W TRYBIE SPAWANIA ELEKTRODOWEGO MMA LUB TIG.

5. INSTALOWANIE

UWAGA! WSZELKIE OPERACJE INSTALACYJNE ORAZ PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONYWAĆ PO UPŘEDNIM WYŁĄCZENIU SPAWARKI I ODLĄCZENIU ZASILANIA URZĄDZENIA.
PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE WYŁAŻNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB WYKWAŁIFIKOWANY.

5.1 PRZYGOTOWANIE

- Rozpakować spawarkę;
- Włożyć wtyczkę polaryzacji, jeżeli nie zostanie podłączony system GRA (RYS. D);
- W przypadku obecności wózka i/lub systemu GRA należy przeczytać odpowiednie załączone instrukcje obsługi.

5.2 SPOSÓB PODNOSENIA SPAWARKI (RYS. E)

Spawarka należy podnosić po odłączeniu elementów (uchwyt spawalniczy, przewody doprowadzające gaz, kable, itp.), które mogłyby się odłączyć.
Założyć pierścień mocujące i dokręcić je z zastosowaniem dwóch śrub M8x25, załączonych jako akcesoria, jak pokazano na rysunku.
Uwaga: uchwyty oczkowe z gwintowanym otworem M8 UNI 2948-71 umożliwiające podnoszenie nie są objęte dostawą.

5.3 USTAWIENIE SPAWARKI

Wyznaczyć miejsce instalacji spawarki w taki sposób, aby w pobliżu otworu wlotowego i wylotowego powietrza chłodzącego nie znajdowały się przeszkody (cyrkulacja wymuszona za pomocą wentylatora, jeżeli występuje); upewnić się jednocześnie, czy nie są zasysane pyły przewodzące, opary korozjyne, wilgoć, itd.
Zapewnić co najmniej 250mm wolnej przestrzeni wokół spawarki.

UWAGA! Ustawić spawarkę na płaskiej powierzchni, o nośności odpowiedniej dla jej ciężaru, celem uniknięcia wywrócenia lub przesunięcia, które są niebezpieczne.

5.4 PODŁĄCZENIE DO SIECI

5.4.1 Zalecenia

Przed wykonaniem jakiegokolwiek podłączenia elektrycznego należy sprawdzić, czy dane znajdujące się na tabliczce spawarki odpowiadają wartościom napięcia i częstotliwości sieci, które są do dyspozycji w miejscu instalacji urządzenia.

Spawarka należy podłączyć wyłącznie do systemu zasilającego z przewodem neutralnym podłączonym do uziemienia.

Aby zapewnić zabezpieczenie przed pośrednim kontaktem należy stosować wyłączniki różnicoprądowe typu:

- Typ A () dla urządzeń jednofazowych;
- Typ B () dla urządzeń trójfazowych.

Celem spełnienia wszystkich wymagań Normy EN 61000-3-11 (Flicker) zaleca się podłączenie spawarki do interfejsu sieci zasilania, który wykazuje impedancję mniejszą od $Z_{max} = 0.283 \text{ ohm}$.

5.4.2 WTYCZKA I GNIAZDO WTYCZKOWE

Podłączyć do przewodu zasilania z wtykiem znormalizowanym, (3P + T dla 3ph) o odpowiedniej pojemności elektrycznej i przygotować gniazdo wtyczkowe sieci wyposażone w bezpieczniki lub automatyczny wyłącznik; specjalnie przygotowany zacisk uziemiaciący należy podłączyć do przewodu uziemionego (żółto-zielony) linii zasilania. W tabeli 1 (TAB.1) podane są w amperach wartości zalecane dla bezpieczników zwierciennych linii, wybrane na podstawie max. prądu znamionowego wytwarzanego przez spawarkę oraz napięcia znamionowego zasilania.

5.5 PODŁĄCZENIE OBWODU SPAWANIA

UWAGA! PRZED WYKONANIEM NIŻEJ OPISANYCH PODŁĄCZEŃ NALEŻY UPEWNIC SIE, CZY SPAWARKA JEST WYŁĄCZONA I ODLĄCZYĆ JĄ OD SIECI ZASILANIA.

W tabeli (TAB. 1) podana jest wartość zalecana dla przewodów spawalniczych (mm^2)

5.5.1 SPAWANIE DRUTEM SPAWALNICZYM METODĄ MIG-MAG (RYS.F)

5.5.1.1 Podłączenie butli z gazem

- Dokręcić reduktor ciśnienia do zaworu butli z gazem, wkładając specjalną redukcję dostarczoną w akcesoriach, którą należy zamontować w przypadku zastosowania gazu Argon lub mieszaniny Ar/CO₂.
- Połączyć przewód rurowy doprowadzający gaz z reduktorem i dokręcić zacisk znajdujący się na wyposażeniu urządzenia; następnie połączyć drugi koniec przewodu rurowego ze specjalną złączką, znajdującą się z tyłu spawarki i dokręcić zacisk znajdujący się na wyposażeniu urządzenia.
- Przed otwarciem zaworu butli należy poluzować nakrętkę regulującą reduktor ciśnienia.

5.5.1.2 Podłączenie uchwytu spawalniczego

- Włożyć uchwyt spawalniczy do odpowiedniej wtyczki dokręcając ręcznie do końca nakrętkę blokującą.
- Przygotować spawarkę do pierwszego wprowadzenia drutu, wymontować dyszę i rurkę kontaktową, aby ułatwić wyjęcie.
- Połączyć przewód prądu spawania z szybkozłączką (+).
- Przewody rurowe doprowadzające wodę dla wersji R.A. (uchwyt spawalniczy chłodzony wodą) z szybkozłączkami.
- Zwrócić uwagę, aby wtyczki były dobrze dokręcone w celu uniknięcia przegrzewania się i utraty skuteczności urządzenia.
- Połączyć przewód rurowy doprowadzający gaz z reduktorem i dokręcić zacisk znajdujący się na wyposażeniu urządzenia; następnie połączyć drugi koniec przewodu rurowego ze specjalną złączką, znajdującą się z tyłu spawarki i dokręcić

zacisk znajdujący się na wyposażeniu urządzenia.

5.5.1.3 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania

Podłączyć do spawanego przedmiotu lub do metalowego stołu spawalniczego, na którym jest ulóżony, możliwie jak najbliżej do spawanego złącza.
Przewód ten należy podłączyć do zacisku z symbolem (-).

5.5.2 SPAWANIE METODĄ TIG (RYS.G)

5.5.2.1 Podłączenie do butli gazowej

- Przykroić reduktor ciśnienia do zaworu butli gazowej, wkładając specjalną redukcję dostarczoną w akcesoriach urządzenia i przeznaczoną dla gazu Argon.
- Podłączyć rurę doprowadzającą gaz do reduktora i zaciśnąć zacisk znajdujący się w wyposażeniu; następnie połączyć drugi koniec rury ze specjalną złączką, znajdującą się z tyłu spawarki i zaciśnąć zacisk znajdujący się w wyposażeniu.
- Przed otwarciem zaworu butli należy poluzować nakrętkę regulującą reduktor ciśnienia.

5.5.2.2 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania

- Podłączyć przewód do spawanego przedmiotu lub do metalowego stołu, na którym został umieszczony, najbliżej jak tylko jest to możliwe do wykonywanego złącza.
- Podłączyć przewód spawarki do szybkozłączki (+).

5.5.2.3 Podłączenie uchwytu spawalniczego

- Podłączyć uchwyt spawalniczy TIG do szybkozłączki (-), znajdującej się na przednim panelu spawarki, podłączyc rurę doprowadzającą gaz oraz przewód sterującego uchwytu spawalniczy.

5.5.3 SPAWANIE ELEKTRODĄ OTULONĄ METODĄ MMA (RYS. H)

5.5.3.1 Podłączenie uchwytu elektrody

Prawie wszystkie elektrody otulone należy podłączyć do bieguna dodatniego (+) prądnicy; za wyjątkiem elektrod z powłoką kwasową, które należy podłączyć do bieguna ujemnego (-)

Podłączyć przewód uchwytu elektrody do szybkozłączki (+) znajdującej się na przednim panelu.

Uwaga: w niektórych przypadkach zalecana jest biegunowość (-) w uchwycie elektrody; należy więc sprawdzić zalecenia producenta elektrod.

5.5.3.2 Podłączenie przewodu powrotnego prądu spawania

- Podłączyć przewód do spawanego przedmiotu lub do metalowego stołu, na którym został umieszczony, najbliżej jak tylko jest to możliwe do wykonywanego złącza.
- Podłączyć przewód spawarki do szybkozłączki (+).

5.5.4 Zalecenia

- Przekroić do końca łączniki przewodów spawalniczych w szybkozłączkach (jeżeli występują), aby zapewnić prawidłowy zestyk elektryczny; w przeciwnym przypadku nastąpi przegrzanie łączników, co powoduje szybkie zużycie i utratę skuteczności.
- Zastosować możliwie jak najkrótsze przewody spawalnicze.
- Nie używać metalowych struktur nie będących częścią obrabianego przedmiotu, w zastępstwie przewodu powrotnego prądu spawania; może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i obniżać wydajność procesu spawania.

5.6 WPROWADZANIE SZPULI Z DRUTEM (Rys. I)



UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM WPROWADZANIA DRUTU NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SPAWARKA ZOSTAŁA WYŁĄCZONA I ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.

SPRAWDZIĆ, CZY ROLKI PODAJNIKA DRUTU, TULEJA PROWADZĄCA DRUT I RURKA KONTAKTOWA UCHWYTU SPAWALNICZEGO ODPOWIADAJĄ ŚREDNICY I RODZAJOWI ZASTOSOWANEGO DRUTU ORAZ CZY ZOSTAŁY PRAWIDŁOWO ZAMONTOWANE. PODCZAS FAZ WPROWADZANIA DRUTU NALEŻY ZDJĄĆ REKAWICE OCHRONNE.

- Otworzyć pokrywę podajnika.
- Założyć szpulę z drutem na trzpień; upewnić się, czy bolec prowadzący trzpień jest prawidłowo ulożony w odpowiednim otworze (1a).
- Zwolnić przeciwrolki mocującą i odsunąć je/ją od rolek/i dolnych/ej (2a).
- Sprawić, czy rolka/i podajnika nadaje/ją są odpowiednie dla zastosowanego rodzaju drutu (2b).
- Zwolnić koniec drutu, odciąć jednym cięciem zdeformowaną końcówkę i zaokrąglić; obrócić szpulkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i włożyć końcówkę drutu do tulejki prowadzącej wejściowej, wciskając na 50-100mm poprzez tulejkę prowadzącą do złączki uchwytu spawalniczego (2c).
- Ponownie ustawić przeciwrolki regulując naprężenie na średnią wartość, sprawdzając czy drut jest prawidłowo umieszczony w rowku rolki dolnej (3).
- Dokroić śrubę regulacyjną znajdująca się na środku, aby lekko zahamować trzpień (1b).
- Zdjąć dyszę i rurkę kontaktową (4a).

- Włożyć wtyczkę spawarki do gniazda zasilania, włączyć spawarkę, wcisnąć przycisk uchwytu spawalniczego lub przycisk posuwu drutu na tablicy sterowniczej (jeżeli obecna) i odcekać, aż końcówka drutu przejdzie przez cały trzpień prowadniczy i wysunie się na długość 10-15cm z przodu uchwytu, następnie zwolnić przycisk.



UWAGA! Podczas opisanych wyżej operacji drut znajduje się pod napięciem elektrycznym i jest poddawany sile mechanicznej; może więc powodować, jeżeli nie zostały zastosowane odpowiednie zabezpieczenia, zagrożenie szoku elektrycznego, rany lub zatarzenie łuków elektrycznych:

- Nie kierować wylotu uchwytu w stronę części ciała.
- Nie zbliżać uchwytu do butli.
- Ponownie zamontować rolkę kontaktową i dyszę (4b).
- Sprawić, czy posuw drutu odbywa się prawidłowo; wykalibrować docisk rolek i hamowanie trzpień do wartości minimalnych możliwych, sprawdzając czy drut nie ślizga się w rowku oraz czy podczas zatrzymywania podajnika nie poluzowały się szpule drutu z powodu nadmiernej energii szpuli.
- Odciąć koniec drutu wystającego z dyszy na 10-15mm.
- Zamknąć drzwiczki podajnika.

5.7 WYMIANA OSŁONY PROWADNIKA DRUTU W UCHWYCIE SPAWALNICZYM (RYS. N)

Przed przystąpieniem do wymiany osłony należy rozłożyć przewód uchwytu spawalniczego, unikając powstawania zagięć.

5.7.1 Spirala osłona do drutów stalowych

- 1- Wykręcić dyszę i rurkę kontaktową głowicy uchwytu spawalniczego.
- 2- Wykroić nakrętkę blokującą osłonę centralnego łącznika i wyjąć starą osłonę.
- 3- Włożyć nową osłonę do kanału przewodu uchwytu spawalniczego i docisnąć ją lekko, dopóki głowica nie wysunie się z uchwytu spawalniczego.
- 4- Dokroić ręcznie nakrętkę blokującą osłonę.

5- Odciąć, lekko ściskając wystający kawałek osłony; ponownie wyjąć ją z przewodu uchwytu spawalniczego.

6- ściąć ukośnie przyciętą końcówkę osłony i ponownie włożyć ją do kanału przewodu uchwytu spawalniczego.

7- Ponownie dokroić nakrętkę odpowiednim kluczem.

8- Ponownie zamontować rurkę kontaktową i dyszę.

5.7.2 Osłona z materiału syntetycznego przeznaczona dla drutów aluminiowych

Wykonać operacje 1, 2, 3 zgodnie z zaleceniami przeznaczonymi dla osłony stalowej (nie brać pod uwagę operacji 4, 5, 6, 7, 8).

- 9- Dokroić rurkę kontaktową przeznaczoną dla aluminium, sprawdzając, czy styka się z osłoną.

10-Załóżać na przeciwny koniec osłony (od strony przyłącza uchwytu spawalniczego) możliwą gwintową złączkę rurową, pierścień OR i lekko naciskając na osłonę, dokroić nakrętkę blokującą. Nadmierna część osłony zostanie następnie usunięta zgodnie z wymiarami (patrz (13)). Wyjąć rurkę kapilarną ze złączki uchwytu spawalniczego i podajnika drutu; jest ona przeznaczona dla osłon aluminiowych.

11-RURKA KAPILARNA NIE JEST PRZEWIDZIANA dla osłon aluminiowych o średnicy 1,6-2,4mm (koloru żółtego); osłona zostanie więc umieszczona w złączce uchwytu spawalniczego bez rurki.

Odciąć rurkę kapilarną przeznaczoną dla osłon aluminiowych o średnicy 1-1,2mm (koloru czerniowego) na długość nieprzekraczającą około 2 mm w stosunku do rurki stalowej i nałożyć na wolny koniec osłony.

12-Włożyć i zablokować uchwyt spawalniczy w złączce prowadnika drutu, zaznaczyć osłonę w odległości 1-2mm od rolek, ponownie wyjąć uchwyt spawalniczy.

13-Odciąć osłonę na określony wymiar, nie zniekształcając otworu wejściowego. Ponownie zamontować uchwyt spawalniczy na złączce prowadnika drutu i zamontować dyszę gazu.

6. SPAWANIE: OPIS PROCESU

6.1 SPAWANIE METODĄ MIG-MAG

6.1.1 TRYB TRANSMISJI SHORT ARC (KRÓTKI ŁUK)

Topienie drutu i odrywanie kropli następuje w wyniku zwarcia powstającego od końcówki drutu do jeziorka spawalniczego (do 200 razy na sekundę).

Stale węglowe i nisko stopowe

- | | |
|---|-----------|
| - Średnica drutów nadających się do użytku: | 0,6-1,2mm |
| - Zakres prądu spawania: | 40-210A |
| - Zakres napięcia łuku: | 14-23V |

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Gaz przeznaczony do użytku: | CO ₂ lub mieszanki Ar/CO ₂ lub Ar/CO ₂ /O ₂ |
|-------------------------------|---|

Stale nierdzewne

- | | |
|---|---------|
| - Średnica drutów przeznaczonych do użytku: | 0,8-1mm |
| - Zakres prądu spawania: | 40-160A |
| - Zakres napięcia łuku: | 14-20V |

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Gaz przeznaczony do użytku: | mieszanki Ar/O ₂ lub Ar/CO ₂ (1-2%) |
|-------------------------------|---|

Aluminium i stopy

- | | |
|---|-----------|
| - Średnica drutów przeznaczonych do użytku: | 0,8-1,6mm |
| - Zakres prądu spawania: | 75-160A |
| - Zakres napięcia spawania: | 16-22V |

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - Gaz przeznaczony do użytku: | Ar 99,9% |
|-------------------------------|----------|

Typowa rurka kontaktowa powinna znajdować się równo z dyszą lub lekko wystawać, w przypadku cieplnych drutów i niższych napięć łuku; dowolna długość drutu (stick-out) będzie zwykłe zawarta w przedziale od 5 do 12mm.

W TRYBIE RĘCZNYM ("PRG 0") należy dostosować wartość reaktancji:

- 5%-60% w przypadku drutów o średnicy 0,8-1mm wykonanych ze stali węglowej.
- 5%-60% w przypadku drutów o średnicy 1,2-1,6mm wykonanych ze stali węglowej.
- 60%-80% w przypadku drutów nierdzewnych i aluminiowych.

Zastosowanie: Spawanie w każdej pozycji, na cienkich grubościach lub też podczas pierwszego przejścia w zasięgu ostrej krawędzi, ułatwiane przez ograniczone obciążenie cieplne i łatwo kontrolowane jeziorka.

Uwaga: Transmisja SHORT ARC podczas spawania aluminium i stopów powinna być stosowana z zachowaniem ostrożności (szczególnie w przypadku drutów o średnicy >1mm), ponieważ może wystąpić zagrożenie wadliwego topienia.

6.1.2 TRYB TRANSMISJI SPRAY ARC (ŁUK NATRYSKOWY)

Topienie drutu następuje przy wyższych wartościach prądu i napięcia w stosunku do "short arc", a końcówka drutu nie styka się już z jeziorkiem spawalniczym; z niej powstaje łuk, przez który przenikają metalowe kropelki pochodzące z nieustanego topienia drutu elektrody, czyli z braku zварć.

Stale węglowe i nisko stopowe

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - Średnica używanych drutów: | 0,8-1,6mm |
|------------------------------|-----------|

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Zakres prądu spawania: | 180-450A |
|--------------------------|----------|

- | | |
|-------------------------|--------|
| - Zakres napięcia łuku: | 24-40V |
|-------------------------|--------|

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Gaz przeznaczony do użytku: | mieszanki Ar/CO ₂ lub Ar/CO ₂ /O ₂ |
|-------------------------------|---|

Stale nierdzewne

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Średnica używanych drutów: | 1-1,6mm |
|------------------------------|---------|

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Zakres prądu spawania: | 140-390A |
|--------------------------|----------|

- | | |
|-----------------------------|--------|
| - Zakres napięcia spawania: | 22-32V |
|-----------------------------|--------|

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Gaz przeznaczony do użytku: | mieszanki Ar/O ₂ lub Ar/CO ₂ (1-2%) |
|-------------------------------|---|

Aluminium i stopy

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - Średnica używanych drutów: | 0,8-1,6mm |
|------------------------------|-----------|

- | | |
|--------------------------|----------|
| - Zakres prądu spawania: | 120-360A |
|--------------------------|----------|

- | | |
|-----------------------------|--------|
| - Zakres napięcia spawania: | 24-30V |
|-----------------------------|--------|

- | | |
|-------------------------------|----------|
| - Gaz przeznaczony do użytku: | Ar 99,9% |
|-------------------------------|----------|

W typowych zastosowaniach rurka kontaktowa powinna znajdować się wewnętrz dyszy 5-10mm, tym dalej im wyższe jest napięcie łuku; dowolna długość drutu (stick-out) będzie zwykłe zawarta w granicach od 10 do 12mm.

W TRYBIE RĘCZNYM ("PRG 0"), po prawidłowym ustawieniu parametrów prędkości drutu i napięcia łuku (lub wartości zgodnych), wartość reaktancji, którą należy ustawić jest bez znaczenia.

Zastosowanie: Spawanie poziome przy grubościach nie mniejszych od 3-4mm (bardzo płynne jeziorko); prędkość spawania oraz stopień osadzania są bardzo wysokie (duże obciążenie cieplne).

6.1.2 TRYB TRANSMISJI PULSE ARC (ŁUK PULSUJĄCY)

Jest transmisją "kontrolowaną", która znajduje się w zakresie funkcjonowania "spray-arc" (zmodyfikowany spray-arc), w związku z tym zapewnia korzystną prędkość podczas topienia i brak rozpryskiwania, rozszerzając się szczególnie niskie wartości prądu, które zaspakajają również wiele zastosowań typowych dla "short-arc".

Każdemu impulsowi prądu odpowiada oderwanie pojedynczej kropelki drutu elektrody; to zjawisko następuje z częstotliwością proporcjonalną do prędkości przesuwania drutu, zmiana związana jest z rodzajem i średnicą samego drutu (typowe wartości częstotliwości: 30-300Hz).

Stale węglowe i nisko stopowe

- | | |
|---|-----------|
| - Średnica drutów przeznaczonych do użytku: | 0,8-1,6mm |
|---|-----------|

- | | |
|--------------------------|---------|
| - Zakres prądu spawania: | 60-360A |
|--------------------------|---------|

- | | |
|-------------------------|--------|
| - Zakres napięcia łuku: | 18-32V |
|-------------------------|--------|

- Gaz przeznaczony do użytku: mieszanki Ar/CO₂ lub Ar/CO₂/O₂ (CO₂ max 20%)
- Stale nierdzewne**
- Średnica drutów przeznaczonych do użytku: 0,8-1,2mm
- Zakres prądu spawania: 50-230A
- Zakres napięcia spawania: 17-26 V
- Gaz przeznaczony do użytku: mieszanki Ar/CO₂ lub Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminiun lub stopy:

- Średnica drutów przeznaczonych do użytku: 0,8-1,6mm
- Zakres prądu spawania: 40-320A
- Zakres napięcia spawania: 17-28V
- Gaz przeznaczony do użytku: Ar 99,9%

W typowych zastosowaniach rurka kontaktowa powinna znajdować się wewnętrznych dyszy 5-10mm, tym dalej im wyższe jest napięcie łuku; dowolna długość drutu (stick-out) będzie zwykle zawarta w granicach od 10 do 12mm.

Zastosowanie: spawanie w "położeniu" na grubościach średnio-niskich i na materiałach termicznie wrażliwych, szczególnie nadające się do spawania lekkich stopów (aluminiu i jego stopy), również na grubościach mniejszych od 3mm.

6.1.4 REGULACJA PARAMETRÓW SPAWANIA W TRYBIE MIG-MAG

6.1.4.1 Gaz osłonowy

Przepływ gazu osłonowego powinien wynosić:

short arc: 8-14 l/min

spray arc i pulse arc: 12-20 l/min

w zależności od natężenia prądu spawania oraz średnicy dyszy.

6.1.4.2 Prąd spawania

Regulacja prądu spawania jest wykonywana przez operatora w wyniku obracania pokrętla kodera (RYS.E (14)).

Jeżeli został wybrany SPRAY/SHORT ARC, każdemu obrotowi pokrętla kodera (14) odpowiada regulacja prędkości drutu (m/minutę), wyświetlona na wyświetlaczu (16); podczas spawania wyświetlacz automatycznie przełącza na rzeczywistą wartość prądu (amper).

Jeżeli został wybrany PULSE ARC lub PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, każdemu obrotowi pokrętla kodera (14) odpowiada regulacja prądu spawania wyświetlona na wyświetlaczu (16); podczas spawania wyświetlacz automatycznie przełącza na rzeczywistą wartość prądu.

W obu trybach można po wciśnięciu klawisza(17) przejść do regulacji grubości w mm (DIODA (16b) świeci się) za pomocą kodera (14). Urządzenie oblicza automatycznie wartość prądu niezbędną do spawania takiej grubości. Także w tym przypadku wyświetlacz przełącza na rzeczywistą wartość prądu (amper) podczas spawania.

Można zauważać, że we wszystkich programach synergicznych wartości minimalne i maksymalne, które można ustawić (m/minutę, amper lub grubość w mm) są wartościami zaprogramowanymi fabrycznie i nie mogą być zmieniane przez użytkownika.

Wartości orientacyjne prądu w przypadku drutów powszechnie używanych opisane są w tabeli (TAB.5).

6.1.4.3 Napięcie łuku i Zwężenie łuku (pinch-off)

W programach synergicznych MIG-MAG pulse-arc i pulse-on-pulse te dwa parametry wyznaczają rozmiar łuku podczas spawania.

Napięcie łuku wskazuje odległość drutu od przedmiotu, działanie operatora jest ograniczone do zwykłej korekty od -5% do +5% wstępnie zdefiniowanej wartości napięcia w każdym programie, aby umożliwić ewentualnie dostosowanie rzeczywistej długości łuku do specyficznych wymagań. Im wyższa jest ta wartość tym dalej będzie znajdował się drut od przedmiotu.

Zwężenie łuku powoduje natomiast stężenie lub rozpiętość łuku, zakres regulacji wynosi od -10% do +10% parametru wprowadzonego w programach jako domyślny. Im wyższa jest ta wartość tym bardziej stężony będzie łuk.

W trybie ręcznym programu "PRG 0" napięcie łuku jest definiowane przez ustawienie odpowiedniej wartości dla wybranej prędkości drutu, zgodnie z następującą zależnością:

$$U_2 = (14+0,05 I_s) \text{ gdzie:}$$

- U_2 = Napięcie łuku wyrażone w voltach.

- I_s = Prąd spawania wyrażony w amperach.

Należy wziąć pod uwagę, że wybraną wartością napięcia bez obciążenia będzie odpowiadać napięcie z obciążeniem (podczas spawania) o wartości mniejszej o 2-4V.

6.1.5 FUNKCJONOWANIE BI-LEVEL I PULSE ON PULSE

Funkcjonowanie bi-level można ustawić za pomocą klawisza (8) i można je wybierać w trybie MIG-MAG pulse arc i short arc. Cykl spawania rozpoczyna się po wciśnięciu i zwolnieniu przycisku znajdującego się na uchwycie spawalniczym (jak podczas spawania

4-takowego), początkowy punkt roboczy spawarki jest równy podstawowemu poziomowi spawania (DIODA (10a)), urządzenie wyświetla prąd i napięcie tego punktu roboczego. Wcisając przycisk na uchwycie spawalniczym przez okres czasu krótszy od 0,5 sekund, urządzenie zmienia punkt roboczy z poziomu podstawowego na poziom drugorzędny (DIODA (10b)), wyświetlając na wyświetlaczu prąd oraz napięcie poziomu drugorzędnego. Przy każdym kolejnym wciśnięciu przycisku urządzenie nadal przechodzi z jednego poziomu do drugiego, dopóki przycisk nie pozostanie wcisnięty przez okres czasu przekraczający 0,5 sekund.

Podczas spawania, nawet w przypadku, kiedy urządzenie wskazuje chwilową wartość prądu i napięcia, jest możliwe zmianianie wyłącznie prądu i napięcia łuku głównego poziomu spawania.

Funkcjonowanie MIG-MAG Pulse on Pulse jest uaktywniane klawiszem (7) razem z diodą MIG-MAG Pulse arc. Ten tryb jest szczególnym rodzajem bi-level, ponieważ również w tym przypadku mamy do dyspozycji dwa punkty robocze, ustawiane z tymi samymi kryteriami co bi-level (DIODA (10a) i (10b)). Można ustawić czas trwania każdego poziomu t1 i t2 (DIODA (10c) i (10d)), lecz nie są one ustalone w trybie ręcznym, co następuje natomiast w przypadku bi-level. Podczas spawania urządzenie nadal zmienia w trybie automatycznym ustawienia punktu roboczego, od poziomu głównego (czas trwania t1) do poziomu drugorzędnego (czas trwania t2).

To zjawisko umożliwia uzyskanie pulsowania podczas trwania pulsowania, z którego wynika jego nazwa. Ustawiając prawidłowo te dwa poziomy i dwa czasy trwania operacji można uzyskać rodzaj spawania bardzo podobny do spawania TIG.

6.2 SPAWANIE METODĄ TIG (DC)

Po wykonaniu podłączeń obwodu spawalniczego, zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w par.5.5.2 należy:

- Ustawić proces TIG na panelu sterującym spawarki (RYS.C (7)).
- Ustawić prąd spawania pokrętlem kodera (14) na określona wartość, (wartość ta może być zawsze regulowana, również podczas spawania). Jeżeli to konieczne należy wprowadzić rampę opadania prądu przy pomocy potencjometru (13) (tymczasowe wyświetlenie na wyświetlaczu (16)).

6.2.1 Zajarzenie LIFT

Przyłożyć końcówkę elektrody do spawanego przedmiotu wywierając lekki nacisk. Dociśnij do końca przycisk uchwycytu spawalniczego i podnieś elektrodę na 2-3mm

z kilkusekundowym opóźnieniem, uzyskując w ten sposób zjarzenie łuku. Spawarka dostarcza początkowo prąd I_{BASE}, po kilku sekundach zostanie dostarczony ustawiony prąd spawania. Po zakończeniu cyklu spawania prąd jest anulowany z ustawioną rampą opadania.

W tabeli (TAB. 5) zostały podsumowane niektóre dane orientacyjne dotyczące spawania stali nierdzewnych lub wysokostopowych.

6.3 SPAWANIE ELEKTRODĄ OTULONĄ METODĄ MMA

Po wykonaniem podłączeń obwodu spawania zgodnie z opisem zamieszczonym w par. 5.5.3 należy ustawić proces MMA przy pomocy specjalnego przycisku (RYS. C (7)).

Prąd spawania musi być regulowany do żądanej wartości pokrętłem kodera (14), a ewentualne przejęcie dynamiczne "ARC FORCE" może być zmieniane w zakresie od 0 do 100%, pokrętłem kodera (13), z tymczasowym wyświetlaniem wartości na wyświetlaczu (16)).

W tabeli (TAB. 6) podsumowane są niektóre dane orientacyjne prądu w zależności od średnicy zastosowanych elektrod.

6.4 JAKOŚĆ SPAWANIA

Jakość ściegu spawalniczego, włącznie z ilością wytwarzanych rozprysków będzie głównie wyznaczana przez równowagę parametrów spawania: takich jak: prąd (prędkość podawania drutu), średnica drutu, napięcie łuku, itp.

W ten sam sposób zostanie również dostosowane położenie uchwytu spawalniczego, jak pokazano na rysunku M, w celu uniknięcia nadmiernego wytwarzania rozprysków i wad podczas wykonywania ściegu spawalniczego.

Aby prawidłowo wykonać ścieg spawalniczy należy również uwzględnić prędkość spawania (prędkość przesuwania wzdłuż złączki), która jest elementem decydującym o prawidłowym wnikaniu i kształcie samego ściegu.

Najczęściej spotykane wady podczas spawania są podsumowane w tabeli (TAB. 7).

7. KONSERWACJA

 **UWAGA! PRZED WYKONANIEM OPERACJI KONSERWACYJNYCH NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SPAWARKA JEST WYŁĄCZONA I ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.**

7.1 RUTYNOWA KONSERWACJA

OPERACJE RUTYNOWEJ KONSERWACJI MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ OPERATORA.

7.1.1 Uchwyt spawalniczy

- Unikać opierania uchwytu oraz przewodu na przedmiotach gorących; może to powodować stopienie materiałów izolujących powodując bardzo szybkie zużycie.
- Sprawdzać okresowo szczelność instalacji rurowej i złączek gazu.
- Podczas każdorazowej wymiany szpuli z drutem należy oczyścić suchym sprężonym powietrzem (max 5 bar) rurok prowadnicy drutu i sprawdzić jej stan.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zużycia oraz prawidłowe zamontowanie części końcowych uchwytu elektrody: dysza, rurka kontaktowa, dyfuzor gazu.

7.1.2 Podajnik drutu

- Często sprawdzać stan zużycia rolek prowadnicy drutu, okresowo usuwać pył metaliczny osadzający się w strefie prowadnicy (rolki i podajnik wejściowy i wyjściowy).

7.2 NADZWYCZAJNA KONSERWACJA

OPERACJE NADZWYCZAJNEJ KONSERWACJI POWINNY BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB WYKWAŁIFIKOWANY W ZAKRESIE ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYM.

 **UWAGA! PRZED WYJĘCIEM PANELI SPAWARKI I DOSTANIEM SIĘ DO JEJ WNĘTRZA NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SPAWARKA ZOSTAŁA WYŁĄCZONA I ODŁĄCZYĆ ZASILANIE.**

Ewentualne kontrole pod napięciem, wykonywane wewnątrz spawarki mogą grozić poważnym szkodem elektrycznym, powodowanym przez bezpośredni kontakt z częściami znajdująymi się pod napięciem lub/ i mogą one powodować uszkodzenia wynikające z bezpośredniego kontaktu z częściami znajdującymi się w ruchu.

- Okresowo, z częstotliwością zależną od używania urządzenia oraz od stopnia zatrzymania otoczenia należy sprawdzać wnętrze urządzenia i usuwać kurz osadzający się na kartach elektrycznych bardzo miękką szczoteczką lub odpowiednim rozpuszczalnikiem.
- Przy okazji należy sprawdzić, czy podłączenia elektryczne są odpowiednio zaciśnięte, a na okablowaniach nie występują ślady uszkodzeń izolacji.
- Po zakończeniu wyżej opisanych operacji należy ponownie zamontować panele spawarki, dokierując do końca śrub zaciskowe.
- Bezwzględnie unikać wykonywania operacji spawania podczas gdy spawarka jest otwarta.

8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI, PRZYCZYNY I ŚRODKI ZARADCZE (TAB.8)

UWAGA! PRZEPROWADZENIE NIEKTÓRYCH KONTROL POCIĄGA ZA SOBĄ NIEBEZPIECZENSTWO ZETKNIĘCIA SIĘ Z ELEMENTAMI POD NAPIĘCIEM I/LUB ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W RUCHU.

W PRZYPADKU NIEZADOWALAJĄCEGO FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA I PRZED WYKONANIEM ZWYKŁYCH WERYFIKACJI LUB ZWRÓCENIEM SIĘ DO SERWISU POGOTOWIA TECHNICZNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY:

- Prąd spawania wyregulowany przy pomocy kodera jest odpowiedni.
- Nie występuje żaden alarm sygnalizujący zadziałanie zabezpieczenia termicznego przed zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem lub zwarciem.
- Sprawdzić, czy przestrzegany jest znamionowy ciąg pracy; w przypadku zadziałania zabezpieczenia termostatycznego należy odzekać na naturalne schłodzenie urządzenia; sprawdzić funkcjonowanie wentylatora.
- Sprawdzić napięcie linii: jeżeli wartość jest zbyt wysoka lub zbyt niska spawarka sygnalizuje anomalię (patrz paragraf 4.2).
- Sprawdzić, czy na wyjściu urządzenia nie nastąpiło zwarcie: w tym przypadku należy usunąć usterkę.
- Podłączenia obwodu spawania zostały wykonane prawidłowo, a szczególnie, czy zacisk przewodu masowego jest rzeczywiście podłączony do przedmiotu i nie zawiąza materiałów izolacyjnych (np. lakier).
- Zastosowany gaz osłonowy jest odpowiedni i została zastosowana odpowiednia jego ilość.

Przed wykonaniem wszelkich operacji na podajniku drutu lub wewnątrz spawarki należy przeczytać rozdział 7 "KONSERWACJA".

	str.
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ.....	100
2. ÚVOD A ZÁKLADNÍ POPIS	101
2.1 ÚVOD.....	101
2.2 SVAŘOVATELNOST KOVŮ.....	101
2.3 STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	101
2.4 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ NA PŘÁNI	101
3.TECHNICKÉ ÚDAJE	101
3.1 IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK	101
3.2 DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	101
4. POPIS SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE	101
4.1 KONTROLNÍ, REGULAČNÍ A SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ	101
4.1.1 Svařovací přístroj s integrovaným tažným zařízením	101
4.2 OVLÁDACÍ PANEL SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE.....	101
4.3 NAČÍTÁNÍ PROGRAMŮ A JEJICH ULOŽENÍ DO PAMĚTI.....	102
4.3.1 NAČÍTÁNÍ PROGRAMU PREDEM ULOŽENÝMI VÝROBCEM	102
4.3.1.1 SYNERGICKÉ programy MIG-MAG	102
4.3.1.2 ČINNOST V MANUÁLNÍM REŽIMU („PRG 0“)	102
4.3.2 ULOŽENÍ Uživatelských PROGRAMU V MIG-MAG DO PAMĚTI A JEJICH NAČÍTÁNÍ.....	103
4.3.2.1 Úvod	103
4.3.2.2 Kapacita ukládání uživatelských programů v MIG-MAG do paměti	103
4.3.2.3 Postup při ukládání do paměti (SAVE)	103
4.3.2.4 Postup při načítání uživatelského programu (RECALL)	103
5. INSTALACE	103
5.1 MONTÁŽ	103
5.2 ZPŮSOB ZVEDÁNÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE	103
5.3 UMÍSTĚNÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE	103
5.4 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ	103
5.4.1 Upozornění	103
5.4.2 ZASTŘEKA A ZÁSUVKA	103
5.5 ZAPojení SVAŘOVACÍHO OBVODU	103
5.5.1 SVAŘOVÁNÍ S DRATEM MIG-MAG	103
5.5.1.1 Připojení tlakové lávhe s plymem	103
5.5.1.2 Připojení svařovací pistole	103
5.5.1.3 Zapojení zemního kabelu svařovacího proudu	103
5.5.2 SVAŘOVÁNÍ TIG	103
5.5.2.1 Připojení tlakové lávhe s plymem	103
5.5.2.2 Připojení zemního kabelu svařovacího proudu	103
5.5.2.3 Připojení svařovací pistole	103
5.5.3 SVAROVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOUN MMA	103
5.5.3.1 Připojení držáku elektrod	103
5.5.3.2 Připojení zemního kabelu svařovacího proudu	103
5.5.4 DOPORUČENÍ	103
5.6 NALOŽENÍ CÍVKY S DRÁTEM	104
5.7 VÝMĚNA VODICÍHO POUZDRA DRÁTU VE SVAŘOVACÍ PISTOLI	104
5.7.1 Spirálovité vodici pouzdro pro ocelové dráty	104
5.7.2 Vodici pouzdro ze syntetického materiálu pro hliníkové dráty	104
6. SVAŘOVÁNÍ: PÓSÍ PRACOVNÍHO POSTUPU	104
6.1 SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG	104
6.1.1 REZIM PRENOSU SHORT ARC (KRÁTKÝ OBLOUK)	104
6.1.2 REZIM PRENOSU SPRAY ARC (ROZSTRÍKOVANÝ OBLOUK)	104
6.1.3 REZIM PRENOSU PULSE ARC (PULZNÍ OBLOUK)	104
6.1.4 REGULACE PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ V MIG-MAG	104
6.1.4.1 Ochranný plyn	104
6.1.4.2 Svařovací proud	104
6.1.4.3 Napětí oblouku a příškrcení oblouku (pinch-off)	105
6.1.5 ČINNOST BI-LEVEL A PULSE ON PULSE	105
6.2 SVAŘOVÁNÍ TIG (DC)	105
6.2.1 Zapálení oblouku LIFT	105
6.3 SVAŘOVÁNÍ S OBALENOU ELEKTRODOUN MMA	105
6.4 KVALITA SVAŘOVÁNÍ	105
7. ÚDRŽBA	105
7.1 ŘÁDNÁ ÚDRŽBA	105
7.1.1 Svařovací pistole	105
7.1.2 Podávač drátu	105
7.2 MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA	105
8. PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ	105

SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJE S PLYNULÝM PODÁVÁNÍM DRÁTU PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG A FLUX, TIG, MMA, URČENÉ PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮmysLOVÉ Použití

Poznámka: V následujícím textu bude použitý výraz „svařovací přístroj“.

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ

Operátor musí být dostatečně výškolený k bezpečnému použití svařovacího přístroje a informován o rizicích spojených s postupy při svařování obloukem, o příslušných ochranných opatřeních a o postupech v nouzovém stavu. (Související informace najdete také v „TECHNICKÉM PŘEDPISU IEC nebo CLC/TS 62081“ INSTALACE A POUZITÍ ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ).



- Zabraňte přímému styku se svařovacím obvodem; napětí naprázdno dodávané generátorem může být za daných okolností nebezpečné.
- Připojení svařovacích kabelů, kontrolní operace a opravy musí být prováděny při vypnutém svařovacím přístroji, odpojeném od elektrického rozvodu.
- Před výměnou opotřebitelných součástí svařovací pistole vypněte svařovací přístroj a odpojte jej z napájecí sítě.
- Vykonejte elektrickou instalaci v souladu s platnými předpisy a zákony pro zábranění úrazům.
- Svařovací přístroj musí být připojen výhradně k napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem.
- Ujistěte se, že je napájecí zásuvka řádně připojena k ochrannému zemnicímu vodiči.
- Nepoužívejte svařovací přístroj ve vlhkém, mokrému prostředí nebo za deště.
- Nepoužívejte kabely s poškozenou izolací nebo s uvolněnými spoji.
- Za přítomnosti jednotky kapalinového chlazení se musí operace plnění provádět při vypnutém svařovacím přístroji, odpojeném od napájecího rozvodu.



- Nesvařujte na nádobách, zásobních nebo potrubích, které obsahují nebo obsahovaly zápalné kapalné nebo plynné produkty.
- Vyhnete se činnosti na materiálech vyčištěných chlorovými rozpouštědly nebo v blízkosti jmenovaných látak.
- Nesvařujte na zásobních pod tlakem.
- Odstraňte z pracovního prostoru všechny zápalné látky (např. dřevo, papír, hadry, atd.).
- Zabezpečte si vhodnou výměnu vzduchu nebo prostředky pro odstraňování svařovacích dýmů z blízkosti oblouku; Mezní hodnoty vystavení se svařovacím dýmům v závislosti na jejich složení, koncentraci a délce samotné expozice vyžadují systematický přístup při jejich vyhodnocování.
- Udržujte tlakovou láhev (používá-li se) v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, včetně slunečního záření.



- Zabezpečte si vhodnou izolaci vzhledem k elektrodě, opracovávané součásti a případným uzemněným kovovým částem umístěným v blízkosti (dostupným). Obyčejně toho lze dosáhnout použitím k tomu určených rukavic, obuví, pokryvkou hlavy a oděvu a použitím stupaček nebo izolačních koberců.
- Pokaždé si chráňte zrak použitím příslušných skel neobsahujících aktinum na ochranných štítech nebo maskách. Používejte příslušný ochranný ohnivzdorný oděv za účelem zabránění vystavení pokozky ultrafialovému a infračervenému záření pocházejícímu z oblouku; ochrana se musí vztahovat také na další osoby nacházející se v

- blízkosti oblouku, a to použitím stínidel nebo nereflexních závěsů.
- Hlučnost: V případě, že bude následkem mimořádně intenzivního svařování zjištěna úroveň každodenní osobní expozice (LEPd) rovnající se nebo převyšující 85db(A), bude povinné použití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků.
- Elektromagnetická pole vznikající při procesu svařování mohou rušit činnost elektrických a elektronických zařízení. Držitel životně důležitých elektrických nebo elektronických zařízení (např. pace-maker, respirátor, atd.) musí před zdřžováním se v blízkosti prostoru, kde se používá tento svařovací přístroj, konzultovat tuto možnost s lékařem. Držitelem elektrických nebo elektronických životně důležitých zařízení se použití tohoto svařovacího přístroje nedoporučuje.
- Tento svařovací přístroj vyhovuje požadavkům technického standardu výrobku určeného pro výhradní použití v průmyslovém prostředí, k profesionálním účelům. Není zajištěna elektromagnetická kompatibilita v domácím prostředí.



DALŠÍ OPATŘENÍ

- OPERACE SVAŘOVÁNÍ:
- V prostředí se zvýšeným rizikem zásahu elektrickým proudem;
- ve vymezených proSAVEch;
- v přítomnosti zápalných nebo výbušných materiálů.
- MUSÍ být předem zhodnoceny „Odborným vedoucím“ a vykonány pokaždé v přítomnosti osob vyskolených pro zásahy v nouzových případech.
- MUSÍ být zavedeno používání ochranných technických prostředků, popsaných v částech 5.10; A.7; A.9 „TECHNICKÉHO PŘEDPISU IEC nebo CLC/TS 62081“.
- MUSÍ být zakázáno svařování operátorem zvednutým ze země, s výjimkou použití bezpečnostních plošin.
- NAPĚTÍ MEZI DRŽÁKY ELEKTROD NEBO SVAŘOVACÍMI PISTOLEMI: Při práci s více svařovacími přístroji na jediném svařovaném kusu nebo na více kusech spojených elektricky může dojít k nebezpečnému součtu napětí mezi dvěma odlišnými držáky elektrod nebo se svařovacími pistolemi, s hodnotou, která může dosáhnout dvojnásobku přípustné meze.
- Je potřebné, aby odborník koordinátor provedl měření přístroji za účelem určení existence nebezpečí rizika a mohl přijmout vhodná ochranná opatření v souladu s ustanovením části 5.9 „TECHNICKÉHO PŘEDPISU ICE nebo CLC/TS 62081“.



ZBYTKOVÁ RIZIKO

- PŘEVRAČENÍ: Umíste svařovací přístroj na vodorovný povrch s nosností odpovídající dané hmotnosti; v opačném případě (např. na nakloněné, poškozené podlaží, atd.) existuje nebezpečí převrácení.
- Je zakázáno zvedat montážní celek vozíku se svařovacím přístrojem, podávačem drátu a chladící jednotkou (je-li přítomna).
- NESPRÁVNÉ POUZITÍ: Použití svařovacího přístroje na jakékoli jiné použití než je správné použití, (např. rozmrazování potrubí vodovodního rozvodu), je nebezpečné.
- PŘESUNY SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠNÉHO VOZÍKU: Pokaždé zajistěte láhev vhodnými prostředky, zabraňujícími jejím náhodným pádům.



Před připojením svařovacího přístroje do napájecí sítě se musí všechny ochranné kryty a pohyblivé součásti obalu svařovacího přístroje a podávacé drátu nacházet v předepsané poloze.



UPOZORNĚNÍ! Jakýkoli manuální zásah na pohyblivých součástech podávacého drátu, například:

- Výměna válečků a/nebo vodiče drátu;
- Zasunutí drátu do válečků;
- Naložení cívky s drátem;
- Vyčištění válečků, ozubených převodů a zóny pod nima;
- Mazání ozubených převodů.

MUSÍ BÝT VYKONÁNO PŘI VYPNUTÉM SVAŘOVACÍM PŘÍSTROJI, ODPOJENÉM OD NAPÁJECÍHO ROZVODU.

2. ÚVOD A ZÁKLADNÍ POPIS

2.1 ÚVOD

Součástí tohoto svařovacího přístroje je zdroj proudu a integrovaný podávací drátu. Zdrojem proudu je usměrňovač s trifázovým napájením, multifunkční (SYNERGICKÉ MIG-MAG, plynulé nebo pulzní, TIG a MMA) s elektronickou regulací (switch-mode), řízený mikroprocesorem, s celým můstekem na primární straně.

Podávací drátu je vybaven jednotkou unášeče drátu se 4 motorizovanými válečky, s nezávislou regulací unášeče tlaku; součástí digitálního ovládacího panelu je regulační karta s mikroprocesorem a k jeho hlavním funkcím patří:

a) NASTAVENÍ A REGULACE PARAMETRŮ

Prostřednictvím tohoto uživatelského rozhraní je možné provádět nastavení a regulaci provozních parametrů, volbu programů uložených v paměti, zobrazování provozních podmínek a hodnot parametrů.

b) NAČÍTÁNÍ PŘEDNASTAVENÝCH SYNERGICKÝCH PROGRAMŮ PRO SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG

Tyto programy jsou přednastaveny a jsou uloženy výrobcem (tudíž je není možné měnit); po načítání jednoho z těchto programů může uživatel zvolit určitý pracovní bod (odpovídající souboru různých nezávislých parametrů svařování) a regulovat pouze jednu veličinu. Jedná se o princip SYNERGIE, která umožňuje docílit maximálně snadno optimální regulace svařovacího přístroje v závislosti na libovolné specifické provozní podmínce.

c) ULOŽENÍ DO PAMĚTI/NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ

Tato funkce je k dispozici při práci v prostředí synergického programu, jakož i v manuálním režimu (v tomto případě je nastavení všech parametrů svařování libovolné). Tento provozní režim umožňuje uživateli uložit do paměti a následně načítat specifické svařování.

2.2 SVAŘOVATELNOST KOVŮ

MIG-MAG Svařovací přístroj je vhodný pro svařování MIG hliníku a jeho slitin, pájení MIG prováděné obvykle na pozinkovaných plechách a svařování MAG uhlíkových ocelí, nízko legovaných ocelí a nerezavějících ocelí.

Svařování MIG hliníku a jeho slitin musí být prováděno s použitím plných drátů, jejichž složení je kompatibilní se svařovaným materiálem, a čistého Ar (99,9%) v úloze ochranného plynu.

Pájení MIG je možné provádět typicky na pozinkovaných plechách s plnými dráty z měděných slitin (např. měd-křemík nebo měd-hliník) s čistým argonem (99,9%) v úloze ochranného plynu.

Svařování MAG uhlíkových a nízkolegovaných ocelí musí být prováděno s použitím plných drátů se složením, které je kompatibilní se svařovaným materiálem, v ochranném plynu CO₂, směsi Ar/CO₂-O₂ (s obvyklým obsahem argonu > 80%). Při svařování nerezavějících ocelí se obvykle používají směsi plných Ar/O₂ nebo Ar/CO₂ (s obvyklým obsahem Ar > 98%).

TIG Svařovací přístroj je vhodný pro svařování TIG se stejnosměrným proudem (DC) se zapálením oblouku dotykem (režim LIFT ARC), vhodným pro použití u všech druhů ocelí (uhlíkových, nízkolegovaných a vysokolegovaných) a těžkých kovů (měď, nikl, titan a jejich slitiny) v ochranném plynu, kterým je čistý Ar (99,9%), nebo ve směsi argon/helium u speciálních použití.

MMA Svařovací přístroj je určen pro svařování elektrodou MMA stejnosměrným proudem (DC) se všemi druhy obalovaných elektrod.

2.3 STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Adaptér pro plynovou láhev s ARGONEM.
- Zemnický kabel se zemnickimi kleštěmi.
- Reduktor tlaku se 2 tlakoměry.
- Svařovací pistole MIG 3m.

2.4 VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVANÉ NA PŘÁNI:

- Vozík
- Manuální dálkové ovládání s 1 potenciometrem (pouze TIG a MMA).
- Manuální dálkové ovládání se 2 potenciometry.
- SPOOL GUN.
- Jednotka vodního chlazení (G.R.A.)
- Sada pro svařování hliníku.
- Sada pro svařování MMA 600A.
- Svařovací pistole MIG 5m 500A.
- Svařovací pistole MIG 3m 270A, 500A s vodním chlazením (R.A.)
- Svařovací pistole MIG 5m 270A, 500A s vodním chlazením (R.A.)
- Svařovací pistole TIG 4m nebo 8m, 220A.
- Svařovací pistole TIG 4m nebo 8m, 350A s vodním chlazením (R.A.)
- Svařovací pistole MIG/TIG UP/DOWN, bez potenciometru nebo s potenciometrem.
- Svařovací pistole PUSH PULL.
- Svařovací pistole se sériovým vedením RS485, dodávané na přání.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1 IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK (Obr. A)

Hlavní údaje týkající se použití a vlastností svařovacího přístroje jsou shrnutu na identifikačním štítku a jejich význam je následující:

- 1- Stupeň ochrany obalu.
- 2- Symbol napájecího vedení:
 - 1~: střídavé jednofázové napětí;
 - 3~: střídavé trifázové napětí.
- 3- Symbol S: Poukazuje na možnost svařování v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem (např. v těsné blízkosti velkých kovových součástí).

4- Symbol předurčeného způsobu svařování.

5- Symbol vnitřní struktury svařovacího přístroje.

6- Příslušná EVROPSKÁ norma pro bezpečnost a konstrukci strojů pro obloukové svařování.

7- Výrobní číslo pro identifikaci svařovacího přístroje (nezbytné pro servisní službu, objednávky náhradních dílů, vyhledávání původu výrobku).

8- Vlastnosti svařovacího obvodu:

- I_{U_1} : Maximální napětí naprázdno.
- I_{U_2} : Normalizovaný proud a napětí, které mohou být dodávány svařovacím přístrojem během svařování.
- X : Zatěžovatel: Poukazuje na čas, během kterého může svařovací přístroj dodávat odpovídající proud (ve stejném sloupci). Vyjadřuje se v %, na základě 10-minutového cyklu (např. 60% = 6 minut práce, 4 minuty přestávky atd.). Při překročení faktoru použití (vztázených na 40 °C v prostředí) dojde k zálohám tepelné ochrany (svařovací přístroj zůstane v pohotovostním režimu, dokud se jeho teplota nedostane zpět do přípustného rozmezí).
- A/V-A/V: Poukazuje na regulační řadu svařovacího proudu (minimální maximální) při odpovídajícím napětí obhlouku.

9- Technické údaje napájecího vedení:

- U₁: Střídavé napětí a frekvence napájení svařovacího přístroje (povolené mezní hodnoty ±10%):
- I_{max}: Maximální proud absorbovaný vedením.
- I_{eff}: Efektivní napájecí proud.

10- : Hodnota pojistek s opožděnou aktivací, potřebných k ochraně vedení

11-Symboly vztahující se k bezpečnostním normám, jejichž význam je uveden v kapitole 1 „Základní bezpečnost pro obloukové svařování“.

Poznámka: Uvedený příklad štítku má pouze indikativní charakter poukazující na symboly a orientační hodnoty; přesné hodnoty technických údajů vašeho svařovacího přístroje musí být odcítány přímo z identifikačního štítku samotného svařovacího přístroje.

3.2 DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

- **SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ:** viz tabulka (TAB. 1)

- **SVAROVACÍ PISTOLE:** viz tabulka (TAB. 2)

4. POPIS SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE

4.1 KONTROLNÍ, REGULAČNÍ A SPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ (OBR. B)

4.1.1 Svařovací přístroj s integrovaným tažným zařízením

na přední straně:

- 1- Ovládací panel (viz popis).
- 2- Záporácká zásuvka (-), umožňující rychlé připojení kabelu se svařovacím proudem (zemnického kabelu pro MIG a MMA, kabelu svařovací pistole pro TIG).
- 3- Spojka pro připojení plynu pro svařovací pistoli TIG.
- 4- 3-pólový konektor pro ovládání kabel SVAŘOVACÍ PISTOLE TIG.
- 5- 14-pólový konektor pro připojení dálkového ovládání.
- 6- Centralizovaná připojka pro svařovací pistoli MIG (Euro).
- 7- Kládová zásuvka (+) pro zemnický kabel svařování TIG.
- 8- Hlavní vypínač ON/OFF (ZAP./VYP.).
- 9- Hadicová spojka pro připojení plynu (tlakové láhve) pro svařování TIG.
- 10- Hadicová spojka pro připojení plynu (tlakové láhve) pro svařování MIG.
- 11- Napájecí kabel s kabelovou úchytkou.
- 12- 5-pólový konektor jednotky vodního chlazení.
- 13- Pojistka.

4.2 OVLÁDACÍ PANEL SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE (OBR. C)

1- LED signifikace ALARMU (výstup stroje je zablokován).

Obnovení činnosti proběhne automaticky, bezprostředně po zrušení příčiny alarmu.

Hlášení alarmu, zobrazovaná na displejích (15) a (16):

- "AL1": Aktivace tepelné ochrany primárního obvodu.
- "AL2": Aktivace tepelné ochrany sekundárního obvodu.
- "AL3": Aktivace ochrany následkem přepětí napájecího vedení.
- "AL4": Aktivace ochrany následkem podpětí napájecího vedení.
- "AL5": Aktivace ochrany následkem nedostatečného tlaku v rozvodu vodního chlazení svařovací pistole. Obnovení činnosti není automatické.
- "AL7": Aktivace ochrany následkem nadproudů při svařování MIG-MAG.
- "AL8": Porucha sériového vedení: Zkrat ve svařovací pistoli.
- "AL9": Aktivace ochrany magnetických komponentů.
- "AL10": Porucha sériového vedení: Sériové vedení odpojeno.
- "AL11": Aktivace ochrany následkem chybějící fáze napájecího vedení.
- "AL12": Porucha sériového vedení: Chyba dat.
- "AL13": Nadměrný nános prachu uvnitř svařovacího přístroje, obnovení prostřednictvím: vycistění vnitřku přístroje; tlačítka displeje ovládajícího panelu.

Při vypnutí svařovacího přístroje může být na několik sekund zobrazena signalizace „AL4“ nebo „AL11“.

2- LED signifikace PŘÍTOMNOSTI NAPĚТИ VE SVAŘOVACÍ PISTOLI NEBO NA ELEKTRODE.

3- LED signifikace PROGRAMOVÁNÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE.

4- Tlačítka přivolání (RECALL) uživatelských svařovacích programů (viz odst. 4.3.2.4).

5- Tlačítka uložení do paměti (SAVE) uživatelských svařovacích programů (viz odst. 4.3.2.3).

6- Tlačítka volby svařovacího programu a 2-číselný displej.

Postupným stlačováním tlačítka budou na displeji zobrazována čísla v rozmezí od „0“ do „44“. Každému číslu od „1“ do „44“ je přiřazen synergický program svařování (viz TAB. 3), zatímco číslo „0“ odpovídá manuálnímu režimu svařovacího přístroje, ve kterém mohou být všechny parametry nastaveny obsluhou (pouze v MIG-MAG SHORT a SPRAY ARC).

7- Tlačítka volby předurčeného způsobu svařování.

Stisknutí tlačítka dojde k rozsvícení LED odpovídající svařovacímu režimu, který má být použit:

MIG --- : MIG-MAG s režimem „SHORT/SPRAY ARC“.

PULSE : MIG-MAG s režimem „PULSE ARC“.

POP : MIG-MAG s režimem „PULSE ON PULSE“.

TIG : TIG.

MMA : elektroda MMA.

8- Tlačítka volby ovládacího režimu tlačítka svařovací pistole MIG-MAG.

Stisknutím tlačítka dojde k rozsvícení LED v blízkosti:

2t : : 2-dobého svařování, ON-OFF (ZAP.-VYP.) při stisknutém

tlačítka.

- 4t  : 4-dobého svařování, ON-OFF (ZAP-VYP.) při uvolněním tlačítka.

- BILEVEL  : svařování bi-level pro MIG-MAG, TIG.

- SPOT : bodovacího svařování MIG-MAG (SPOT).

9- Tlačítko aktivace dálkového ovládání.

Při rozsvícení LED  může být regulace prováděna výhradně prostřednictvím dálkového ovládání, a přesněji:

- a) prostřednictvím jednoho potenciometru (pouze MMA a TIG): nahrazuje funkci otočného ovládáče snímače impulzů (14).

- b) prostřednictvím dvou potenciometrů: nahrazuje funkci otočných ovládáčů snímače impulzů (14) a (13).

- c) prostřednictvím pedálu (pouze MMA a TIG): nahrazuje funkci otočného ovládáče snímače impulzů (14).

POZNÁMKA: Volba „NA DÁLKU“ (REMOTE) je možná pouze v případě, že je dálkové ovládání skutečně připojeno ke svému konektoru.

10- Tlačítko volby parametrů svařování.

Postupným stlačováním tlačítka dojde k rozsvícení jedné z LED od (10a) po (10h), ke které je přiřazen specifický parametr. Nastavení hodnoty každého aktivovaného parametru je možné provádět prostřednictvím otočného ovládáče (13) a může být zobrazeno na displeji (15). Během téhoto nastavení otočný ovládač (14) reguluje hodnotu hlavní úrovni svařování, zobrazené na displeji (16), bez ohledu na to, zda se jedná o proud nebo o rychlosť drátu (viz popis k bodu (14)), s výjimkou (10b).

Pouze při rozsvícené LED (10b) otočný ovládač (14) umožňuje reguloval hodnotu sekundární hladiny (viz popis LED (10b)).

Poznámka: Parametry, které obsluha nemůže měnit v závislosti na tom, zda se pracuje se synergickým programem nebo v manuálním režimu „PRG 0“, jsou automaticky vyloučeny z volby; odpovídající LED se nerozsvítí.



• MIG-MAG

Tento parametr je automaticky zobrazován během operací svařování MIG-MAG a zobrazuje aktuální napětí oblouku (LED (15a) rozsvícena).

• MIG-MAG Pulse arc

Během nastavování synergického programu MIG-MAG Pulse arc umožňuje reguloval korekci, kterou má obsluha možnost nastavit ve vztahu k délce oblouku, vypočítané v rámci synergie (rozsah od -5% po +5%) (LED (15c) rozsvícena).

Ve stejných podmínkách získá parametr nastavením funkce bi-level, pulse on pulse nebo Tstart význam korekce délky oblouku hlavní úrovni svařování, vypočtené také v tomto případě v rámci synergie (rozsah od -5% do +5%) (LED (15c) rozsvícena).

• MIG-MAG Short arc


Během nastavování synergického programu MIG-MAG Short arc umožňuje reguloval korekci, kterou má obsluha možnost nastavit ve vztahu k délce oblouku, vypočítané v rámci synergie (rozsah od -5% po +5%) (LED (15c) rozsvícena).

Ve stejných podmínkách získá parametr nastavením funkce bi-level význam korekce délky oblouku hlavní úrovni svařování, vypočtené také v tomto případě v rámci synergie (rozsah od -5% do +5%) (LED (15c) rozsvícena).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Během činnosti v režimu MIG-MAG Short arc manuální program „PRG 0“ umožňuje nastavit skutečné napětí oblouku (rozsah 10-40) (LED (15a) rozsvícena).

Ve stejných podmínkách získá parametr nastavením funkce bi-level význam skutečného napětí oblouku hlavní úrovni svařování (rozsah 10-40) (LED (15a) rozsvícena).

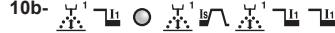

• MIG-MAG pulse arc

V režimu MIG-MAG pulse arc umožňuje nastavením funkcí bi-level, pulse on pulse nebo Tstart reguloval proud I_1 a $I_s(I_{start})$ (otočným ovládačem (14)) a provádět korekci délky oblouku (otočným ovládačem (13)) vedlejší úrovni svařování, vypočtené v rámci synergie (rozsah od -5% do +5%) (LED (15c) rozsvícena).

• MIG-MAG short arc

U synergických programů MIG-MAG short arc umožňuje nastavením funkce bi-level reguloval proud/rychlosť drátu (otočným ovládačem (14)) a provádět korekci délky oblouku (otočným ovládačem (13)) vedlejší úrovni svařování, vypočtené v rámci synergie (rozsah od -5% do +5%) (LED (15c) rozsvícena).

• Bi-level "PRG 0"

Volbou manuálního programu „PRG 0“ s funkcí bi-level umožňuje reguloval rychlosť drátu (otočným ovládačem (14), LED (16c) rozsvícena) a skutečné napětí oblouku (otočným ovládačem (13)) vedlejší úrovni svařování (rozsah 10-40) (LED (15a) rozsvícena).

V režimu TIG bi-level umožňuje reguloval vedlejší úroveň (I_1) svařovacího proudu.



• MIG-MAG "PRG 0"

V manuálním režimu „PRG 0“ umožňuje přizpůsobit rychlosť drátu zahájení svařování kvůli optimalizaci zapálení oblouku (regulace 1-100% a LED (15c) rozsvícena).

• MIG-MAG Pulse arc 2 DOBY

V režimu MIG-MAG Pulse arc 2 DOBY umožňuje reguloval dobu trvání počátečního proudu (I_{start}). Nastavení parametru na nulu dojde ke zrušení této funkce, zatímco nastavením jakékoli hodnoty vyšší než nula (regulace 0,1-3 sekundy) je možné zvolit LED (10b) pro regulační korekce napětí oblouku a hodnoty počátečního proudu (vedlejší úroveň). Počáteční proud může být nastaven na vyšší nebo nižší hodnotu, než je hlavní hodnota svařování; vyšší svařovací proud je užitečný zejména při svařování hliníku a jeho slitin, když umožňuje rychleji ohřát svařovaný díl („Hot-start“).

• MIG-MAG Pulse on pulse

V režimu MIG-MAG Pulse on pulse umožňuje reguloval dobu trvání hlavního svařovacího proudu (regulace 0,1-10 sekund a LED (15b) rozsvícena).

• MMA

Při svařování s elektrodou MMA získá parametr význam „Arc force“ a umožní nastavit dynamický nadproud (regulace 0-100% a LED (15c) rozsvícena). Během svařování MMA bude na displeji (15) zobrazeno skutečné napětí oblouku (LED (15a) rozsvícena), LED (10c) však zůstane rozsvícena v rámci umožnění regulační Arc force také během svařování.



• MIG-MAG pulse arc

V režimu MIG-MAG pulse arc parametr určuje příškrcení oblouku. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší bude koncentrace oblouku během svařování. V režimu svařování, který využívá dvě úrovně proudu (bi-level, pulse on pulse nebo Tstart), je příškrcení oblouku společné pro obě nastavené úrovně (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

V manuálním režimu MIG-MAG „PRG 0“ umožňuje reguloval elektronickou reaktanci (regulace 20-80% a LED (15c) rozsvícena). Vyšší hodnota určuje teplejší svařovací lázeň. V režimu bi-level je elektronická reaktance společná pro obě nastavené úrovně.

• MIG-MAG Pulse on pulse


V režimu MIG-MAG Pulse on pulse umožňuje reguloval dobu trvání vedlejšího svařovacího proudu (regulace 0,1-10 sekund a LED (15b) rozsvícena).



Pálení drátu při zastavení svařování (BURN-BACK).

Umožňuje reguloval dobu pálení drátu při zastavení svařování. Prostřednictvím vhodného nastavení umožňuje zabránit přilepení drátu k dílu v manuálním režimu (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regulace 0,01-1 sekundy a LED (15b) rozsvícena).

Během nastavování synergického programu MIG-MAG umožňuje reguloval korekci doby BURN_BACK TIME, vypočítané v rámci synergie (rozsah od -1% po +1%) (LED (15c) rozsvícena).

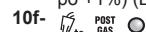

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC a TIG.

V libovolném režimu MIG-MAG SHORT ARC TIG získá význam „Post-gas“, čímž umožní přizpůsobit dobu odvodu ochranného plynu počínaje zastavením svařování (regulace 0,1-10 sekund a LED (15b) rozsvícena).



Sestupná rampa svařovacího proudu (SLOPE DOWN).

K aktivaci tohoto parametru dochází pouze při použití synergických programů MIG-MAG PULSE ARC nebo SHORT ARC („PRG“ od „1“ do „44“) nebo TIG. Umožňuje postupné snížení proudu při uvolnění tlačítka svařovací pistole (regulace 0-3 sekundy a LED (15b) rozsvícena).



Doba bodového svařování (SPOT TIME).

K jeho aktivaci dochází výhradně při volbě režimu „SPOT“ tlačítkem (8). Umožňuje realizaci bodových svarů MIG-MAG s ovládáním doby trvání svařování (regulace 0,1-10 sekund a LED (15b) rozsvícena).

11- Tlačítko manuální aktivace elektrického ventilu plynu.

Tlačítko umožňuje odtok plynu (vyprázdnění potrubí - regulace průtoku) bez potřeby aktivace tlačítka svařovací pistole; tlačítko má momentální účinek.

12- Tlačítko manuálního posuvu drátu.

Tlačítko umožňuje ovládat posuv drátu ve vodicím pouzdře svařovací pistole bez potřeby aktivace tlačítka svařovací pistole; má momentální účinek a rychlosť posuvu je neměnná.

13- Otočný ovládač snímače impulzů pro regulaci parametrů svařování (viz 10a-10h).

14- Otočný ovládač snímače impulzů.

Otočný ovládač slouží k regulaci:

- Svařovacího proudu (LED (16a) rozsvícena).

- Rychlosti posuvu drátu (LED (16c) rozsvícena) v režimu Short/Spray arc.

- Tloušťky dílu použitého při svařování (LED (16b) rozsvícena), v případě volby tloušťky dílu v mln tlačítkem (17).

V režimu svařování, který využívá dvě úrovně proudu (bi-level, pulse on pulse nebo Tstart) s rozsvícenou LED (10b), slouží otočný ovládač k regulaci:

- Svařovacího proudu I_1 (LED (16a) rozsvícena) vedlejší úrovni v režimu Pulse arc.

- Rychlosti posuvu drátu vedlejší úrovni svařování (LED (16c) rozsvícena) v režimu Short/Spray arc.

15- 3-místní alfanumerický displej. Zobrazuje:

- hodnotu parametru svařování (viz od (10a) po (10h) během činnosti naprázdno).

- skutečné napětí oblouku - během svařování.

POZNÁMKA: Při zastavení svařovacího proudu displej automaticky přepne na zobrazení nastavené hodnoty.

- signalizaci alarmu (viz bod 1).

15a, 15b, 15c- LED, označující jednotku aktuálně měřené veličiny (voltů, sekund, procent).

16- 3-místní alfanumerický displej. Zobrazuje:

- hodnotu nastavenou otočným ovládačem snímače impulzů (14).

- skutečný proud během svařování.

POZNÁMKA: Při zastavení svařovacího proudu displej automaticky přepne na zobrazení nastavené hodnoty.

- signalizaci alarmu (viz bod 1).

16a, 16b, 16c- LED, označující jednotku aktuálně měřené veličiny (proud v ampérech (A), tloušťku v milimetrech (mm) a rychlosť drátu v metrech/minutu (m/min)).

17- Tlačítko volby jednotky měřené veličiny Ampéry, mm, m/min (LED (16a) (16b) (16c)).

Umožňuje prostřednictvím snímače impulzů (14) nastavit tloušťku svařovaného materiálu, svařovací proud, rychlosť drátu.

„PRG 0“ manuální volba: Nastavení každého jednoho parametru je nezávislé na ostatních.

Programy od „1“ do „44“: Nastavení každého jednoho parametru (např. tloušťky materiálu) automaticky definuje ostatní parametry (např. svařovací proudy a rychlosť drátu).

4.3 NAČÍTÁNÍ PROGRAMŮ A JEJICH ULOŽENÍ DO PAMĚTI

4.3.1 NAČÍTÁNÍ PROGRAMŮ PŘEDEM ULOŽENÝCH VÝROBCEM

4.3.1.1 SYNERGICKÉ programy MIG-MAG

Svařovací přístroj disponuje 44 synergickými programy uloženými v paměti, s vlastnostmi uvedenými v tabulce (TAB. 3), kterou je třeba používat při volbě programu vhodného pro druh svařování, který hodláte použít.

Volba určitého programu se provádí opakováním stisknutím tlačítka „PRG“, kterému na displeji odpovídá číslo od „0“ do „44“ (číslo „0“ neodpovídá synergický program, ale činnost v manuálním režimu, v souladu s popisem uvedeným v následujícím odstavci).

Poznámka: Uvnitř synergického programu je prioritou provedení volby požadovaného přenosového režimu PULS ARC nebo SHORT/SPRAY ARC prostřednictvím příslušného tlačítka (viz OBR. C, tlačítko (7)).

Poznámka: Všechny typologie drátu, které nejsou uvedeny v tabulce, mohou být použity v manuálním režimu „PRG 0“.

4.3.1.2 ČINNOST V MANUÁLNÍM REŽIMU („PRG 0“)

Činnost v manuálním režimu odpovídá číslu „0“ na displeji a je aktivní pouze po

předešlé volbě režimu přenosu SHORT/SPRAY ARC (OBR. C, tlačítko (7)). V tomto režimu musí být vzhledem k tomu, že se nepředpokládá použití žádné synergie, všechny parametry svařování nastaveny manuálně obsluhou. Upozornění! Nastavení všech parametrů je volné, a proto by hodnoty, které jím budou přizpůsobeny, mohly být nekompatibilní se správným postupem při svařování. Poznámka: V manuálním režimu NENÍ možné používat režim přenosu PULSE ARC.

4.3.2 ULOŽENÍ UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ V MIG-MAG DO PAMĚTI A JEJICH NAČITÁNÍ

4.3.2.1 Úvod

Svařovací přístroj umožňuje ukládat do paměti (SAVE) uživatelské pracovní programy týkající se souboru parametrů platných pro určitý druh svařování. Každý program uložený v paměti může být kdykoli načítán (RECALL), čímž bude mít uživatel svařovací přístroj připraven k použití pro specifickou, již optimalizovanou práci.

4.3.2.2 Kapacita ukládání uživatelských programů v MIG-MAG do paměti

Svařovací přístroj umožňuje ukládání uživatelských programů do tří odlišných skupin, vztahujících se ke třem odlišným způsobům přesunu v rámci synergie (SHORT/SPRAY ARC Pulse a Pulse on pulse) a k činnosti v manuálním režimu, s následujícími vlastnostmi:

- PULSE ARC SYNERGICKÝ PULSE ON PULSE: 10 programů uložitelných do paměti (s čísly od „1“ do „10“),
- PULS ARC SYNERGICKÝ: 10 programů uložitelných do paměti (s čísly od „1“ do „10“),
- SHORT/SPRAY ARC SYNERGICKÝ: 10 programů uložitelných do paměti (s čísly od „1“ do „10“),
- SHORT/SPRAY ARC MANUÁLNÍ („PRG 0“): 10 programů, které lze uložit do paměti (s čísly od „1“ do „10“).

Pro načítání programu, který hodláte použít, je prioritou vzhledem k volbě čísla (viz popis v odstavci 4.3.1) provést volbu požadovaného režimu přenosu PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE nebo SHORT/SPRAY ARC nebo zvolit „PRG=0“ pro předem uložené programy pro činnost v manuálním režimu.

4.3.2.3 Postup při ukládání do paměti (SAVE).

Po nastavení svařovacího přístroje do optimálního stavu pro daný druh svařování postupujte následovně (viz OBR. C):

- a) Stiskněte tlačítko (5) „SAVE“.
- b) Na displeji (16) se zobrazí „Pr“ a na displeji (15) číslo (v rozmezí od „1“ do „10“).
- c) Otáčením otočného ovládače snímače impulzů ((13) nebo (14), bez rozdílu) zvolte číslo, pod kterým hodláte uložit program do paměti (viz také 4.3.2).
- d) Znovu stiskněte tlačítko „SAVE“.
- e) displeje (15) a (16) budou blíkat.
- f) V průběhu následujících dvou sekund stiskněte tlačítko „SAVE“.
- g) Na displeji se zobrazí nápis „St Pr“, potvrzující uložení daného programu do paměti; po 2 sekundách displeje automaticky přepnou na zobrazování hodnot právě uložených parametrů.

Poznámka: Když při blikajících displejích nebude stisknuto tlačítko „SAVE“ v průběhu 2 sekund, displeje budou zobrazovat nápis „No St“ a program nebude uložen do paměti; displeje se automaticky vrátí na úvodní zobrazení.

4.3.2.4 Postup při načítání uživatelského programu (RECALL)

Před provedením operací souvisejících s načítáním programu se ujistěte, že zvolený režim přenosu (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC nebo „PRG=0“) odpovídá opravou tomu, se kterým hodláte pracovat. Nyní postupujte následovně (viz OBR. C):

- a) Stiskněte tlačítko „RECALL“.
- b) Na displeji (16) se zobrazí „Pr“ a na displeji (15) číslo (v rozmezí od „1“ do „10“).
- c) Otáčením otočného ovládače snímače impulzů ((13) nebo (14), bez rozdílu) zvolte číslo, pod kterým byl do paměti uložen program, který nyní hodláte použít.
- d) Znovu stiskněte tlačítko „RECALL“ na dobu delší než 2 sekundy.
- e) Na displeji se zobrazí nápis „Ld Pr“, potvrzující načítání daného programu; po 2 sekundách displeje automaticky přepnou na zobrazování hodnot právě načítaného programu.

Poznámka: Když tlačítko „RECALL“ nebude znova stisknuto během doby delší než 2 sekundy, displeje budou zobrazovat nápis „No Ld“ a program nebude načítán; displeje se automaticky vrátí na úvodní zobrazení.

POZNÁMKY:

- BĚHEM OPERACÍ S TLAČÍTKY „SAVE“ A „RECALL“ JE ROZSVÍCENA LED „PRG“.
- NAČITANÝ PROGRAM MŮZE BÝT LIBOVOLNĚ ZMĚNĚN OBSLUHOU, ALE ZMĚNĚNÉ HODNOTY NEBUDOU AUTOMATICKY ULOŽENY DO PAMĚTI. PREJETE-LI SI ULOŽIT NOVÉ HODNOTY DO STEJNÉHO PROGRAMU, JE TŘEBA PROVÉST POSTUP ULOŽENÍ DO PAMĚTI (viz 4.3.2.3).
- REGISTRACE UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ A VEDENÍ PŘÍSLUŠNÉHO PŘEHLEDU SOUVISEJÍCÍCH PARAMETRŮ JE SVÉRENA UŽIVATELI.
- NENÍ MOŽNÉ ULOŽIT DO PAMĚTI UŽIVATELSKÉ PROGRAMY V REŽIMU ELEKTRODY MMA NEBO TIG.

5. INSTALACE

! UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY OPERACE SPOJENÉ S INSTALACÍ A ELEKTRICKÝM ZAPOJENÍM SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE MUSÍ BÝT VYKONÁNY PŘI VYPNUTÉM SVAŘOVACÍM PŘÍSTROJE, ODPOJENÉM OD NAPÁjecíHO ROZVODU.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ MUSÍ BÝT VYKONÁNO VÝHRADNĚ ZKUŠENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLEM.

5.1 MONTÁZ

- Rozbalte svařovací přístroj;
- Není-li zapojena jednotka vodního chlazení (G.R.A.), zasuňte polarizační konektor (OBR. D);
- V případě přítomnosti vozíku a/nebo jednotky vodního chlazení (G.R.A.) si přečtěte příslušné pokyny, které jsou jejich součástí.

5.2 ZPŮSOB ZVEDÁNÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE (OBR. E)

Svařovací přístroj musí být zvedán bez oddělitelných součástí (svařovací pistole, hadice s plymem, kabely apod.), které by se mohly oddělit.

V souladu s obrázkem proveďte montáž upínovacích kroužků s použitím dvou šroubů M8x25, tvorících součást příslušenství.

Upozornění: Zvedací oka s otvorem se závitem M8 UNI 2948-71 nejsou součástí dodávky.

5.3 UMÍSTĚNÍ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE

Vyhledejte místo pro instalaci svařovacího přístroje, a to tak, aby se v blízkosti otvorů pro vstup a výstup chladicího vzduchu (nucený oběh prostřednictvím ventilátoru - je-li součástí) nenacházely překážky; mezi ním se ujistěte, že se nebude nasávat vodivý prach, korozivní výpary, vlhkost atd.

Kolem svařovacího přístroje udržujte volný prostor minimálně do vzdálenosti 250

mm.



UPOZORNĚNÍ! Umístěte svařovací přístroj na rovný povrch s nosností, která je úměrná jeho hmotnosti, abyste předešli jeho převrácení nebo nebezpečným přesunům.

5.4 PŘIPOJENÍ DO SÍTĚ

5.4.1 Upozornění

Před realizací jakéhokoli elektrického zapojení zkontrolujte, zda jmenovité údaje svařovacího přístroje odpovídají napětí a frekvenci sítě, která je k dispozici v místě instalace.

Svařovací přístroj musí být připojen výhradně k napájecímu systému s uzemněným nulovým vodičem.

Za účelem zajištění ochrany proti nepřímému doteku používejte nadprudové relé typu:

- Typ A () pro jednofázové stroje;

- Typ B () pro trojfázové stroje.

Abyste dodrželi požadavky stanovené normou EN 61000-3-11 (Flicker), doporučujeme vám připojit svařovací přístroj k bodům rozhraní napájecího rozvodu s impedancí nepresahující Zmax = 0,283 Ohm.

5.4.2 ZÁSTRČKA A ZÁSUVKA: Připojte k napájecímu kabelu normalizovanou zástrčku (3P + PE pro 3-fázové) vhodné proudové kapacity a připravte síťovou zásuvku vybavenou pojistkami nebo automatickým jističem; příslušný zemicí kolík bude muset být připojen k zemicímu vodiči (žlutozelený) napájecího vedení. V tabulce 1 (TAB. 1) jsou uvedeny doporučené hodnoty pomalých pojistek, vyjádřené v amperech, zvolených na základě maximální jmenovité hodnoty proudu dodávaného svařovacím přístrojem a na základě jmenovitého napájecího napětí.

5.5 ZAPOJENÍ SVAŘOVACÍHO OBVODU



UPOZORNĚNÍ! PŘED PROVÁDĚNÍM OPERACÍ ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, že je svařovací přístroj vypnut a odpojen od napájecí sítě.

V tabulce (TAB. 1) je uvedena hodnota doporučená pro svařovací kably (v mm²)

5.5.1 SVAŘOVÁNÍ S DRÁTEM MIG-MAG (OBR. F)

5.5.1.1 Připojení tlakové láhve s plyny

- Zašroubujte reduktor tlaku k ventilu tlakové láhve s plynem a v případě použití plynu Argon nebo směsi Argon/CO₂ mezi ně vložte příslušnou redukci, dodanou formou příslušenství.
- Připojte přívodní hadici s plynem k reduktoru tlaku a stáhněte ji stahovací páskou z dotace; následně připojte druhý konec hadice k příslušné spojce na zadní straně svařovacího přístroje a stáhněte ji stahovací páskou z dotace.
- Před otevřením ventilu tlakové láhve s plynem povolte kruhovou matici regulace reduktoru tlaku.

5.5.1.2 Připojení svařovací pistole

- Zasuňte svařovací pistoli do konektoru, určeného k tomuto účelu, a manuálně dotáhněte na doraz pojistný kroužek.
- Připravte ji pro zahájení podávání drátu demontáží hubice a kontaktní trubičky kvůli usnadnění výstění drátu.
- Připojte kabel svařovacího proudu k zásuvce (+) pro rychlé připojení.
- Připojte ovládací kabel k příslušnému konektoru.
- Připojte potrubí s vodou pro verzi R.A. (vodou chlazená svařovací pistole) k rychlospojkám.
- Věnujte pozornost správnému datazení konektorů, aby se zabránilo přehřátí a poklesu účinnosti.
- Připojte přívodní hadici s plynem k reduktoru tlaku a stáhněte ji stahovací páskou z dotace; následně připojte druhý konec hadice k příslušné spojce na zadní straně svařovacího přístroje a stáhněte ji stahovací páskou z dotace.

5.5.1.3 Zapojení zemicího kabelu svařovacího proudu

Je třeba jej připojit k svařovanému dílu nebo ke kovovému stolu, na kterém je uložena, co nejbližše k vytvářenému spoji.

Tento kabel je třeba připojit ke svorce označené symbolem (-).

5.5.2 SVAŘOVÁNÍ TIG (OBR. G)

5.5.2.1 Připojení tlakové láhve s plyny

- Zašroubujte reduktor tlaku k ventilu tlakové láhve s plynem a v případě použití plynu argon mezi ně vložte příslušnou redukci, dodanou formou příslušenství.
- Připojte přívodní hadici s plynem k reduktoru tlaku a stáhněte ji stahovací páskou z dotace; následně připojte druhý konec hadice k příslušné spojce na zadní straně svařovacího přístroje a stáhněte ji stahovací páskou z dotace.
- Před otevřením ventilu tlakové láhve s plynem povolte kruhovou matici regulace reduktoru tlaku.

5.5.2.2 Připojení zemicího kabelu svařovacího proudu

- Zemicí kabel je třeba připojit ke svařovanému dílu nebo ke kovovému stolu, na kterém je uložen, co nejbližše k vytvářenému spoji.
- Připojte kabel ke svařovacímu přístroji, k zásuvce (+) pro rychlé připojení.

5.5.2.3 Připojení svařovací pistole

- Připojte svařovací pistoli TIG k zásuvce (-) rychlého připojení na předním panelu svařovacího přístroje; dokončete připojení plynové hadice a kabelu ovládání svařovací pistole.

5.5.3 SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU MMA (OBR. H)

5.5.3.1 Připojení držáku elektrod

Téměř všechny obalené elektrody se připojují ke kladnému pólu (+) zdroje; pouze ve výjimečných případech – u kyselých elektrod – se připojují k zápornému pólu (-).

Připojte kabel držáku elektrod k zásuvce (-) rychlého připojení na předním panelu.

Poznámka: V některých případech je doporučena polarita (-) na držáku elektrod; zkontrolujte proto pokyny výrobce elektrod.

5.5.3.2 Připojení zemicího kabelu svařovacího proudu

- Zemicí kabel je třeba připojit ke svařovanému dílu nebo ke kovovému stolu, na kterém je uložen, co nejbližše k vytvářenému spoji.
- Připojte kabel ke svařovacímu přístroji, k zásuvce (-) rychlého připojení.

5.5.4 DOPORUČENÍ:

- Zašroubujte konektory svařovacích kabelů až na doraz do zásuvek umožňujících rychlé připojení (jsou-li součástí) kvůli zajištění dokonalého elektrického kontaktu; v opačném případě bude docházet k přehřívání samotných konektorů s jejich následním rychlým opotrebením a ztrátou účinnosti.
- Použijte co možná nejkratší svařovací kabely.

- Vyhnete se použití kovových struktur, které netvoří součásti opracovávaného dílu pro svod svařovacího proudu, namísto zemnicího kabelu; může to znamenat ohrožení bezpečnosti a vést k neuspokojivým výsledkům svařování.

5.6 NALOŽENÍ CÍVKY S DRÁTEM (Obr. I)



UPOZORNĚNÍ! PŘED PROVÁDĚNÍM OPERACÍ SPOJENÝCH S NAKLÁDÁNÍM DRÁTU SE UJISTĚTE, že JE SVAŘOVACÍ PRÍSTROJ VYPNUT A ODPOJEN OD NAPÁjecHO ROZVODU.

ZKONTROLUJTE, ZDA VÁLEČKY TAHAČE DRÁTU, VODÍCÍ POUZDRO DRÁTU A KONTAKTNÍ TRUBIČKA SVAŘOVACÍ PISTOLE ODPOVÍDAJÍ PRŮMĚRU A DRUHU DRÁTU, KTERÝ HODLÁTE POUŽÍT, A ZDA JSOU SPRÁVNÉ NAMONTOVÁNY. PŘI NAVLÉKÁNÍ DRÁTU NEPOUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE.

- Otevřete dvírka prostoru, ve kterém se nachází navijedlo.
- Umístěte cívku s drátem na navijedlo; ujistěte se, že je unášecí kolík navijedla správně umístěn v příslušném otvoru (1a).
- Uvlovněte přítlačný váleček/váleček a oddalte je/jej od spodních/ho válečků/u (2a).
- Zkontrolujte, zda se podávací váleček/ky hodí k použitému druhu dráty (2b).
- Uvlovněte konec drátu a odštípněte jeho zdeformovaný konec rázným řezem, bez okraju; otočte cívku proti směru hodinových ručiček a navlečte konec drátu do vstupního vodiče drátu zasunutím 50-100 mm jeho délky do vodiče drátu ve spoji na svařovací pistoli (2c).
- Opětovně seřidte polohu přítlačných/ho válečků/u nastavením průměrné hodnoty jejich/jeho tlaku a zkontrolujte, zda je drát správně umístěn ve žlabu spodního válečku (3).
- Lehce zabrzďte navijedlo prostřednictvím seřizovacího šroubu umístěného ve středu samotného navijedla (1b).
- Odmontujte hubici a kontaktní trubičku (4a).
- Zasuňte zástrčku svařovacího přístroje do napájecí zásuvky, zapněte svařovací přístroj, stiskněte tlačítko svařovací pistole nebo tlačítko posuvu drátu na ovládacím panelu (je-li součástí), výčkejte na vyústění drátu v délce 10-15 cm ze přední části svařovací pistole po jeho přechodu celým vodičem pouzdrem, a pak uvolněte tlačítko.



UPOZORNĚNÍ! Během uvedených operací je drát pod napětím a je vystaven mechanickému namáhání, proto by při nedostatečných ochranných opatřeních mohlo dojít ke vzniku nebezpečí zásahu elektrickým proudem, ke zranění nebo k zapálení elektrických oblouků:

- Nesmrěrujte svařovací pistoli vůči částelem těla.
- Neperfiližujte svařovací pistoli tlakové lávky.
- Prověděte zpětnou montáž kontaktní trubičky a hubice na svařovací pistoli (4b).
- Zkontrolujte, zda je posuv drátu regulérní; nastavte tlak válečků a brzdění navijedla na minimální možnou úroveň a zkontrolujte, zda drát neprokluje ve žlabku a zda při zastavení tahače nedochází k uvolnění závitů drátu následkem nadmerného setrvačnosti cívky.
- Odštípněte koncovou část drátu, vyčnívajícího z hubice, na délku 10-15 mm.
- Zavřete dvírka prostoru, ve kterém se nachází navijedlo.

5.7 VYMĚNA VODICHO POUZDRA DRÁTU VE SVAŘOVACÍ PISTOLE (OBR. N)

Před zahájením vyměny vodicího pouzdra drátu uložte a narovnejte kabel svařovací pistole, abyste zabránili tvorbě ohybů.

5.7.1 Spirálovitý vodič pouzdro pro ocelové dráty

- 1- Odšroubujte hubici a kontaktní trubičku z hlavy svařovací pistole.
- 2- Odšroubujte matici uchycení vodicího pouzdra centrálního konektoru a vytáhněte stávající pouzdro.
- 3- Zasuňte nové pouzdro do kabelového svazku svařovací pistole a jemně jej zatlačte, dokud nevyjde z hlavy svařovací pistole.
- 4- Rukou zašroubujte hadici uchycení vodicího pouzdra.
- 5- Odstříhněte přečnívající část vodicího pouzdra tak, že jej lehce stlačíte; stáhněte ji z kabelu svařovací pistole.
- 6- Zabruste hranu vodicího pouzdra v místě řezu a zasuňte pouzdro zpět do kabelového svazku svařovací pistole.
- 7- Znovu zašroubujte matici a dotáhněte ji s použitím klíče.
- 8- Prověděte zpětnou montáž kontaktní trubičky a hubice.

5.7.2 Vodicí pouzdro ze syntetického materiálu pro hliníkové dráty

Prověděte operace 1, 2, 3 způsobem uvedeným pro ocelové pouzdro (neberte v úvahu operace 4, 5, 6, 7 a 8).

- 9- Znovu zašroubujte kontaktní trubičku pro hliník a zkontrolujte, zda se dotýká vodicího pouzdra.
- 10-Na druhý konec vodicího pouzdra (na straně připojení svařovací pistole) zasuňte mosaznou redukci, těsnici kroužek, a při lehce stlačeném vodicím pouzdře dotáhněte matici uchycení vodicího pouzdra. Nadbytečná část vodicího pouzdra bude odstraněna následně (viz (13)). Vytáhněte ze spojky svařovací pistole unášeče drátu kapilární trubku pro ocelový vodič pouzdra.
- 11-Pro hliníková vodičí pouzdro s průměrem 1,6-2,4mm (žluté barvy) NENÍ K DISPOZICI KAPILARNÍ TRUBIČKA; vodičí pouzdro bude proto zasunuto do spojky bez ní.
- Odštříhněte kapilární trubičku pro hliníková vodičí pouzdra s průměrem 1-1,2mm (červené barvy) na rozdíl přibližně o 2 mm nižší, než je rozměr ocelové trubičky, a zasuňte ji do volného konce vodicího pouzdra.
- 12-Zasuňte a zajistěte svařovací pistoli ve spojce unášeče drátu, poznačte vodicí pouzdro ve vzdálosti 1-2mm od válečků a znova vytáhněte svařovací pistoli.
- 13-Odstříhněte vodičí pouzdro na potřebný rozměr, aniž byste zdeformovali jeho vstupní otvor.
- Znovu namontujte svařovací pistoli do unášeče drátu a namontujte plynovou trysku.

6. SVAŘOVÁNÍ: POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU

6.1 SVAŘOVÁNÍ MIG-MAG

6.1.1 REŽIM PŘENOSU SHORT ARC (KRÁTKÝ OBLOUK)

K roztažení drátu a oddělení kapky dochází následkem následných zkratů na hrotu drátu v tavicí lázni (až do 200 krát za sekundu).

Uhlíkové a nízkolegované ocele

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Průměr použitelných drátlů: | 0,6-1,2mm |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 40-210A |
| - Rozsah napětí oblouku: | 14-23V |
| - Použitelný plyn: | CO ₂ nebo směsi Ar/CO ₂ nebo Ar/CO ₂ /O ₂ |

Nerezavájící ocele

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Průměr použitelných drátlů: | 0,8-1mm |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 40-160A |
| - Rozsah napětí oblouku: | 14-20V |
| - Použitelný plyn: | směsi Ar/O ₂ nebo Ar/CO ₂ (1-2%) |

Hliník a slitiny

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Průměr použitelných drátlů: | 0,8-1,6mm |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 75-160A |

- Rozsah svařovacího napětí:

16-22V

Ar 99,9%

Obvykle musí být kontaktní trubička vyrovnaná s hubicí nebo může lehce přečinat, v případě nejjemnějších drátlů a nejnižších napětí oblouku: délka volné části drátu (stick-out) se bude obvykle pohybovat v rozmezí od 5 do 12mm.

V MANUÁLNÍM režimu („PRG 0“) přizpůsobte hodnotu reaktance:

- 5%-60% pro dráty z uhlíkové oceli s průměrem 0,8-1mm.
- 50%-80% pro dráty z uhlíkové oceli s průměrem 1,2-1,6mm.
- 60%-80% pro dráty z nerezavájící oceli a z hliníku.

Aplikace: Svařování ve všech polohách, na jemných površích nebo pro první nános do obroušených hran, zvýhodněné omezenou tepelnou aplikací a dobré ovladatelou lázní.

Poznámka: Přenos SHORT ARC pro svařování hliníku a slitin je třeba používat s patřičnou opatrností (zejména při použití drátu s průměrem >1mm), protože by mohlo dojít k výskytu vad tavení.

6.1.2 REŽIM PŘENOSU SPRAY ARC (ROZSTRÍKOVANÝ OBLOUK)

Tavení drátu probíhá při vyšších proudech a napětích vzhledem k režimu „short arc“ a hrot drátu nepřichází do styku s tavicí lázni; z ní vychází oblouk, prostřednictvím kterého přechází kovové kapky, pocházející z nepetržitého tavení drátu elektrodou, tedy bez výskytu zkratů.

Uhlíkové a nízkolegované ocele

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Průměr použitelných drátlů: | 0,8-1,6mm |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 180-450A |
| - Rozsah napětí oblouku: | 24-40V |
| - Použitelný plyn: | směsi Ar/CO ₂ nebo Ar/CO ₂ /O ₂ |

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Nerezavájící ocele | 1-1,6mm |
| - Průměr použitelných drátlů: | 140-390A |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 22-32V |
| - Rozsah svařovacího napětí: | směsi Ar/O ₂ nebo Ar/CO ₂ (1-2%) |

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Použitelný plyn: | 0,8-1,6mm |
| - Průměr použitelných drátlů: | 120-360A |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 24-30V |
| - Rozsah svařovacího napětí: | Ar 99,9% |

Obvykle se kontaktní trubička musí nacházet 5-10mm uvnitř hubice, a to tím více, čím je vyšší napětí oblouku; délka volného konce drátu (stick-out) se obvykle pohybuje v rozmezí 10 až 12 mm.

V MANUALNÍM REŽIMU („PRG 0“) není po uskutečnění správné volby parametrů rychlosti drátu a napětí oblouku (to znamená volby kompatibilních hodnot) hodnota zvolené reaktance podstatná.

Aplikace: Svařování na rovném povrchu, s tloušťkami nejméně 3-4mm (vysoce fluidní lázeň); rychlosť realizace a stupeň nánosu jsou velmi vysoké (vysoká aplikace tepla).

6.1.3 REŽIM PŘENOSU PULSE ARC (PULZNÍ OBLOUK)

Jedná se o „kontrolovaný“ přenos, situovaný v provozní zóně „spray-arc“ (změněný spray-arc), který využívá se proto výhodami z hlediska rychlosti tavení a absence vymršťování materiálu, a to i při velmi nízkých hodnotách proudu, při kterých je možné uspokojit také mnohé aplikace typické pro „short-arc“.

Každému proudovému impulu odpovídá oddělení jedné samostatné kapky drátu elektrodou; tento jev se vyskytuje s pravidelností úměrnou rychlosti posuvu drátu dle závislosti související s druhem a průměrem samotného drátu (obvyklé hodnoty frekvence jsou: 30-300Hz).

Uhlíkové a nízkolegované ocele

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Průměr použitelných drátlů: | 0,8-1,6mm |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 60-360A |
| - Rozsah napětí oblouku: | 18-32V |
| - Použitelný plyn: | směsi Ar/CO ₂ nebo Ar/CO ₂ /O ₂ (CO ₂ max. 20%) |

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Nerezavájící ocele | 0,8-1,2mm |
| - Průměr použitelných drátlů: | 50-230A |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 17-26V |
| - Rozsah svařovacího napětí: | směsi Ar/O ₂ nebo Ar/CO ₂ (1-2%) |

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| - Použitelný plyn: | 0,8-1,6mm |
| - Průměr použitelných drátlů: | 40-320A |
| - Rozsah svařovacího proudu: | 17-28V |
| - Rozsah svařovacího napětí: | Ar 99,9% |

Obvykle se kontaktní trubička musí nacházet 5-10mm uvnitř hubice, a to tím více, čím je vyšší napětí oblouku; délka volného konce drátu (stick-out) se obvykle pohybuje v rozmezí 10 až 12 mm.

Aplikace: Svařování v „poloze“ na nízkých a středních tloušťkách a na materiálech podléhajících tepelnému rozkladu, mimořádně vhodné pro svařování na lehkých slitinách (hliník a jeho slitiny), také při tloušťkách menších než 3mm.

6.1.4 REGULACE PARAMETRŮ SVAŘOVÁNÍ V MIG-MAG

6.1.4.1 Ochranný plyn

Kapacita ochranného plynu musí být:

short arc: 8-14 l/min

spray arc a pulse arc: 12-20 l/min

v závislosti na intenzitě svařovacího proudu a průměru hubice.

6.1.4.2 Svařovací proud

Regulace svařovacího proudu provádí obsluha otáčením otočného ovládače snímače impulzů (OBR. E (14)).

Při volbě SPRAY/SHORT ARC odpovídá každé otočení otočného ovládače snímače impulzů (14) regulaci rychlosti drátu (m/minutu), zobrazené na displeji (16); během svařování displej automaticky přepne na zobrazení aktuální hodnoty proudu (v ampérech).
Při volbě PULSE ARC nebo PULSE AR PULSE-ON-PULSE odpovídá každé otočení otočného ovládače snímače impulzů (14) regulaci svařovacího proudu, zobrazené na displeji (16); během svařování displej automaticky přepne na zobrazení aktuální hodnoty proudu (v ampérech).

V obou režimech je možné stisknutím tlačítka (17) přejít na r e g u l a c i t a l o u š t k y v mm (LED (16b) rozsvíčena) se snímačem impulzů (14). Stroj automaticky vypočítá proud potřebný pro svařování takovéto tloušťky. Také v tomto případě displej během svařování přepne na zobrazení aktuální hodnoty proudu (v ampérech). Všimněte si, že v všech synergických programů minimální a maximální nastavitelné hodnoty (v m/minutu, ampérech nebo tloušťka v mm) odpovídají hodnotám přednastaveným ve výrobním zavodě, které uživatel nemůže měnit. Orientační hodnoty proudu a nejpoužívanější dráty jsou uvedeny v tabulce (TAB. 5).

6.1.4.2 Napětí oblouku a příškrcení oblouku (pinch-off)

U synergických programů MIG-MAG pulse arc a pulse-on-pulse tyto dva parametry určuje rozměr oblouku během svařování.

Napětí oblouku poukazuje na vzdálenost drátu od svařovaného dílu a rozsah změny, kterou může provést uživatel, je omezen na jednoduchou korekci od -5% do +5% hodnoty napětí, která je přednastavena v každém programu, aby mohl případně přizpůsobit opravdovou délku oblouku specifickým potřebám. Cím vyšší je hodnota, tím vyšší bude vzdálenost drátu od svařovaného dílu.

Příškrcení oblouku určuje koncentraci nebo šířku oblouku a regulační rozsah tohoto parametru je od -10% do +10% hodnoty přednastavené v programech. Cím vyšší je tato hodnota, tím koncentrovanější bude oblouk.

V manuálním programu „PRG 0“ je napětí oblouku zadefinováno nastavením hodnoty úměrné zvolené rychlosti drátu podle následujícího vztahu:

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ V}$$

- U_2 = Napětí oblouku ve voltech.

- I_2 = Svařovací proud v ampérách.

Je třeba mít na paměti, že hodnotě napětí zvolené naprázdnou bude odpovídat napětí pod zátěží (při svařování) o 2-4V nižší.

6.1.5 ČINNOST BI-LEVEL A PULSE ON PULSE

Činnost bi-level se nastavujete tlačítkem (8) a je možné ji volit v režimu MIG-MAG pulse arc a short arc. K zahájení svařovacího cyklu dochází stisknutím a uvolněním tlačítka svařovací pistole (jako při 4-dobém svařování) a počáteční pracovní bod svařovacího přístroje se rovná hlavní úrovni svařování (LED (10a)), přičemž stroj zobrazuje proud a napětí tohoto pracovního bodu. Stisknutím tlačítka svařovací pistole na dobu kratší než 0,5 sekundy stroj změní pracovní bod hlavní a vedlejší úrovňě (LED (10b)) a na displeji zobrazí proud a napětí hlavní úrovni. Při každém následujícím stisknutí tlačítka bude stroj pokračovat z jedné úrovni ke druhé, dokud tlačítko nebude stisknuto na dobu kratší než 0,5 sekundy.

Během svařování i když stroj zobrazuje okamžitou hodnotu proudu a napětí je možné méně pouze proud a napětí oblouku hlavní úrovni svařování.

Režim MIG-MAG Pulse on Pulse se aktivuje tlačítkem (7) spolu s LED režimu MIG-MAG Pulse arc. Tento režim představuje speciální typ činnosti bi-level, protože také v tomto případě máme dva pracovní body nastavitelné se stejnými kritériji jako u bi-level (LED (10a) a (10b)). Doba trvání každé úrovni t1 a t2 je nastavitelná (LED (10c) a (10d)) a nenastavuje se manuálně, jak je tomu u bi-level. Během svařování proto stroj pokračuje v automatické změně pracovního bodu hlavní úrovni (s dobou trvání t1) a vedlejší úrovni (s dobou trvání t2).

Jev, který přitom vzniká, je pulzace v pulzaci, z čehož pochází i název. Správným nastavením obou úrovni a obou dob trvání je možné dosáhnout svařování v „rouchách“, velmi podobné svařování TIG.

6.2 SVAŘOVÁNÍ TIG (DC)

Po realizaci zapojení svařovacího obvodu způsobem popsaným v odstavci 5.5.2 je třeba:

- Zvolit způsob svařování TIG na ovládacím panelu svařovacího přístroje (**OBR. C (7)**).
- Nastavit svařovací proud na požadovanou hodnotu otočným ovládačem snímače impulzů (14) (hodnotu lze regulovat také během svařování). Dle potřeby aktivujte sestupnou rampu proudu potenciometrem (13) (se zobrazováním aktuální hodnoty na displeji (16)).

6.2.1 Zapálení oblouku LIFT

Lekým tlakem opřete hrot elektrody o svařovaný díl. Zatlačte na doraz tlačítko na svařovací pistoli a zvedněte elektrodu 2-3mm s určitým opožděním, čímž způsobíte zapálení oblouku. Svařovací přístroj nejdříve vygeneruje proud I_{BASE} a chvíli poté bude vygenerován nastavený svařovací proud. Po ukončení cyklu bude proud vypnut v souladu s nastavenou sestupnou hranou.

V tabulce (**TAB. 5**) jsou shrnutý některé orientační údaje pro svařování na nerezavějících nebo vysokolegovaných ocelích.

6.3 SVAŘOVÁNÍ S OBALENOU ELEKTRODOU MMA

Po realizaci zapojení svařovacího obvodu v souladu s popisem v odst. 5.5.3 je třeba provést volbu režimu MMA prostřednictvím tlačítka (**OBR. C (7)**):

Svařovací proud musí být regulován na požadovanou hodnotu otočným ovládačem snímače impulzů (14) a případný dynamický nadproud „ARC FORCE“ musí být měněn v rozsahu od 0 do 100% otočným ovládačem snímače impulzů (13) (se zobrazováním aktuální hodnoty na displeji (16)).

V tabulce (**TAB. 6**) jsou shrnutý některé orientační údaje proudu v závislosti na průměru elektrod.

6.4 KVALITA SVAŘOVÁNÍ

Kvalita svaru, včetně počtu způsobených výstříků, bude určena zejména rovnováhou parametrů svařování: proudu (rychlosť posuvu dráty), průměru drátu, napětí oblouku atd.

Obdobně bude poloha svařovací pistole přizpůsobena v souladu s **obrázkem M** kvůli zamezení vzniku nadbytečného počtu výstříků a poruch svaru.

Pro správnou realizaci svaru je třeba brát ohled na rychlosť svařování (rychlosť posuvu podél spoje), která je rozhodující pro správný průnik a tvar samotného svaru.

Přehled nejčastějších poruch svařování je uveden v tabulce (**TAB. 7**).

7. ÚDRŽBA



UPOZORNĚNÍ! PŘED PROVÁDĚNÍM OPERACÍ ÚDRŽBY SE UJISTĚTE, ŽE JE SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ VYPNUT A ODPOJEN OD NAPÄJCÍHO ROZVODU.

7.1 ŘADNÁ ÚDRŽBA

OPERACE ŘADNÉ ÚDRŽBY MŮZE VYKONÁVAT OPERÁTOR.

7.1.1 Svařovací pistole

- Zabraňte tomu, aby došlo k položení svařovací pistole nebo jejího kabelu na teplé povrchy; způsobilo by to roztavení izolačních materiálů s následným rychlým uvedením svařovací pistole mimo provoz.
- Pravidelně kontrolujte těsnost plynové hadice a spojů.
- Při každém výměně cívky s drátem vyfoukejte vodící pouzdro vodiče drátu suchým stlačeným vzduchem (max. 5 bar) a zkонтrolujte jeho neporušenosť.
- Před každým použitím zkonzolujte stav opotřebení a správnost montáže koncových částí svařovací pistole: hubice, kontaktní trubičky, difuzor plynů.

7.1.2 Podávač drátu

- Opakováně kontrolujte stav opotřebení válečků tahače drátu a pravidelně odstraňte kovový prach, který se usazuje v prostoru tahače (válečky a vstupní a výstupní vodič drátu).

7.2 MIMOŘÁDNÁ ÚDRŽBA

OPERACE MIMOŘÁDNÉ ÚDRŽBY MUSÍ BÝT PROVEDENY VÝHRADNĚ PERSONÁLEM SE ZKUŠENOSTMI Z ELEKTRICKO-STROJNÍ OBLASTI.



UPOZORNĚNÍ! PŘED ODLOŽENÍM PANELŮ SVAŘOVACÍHO PŘÍSTROJE A PŘISTUPEM K JEHO VNITRKU SE UJISTĚTE, ŽE JE SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ VYPNUT A ODPOJEN OD NAPÄJCÍHO ROZVODU.

Připadné kontroly prováděné uvnitř svařovacího přístroje pod napětím mohou způsobit zásah elektrickým proudem s významnými následky, způsobenými přímým stykem se součástmi pod napětím a/nebo přímým stykem s pohybujícími se součástmi.

- Pravidelně a v intervalech odpovídajících použití a prašnosti prostředí kontrolujte vnitřek svařovacího přístroje a odstraňte prach nahromadený na elektronických kartách prostřednictvím velmi jemného kartáče nebo vhodných rozpouštědel.
- Při uvedení příležitosti zkonzolujte, zda jsou elektrické spoje řádně utaženy, a zda jsou kabeláže bez viditelných známek poškození izolace.
- Po ukončení uvedených operací provedte zpětnou montáž panelů svařovacího přístroje a utáhněte na doraz upevnovací šrouby.
- Rozhodně zabraňte provádění operací svařování při otevřeném svařovacím přístroji.

8. PORUCHY, JEJICH PŘÍČINY A ZPŮSOB JEJICH ODSTRANĚNÍ (TAB. 8)



UPOZORNĚNÍ! REALIZACE NĚKTERÝCH KONTROL JE PROVÁZENA VÝKYTEM RIZIKA STYKU SE SOUČÁSTMI POD NAPĚTÍM A/NEBO V POHYBU.

V PŘÍPADĚ NEUSPOKOJOVIVÉ ČINNOSTI A DRÍVE, NEŽ PROVEDETE SYSTEMATICKÉ KONTROLY NEBO NEŽ SE OBRÁTÍTE NA VAše SERVISNÍ STREDISKO, ZKONTROLUJTE, ZDA:

- Je snímačem impulsů vhodně nastaven svařovací proud.
- Není přítomen alarm signalizující zásah teplé ochrany způsobený přepětím nebo podpětím či zkratkou.
- Ujistěte se, zda jste dodrželi jmenovitou hodnotu zatěžovatele; v případě zásahu termostatické ochrany vyčkejte na ochlazení svařovacího přístroje přirozeným způsobem, zkonzolujte činnost ventilátoru.
- Zkonzolujte napájecí napětí: Když je hodnota příliš vysoká nebo příliš nízká, svařovací přístroj bude signalizovat poruchu (viz odstavec 4.2).
- Zkonzolujte, zda na výstupu svařovacího přístroje není přítomen zkrat: V takovém případě přistupte k odstranění jeho příčin.
- Zkonzolujte, zda je správně provedeno zapojení svařovacího obvodu, se zvláštním důrazem na skutečné připojení zemnických kleští k dílu, anž by byl mezi ně vložen izolační materiál (např. lak).
- Je použitý správný ochranný plyn a ve správném množství.

Před jakýmkoli zásahem na podávači drátu nebo uvnitř svařovacího přístroje je třeba postupovat v souladu s kapitolou 7 „**ÚDRŽBA**“.

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE	str. 106	str.
2. ÚVOD A ZÁKLADNÝ POPIS	107	
2.1 ÚVOD	107	
2.2 ZVÁRATELNOSŤ KOVOV	107	
2.3 ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO	107	
2.4 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO DODÁVANÉ NA ŽELANIE	107	
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	107	
3.1 IDENTIFICAČNÝ ŠTÍTKO	107	
3.2 ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE	107	
4. POPIS ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA	107	
4.1 KONTROLNÉ , REGULÁCNE A SPOJOVACIE ZARIADENIA	107	
4.1.1 Zvárací prístroj s integrovaným ľažným zariadením	107	
4.2 OVĽÁDACÍ PANEL ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA	107	
4.3 NAČÍTAVANIE PROGRAMOV A ICH UKLADANIE DO PAMÄTI	108	
4.3.1 NAČÍTAVANIE PROGRAMOV VOPRED ULOŽENÝCH VÝROBCOM	108	
4.3.1.1 ŠYNERGICKÉ programy MIG-MAG	108	
4.3.1.2 ČINNOSŤ V MANUÁLNOM REŽIME („PRG 0“)	109	
4.3.2 ULOŽENIE UŽIVATEĽSKÝCH PROGRAMOV V MIG-MAG DO PAMÄTI A ICH NAČÍTANIE	109	
4.3.2.1 Úvod	109	
4.3.2.2 Kapacita ukladania užívateľských programov v MIG-MAG do pamäti	109	
4.3.2.3 Postup pri ukladaní do pamäti (SAVE)	109	
4.3.2.4 Postup pri načítaní užívateľského programu (RECALL)	109	
5. INŠTALÁCIA	109	
5.1 MONTÁŽ	109	
5.2. SPÔSOB DVÍHANIA ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA	109	
5.3 UMIESTNENIE ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA	109	
5.4 PRIPOJENIE DO ELEKTRICKÉHO ROZVODU	109	
5.4.1 Upozornenie	109	
5.4.2 ZASTRCKA A ZASUVKA	109	
5.5 ZAPOJENIE ZVÁRACIEHO OBVODU	109	
5.5.1 ZVÁRANIE S DRÔTOM MIG-MAG	109	
5.6 NALOŽENIE CIEVKY S DRÔTOM	110	
5.7 VÝMENA VODIACEHO PUZDRA DRÔTU V ZVÁRACEJ PIŠTOLE	110	
5.7.1 Spirálovitý vodiaca puzdro na oceľový drôtu	110	
5.7.2 Vodiaca puzdro zo syntetického materiálu pre hliníkové drôty	110	
6. ZVÁRANIE: POPIS PRACOVNÉHO POSTUPU	110	
6.1 ZVÁRANIE MIG-MAG	110	
6.1.1 REZIM PRENOŠ SHORT ARC (KRÁTKY OBLÚK)	110	
6.1.2 REZIM PRENOŠ SPRAY ARC (ROZSTREKOVÝ OBLÚK)	110	
6.1.3 REZIM PRENOŠ PULSE ARC (PULZNY OBLUK)	110	
6.1.4 REGULÁCIA PARAMETROV ZVÁRANIA V MIG-MAG	110	
6.1.4.1 Ochranný plyn	110	
6.1.4.2 Zvárací prúd	110	
6.1.4.3 Napätie oblúka a prískratenie oblúka (pinch-off)	111	
6.1.5 ČINNOSŤ BI-LEVEL A PULSE ON PULSE	111	
6.2 ZVÁRANIE TIG (DC)	111	
6.2.1 Zapálenie oblúku LIFT	111	
6.3 ZVÁRANIE S OBALENOU ELEKTRÓDOU MMA	111	
6.4 KVALITA ZVÁRANIA	111	
7. ÚDRŽBA	111	
7.1 DÔKLADNÁ ÚDRŽBA	111	
7.1.1 Zváracia pištoľ	111	
7.1.2 Podávač drôtu	111	
7.2 MIMORIADNA ÚDRŽBA	111	
8. PORUCHY, ICH PRÍČINY A SPÔSOB ICH ODSTRÁNENIA	111	

ZVÁRACIE PRÍSTROJE S PLYNULÝM PODÁVANÍM DRÔTU PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE MIG-MAG A FLUX, TIG, MMA, URČENÉ PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE.

Poznámka: V nasledujúcim teste bude použitý výraz „zvárací prístroj“.

1. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE

Operátor musí byť dostatočne vyškolený na bezpečné použitie zváracieho prístroja a informovaný o rizikach spojených s postupmi pri zváraní oblúkom, o príslušných ochranných opatreniach a o postupoch v núdzovom stave. (Súvisiace informácie nájdete tiež v „TECHNICKOM PREDPISI IEC alebo CLC/TS 62081“ INŠTALÁCIA A POUŽITIE ŽARIADENIA PRE OBLÚKOVÉ ZVÁRANIE).



- Zabráňte priamemu styku so zváracím obvodom; napätie naprázdno dodávané generátorom môže byť za daných okolností nebezpečné.
- Pripojenie zváracích káblov, kontrolné operacie a opravy musia byť vykonávané pri vypnutom zváracom prístroji, odpojenom od elektrického rozvodu.
- Pred výmenou opotrebitelných súčasti zváracej pištole vypnite zvárací prístroj a odpojte ho z napájajacej siete.
- Vykonalte elektrickú inštalačiu v súlade s platnými predpismi a zákonom, aby ste predišli úrazom.
- Zvárací prístroj musí byť pripojený výhradne k napájaciemu systému s uzemneným nulovým vodičom.
- Uistite sa, že je napájacia zásuvka dostatočne pripojená k ochrannému zemiacemu vodiču.
- Nepoužívajte zvárací prístroj vo vlnkom, mokrom prostredí alebo za dažďa.
- Nepoužívajte káble s poškodenou izoláciou alebo s uvolnenými spojmi.
- Jednotka kvapalinového chladenia (ak je súčasťou) musí byť plnená pri vypnutom zváracom prístroji, odpojenom od napájacieho rozvodu.



- Nezvárajte na nádobách, zásobníkoch alebo potrubiah, ktoré obsahujú alebo obsahovali zápalné kvapalné alebo plynné produkty.
- Vyhnete sa činnosti na materiáloch vyčistených chlórovými rozpúšťadlami alebo v blízkosti uvedených látok.
- Nezvárajte na zásobníkoch pod tlakom.
- Odstraňte z pracovného priestoru všetky zápalné látky (napr. drevo, papier, handry, atď.).
- Zabezpečte si dostatočný výmenu vzduchu alebo prostriedky pre odstraňovanie výparov zo zvárania z blízkosti oblúku; Medzné hodnoty vystavenia sa výparom zo zvárania v závislosti na ich zložení, koncentráciu a dĺžke samotnej expozície, vyžadujú systematický prístup pri ich vyhodnocovaní.
- Udržujte tlakový flášu (ak sa používa) v dostatočnej vzdialenosťi od zdrojov tepla, vrátane slnečného žiarzenia.



- Zabezpečte si vhodnú izoláciu voči elektróde, opracovávanej súčasti a prípadným uzemneným kovovým časťam (dostupným) umiesteným v blízkosti.
- Obvyklejne je to možné dosiahnuť použitím k tomu určených rukavíc, obuvi, pokryvok hlavy a odevu a použitím stúpačiek alebo izolačných kobercov.
- Vždy si chráňte ruky použitím príslušných skiel neobsahujúcich aktinium na ochranných štítoch alebo maskách.
- Používajte príslušný ochranný ohňovzdorný odev, aby ste nevystavovali pokožku ultrafialovemu a infracervenému žiareniu pochádzajúcemu z oblúku; ochrana sa musí vzťahovať tiež na ďalšie osoby nachádzajúce sa v

5.5.1.1 Pripojenie tlakovej nádoby s plynom	109	str.
5.5.1.2 Pripojenie zváracej pištole	109	
5.5.1.3 Zapojenie zemniaceho kábla zváracieho prúdu	109	
5.5.2 ZVÁRANIE TIG	109	
5.5.2.1 Pripojenie tlakovej nádoby s plynom	109	
5.5.2.2 Pripojenie zemniaceho kábla zváracieho prúdu	109	
5.5.2.3 Pripojenie zváracej pištole	109	
5.5.3 ZVÁRANIE ÓBALENOU ELEKTRÓDOU MMA	109	
5.5.3.1 Pripojenie držiaka elektród	109	
5.5.3.2 Pripojenie zemniaceho kábla zváracieho prúdu	109	
5.5.4 Zalecenia	109	
5.6 NALOŽENIE CIEVKY S DRÔTOM	110	
5.7 VÝMENA VODIACEHO PUZDRA DRÔTU V ZVÁRACEJ PIŠTOLE	110	
5.7.1 Spirálovitý vodiaca puzdro na oceľový drôtu	110	
5.7.2 Vodiaca puzdro zo syntetického materiálu pre hliníkové drôty	110	
6. ZVÁRANIE: POPIS PRACOVNÉHO POSTUPU	110	
6.1 ZVÁRANIE MIG-MAG	110	
6.1.1 REZIM PRENOŠ SHORT ARC (KRÁTKY OBLÚK)	110	
6.1.2 REZIM PRENOŠ SPRAY ARC (ROZSTREKOVÝ OBLÚK)	110	
6.1.3 REZIM PRENOŠ PULSE ARC (PULZNY OBLUK)	110	
6.1.4 REGULÁCIA PARAMETROV ZVÁRANIA V MIG-MAG	110	
6.1.4.1 Ochranný plyn	110	
6.1.4.2 Zvárací prúd	110	
6.1.4.3 Napätie oblúka a prískratenie oblúka (pinch-off)	111	
6.1.5 ČINNOSŤ BI-LEVEL A PULSE ON PULSE	111	
6.2 ZVÁRANIE TIG (DC)	111	
6.2.1 Zapálenie oblúku LIFT	111	
6.3 ZVÁRANIE S OBALENOU ELEKTRÓDOU MMA	111	
6.4 KVALITA ZVÁRANIA	111	
7. ÚDRŽBA	111	
7.1 DÔKLADNÁ ÚDRŽBA	111	
7.1.1 Zváracia pištoľ	111	
7.1.2 Podávač drôtu	111	
7.2 MIMORIADNA ÚDRŽBA	111	

blízkosti oblúku, a to použitím tienidel alebo nereflexných závesov.

- Hlučnosť: V prípade, ak následkom mimoriadne intenzívneho zvárania bude zistená úroveň každodennej hlučnosti (LEPD) rovnajúcej sa alebo prevyšujúcej 85dB(A), použitie vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov sa stane povinné.



- Elektromagnetické polia vznikajúce pri procese zvárania môžu rušiť činnosť elektrických a elektronických zariadení.

Osoby používajúce životne dôležité elektrické alebo elektronické zariadenia (napr. pace-makery, respirátory, atď.), musia pred zdržovaním sa v blízkosti priestoru, kde sa používa tento zvárací prístroj, konzultovať túto možnosť s lekárom.

Osobám používajúcim životne dôležité elektrické alebo elektronické zariadenia, sa použitie tohto zváracieho prístroja nedoporučuje.



- Tento zvárací prístroj vyhovuje požiadavkám technického štandardu výrobku určeného pre výhradné použitie v priemyslovom prostredí, na profesionálne účely.

Nie je zabezpečená elektromagnetická kompatibilita v domácom prostredí.



ĎALŠIE OPATRENIA

- OPERÁCIA ZVÁRANIA:

- V prostredí so zvýšeným rizikom zásahu elektrickým prúdom;
 - vo vymedzených priestoroch;
 - v prítomnosti zápalných alebo výbušných materiálov.
- MUSIA byť najskôr zhodnotené „Odborným vedúcim“ a vykonané vždy v prítomnosti osôb výskolených pre zásah v núdzových prípadoch.
- MUSÍ byť zavedené používanie ochranných technických prostriedkov, popísaných v častiach 5.10; A.7; A.9 „TECHNICKÉHO PREDPISU IEC alebo CLC/TS 62081“.
- MUSÍ byť zakázané zváranie operátorom nadvihnutým nad zemou, s výnimkou použitia bezpečnostných plošín.
 - NAPÁTIE MEDZI DRŽIAKMI ELEKTRÓD ALEBO ZVÁRACÍMI PIŠTOĽAMI: Pri práci s viacerými zváracími prístrojmi na jednom zvarovanom kuse alebo na viacerých kusoch spojených elektricky, môže dôjsť k nebezpečnému súčtu napätiá medzi dvomi odlišnými držiakmi elektród, alebo so zváracími pištoľami, s hodnotou, ktorá môže dosiahnuť dvojnásobok prípustnej medze.
 - Je potrebné, aby odborník koordinátor vykonal meranie prístrojmi, aby určil existenciu nebezpečia rizika a mohol prijať vhodné ochranné opatrenia v súlade s ustanovením časti 5.9 „TECHNICKÉHO PREDPISU ICE alebo CLC/TS 62081“.



ZBYTKOVÉ RIZIKÁ

- PREVRÁTENIE: Umiestnite zvárací prístroj na vodorovný povrch, s nosnosťou odpovedajúcou danej hmotnosti; v opačnom prípade (napr. na naklonenej, poškodené podlahe, atď.) existuje nebezpečenstvo prevrátenia.
- Je zakázané zdvíhať montážny celok vozíka so zváracím prístrojom, podávačom drôtu a chladiacou jednotkou (ak je súčasťou).
- NESPRÁVNE POUŽITIE: Používanie zváracieho prístroja na akejkoľvek iné použitie než je správne použitie (napr. rozmrázovanie potrubia vodovodného rozvodu), je nebezpečné.
- PRESUNY ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA A PRÍSLUŠNÉHO VOZÍKA: Zakaždým

zaistite tlakovú nádobu vhodným spôsobom, aby nespadla.



Pred pripojením zváracieho prístroja do napájacej siete, sa musia všetky ochranné kryty a pohyblivé súčasti obalu zváracieho prístroja a podávača drôtu nachádzať v predpísanej polohe.



UPOZORNENIE! Akýkoľvek manuálny zásah do pohyblivých súčastí podávača drôtu, napríklad:

- Výmena valčekov alebo vodiče drôtu;
- Zasunutie drôtu do valčekov;
- Naloženie cievky s drôtom;
- Vyčistenie valčekov, ozubených prevodov a priestoru pod nimi;
- Mazanie ozubených prevodov.

MUSÍ BYŤ VYKONANÝ PRI VYPNUTOM ZVÁRACOM PRÍSTROJI, ODPOJENOM OD NAPÁJACIEHO ROZVODU.

2. ÚVOD A ZÁKLADNÝ POPIS

2.1 ÚVOD

Súčasťou tohto zváracieho prístroja je zdroj prúdu a integrovaný podávač drôtu.

Zdroj prúdu je usmerňovač s trojfázovým napájaním, multifunkčný (SYNERGICKÉ MIG-MAG, plynulé alebo pulzné, TIG a MMA) s elektronickou reguláciou (switch-mode), riadený mikroprocesorom, s celým mostíkom na primárnej strane.

Podávač drôtu je vybavený jednotkou unášača drôtu so 4 motorizovanými valčekmi, s nezávislou reguláciou unášača tlaku; súčasťou digitálneho ovládacieho panelu je regulačná karta s mikroprocesorom a k jeho hlavným funkciám patrí:

a) NASTAVENIE A REGULÁCIA PARAMETROV

Prostredníctvom tohto užívateľského rozhrania je možné vykonávať nastavenia a reguláciu prevádzkových parametrov, volbu programov uložených v pamäti, zobrazovanie prevádzkových podmienok a hodnôt parametrov.

b) NACITANIE PREDNASTAVENÝCH SYNERGICKÝCH PROGRAMOV NA ZVÁRANIE MIG-MAG

Tieto programy sú prednastavené a sú uložené výrobcom (a preto ich nie je možné meniť); po načítaní jedného z týchto programov môže užívateľ zvoliť istý pracovný bod (odpovedajúci súboru rôznych nezávislých parametrov zvárania) a regulovať len jednu veličinu. Jedná sa o princíp SYNERGIE, ktorá umožňuje dosiahnuť s maximálnou jednoduchosťou optimálnu reguláciu zváracieho prístroja v závislosti od špecifických prevádzkových podmienok.

c) ULOŽENIE DO PAMÁTI/NAČITANIE UŽÍVATEĽSKÝCH PROGRAMOV

Táto funkcia je k dispozícii pri práci v prostredí synergického programu, ako aj v manuálnom režime (v tomto prípade je nastavenie všetkých parametrov zvárania ľubovoľné). Tento prevádzkový režim umožňuje užívateľovi uložiť do pamäti a následne načítať určité parametre zvárania.

2.2 ZVÁRATEĽNOSŤ KOVOV

MIG-MAG Zvárací prístroj je vhodný na zváranie MIG hliníka a jeho zlatín, pájkovanie MIG pozinkovaných plechov a zváranie MAG uhlíkových, nízkolegovaných ocelí a nehrdzavejúcich ocelí.

Zváranie MIG hliníka a jeho zlatín musí byť vykonané s použitím plných drôtov, so zložením kompatibilným so zváraným materiálom a s čistým Ar (99,9%) v úlohe ochranného plynu.

Je možné typicky spájkovať MIG pozinkované plechy plnými drôtmami zo zlatiny medi (napr. med-kremík alebo med-hliník) s čistým argónom (99,9%) v úlohe ochranného plynu.

Pre zváranie MAG uhlíkových a nízkolegovaných ocelí sa musia použiť plné drôty, so zložením vhodným pre zváraný materiál, v ochrannej atmosfére CO₂, zmesi Ar/CO₂ alebo Ar/CO₂-O₂ (s obvyklým obsahom argónu > 80%).

Pri zváraní nehrdzavejúcich ocelí sa obvykle používajú zmesi plynov Ar/O₂ alebo Ar/CO₂ (s obvyklým obsahom Ar > 98%).

TIG Zvárací prístroj je vhodný na zváranie TIG jednosmerným prúdom (DC) so zapálením oblúku dôtokom (režim LIFT ARC), vhodný pre všetky druhy ocelí (uhlíkové, nízkolegované a vysokolegované) a ľažkých kovov (med, nikel, titán a ich zlatiny) v ochrannom plne čistý Ar (99,9%), alebo, pre špeciálne použitie, v zmesi argón/v helium.

MMA Zvárací prístroj je určený na zváranie elektródou MMA jednosmerným prúdom (DC) so všetkymi druhami obalovaných elektród.

2.3 ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Adaptér pre tlakovú nádobu s ARGÓNOM.
- Zemniaci kábel so zemniacimi kliešťami.
- Reduktor tlaku s 2 tlakomermi.
- Zváracia pištol MIG 3m.

2.4 VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO DODÁVANÉ NA ŽELANIE

- Vozík
- Manuálne diaľkové ovládanie s 1 potenciometrom (len TIG a MMA).
- Manuálne diaľkové ovládanie s 2 potenciometrami.
- SPOOL GUN.
- Jednotka vodného chladenia (G.R.A.)
- Sada na zváranie hliníka.
- Sada na zváranie MMA 600A.
- Zváracie pištol MIG 5m 500A.
- Zváracia pištol MIG 3m 270A, 500A s vodným chladením (R.A.)
- Zváracia pištol MIG 5m 270A, 500A s vodným chladením (R.A.)
- Zváracia pištol TIG 4m alebo 8m, 220A.
- Zváracia pištol TIG 4m alebo 8m, 350A s vodným chladením (R.A.)
- Zváracia pištol MIG/TIG UP/DOWN, s potenciometrom alebo bez potenciometra.
- Zváracia pištol PUSH PULL.
- Zváracie pištole so sériovým vedením RS485, dodávané na želanie.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1 IDENTIFICAČNÝ ŠTÍTKO (Obr. A)

Hlavné údaje týkajúce sa použitia a vlastností zváracieho prístroja sú obsiahnuté na identifikačnom štítku a ich význam je nasledujúci:

- 1- Stupeň ochrany obalu.
- 2- Symbol napájacieho vedenia:
 - 1~: striedavé jednofázové napätie;
 - 3~: striedavé trojfázové napätie.
- 3- Symbol **S**: poukazuje na možnosť zvárania v prostredí so zvýšeným rizikom úrazu elektrickým prúdom (napr. v tesnej blízkosti veľkých kovových súčastí).

4- Symbol predurčeného spôsobu zvárania.

5- Symbol vnútorej štruktúry zváracieho prístroja.

6- Príslušná EURÓPSKA norma pre bezpečnosť a konštrukciu strojov pre oblúkové zváranie.

7- Výrobne číslo pre identifikáciu zváracieho prístroja (nevýhnutné pre servisnú službu, objednávky náhradných dielov, vyhľadávanie pôvodu výrobku).

8- Vlastnosti zváracieho obvodu:

- **U_o** : Maximálne napätie naprázdno.
- **I_o/U_o**: Normalizovaný prúd a napätie, ktoré môžu byť dodávané zváracím prístrojom počas zvárania.
- **X** : Zatažovateľ: Poukazuje na čas, v priebehu ktorého môže zvárací prístroj dodávať odpovedajúci prúd (v rovnakom súčte). Vyjadruje sa v %, na základe 10-minútového cyklu (napr. 60% = 6 minút práce, 4 minuty prestávky, atď.). Pri prekročení faktorov použitia (vzťahnutých na 40 °C v prostredí), dojde k zásahu tepelnej ochrany (zvárací prístroj ostane v pohotovostnom režime, až kým sa jeho teplota nedostane späť do prípustného rozmedzia).
- **A/V-A/V**: Poukazuje na regulačnú radu zváracieho prúdu (minimálny maximálny) pri odpovedajúcom napätií oblúku.

9- Technické údaje napájacieho vedenia:

- **U₁**: Striedavé napätie a frekvencia napájania zváracieho prístroja (povolené medzijné hodnoty ±10%):

- **I_{1 max}**: Maximálny prúd absorbovaný vedením.

- **I_{1 eff}**: Efektívny napájaci prúd.

- 10- : Hodnota poistiek s oneskorenou aktiváciou, potrebných na ochranu vedenia

11- Symboly vzťahujúce sa k bezpečnostným normám, ktorých význam je uvedený v kapitole 1 „Základná bezpečnosť pre oblúkové zváranie“.

Poznámka: Uvedený príklad štítku má iba indikatívny charakter poukazujúci na symboly a orientačné hodnoty; presné hodnoty technických údajov váslo zváracieho prístroja musia byť odčítané priamo z identifikačného štítku samotného zváracieho prístroja.

3.2 ĎALŠIE TECHNICKÉ ÚDAJE:

- **ZVÁRACÍ PRÍSTROJ**: viď tabuľka (TAB. 1)

- **ZVÁRACIA PIŠTOL**: viď tabuľka (TAB. 2)

4. POPIS ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA

4.1 KONTROLNÉ, REGULAČNÉ A SPOJOVACIE ZARIADENIA (OBR. B)

4.1.1 Zvárací prístroj s integrovaným ľažným zariadením na prednej strane:

- 1- Ovládací panel (viď popis).
- 2- Záporátná zásuvka (+) umozňujúca rýchle pripojenie kábla so zváracím prúdom (zemniaceho kábla pre MIG a MMA, kábla zváracej pištole pre TIG).
- 3- Spojka na pripojenie plynu (takovejnej nádoby) na zváranie TIG.
- 4- 3-pólový konektor pre ovládaci kábel ZVÁRACEJ PIŠTOLE TIG.
- 5- 14-pólový konektor na pripojenie diaľkového ovládania.
- 6- Centralizovaná pripojka pre zváraciu pištol MIG (Euro).
- 7- Kladná zásuvka (+) pre zemniaci kábel zvárania TIG.

na zadnej strane:

- 8- Hlavny vypínač ON/OFF (ZAP/VYP.).
- 9- Hadicová spojka na pripojenie plynu (takovejnej nádoby) na zváranie TIG.
- 10- Hadicová spojka na pripojenie plynu (takovejnej nádoby) na zváranie MMA.
- 11- Napájaci kábel s káblom prichytou.
- 12- 5-pólový konektor jednotky vodného chladenia.
- 13- Poistka.

4.2 OVLÁDACÍ PANEL ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA (OBR. C)

- 1- LED signálizácie ALARMU (výstup stroja je zablokovaný).

Obnovenie činnosti prebehne automaticky, bezprostredne po zrušení príčiny alarmu.

- Hľásenie alarmu, zobrazované na displejoch (15) a (16):
- **“AL1”** : Aktivácia tepelnej ochrany primárneho obvodu.
 - **“AL2”** : Aktivácia tepelnej ochrany sekundárneho obvodu.
 - **“AL3”** : Aktivácia ochrany následkom prepájacieho vedenia.
 - **“AL4”** : Aktivácia ochrany následkom podpájacieho vedenia.
 - **“AL5”** : Aktivácia ochrany následkom nedostatočného tlaku v rozvode vodného chladenia zváracej pištole. Obnovenie činnosti nie je automatické.
 - **“AL7”** : Aktivácia ochrany následkom nadprúdu pri zváraní MIG-MAG.
 - **“AL8”** : Porucha sériového vedenia: Skrat vo zváracej pištole.
 - **“AL9”** : Aktivácia ochrany magnetických komponentov.
 - **“AL10”** : Porucha sériového vedenia: Sériové vedenie odpojené.
 - **“AL11”** : Aktivácia ochrany následkom chýbajúcej fázy napájacieho vedenia.
 - **“AL12”** : Porucha sériového vedenia: Chyba dát.
 - **“AL13”** : Nadmerný nános prachu vo vnútri zváracieho prístroja; obnovenie prostredníctvom:
 - vyčistenia vnútra prístroja;
 - tlačidla displeja ovládacieho panelu.

Pri vypnutí zváracieho prístroja môže byť na niekoľko sekúnd zobrazený symbol „AL4“ alebo „AL11“.

- 2- LED signálizujúca, že ZVÁRACIA PIŠTOL' ALEBO ELEKTRÓDA JE POD NAPÁTIM .

- 3- LED signálizácie PROGRAMOVANIA ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA.

- 4- Tlačidlo vyzvolenia (RECALL) užívateľských zváracích programov (viď odst. 4.3.2.4).

- 5- Tlačidlo pre uloženie užívateľských zváracích programov do pamäte (SAVE) (viď odst. 4.3.2.3).

- 6- Tlačidlo pre volbu zváracieho programu a 2-ciferný displej.
Postupným stláčaním tlačidla budú na displeji zobrazované čísla v rozmedzí od „0“ do „44“. Každému číslu od „1“ do „44“ je priradený synergický program zvárania (viď TAB. 3), zatiaľ čo číslo „0“ odpovedá manuálnemu režimu zváracieho prístroja, v ktorom môžu byť všetky parametre nastavené obsluhou (len v režime MIG-MAG SHORT a SPRAY ARC).

- 7- Tlačidlo volby predurčeného spôsobu zvárania.
Stláčaním tlačidla sa rozsvieti LED, odpovedajúca zváraciemu režimu, ktorý má byť použitý:

- **MIG** : MIG-MAG s režimom „SHORT/SPRAY ARC“.

- **PULSE** : MIG-MAG s režimom „PULSE ARC“.

- **POP** : MIG-MAG s režimom „PULSE ON PULSE“.

- **TIG** : TIG.

- **MMA** : elektróda MMA.

- 8- Tlačidlo pre volbu ovládacieho režimu tlačidla zváracej pištole MIG-MAG.
Stláčaním tlačidla sa rozsvieti LED v blízkosti:

- 2t** : 2-dobového zvárania, ON-OFF (ZAP.-VYP.) pri stlačenom tlačidle.
- 4t** : 4-dobového zvárania, ON-OFF (ZAP.-VYP.) pri uvoľnenom tlačidle.
- BILEVEL** : zvárania bi-level pre MIG-MAG, TIG.
- SPOT** : bodovacieho zvárania MIG-MAG (SPOT).
- 9- Tlačidlo pre aktiváciu diaľkového ovládania.**
Pri rozsvietenej LED môže byť regulácia vykonávaná výhradne prostredníctvom diaľkového ovládania a konkrétniejsie:
- a) **prostredníctvom jedného potenciometra (len MMA a TIG):** nahradza funkciu otocného ovládača snímača impulzov (14).
 - b) **prostredníctvom dvoch potenciometrov:** nahradza funkciu otočných ovládačov snímača impulzov (14) a (13).
 - c) **prostredníctvom pedálu (len MMA a TIG):** nahradza funkciu otocného ovládača snímača impulzov (14).
- POZNÁMKA: Volba „NA DIAL'KU“ (REMOTE) je možná len v prípade, keď je diaľkové ovládanie naozaj pripojené k svojmu konektoru.
- 10- Tlačidlo pre volbu parametrov zvárania.**
Postupným stláčaním tlačidla dôjde k rozsvieteniu jednej LED od (10a) po (10h), ku ktorej je priradený špecifický parameter. Nastavenie hodnoty každého aktivovaného parametra je možné vykonávať prostredníctvom otocného ovládača (13) a môže byť zobrazené na displeji (15). Počas nastavovania otocným ovládačom (14) regulujete hodnotu hlavnej úrovne zvárania, zobrazenej na displeji (16), bez ohľadu na to, či sa jedná o prúd alebo o rýchlosť posuvu drôtu (viď popis k bodu (14)), s výnimkou (10b). Len pri rozsvietenej LED (10b) otocný ovládač (14) umožňuje regulovať hodnotu sekundárnej úrovne (viď popis LED (10b)). Poznámka: Parametre, ktoré obsluha nemôžete meniť, v závislosti od toho, či sa pracuje so synergickým programom alebo v manuálnom režime „PRG 0“, sú automaticky radené z voľby; odpovedajúca LED sa nerozsvieti.
- 10a-**
- **MIG-MAG**
Tento parameter je automaticky zobrazovaný počas zvárania MIG-MAG, pričom zobrazuje aktuálne napätie oblúka (LED (15a) rozsvietená).
 - **MIG-MAG Pulse arc**
Počas nastavovania synergického programu MIG-MAG, Pulse arc umožňuje regulovať korekciu, ktorú má obsluha možnosť nastaviť vo vzťahu k dĺžke oblúka, vypočítanej v rámci synergie (rozsah od -5% po +5%) (LED (15c) rozsvietená).
V rovnakých podmienkach, nastavením funkcie bi-level, pulse on pulse alebo Tstart, parameter nadobudne význam korekcie dĺžky oblúka hlavnej úrovne zvárania, vypočítanej aj v tomto prípade v rámci synergie (rozsah od -5% do +5%) (LED (15c) rozsvietená).
 - **MIG-MAG Short arc**
Počas nastavovania synergického programu MIG-MAG, Short arc umožňuje regulovať korekciu, ktorú má obsluha možnosť nastaviť vo vzťahu k dĺžke oblúka, vypočítanej v rámci synergie (rozsah od -5% po +5%) (LED (15c) rozsvietená).
V rovnakých podmienkach, nastavením funkcie bi-level, parameter nadobudne význam korekcie dĺžky oblúka hlavnej úrovne zvárania, vypočítanej aj v tomto prípade v rámci synergie (rozsah od -5% do +5%) (LED (15c) rozsvietená).
 - **MIG-MAG Short arc "PRG 0"**
Počas činnosti v režime MIG/MAC, Short arc v manuálnom režime „PRG 0“ umožňuje nastaviť skutočné napätie oblúka (rozsah 10-40) (LED (15a) rozsvietená).
V rovnakých podmienkach nastavením funkcie bi-level, parameter nadobudne význam skutočného napätie oblúka hlavnej úrovne zvárania (rozsah 10-40) (LED (15a) rozsvietená).
- 10b-**
- **MIG-MAG pulse arc**
V režime MIG-MAG pulse arc, nastavením funkcií bi-level, pulse on pulse alebo Tstart, umožňuje regulovať prúd I_t a I_{s(t)} (otocným ovládačom (14)) a vykonávať korekciu dĺžky oblúka (otocným ovládačom (13)) vedľajšej úrovne zvárania, vypočítanej v rámci synergie (rozsah od -5% do +5%) (LED (15c) rozsvietená).
 - **MIG-MAG short arc**
Pri synergických programoch MIG-MAG, short arc, nastavením funkcie bi-level, umožňuje regulovať prúd/rýchlosť drôtu (otocným ovládačom (14)) a vykonávať korekciu dĺžky oblúka (otocným ovládačom (13)) vedľajšej úrovne zvárania, vypočítanej v rámci synergie (rozsah od -5% do +5%) (LED (15c) rozsvietená).
 - **Bi-level "PRG 0"**
Manuálny režim „PRG 0“ s funkciou bi-level umožňuje regulovať rýchlosť drôtu (otocným ovládačom (14), LED (16c) rozsvietená) a skutočné napätie oblúka (otocným ovládačom (13)) vedľajšej úrovne zvárania I_t (rozsah 10-40) (LED (15a) rozsvietená).
V režime TIG bi-level umožňuje regulovať vedľajšiu úroveň (I_t), zváracieho prúdu.
- 10c-**
- **MIG-MAG "PRG 0"**
V manuálnom režime „PRG 0“ umožňuje prispôsobiť rýchlosť drôtu pri zahájení zvárania, kvôli optimalizácii zapálenia oblúka (regulácia 1-100% a LED (15c) rozsvietená).
 - **MIG-MAG Pulse arc 2 DOBY**
V režime MIG-MAG Pulse arc 2 DOBY umožňuje regulovať dobu pôsobenia počiatočného prúdu (T_{s(t)}). Nastavením parametra na nulu dôjde k zrušeniu tejto funkcie, zatiaľ čo nastavením akejkoľvek hodnoty vyššej ako nula (regulácia 0,1-3 sekundy) je možné zvoliť LED (10b) pre reguláciu korekcie napäťia oblúka a hodnoty počiatočného prúdu (vedľajšia úroveň). Počiatočný prúd môže byť nastavený na vyššiu alebo nižšiu hodnotu ako je hlavná hodnota zvárania; vyšší zvárací prúd je užitočný hlavne pri zváraní hliníka a jeho zlatin, kedy umožňuje rýchlejšie ohriať zváraný diel („Hot-start“).
 - **MIG-MAG Pulse on pulse**
V režime MIG-MAG Pulse on pulse umožňuje regulovať dobu pôsobenia hlavného zváracieho prúdu (regulácia 0,1-10 sekúnd a LED (15b) rozsvietená).
 - **MMA**
Pri zváraní s elektródou MMA, parameter nadobudne význam „Arc force“ a umožní nastaviť dynamický nadprúd (regulácia 0-100% a LED (15c) rozsvietená). Počas zvárania MMA bude na displeji (15) zobrazené skutočné napätie oblúka (LED (15a) rozsvietená), LED (10c) však zostane rozsvietená.
- v rámci umožnenia regulácie Arc force aj počas zvárania.
- 10d-**
- **MIG-MAG pulse arc**
V režime MIG-MAG, parameter pulse arc určuje „priškrtenie“ oblúka. Čím vyššia je hodnota, tým vyššia bude koncentrácia oblúka počas zvárania. V režime zvárania, ktorý využíva dve úrovne prúdu (bi-level, pulse on pulse alebo Tstart), je priškrtenie oblúka spoločné pre obidve nastavené úrovne (+1% / -1%).
 - **MIG-MAG "PRG 0"**
V manuálnom režime MIG-MAG „PRG 0“ umožňuje regulovať elektronickú reaktanciu (regulácia 20-80% a LED (15c) rozsvietená). Vyššia hodnota určuje vyššiu teplotu zváracieho kúpeľa. V režime bi-level je elektronická reaktancia spoločná pre obidve nastavené úrovne.
 - **MIG-MAG Pulse on pulse**
V režime MIG-MAG Pulse on pulse umožňuje regulovať dobu trvania vedľajšieho zváracieho prúdu (regulácia 0,1-10 sekúnd a LED (15b) rozsvietená).
- 10e-**
- Pálenie drôtu pri prerušení zvárania (BURN-BACK).**
Umožňuje regulovať dobu pálenia drôtu pri prerušení zvárania. Prostredníctvom vhodného nastavenia umožňuje zabrániť prilepeniu drôtu k dielu v manuálnom režime (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regulácia 0,01-1 sekunda a LED (15b) rozsvietená). Počas nastavovania synergického programu MIG-MAG umožňuje regulovať korekciu doby BURN_BACK TIME, vypočítanej v rámci synergie (rozsah od -1% po +1%) (LED (15c) rozsvietená).
- 10f-**
- POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC a TIG.**
V ľubovoľnom režime MIG-MAG, SHORT ARC TIG nadobudne význam „Post-gas“, čím umožní prispôsobiť trvanie odvádzania ochranného plynu, počinajúc zastavením zvárania (regulácia 0,1-10 sekúnd a LED (15b) rozsvietená).
- 10g-**
- Zostupná rampa zváracieho prúdu (SLOPE DOWN).**
K aktivácii funkcie dochádza len pri použití synergických programov MIG-MAG PULSE ARC alebo SHORT ARC („PRG“ od „1“ do „44“) alebo TIG.
Umožňuje postupné zníženie prúdu po uvoľnení tlačidla zváracej pištole (regulácia 0-3 sekundy a LED (15b) rozsvietená).
- 10h- SPOT**
- Doba bodového zvárania (SPOT TIME).**
K aktivácii funkcie dochádza výhradne pri volbe režimu „SPOT“ tlačidlom (8). Umožňuje realizáciu bodových zvarov MIG-MAG s ovádaním doby trvania zvárania (regulácia 0,1-10 sekúnd a LED (15b) rozsvietená).
- 11- Tlačidlo manuálnej aktivácie elektrického ventilu plynu.**
Tlačidlo umožňuje odčerpávanie plynu (vyprázdnovanie potrubia – reguláciu prietoku) bez potreby aktivácie tlačidla zváracej pištole; tlačidlo má momentálny účinok.
- 12- Tlačidlo manuálneho posunu drôtu.**
Tlačidlo umožňuje ovládať posun drôtu vo vodiacom puzdre zváracej pištole bez potreby aktivácie tlačidla zváracej pištole; má momentálny účinok a rýchlosť posunu je nemenná.
- 13- Otočný ovládač snímača impulzov pre reguláciu parametrov zvárania (vid 10a-10h).**
- 14- Otočný ovládač snímača impulzov**
Otočný ovládač slúži na reguláciu:
 - Zváracieho prúdu (LED (16a) rozsvietená).
 - Rýchlosťi posunu drôtu (LED (16c) rozsvietená) v režime Short/Spray arc.
 - V závislosti od hrúbky zváraného dielu (LED (16b) rozsvietená), v prípade nastavovania hrúbky dielu v mm tlačidlom (17).
 V režime zvárania, ktorý využíva dve úrovne prúdu (bi-level, pulse on pulse alebo Tstart) s rozsvietenou LED (10b), otočný ovládač slúži na reguláciu:
 - Zváracieho prúdu I_t (LED (16a) rozsvietená) vedľajšej úrovne v režime Pulse arc.
 - Rýchlosťi posunu drôtu vedľajšej úrovne zvárania (LED (16c) rozsvietená) v režime Short/Spray arc.
- 15- 3-miestny alfanumerický displej. Zobrazuje:**
 - hodnotu parametrov zvárania (vid od (10a) po (10h) počas činnosti naprázdno).
 - skutočné napätie oblúka – počas zvárania.
 POZNÁMKA: pri zastavení zváracieho prúdu bude displej automaticky zobrazovať nastavenú hodnotu.
- 15a, 15b, 15c- LED označujúca jednotku aktuálne meranej veličiny (voltov, sekúnd, percent).**
- 16- 3-miestny alfanumerický displej. Zobrazuje:**
 - hodnotu nastavenú otočným ovládačom snímača impulzov (14).
 - skutočný prúd, počas zvárania.
 POZNÁMKA: pri zastavení zváracieho prúdu bude displej automaticky zobrazovať nastavenú hodnotu.
- 16a, 16b, 16c- LED označujúca jednotku aktuálne meranej veličiny (prúd v ampéroch (A), hrúbku v milimetroch (mm) a rýchlosť v metroch/minútu (m/min)).**
- 17- Tlačidlo pre volbu jednotky meranej veličiny Ampére, mm, m/min (LED (16a)(16b) (16c)).**
Umožňuje prostredníctvom snímača impulzov (14) nastaviť hrúbku zváraného materiálu, zvárací prúd, rýchlosť drôtu.
„PRG 0“ manuálna volba: Nastavenie každého jedného parametra je nezávislé od ostatných.
Programy od „1“ do „44“: Nastavenie každého jedného parametra (napr. hrúbky materiálu) automaticky definuje ostatné parametre (napr. zvárací prúd a rýchlosť posunu drôtu).
- 4.3 NAČÍTAVANIE PROGRAMOV A ICH UKLADANIE DO PAMÄTI**
4.3.1 NAČÍTAVANIE PROGRAMOV VOPRED ULÓŽENÝCH VYROBCOM
4.3.1.1 SYNERGICKÉ programy MIG-MAG
Zvárací prístroj disponuje 44 synergickými programami uloženými v pamäti, s vlastnosťami uvedenými v tabuľke (TAB. 3), ktorú je potrebné používať pri volbe programu vhodného pre druh zvárania, ktorý chcete použiť.
Volba určitého programu sa vykonáva opakoványm stláčaním tlačidla „PRG“, ktorému na displeji odpovedá číslo od „0“ do „44“ (číslo „0“ neodpovedá synergický program ale činnosť v manuálnom režime, v súlade s popisom, uvedeným v nasledujúcom odstavci).
Poznámka: Vo vnútri synergického programu je prioritne zvolit požadovaný prenosový režim, PULS ARC alebo SHORT/SPRAY ARC, príslušným tlačidlom (vid OBR. C, tlačidlo (7)).

Poznámka: Všetky typológie drôtu, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, môžu byť použité v manuálnom režime „PRG 0“.

4.3.1.2 ČINNOSŤ V MANUÁLNOM REŽIME („PRG 0“)

Činnosť v manuálnom režime odpovedá číslu „0“ na displeji a je aktívna len po predošej volbe režimu prenosu SHORT/SPRAY ARC (OBR. C, tlačidlo (7)). Vzhľadom k tomu, že sa v tomto režime nepredpokladá použitie žiadnej synergie, musia byť všetky parametre zvárania nastavené manuálne obsluhou. Upozornenie! Nastavenie všetkých parametrov je voľné, a preto by hodnoty, ktoré im budú priradené, mohli byť nekompatibilné so správnym postupom pri zváraní. Poznámka: V manuálnom režime NIE JE možné používať režim prenosu PULSE ARC.

4.3.2 ULOŽENIE UŽIVATEĽSKÝCH PROGRAMOV V MIG-MAG DO PAMÄTI A ICH NACÍTANIE

4.3.2.1 Úvod

Zvárací prístroj umožňuje ukladať do pamäti (SAVE) uživateľské pracovné programy, týkajúce sa súboru parametrov platných pre istý druh zvárania. Každý program uložený v pamäti môže byť kedykoľvek načítaný (RECALL), čím bude mať užívateľ „zvárací prístroj“ pripravený na použitie pre špecifickú, už optimalizovanú prácu.

4.3.2.2 Kapacita ukladania uživateľských programov v MIG-MAG do pamäti

Zvárací prístroj umožňuje ukladanie uživateľských programov do troch odlišných skupín, vztahujúcich sa na tri odlišné spôsoby presunu v rámci synergie (SHORT/SPRAY ARC Pulse a Pulse on pulse) a na činnosť v manuálnom režime, s nasledujúcimi vlastnosťami:

- PULSE ARC SYNERGICKÝ PULSE ON PULSE: 10 programov uložiteľných do pamäti (s číslami od „1“ do „10“).
- PULS ARC SYNERGICKÝ: 10 programov uložiteľných do pamäti (s číslami od „1“ do „10“).
- SHORT/SPRAY ARC SYNERGICKÝ: 10 programov uložiteľných do pamäti (s číslami od „1“ do „10“).
- SHORT/SPRAY ARC MANUÁLNY („PRG 0“): 10 programov uložiteľných do pamäti (s číslami od „1“ do „10“).

Vzhľadom k voľbe čísla (viď popis v odstavci 4.3.1) je pre načítanie programu, ktorý chcete použiť, prioritné zvoliť požadovaný režim prenosu PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE alebo SHORT/SPRAY ARC alebo zvoliť „PRG=0“ pre vopred uložené programy na činnosť v manuálnom režime.

4.3.2.3 Postup pri ukladaní do pamäti (SAVE).

Po nastavení zváracieho prístroja do optimálneho stavu pre daný druh zvárania, postupujte nasledovne (viď OBR. C):

- a) Sťačte tlačidlo (5) „SAVE“.
- b) Na displeji (16) sa zobrazí „Pr“ a na displeji (15) číslo (v rozmedzí od „1“ do „10“).
- c) Otáčaním otočného ovládača snímača impulzov ((13) alebo (14), bez rozdielu), zvolte číslo, pod ktorým chcete uložiť program do pamäti (viď aj 4.3.2).
- d) Opäťovne sťačte tlačidlo „SAVE“.
- e) Displeje (15) a (16) budú blikať.
- f) V priebehu nasledujúcich dvoch sekúnd sťačte tlačidlo „SAVE“.
- g) Na displeji sa zobrazí nápis „St Pr“, potvrzujúci uloženie daného programu do pamäti; po 2 sekundách displeje automaticky prepne na zobrazovanie hodnôt práve uložených parametrov.

Poznámka: Keď pri blikajúcich displejoch nebude sťačené tlačidlo „SAVE“ v priebehu 2 sekúnd, displeje budú zobrazovať nápis „No St“ a program nebude uložený do pamäti; displeje sa automaticky vrátia na úvodné zobrazenie.

4.3.2.4 Postup pri načítavaní uživateľského programu (RECALL)

Pred vykonaním operácií súvisiacich s načítaním programu sa uistite, že zvolený režim prenosu (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC alebo „PRG=0“) odpovedá naozaj tomu, s ktorým chcete pracovať. Teraz postupujte nasledovne (viď OBR. C):

- a) Sťačte tlačidlo „RECALL“.
- b) Na displeji (16) sa zobrazí „Pr“ a na displeji (15) číslo (v rozmedzí od „1“ do „10“).
- c) Otáčaním otočného ovládača snímača impulzov ((13) alebo (14), bez rozdielu), zvolte číslo, pod ktorým bol do pamäti uložený program, ktorý teraz chcete použiť.
- d) Opäťovne sťačte tlačidlo „RECALL“ na dobu dlhšiu ako 2 sekundy.
- e) Na displeji sa zobrazí nápis „Ld Pr“, potvrzujúci načítanie daného programu; po 2 sekundách displeje automaticky zobrazovať hodnoty práve načítaného programu.

Poznámka: Keď tlačidlo „SAVE“ nebude opäťovne sťačené počas doby dlhšej ako 2 sekundy, displeje budú zobrazovať nápis „No Ld“ a program nebude načítaný; displeje sa automaticky vrátia na úvodné zobrazenie.

POZNÁMKY:

- POČAS OPERÁCIÍ S TLAČIDLAMI „SAVE“ A „RECALL“ JE ROZSVIETENÁ LED „PRG“.
- NAČÍTANÝ PROGRAM MÔŽE BYŤ ĽUBOVOLNE ZMENENÝ OBSLUHOU, ALE ZMENENÉ HODNOTY NEBUDÚ AUTOMATICKY ULOŽENÉ DO PAMÄTI. AK SI ŽELATE ULÓZIT NOVE HODNOTY DO TOHO ISTÉHO PROGRAMU, JE POTREBNÉ VYKONAŤ POSTUP ULOŽENIA DO PAMÄTI (viď 4.3.2.3).
- REGISTRÁCIA UŽIVATEĽSKÝCH PROGRAMOV A VEDENÍ PRÍSLUŠNÉHO PREHLÁDU SÚVISIACICH PARAMETROV JE ZVERENÁ UŽIVATEĽOVI.
- NIE JE MOŽNÉ ULOŽIŤ DO PAMÄTI UŽIVATEĽSKÉ PROGRAMY V REŽIME ELEKTRÓDY MMA ALEBO TIG.

5. INŠTALÁCIA

UPOZORNENIE! VŠETKY OPERÁCIE SPOJENÉ S INŠTALÁCIOU A ELEKTRICKÝM ZAPOJENÍM ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA MUSIA BYŤ VYKONANÉ PRI VYPNUTOM ZVÁRACOM PRÍSTROJI, ODPOJENOM OD NAPÁJACIEHO ROZVODU.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE MUSI BYŤ VYKONANÉ VÝHRADNE SKÚSENÝM A KVALIFIKOVANÝM PERSONÁLOM.

5.1 MONTÁŽ

- Rozbalte zvárací prístroj;
- Ak nie je zapojená jednotka vodného chladenia (G.R.A.), zasuňte polarizačný konektor (OBR. D);
- Ak je súčasťou vozík a/alebo jednotka vodného chladenia (G.R.A.), prečítajte si príslušné pokyny, ktoré sú ich súčasťou.

5.2. SPÔSOB DVÍHANIA ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA (OBR. E)

Zvárací prístroj musí byť dvíhaný bez oddeliteľných častí (zváracia pištol, hadice s plynom, káble, a pod.), ktoré by sa mohli oddeliť.

V súlade s obrázkom namontujte upevňovacie krúžky s použitím dvoch skrutiek M8x25, tvoriacich súčasť príslušenstva.

Upozornenie: Dvíhacie oká s otvorom so závitom M8 UNI 2948-71 nie sú súčasťou príslušenstva.

5.3 UMIESTNENIE ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA

Vyhľadajte miesto pre inštaláciu zváracieho prístroja, a to tak, aby sa v blízkosti otvorov pre vstup a výstup chladiaceho vzduchu (nútený obeh prostredníctvom ventilátora - ak je súčasťou) nenachádzali prekážky; pričom sa uistite, že sa nebude nasávať vodivý prach, korozívne výpariny, vlhkosť, atď.

Okolo zváracieho prístroja udržujte voľný priestor minimálne do vzdialenosťi 250 mm.



UPOZORNENIE! Umiestnite zvárací prístroj na rovný povrch s nosnosťou, ktorá je úmerná jeho hmotnosti, aby sa neprevrátil alebo aby nedošlo k jeho nebezpečným presunom.

5.4 PRIPOJENIE DO ELEKTRICKÉHO ROZVODU

5.4.1 Upozornenie

Pred realizáciou akéhokoľvek elektrického zapojenia skontrolujte, či menovité údaje zváracieho prístroja odpovedajú napätiu a frekvencii elektrického rozvodu, ktorý je k dispozícii v mieste inštalácie.

Zvárací prístroj musí byť pripojený výhradne k napájaciemu systému s uzemneným nulovým vodičom.

Za účelom zaistenia ochrany proti nepriamemu dotykovi používajte nadprúdové relé typu:

- Typ A () pre jednofázové stroje;

- Typ B () pre trojfázové stroje.

Aby ste dodržali požiadavky stanovené normou EN 61000-3-11 (Flicker), doporučujeme vám pripojiť zvárací prístroj k bodom rozhrania napájacieho rozvodu s impedanciou nepresahujúcou $Z_{max} = 0.283 \text{ ohm}$.

5.4.2 ZÁSTRČKA A ZÁSUVKA

Pripojte k napájacemu káblu normalizovanú zástrčku (**3P + PE pre 3-fázové**) s vhdnom prúdovou kapacitou a prípravte sieťovú zásuvku vybavenú poistkami alebo automatickým ističom; príslušný zemniaci kolík bude musieť byť pripojený k zemniemu vodiču (zloženému) napájacieho vedenia.

V tabuľke (TAB. 1) sú uvedené doporučené hodnoty pomalých poistiek, vyjadrené v ampéroch, zvolených na základe maximálnej menovitej hodnoty prúdu dodávaného zváracím prístrojom, a na základe menovitého napájacieho napäťa.

5.5 ZAPOJENIE ZVÁRACIEHO OBVODU



UPOZORNENIE! PRED VYKONANÍM OPERÁCIÍ ÚDRŽBY SA UISTITE, ŽE JE ZVÁRACÍ PRÍSTROJ VYPNUTÝ A ODPOJENÝ OD NAPÁJACIEHO PRÍVODU.

V tabuľke (TAB. 1) je uvedená hodnota odporúčaná pre zváracie káble (v mm^2)

5.5.1 ZVÁRANIE S DRÔTOM MIG-MAG (OBR. F)

5.5.1.1 Pripojenie tlakovej nádoby s plynom

- Primontujte reduktor tlaku k ventili tlakovej nádoby s plnom a ak používate argón alebo zmes Argon/CO₂, vložte medzi ne príslušnú redukciu, ktorá je súčasťou príslušenstva.
- Pripojte prívodnú hadicu s plnom k reduktoru tlaku a stiahnite ju sťahovacou páskou z výbavy; následne pripojte druhý koniec hadice k príslušnej spojke na zadnej strane zváracieho prístroja a stiahnite ju sťahovacou páskou z výbavy.
- Pred otvorením ventili tlakovej nádoby s plnom povoľte kruhovú maticu regulácie reduktora tlaku.

5.5.1.2 Pripojenie zváracej pištole

- Zasuňte zváraciu pištol do príslušného konektora a manuálne dotiahnite na doraz poistný krúžok.
- Pripravte pištol pre podávanie drôtu tak, že demontujete hubicu a kontaktnú trubičku, kvôli ulahčeniu vyústenia drôtu.
- Pripojte kábel zváracieho prúdu do zásuvky (+) rýchleho pripojenia.
- Pripojte ovládaci kábel do príslušného konektora.
- Pripojte potrubie s vodom pre verziu R.A. (vodou chladená zváracie pištol) k rýchlospojkám.
- Venujte pozornosť správnemu dotiahnutiu konektorov, aby ste predišli prehriatiu a poklesu účinnosti.
- Pripojte prívodnú hadicu s plnom k reduktoru tlaku a stiahnite ju sťahovacou páskou z výbavy; následne pripojte druhý koniec hadice k príslušnej spojke na zadnej strane zváracieho prístroja a stiahnite ju sťahovacou páskou z výbavy.

5.5.1.3 Zapojenie zemniaceho kábla zváracieho prúdu

Je potrebné ho pripojiť ku zváranému dielu, alebo ku kovovému stolu, na ktorom je uložený, čo najbližšie k vytváranému spoju.

Tento kábel je potrebné pripojiť ku svorkе označenej symbolom (-).

5.5.2 ZVÁRANIE TIG (OBR. G)

5.5.2.1 Pripojenie tlakovej nádoby s plnom

- Primontujte reduktor tlaku k ventili tlakovej nádoby s plnom a ak používate argón, vložte medzi ne príslušnú redukciu, ktorá je súčasťou príslušenstva.
- Pripojte prívodnú hadicu s plnom k reduktoru tlaku a stiahnite ju sťahovacou páskou z výbavy; následne pripojte druhý koniec hadice k príslušnej spojke na zadnej strane zváracieho prístroja a stiahnite ju sťahovacou páskou z výbavy.
- Pred otvorením ventili tlakovej nádoby s plnom povoľte kruhovú maticu regulácie reduktora tlaku.

5.5.2.2 Pripojenie zemniaceho kábla zváracieho prúdu

- Zemniaci kábel je potrebné pripojiť k zváranému dielu alebo ku kovovému stolu, na ktorom je uložený, čo najbližšie k vytváranému spoju.
- Pripojte kábel k zváraciemu prístroju, do zásuvky (+) rýchleho pripojenia.

5.5.2.3 Pripojenie zváracej pištole

- Pripojte zváraciu pištol TIG do zásuvky (-) rýchleho pripojenia na prednom paneli zváracieho prístroja; dokončite pripojenie plynovej hadice a kábla ovládania zváracej pištole.

5.5.3 ZVÁRANIE OBALENOU ELEKTRÓDOU MMA (OBR. H)

5.5.3.1 Pripojenie držiaka elektród

Takmer všetky obalené elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu (+) zdroja; len vo výnimcoch prípadoch - kyslé elektródy - sa pripájajú k zápornému pólu (-).

Pripojte kábel držiaka elektród do zásuvky (+) rýchleho pripojenia na prednom paneli.

Poznámka: V niektorých prípadoch je odporúčaná polarita (-) na držiaku elektród; skontrolujte preto pokyny výrobcu elektród.

5.5.3.2 Pripojenie zemniaceho kábla zváracieho prúdu

- Zemniaci kábel je potrebné pripojiť k zváranému dielu alebo ku kovovému stolu, na ktorom je uložený, čo najbližšie k vytváranému spoju.
- Pripojte kábel k zváraciemu prístroju, do zásuvky (-) rýchleho pripojenia.

5.5.4 Zalecenia

- Przekrečiť do końca łączniki przewodów spawalniczych w szybkozłączkach (jeżeli

- występują), aby zapewnić prawidłowy zestyk elektryczny; w przeciwnym przypadku nastąpi przegrzanie łączników, co powoduje szybkie zużycie i utratę skuteczności.
- Zastosować możliwie jak najkrótsze przewody spawalnicze.
 - Nie używać metalowych struktur nie będących częścią obrabianego przedmiotu, w zastępstwie przewodu powrotnego prądu spawania; może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i obniżać wydajność procesu spawania.

5.6 NALOŽENIE CIEVKY S DRÔTOM (Obr. I)



UPOZORNENIE! PRED VYKONANÍM OPERÁCIÍ SPOJENÝCH S NAKLADANÍM DRÔTU SA UISTITE, ŽE JE ZVÁRACÍ PRÍSTROJ VYPNUTÝ A ODPOJENÝ OD NAPÁJACEHO ROZVODU.

SKONTROLUJTE, ČI VALČEKY ŤAHAČA DRÔTU, VODIACE PUZDRO DRÔTU A KONTAKTNÁ TRUBIČKA ZVÁRACEJ PIŠTOLE ODPOVEDAJÚ PRIEMERU A DRUHU DRÔTU, KTÓRY HODLÁTE POUŽIŤ, A ČI SÚ SPRÁVNE NAMONTOVANÉ. PRI NAVLIEKANÍ DRÔTU NEPOUŽIVAJTE OCHRANNÉ RUKAVICE.

- Otvorte dverka priestoru, v ktorom sa nachádza navijadlo
- Umiestnite cievku s drôtom na navijadlo; uistite sa, že je unášaci kolík navijadla správne umiestnený v príslušnom otvore (1a).
- Uvôľnite prítláčne/y valčeky/valček oddiaľte ho/ich od spodných/ného valčekov/a (2a).
- Skontrolujte, či sa podávacie/y valčeky/valčeky hodí/ia k použitému druhu drôtu (2b).
- Uvôľnite koniec drôtu a odcvinknite jeho zdeformovaný koniec rôznym rezom, bez okrajov; otočte cievku proti smeru hodinových ručičiek a navlečte koniec drôtu do vstupného vodiča drôtu zasunutím 50-100 mm jeho dĺžky do vodiča drôtu v spoji na zváraciu pištolu (2c).
- Opäťovne nastavte polohu prítláčnych/ho valčekov/a nastavením priemernej hodnoty ich/jeho tlaku a skontrolujte, či je drôt správne umiestnený v drážke spodného valčeka (3).
- Láhko zabrdzite navijadlo prostredníctvom ustavovacej skrutky umiestnenej v strede samotného navijadla (1b).
- Odmontujte hubicu a kontaktnú trubičku (4a).
- Zasuňte zástrčku zváracieho prístroja do napájacej zásuvky, zapnite zvárací prístroj, stlačte tlačidlo zváracej pištole alebo tlačidlo posuvu drôtu na ovládacom paneli (ak je súčasťou), výčkajte na vyústenie drôtu v dĺžke 10-15 cm z prednej časti zváracej pištole po jeho prechodu celým vodiacim puzdom, a potom uvolnite tlačidlo.



UPOZORNENIE! Počas uvedených operácií je drôt pod napäťom a je vystavený mechanickému namáhaniu; preto by pri nedostatočných ochranných opatreniach mohlo dojst' k vzniku nebezpečia zásahu elektrického prúdu, k zraneniu alebo k zapáleniu elektrických oblúkov:

- Nesmerujte zváraciu pištol voči časťam tela.
- Neprribližujte zváraciu pištolu ku tlakovej fláski.
- Vykonalte spätný montáž kontaknej trubičky a hubice na zváracej pištole(4b).
- Skontrolujte, či je posuv drôtu regulárny; nastavte tlak valčekov a brzdene navijadla na minimálnu možnú úroveň a skontrolujte, či drôt neprekľuje drážku a či pri zastavení ťahača nedochádza k uvolneniu závitov drôtu následkom nadmerné zotracnosti cievky.
- Odcvinknite koncovú časť drôtu, vyčnievajúceho z hubice, na dĺžku 10-15 mm.
- Zavrite dverka priestoru, v ktorom sa nachádza navijadlo.

5.7 VÝMENA VODIACEHO PUZDRA DRÔTU V ZVÁRACEJ PIŠTOLE (OBR. N)

Pred zahájením výmeny vodiaceho puzdra drôtu uložte a narovnajte kábel zváracej pištole, aby ste zabránili vytvoreniu ohybov.

5.7.1 Špirálovité vodiace puzdro na ocelové drôty

- 1- Odskrutkujte hubicu a kontaktnú trubičku z hlavy zváracej pištole.
- 2- Odskrutkujte maticu uchytenia vodiaceho puzdra centrálneho konektora a vytiahnite existujúce puzdro.
- 3- Zasuňte nové puzdro do kábového zväzku zváracej pištole a jemne ho zatlačte, až kým nevyjde z hlavy zváracej pištole.
- 4- Rukou zakrúťte hadicu uchytenia vodiaceho puzdra.
- 5- Odstráhnite prečnievajúcu časť vodiaceho puzdra tak, že ju zláhka stlačíte; stiahnite ju z kábla zváracej pištole.
- 6- Zabráste hranu vodiaceho puzdra v mieste rezu a opäťovne ju zasuňte do kábového zväzku zváracej pištole.
- 7- Opäťovne zaskrutkujte maticu a dotiahnite ju použitím klúča.
- 8- Vykonalte spätný montáž kontaknej trubičky a hubice.

5.7.2 Vodiace puzdro zo syntetického materiálu pre hliníkové drôty

Vykonalte úkony 1, 2, 3 spôsobom uvedeným pre ocelové puzdro (neberte do úvahy úkony 4, 5, 6, 7 a 8).

- 9- Opäťovne zaskrutkujte kontaktnú trubičku pre hliník a skontrolujte, či sa dotýka vodiaceho puzdra.
- 10-Na druhý koniec vodiaceho puzdra (na strane pripojenia zváracej pištole) zasuňte mosadzné redukcie, tesniaci krúžok, a pri zláhke stačenom vodiacom puzdre dotiahnite maticu uchytenia vodiaceho puzdra. Nadbytočná časť vodiaceho puzdra bude odstránená následne (vid' (13)). Vytiahnite zo spojky zváracej pištole unášaciu drôtu kapílarnu trubičku pre ocelové vodiace puzdro.
- 11-Pre hliníkové vodiace puzdro s priemerom 1,6-2,4mm (žlté farby) NIE JE K DISPOZÍCII KAPILÁRNA TRUBIČKA; vodiace puzdro bude preto zasunuté do spojky bez nej.
- Odstráhnite kapílarnu trubičku pre hliníkové vodiace puzdro s priemerom 1-1,2mm (červenej farby) na rozmer približne o 2 mm kratší ako je rozmer ocelovej trubičky, a zasuňte ju do voľného konca vodiaceho puzdra.
- 12-Zasuňte a zaistite zváraciu pištol' v spojke unášaca drôtu, poznačte vodiace puzdro vo vzdialenosť 1-2mm od valčekov, a znova vytiahnite zváraciu pištol'.
- 13-Odstráhnite vodiace puzdro na potrebný rozmer bez toho, aby ste zdeformovali jeho vstupný otvor.
- Opäťovne namontujte zváraciu pištol' do unášaca drôtu a namontujte plynovú hubicu.

6. ZVÁRANIE: POPIS PRACOVNÉHO POSTUPU

6.1 ZVÁRANIE MIG-MAG

6.1.1 REZIM PRENOŠU SHORT ARC (KRÁTKY OBLÚK)

K roztáhaniu drôtu a oddeleniu kvapky dochádza následkom následujúcich skratov na hrote drôtu v taviacom kúpeli (az do 200 krát za sekundu).

Uhlíkové a nízkolegované ocele

- Priemer použiteľných drôtov: 0,6-1,2mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 40-210A
- Rozsah napäťia oblúka: 14-23V
- Použiteľný plyn: CO₂ alebo zmesi Ar/CO₂ alebo Ar/CO₂/O₂

Nehrdzavejúce ocele

- Priemer použiteľných drôtov: 0,8-1mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 40-160A
- Rozsah napäťia oblúka: 14-20V
- Použiteľný plyn: zmesi Ar/O₂ alebo Ar/CO₂ (1-2%)

Hliník a zlatiny

- Priemer použiteľných drôtov: 0,8-1,6mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 75-160A
- Rozsah napäťia oblúka: 16-22V
- Použiteľný plyn: Ar 99,9%

Obvykle musí byť kontaktná trubička zarovno s hubicou alebo zláhka prečnievajúca, v prípade najjemnejších drôtov a najnižších napäťi oblúka; dĺžka voľnej časti drôtu (stick-out) sa bude obvykle pohybať v rozmedzí od 5 do 12mm.

V MANUALNOM rezime („PRG 0“) prispôsobte hodnotu reaktancie:

- 5%-60% pre drôty z uhlíkovej ocele s priemerom 0,8-1mm.
- 50%-80% pre drôty z uhlíkovej ocele s priemerom 1,2-1,6mm.
- 60%-80% pre drôty z nehrdzavejúcej ocele a z hliníka.

Aplikácia: Zváranie vo všetkých polohách, na jemných povrchoch alebo pre prvý nános do obrúsených hrán, zvýhodnené obmedzenou tepelnou aplikáciou aobre ovládateľným kúpeľom.

Poznámka: Prenos SHORT ARC na zváranie hliníka a zlatín je potrebné používať s patričnou opatrnosťou (hlavne pri použití drôtu s priemerom >1mm) pretože by mohlo dojst' k výskytu porúch tavenia.

6.1.2 REZIM PRENOŠU SPRAY ARC (ROZSTREKOVANÝ OBLÚK)

Tavenie drôtu prebieha pri vyšších prúdoch a napätiach vzhľadom k rezimu „short arc“ a hrot drôtu nepriehrádza do styku s taviacim kúpeľom; z neho vychádza oblúk, prostredníctvom ktorého prechádzajú kovové kvapky, pochádzajúce z nepretržitého tavenia drôtu elektrody, a preto nedochádza k výskytu skratov.

Uhlíkové a nízkolegované ocele

- Priemer použiteľných drôtov: 0,8-1,6mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 180-450A
- Rozsah napäťia oblúka: 24-40V
- Použiteľný plyn: zmesi Ar/CO₂ alebo Ar/CO₂/O₂

Nehrdzavejúce ocele

- Priemer použiteľných drôtov: 1,1-6mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 140-390A
- Rozsah zváracieho napäťia: 22-32V
- Použiteľný plyn: zmesi Ar/O₂ alebo Ar/CO₂ (1-2%)

Hliník a zlatiny

- Priemer použiteľných drôtov: 0,8-1,6mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 120-360A
- Rozsah zváracieho napäťia: 24-30V
- Použiteľný plyn: Ar 99,9%

Obvykle sa kontaktná trubička musí nachádzať 5-10mm vo vnútri hubice, a tým viac, čím je vyššie napätie oblúka; voľný koniec drôtu (stick-out) sa obvykle pohybuje v rozmedzí 10 až 12 mm.

V MANUALNOM REŽIME („PRG 0“), po uskutočnení správnej volby parametrov rýchlosťi drôtu a napäťia oblúka (to znamená volby kompatibilných hodnôt), hodnota zvolenej reaktancie nie je podstatná.

Aplikácia: Zváranie na rovnom povrchu, s hrúbkami najmenej 3-4mm (vysoko fluidný kúpeľ); rýchlosť realizácie a stupeň vrstvenia sú veľmi vysoké (vysoká teplota).

6.1.3 REZIM PRENOŠU PULSE ARC (PULZNÝ OBLÚK)

Jedná sa o „kontrolovaný“ prenos, situovaný v prevádzkovej zóne „spray-arc“ (zmenený spray-arc) a vyznačuje sa preto výhodami z hľadiska rýchlosťi tavenia a absenciou vymršťovania materiálu, a to i pri veľmi nízkych hodnôtach prúdu, pri ktorých je možné upskočiť aj mnohé aplikácie typické pre „short-arc“.

Každému prúdovému impulu odpovedá oddelenie jednej samostatnej kvapky drôtu elektrody; tento jav sa vyskytuje s pravidelnosťou úmernou rýchlosťi posuvu drôtu podľa závislosti súvisiacej s druhom a priemerom samotného drôtu (obvyklé hodnoty frekvencie sú: 30-300Hz).

Uhlíkové a nízkolegované ocele

- Priemer použiteľných drôtov: 0,8-1,6mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 60-360A
- Rozsah napäťia oblúka: 18-32V
- Použiteľný plyn: zmesi Ar/CO₂ alebo Ar/CO₂/O₂ (CO₂ max. 20%)

Nehrdzavejúce ocele

- Priemer použiteľných drôtov: 0,8-1,2mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 50-230A
- Rozsah zváracieho napäťia: 17-26 V
- Použiteľný plyn: zmesi Ar/O₂ alebo Ar/CO₂ (1-2%)

Hliník alebo zlatiny

- Priemer použiteľných drôtov: 0,8-1,6mm
- Rozsah zváracieho prúdu: 40-320A
- Rozsah zváracieho napäťia: 17-28V
- Použiteľný plyn: Ar 99,9%

Obvykle sa kontaktná trubička musí nachádzať 5-10mm vo vnútri hubice, a tým viac, čím vyššie je napätie oblúka; dĺžka voľného konca drôtu (stick-out) sa obvykle pohybuje v rozmedzí 10 až 12 mm.

Aplikácia: zváranie v „polohе“ na nízkych a stredných hrúbkach a na materiáloch, podliehajúcim tepelnému rozkladu, mimoriadne vhodné na zváranie na fahkých zlatinách (hliník a jeho zlatiny), aj na hrúbkach menších ako 3mm.

6.1.4 REGULÁCIA PARAMETROV ZVÁRANIA V MIG-MAG

6.1.4.1 Ochranný plyn

Kapacita ochranného plynu musí byť:

short arc: 8-14 l/min

spray arc a pulse arc: 12-20 l/min

v závislosti od intenzity zváracieho prúdu a priemeru hubice.

6.1.4.2 Zvárací prúd

Reguláciu zváracieho prúdu vykonáva obsluha otáčaním otočného ovládača snímača impulzov (OBR. E (14)).

Pri volbe SPRAY/SHORT ARC, každé otočenie otočného ovládača snímača impulzov (14) odpovedá regulácii rýchlosťi drôtu (m/minút), zobrazenej na displeji (16); počas zvárania displej automaticky zobrazuje aktuálnu hodnotu prúdu (v ampéroch).

Pri volbe PULSE ARC alebo PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, každé otočenie otočného ovládača snímača impulzov (14) odpovedá regulácii zváracieho prúdu zobrazenej na displeji (16); počas zvárania displej automaticky zobrazuje aktuálnu hodnotu prúdu.

V obidvoch režimoch je možné stačením tlačidla (17) prejsť na reguláciu hrúbky v mm (LED (16b) rozsvietená) so snímacom impulzov (14). Stroj automaticky vypočítava prúd potrebný na zváranie takejto hrúbky. Aj v tomto prípade displej počas zvárania automaticky zobrazuje aktuálnu hodnotu prúdu (v ampéroch).

Všimnite si, že pri všetkých synergických programoch minimálne a maximálne nastaviteľné hodnoty (v m/minút, ampérov alebo hrúbka v mm) odpovedajú hodnotám prednastaveným vo výrobnom závode, ktoré užívateľ nemôže meniť.

Orientačné hodnoty prúdu pre najpoužívanejšie drôty sú uvedené v tabuľke (TAB. 5).

6.1.4.3 Napätie oblúka a priškrtenie oblúka (pinch-off)

Pri synergických programoch MIG-MAG pulse arc a pulse-on-pulse tieto dva parametre určujú rozmer oblúka počas zvárania.

Napätie oblúka poukazuje na vzdialenosť drôtu od zváraného dielu a rozsah zmeny, ktorú môže vykonať užívateľ je obmedzený na jednoduchú korekciu od -5% do +5% hodnoty napäťia prednastavenej v každom programe, aby mohol prípadne prispôsobiť skutočnú dĺžku oblúka špecifickým potrebám. Čím vyššia je hodnota, tým vyššia bude vzdialenosť drôtu od zváraného dielu.

Priškrtenie oblúka určuje koncentráciu alebo šírku oblúka, a regulačný rozsah tohto parametra je od -10% do +10% hodnoty prednastavenej v programoch. Čím vyššia je táto hodnota, tým koncentrovanejšia bude oblúk.

V manuálnom programe „PRG 0“ je napätie oblúka zadefinované nastavením hodnoty úmernej zvolenej rýchlosťi drôtu, podľa nasledujúceho vzťahu:

$$U_2 = (14 + 0,05 I_2) \text{ kde:}$$

- U_2 = Napätie oblúka vo voltoch.

- I_2 = Zvárací prúd v ampérach.

Je potrebné mať na pamäti, že hodnote napäťia zvolenej zvárania bude odpovedať napätie pod záťažou (pri zváraní) o 2-4V nižšie.

6.1.5 ČINNOSŤ BI-LEVEL A PULSE ON PULSE

Cinnosť bi-level sa nastavujete tlačidlom (8) a je možné ju zvoliť v režime MIG-MAG pulse arc a short arc. K zahájeniu zváracieho cyklu dochádza stlačením a uvoľnením tlačidla zváracie pištole (ako pri 4-dobovom zváraní) a počiatocný pracovný bod zváracieho prístroja sa rovná hlavnej úrovni zvárania (LED (10a)), príčom stroj zobrazuje prúd a napätie tohto pracovného bodu. Stlačením tlačidla zváracie pištole na dobu kratšiu ako 0,5 sekundy stroj zmení pracovný bod hlavnej a vedľajšej úrovne (LED (10b)), a na displeji zobrazí prúd a napätie hlavnej úrovne. Pri každom nasledujúcom stlačeniu tlačidla bude stroj pokračovať z jednej úrovne na druhú, až kým tlačidlo nebude stlačené na dobu kratšiu ako 0,5 sekundy.

Počas zvárania aj keď stroj zobrazuje okamžitú hodnotu prúdu a napäťia je možné meniť len prúd a napätie oblúka hlavnej úrovne zvárania.

Režim MIG-MAG Pulse on Pulse sa aktívuje tlačidlom (7), spolu s LED režimu MIG-MAG Pulse arc. Tento režim predstavuje špeciálny typ činnosti bi-level, pretože aj v tomto prípade máme dva pracovné body nastaviteľné s rovnakými kritériami ako u bi-level (LED (10a) a (10b)). Doba trvania každej úrovne t_1 a t_2 je nastaviteľná (LED (10c) a (10d)) a nenastavuje sa manuálne, ako je tomu u bi-level. Počas zvárania stroj preto pokračuje v automatickej zmene pracovného bodu hlavnej úrovne (s dobu trvania t_1) a vedľajšej úrovne (s dobu trvania t_2).

Jav, ktorý pritom vzniká je pulzácia v pulzácií, z čoho pochádza i názov. Správnym nastavením dvoch úrovni a dvoch dôb trvania je možné dosiahnuť zváranie v „rúchach“, veľmi podobné zváraniu TIG.

6.2 ZVÁRANIE TIG (DC)

Po zapojení zváracieho obvodu, spôsobom popisaným v odstavci 5.5.2 je potrebné:

- Zvolať spôsob zvárania TIG na ovládacom paneli zváracieho prístroja (**OBR. C (7)**).
- Nastaviť zvárací prúd na požadovanú hodnotu otočným ovládačom snímača impulzov (14) (hodnota je regulovateľná aj počas zvárania). Podľa potreby aktívujte zostupnú rampu prúdu potenciometrom (13) (so zobrazovaním aktuálnej hodnoty na displeji (16)).

6.2.1 Zapálenie oblúku LIFT

Lahkým tlakom oprieť hrot elektródy o zváraný diel. Stlačte na doraz tlačidlo na zváracie pištole a zdvihnite elektród 2-3 mm s istým oneskorením, čím spôsobíte zapálenie oblúku. Zvárací prístroj najprv vygeneruje prúd I_{BASE} , a zatrátko na to bude vygenerovaný nastavený zvárací prúd. Po ukončení cyklu bude prúd vypnutý v súlade s nastavenou zostupnou hranou.

V tabuľke (**TAB. 5**) sú zhrnuté niektoré orientačné údaje zvárania na nehrdzavejúcich alebo vysokolegovaných oceliach.

6.3 ZVÁRANIE S OBALENOU ELEKTRÓDOU MMA

Po zapojení zváracieho obvodu, v súlade s popisom v odst. 5.5.3, je potrebné zvolať režim MMA prostredníctvom tlačidla (**OBR. C (7)**):

Zvárací prúd musí byť regulovaný na požadovanú hodnotu otočným ovládačom snímača impulzov (14) a prípadný dynamický nadprúd „ARC FORCE“ môže byť menený v rozsahu od 0 do 100% otočným ovládačom snímača impulzov (13) (so zobrazovaním aktuálnej hodnoty na displeji (16)).

V tabuľke (**TAB. 6**) sú zhrnuté niektoré orientačné údaje prúdu v závislosti od priemeru elektród.

6.4 KVALITA ZVÁRANIA

Kvalita zvaru, vrátane počtu odprsknutí, bude daná hlavne rovnováhou parametrov zvárania: prúdu (rýchlosť posunu drôtu), priemeru drôtu, napäťia oblúku, atď.

Obdobne bude poloha zváracie pištole prispôsobená v súlade s obrázkom **M**, kvôli zamedzeniu vzniku nadbytočného odprskávania a nedokonalostí zvaru.

Pre správnu realizáciu zvaru je potrebné brať ohľad na rýchlosť zvárania (rýchlosť posunu pozdiž spoja), určujúcu pre správny prienik a tvar samotného zvaru.

Prehľad najčastejších chýb počas zvárania je uvedený v tabuľke (**TAB. 7**).

7. ÚDRŽBA



UPOZORNENIE! PRED VYKONANÍM OPERÁCIÍ ÚDRŽBY SA UISTITE, ŽE JE ZVÁRACÍ PRÍSTROJ VYPNUTÝ A ODPOJENÝ OD NAPÁJACIEHO ROZVODU.

7.1 DÔKLADNÁ ÚDRŽBA

OPERÁCIE DÔKLADNEJ ÚDRŽBY MÔŽE VYKONÁVAŤ OPERÁTOR.

7.1.1 Zváracia pištoľa

- Zabráňte tomu, aby došlo k položeniu zváracej pištole alebo jej kábla na teplé povrhy; spôsobilo by to roztavenie izolačných materiálov s následným rýchlym uvedením zváracej pištole mimo prevádzku.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť plynových hadic a spojov.
- Pri každej výmene cievky s drôtom vyfukajte vodiace puzdro vodiča drôtu suchým stlačeným vzduchom (max. 5 bar) a skontrolujte jeho neporušenosť.
- Pred každým použitím skontrolujte stav opotrebenia a správnosť montáže koncových častí zváracej pištole: hubice, kontaktné trubičky, difúzor plynu.

7.1.2 Podávač drôtu

- Opakovane kontrolujte stav opotrebenia valčekov tahača drôtu a pravidelne odstraňujte kovový prach, ktorý sa usadzuje v prieSAVE tahača (valčeky a vstupný a výstupný vodič drôtu).

7.2 MIMORIADNA ÚDRŽBA

OPERÁCIE MIMORIADNEJ ÚDRŽBY MUSIA BYŤ VYKONANÉ VÝHRADNE PERSONÁLOM SO SKUSENOSTAMI Z ELEKTRICKO-STROJNEJ OBLASTI.



UPOZORNENIE! PRED ODLOŽENÍM PANELOV ZVÁRACIEHO PRÍSTROJA A PRÍSTUPOM DO JEHO VNÚTRA SA UISTITE, ŽE JE ZVÁRACÍ PRÍSTROJ VYPNUTÝ A ODPOJENÝ OD NAPÁJACIEHO ROZVODU.

Prípadné kontroly vykonané vo vnútri zváracieho prístroja pod napätim, môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom s väzonymi následkami, spôsobenými priamym stykom so súčasťami pod napätim a/alebo priamym stykom s pohybujúcimi sa súčasťami.

- Pravidelne a v intervaloch odpovedajúcich použitiu a prašnosti prostredia kontrolujte vnútropis zváracieho prístroja a v prípade potreby odstráňte prach nahromadený na elektronickej kartách prostredníctvom veľmi jemnej kefy a vhodných rozpušťadiel.
- Pri uvedenej príležitosti skontrolujte, či sú elektrické spoje dostatočne utiahnuté a či sú kabeláže bez viditeľných známkov poškodenia izolácie.
- Po ukončení uvedených operácií vykonajte spätný montáž panelov zváracieho prístroja a utiahnite na doraz upevňovacie skrutky.
- Rozhodne zabráňte vykonávanie operácií zvárania s otvoreným zváracím prístrojom.

8. PORUCHY, ICH PRÍČINY A SPÔSOBY ODSTRÁNENIA (TAB. 8)



UPOZORNENIE! PRI NIEKTORÝCH KONTROLÁCH VZNIKÁ RIZIKO STYKU SO SÚČASŤAMI POD NAPÄTIM A/ALEBO POHYBUJÚCIMI SA ČASŤAMI.

V PRÍPADE NEUSPOKOJOVIEJ ČINNOSTI A TIEŽ PRED VYKONANÍM SYSTEMATICKÉJ KONTROLY, SKÔR AKO SA OBRÁTITE NA VAŠE SERVISNÉ STREDISKO, SKONTROLUJTE, ČI:

- Je snímačom impulzov vhodne nastavený zvárací prúd.
- Nie je aktivovaný alarm, signalizujúci aktiváciu tepelnej ochrany, spôsobený prepäťím alebo podpäťím alebo skratom.
- Uistite sa, či ste dodržali menovitú hodnotu zaťažovateľa; v prípade zásahu termostatickej ochrany vyčkajte na ochladenie zváracieho prístroja prirodzeným spôsobom a skontrolujte činnosť ventilátora.
- Skontrolujte napájacie napätie: Ak je hodnota príliš vysoká alebo príliš nízka, zvárací prístroj bude signalizovať poruchu (viď odstavec 4.2).
- Skontrolujte, či na výstupe zváračky nie je skrat: V takom prípade odstráňte jeho príčiny.
- Je správne vykonané zapojenie zváracieho obvodu, s dôrazom na pripojenie zemniacích klieští k dielu, príčom preverte, či medzi klieštami a dielom nie je vložený izolačný materiál (napr. lak).
- Je použitý správny ochranný plyn a v správnom množstve.

Pred akýmkoľvek zásahom na podávači drôtu alebo vo vnútri zváracieho prístroja je potrebné postupovať v súlade s kapitolou 7 „**ÚDRŽBA**“.

1. SPLOŠNA VARNOST PRI OBLOČNEM VARJENJU	str. 112	str.	115
2. UVOD IN SPLOŠNI OPIS	113		115
2.1 UVOD	113		115
2.2 SPOSOBNOST KOVIN ZA VARJENJE	113		115
2.3 SERIJSKA OPREMA	113		115
2.4 DOĐATKI, NA VOLJO NA ZAHTEVO	113		115
3. TEHNIČNI PODATKI	113		115
3.1 PODATKOVNA PLOŠČICA	113		115
3.2 DRUGI TEHNIČNI PODATKI	113		115
4. OPIS VARILNEGA APARATA	113		115
4.1 KONTROLNI SISTEM, URAVNAVANJE IN POVEZAVA	113		115
4.1.1 Varilni aparat z vgrajenim vlečenjem	113		115
4.2 KRMILNA PLOŠČA VARILNEGA APARATA	113		115
4.3 PRIKLIC IN SHRANJEVANJE PROGRAMOV	115		115
4.3.1 PRIKLICKI PROGRAMOV, KI JIH TOVARNIŠKO SHRANI PROIZVAJALEC	115		115
4.3.1.1 Sinergični programi MIG-MAG SINERGICI	115		115
4.3.1.2 DELOVANJE V ROČNEM NAČINU ("PRG 0")	115		115
4.3.2 SHRANJEVANJE IN PRIKLICKI OSEBNO NASTAVLJENIH PROGRAMOV MIG-MAG	115		115
4.3.2.1 UVOD	115		115
4.3.2.2 Zmogljivost shranjevanja osebno nastavljenih programov v MIG-MAG	115		115
4.3.2.3 Postopek shranjevanja (SAVE)	115		115
4.3.2.4 Postopek prikaza osebno nastavljenega programa (RECALL)	115		115
5. NAMESTITEV	115		115
5.1 SESTAVLJANJE	115		115
5.2 NAČIN DVIGANJA VARILNEGA APARATA	115		115
5.3 UMESTITEV VARILNEGA APARATA	115		115
5.4 PRIKLJUČITEV V OMREŽJE	115		115
5.4.1 Opozorila	115		115
5.4.2 VTIKAČ IN VTIČNICA	115		115
5.5 PRIKLJUČKI VARILNEGA VEZJA	115		115
5.5.1 VARJENJE Z ŽICO MIG-MAG - FLUX	115		115
5.5.1.1 Priključitev jeklenke s plinom	115		115

VARILNI APARATI Z NESKONČNO ŽICO ZA OBLOČNO VARJENJE MIG-MAG IN FLUX, TIG, MMA, PREDVIDENI ZA PROFESIONALNO IN INDUSTRIJSKO UPORABO.

V nadaljevanju je uporabljen izraz "varilni aparat".

1. SPLOŠNA VARNOST PRI OBLOČNEM VARJENJU

Operater mora biti primerno poučen o varnem uporabljaju varilnega aparata in o nevarnostih, povezanih s procesom obločnega varjenja, ter o potrebnih varnostnih ukrepih in ukrepanju v nujnih primerih.

(Glejte tudi "TEHNIČNA SPECIFIKACIJA IEC ali CLC/TS 62081": NAMESTITEV IN UPORABA APARATOV ZA OBLOČNO VARJENJE).



- Izogibajte se neposrednega stika s tokokrogom varilne naprave; napetost v prazno, ki jo ustvarja generator, je lahko v nekaterih okoliščinah nevarna.
- Povezava varilnih žic, preverjanje in popravljanje je treba izvajati, ko je varilni aparat izklopljen in ni priključen v električno omrežje.
- Ugasnite in izključite varilni aparat iz električnega omrežja, preden zamenjate obrnjene dele elektrodnega držala.
- Električno instalacijo je treba izvesti po predpisanih varnostnih normativih in zakonih.
- Varilni aparat mora biti obvezno priključen v ozemljeno napajalno omrežje.
- Prepričajte se, da je vtičnica pravilno povezana z ozemljitvijo.
- Ne uporabljajte varilnega aparata v vlažnih ali mokrih prostorih in v dežu.
- Ne uporabljajte dotrajanih ali slabo pritrjenih električnih kablov.
- V prisotnosti hladilne enote na tekočino je treba postopek polnjenja izvesti, ko je varilni aparat ugasnjen in izključen iz napajalnega omrežja.



- Ne varite na posodah, zbirnikih ali ceveh, ki vsebujejo ali so vsebovale vnetljive tekočine ali pline.
- Izogibajte se obdelovanec, očiščenih s kloridnimi razredčili, in varjenja v bližini teh snovi.
- Ne varite na posodah pod pritiskom.
- Iz okolja, v katerem boste varili, odstranite vse vnetljive materiale (kot so les, papir, krpe itd.).
- Zagotovite ustrezno prezačevanje prostora ali mehansko odzračevanje varilnih dimov in bližini obločnega varjenja: potreben je sistematični pristop za ocenjevanje izpostavljanja varilnim dimom in njihove sestave, koncentracije ter časa izpostavljanja.
- Hraniti jeklenko daleč od vseh virov toplote, tudi od sončne (če je v uporabi).



- Primerno se električno izolirajte glede na elektrodo, obdelovanec in eventualne ozemljene kovinske predmete, ki so v bližini varjenja (dosegljivi). To se lahko običajno doseže z rokavicami, obutvijo, pokrivalom in oblačili, predvideni za delo, pa tudi z uporabo izolirnih prepreg ali pohodnih desk.
- Vedno si zaščitite oči z neaktinčnim steklom, ustrezno nameščenim na maski ali čeladi.
- Uporabljajte primerna negorljiva oblačila in se izogibajte izpostavljanju kože ultravijoličnim in infrardečim žarkom, ki jih oddaja oblok; z varovali in neodsevnimi zavesami morajo biti zaščitene vse osebe v bližini obloka.
- Glasnost: Če zaradi posebno intenzivnega varjenja ugotovite, da prihaja do dnevne osebne izpostavljenosti hrupu (LEPd), ki je enaka ali večja od 85dB(A),

5.5.1.2 Priključitev elektrodnega držala	115	str.	115
5.5.1.3 Povezava povratni električni kabel - varilni aparat	115		115
5.5.2 VARJENJE TIG	115		115
5.5.2.1 Priključitev jeklenke s plinom	115		115
5.5.2.2 Povezava povratni električni kabel - varilni aparat	115		115
5.5.2.3 Priključitev elektrodnega držala	115		115
5.5.3 VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO MMA	115		115
5.5.3.1 Povezava s kleščami za nosilec elektrod	115		115
5.5.3.2 Povezava povratni električni kabel - varilni aparat	116		116
5.5.4 Priporočila	116		116
5.6 POLNjenje tuljave z žico	116		116
5.7 ZAMENJAVA VODILNEGA OVOJA Z ŽICO V ELEKTRODNEM DRŽALU	116		116
5.7.1 Spiralni ovaj za jeklene žice	116		116
5.7.2 Ovoj iz sintetičnega materiala za aluminijaste žice	116		116
6. VARJENJE: OPIS POSTOPKA	116		116
6.1 VARJENJE MIG-MAG	116		116
6.1.1 NAČIN ZA PRENOS SHORT ARC (KRATEK OBLOK)	116		116
6.1.2 NAČIN PRENOSA SPRAY ARC (OBLOK Z BRIZGANJEM)	116		116
6.1.3 NAČIN PRENOSA PULSE ARC (PULZIRAOČ OBLOK)	116		116
6.1.4 URAVNAVANJE PARAMETROV VARJENJA PRI MIG-MAG	116		116
6.1.4.1 Zaščitni plin	116		116
6.1.4.2 Varilni tok	116		116
6.1.4.3 Napetost oboka in dušenje obloka (pinch-off)	117		117
6.1.5 DELOVANJE BI-LEVEL IN PULSE ON PULSE	117		117
6.2 VARJENJE TIG DC (enosmerni tok)	117		117
6.2.1 Površinski začetek LIFT	117		117
6.3 VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO MMA	117		117
6.4 KAKOVOST VARJENJA	117		117
7. VZDRŽEVANJE	117		117
7.1 VZDRŽEVANJE	117		117
7.1.1 Elektrodnno držalo	117		117
7.1.2 Podajalna naprava	117		117
7.2 IZREDNO VZDRŽEVANJE	117		117
8. ANOMALIJE, VZROKI IN POPRAVILA	117		117

je obvezna uporaba ustreznih osebnih zaščitnih sredstev.



- Elektromagnetno polje, ki se ustvari med varjenjem, lahko povzroči motnje pri delovanju električnih in elektronskih naprav. Uporabniki električnih in elektronskih živiljenjsko pomembnih naprav (na primer srčnih spodbujevalnikov, respiratorjev ...) se morajo posvetovati z lečecim zdravnikom, preden se smejo zadrževati v območju delovanja varilne naprave. Uporabnikom električnih in elektronskih živiljenjsko pomembnih naprav uporabo varilne naprave odsvetujemo.



- Varilna naprava ustreza zahtevam tehničnih standardov izdelka za uporabo izključno v industrijskih okoljih in v profesionalen namen. Ustrezost za elektromagnetno združljivost v gospodinjskem okolju ni zagotovljena.



DODATNI VARNOSTNI UKREPI

- **VARNENJE:**
 - V okoljih s povečanim tveganjem električnega udara;
 - V tesnih prostorih;
 - V prisotnosti vnetljivih in eksplozivnih snovi.**MORA preventivno oceniti »odgovorni strokovnjak«.** V takih primerih se sme variti le v prisotnosti oseb, usposobljenih za poseg v sili. Uporabiti **MORATE** tehnična zaščitna sredstva, opisana v točkah 5.10; A.7; A.9. iz "TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IEC ali CLC/TS 62081".
- Operater, dvignjen od tal, **NE SME VARITI.** Takšno varjenje je dovoljeno izključno z uporabo varovalnih ploščadi.
- **NAPETOST MED NOSILCEM ELEKTROD IN ELEKTRODNIM DRŽALOM:** pri sočasni uporabi več varilnih naprav na enem predmetu ali na več električno povezanih predmetih se lahko nakopiči nevarna vrednost napetosti v prazno. Med dvema nosilcem elektrod ali elektrodnima držalom celo do vrednosti, ki lahko doseže dvakratno dovoljeno vrednost. Izkušen usklajevalec del mora opraviti meritve, da bi določil stopnjo nevarnosti in odredil ustrezne varnostne ukrepe, kot je to določeno v 5.9 iz "TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IEC ali CLC/TS 62081".



DRUGE NEVARNOSTI

- **PREVRNITEV:** varilno napravo postavite na vodoravno površino primerne nosilnosti za njeno težo; sicer (na primer na nagnjeni ali neravnov površini) obstaja nevarnost prevrnitve.
- **Prepovedano je dvigati sklop vozička z varilnim aparatom, podajalnika žice in sklopa za hlajenje (ko je prisoten).**
- **NEPRIMERNA UPORABA:** uporaba varilne naprave za uporabo, drugačno od predpisane in predvidene, je nevarna (na primer za odmrznitev vodovodnih napeljav).
- **PREMIKANJE VARILNEGA APARATA IN USTREZNEGO VOZIČKA:** vedno zavarujte jeklenko z ustrezнимi sredstvi za preprečevanje njenega padca.



Zaščita in gibljivi deli ohišja varilnega aparata in podajalne naprave morajo biti nameščeni, preden priključite napravo na električni tok.



POZOR! Kakršnikoli ročni posegi na gibljivih delih podajalne naprave, na primer:

- Nadomeščanje valja in/oz. sistema za vodenje žice;
- Vstavljanje žice v valj;
- Polnjenje žične tuljave;
- Čiščenje valjev, zobnikov in prostora pod njimi;
- Podmazovanje zobnikov;

SE LAJKO IZVAJAJO ŠAMO, KO JE VARILNI APARAT IZKLUJČEN IN IZKLOPLJEN IN ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

2. UVOD IN SPLOŠNI OPIS

2.1 UVOD

Ta varilni aparat sestavlja vir toka in vgrajen podajalnik žice.

Vir toka je pretvornik s trifaznim napajanjem z večkratno proceduro (MIG/SINERGIČEN neprestan in pulzirajoč MAG, TIG in MMA) s procesorsko nadzorovanim elektronskim uravnavanjem (način s preklopom) s celotnim mostom na primarni strani.

Podajalnik žice je opremiljen z enoto za vleko žice s 4 motoriziranimi valji z neodvisnim uravnavanjem vlečnega tlaka; digitalna krmilna plošča je integrirana s kartico za uravnavanje z mikroprocesorskim krmiljenjem in združuje naslednje tri funkcije:

a) NASTAVLJANJE IN URAVNAVANJE PARAMETROV

S tem uporabniškim vmesnikom je mogoče nastavljanje in uravnavanje operativnih parametrov, izbira programov, shranjenih v pomnilnik, prikaz stanja in vrednosti parametrov na zaslonu.

b) PRIKLIC SINERGIČNIH PREDSHRANJENIH PROGRAMOV ZA VARJENJE MIG-MAG

Te programe vnaprej definira in shrani proizvajalec (to pomeni, da jih ni mogoče spremeniti); ko prikljike enega od teh programov, lahko uporabnik izbere določeno točko za obdelavo (ki ustreza naboru raznih neodvisnih parametrov za varjenje) in nastavi eno samo velikost. To je koncept SINERGIJE, ki omogoča izjemno preprosto optimalno nastavljanje varilnega aparata glede na vsake posebne delovne pogoje.

c) SHRANJEVANJE/PRIKLIC OSEBNO NASTAVLJENIH PROGRAMOV

Ta funkcija je na voljo pri delu znotraj sinergičnega programa in v ročnem načinu (v tem primeru uporabnik nastavitev vseh varilnih parametrov izvaja po lastni presoji). Ta dejavnost omogoča uporabniku shranjevanje in nato spet priklic nekega določenega postopka varjenja.

2.2 SPOSOBNOST KOVIN ZA VARJENJE

MIG-MAG Varilni aparat je primeren za varjenje MIG aluminija in aluminijevih zlitin, spajkanje MIG, ki se izvaja navadno na pocinkani pločevini in varjenje MAG karbonskega jekla, malolegoranega jekla in nerjavnega jekla.

Varjenje MIG aluminija in njegovih zlitin je treba izvajati z masivnimi žicami, ki so po sestavi združljive z materialom, ki ga je treba zvariti, ter z zaščitnim plinom argonom (čist - 99,9%).

Spajkanje MIG se navadno izvaja na pocinkani pločevini z masivno žico iz bakrove zlitine (npr. baker-silicij ali baker-aluminij) s čistim argonom (99,9%) kot zaščitnim plinom (99,9%).

Varjenje MAG za ogljikovo jeklo in malolegoranega jekla je treba izvesti z masivnimi ali strženskimi žicami s sestavo, ki je združljiva z materialom, ki ga varite, z zaščitnim plinom CO₂, mešanicami Ar/CO₂ ali Ar/CO₂-O₂ (argon, tipično > 80%).

Za varjenje nerjavnih kovin se uporablajo tipično mešanice plina Ar/O₂ ali Ar/CO₂ (Ar, tipično > 98%).

TIG Varilni aparat je primeren za varjenje TIG z enosmernim tokom (DC) z vključitvijo obloka ob stiku (način LIFT ARC), primeren za uporabo z vsemi jekli (karbonskimi, malolegoranimi in visokolegoranimi) in za težke kovine (baker, nikelj, titan in njihove zlitine) s čistim argonom kot zaščito (99,9%), ali za posebne rabe z mešanicami argon/helij.

MMA Varilni aparat je primeren za varjenje z elektrodo MMA z enosmernim tokom (DC) z vsemi tipi oplaščenih elektrod.

2.3 SERIJSKA OPREMA

- Prilagojevalnik za jeklenko Argon.
- Izvodna žica z masnimi kleščami.
- Reduktor tlaka z 2 manometroma.
- Elektrodnodržalo MIG 3m.

2.4 DODATKI, NA VOLJO NA ZAHTEVO

- Vozíček
- Ročno daljinsko krmiljenje z 1 potenciometrom (samo za varjenje TIG in MMA).
- Ročno daljinsko krmiljenje z 2 potenciometroma.
- SPOOL GUN.
- Sklop za hlajenje vode (G.R.A.)
- Komplet za varjenje aluminija.
- Komplet za varjenje MMA 600A.
- Elektrodnodržalo MIG 5m 500A.
- Elektrodnodržalo MIG 3m 270A, 500A R.A. (vodno hlajenje)
- Elektrodnodržalo MIG 5m 270A, 500A R.A. (vodno hlajenje)
- Elektrodnodržalo TIG 4 ali 8m, 220A.
- Elektrodnodržalo TIG 4 ali 8m, 350A R.A. (vodno hlajenje)
- Elektrodnodržalo MIG/TIG UP/DOWN, s potenciometrom ali brez.
- Elektrodnodržalo PUSH PULL.
- Elektrodnodržala z zaporednim priključkom RS485 na zahtevo.

3. TEHNIČNI PODATKI

3.1 PODATKOVNA PLOŠČICA (Slika A)

Vsi osnovni podatki v zvezi z uporabo in predstavitevijo varilnega aparata so povzeti na ploščici z lastnostmi in pomenijo naslednje:

1- Sposobnost zaščite pokrova.

2- Shema napajalne linije:

1~: izmenična enofazna napetost;

3~: izmenična trifazna napetost.

3- Simbol **S**: kaže, da se lahko izvaja varjenje v prostoru, kjer je povečana nevarnost električnega šoka (npr. bližina velikih količin kovin).

4- Shema notranje zgradbe varilnega aparata.

5- Shema predvidenega postopka varjenja

6- EVROPSKI predpis, ki se nanaša na varnost in izdelavo naprave za obločno varjenje.

7- Serijska številka za identifikacijo modela naprave (nepogrešljiva za tehnično pomoč, oskrbo z rezervnimi deli in pri iskanju izvora naprave).

8- Predstavitev varilnega električnega kroga:

- **U₀** : Maksimalna napetost v prazno.

- **I₀/U₀**: Tok in napetost, ki se uporablja pri varjenju.

- **X** : Izmenični odnos: kaze čas, v katerem varilni aparat lahko proizvede ustrezni tok (isti stoplec). Izraža se v %, na podlagi cikla, ki traja 10 min (npr. 60% = 6 min dela, 4 minute premora itd.). Če so faktorji porabe preseženi, (40° C temperature okolja) pride do termične zaščite (varilni aparat ostane v pripravljenosti, dokler se temperatura ne zniža).

- **A/V-A/V**: kaže sistem uravnavanja toka pri varjenju (minimum maksimum) v povezavi z napetostjo obloka.

9- Podatki o napajalni liniji:

- **U₁**: Izmenična napetost in frekvenco napajanja varilnega aparata (dovoljeni limiti ±10%).

- **I_{1 max}**: Maksimalni tok, ki ga prenese linija.

- **I_{1 eff}**: Dejanski napajalni tok.

10- : Vrednost varovalk z zakasnjenim vklopom, potrebnih za zaščito linije.

11- Simboli, ki se nanašajo na predpise o varnosti, katerih pomen je opisan v poglavju 1 "Splošna varnost pri obločnem varjenju".

Opomba: Na zgoraj opisani ploščici so le zgledi vrednosti simbolov in številk, točni tehnični podatki vašega varilnega aparata so navedeni na ploščici na vaši napravi.

3.2 DRUGI TEHNIČNI PODATKI:

- **VARILNI APARAT:** glej tabelo (TAB.1)

- **ELEKTRODNO DRŽALO:** glej tabelo (TAB.2)

4. OPIS VARILNEGA APARATA

4.1 KONTROLNI SISTEM, URAVNAVANJE IN POVEZAVA (SLIKA B)

4.1.1 Varilni aparat z vgrajenim vlečenjem

Na sprednjem strani:

1- Krmilna plošča (glejte opis).

2- Negativna (-) hitra vtičnica za kabel za dovajanje varilnega toka (kabel za maso MIG in MMA, kabel za elektrodnodržalo TIG).

3- Spojka za plin za elektrodnodržalo TIG.

4- Tripolni priključek za krmilni kabel za ELEKTRODNO DRŽALO TIG.

5- 14-polni priključek za povezavo za daljinsko krmiljenje.

6- Centralizirani priključek za elektrodnodržalo MIG (evropski).

7- Pozitivna (+) hitra vtičnica za kabel za maso za varjenje TIG.

Na zadnjem delu:

8- Glavno stikalo ON/OFF.

9- Priključek za plinsko cev (jeklenka) za varjenje TIG.

10- Priključek za plinsko cev (jeklenka) za varjenje MIG.

11- Napajalni kabel z blokado za kabel.

12- 5-polni priključek za sklop za vodno hlajenje.

13- Varovalka.

4.2 KRMILNA PLOŠČA VARILNEGA APARATA (SLIKA C)

1- **Svetleča dioda za signalizacijo ALARMOV** (izhod varilnega aparata je blokiran).

Ponoven vžig je samodejen, ko je odstranjen vzrok alarmata.

Sporočila o alarmih, ki so prikazana na zaslonih (15) in (16):

- »AL1« : poseg termične zaščite glavnega vezja.

- »AL2« : poseg termične zaščite pomožnega vezja.

- »AL3« : poseg zaščite pred prenapetostjo napajalne linije.

- »AL4« : poseg zaščite pred prenizkim tlakom tokokroga za vodno hlajenje elektrodnodržala. Povrnitev v prvotno stanje ni samodejna.

- »AL7« : poseg zaščite pred nadnapetostjo pri varjenju MIG-MAG.

- »AL8« : okvara na zaporedni liniji: kratki stik na elektrodnodržalu.

- »AL9« : poseg varnostnih naprav za magnetne sestavne dele.

- »AL10« : okvara na zaporedni liniji: zaporedna linija ni priključena.

- »AL11« : poseg varnostne naprave zaradi odsotnosti faze na napajalni liniji.

- »AL12« : okvara na zaporedni liniji: napaka v podatkih.

- »AL13«: preveč prahu v notranjosti varilnega aparata, povrnitev v prvotno stanje z:

- čiščenjem notranjosti naprave;

- pritiskom na tipko na krmilni plošči.

Ko varilno napravo ugasnete, se lahko za nekaj sekund pojavi signalizacija »AL4« ali »AL11«.

2- **SVETLEČA DIODA** za signaliziranje PRISOTNOSTI NAPETOSTI NA ELEKTRODNEM DRŽALU ALI NA ELEKTRODI.

3- **SVETLEČA DIODA** za signaliziranje PROGRAMIRANJA VARILNEGA APARATA.

4- Tipka za priklic (RECALL) osebno nastavljenih programov za varjenje (glejte poglavje 4.3.2.4).

5- Tipka za shranjevanje (SAVE) osebno nastavljenih varičnih programov (glejte poglavje 4.3.2.3).

6- **Tipka za izbiro varilnega programa in zaslona z 2 ciframi.**

Če pritisnete tipko zaporedoma, se na zaslonu pokažejo številke med »0« in »44«. Vsaki številki od »1« do »44« je dodeljen en sinergičen varilni program (glejte tabelo 3), medtem ko je številki »0« dodeljeno ročno delovanje varilnega aparata, pri katerem lahko vse parametre varjenja nastavi operater (samo pri MIG-MAG SHORT in SPRAY ARC).

7- **Izbirna tipka za nadaljevanje varjenja.**

Ko pritisnete tipko, zasveti svetleča dioda glede na način varjenja, ki ga želite uporabiti:

MIG : MIG-MAG z načinom "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG z načinom "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG z načinom "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : elektroda MMA.

8- Tipka za izbiro krmilnega načina gumba na elektronskem držalu MIG-MAG.

Ko pritisnete tipko, zasveti svetleča dioda, ki ustreza:

2t : 2-koračnemu delovanju, ON-OFF s pritisnjениm gumbom.

4t : 4-koračnemu delovanju, ON-OFF s spuščenim gumbom.

BILEVEL : dvonivojskemu varjenju (bi-level) za MIG-MAG, TIG.

SPOT : točkovnemu varjenju MIG-MAG (SPOT).

9- Tipka za vključitev daljinskega krmiljenja.

Ko je svetleča dioda prižgana REMOTE, je mogoče uravnavanje izvajati le z daljinskim krmiljenjem, natančneje:

a) Krmiljenje s potenciometrom (samo MMA in TIG): zamenjuje delovanje ročice kodirnika (14).

b) Krmiljenje z dvema potenciometroma: zamenjuje delovanje ročic kodirnika (14) in (13).

c) Krmiljenje s pedalom (samo MMA in TIG): zamenjuje delovanje ročice kodirnika (14).

POZOR: Izbiro »DALJINSKO« (REMOTE) je mogoča le, če je daljinski krmilnik priključen na svoj priključek.

10- Tipka za izbiro varilnih parametrov.

Če pritisnete zaporedoma tipko, posveti ena od svetlečih diod od (10a) do (10h), s katerimi je povezan posamezen parameter. Nastavitev vrednosti za vsak aktiviran parameter je mogoče izvesti z ročico (13) in je prikazana na zaslolu (15). Med temi nastavtvami ročica (14) uravnava vrednost glavnega nivoja varjenja, navedeno na zaslolu (16), načsi bo trenuten ali hitrost žice (glejte opis pod točko (14)), razen za (10b).

Samo ko je svetleča dioda (10b) prižgana, omogoča ročica (14) uravnavanje vrednosti sekundarnega nivoja (glejte opis svetleče diode (10b)).

Opomba: parametri, ki jih operater ne more spremeniti, če dela s sinergičnim programom ali v ročnem načinu »PRG 0«, se samodejno izključijo iz izbora; ustreza svetleča dioda ne zasveti.

10a-

• MIG-MAG

Ta parameter se samodejno pokaže na zaslolu med varjenjem MIG-MAG in prikazuje napetost realnega obloka (prižgana svetleča dioda (15a)).

• MIG-MAG Pulse arc

Med nastavljanjem sinergičnega programa MIG-MAG Pulse arc omogoča uravnavanje popravka, ki ga nameravate povzročiti na dolžini obloka, izračunani v sinergiji (razpon od -5% do +5%) (prižgana svetleča dioda (15c)). V enakih pogojih pri nastavtvji bi-level, pulse on pulse ali Tstart parameter privzame pomen popravka dolžine glavnega varilnega obloka, ki jo vedno izračunamo sinergično (razpon od -5% do +5%) (prižgana svetleča dioda (15c)).

• MIG-MAG Short arc

Med nastavljanjem sinergičnega programa MIG-MAG Short arc omogoča uravnavanje popravka, ki ga nameravate povzročiti na dolžini obloka, izračunani v sinergiji (razpon od -5% do +5%) (prižgana svetleča dioda (15c)). V istih pogojih pri nastavtvji bi-level parameter privzame pomen popravka dolžine glavnega varilnega obloka, ki jo vedno izračunamo sinergično (razpon od -5% do +5%) (prižgana svetleča dioda (15c)).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

V načinu MIG-MAG Short arc ročni program (»PRG 0«) omogoča nastavitev dejanske napetosti loka (razpon 10-40) (prižgana svetleča dioda (15a)). V istih pogojih z nastavtvijo bi-level parameter privzame pomen dejanske napetosti obloka na glavnem nivoju varjenja (razpon 10-40) (prižgana svetleča dioda (15a)).

10b-

• MIG-MAG pulse arc

V načinu MIG-MAG pulse arc nastavitev funkcij bi-level, pulse on pulse ali Tstart omogočajo uravnavanje toka I_1 in I_s (I_{start}) (z ročico (14)) in popravek dolžine obloka (z ročico (13)) sekundarnega varilnega nivoja, ki jo izračunamo sinergično (razpon od -5% do +5%) (prižgana svetleča dioda (15c)).

• MIG-MAG short arc

V sinergičnih programih MIG-MAG short arc nastavitev bi-level omogoča uravnavanje toka/hitrosti žice (z ročico (14)), v svetleča dioda (16c) sveti in dejansko napetost obloka (z ročico (13)) sekundarnega varilnega nivoja, ki ga izračunamo sinergično (razpon od -5% do +5%) (prižgana svetleča dioda (15c)).

• Bi-level "PRG 0"

Če izberemo ročni program (»PRG 0«) s funkcijo bi-level, lahko uravnavamo hitrost žice (z ročico (14)), svetleča dioda (16c) sveti in dejansko napetost obloka (z ročico (13)) sekundarnega varilnega nivoja I_1 (razpon 10-40) (prižgana svetleča dioda (15a)).

V delovanju TIG bi-level omogoča uravnavanje sekundarnega nivoja I_1 varilnega toka.

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

V ročnem načinu (»PRG 0«) omogoča prilagoditev hitrosti žice na zagon varjenja, da bi se optimizirala sprožitev obloka (nastavljanje 1-100% in prižgana svetleča dioda (15c)).

• MIG-MAG Pulse arc 2 KORAKA

V načinu MIG-MAG Pulse arc 2 KORAKA omogoča uravnavanje trajanja začetnega toka (T_{start}). Če nastavite parameter na 0, se funkcija izključi, če pa nastavite koli vrednost, večjo od 0 (nastavljanje 0,1-3 sekunde), je mogoče izbrati svetlečo diodo (10b) za uravnavanje toka za napetost obloka in vrednost začetnega toka (sekundarni nivo). Začetni tok je mogoča nastaviti na višjega ali nižjega kot glavnega varilnega toka; višji začetni tok je zelo uporaben še posebej za varjenje aluminija in njegovih zlitin, saj omogoča hitrejsše segrevanje obdelovanca (»Hot-start«).

• MIG-MAG Pulse on pulse

V načinu MIG-MAG Pulse on pulse omogoča uravnavanje trajanja glavnega varilnega toka (nastavljanje 0,1-10 sekund in prižgana svetleča dioda (15b)).

• MMA

Pri delovanju z elektrodo MMA parameter privzame pomen »Arc force« - moč obloka, in omogoči nastavitev dinamične nadnapetosti (nastavljanje 0-100% in prižgana svetleča dioda (15c)). Med varjenjem MMA je na zaslонčku (15) prikazana realna napetost obloka (prižgana svetleča dioda (15a)), vendar ostane svetleča dioda (10c) vseeno prižgana in omogoča uravnavanje Arc force tudi med varjenjem.

10d-

• MIG-MAG pulse arc

V načinu MIG-MAG pulse arc parameter določa zadušitev obloka. Višja je vrednost, bolj bo skoncentriran oblok med varjenjem. V varilnem načinu, ki uporablja dva nivoja toka (bi-level, pulse on pulse ali Tstart), je zadušitev obloka običajna za oba nastavljena nivoja (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

V ročnem načinu MIG-MAG (»PRG 0«) lahko nastavite elektronsko reaktanco (uravnavanje 20-80% in prižgana svetleča dioda (15c)). Višja vrednost določa toplejši varilni krater. V načinu bi-level je elektronska reaktanca enaka za oba nastavljena nivoja.

• MIG-MAG Pulse on pulse

V načinu MIG-MAG Pulse on pulse omogoča uravnavanje trajanja sekundarnega varilnega toka (nastavljanje 0,1-10 sekund in prižgana svetleča dioda (15b)).

10e-

Izgorevanje zaustavljalne žice varjenja (BURN-BACK).

Omogoča nastavljanje izgorevanja varilne žice pri zaustavljanju varjenja. Z ustrezno nastavtvijo omogoča izogibanje sprijemanju žice na obdelovanec v ročnem načinu (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (nastavitev 0,01-1 sekundo in svetleča dioda (15b) sveti).

Med nastavljanjem sinergičnega programa MIG-MAG omogoča nastavljanje popravka, ki ga želite doseči pri BURN_BACK TIME, izračunanem v sinergiji (razpon -1%/+1%, svetleča dioda (15c) sveti).

10f-

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC e TIG.

MIG-MAG SHORT ARC TIG lahko v katerem koli načinu privzame pomen "Post-gas" in s tem omogoča primerjavča časa iztekanja zaščitnega plina od zaustavitve varjenja (nastavljanje 0,1-10 sekund in prižgana svetleča dioda LED (15c)).

10g-

Rampa za padec varilnega toka (SLOPE DOWN).

Aktivira se izključno pri uporabi sinergičnih programov MIG-MAG PULSE ARC ali SHORT ARC (»PRG« od "1" do "44") ali TIG.

Omogoča postopno zmanjšanje toka, ko spustite gumb na elektrodnom držalu (nastavitev 0-3 sekund in prižgana svetleča dioda (15b)).

10h- SPOT

-Čas točkovnega varjenja (SPOT TIME).

Se aktivira le, če je izbran način »SPOT« s tipko (8). Omogoča izvajanje točkovnega varjenja MIG-MAG z nadzorom trajanja varjenja (nastavljanje 0,1-10 sekund in prižgana svetleča dioda (15b)).

11- Tipka za ročno proženje električnega ventila za plin.

Tipka omogoča iztekanje plina (izpust iz cevi - uravnavanje dometa), ne da bi bilo treba pritisnati na gumb elektrodnega držala; tipka deluje v hipu.

12- Tipka za ročno podajanje žice.

Tipka omogoča napredovanje žice v ovoju elektrodnega držala, ne da bi bilo treba pritisnati na gumb elektrodnega držala; deluje v hipu, hitrost pomikanja pa je nespremenljiva.

13- Ročica kodirnika za nastavljanje parametrov za varjenje (glejte 10a-10h).

14- Ročica kodirnika.

Z ročico nastavljamo:

- Varilni tok (prižgana svetleča dioda (16a)).

- Hitrost napredovanja žice (prižgana svetleča dioda (16c)) v načinu Short/Spray arc.

- Debelina obdelovanca, ki se uporablja za varjenje (prižgana svetleča dioda (16b)), če je izbrana s tipko (17), debelina obdelovanca v mm.

V načinu varjenja, ki uporablja dve stopnji toka (bi-level, pulse on pulse ali Tstart), ročica pri prižgani diodi (10b) uravnava:

- Varilni tok I_1 (prižgana svetleča dioda (16a)) sekundarnega nivoja v načinu Pulse arc.

- Hitrost napredovanja varilne žice sekundarnega nivoja (prižgana svetleča dioda (16c)) v načinu Short/Spray arc.

15- Alfanumerični zaslon na 3 številke. Prikujuje:

- vrednost varilnih parametrov (glejte od (10a) do (10h)) pri delovanju v prazno.

- realno napetost obloka med varjenjem.

POZOR: pri zaustavitvi varjenja se zaslon samodejno postavi na nastavljeno vrednost.

- signalizira alarm (glejte točko 1).

15a, 15b, 15c- svetleča dioda za označevanje uporabljane merske enote (volt, sekunde, odstotek).

16- Alfanumerični zaslon na 3 cifre. Prikujuje:

- nastavljen vrednost z ročico kodirnika (14).

- realni tok med varjenjem.

POZOR: pri zaustavitvi varjenja se zaslon samodejno postavi na nastavljeno vrednost.

- signalizira alarm (glejte točko 1).

16a, 16b, 16c- Svetleča dioda za prikaz merske enote v teku (tok v amperih (A), debelinu v milimetrih (mm) in hitrost žice v metrih/minuto (m/min)).

17- Tipka za izbiro merske enote amper, mm, m/min (svetleča dioda (16a)(16b)(16c)).

Omogoča nastavitev z enkoderjem (14) debeline materiala za varjenje, varilnega toka, hitrosti žice.

"PRG 0" za ročno izbiro: nastavitev vsakega posameznega parametra je neodvisna od drugih.

Programi od "1" do "44": nastavitev vsakega posameznega parametra (npr. debeline materiala) samodejno določi druge parametre (npr. varilnega toka in hitrosti žice).

4.3 PRIKLIC IN SHRANJEVANJE PROGRAMOV

4.3.1 PRIKLIC PROGRAMOV, KI JIH TOVARNIŠKO SHRANI PROIZVAJALEC

4.3.1.1 Sinergični programi MIG-MAG SINERGICI

Varijni aparat je pripravljen za 44 vnaprej shranjenih sinergičnih programov z lastnostmi, predstavljenimi v tabeli (TAB. 3), na podlagi katere se odločite za izbiro programa, primernega za tip varjenja, ki ga nameravate izvesti.

Določen program izberete tako, da pritisnete zaporedoma tipko "PRG", ki ji na zaslonu ustreza številka od "0" do "44" (na številki "0" ni shranjen sinergičen program, ampak delovanje v ročnem načinu, kot je opisano v naslednjem poglavju).

OPOMBA: Znotraj sinergičnega programa je treba najprej izbrati želeni način prenosa PULSE ARC ali SHORT/SPRAY ARC z ustrezeno tipko (glejte Sliko C, tipka (7)).

OPOMBA: Vse tipologije žice, ki niso predvidene v tabeli, je mogoče uporabiti v ročnem načinu "PRG 0".

4.3.1.2 DELOVANJE V ROČNEM NAČINU ("PRG 0")

Delovanje v ročnem načinu ustreza številki "0" na zaslonu in je aktivno le, če ste prej izbrali način prenosa SHORT/SPRAY ARC (SLIKI C, tipka (7)).

V tem načinu ni predvidena sinergija, zato mora operater vse parametre nastaviti ročno.

Pozor! Nastavite vseh parametrov so proste, kar pomeni, da so njihove vrednosti lahko nezdružljive s pravilnim postopkom varjenja.

OPOMBA: V ročni izbiri NI mogoče uporabljati načina prenosa PULSE ARC.

4.3.2 SHRANJEVANJE IN PRIKLIC OSEBNO NASTAVLJENIH PROGRAMOV MIG-MAG

4.3.2.1 UVOD

Varijni aparat omogoča shranjevanje (SAVE) osebno nastavljenih programov za delo, ki se nanašajo na nabor parametrov, veljavnih za določeno varjenje. Vsaj shranjeni program je mogoče tudi priklicati (RECALL) v katerem koli trenutku, tako da ima uporabnik na voljo "pripravljen" varijni aparat za določeno delo, ki ga je že vnaprej optimiziral.

4.3.2.2 Zmogljivost shranjevanja osebno nastavljenih programov v MIG-MAG

Varijni aparat predvideva shranjevanje osebno nastavljenih programov v tri skupine, ki se nanašajo na tri načine prenosa v sinergiji (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc in Pulse on pulse) in na delovanje v ročnem načinu z naslednjimi specifikacijami:

- SINERGIČNI PULSE ARC, PULSE ON PULSE: 10 programov za shranjevanje (na voljo so številke od "1" do "10"),
- SINERGIČNI PULSE ARC: 10 programov za shranjevanje (na voljo so številke od "1" do "10"),
- SINERGIČNI SHORT/SPRAY ARC: 10 programov za shranjevanje (na voljo so številke od "1" do "10"),
- ROČNO SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): 10 programov za shranjevanje (na voljo so številke od "1" do "10").

Da bi dejansko priklicali program, ki ga želite uporabljati kot primaren, glede na izbiro številke (kot je opisano v poglavju 4.3.1) izberite želeni način prenosa PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE ali SHORT/SPRAY ARC ali izberite "PRG=0", če so programi shranjeni vnaprej v ročnem načinu.

4.3.2.3 Postopek shranjevanja (SAVE).

Ko optimalno nastavite varijni aparat za določeno varjenje, nadaljujte, kot sledi (glejte sliko C):

- a) Pritisnite tipko (5) "SAVE".
- b) Na zaslonu (16) se pojavi napis "Pr", številka (od "1" do "10") pa na zaslonu (15).
- c) Z vrtenjem ročice kodirnika (vseeno ali ročico (13) ali (14)) izberite številko, s katero želite shraniti program (glejte tudi 4.3.2.).
- d) Še enkrat pritisnite tipko "SAVE".
- e) Zaslona (15) in (16) utripata.

f) V 2 sekundah še enkrat pritisnite tipko "SAVE".

g) Na zaslonu se pojavi napis "St Pr", kar pomeni, da je program shranjen; po 2 sekundah zaslona samodejno prikažeta vrednosti ravnonkar shranjenih parametrov.

Opomba: Če med utripanjem zaslonov v 2 sekundah ne pritisnete še enkrat tipke "SAVE", se na zaslonsih pojavi napis "No St" in program se ne shrani; na zaslonu se samodejno prikažeta začetna prikaza.

4.3.2.4 Postopek priklica osebno nastavljenega programa (RECALL)

Preden izvedete priklic programa, se prepričajte, da je izbrani način prenosa (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC ali "PRG=0") dejansko tisti, s katerim nameravate delati. Nadaljujte, kot sledi (glejte sliko C):

- a) Pritisnite tipko "RECALL".
- b) Na zaslonu (16) se pojavi napis "Pr", številka (od "1" do "10") pa na zaslonu (15).
- c) Z vrtenjem ročice kodirnika (vseeno ali ročico (13) ali (14)) izberite številko, na kateri je shranjen program, ki ga želite uporabljati.
- d) Še enkrat pritisnite tipko "RECALL" in jo držite več kakor 2 sekundi.
- e) Na zaslonu se pojavi napis "Ld Pr", kar pomeni, da je program priklican; po 2 sekundah se na zaslonu samodejno prikažejo vrednosti pravkar priklicanega programa.

OPOMBA: Če tipke "RECALL" ne pritisnete za več kakor 2 sekundi, se na zaslonu prikaže napis "No Ld" in program se ne naloži; na zaslonu se samodejno prikažeza začetna prikaza.

OPOMBE:

- MED OPERACIJAMI S TIPKAMA "SAVE" IN "RECALL" JE OSVETLJENA SVETLEČA DIODA "PRG".

- PRIKLICANI PROGRAM LAHKO OPERATER POLJUBNO SPREMENI, VENDAR SE SPREMENJENE VREDNOSTI NE SHRANIJO SAMODEJNO. ČE ŽELITE SHRANITI NOVE VREDNOSTI NA ISTI PROGRAM, JE TREBA IZVESTI POSTOPEK SHRANJEVANJA (glejte 4.3.2.3).

- SHRANJEVANJE OSEBNO PRILAGOJENIH PROGRAMOV IN USTREZNEGA RAZPOREDA NJIHOVIM PARAMETROM JE UPORABNIKOVA SKRB.

- OSEBNO PRILAGOJENIH PROGRAMOV NI MOGOČE SHRANITI V NAČINU VARJENJA MMA ALI TIG.

5. NAMESTITEV



POZOR! VSE FAZE NAMESTITVE IN PRIKLJUČITVE NAPRAVE NA ELEKTRIČNI TOK MORAJO BITI IZVEDENE, KO JE VARIJNÍ APARAT IZKLUJEN IN IZKLOPLJEN IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

ELEKTRIČNO PRIKLJUČITEV SME IZVESTI LE USPOSOLJENO OSEBJE.

5.1 SESTAVLJANJE

- Varijni aparat vzemite iz embalaže;

- vstavite polarizacijski priključek, če ni povezan GRA (SLIKA D);

- V primeru prisotnosti vozička in/ali GRA, upoštevajte ustreznata priložena navodila.

5.2 NAČIN DVIGANJA VARILNega APARATA (SLIKA E)

Varijni aparat se sme dvigati samo brez odstranjivih sestavnih delov (elektrodnega držala, plinskih cevi, kablov itd.), ki bi se lahko odpeli.

Sestavite, kot je prikazano sliki, pritrditvene obročke s priloženima vijakoma M8x25.

Opozorilo: pritrditveni obročki z navojno odprtino M8 UNI 2948-71 niso vključeni v dobavo.

5.3 UMETSTIVE VARILNega APARATA

Mesto za postavitev varilnega aparata poiščite tako, da na njem ni ovir za prezračevanje in ohlajanje (če je treba, v prostor namestite ventilator); sočasno se prepričajte, da varijni aparat ne more vsesati prevodnih prahov, korozivnih par, vlage itd.

Okoli varilnega aparata naj bo vsaj 250 mm prostega prostora.



POZOR! Da bi preprečili nevarne premike in morebitno prevračanje aparata, mora biti ta postavljen na ravno površino s primerno nosilnostjo glede na svojo težo.

5.4 PRIKLJUČITEV V OMREŽJE

5.4.1 Opozorila

Preden napravo priključite, se prepričajte, da se vrednosti na ploščici z lastnostmi naprave ujemajo z napetostjo in frekvenco omrežja, ki je na razpolago v prostoru, v katerem je nameščena naprava.

Varijni aparat se lahko prikluči izključno v napajalni sistem, ki ima ozemljeno ničlo.

Da bi zagotovili zaščito pred neposrednim stikom, uporabite diferencialna stikalna tipa:

- Tipa A () za enofazne stroje;

- Tipa B () za trifazne stroje.

Da bi zadostili normativu EN 61003-3-11 (Elektromagnetna združljivost), vam svetujemo, da varijni aparat na vmesniške točke napajalnega omrežja z manjšo impedanco $Z_{max} = 0.283 \text{ ohm}$.

5.4.2 VTIKAČ IN VTIČNICA

Povezati napajalni kabel z ustreznim vtičcem, (3P + T v 3-faznem) vtičač naj bo opremil z varovalkami ali samodejnimi stikaloma; ozemljitveni končnik mora biti povezan z vodnikom za ozemljitev (rumeno-zelen) napajalnega omrežja.

Tabela 1 (TAB 1) prikazuje priporočene vrednosti varovalkov (v amperih), izbranih na podlagi največjega nazivnega toka, ki ga porablja varijni aparat, ter na podlagi nazivne napajalne napetosti.

5.5 PRIKLJUČKI VARILNega VEZJA



POZOR! PRED ZAČETKOM SE PREPRIČAJTE, DA JE NAPRAVA IZKLUJENa IN IZKLOPLJENA IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

Tabela (TAB. 1) prinaša priporočene vrednosti za variilne žice (v mm^2)

5.5.1 VARJENJE Z ŽICO MIG-MAG - FLUX (SLIKA F)

5.5.1.1 Priključitev jeklenke s plinom

- Privijte reduktor tlaka na ventil plinske jeklenke in reduktor, priložen kot dodatek, če se uporablja argon ali mešanico argon/CO₂.
- Povežite vhodno cev plina z reduktorjem in privijte obroček; nato priključite drugi konec cevi na ustrezno spojko na zadnji strani variilnega aparata in jo zatisnite s priloženo objemko.
- Preden odprete jeklenko, popustite kovinski obroček za nastavljanje reduktora tlaka.

5.5.1.2 Priključitev elektrodne držala

- Vstavite elektrodno držalo v priključek in ročno zatisnite blokirni kovinski obroček.
- Vnaprej ga je treba pripraviti za prvo polnjenje, tako da razstavimo šobo in povezovalno cevko, da je operacijo laže izvesti.
- napajalni kabel za variilni tok na hitri priključek (+).
- Priključite krmilni kabel na ustrezni priključek.
- Cevi za vodo za različice R.A. (vodno hlajeno elektrodno držalo) s hitrimi spojkami.
- Pazite, da so priključki dobro zategnjeni, da ne bi prišlo do pregrevanja in zmanjšane učinkovitosti.
- Povežite vhodno cev plina z reduktorjem in privijte obroček; nato priključite drugi konec cevi na ustrezno spojko na zadnji strani variilnega aparata in jo zatisnite s priloženo objemko.

5.5.1.3 Povezava povratni električni kabel - variilni aparat

Treba ga je povezati z delom, ki ga varimo, ali s kovinsko podlagjo, na katero je naslonjen, čim bliže delu, ki ga obdelujemo. Če ima variilni stroj stičnik, ga je treba povezati s tistim delom stičnika, na katerem je simbol (-).

5.5.2 VARJENJE TIG (SLIKA G)

5.5.2.1 Priključitev jeklenke s plinom

- Privijte reduktor tlaka na ventil na plinski jeklenki in vmes postavite ustrezni reduktor za plin argon, ki je priložen.
- Povežite vhodno cev plina z reduktorjem in privijte obroček; nato priključite drugi konec cevi na ustrezno spojko na zadnji strani variilnega aparata in jo zatisnite s priloženo objemko.
- Preden odprete jeklenko, popustite kovinski obroček za nastavljanje reduktora tlaka.

5.5.2.2 Povezava povratni električni kabel - variilni aparat

- Priključite kabel na obdelovanec ali na kovinsko delovno mizo, na katero je naslonjen, kar najblže spoju, ki ga delate.
- Priključite kabel variilnega aparata na hitri priključek (+).

5.5.2.3 Priključitev elektrodne držala

- Priključite elektrodno držalo TIG na hitri priključek (-) na sprednji plošči variilnega aparata; končajte s povezavo cevi za plin in kabla za krmiljenje elektrodne držala.

5.5.3 VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO MMA (SLIKA H)

5.5.3.1 Povezava s kleščami za nosilec elektrod;

Skoraj vse oplaščene elektrode morajo biti povezane s pozitivnim polom (+) generatorja; na negativni pol (-) se povežejo samo elektrode s kislim oplaščem.

Priklučite kabel klešč za nosilec elektrod na hitri priključek (+) na sprednjo ploščo;
Opomba: v nekaterih primerih se svetuje polariteta (-) kleščah za nosilec elektrod; zato preverite navodila proizvajalca elektrod.

5.5.3.2 Povezava povratni električni kabel - varični aparati

- Priklučite kabel na obdelovanec ali na kovinsko delovno mizo, na katero je naslonjen, kar najboljše spoji, ki ga delate.
- Priklučite kabel varičnega aparata na hitri priključek (-).

5.5.4 Priporočila

- Za pravilen električen kontakt je treba pravilno priviti priključke varilne žice v hitre vtičače, če so ti prisotni. V nasprotnem primeru pride do segrevanja priključkov, njihove hitrejše obrabe in izgube učinkovitosti.
- Uporabite najkrajše možne varilne kable.
- Izogibajte se uporabi kovinskih delov, ki niso sestavni del obdelovanega elementa, namesto izhodnega kabla za tok varičnega aparata; to je lahko nevarno in ne daje zelenih rezultatov pri varjenju.

5.6 POLNjenje TULJAVE Z ŽICO (Slika I)



POZOR! PRED ZAČETKOM SE PREPRIČAJTE, DA JE NAPRAVA IZKLJUČENA IN IZKLOPLJENA IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

PREVERITE, DA SO VALJI ZA VODENJE ŽICE, OVOJ ZA VLEKO IN POVEZOVALNA CEVKA ELEKTRODNEGA DRŽALA USTREZNI GLED NA ŽICO, KI JO NAMERAVATE UPORABITI, TER DA SO PRAVILNO NAMEŠČENI. MED VSTAVLJANJEM ŽICE NI TREBA NOSITI ZAŠČITNIH ROKAVIC.

- Odprite okence omarice za vreteno.
- Namestite tuljavo na vreteno, preverite, da je vodilo za vleko vretena pravilno nameščena v predvidenem prostoru (1a).
- Sprostite in odmaknite protivalj od spodnjega valja. (2a).
- Preverite, da so vlečni koluti primerni za uporabljeno žico (2b).
- Sprostite začetek žice ter z odločnim rezom odrezite razcepljen konec, zavrtite tuljavo v obratni smeri urinega kazalca in vtaknite žico v vhodni del vodila. Cca 50-100 mm žice potisnite v notranjost, v vodilo za žico. (2c).
- Ponovno namestite protivalj ter ga uravnajte na srednjem tlak, preverite, da je žica pravilno nameščena v prostoru spodnjega valja (3).
- Nekoliko privijte vreteno v vijakom na njem (1b).
- Odstranite šobo in povezovalno cevko (4a).
- Vtičač varilnega aparata vtaknite v napajalno vtičnico, prižgite napravo, pritisnite gumb elektrodnega držala ali gumb za dodajanje žice na krmilni plošči (če je nameščena) ter počakajte, da vrh žice preteče ves ovoj ter da se prikaže na drugi strani elektrodnega držala v dolžini 10-15cm. Gumb spustite.



POZOR! V tej fazi je žica pod električno napetostjo in podvržena mehanskemu delovanju, zato lahko pride do poškodb (električni udar, rane in povzročitev električnega obloka), če ne upoštevate varnostnih ukrepov:

- Ne usmerjajte šobe elektrodnega držala v katerikoli del telesa.
- Elektrodnega držala ne približujte jeklenki.
- Na elektrodnem držalu spet namestite povezovalno cevko in šobo (4b).
- Preverite, da žice teče pravilno, nastavite tlak valjev in zaviranje vretena na najnižjo stopnjo ter preverite, da žica ne zleze v vzdolžino ter da ob zaustavitvi ne izgubi napetosti zaradi negibnosti vretena.
- Odrezite konec žice, ki izstopa iz šobe, na dolžino cca. 10-15 mm.
- Zaprite okence omarice za vreteno.

5.7 ZAMENJAVA VODILNEGO OVOJA ZA ŽICO V ELEKTRODNEM DRŽALU (SLIKA N)

Preden zamenjate ovoj, zravnajte kabel elektrodnega držala, tako da ni ukrivljen.

5.7.1 Spiralni ovoj za jeklene žice

- 1- Odvijte šobo in cevčico, ki se stikata čelnega dela elektrodnega držala.
- 2- Odvijte matico, ki zaustavlja ovoj osrednjega priključka, in izvlecite obstoječi ovoj.
- 3- Vtaknite novi ovoj v vodilo kabla-elektrodno držalo in ga nežno potisnite, dokler ne pride ven na čelnem delu elektrodnega držala.
- 4- Matico, ki zaustavlja ovoj osrednjega priključka, ročno spet privijte.
- 5- Odrezite presežek ovoja tik ob držalu in ga nežno stisnite; še enkrat ga snemite iz elektrodnega držala.
- 6- Zaoblite odrezani kos ovoja in ga spet vstavite v vodilo kabla-elektrodno držalo.
- 7- Spet privijte matico in jo zategnite s ključem.
- 8- Namestite kontaktno cevčico in šobo.

5.7.2 Ovoj iz sintetičnega materiala za aluminijaste žice

Izvedite postopke 1, 2, 3, kot je navedeno za jekleni ovoj (ne upoštevajte točk 4, 5, 6, 7, 8).

- 9- Privijte kontaktno cevčico za aluminij in preverite, da se res stika ovoja.

10-Na nasprotni konec ovoja (stran elektrodnega držala) vstavite medeninasto izboklinico za podmazovanje, O-obroček in, dokler je ovoj pod rahlim pritiskom, zategnite matico za zaustavitev ovoja. Višek ovoja boste na pravo dolžino odrezali pozneje (glejte (13)). Iz spojke elektrodnega držala za vleko žice izvlecite kapilarno cev za jeklene ovoje.

11-KAPILARNA CEV NI PREDVIDENA za aluminijaste ovoje s premerom 1,6-2,4mm (rumene); ovoj boste vstavili v spojko elektrodnega držala brez nje.

Odrezite kapilarno cev za aluminijaste ovoje s premerom 1-1,2 mm (rdeče) na dolžino, ki je približno 2 mm krajsa od jeklene cevi, nato pa jo vstavite v prosti konec ovoja.

12-Vstavite in blokirajte elektrodnno držalo v spojko za vleko žice, označite ovoj na 1-2 mm od valjev in spet izvlecite elektrodnno držalo.

13-Odrežite ovoj na predvideno dolžino, ne da bi deformirali vstopno odprtino.

Spet postavite elektrodnno držalo v spojko vleke za žico in namestite šobo za plin.

6. VARJENJE: OPIS POSTOPKA

6.1 VARJENJE MIG-MAG

6.1.1 NAČIN ZA PRENOS SHORT ARC (KRATEK OBLOK)

To taljenja žice in ločevanja kapljice pride zaradi zaporednih kratkih stikov med konico žice in varičnega kraterja (do 200-krat na sekundo).

Karbonska in malolegirana jekla

- Premer uporabne žice: 0,6-1,2mm
- Razpon varilnega toka : 40-210A

- Razpon varilne napetosti:

CO₂ li mešanice Ar/CO₂ ali Ar/CO₂/O₂ 14-23V

- Uporabni plin:

0,8-1mm

- Premer uporabne žice:

40-160A

- Razpon varilnega toka:

14-20V

- Razpon napetosti obloka:

mešanice Ar/CO₂ ali Ar/CO₂ (1-2%)

- Uporabni plin:

0,8-1,6mm

- Premer uporabne žice:

75-160A

- Razpon varilnega toka:

16-22V

- Razpon varilnih napetosti:

Ar 99,9%

- Uporabni plin:

Navadno mora biti kontaktna cev tik ob šobi ali mora štrleti nekoliko naprej, ko uporabljate tanjše žice in nižje napetosti obloka; prosta dolžina žice (stick-out) je navadno od 5 do 12 mm.

V ROČNO ("PRG 0") prilagodite reaktančno vrednost:

- 5%-60% z žicami premera 0,8-1mm iz karbonskega jekla.

- 50%-80% z žicami premera 1,2-1,6mm iz karbonskega jekla.

- 60%-80% z nerjavrnimi in aluminijastimi žicami.

Uporaba: Varjenje v vseh položajih, na tanjših pločevinah ali za prvi prehod pri zaobljanju, do katerega pride zaradi omejenega prispevka toplote in nadzorljivega varičnega kraterja.

OPOMBA: Prenos SHORT ARC za varjenje aluminija in zlitin je treba izvesti pazljivo (še posebej pri uporabi žice s premerom, večjim od 1 mm), saj je tveganje napak pri taljenju veliko.

6.1.2 NAČIN PRENOSA SPRAY ARC (OBLOK Z BRIZGANJEM)

To taljenja žice pride pri večjih tokovih in napetosti kakor pri "short arc" in konica žice ni več v stiku z varičnim kraterjem; iz tega nastane oblok, skozi katerega tečejo kovinske kapljice od neprekinitnega taljenja žice elektrode, ne da bi bili za to potrebni kratki stiki.

Karbonska in malolegirana jekla

- Premer uporabne žice: 0,8-1,6mm

180-450A

- Razpon varilnega toka :

24-40V

- Razpon varilne napetosti:

mešanice Ar/CO₂ ali Ar/CO₂/O₂

Nerjavna jekla

- Premer uporabne žice: 1-1,6mm

140-390A

- Razpon varilnega toka:

22-32V

- Razpon varilne napetosti:

mešanice Ar/CO₂ ali Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminij in zlitine

- Premer uporabne žice: 0,8-1,6mm

120-360A

- Razpon varilnega toka:

24-30V

- Razpon varilne napetosti:

Ar 99,9%

Običajno mora biti kontaktna cevka v notranjosti šobe za 5-10 mm, še posebej, če je napetost obloka večja; prosta dolžina žice (stick-out) je navadno od 10 do 12 mm. Ko pravilno (se pravi z združljivimi vrednostmi) izberete parametre hitrosti žice in napetosti v načinu ROČNO ("PRG 0"), reaktančna vrednost, ki jo morate izbrati, ni pomembna.

Uporaba: Varjenje na ravrem z debelinami, ki niso manjše od 3-4 mm (zelo tekoč krater); hitrost izvajanja in stopnja usedlin sta zelo visoka (visok toplojni prispevki).

6.1.3 NAČIN PRENOSA PULSE ARC (PULZIRAOČI OBLOK)

To je "nadzorovan" prenos v območju funkcionalnosti "spray-arc" (spremenjeni spray arc) in ima torej prednost hitrega taljenja brez projekcij, ki se razširi na zelo nitke vrednosti toka, tako da ustrezajo tudi veliko uporabam, tipičnim za "short-arc".

Vsakemu tokovnemu impulzu ustrezajo ločitev ene kapljice z žice elektrode; do tega pojava pride s frekvenco, ki je proporcionalna hitrosti napredovanja žice z zakonitostjo spremenjanja, povezano s tipom in premerom žice same (tipične vrednosti frekvence: 30-300Hz).

Karbonska in malolegirana jekla

- Premer uporabne žice: 0,8-1,6mm

60-360A

- Razpon varilnega toka:

18-32V

- Razpon napetosti obloka:

mešanice Ar/CO₂ ali Ar/CO₂/O₂ (CO₂ maks. 20%)

Nerjavna jekla

- Premer uporabne žice: 0,8-1,2mm

50-230A

- Razpon varilnega toka:

17-26 V

- Razpon varilne napetosti:

mešanice Ar/CO₂ ali Ar/CO₂ (1-2%)

Aluminij ali zlitine:

- Premer uporabne žice: 0,8-1,6mm

40-320A

- Razpon varilnega toka:

17-28V

- Razpon varilne napetosti:

Ar 99,9%

Običajno mora biti kontaktna cevka v notranjosti šobe za 5-10 mm, še posebej, če je napetost obloka večja; prosta dolžina žice (stick-out) je navadno od 10 do 12 mm.

Uporaba: varjenje "na položaji" pri srednjih in majhnih debelinah na materialih, ki so občutljivi na toplost, še posebej primerno za varjenje lahkih zlitin (aluminij in njegove zlitine), tudi na debelinah, manjših od 3 mm.

6.1.4 URNAVANJE PARAMETrov VARJENJA PRI MIG-MAG

6.1.4.1 Zaščitni plin

Domet zaščitnega plina mora biti:

short arc: 8-14 l/min

spray arc in pulse arc: 12-20 l/min

zaradi intenzitete varičnega toka in premera šobe.

6.1.4.2 Varični tok

Urnavanje varičnega toka operater izvede z vrtenjem ročice kodirnika (slika E (14)). Z izbiro SPRAY/SHORT ARC vsak vrtljaj ročice kodirnika (14) ustreza urnavanju

hitrosti napredovanja žice (m/minuta), ki je prikazana na zaslonu (16); med varjenjem se napis na zaslonu samodejno spreminja v skladu z realno vrednostjo toka (v amperih).

Z izbiro PULSE ARC ali PULSE ARC PULSE-ON-PULSE vsak vrtljaj ročice kodirnika (14) ustreza uravnavanju varilnega toka, ki je prikazan na zaslonu (16); med varjenjem se napis na zaslonu samodejno spreminja v skladu z realno vrednostjo toka.

V obeh načinjih je mogoče s pritiskom na gumb (17) preklopiti na uravnavanje debeline v mm (pričrana svetleča dioda (16b)) s kodirnikom (14). Stroj samodejno izračuna tok, ki je potreben za varjenje take debeline. Tudi v tem primeru se zaslon spremeni na vrednost realnega toka (v amperih) med varjenjem.

Pazite tudi na to, da so v vseh sinergičnih programih z minimalno in maksimalno nastavljivo vrednostjo (m/minuta, amper ali debelina v mm) tisti, ki so tovarniško sprogramirani in jih ni mogoče spremeniti.

Orientacijske vrednosti toka z najbolj pogosto uporabljenimi žicami so navedeni v tabeli (tabela 5).

6.1.4.3 Napetost oboka in dušenje obloka (pinch-off)

V sinergičnih programih MIG-MAG pulse-arc in pulse-on-pulse ta dva parametra določata dimenzijo obloka med varjenjem.

Napetost obloka prikazuje razdaljo žice od obdelovanca, prostor za diskrecijo operaterja je omejen s preprostim popravkom od -5% do +5% vrednosti napetosti, ki je vnaprej nastavljena za vsak program, tako da je mogoče prilagoditi dejansko dolžino obloki posebnimi potrebami. Večja je vrednost, bolj je žica oddaljena od obdelovanca. Zadušitev obloka pa določa koncentracijo ali širino obloka. Polje uravnavanja za ta parameter se razteza od -10% do +10% od tistega, ki je bil vnesen kot privzet za programe. Večja je ta vrednost, bolj koncentriran je obrok.

V ročnem programu "PRG 0" se napetost obloka določi z nastavljivo ustrezne vrednosti za izbrano hitrost žice v skladu z naslednjimi relacijami:

$$U_2 = (14 + 0,05 I_2) \text{ pri čemer je:}$$

$$- U_2 = \text{Napetost obloka v voltih.}$$

$$- I_2 = \text{Varilni tok v amperih.}$$

Pazite na to, da bo vrednost napetosti, izbrana pri delovanju v prazno, ustrezala napetosti pod obremenitvijo (med varjenjem) za 2-4V manj.

6.1.5 DELOVANJE BI-LEVEL IN PULSE ON PULSE

Delovanje bi-level se nastavi s tipko (8) in ga je mogoče izbrati v načinu MIG-MAG pulse arc in short arc. Cikel varjenja začnete tako, da pritisnete in spustite gumb na elektrodni držala (kakor pri varjenju v 4 korakih), začetna delovna točka varilnega aparata pa je enaka glavnemu nivoju varjenja (svetleča dioda (10a)); stroj prikazuje tok in napetost te delovne točke. Če pritisnete gumb elektrodne držala za manj kakor 0,5 sekunde, aparat zamenja delovno točko z glavnega na sekundarni nivo (svetleča dioda (10b)) in na zaslonu prikaže tok in napetost sekundarnega nivoja. Pri vsakem naslednjem pritisku aparat prehaja z enega na drug nivo, dokler gumba ne pritisnete za dlje kakor 0,5 sekunde.

Tudi če med varjenjem aparat prikazuje trenutno vrednost toka in napetosti, je mogoče spremenjati samo tok in napetost obloka na glavnem nivoju varjenja.

Delovanje MIG-MAG pulse on pulse se aktivira s tipko (7) skupaj s svetlečo diodo MIG-MAG pulse arc. Ta način je poseben tip delovanja bi-level, saj imamo tudi v tem primeru dve delovni točki, nastavljivi z enakimi kriteriji bi-level (svetleča dioda (10a) in (10b)). Trajanje vsakega nivoja t1 in t2 sta nastavljiva (svetleča dioda (10c) in (10d)) in ju ni mogoče ročno nastaviti kakor v načinu bi-level. Med varjenjem zato aparatu naprej preklaplja na samodejno delovno točko z glavnega nivoja (s trajanjem t1) na primarnega (s trajanjem t2).

Nastane pojav, pri katerem imamo pulziranje v pulziraju, iz česar izhaja tudi njegovo ime. Če pravilno nastavite dva nivoja in dva časa, je mogoče doseči varjenje "s prekrivanjem", ki je podobno varjenju TIG.

6.2 VARJENJE TIG DC (enosmerni tok)

Ko izvedete povezave varilnega vezja, kot je opisano v poglavju 5.5.2, je treba:

- Izbrati postopek TIG na krmilni plošči varilnega aparata (**SLIKA C (7)**).
- Nastaviti varilni tok na želeno vrednost z ročico kodirnika (14) (vrednost lahko kadarkoli nastavite tudi med varjenjem). Če je to potrebno, vključite spustno rampo toka s potenciometrom (13) (tako se prikaže na zaslonu (16)).

6.2.1 Površinski začetek LIFT

Z rahlim pritiskom prislonite konico elektrode na obdelovanec. Pritisnite do konca gumb elektrodne držala in dvignite elektrodo za 2-3mm z nekaj zamika, tako da dobite oblok. Varilni aparat na začetku oddaja tok I_{BASE} , po nekaj trenutkih pa začne oddajati nastavljeni varilni tok. Na koncu cikla se tok izniči z nastavljenim spustno rampon.

V tabeli (**TAB. 5**) so povzetki nekaterih okvirnih podatkov za varjenje nerjavnih ali visokolegiranih jekel.

6.3 VARJENJE Z OPLAŠČENO ELEKTRODO MMA

Ko izvedete povezave varilnega vezja, kot je opisano v poglavju 5.5.3, je treba izbrati postopek MMA z ustreznim gumbom (**SLIKA C (7)**):

Varilni tok je treba uravnavati na želeno vrednost z ročico kodirnika (14); morebitno dinamično nadnapetost »ARC FORCE« je mogoče spremeniti od 0 do 100% z ročico kodirnika (13) (vrednost se takoj prikaže na zaslonu (16)).

V tabeli (**TAB. 6**) so povzetki nekaterih okvirnih podatkov glede premera elektrod.

6.4 KAKOVOST VARJENJA

Kakovost zvara hkrati s količino brizganja bo večinoma določena z ravnovesjem varilnih parametrov: tok (hitrost žice), premer žice, napetost obloka itd.

Tudi položaj elektrodne držala bo prilagojen, kot je navedeno na **sliki M**, da bi se izognili prekomerni produkciji brizgov ali napak zvara.

Za pravilno izvedeno zvaro je treba upoštevati tudi hitrost varjenja (hitrost napredovanja ob spoju), ki je odločilnega pomena za prodiranje zvara ali za obliko samega zvara.

Najbolj pogoste napake pri varjenju so povzete v tabeli (**TAB. 7**).

7. VZDRŽEVANJE

POZOR! PREDEN IZVAJATE VZDRŽEVALNA DELA, SE MORATE PREPRIČATI, DA JE VARILNA NAPRAVA IZKLOPLJENA IN IZKLJUČENA IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

7.1 VZDRŽEVANJE

NAPRAVO LAJKO VZDRŽUJE OPERATER.

7.1.1 Elektrodno držalo

- Pazite, da ne boste elektrodne držale postavili na žico ali druge vroče dele, to bi povzročilo taljenje izolirnih materialov, kar bi ga prav kmalu poškodovalo.

- Periodično preverjajte tesnjenje cevi in spojev, po katerih doteka plin.
- Pri vsaki zamenji kolata žice spihajte ovoj z zrakom pod pritiskom ter preverite, ali je nepoškodovan.
- Pred vsako uporabo preverite obrabljenost in pravilno vstavitev končnih delov elektrodne držale: šobe, kontaktne cevčice, razpršila za plin.

7.1.2 Podajalna naprava

- Pogosto preverite obravo vodil za vleko žice, periodično odstranjujte kovinske drobce, ki ostanejo v predelu vleke (valji, vhodna in izhodna vodila za žico).

7.2 IZREDNO VZDRŽEVANJE

OPERACIJE IZREDNEGA VZDRŽEVANJA JASME IZVESTI IZKLJUČNO STROKOVNO USPOSOBLJENO OSEBE S KVALIFIKACIJO ELEKTROMEHANIČNE STROKE.



POZOR! PREDEN ODSTRANITE STRANICE Z VARILNE NAPRAVE IN DOSTOPATE DO NJENE NOTRANJOSTI, SE PREPRIČAJTE, DA JE IZKLOPLJENA IZ IZKLJUČENA IZ ELEKTRIČNEGA OMREŽJA.

Preverjanja, izvedena v notranjosti varilne naprave pod napetostjo, lahko povzročijo hud električni udar zaradi neposrednega stika z deli pod napetostjo ali poškodbe zaradi stika z mehanskimi, gibljivimi deli naprave.

- Redno in pogosto glede na uporabo in prašnost okolja pregledujte notranjost varilnega stroja in odstranite prah, ki se je naložil na elektronske kartice, z zelo mehko krtačo ali ustreznimi topili.
- Preverite tudi, ali so električne povezave pravilno pritrjene, ter morebitne poškodbe na izolaciji kablov.
- Ob koncu spet sestavite dele varilnega aparata ter preverite, ali so vijaki dobro praviti.
- Z odprtim varilnim aparatom je strogo prepovedano izvajati kakršnokoli varjenje.

8. ANOMALIJE, VZROKI IN POPRAVILA (TAB. 8)



POZOR! IZVEDBA NEKATERIH PREVERJANJ POMENI TVEGANJE ZA STIK Z DELI POD NAPETOSTJO ALI GIBLJIVIMI DELI.

ČE DELOVANJE NI OPTIMALNO, PREDEN SE OBRENETE NA POOBLAŠČENEGA SERVISERA ALI SE LOTITE BOLJ PODROBNIH UGOTAVLJANJ, PREVERITE:

- Ali je varilni tok, nastavljen prek kodirnika, primeren.
- Da ni alarm, ki označuje pregrevanje pri preveliki ali prenizki napetosti oziroma kratek stik.
- Ali ste upoštevali razmerje nominalne intermitence; v primeru vklopa termostatske zaščite počakajte, da se varilni aparat ohladi, preverite delovanje ventilatorja.
- Napetost linije: če je vrednost previšoka ali prenizka, javi varilni aparat anomalijo (glej poglavje 4.2).
- Da ni prišlo do kratkega stika na izhodu varilnega aparata: v tem primeru odstranite nevšečnost;
- Ali so povezave omrežja varilnega aparata pravilne, posebej preverite, da so masne klešče res priključene na del brez posrednih izolacijskih materialov (npr. barve);
- ali je uporabljeni zaščitni plin pravilen ter v pravilnih količinah.

Pred vsakim posegom v podajalnik žice ali v notranjost varilnega aparata preberite poglavje 7, »**VZDRŽEVANJE**«.

1. OPĆA SIGURNOST ZA LUČNO VARENJE.....	str. 118
2. UVOD I OPĆI OPIS.....	119
2.1 UVOD.....	119
2.2 MOGUĆNOST VARENJA METALA.....	119
2.3 SERIJSKA OPREMA.....	119
2.4 DODATNA OPREMA.....	119
3. TEHNIČKI PODACI.....	119
3.1 PLOČICA SA PODACIMA.....	119
3.2 OSTALI TEHNIČKI PODACI.....	119
4. OPIS STROJA ZA VARENJE.....	119
4.1 UREĐAJ ZA KONTROLU, REGULACIJU I SPAJANJE.....	119
4.1.1 Stroj za varenje sa ugrađenim povlačenjem na prednjoj strani	119
4.2 KONTROLNA PLOČA STROJA ZA VARENJE	119
4.3 ODABIR I MEMORIZACIJA PROGRAMA.....	120
4.3.1 ODABIR TVORNIČKI PRETHODNO MEMORIZIRANIH PROGRAMA	120
4.3.1.1 SINERGIČNI programi MIG-MAG	120
4.3.1.2 RAD KOD RUČNOG NAČINA ("PRG 0")	121
4.3.2 MEMORIZACIJA I ODABIR PERSONALIZIRANIH PROGRAMA KOD MIG-MAG	121
4.3.2.1 Uvod	121
4.3.2.2 Kapacitet memorizacije personaliziranih programa kod MIG-MAG	121
4.3.2.3 Procedura za memorizaciju (SAVE)	121
4.3.2.4 Procedura za ponovni odabir personaliziranog programa (RECALL).....	121
5. POSTAVLJANJE STROJA.....	121
5.1 POSTAVLJANJE STROJA ZA VARENJE	121
5.2 NAČIN PODIZANJASTROJA ZA VARENJE	121
5.3 POLOŽAJ STROJA ZA VARENJE	121
5.4 PRESPAJANJE NA MREŽU	121
5.4.1 Napomene	121
5.4.2 UTIKĀC I UTIĆNICA.....	121
5.5 PRIKLJUČCI KRUGA VARENJA	121
5.5.1 VARENJE SA ŽICOM MIG-MAG	121
5.5.1.1 Spajanje plinske boce	121
6. VARENJE: OPIS PROCEDURE	122
6.1 VARENJE MIG-MAG	122
6.1.1 NAČIN PRIJENOSA SHORT ARC (KRATAK LUK)	122
6.1.2 NAČIN PRIJENOSA SPRAY ARC (PRSKANI LUK)	122
6.1.3 NAČIN PRIJENOSA PULSE ARC (PULSIRAJUĆI LUK)	122
6.1.4 REGULACIJA PARAMETARA VARENJA MIG-MAG	123
6.1.4.1 Zaštitni plin	123
6.1.4.2 Struja varenja	123
6.1.4.3 Napon luka i gašenje luka (pinch-off)	123
6.1.5 RAD BI-LEVEL I PULSE ON PULSE	123
6.2 VARENJE TIG (DC)	123
6.2.1 Paljenje LIFT	123
6.3 VARENJE SA OBLOŽENOM ELEKTRODOM MMA.....	123
6.4 KVALITETA VARENJA	123
7. SERVISIRANJE	123
7.1 REDOVNO SERVISIRANJE	123
7.1.1 Baterija.....	123
7.1.2 Uredaj za napajanje žicom	123
7.2 IZVANREDNO SERVISIRANJE	123
8. NEPRAVILNOSTI, RAZLOZI I RJEŠENJA	123

STROJEVI ZA VARENJE S ASTRALNIM NAPAJANJEM ŽICOM ZA LUČNO VARENJE MIG-MAG I FLUX, TIG, MMA PREDVIĐENI ZA STRUČNU I INDUSTRIJSKU UPOTREBU.

Napomena: U slijedećem tekstu biti će korišten termin "stroj za varenje".

1. OPĆA SIGURNOST ZA LUČNO VARENJE

Operater mora biti dovoljno obaviješten o sigurnosnoj upotrebi stroja za varenje i informiran o rizicima vezanima za procedure lučnog varenja, o sigurnosnim mjerama i o procedurama u slučaju hitnoće.

(Pozivati se i na "TEHNIČKU SPECIFIKACIJU IEC ili CLC/TS 62081": POSTAVLJANJE I UPOTREBA STROJAVA ZA LUČNO VARENJE).



- Izbjegavati izravan dodir sa strujnim krugom varenja; napon u prazno koji stvara generator može biti opasan u određenim situacijama.
- Spajanje kablova za varenje, kao i provjera i popravci moraju biti izvršeni dok je stroj za varenje ugašen i isključen iz struje.
- Ugasići stroj za varenje i isključiti ga iz strujne mreže prije zamjenjivanja oštećenih dijelova baterije.
- Priklučak na struju mora biti izvršen u skladu sa odredbama i zakonima za zaštitu na radu.
- Stroj za varenje mora biti priključen isključivo na sistem napajanja sa neutralnim sprovodnikom sa uzemljenjem.
- Provjeriti da je priključak za napajanje ispravno uzemljen.
- Stroj za varenje se ne smije upotrebljavati u vlažnim ili mokrim prostorima ili na kiši.
- Ne smije se koristiti kablovi sa oštećenom izolacijom ili sa nezategnutim priključcima.
- U prisustvu sustava za hlađenje sa tekućinom, punjenje mora biti vršeno sa ugašenim strojem za varenje koji nije priključen na mrežu.



- Ne smije se variti na posudama, sudovima ili cijevima koji su sadržali ili sadrže zapaljive tekuće ili plinovite tvari.
- Izbjegavati varenje na materijalu koji je bio čišćen sa kloriranim rastvornim sredstvima ili u blizini navedenih tvari.
- Ne smije se variti na posudama pod pritiskom.
- Udaljiti od radnog mjesta sve zapaljive tvari (npr. drvo, papir, krpe, itd.).
- Osigurati prikladno izmjenjivanje zraka ili prikladne uređaje za usisavanje dimova koji se stvaraju prilikom varenja u blizini luka; potreban je sistematski pristup kako bi se procijenila ograničenja izlaganju dimovima prilikom varenja ovisno o njihovom sastojku, koncentraciji i trajanju izlaganja.
- Držati bocu daleko od izvora topline, uključujući sunčevih zraka (ako se upotrebljava).



- Potrebno je primjeniti prikladnu električnu izolaciju u odnosu na elektrodu, na komad koji se obrađuje i eventualne metalne dijelove položene na pod u blizini (dostupne). To se može postići koristeći prikladne zaštitne rukavice, cipele, kacige i odjeću kao i izolacijske prostirače ili tepihe.
- Uvijek je potrebno zaštitići oči prikladnim maskama ili kacigama sa inaktinskim

5.5.1.2 Spajanje plamenika	121
5.5.1.3 Priklučak povratnog kabela struje za varenje	121
5.5.2 VARENJE TIG	121
5.5.2.1 Prespajanje plinske boce	121
5.5.2.2 Prespajanje povratnog kabela struje varenja	121
5.5.2.3 Prespajanje baterije	121
5.5.3 VARENJE SA OBLOŽENOM ELEKTRODOM MMA	122
5.5.3.1 Spajanje hvataljke za držanje elektrode	122
5.5.3.2 Prespajanje povratnog kabela struje varenja	122
5.5.4 Preporuke	122
5.6 POSTAVLJANJE KOLUTA ŽICE	122
5.7 ZAMJENA OPLATE VODIČA ŽICE U BATERIJI	122
5.7.1 Oplata na spiralu za žice od čelika	122
5.7.2 Oplata od sintetičkog materijala za žice od aluminijuma	122
6. VARENJE: OPIS PROCEDURE	122
6.1 VARENJE MIG-MAG	122
6.1.1 NAČIN PRIJENOSA SHORT ARC (KRATAK LUK)	122
6.1.2 NAČIN PRIJENOSA SPRAY ARC (PRSKANI LUK)	122
6.1.3 NAČIN PRIJENOSA PULSE ARC (PULSIRAJUĆI LUK)	122
6.1.4 REGULACIJA PARAMETARA VARENJA MIG-MAG	123
6.1.4.1 Zaštitni plin	123
6.1.4.2 Struja varenja	123
6.1.4.3 Napon luka i gašenje luka (pinch-off)	123
6.1.5 RAD BI-LEVEL I PULSE ON PULSE	123
6.2 VARENJE TIG (DC)	123
6.2.1 Paljenje LIFT	123
6.3 VARENJE SA OBLOŽENOM ELEKTRODOM MMA	123
6.4 KVALITETA VARENJA	123
7. SERVISIRANJE	123
7.1 REDOVNO SERVISIRANJE	123
7.1.1 Baterija.....	123
7.1.2 Uredaj za napajanje žicom	123
7.2 IZVANREDNO SERVISIRANJE	123
8. NEPRAVILNOSTI, RAZLOZI I RJEŠENJA	123

staklima.

Upotrebljavati zaštitnu odjeću otpornu na vatru izbjegavajući izlaganje kože ultraljubičastim i infracrvenim zrakama koje proizvodi luk; potreben je zaštitići i druge osobe koje se nalaze u blizini luka sa nereflektirajućim zaslonima ili zavjesama.

- Buka: ako se uslijed posebno intenzivnog varenja registrira razina dnevнog osobnog izlaganja (LEPd) koji je jednak ili veći od 85db(A), obavezna je upotreba prikladne opreme za individualnu zaštitu.



- Elektromagnetska polja koja se stvaraju prilikom varenja mogu utjecati na rad električnih i elektronskih uređaja.

Nositelji električnih ili elektronskih životnih uređaja (npr. Pace-maker, respiratori itd...), moraju se savjetovati sa liječnikom prije boravljena u blizini mesta gdje se koristi ova vrsta stroja za varenje.

Nositelji električnih ili elektronskih životnih uređaja savjetuje se da ne upotrebljavaju ovu vrstu stroja za varenje.



- Ova vrsta stroja za varenje zadovoljava uvjete tehničkih standarda proizvoda za isključivu upotrebu u industriji i za stručnu upotrebu.

Ne garantira se zadovoljavanje elektromagnetske kompatibilnosti u domaćinstvu.



DODATNE MJERE OPREZA

- OPERACIJE VARENJA:

- U prostorima sa visokim rizikom strujnog udara;
 - U zatvorenim prostorima;
 - U prisustvu zapaljivih ili eksplozivnih materijala.
- MORAJU biti preventivno biti procijenjene od strane "Stručne osobe" i izvršene u prisustvu drugih osoba obučenih za intervencije u slučaju hitnoće.
- MORAJU se poduzeti tehničke sigurnosne mjere opisane pod točkom 5.10; A.7; A.9. "TEHNIČKE SPECIFIKACIJE IEC ili CLC/TS 62081".
- MORA biti zabranjeno varenje operateru uzdignutom u odnosu na pod, osim u slučaju upotrebe sigurnosnih platformi.
 - NAPON IZMEĐU NOSAČA ELEKTRODA ILI BATERIJA: radeći sa više strojeva za varenje na jednom dijelu ili na više dijelova koji su električno povezani može se stvoriti opasan skup napona u prazno između dva različita nosača elektroda ili baterija, a vrijednost može dostići dvostruki prihvativi limit. Potreben je da iskusni koordinator izvrši instrumentalno mjerjenje kako bi se uspostavilo postoji li kakav rizik i koji bi poduzeo prikladne zaštitne mjere kao što je navedeno pod točkom 5.9 "TEHNIČKE SPECIFIKACIJE IEC ili CLC/TS 62081".



OSTALI RIZICI

- PREVRTANJE: postaviti stroj za varenje na vodoravnu površinu koja ima prikladnu nosivost u odnosu na težinu stroja; u protivnom (npr. Nagnut pod,

neravan pod itd...) postoji opasnost od prevrtanja.

- Zabranjeno je podizanje cijelog bloka kolica i aparat za varenje, napajača žice i sustava za hlađenje (gdje je prisutan).
- NEPRIKLADNA UPOTREBA: opasno je upotrebljavati stroj za varenje za bilu koju svrhu koja se razlikuje od predviđene (npr. Odleđivanje cijevi vodovodne mreže).
- POMICANJE STROJA ZA VARENJE I NJENIH KOLICA: potrebno je uvijek blokirati bocu prikladnim sredstvima kako bi se izbjegao nehotičan pad.



Zaštite i pokretni dijelovi kućišta stroja za varenje i uređaj za napajanje žicom moraju biti na svom položaju prije nego se stroj za varenje priključi na struju mreže.



POZOR! Bilo koja ručna intervencija na dijelovima u pokretu uređaja za napajanje žicom, npr.:

- Zamjena valjaka i/ili vodiča žice;
- Unos žice u valjke;
- Postavljanje koluta žice ;
- Čišćenje valjaka, zupčanika i područja ispod njih;
- Podmazivanje zupčanika.

MORA BITI IZVRŠENO DOK JE STROJ ZA VARENJE UGAŠEN I ISKLJUČEN IZ STRUJE.

2. UVOD I OPĆI OPIS

2.1 UVOD

Ovaj stroj za varenje se sastoji od izvora struje i od ugrađenog uređaja za napajanje žicom.

Izvor struje je poravnač sa trofaznim napajanjem za multiprocedure (MIG-MAG SINERGIČAN istosmjeren i pulzirajući, TIG i MMA) sa elektroničkom regulacijom (switch-mode) kontroliranom mikroprocesorom, sa primarnim čitavim bočnim mostom. Uređaj za napajanje ima sustav za vuču žice sa 4 motorizirana valjka, sa neovisnom regulacijom pritisaka vuče; digitalna kontrolna ploča je integrirana regulacijskim programom na mikroprocesor, a služi pretežno za 3 svrhe:

a) NAMJEŠTANJE I REGULACIJA PARAMETARA

Putem ovog korisničkog sučelja mogući su postavljanje i regulacija radnih parametara, odabir memoriziranih programa, očitavanje na zaslonu uvjeta i vrijednost i parametara.

b) ODABIR PRETHODNO MEMORIZIRANIH SINERGIČNIH PROGRAMA ZA VARENJE MIG-MAG

Ovi su programi prethodno definirani i memorizirani prilikom proizvodnje (stoga se ne mogu promjeniti); nakon što se odabere određeni program, korisnik može odabrati određenu radnu točku (koja odgovara grupi raznih neovisnih parametara varenja) regulirajući samo jednu vrijednost. To je koncept SINERGIJE, koja omogućava jednostavnu optimalnu regulaciju stroja za varenje, ovisno o svakom specifičnom radnom uvjetu.

c) MEMORIZACIJA/ODABIR PERSONALIZIRANIH PROGRAMA

Ova je funkcija dostupna prilikom rada u sklopu sinergičnog programa, kao prilikom ručnog rada (u ovom slučaju je presudno postavljanje svih parametara varenja). Takav način rada omogućava korisniku memoriziranje i naknadni odabir specifičnog varenja.

2.2 MOGUĆNOST VARENJA METALA

MIG-MAG Stroj za varenje je prikladan za varenje MIG aluminijuma i njegovih legura, tvrdi lemljenje MIG koja se inače vrši na pocićanom limu i varenje MAG čelika na bazi ugljika, sa niskom legurom i nerđajućih čelika.

Varenje MIG aluminijuma i njegovih legura mora biti vršena upotrebom punih žica čiji je sastav kompatibilan sa materijalom koji se vari i čistim zaštitnim plinom Ar (99,9%). Tvrdi lemljenje MIG obično se vrši na pocićanom limu sa punim žicama od bakrene legure (npr. bakar silic ili bakar aluminijum) sa čistim zaštitnim plinom Ar (99,9%).

Varenje MAG ugljikova čelika ili niskolegiranog čelika mora biti izvršeno upotrebljavajući pune žice od materijala koji je kompatibilan sa materijalom koji se vari, zaštitnim plinom Co₂, mješavinama Ar/CO₂ ili Ar/CO₂-O₂ (inače Argon > 80%).

Za varenje nerđajućeg čelika inače se upotrebljavaju mješavine plina Ar/O₂ ili Ar/CO₂ (inače Ar > 98%).

TIG Stroj za varenje namijenjeno je varenju TIG s istosmjernom strujom (DC) sa paljenjem luka na kontakt (način rada LIFT ARC), prikladan za upotrebu sa svim vrstama čelika (ugljikovim, nisko legiranim i visoko legiranim) i teških metala (bakar, nikel, titan i njihove legure) sa čistim zaštitnim plinom Ar (99,9%) ili, za posebne upotrebe, sa mješavinom Argon/Helijum.

MMA Stroj za varenje je namijenjen za varenje sa elektrodom MMA pod istosmjernom strujom (DC) sa svim vrstama obloženih elektroda.

2.3 SERIJSKA OPREMA

- Adapter za bocu sa ARGONom.
- Povratni kabel sa hvataljkom za uzemljenje.
- Reduktor pritisaka 2 manometara.
- Baterija MIG 3m.

2.4 DODATNA OPREMA

- Kolica
- Ručno daljinsko upravljanje 1 potenciometar (samo TIG i MMA).
- Ručno daljinsko upravljanje 2 potenciometra.
- SPOOL GUN.
- Jedinica za hlađenje vodom G.R.A.
- Komplet za varenje aluminijuma.
- Komplet za varenje MMA 600A.
- Plamenik MIG 5m 500A.
- Plamenik MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Plamenik MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Plamenik TIG 4m o 8m, 220A.
- Plamenik TIG 4m o 8m, 350A R.A.

- Plamenik MIG/TIG UP/DOWN, sa ili bez potenciometra.
- Plamenik PUSH PULL.
- Plamenici sa serijalom RS485 po narudžbi.

3.TEHNIČKI PODACI

3.1 PLOČICA SA PODACIMA (FIG. A)

Glavni podaci koji se odnose na upotrebu i na rezultate stroja za varenje navedeni su na pločici sa osobinama sa sljedećim značenjem:

- Zaštitni stupanj kućišta.
- Simbol linije napajanja:
 - 1~: jednofazni izmjenični napon;
 - 3~: trofazni izmjenični napon
- Simbol **S**: označuje da se mogu izvoditi radovi varenja u prostoru sa većim rizikom strujnog udara (npr. u blizini velikih metalnih masa).
- Simbol predviđene procedure varenja.
- Simbol unutarnje strukture stroja za varenje.
- EUROPASKA odredba o sigurnosti i izradi strojeva za lučno varenje.
- Matični broj za identifikaciju stroja za varenje (neophodan za servisiranje, za naručivanje rezervnih dijelova, za otkrivanje porijekla proizvoda).
- Rezultati kruga varenja:
 - **U** : Maksimalni napon u prazno.
 - **I₂U₂**: Normalizirana odgovarajuća struja i napon koje može isporučiti stroj za varenje tijekom varenja.
 - **X** : **Odnos prekidanja**: označava vrijeme tijekom kojeg stroj za varenje može isporučiti odgovarajući struju (istri stupac). Označava se u %, na osnovi ciklusa od 10min (npr. 60% = 6 minuta rada, 4 minute stanke; i tako dalje). U slučaju da se predu faktori upotrebe (koji se odnose na sobnu temperaturu od 40°C) uključiti će se termička zaštita (stroj za varenje ostaje u stand-by-u dok se temperatura ne vrati unutar dopuštenih granica).
 - **A/V-A/V**: Označava niz regulacija struje za varenje (minimalna - maksimalna) sa odgovarajućim naponom luka.
- Podaci o liniji napajanja:
 - **U₁**: Izmjenični napon i frekvencija napajanja stroja za varenje (prihvativje granice ±10%).
 - **I_{1 max}**: Maksimalna struja koju linija apsorbira.
 - **I_{1 eff}**: Efektivna struja napajanja.
- **10** : Vrijednost osiguraca sa kasnim paljenjem za zaštitu linije.

11-Simboli koji se odnose na sigurnosne mjere čije je značenje navedeno u poglavljiju br. 1 "Opća sigurnost za lučno varenje".

Napomena: Značaj simbola i brojki na navedenom primjeru pločice indikativan je; točni tehnički podaci stroja za varenje kojima raspolažete moraju biti navedeni izravno na pločici stroja.

3.2 OSTALI TEHNIČKI PODACI:

- **STROJ ZA VARENJE:** vidi tabelu (TAB.1)
- **BATERIJA:** vidi tabelu (TAB.2)

4. OPIS STROJA ZA VARENJE

4.1 UREĐAJ ZA KONTROLU, REGULACIJU I SPAJANJE (FIG. B)

4.1.1 Stroj za varenje sa ugrađenim povlačenjem na prednjoj strani:

- Kontrolna ploča (vidi opis).
- Brza negativna utičnica (-) za kabel struje za varenje (kabel za uzemljenje za MIG i MMA, kabel plamenika za TIG).
- Spojnik plina za plamenik TIG.
- Priključak 3p za kabel za upravljanje PLAMENIKOM TIG.
- Priključak 14p za spajanje daljinskog upravljanja.
- Centralizirani priključak za plamenik MIG (Euro).
- Pozitivna brza utičnica (+) za kabel za uzemljenje za varenje TIG.
- Na stražnjem dijelu:
 - Opća sklopka ON/OFF.
 - Spojnik plinske cijevi (plinska boca) za varenje TIG.
 - Spojnik plinske cijevi (plinska boca) za varenje MIG.
 - Kabel za napajanje sa uređajem za blokiranje kabla.
 - Priključak 5p za sustav hlađenja vodom.
 - Osigurac.

4.2 KONTROLNA PLOČA STROJA ZA VARENJE (FIG. C)

1- Signalizacijski LED ALARMA (output stroja je blokiran).

Stroj se automatski ponovno pokreće kada se ukloni razlog alarma.

Poruke alarma koje se ukazuju na zaslonu (15) i (16):

- **"AL1"** : uključenje termičke zaštite glavnog kruga.
- **"AL2"** : uključenje zaštite sekundarnog kruga.
- **"AL3"** : uključenje zaštite zbog prekomjernog napona sustava napajanja.
- **"AL4"** : uključenje zaštite zbog nedovoljnog napona sustava napajanja.
- **"AL5"** : uključenje zaštite zbog nedovoljnog pritisaka rashladnog sustava na vodu plamenika. Ponovno uključenje nije automatsko.
- **"AL7"** : uključenje zaštite zbog prekomjerne struje kod varenja MIG-MAG.
- **"AL8"** : kvar serijalne linije: kratki spoj u plameniku.
- **"AL9"** : uključenje zaštite magnetskih komponenata.
- **"AL10"** : kvar na serijskoj liniji: serija isključena.
- **"AL11"** : uključenje zaštite zbog nedostatka faze sustava napajanja.
- **"AL12"** : kvar na serijskoj liniji: greška u podacima.
- **"AL13"** : prekomjerno taloženje prašine unutar stroja za varenje, ponovno se uspostavlja pomoću:
 - čišćenja unutarnjeg dijela stroja;
 - tipke na zaslonu kontrolne ploče.

Kod gašenja stroja za varenje na nekoliko sekundi se može očitati natpis "AL4" ili "AL11".

2- signalizacijski LED PRISUTNOST NAPONA U PLAMENIKU ILI U ELEKTRODI.

3- signalizacijski LED PROGRAMIRANJE STROJA ZA VARENJE.

4- Tipka za prizivanje (RECALL) osobnih programa varenja (vidi pogl. 4.3.2.4).

5- Tipka za memoriziranje (SAVE) osobnih programa varenja (vidi pogl. 4.3.2.3).

6- Tipka za odabir programa varenja i zaslon sa 2 otkucima.

Uzastopnim pritiskom na tipku, na zaslonu se očitavaju brojevi od "0" do "44". Svaki broju od "1" do "44" pripada sinergijski program varenja (vidi TAB. 3) dok broju "0" pripada ručni rad stroja za varenje, gdje operater može postaviti sve parametre (samo kod MIG-MAG SHORT i SPRAY ARC).

7- Tipka za odabir procedure varenja.

Pritiskom na tipku pali se LED kod načina varenja koji se želi primijeniti:
MIG : MIG-MAG sa načinom rada "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG sa načinom rada "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG sa načinom rada "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : elektroda MMA.

8- Tipka za odabir načina upravljanja tipke plamenika MIG-MAG.

Pritiskom na tipku pali se LED koji odgovara sljedećem načinu rada:
2t : rad na 2 takta, ON-OFF sa pritisnutom tipkom.

4t : rad na 4 takta, ON-OFF sa otpuštenom tipkom.

BILEVEL : rad bi-level za MIG-MAG, TIG.

SPOT : rad kod točkastog varenja MIG-MAG (SPOT).

9- Tipka za uključenje daljinskog upravljanja.

Sa upaljenim LED-om **REMOTE**, regulacija se može isključivo vršiti daljinskim upravljanjem, i to:

a) upravljanje sa jednim potenciometrom (samo MMA i TIG): zamjenjuje funkciju ručke encodera (14).

b) upravljanje sa dva potenciometra: zamjenjuje funkciju ručki encodera (14) e (13).

c) upravljanje na pedale (samo MMA i TIG): zamjenjuje funkciju ručke encodera (14).

NAPOMENA: Odabir "DALJINSKO" (REMOTE) moguće je samo ako je daljinsko upravljanje spojeno na svoj priključak.

10- Tipka za odabir parametara varenja.

Uzastopnim pritiskom na tipku, pali se jedan od LED-OVA od (10a) do (10h) koji odgovara specifičnom parametru. Postavljanje vrijednosti svakog aktivnog parametra vrši se pomoću ručke (13) i očitava se na zaslonu (15). Tijekom postavljanja vrijednosti ručka (14) regulira vrijednost glavne razine varenja koja se očitava na zaslonu (16), bilo da se radi o struji ili brzini žice (vidi opis točke (14)), osim za (10b).

Samo kada je led upaljen (10b) ručka (14) omogućava regulaciju vrijednosti sekundarne razine (vidi opis led (10b)).

Napomena: parametri koje operater ne može izmijeniti, ovisno ako se radi sa sinergijskim programom ili na ručni rad "PRG 0" automatski su isključeni iz odabira; odgovarajući led se ne pali.

10a-

• MIG-MAG

Ovaj se parametar automatski očitava tijekom varenja MIG-MAG, ukazujući na realni napon luka (led (15a) upaljen).

• MIG-MAG Pulse arc

Tijekom postavljanja sinergijskog programa MIG-MAG Pulse arc omogućava regulaciju ispravka koji se namjerava primjeniti na dužinu kabla izračunatu u sinergiji (skala od -5% do +5%) (led (15c) upaljen).

U istim uvjetima postavljajući funkciju bi-level, pulse on pulse ili Tstart, parametar poprima značaj ispravku dužine luka glavne razine varenja, uvijek izračunatog u sinergiji (skala od -5% do +5%) (led (15c) upaljen).

• MIG-MAG Short arc

Tijekom postavljanja sinergijskog programa MIG-MAG Short arc omogućava regulaciju ispravka koji se namjerava primjeniti na dužinu kabla izračunatu u sinergiji (skala od -5% do +5%) (led (15c) upaljen).

U istim uvjetima postavljajući funkciju bi-level parametar poprima značaj ispravku dužine luka glavne razine varenja, uvijek izračunatog u sinergiji (skala od -5% do +5%) (led (15c) upaljen).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Uvijek tokom rada MIG-MAG Short arc, ručni program "PRG 0", omogućava postavljanje efektivnog napona luka (skala 10-40)(led (15a) upaljen).

U istim uvjetima postavljajući funkciju bi-level parametar poprima značaj efektivnog napona luka glavne razine varenja (skala 10-40) (led (15a) upaljen).

10b-

• MIG-MAG pulse arc

Kod načina rada MIG-MAG pulse arc, postavljajući funkcije bi-level, pulse on pulse ili Tstart, omogućava regulaciju struje I_1 i I_{start} (sa ručkom (14)) i ispravku dužine luka (sa ručkom (13)) sekundarne razine varenja, izračunate u sinergiji (skala od -5% do +5%)(led (15c) upaljen).

• MIG-MAG short arc

U sinergijskim programima MIG-MAG short arc, postavljajući funkciju bi-level omogućava regulaciju struje/brzine žice (sa ručkom (14)) i ispravku dužine luka (sa ručkom (13)) sekundarne razine varenja, izračunate u sinergiji (skala od -5% do +5%)(led (15c) upaljen).

• Bi-level "PRG 0"

Odabirom ručnog programa "PRG 0" sa funkcijom bi-level, omogućava regulaciju brzine žice (sa ručkom (14), (led 16c) upaljen) i efektivni napon luka (sa ručkom (13)) sekundarne razine I_1 , varenja (skala 10-40)(led (15a) upaljen).

Kod načina rada TIG bi-level omogućava regulaciju druge razine (I_1) struje varenja.

10c-

• MIG-MAG "PRG 0"

Kod ručnog rada "PRG 0" omogućava prilagođavanje brzine žice početku varenja za optimizaciju paljenja luka (regulacija 1-100% i LED (15c) upaljen).

• MIG-MAG Pulse arc 2 takta

Kod načina rada MIG-MAG Pulse arc 2 TAKTA, omogućava regulaciju trajanja početne struje (T_{start}). Postavljajući parametar na nulu, isključuje se funkcija, dok postavljajući bilo koje vrijednosti veće od nule (regulacija 0,1-3 sekunde) moguće je odabrati LED (10b) za regulaciju napona luka i vrijednost početne struje (sekundarna razina). Početna struja može biti postavljena na višu ili nižu vrijednost u odnosu na glavnu struju varenja; viša početna struja vrlo je korisna

naročito kod varenja aluminijuma i njegovih legura, tako se brže zagrijava komad ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

Kod načina rada MIG-MAG Pulse on pulse omogućava regulaciju trajanja glavne struje varenja (regulacija 0,1-10 sekundi i LED (15b) upaljen).

• MMA

Kod rada sa elektrodom MMA, parametar poprima značenje "Arc force"-a, omogućavajući postavljanje dinamičke nadstruje (regulacija 0-100% i LED (15c) upaljen). Tijekom varenja MMA na zaslonu (15) se očitava realni napon luka (led (15a) upaljen), led (10c) u svakom slučaju ostaje upaljen omogućavajući regulaciju Arc force-a i tijekom varenja.

10d-

• MIG-MAG pulse arc

Kod načina rada MIG-MAG pulse arc parametar određuje gašenje luka. Što je vrijednost veća to je luk više koncentriran tijekom varenja. Kod načina varenja koji upotrebljava dvije razine struje (bi-level, pulse on pulse ili Tstart) gašenje luka je zajedničko za obe postavljene razine (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

Kod ručnog načina rada MIG-MAG "PRG 0" omogućava regulaciju električne reakcije (regulacija 20-80% i LED (15c) upaljen). Veća vrijednost određuje topliju tekućinu varenja. Kod načina rada bi-level elektronska reaktivnost je zajednička za obe postavljene razine.

• MIG-MAG Pulse on pulse

Kod načina rada MIG-MAG Pulse on pulse omogućava regulaciju trajanja sekundarne struje prilikom varenja (regulacija 0,1-10 sekundi i LED (15b) upaljen).

10e-

Izgaranje žice do prestanka varenja (BURN-BACK).

Omogućava regulaciju trajanja izgaranja žice kod prestanka varenja. Prikladnim postavljanjem sprječava ljepljenje žice na komad kod ručnog načina rada (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regulacija 0,01-1 sekundi i led (15b) upaljen).

Tijekom postavljanja sinergijskog programa MIG-MAG, omogućava regulaciju ispravka koji se namjerava izvršiti na BURN_BACK TIME izračunat u sinergiji (skala -1% / +1% LED (15c) upaljen).

10f-

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC i TIG.

Kod bio kojeg načina rada MIG-MAG SHORT ARC TIG poprima značenje "Post-gas"-a, omogućavajući prilagođavanje trajanja ispuštanja zaštitnog plina počevši od prestanka varenja (regulacija 0,1-10 sekundi i LED (15b) upaljen).

10g-

Silazna rampa struje varenja (SLOPE DOWN).

Aktivira se isključivo koristeći sinergijske programe MIG-MAG PULSE ARC ili SHORT ARC ("PRG" od "1" do "44") ili TIG.

Omogućava stepeno smaranjenje struje prilikom otpuštanja tipke plamenika (regulacija 0-3 sekundi i LED (15b) upaljen).

10h- SPOT

Trajanje punktiranja (SPOT TIME).

Aktivira se isključivo ako je odabran način rada "SPOT" tipkom (8). Omogućava izvršenje punktiranja MIG-MAG sa regulacijom trajanja varenja (regulacija 0,1-10 sekundi i LED (15b) upaljen).

11- Tipka za ručnu aktivaciju elektroventila plina.

Tipka omogućava isporuku plina (izbacivanje iz cijevi – regulacija mlaza) bez potrebe upotrebe tipke plamenika; tipka se trenutno aktivira.

12- Tipka za ručno napredovanje žice.

Tipka omogućava napredovanje žice unutar opne plamenika bez potrebe djelovanja na tipku plamenika; tipka se trenutno aktivira, a brzina žice je fiksna.

13- Ručka encodera za regulaciju parametara varenja (vidi 10a-10h).

14- Ručka encodera.

Ručka regulira:

- struju varenja (led (16a) upaljen).
- brzinu napredovanja žice (led (16c) upaljen) kod načina rada Short/Spray arc.
- deblijnu komadu koji se koristi pri varenju (led (16b) upaljen) ako se odabire tipkom (17) deblijnu komadu u mm.

Kod načina varenja koji upotrebljava dvije razine struje (bi-level, pulse on pulse ili Tstart) sa upaljenim led-om (10b) ručka regulira:

- struju varenja I_1 (led (16a) upaljen) sekundarne razine varenja kod načina rada Pulse arc.
- brzinu napredovanja žice sekundarne razine varenja (led (16c) upaljen) kod načina rada Short/Spray arc.

15- Alfanumerički zaslon na 3 otakcija. Očitava:

- vrijednost parametara varenja (vidi od (10a) do (10h)) sa radom u prazno.

- realni napon luka, tijekom varenja.

NAPOMENA: kod prestanka varenja, na zaslonu se automatski mijenja vrijednost na postavljenu vrijednost.

- signalizacija alarmi (vidi točku 1).

15a, 15b, 15c- LED koji ukazuje jedinicu mjere u tijeku (volt, sekunde, postotak).

16- Alfanumerički zaslon na 3 otakcija. Očitava:

- vrijednost postavljenu pomoću ručke encoder-a (14).

- realni vrijednost struje varenja.

NAPOMENA: kod prestanka varenja, na zaslonu se automatski mijenja vrijednost na postavljenu vrijednost.

- signalizacija alarmi (vidi točku 1).

16a, 16b, 16c- LED koji ukazuje jedinicu mjere u tijeku (struja amper (A), deblijina u milimetrima (mm) i brzina žice metara/minuta (m/min)).

17- Tipka za odabir jedinice mjere Amper, mm, m/min (LED (16a)(16b) (16c)).

Omogućava postavljanje putem encoder-a (14) deblijinu materijala koji se vari, struju varenja, brzinu žice.

"PRG 0" ručni odabir: postavljanje svakog parametra nije povezano sa ostalima.

Programi od "1" a "44": postavljanje svakog parametra (npr. deblijina materijala) automatski definira ostale parametre (npr. Struja varenja i brzina žice).

4.3 ODABIR I MEMORIZACIJA PROGRAMA

4.3.1 ODABIR TVORNICKI PRETHODNO MEMORIZIRANIH PROGRAMA

4.3.1.1 SINERGIČNI programi MIG-MAG

Stroj za varenje predviđa 44 memoriziranih sinergičnih programa, sa osobinama koje su navedene u tablici (TAB.3) na koje se treba obratiti za odabir prikladnog programa za vrstu varenja koje se namjerava vršiti.

Odabir određenog programa vrši se pritiskom u nizu na tipku "PRG" kojoj odgovara na zaslonu broj između "0" i "44" (broju "0" ne odgovara sinergični program već rad na ručni način, kao što je opisano u slijedećem poglavljju).

Napomena: unutar sinergičnog programa primarno je važno odabrati željeni način prijenosa, PULSE ARC ili SHORT/SPRAY ARC, putem prikladne tipke (vidi FIG. C, tipka (7)).

Napomena: Tsve vrste žica koje nisu predviđene u tablici mogu biti upotrebljene kod ručnog načina "PRG 0".

4.3.1.2 RAD KOD RUČNOG NAČINA ("PRG 0")

Ručni rad odgovara broju "0" na zaslonu i uključen je samo ako je prethodno odabran način prijenosa SHORT/SPRAY ARC (SL. C, tipka (7)).

Kod tog načina rada, pošto nije predviđena niti jedna sinergija, svi parametri varenja moraju biti postavljeni ručno od strane operatera.

Pozor! Postavljanje svih parametara je slobodno, stoga vrijednosti koje su im dodijeljene bi mogle biti nekompatibilne sa ispravnom procedurom varenja.

Napomena: NIJE moguće koristiti način prijenosa PULSE ARC kod ručnog odabira.

4.3.2 MEMORIZACIJA I ODABIR PERSONALIZIRANIH PROGRAMA KOD MIG-MAG

4.3.2.1 Uvod

Stroj za varenje omogućava memoriziranje (SAVE) personaliziranih radnih programa koji se odnose na sustav parametara koji vrijede za određena varenja. Svaki memorizirani program može biti naknadno odabran (RECALL) u bilo kojem trenutku, stavljajući tako na raspolaganje korisniku stroj za varenje "spreman za upotrebu" za specifičan posao, već prethodno optimiziran.

4.3.2.2 Kapacitet memorizacije personaliziranih programa kod MIG-MAG

Stroj za varenje predviđa memorizaciju personaliziranih programa u tri grupe koje se odnose na tri načina prijenosa u sinergiji (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc i Pulse on pulse) i na ručni način rada, sa slijedećim specifikacijama:

- PULSE ARC SINERGICO PULSE ON PULSE: 10 memoriziranih programa (slobodni brojevi od "1" do "10"),
- PULSE ARC SINERGICO: 10 memoriziranih programa (slobodni brojevi od "1" do "10"),
- SHORT/SPRAY ARC SINERGICO: 10 memoriziranih programa (slobodni brojevi od "1" do "10"),
- SHORT/SPRAY ARC MANUALE ("PRG=0"): 10 memoriziranih programa (slobodni brojevi od "1" do "10").

Za efektivni naknadni odabir programa koji se namjerava koristiti, prvenstveno je potrebno, u odnosu na odabir broja (kao što je opisano u pogl.4.3.1), izvršiti odabir željenog načina prijenosa PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON- PULSE ili SHORT/SPRAY ARC ili odabratи "PRG=0" ako su programi memorizirani na ručni način.

4.3.2.3 Procedura za memorizaciju (SAVE).

Nakon regulacije stroja za varenje na optimalan način za određeno varenje, učiniti slijedeće (vidi SL.C):

- a) Pritisnuti tipku (5) "SAVE".
- b) na zaslonu se pojavljuje kratica "Pr" (16) i broj (između "1" i "10") na zaslonu (15).
- c) Rotirajući oblik ručku encodera (bilo da je (13) ili (14)), odabratи broj pod kojim se želi memorizirati program (vidi i 4.3.2).
- d) Ponovno pritisnuti tipku "SAVE".
- e) Oba zaslona (15) i (16) trepere.
- f) Ponovno pritisnuti, u roku od dvije sekunde, tipku "SAVE".
- g) Na zaslonima se pojavljuje kratica "St Pr", stoga je program memoriziran; nakon 2 sekunde zasloni automatski prelaze na vrijednosti koje se odnose na tek memorizirane parametre.

Napomena. Ako se, kada zasloni trepere, ne pritisne ponovo tipku "SAVE" u roku od dvije sekunde, zasloni označavaju "No St", a program se ne memorizira; zasloni se automatski vraćaju na početno stanje.

4.3.2.4 Procedura za ponovni odabir personaliziranog programa (RECALL)

Prije počimanja ponovnog odabira programa, provjeriti da je odabrani način prijenosa (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC ili "PRG=0") efektivno taj s kojim se želi raditi. Zatim izvršiti slijedeće (vidi FIG.C.):

- a) Pritisnuti tipku "RECALL".
- b) na zaslonu se pojavljuje kratica "Pr" (16) i broj (između "1" e "10") na zaslonu (15).
- c) Rotirajući oblik ručku encodera (bilo da je(13) ili (14)) odabratи broj pod kojim je memoriziran program koji se namjerava koristiti.
- d) Ponovno pritisnuti "RECALL" duže od 2 sekunde.
- e) Na zaslonima se pojavljuje kratica "Ld Pr", stoga je program ponovno odabran; zasloni automatski prelaze, nakon 2 sekunde, na vrijednosti koje se odnose na tek odabran program.

Napomena. Ako se tipka "RECALL" ne pritisne ponovno za više od 2 sekunde, zasloni označavaju kraticu "No Ld", a program se ne odabire ed il programma non viene caricato; zasloni se automatski vraćaju na početno stanje.

NAPOMENE:

- TIJEKOM RADNJI TIPKOM "SAVE" I "RECALL" PALI SE LED "PRG".
- ODABRANI PROGRAM MOŽE BITI IZMJENJEN PO ŽELJI OPERATERA, ALI IZMJENJENE VRIJEDNOSTI NISU AUTOMATSKI POHRANJENE. AKO SE ŽELE MEMORIZIRATI NOVE VRIJEDNOSTI NA ISTOM PROGRAMU POTREBNO JE SLIJEDITI PROCEDURU MEMORIZACIJE (vidi 4.3.2.3).
- REGISTRACIJU PERSONALIZIRANIH PROGRAMA I ODGOVARAJUĆA KATALOGACIJA ASOCIRANIH PARAMETARA VRŠI KORISNIK.
- NE MOGU SE POHRANITI PERSONALIZIRANI PROGRAMI KOD NAČINA ELEKTRODE MMA ILI TIG.

5. POSTAVLJANJE STROJA



Pozor! Svi radovi postavljanja stroja i električnih priključaka moraju biti izvedeni dok je stroj ugašen i isključen iz struje.

Električne priključke moraju biti isključivo stručne ili kvalificirane osobe.

5.1 POSTAVLJANJE STROJA ZA VARENJE

- Odpakirati stroj za varenje;
- Inserire connettore di polarizzazione se non viene collegato il GRA (FIG. D);
- u slučaju prisutnosti kolica i/ili GRA, konzultirati dostavljena odgovarajuća uputstva.

5.2 NAČIN PODIZANJA STROJA ZA VARENJE (FIG. E)


Stroj za varenje mora se podići bez dijelova koji se mogu otkaćiti (plamenik, cijevi za plin, kablove, itd.) koji bi mogli otpasti. Kao što je prikazano na slici, potrebno je postaviti fiksne prstene pomoću dva dostavljena vijka M8x25.

Pozor: prsteni za podizanje sa rupom sa navojima M8 UNI 2948-71 nisu dostavljeni.

5.3 POLOŽAJ STROJA ZA VARENJE

Pronaći mjesto postavljanja stroja za varenje, pazeći da nema zapreka u visini otvora ulaza i izlaza zraka za rashladivanje (prisilna cirkulacija putem ventilatora, ako je prisutan); u međuvremenu potrebno je provjeriti da se ne usiše prah koji sprovodi, korozivne pare, vlaga, itd..

Održati barem 250 mm slobodnog prostora oko stroja za varenje.

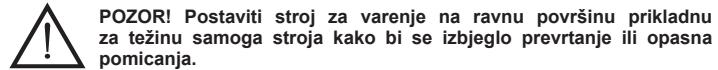

5.4 PRESPAJANJE NA MREŽU

5.4.1 Napomene

Prije vršenja bilo kakvog električnog prespajanja, provjeriti da se podaci sa pločice stroja za varenje podudaraju naponu i mrežnoj frekvenci mesta gdje se postavlja stroj.

Stroj za varenje mora biti prespojen isključivo na sustav napajanja sa uzemljenim neutralnim sprovodnikom.

Za osiguranje zaštite protiv izravnog dodira koristiti diferencijalne sklopke slijedeće vrste:

- Vrsta A () za jednofazne strojeve;


- Vrsta B () za trofazne strojeve.

Kako bi se zadovoljili rezultati Odredbe EN 61000-3-11 (Flicker) savjetuje se priključivanje stroja za varenje na točke ploče strujne mreže koji imaju impedanciju manju od $Z_{max} = 0.283 \text{ ohm}$.

5.4.2 UTIKAČ I UTIČNICA

Priklučiti na kabel za napajanje normalizirani utikač, (3P + T za 3ph) prikladnog kapaciteta i osposobiti utičnicu sa osiguračima ili automatskim prekidačem; prikladan terminal uzemljenja mora biti priključen na sprovodnik uzemljenja (žuto-zeleno) linije napajanja. U tabeli 1 (TAB.1) su navedene savjetovane vrijednosti u amperima osigurača sa kasnim paljenjem linije na osnovu maksimalne nominalne struje koju isporučuje stroj za varenje i nominalnog napona napajanja.

5.5 PRIKLJUČCI KRUGA VARENJA

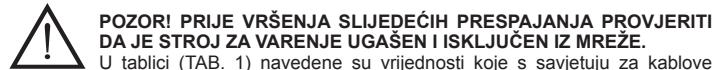

U tablici (TAB. 1) navedene su vrijednosti koje s savjetuju za kablove varenja (u mm²)

5.5.1 VARENJE SA ŽICOM MIG-MAG (FIG.F)

5.5.1.1 Spajanje plinske boce

- Naviti reduktor pritiska na ventil plinske boce, postavljajući u sredini prikladni reduktor dostavljen kao dodatna oprema. Kada se upotrebljava plin Argon ili mješavina Ar/CO₂:
- spojiti ulaznu cijev za plin na reduktor i zatvoriti dostavljenu sponu; spojiti drugi stranu cijevi na prikladan priključak koji se nalazi na stražnjoj strani stroja za varenje i zatvoriti dostavljenom sponom.
- popustiti prstenast okov za regulaciju reduktora pritiska prije otvaranja ventila boce.

5.5.1.2 Spajanje plamenika

- Spojiti plamenik na prikladni spajnik i ručno zatvoriti do kraja blokirni prstenasti okov.
- Osposobiti za prvo napajanje žicom, skinuti prskalicu i kontaktну cijevčicu, kako bi lakše izšlo.
- Kabel struje varenja na brzu utičnicu (+).
- Komadni kabel na prigodan priključak.
- Cijevi za vodu za verzije R.A. (plamenik hlađen vodom) na brze spojnice.
- Pripaziti da su spojnici dobro spojeni kako bi se izbjeglo pregrijavanje i gubitak učinkovitosti.
- Spojiti ulaznu plinsku cijev na reduktor i zatvoriti dostavljenu traku; zatim spojiti drugi kraj cijevi na prikladan priključak na stražnjem dijelu stroja za varenje i zatvoriti dostavljenom trakom.

5.5.1.3 Priključak povratnog kabela struje za varenje

Mora se priključiti na dio koji se vari ili na metalni stol na kojem je naslonjen, što bliže mjestu spajanja. Ovaj kabel mora biti priključen na pritezač sa simbolom (-).

5.5.2 VARENJE TIG (FIG.G)

5.5.2.1 Prespajanje plinske boce

- Naviti reduktor pritiska na ventil plinske boce postavljajući između redukciju, koja se dostavlja kao dodatna oprema, za plin Argon.
- Spojiti ulaznu cijev za plin na reduktor i zatvoriti dostavljenu sponu; spojiti drugi kraj cijevi na prikladan priključak na stražnjoj strani stroja za varenje i zatvoriti da dostavljenom sponom.
- Popustiti prstenast okov za regulaciju reduktora pritiska prije otvaranja ventila boce.

5.5.2.2 Prespajanje povratnog kabela struje varenje

- Spojiti kabel na komad koji se vari ili na metalnu stol na kojem je komad oslonjen, što je moguće bliže spoju koji se izvodi.
- Spojiti kabel stroja za varenje na brzu utičnicu (+).

5.5.2.3 Prespajanje baterije

- Spojiti bateriju TIG na brzu utičnicu (-) na prednjoj ploči stroja za varenje; dovršiti

prespajanje plinske cijevi i kabela za upravljanje baterijom.

5.5.3 VARENJE SA OBLOŽENOM ELEKTRODOM MMA (FIG. H)

5.5.3.1 Spajanje hvataljke za držanje elektrode

Skoro sve obložene elektrode se spajaju na pozitivni pol (+) generatora; samo elektrode obložene kiselinom spajaju se na negativni pol (-).

Spojiti kabel hvataljke za držanje elektrode na brzu utičnicu (+) na prednjoj ploči.

Napomena: u ponekom slučaju savjetuje se polaritet (-) na hvataljku za držanje elektrode; provjeriti upute proizvođača elektroda.

5.5.3.2 Pespajanje povratnog kabla struje varenja

- Spojiti kabel na komad koji se vari ili na metalnu stol na kojem je komad oslonjen, što je moguće bliže spoju koji se izvodi.
- Spojiti kabel stroja za varenje na brzu utičnicu (-).

5.5.4 Preporuke

- Okrenuti do kraja spojne kablove za varenje u brzu utičnicu (ako su prisutne), kako bi se osigurao savršen električni kontakt; u protivnom dolazi do stvaranja pregrijavanja samih spojnika sa posljedičnim brzim oštećenjem i gubitkom efikasnosti.
- Upotrebljavati što kraće kablove za varenje.
- Izbjegavati upotrebu metalnih struktura koje ne pripadaju dijelu koji se obrađuje, u zamjeni za povratni kabel struje varenja; to može biti opasno za sigurnost i može dati nezadovoljavajuće rezultate kod varenja.

5.6 POSTAVLJANJE KOLUTA ŽICE (Fig. I)



POZOR! PRIJE ZAPOČIMANJA POSTAVLJANJA ŽICE, PROVJERITI DA JE STROJ ZA VARENJE UGAŠEN I ISKLJUČEN IZ STRUJE.

PROVJERITI DA VALJCI ZA VUČU ŽICE, OVOJ ZA VOĐENJE ŽICE I KONTAKTNA CIJEVICA BATERIJE ODGOVARAJU PROMJERU I PRIRODI ŽICE KOJU SE NAMJERAVA UPOTREBLJAVATI I DA SU PRIKLADNO POSTAVLJENI. TIJEKOM UVLAČENJA ŽICE NE SMIJU SE UPOTREBLJAVATI ZAŠTITNE RUKAVICE.

- Otvoriti vratača kućišta viti.
- Postaviti kolut žice na vratilo; provjeriti da je mali kolčić za vuču vratila prikladno položen previdenoj rupi (1a).
- Oslobođiti protuvaljak/ke pritiska i udaljiti ga/ih od donjeg/donjih valjka (2a).
- Provjeriti da je/su mali valjak/valjci za povlačenje prikladan/dni za upotrebljenu žicu (2b).
- Oslobođiti vrh žice, odrezati nepravilan kraj sa odlučnim rezom, bez troški; okrenuti valjak u smjeru suprotnom smjeru kazaljke na satu i uvući kraj žice unutar ulaza na uređaj za vođenje žice, gurajući je za 50-100mm unutar uređaja za vođenje žice priključka baterije (2c).
- Ponovno postaviti protuvaljak/ke regulirajući pritisak na srednju vrijednost, provjeriti da je žica ispravno postavljena unutar otvora donjeg valjka (3).
- Lagano zaustaviti viti prikladnim regulacijskim vijkom postavljenom u sredini samoga viti (1b).
- Ukloniti mlaznik i kontaktne cijevčice (4a).
- Priključiti utikač stroja za varenje u utičnicu mreže napajanja, upaliti stroj za varenje, pritisnuti gumb baterije ili gumb za napredovanje žice na komandnoj ploči (ako je prisutna) i pričekati da početak žice kroz ovaj za vođenje žice izade za 10-15cm sa prednje strane baterije, ispuštiti gumb.



POZOR! Tijekom ovih operacija žica je pod strujnim naponom i podliježe mehaničkoj snazi; stoga može prouzročiti, bez prikladne zaštite, opasnost od strujnog udara, ozljede i može prouzročiti električne lukove:

- Ne smije se okrenuti otvor baterije prema dijelovima tijela.
- Ne smije se približiti baterija boci.
- Ponovno postaviti na bateriju kontaktne cijevčice i mlaznik (4b).
- Provjeriti da je napredovanje žice ispravno; tarirati pritisak valjaka i zaustavljanje viti na monimalne vrijednosti koje su moguće, provjeravajući da žica ne sklisne unutar otvora i da se prilikom zaustavljanja vuče ne olabave zavojci žice uslijed prevelike inercije koluta.
- Odrezati kraj žice koja izlazi iz mlaznika od 10-15mm.
- Zatvoriti vratača kućišta viti.

5.7 ZAMJENA OPLATE VODIČA ŽICE U BATERIJI (SL. N)

Prije vršenja zamjene oplate, rastegnuti kabel baterije izbjegavajući da se savija.

5.7.1 Oplata na spiralu za žice od čelika

- 1- Odviti štcaljku i cijevčicu na glavi baterije.
- 2- Odviti maticu koja blokira oplatu srednjeg priključka i izvući postojeću oplatu.
- 3- Unijeti novu oplatu u prolaz kabela-baterije i lagano gurnuti dok ne izade iz glave baterije.
- 4- Ponovno ručno naviti maticu za blokiranje oplate.
- 5- Odrezati prekomerni komad oplate prtiščući je lagano; ponovno je izvaditi iz kabela baterije.
- 6- Odbiti uglove rezane oplate i ponovno unijeti istu u otvor kabela-baterije.
- 7- Ponovno naviti maticu do kraja pomoću ključa.
- 8- Ponovno postaviti cijevčicu i štcaljku.

5.7.2 Oplata od sintetičkog materijala za žice od aluminijuma

Izvršiti radnje 1, 2, 3 navedene za oplatu od čelika (ne uzimaju se u obzir radnje 4, 5, 6, 7, 8).

- 9- Ponovno naviti cijevčicu za aluminijum, provjeravajući da dotiče oplate.
- 10-Na suprotni kraj oplate unijeti (strana sa utikačem baterije) regulacijski ventil od mjedi, prsten OR i, držeći oplatu pod laganim prtiškom, naviti do kraja maticu za blokiranje oplate. Preostali dio oplate biti će uklonjen naknadno (vidi (13)). Izvući iz priključka baterije uređaja za vuču žice kapilarnu cijev za oplate za čelik.

- 11-NIJE PREDVIĐENA KAPILARNA CIJEV za oplate za aluminij promjera 1,6-2,4mm (žuta boja); oplata se zatim uvlači u priključak baterije bez istoga.

Odrezati kapilarnu cijev za oplate za aluminij promjera 1-1,2mm (crvena boja) na manju mjeru od oko 2 mm u odnosu na mjeru čelične cijevi, i unijeti istu na slobodni ekstremitet oplate.

- 12-Unijeti i blokirati bateriju u priključak sustava za vuču žice, označiti guaina na 1-2mm udaljenosti od valjaka, ponovno izvući bateriju.

13-Orezati oplatu na predviđenu mjeru, bez deformiranja ulazne rupe.

Ponovno postaviti bateriju u priključak sustava za vuču žice i postaviti plinsku štcaljku.

6. VARENJE: OPIS PROCEDURE

6.1 VARENJE MIG-MAG

6.1.1 NAČIN PRIJENOSA SHORT ARC (KRATAK LUK)

Taljenje žice i otkačivanje kapi se odvija uslijed naknadnih kratkih spojeva od vrha žice u tekućinu taljenja (do 200 puta u sekundi).

Čelik na bazi ugljika i niske legure

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	0,6-1,2mm
- Vrijednosti struje varenja:	40-210A
- Vrijednosti napona luka:	14-23V
- Plin koji se može koristiti:	CO ₂ ili mješavine Ar/CO ₂ ili Ar/CO ₂ /O ₂

Nerdajući čelik

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	0,8-1mm
- Vrijednosti struje varenja:	40-160A
- Vrijednosti napona luka:	14-20V
- Plin koji se može koristiti:	mješavine Ar/O ₂ o Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminijum i legure

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	0,8-1,6mm
- Vrijednosti struje varenja:	75-160A
- Vrijednosti napona luka:	16-22V
- Plin koji se može koristiti:	Ar 99,9%
Inače cijevčica mora biti u ravnini sa štcaljkom ili mora lagano viriti sa tanjim žicama i nižim naponom luka; slobodna dužina žice (stick-out) biti će inače između 5 i 12mm. Kod RUČNOG rada ("PRG 0") prilagoditi vrijednost reakcije:	
- 5%-60% sa žicama promjera 0,8-1mm čelik na bazi ugljika.	
- 50%-80% sa žicama promjera 1,2-1,6mm čeli na bazi aluminijuma.	
- 60%-80% sa žicama od nerdajućeg čelika i aluminijuma.	

Primjena: Varenje u svim položajima, na tankim slojevima ili za prvi prolaz unutar odbijenih bridova, olakšano zbog ograničenog termičkog doprinosa i dobro kontrolirane kupke.

Napomena: Prijenos SHORT ARC za varenje aluminijuma i legura mora biti primjenjeno s pažnjom (posebno sa žicama promjera >1mm) jer postoji opasnost od defekata taljenja.

6.1.2 NAČIN PRIJENOSA SPRAY ARC (PRSKANI LUK)

Taljenje žice odvaja se kod većih struja i napona u odnosu na one iz "short arc", a vrh žice ne dolazi u dodir sa kupkom taljenja; iz vrha žice stvara se luk kroz koji prolaze metalne kapi proizvedene od kontinuiranog taljenja žice elektrode, stoga bez kratkih spojeva.

Čelik na bazi ugljika i niske legure

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	0,8-1,6mm
- Vrijednosti struje varenja:	180-450A
- Vrijednosti napona luka:	24-40V
- Plin koji se može koristiti:	mješavine Ar/CO ₂ ili Ar/CO ₂ /O ₂

Nerdajući čelik

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	1-1,6mm
- Vrijednosti struje varenja:	140-390A
- Vrijednosti napona luka:	22-32V
- Plin koji se može koristiti:	mješavine Ar/O ₂ ili Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminijum i legure

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	0,8-1,6mm
- Vrijednosti struje varenja:	120-360A
- Vrijednosti napona luka:	24-30V
- Plin koji se može koristiti:	Ar 99,9%
Inače cijevčica mora biti unutar štcaljke za 5-10mm, toliko više koliko je veći napon luka; slobodna dužina žice (stick-out) je inače između 10 i 12mm. Kod RUČNOG načina ("PRG 0"), kada se parametri brzine žice i napona luka ispravno odaberu (to jest sa kompatibilnim vrijednostima), vrijednost reakcije koja se mora osdabriti je nevažna.	

Primjena: Vodoravno varenje sa deblijinom slojeva većom od 3-4mm (vrlo tekuća kupka); brzina izvršenja i stopa deponiranja vrlo su visoki (visoki termički doprinos).

6.1.3 NAČIN PRIJENOSA PULSE ARC (PULSIRAJUĆI LUK)

Radi se o "kontroliranom" prijenosu koji se nalazi u funkcionalnom području "spray-arc" (izmjenjen spray-arc) i ima sve prednosti brzine taljenja i nepostojanja projekcija, protežući se na vrlo niske vrijednosti struje, takve da se zadovolje mnoge tipične primjene "short-arc".

Svakom impulsu struje odgovara otkačivanje jedne kapi žice elektrode; fenomen se događa sa frekvencom koja je proporcionalna brzini napredovanja žice, sa zakonom promjene ovisno o vrsti i promjeru žice (tipične vrijednosti frekvencije: 30-300Hz).

Čelik na bazi ugljika i niske legure

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	0,8-1,6mm
- Vrijednosti struje varenja:	60-360A
- Vrijednosti napona luka:	18-32V
- Plin koji se može koristiti:	mješavine Ar/CO ₂ ili Ar/CO ₂ /O ₂ (CO ₂ max 20%)

Nerdajući čelik

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	0,8-1,2mm
- Vrijednosti struje varenja:	50-230A
- Vrijednosti napona luka:	17-26 V
- Plin koji se može koristiti:	mješavine Ar/CO ₂ ili Ar/CO ₂ (1-2%)

Aluminijum i legure

- Promjer žica koje se mogu koristiti:	0,8-1,6mm
- Vrijednosti struje varenja:	40-320A
- Vrijednosti napona luka:	17-28V
- Plin koji se može koristiti:	Ar 99,9%

Inače cijevčica mora biti unutar štcaljke za 5-10mm, toliko više koliko je veći napon luka; slobodna dužina žice (stick-out) je inače između 10 i 12mm.

Primjena: varenje u "polozaju" na srednjo-manjoj deblijini slojeva i na termički nadraživom materijalu, posebno prikladan za varenje na lakinim legurama (aluminij i njegove legure) i na slojevima manjim od 3mm.

6.1.4 REGULACIJA PARAMETARA VARENJA MIG-MAG

6.1.4.1 Zaštitni plin

Isporuka zaštitnog plina mora biti:

short arc: 8-14 l/min

spray arc i pulse arc: 12-20 l/min

ovisno o intenzitetu struje varenja i promjera štrcaljke.

6.1.4.2 Struja varenja

Regulaciju struje varenja vrši operater rotirajući oblu ručku encodera (SL.E (14)).

Odabirajući SPRAY/SHORTARC, svakom okretaju oblu ručke encodera (14) odgovara regulacija brzine žice (m/minuta), koja se očitava na zaslонu (16); tijekom varenja, zaslonski se automatski pretvara vrijednost stvarne struje (amperi).

Odabirajući PULSE ARC ili PULSE ARC PULSE-ON-PULSE svakom okretaju oblu ručke encodera (14) odgovara regulacija struje varenja, koja se očitava na zaslонu (16); tijekom varenja, zaslonski se automatski pretvara vrijednost stvarne struje.

Na oba načina moguće je pritisnom na tipku (17) preći na regulaciju debljine sloja u mm (LED (16b) upaljen) sa encoderom (14). Stroj automatski izračunava struju koja je potrebna za varenje te debljine sloja. I u ovom slučaju zaslonski se automatski pretvara vrijednost stvarne struje (amperi) tijekom varenja.

Ističe se da se u svim sinergičnim programima minimalna i maksimalna vrijednost koja se može postaviti (m/minuta, amperi ili debljina sloja u mm) su vrijednosti koje su tvornički postavljene i koje operater ne može izmjeniti.

Orijentativne vrijednosti struje sa češće upotrebljenim žicama iznesene su u tablici (TAB.5).

6.1.4.3 Napon luka i gašenje luka (pinch-off)

U sinergičnim programima MIG-MAG pulse-arc i pulse-on-pulse ova dva parametra određuju veličinu luka tijekom varenja.

Napon luka označava udaljenost žice od komada koji se vari, raspolaživ prostor diskrecije operatera ograničen je jednostavnom ispravljanju od -5% do +5% vrijednosti predefiniranog napona u svakom programu, kako bi eventualno prilagodio dužinu luka za specifične potrebe. Što je vrijednost veća, to je žica udaljenija od komada.

Gašenje luka određuje koncentraciju ili amplitudu luka, regulacijsko polje ovog parametra je od -10% do +10% u odnosu na parametar koji je unešen po defaultu u programe. Što je ta vrijednost veća to je luk koncentriraniji.

Kod ručnog programa "PRG 0" napon luka definiran je postavljajući vrijednost prikladnu brzinu odabrane žice u skladu sa slijedećom reakcijom:

$$U_2 = (14+0,05 I_2) \text{ gdje:}$$

- U_2 = Napon luka u voltima.

- I_2 = Struja varenja u amperima.

Potrebno je imati na umu da odabranoj vrijednosti napona u prazno odgovara napon pod tererom (pri varenju) od 2-4V manji.

6.1.5 RAD BI-LEVEL I PULSE ON PULSE

Rad bi-level se postavlja putem tipke (8) i može se odabrati način MIG-MAG pulse arc i short arc. Ciklus varenja počinje pritiskom i popuštanjem tipke baterije (kao kod 4 takt), početna radna točka stroja za varenje odgovara glavnoj razini varenja (LED (10a)), stroj očitava struju i napon te radne točke. Pritisnom na tipku baterije za manje od 0,5 sekundi, stroj mijenja radnu točku od glavne razine do sekundarne razine (LED (10b)), očitavajući na zaslonusu struju i napon sekundarne razine. Kod svakog naknadnog pritiska stroj nastavlja prelaziti sa jedne razine na drugu, dok se tipka ne drži pritisнутom za duže od 0,5 sekundi.

Tijekom varenja čak iako stroj očitava trenutnu vrijednost struje i napona, moguće je izmjeniti samo struju i napon luka glavne razine varenja.

Rad MIG-MAG Pulse on Pulse se uključuje tipkom (7) zajedno sa led-om MIG-MAG Pulse arc-a. Ovaj je način posebna vrsta bi-level-a, jer i u ovom slučaju imamo dvije radne točke koje se mogu namijestiti sa istim kriterijama bi-level-a (LED (10a) i (10b)).

Trajanje svake razine t_1 i t_2 može se postaviti (LED (10c) i (10d)) i ne određuju se ručno, kao kod bi-level-a. Tijekom varenja stroj nastavlja automatski mijenjati radnu točku sa glavne razine (sa trajanjem t_1) na sekundarnu razinu (sa trajanjem t_2).

Dolazi do fenomena da se stvara pulsacija unutar pulsacije, a odatle dolazi i naziv. Ispravno postavljajući dvije razine i dva trajanja, moguće je dobiti varenje na "kape", vrlo slično varenju TIG.

6.2 VARENJE TIG (DC)

Nakon spajanja kruga varenja kao što je opisano u pogl. 5.5.2 potrebno je učiniti sljedeće:

- odabrati proceduru TIG na kontrolnoj ploči stroja za varenje (FIG.C (7)).
- postaviti struju za varenje na željenu vrijednost pomoću ručke encoder-a (14) (vrijednost se uvijek može regulirati i tijekom varenja). Ako je potrebno unijeti silaznu rampu struje sa potenciometrom (13) (trenutno prikazivanje na zaslonusu (16)).

6.2.1 Paljenje LIFT

Prisloniti vrh elektrode na komad, laganim pritiskom. Stisnuti do kraja tipku plamenika i podignuti elektrodu na 2-3mm nekoliko trenutaka kasnije, dobivajući tako paljenje luka. Stroj za varenje na početku isporučuje struju I_{base} , nakon nekoliko trenutaka isporučuti će se postavljena struja varenja. Na kraju ciklusa struja se poništava sa postavljenom silaznom rampom.

U tablici (TAB. 5) navedeno je nekoliko orijentativnih podataka za varenje na nerđajućem čeliku ili visoko legiranom čeliku.

6.3 VARENJE SA OBLOŽENOM ELEKTRODOM MMA

Nakon spajanja kruga varenja kao što je opisano u pogl. 5.5.3 potrebno je odabrati proceduru MMA pomoću prikladne tipke (FIG. C (7)).

Struja varenja mora biti regulirana na željenu vrijednost pomoću ručke encoder-a (14) a eventualna dinamička nadstruja "ARC FORCE" može biti izmjenjena između 0 i 100% pomoću ručke encoder-a (13) csa trenutnim prikazom vrijednosti na zaslonusu (16).

U tablici (TAB. 6) navedeno je nekoliko orijentativnih podataka za varenje elektroda.

6.4 KVALITETA VARENJA

Kvaliteta spoja, uključujući količinu prskanja, biti će određena pretežno po ravnoteži parametara varenja: struja (brzina žice), promjer žice, napon luka, itd.

I položaj plamenika će biti prilagođen kao što je navedeno u fig. M, kako bi se izbjegla prekomerna proizvodnja prskanja i defekti u spoju.

Za ispravno izvršenje spoja mora se uzeti u obzir i brzina varenja (brzina napredovanja duž spoja), koja je odlučujuća za ispravnu penetraciju i oblik spoja.

Najčešći defekti varenja opisani su u tablici (TAB. 7).

7. SERVISIRANJE



POZOR! PRIJE ZAPOČIMANJA RADOVA SERVISIRANJA, POTREBNO JE PROVJERITI DA JE STROJ ZA VARENJE UGAŠEN I ISKLJUČEN IZ STRUJNE MREŽE.

7.1 REDOVNO SERVISIRANJE

RADOVE REDOVNOG SERVISIRANJA MOŽE IZVRŠITI OPERATER.

7.1.1 Baterija

- Izbjegavati da se baterija i kabel prislane na tople dijelove; to bi prouzročilo topljenje izolacijskih materijala i ubrzo bi ih onesposobilo za rad.
- Povremeno je potrebno provjeriti cjelovitost cijevi i plinskih priključaka.
- Prilikom svake zamjene kolata žice upuhati suhim komprimiranim zrakom (max 5 bara) u ovaj za vođenje žice, provjeriti cjelovitost istog.
- Provjeriti prije svake upotrebe stanje istrošenosti i ispravnost postavljanja krajnjih dijelova baterije: štrcaljka, kontaktne cijevčice, difuzor plina.

7.1.2 Uredaj za napajanje žicom

- Često provjeravati stanje istrošenosti valjaka za povlačenje žice, povremeno ukloniti metalnu prašinu koja se položila na područje vuče žice (valjci i vodiči žice na ulazu i izlazu).

7.2 IZVANREDNO SERVISIRANJE

RADOVE IZVANREDNOG SERVISIRANJA MORAJU VRŠITI ISKLJUČIVO STRUČNE ILI KVALIFICIRANE OSOBE U ELEKTROMEHANIČKOJ STRUCI.



POZOR! PRIJE UKLANJANJA OKLOPA STROJA ZA VARENJE I POČIMANJA RADOVA U UNUTARNJEM DIJELU STROJA POTREBNO JE PROVJERITI DA JE STROJ UGAŠEN I ISKLJUČEN IZ STRUJNE MREŽE.

Eventualne provjere izvršene pod naponom unutar stroja za varenje mogu prouzročiti teški strujni udar uslijed izravnog dodira sa dijelovima pod naponom i/ili ozljede prouzročene uslijed izravnog dodira sa dijelovima u pokretu.

- Povremeno ali u svakom slučaju često, ovisno o upotrebi i prašnjavosti prostorije, provjeriti unutrašnjost stroja za varenje i ukloniti prašinu koja se položila na elektronska sučelja vrlo mekanom četkom ili prikladnim rastvornim sredstvima.
- Tom prilikom potrebno je i provjeriti da su električni priključci prikladno zategnuti i da su kablovi prikladno izolirani.
- Nakon tih provjera potrebno je ponovno postaviti oklop stroja, kako zatežući vijke.
- Potrebno je apsolutno izbjegavati varenje sa otvorenim strojem za varenje.

8. NEPRAVILNOSTI, RAZLOZI I RJEŠENJA (TAB.8)



POZOR! VRŠENJE ODREĐENIH KONTROLA PODRASUMIJEVA OPASNOST OD DODIRANJA SA DIJELOVIMA POD NAPONOM I/ILI U POKRETU.

U SLUČAJU NEZADOVOLJAVAĆEG RADA, PRIJE VRŠENJA DETALJNIJIH PROVJERA ILI PRIJE OBRAĆANJA SERVISNOM CENTRU, PROVJERITI SLIJEDEĆE:

- da je struja varenja koja se regulira pomoću encodera prikladna.
- da nije prisutan alarmni susta intervencije termičkog sigurnosnog sustava u slučaju prekomernog ili nedovoljnog napona ili kratkog spoja.
- provjeriti da se poštiva odnos nominalne intermitence; u slučaju intervencije termostatske zaštite pričekati prirodno hlađenje stroja, provjeriti funkcionalnost ventilatora.
- provjeriti napon sustava: ako je vrijednost previšoka ili preniska stroj ukazuje na nepravilnost (vidi pogl. 4.2).
- provjeriti da ne postoji kratki spoj na izlazu stroja za varenje: u tom slučaju ukloniti nepravilnost.
- da je krug varenja uredno spojen, posebno da je hvataljka kabla za uzemljenje stvarno spojen na komad i bez izolirnih materijala u sredini (npr. boje).
- da je upotrebljeni zaštitni plin ispravan i u ispravnoj količini.

Prije bilo kojeg zahvata na uređaj za napajanje žice ili unutar stroja za varenje, potrebno je konzultirati poglavljje 7 "SERVISIRANJE".



1. BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI LANKINIAM SUVIRINIMUI	124	psl.
2. IVADAS IR BENDRAS APRAŠYMAS	125	
2.1 IVADAS	125	
2.2 METALU SUVIRINAMUMAS	125	
2.3 SERIJINIAI PRIEDAI.....	125	
2.4 PASIRENKAMI PRIEDAI	125	
3.TECHNINIAI DUOMENYS	125	
3.1 DUOMENU LENTELE.....	125	
3.2 KITI TECHNINIAI DUOMENYS	125	
4. SUVIRINIMO APARATO APRAŠYMAS	125	
4.1 VALDYMO ITAISAI, REGULIAVIMAS IR PRIJUNGIMAS.....	125	
4.1.1 Suvirinimo aparatas su integruoju vagoneliu.....	125	
4.1.2 VALDYMO SKYDAS	125	
4.2 SUVIRINIMO APARATO VALDYMO SKYDAS	125	
4.3 PROGRAMŲ IŠŠAUKIMAS IR JU IŠSAUGOJIMAS	127	
4.3.1 GAMITOJO IVESTŪ PROGRAMŲ IŠŠAUKIMAS	127	
4.3.1.1 SINERGETINĖS MIG-MAG programos	127	
4.3.1.2 VEIKIMAS RANKINIAIME REŽIME ("PRG 0")	127	
4.3.2 PERSONALIZUOTŲ PROGRAMŲ IŠSAUGOJIMAS IR IŠKVIETIMAS MIG-MAG REŽIME	127	
4.3.2.1 [vadas	127	
4.3.2.2 Personalizuotu programu išsaugojimo pajėgumas dirbant MIG-MAG	127	
4.3.2.3 Išsaugojimo procedūra (SAVE)	127	
4.3.2.4 Personalizuotos programos iššaukimo (RECALL) procedūra	127	
5. INSTALIAVIMAS	127	
5.1 PARUOŠIMAS	127	
5.2 SUVIRINIMO APARATO PAKĒLIMO BŪDAI	127	
5.3 SUVIRINIMO APARATO PASTATYMAS	127	
5.4 PAJUNGIMAS PRIE TINKLO	127	
5.4.1 Ispėjimai	127	
5.4.2 KIŠTUKAS IR LIZDAS	127	
5.5 SUVIRINIMO KONTŪRO SUJUNGIMAI	127	
5.5.1 MIG-MAG SUVIRINIMAS VIELA	127	
5.5.1.1 Dujų baliono prijungimas	127	
6. SUVIRINIMAS: PROCESO APRAŠYMAS	128	
6.1 MIG-MAG SUVIRINIMAS	128	
6.1.1 PERKĖLIMO REŽIMAS SHORT ARC (TRUMPAS LANKAS)	128	
6.1.2 SPRAY ARC (PURŠKIMO LANKO) PERKĖLIMO REŽIMAS	128	
6.1.3 PULSE ARC (PULSUOJANTIS LANKAS) PERKĖLIMO REŽIMAS	128	
6.1.4 MIG-MAG SUVIRINIMO PARAMETRŲ REGULIAVIMAS	129	
6.1.4.1 Apsauginės dujos	129	
6.1.4.2 Suvirinimo srovė	129	
6.1.4.3 Lanko įtampa ir jo droseliaivimas (pinch-off)	129	
6.1.5 DARBAS BI-LEVEL IR PULSE ON PULSE REŽIMUOSE	129	
6.2 TIG SUVIRINIMAS(DC)	129	
6.2.1 Kibirkščiavimas LIFT	129	
6.3 MMA SUVIRINIMAS GLAISTYTAIS ELEKTRODAIS	129	
6.4 SUVIRINIMO KOKYBĖ	129	
7. PRIEŽIŪRA	129	
7.1 NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA	129	
7.1.1 Degiklis	129	
7.1.2 Vielos padaviklis	129	
7.2 SPECIALIOJI PRIEŽIŪRA	129	
8. GEDIMAI, JŲ PRIEŽASTYS IR PAŠALINIMAS	129	

PROFESIONALIAM IR PRAMONINIAM NAUDOJIMUI SKIRTI SUVIRINIMO APARTATAI MIG-MAG LANKINIAM SUVIRINIMUI BEI FLUX, TIG, MMA SUVIRINIMUI VIELA.

Pastaba: Tekst toliau bus naudojamas terminas "suvirinimo aparatas".

1. BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI LANKINIAM SUVIRINIMUI

Operatorius turi būti pakankamai susipažinęs su saugiu suvirinimo aparato naudojimu ir informuotas apie riziką, susijusią su lankinio suvirinimo darbais, taip pat apie atitinkamas apsaugos priemones ir veiksmus avarinių situacijų atveju.

(Remtis "IEC TECHNINĖ SPECIFIKACIJA arba CLC/TS 62081": LANKINIO SUVIRINIMO ĮRENGINIŲ INSTALIAVIMAS IR NAUDOJIMAS).



- Venkti tiesioginio kontakto su suvirinimo kontūru; generatoriaus tiekiama tuščios eigos įtampa tam tikromis salygomis gali būti pavojinga.
- Suvirinimo laidų sujungimas, patikrinimo ir remonto darbai turi būti atliekami išjungus suvirinimo aparatą ir jį atjungus nuo maitinimo tinklo.
- Išjungti suvirinimo aparatą ir atjungti nuo maitinimo tinklo prieš keičiant nusidėvėjusias degiklio dalis.
- Elektros instalacija turi būti atliekama laikantis galiojančių darbo saugos reikalavimų ir įstatymų.
- Suvirinimo aparatus turi būti prijungtas prie maitinimo sistemos tik neutraliu laidu su ižeminimu.
- Išsitinkti, kad kištukas yra taisyklingai įkištas į ižemintą lizdą.
- Nenaudoti suvirinimo aparato drėgnose arba šlapiose vietose ar lyjant lietu.
- Nenaudoti laidų su pažeista izoliacija arba blogu kontaktu sujungimo vietose.
- Aušinimo skysčiu sistemos atveju, visos pripildymo operacijos turi būti atliekamos tik kai suvirinimo aparatas yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.



- Nevirinti ant taros, indų arba vamzdžių, kuriuose yra, arba buvo laikomi degūs skysčiai arba dujos.
- Venkti atlikti darbus ant medžiagų, kurios buvo valytos chloruotais tirpikliais, taip pat nedirbtinių netoliес minetų medžiagų.
- Neatlikinėti suvirinimo darbų ant indų, kuriuose yra aukštasis slėgis.
- Pašalininti iš darbo vietas visas degias medžiagos (pavyzdžiui, medieną, popierių, skudurus, ir t. t.).
- Užtikrinti tinkamą ventiliaciją arba naudoti įrangą, skirtą suvirinimo metu šalia lanko susidarančiams dūmams pašalinti; būtina sistemingai vertinti suvirinimo dūmų kieko limitus, priklausomai nuo dūmų sudėties, koncentracijos ir jų išsilaišymo trukmės.
- Laikyti balioną atokiau nuo šilumos šaltinių, tame tarpe ir saulės spinduliu (jei naudotas).



- Parinkti tinkamą elektros izoliaciją elektrodo, virinamo gaminio ir kitų galimų ižemintų metalinių dalių, esančių netoliес (prieigose) atžvilgiu.
- Tai paprastai pasiekiamas dėvint tam tikslui skirtas prieigos, avalynę, galvos apdangalą ir aprangą bei naudojant izoliuojančias pakylas arba paklotus.
- Visada saugoti akis, naudojant apsauginės kaukes ar šalmus su įmontuotais specialiais neaktininių stiklais.
- Dėvėti specialią nedegią apsauginę aprangą, venkti, kad suvirinimo lanko

5.5.1.2 Degiklio prijungimas	127	psl.
5.5.1.3 Suvirinimo srovės atgalinio laido sujungimas	127	
5.5.2 TIG SUVIRINIMAS	127	
5.5.2.1 Dujų baliono prijungimas	127	
5.5.2.2 Atgalinio suvirinimo srovės laido sujungimas	127	
5.5.2.3 Degiklio sujungimas	128	
5.5.3 MMA SUVIRINIMAS GLAISTYTAIS ELEKTRODAIS	128	
5.5.3.1 Elektrodų laikiklio prijungimas	128	
5.5.3.2 Atgalinio suvirinimo srovės laido sujungimas	128	
5.5.4 Patarimai	128	
5.6 VIELOS RITĖS PAKROVIMAS	128	
5.7 VIELOS NUKREIPIMO ĮVORĖS PAKEITIMAS DEGIKLJE	128	
5.7.1 Spiralinė įvorė plieninei vielai	128	
5.7.2 Sintetinės medžiagos įvorė alluminio vielai	128	
6. SUVIRINIMAS: PROCESO APRAŠYMAS	128	
6.1 MIG-MAG SUVIRINIMAS	128	
6.1.1 PERKĖLIMO REŽIMAS SHORT ARC (TRUMPAS LANKAS)	128	
6.1.2 SPRAY ARC (PURŠKIMO LANKO) PERKĖLIMO REŽIMAS	128	
6.1.3 PULSE ARC (PULSUOJANTIS LANKAS) PERKĖLIMO REŽIMAS	128	
6.1.4 MIG-MAG SUVIRINIMO PARAMETRŲ REGULIAVIMAS	129	
6.1.4.1 Apsauginės dujos	129	
6.1.4.2 Suvirinimo srovė	129	
6.1.4.3 Lanko įtampa ir jo droseliaivimas (pinch-off)	129	
6.1.5 DARBAS BI-LEVEL IR PULSE ON PULSE REŽIMUOSE	129	
6.2 TIG SUVIRINIMAS(DC)	129	
6.2.1 Kibirkščiavimas LIFT	129	
6.3 MMA SUVIRINIMAS GLAISTYTAIS ELEKTRODAIS	129	
6.4 SUVIRINIMO KOKYBĖ	129	
7. PRIEŽIŪRA	129	
7.1 NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA	129	
7.1.1 Degiklis	129	
7.1.2 Vielos padaviklis	129	
7.2 SPECIALIOJI PRIEŽIŪRA	129	
8. GEDIMAI, JŲ PRIEŽASTYS IR PAŠALINIMAS	129	

sukeliami ultravioletiniai ir infraraudonieji spinduliai pasiekę epidermį; apsaugos priemonės turi būti taikomos ir kitims asmenims, esantiems netoli suvirinimo lanko, naudojant pertervas arba neatspindinčias užuolaidas.

- Triukšmo lygis: Jei ypatingai intensyvi suvirinimo operacijų metu pasireiskia dienos triukšmo poveikio lygis (LEPD), kuris yra lygus arba didesnis nei 85db(A), būtina naudoti atitinkamas individualios saugos priemones.



- Suvirinimo metu sukeliami elektromagnetiniai laukai gali paveikti elektros ir elektroninės įrangos veikimą.

Asmenys, naudojantys gyvybiškai svarbius elektrinius ar elektroninius prietaisus (pavyzdžiui, širdies stimulatorius, respiratorius ir t.t.), privalo pasikonsultuoti su medikais prieš patekdami į aplinką, kurioje naudojamas šis suvirinimo aparatas.

Asmenims, besinaudojantiems gyvybiškai svarbiais elektrinius ar elektroninius prietaisais nepatarima dirbtis su šiuo suvirinimo aparatu.



- Šis suvirinimo aparatas atitinka techninio standarto reikalavimus, keliamus produktams, kurie yra naudojami išskirtinai pramoninėje aplinkoje ir profesionaliai tikslais.

Namų aplinkoje elektromagnetinis suderinamumas negarantuojamas.



PAPILDOMOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

- SUVIRINIMO OPERACIJOS:

- Aplinkoje su padidinta elektros smūgio rizika;
- Uždarose patalpose;
- Esant degioms ar sprogtamoms medžiagoms.

TURI BŪTI iš anksto įvertintos "Įgaliotojo specialisto" ir visada atliekamos dalyvaujant kitims asmenims, pasirengusiems intervencijai avarijos atveju. TUŘI BŪTI imtasi techninių saugumo priemonių, numatytių "IEC TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 5.10; A.7; A.9. arba CLC/TS 62081".

- TURI BŪTI draudžiamas atlikti suvirinimo darbus, jei operatorius yra pakeltas auksčiau žemės, išskyrus atvejus, kai naudojamos apsauginės pakylas.
- ĮTAMPÀ TARP ELEKTRODÙ LAIKIKLIÙ ARBA DEGIKLIIÙ: virinant vieną gaminį keliąs suvirinimo aparatais arba su kelis gaminius, sujungtus elektros, tarp skirtingu elektrodo laikikliu arba degikliu gali susidaryti pavojinga tuščios eigos įtampų suma, kurios dydis gali du kartus viršyti leistinas ribas.
- Būtina, kad specialistas koordinatorius matavimo prietaisais nustatyta, ar egzistuoja rizika, ir galėtų imtis atitinkamų saugumo priemonių kaip nurodyta "IEC TECHNINĖS SPECIFICACIJOS 5.9 arba CLC/TS 62081".



KITI PAVOJAI

- APVIRTIMAS: pastatyti suvirinimo aparatą ant horizontalaus paviršiaus, pritaikyto atitinkamuo svorio išlaikymui; priešingu atveju (pavyzdžiui, esant nelygiai ar nevienalytei grindų dangai, ir t.t.) suvirinimo aparatas gali apvirsti.
- Draudžiamas pakelti suvirinimo aparatą kartu su vežimeliu, vielos tiekimo mechanizmu bei aušinimo sistema (jei ji numatyta).
- NAUDOJIMAS NE PAGAL PASKIRTI: pavojinga naudoti suvirinimo aparatą bet

kokiems kitiems darbams, kitokiems nei pagal numatyta paskirti (pavyzdžiu, vandentiekio valzdžiu atitrpdymas).

- **SUVIRINIMO APARATO PERKELIMAS IŠ VIENOS VIETOS Į KITĄ IR TAM SKIRTAS VEŽIMELIS:** tinkamomis priemonėmis užtikrinkite baliono stabiliumą ir užkirkite kelią atsitiktiniams jo nuvirtimams.



Prieš pajungiant suvirinimo aparatą prie maitinimo tinklo, išsitikinti, kad apsaugos įrenginiai ir judančios suvirinimo aparato dangos ir vielos padaviklio dalys yra tinkamoje pozicijoje.



DĖMESIO! Bet kokie fiziniai darbai susiję vielos padaviklio judančiomis dalimis, pavyzdžiu:

- Volų ir/ar vielos nukreiptuvo pakeitimas;
- Vielos išterimas į volus;
- Vielos ritės pakrovimas;
- Volų, pavarų ir po jais esančių paviršių valymas;
- Pavarų suteipimas.

TURI BŪTI VYKDOMI TIK IŠJUNGUS SUVIRINIMO APARATĄ IR JĮ ATJUNGUS NUO MAITINIMO TINKLO.

2. IVADAS IR BENDRAS APRASYMAS

2.1 IVADAS

Sis suvirinimo aparatas yra sudarytas iš energijos šaltinio ir integruoto vielos tiektuvu.

Energijos šaltinis yra trifazio daugiafunkcinio maitinimo lygintuvas (nuolatinis ir pulsuojuantis) SINERGETINIS MIG-MAG, TIG ir MMA su elektroniniu reguliuojamu (switch-mode), kontroliuojamu mikroprocesoriais su pirmėnės pusės ištisiniu tiltu.

Vielos tiektuvas yra aprūpintas vielos nukreipimo sistema, sudaryta iš 4 motorizuotų volų, kurių reguliavimas neprikaluso nuo vielos vilkimo stiprumo; skaitmeninio valdymo skyde yra integruota mikroprocesorių reguliavimo plokštė, kurios pagrindinės trys funkcijos yra:

a) PARAMETRŲ NUSTATYMAS IR REGULIAVIMAS

Šios funkcijos pagalba vartotojas gali nustatyti ir reguliuoti darbo parametrus, pasirinkti išsaugotas programas, stebėti displejue einamasių sąlygas ir parametrų reikšmes.

b) SINERGETINIŲ GAMINTOJO ĮVESTŲ PROGRAMŲ MIG-MAG SUVIRINIMUI IŠSAUKIMAS

Šios programos yra parinktos ir įvestos gamintojo (todėl negali būti modifikuojamos); iškielvės bet kurią iš šių programų, vartotojas gali pasirinkti atitinkamą pradinį darbo tašką (atitinkantį įvairių neprilausomų suvirinimo parametrų rinkinių), reguliuojant tik vieną dydį. Tai SINERGIJOS koncepcija, leidžianti pasiekti ypatingai lengvą bei optimalų suvirinimo aparato reguliavimą priklausomai nuo specifinių darbo sąlygų.

c) PERSONALIZUOTŲ PROGRAMŲ IŠSAUGOJIMAS/IŠSAUKIMAS

Ši funkcija yra galima tiek dirbant sinergetiniu programų aplinkoje, tiek rankiniame režime (tokiu atveju yra pasirenkamas visų suvirinimo parametrų nustatymas). Ši darbo aplinka leidžia vartotojui išsaugoti ir vėliau esant reikalui vėl išsauginti specifinio suvirinimo duomenis.

2.2 METALŲ SUVIRINAMUMAS

MIG-MAG Suvirinimo aparatas yra skirtas MIG suvirinimui dirbant su aliuminiu ir jo lydiniais, MIG litavimui, atliekamam dažniausiai su cinkuotais ląkštais, bei mažai legiruotų anglinių plienų ir nerūdijančio plieno MAG suvirinimui.

Alluminio ir jo lydinii MIG suvirinimas turi būti atliekamas naudojant miltelinę vielą, kurios sudėtis turi atitikti virinamo gaminio medžiagos sudėtį bei tikti prie apsauginių dujų argono (99,9%).

MIG litavimas dažniausiai yra atliekamas su cinkuotais lydiniais naudojant miltelinę vario lydinii vielą (pvz., silicio vario arba vario aluminio) gryno argono (99,9%) apsauginių dujų aplinkoje.

Anglinių ir mažai legiruotų metalų MAG suvirinimas turi būti atliekamas naudojant miltelinę vielą, kurios sudėtis turi atitikti virinamo gaminio medžiagos sudėtį bei tikti prie apsauginių dujų CO_2 , mišinių Ar/ CO_2 arba Ar/ CO_2-O_2 (paprastai argonas sudaro > 80%).

Nerudijančių plienų suvirinimui dažniausiai naudojami Ar/ O_2 arba Ar/ CO_2 dujų mišiniai (paprastai argonas sudaro > 98%).

TIG Šis suvirinimo aparatas yra skirtas TIG suvirinimui nuolatinės srove (DC) su kontaktiniu lanko uždegimui (LIFT ARC režimai), taip pat pritaikytas visiems plienams (angliniams, mažai legiruotiems ir gausiai legiruotiems) bei sunkiesiems metalams (varui, nikeliui, titanui ir jų lydiniam) naudojant apsaugines dujas- grynajį argoną (99,9%) arba, ypatingais atvejais, argono/helio mišinius.

MMA Šis suvirinimo aparatas yra skirtas MMA suvirinimui elektrodais nuolatinėje srovėje (DC) naudojant visų rūšių glaistytus elektrodus.

2.3 SERIJINIAI PRIEDAI

- ARGONO dujų baliono adapteris.
- Atgalinis kabelis su įžeminimo gnybtu.
- Sliėgio reduktorius su 2 manometrais.
- MIG degiklis 3m.

2.4 PASIRENKAMI PRIEDAI

- Vežimėlis
- Rankinis nuotolinis valdymas 1 potenciometru (tik TIG ir MMA).
- Rankinis nuotolinis valdymas 2 potenciometrais.
- SPOOL GUN.
- Aušinimo vandeniu sistema G.R.A.
- Aluminio suvirinimo komplektas.
- MMA suvirinimo 600 A komplektas.
- MIG 5m 500 A degiklis.
- MIG 3m 270A, 500A degiklis R.A.
- MIG 5m 270A, 500A degiklis R.A.
- TIG 4m arba 8m, 220 A degiklis.
- TIG 4m arba 8m, 350A R.A. degiklis.
- MIG/TIG UP/DOWN degiklis su potenciometru arba be jo.
- PUSH PULL degiklis.
- Serijos RS485 pasirenkami degikliai.

3.TECHNINIAI DUOMENYS

3.1 DUOMENŲ LENTELĖ (Pav. A)

Svarbiausi duomenys, susiję su suvirinimo aparato naudojimu ir darbu, yra pateikti duomenų lentelėje su šiomis reikšmėmis:

- Dangos apsaugos laipsnis.
- Maitinimo linijos simbolis:
 - 1~: vienfazė kintamoji įtampa;
 - 3~: trifazė kintamoji įtampa.
- Simbolis **S**: nurodo, kad gali būti vykdomos suvirinimo operacijos aplinkoje, kuriuo yra padidinta elektros smūgio rizika (pavyzdžiu, labai arti didelių metalo masių).
- Numatyto suvirinimo proceso simbolis.
- Vidinės suvirinimo aparato struktūros simbolis.
- Įrenginių, skirtų lankiniams suvirinimui, saugumo ir konstravimo EUROPOS standartas.
- Gamintojo serijinis numeris suvirinimo aparato identifikacijai (būtinas atliekant techninį remontą, užsakant atsargines dalis, nustatant produkto kilmę).

3.2 SUVIRINIMO KONTŪRO PARAMETRAI

- **U** : maksimali tuščios eigos įtampa.
- **I₁/I₂** : Srovė į atitinkamą normaliuota įtampa, kurias gali tiekti suvirinimo aparatas suvirinimo proceso metu.
- **X** : Apkrovimo ciklas: nurodo laiko tarpa, kurio metu suvirinimo aparatas gali tiekti atitinkamą srovę (tas pats stulpelis). Jis išreiškiamas %, remiantis 10 minučių ciklui (pavyzdžiu, 60% = 6 minutės darbo, 4 minučių pertrauka; ir taip toliau).

Tuo atveju, kai naudojimo koeficientai (duomenų lentelėje nurodomi 40°C aplinkoje) yra viršijami, suveiks šilumos saugiklis (suvirinimo aparatas lieka budinčiam režime pakol jos temperatūra nepasieks leidžiamos ribos).

- **A/V-A/V**: Parodo suvirinimo srovės reguliavimo ribas (minimali - maksimali) prie atitinkamos lanko įtampos.

3.3 MAITINIMO LINIJOS TECHNIKINIAI DUOMENYS

- **U** : Kintamoji įtampa ir suvirinimo aparato maitinimo dažnis (leidžiamos ribos ±10%):
 - **I_{max}** : Maksimali srovė naudojama iš linijos.
 - **I_{off}** : Efektyvi maitinimo srovė.

- **—** : Uždelsto veikimo lydiųjų saugiklių dydis, numatytas linijos apsaugai.

11-Simboliai, susiję su saugos normomis, kurių reikšmės pateikiamos 1 skyriuje "Bendri saugumo reikalavimai lankiniams suvirinimui".

Pastaba: Auksčiausia pateiktas duomenų lentelės pavyzdys yra skirtas tik simbolių ir skaičių reikšmių paaškinimui; tikslus jūsų turimo suvirinimo aparato techninių duomenų dydžiai turi būti pateikti duomenų lentelėje ant pačio suvirinimo aparato.

3.2 KITI TECHNINIAI DUOMENYS:

- **SUVIRINIMO APARATAS:** žiūrėti 1 lentelę (1 LENT.)
- **DEGIKLIS:** žiūrėti 2 lentelę (2 LENT.)

4. SUVIRINIMO APARATO APRAŠYMAS

4.1 VALDYMO ĮTAISAI, REGULIAVIMAS IR PRIJUNGIMAS (PAV. B)

4.1.1 Suvirinimo aparatas su integruotu vagoneliu ant priekinio šono:

- Valdymo skydas (žiūrėti aprašymą).
- Neigiamas (-) paviršinis lizdas suvirinimo srovės kabeliui (įžeminimo laidui MIG ir MMA atveju, degiklio laidui TIG atveju).
- TIG degiklio antvamzdis dujoms.
- 3p jungtis TIG DEGIKLIO valdymo laidui.
- 14p jungtis nuotolinio valdymo prijungimui.
- Centralizuota (Euro) jungtis MIG degikliui.
- Teigiamas (+) paviršinis lizdas TIG suvirinimo įžeminimo laidui.

ant užpakalinio šono:

- Pagrindinis jungiklis ON/OFF.
- Duju žarnelės (baliono) jungtis TIG suvirinimui.
- Duju žarnelės (baliono) jungtis MIG suvirinimui.
- Maitinimo kabelis su laidų laikikliu.
- 11-5p jungtis aušinimo vandeniu sistemai.
- 13-Lydis saugiklis.

4.2 SUVIRINIMO APARATO VALDYMO SKYDAS (PAV. C)

1- PAVOJAUS SIGNALO ŠVIESTOS DIODAS (srovė į aparata netiekiamą).

Pašalinus pavojaus signalo priežastį, suvirinimo aparato veikimas atsinaujina automatiškai.

- Displojuose (15) ir (16) pasirodantys signaliniai pranešimai:
- **"AL1"** : Pirmio kontūro šiluminio saugiklio įsijungimas.
 - **"AL2"** : antrinio kontūro šiluminio saugiklio įsijungimas.
 - **"AL3"** : įtaiso, apsaugančio nuo maitinimo linijos pernelyg aukštos įtampos, įsijungimas.
 - **"AL4"** : įtaiso, apsaugančio nuo maitinimo linijos pernelyg žemos įtampos, įsijungimas.
 - **"AL5"** : įtaiso, apsaugančio nuo nepakankamo slėgio degiklio aušinimo vandeniu kontūre. Darbo atsinaujinimas nėra automatiškas.
 - **"AL7"** : įtaiso, apsaugančio nuo pernelyg aukštos srovės MIG-MAG režime, įsijungimas.
 - **"AL8"** : serinės linijos gedimas: trumpas sujungimas degiklyje.
 - **"AL9"** : įtaiso, apsaugančio magnetines dalis, įsijungimas.
 - **"AL10"** : nuosekliosios linijos gedimas: nuoseklusiai kistiukas atjungtas.
 - **"AL11"** : įtaiso, apsaugančio nuo linijos fazės trūkumo, įsijungimas.
 - **"AL12"** : nuosekliosios linijos gedimas: Duomenų klaida.
 - **"AL13"** : Pernelyg didelės dulkių sankuopus suvirinimo aparato viduje, darbas vėl atnaujinamas, kai:
 - suvirinimo aparato vidus yra išvalomas;
 - paspaudžiamas atitinkamas mygtukas valdymo skydo displejue.

Išjungus suvirinimo aparatą, keletą sekundžių gali matytis užrašas "AL4" arba "AL11".

2- ŠVIESTOS DIODAS, pranešantis apie ĮTAMPĄ DEGIKLYE ARBA ANT ELEKTRODO.

3- ŠVIESTOS DIODAS, pranešantis apie SUVIRINIMO APARATO PROGRAMAVIMĄ.

4- Personalizuotų suvirinimo programų išsaugimo (RECALL)mygtukas (žiūrėti par. 4.3.2.4).

5- Personalizuotų suvirinimo programų išsaugojimo (SAVE)mygtukas (žiūrėti par. 4.3.2.3).

- **Suvirinimo programos ir 2 skaitmenų displojaujas pasirinkimo mygtukas.** Spaudžiant pakartotinai šį mygtuką, displojė pasirodo skaitmenys nuo "0" iki "44" imtinai. Kiekvienas numeris nuo "1" iki "44" yra susietas su sinergetine suvirinimo programa (žiūrėti LENT.3), tuo tarpu skaitmeniu "0" yra priskiriamas rankinis suvirinimo aparato valdymas, kuriamo operatorius gali nustatyti visus parametrus (tik MIG-MAG SHORT ir SPRAY ARC režimuose).

7- Suvirinimo proceso pasirinkimo mygtukas.

Paspaudus šį mygtuką, užsidega šviesos diodas, esantis šalia pasirinkto suvirinimo režimo:

MIG : MIG-MAG režime "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG režime "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG režime "PULSE ON PULSE".

TIG : TIG.

MMA : MMA elektrodas.

8- MIG-MAG degiklio jungiklio valdymo režimo pasirinkimo mygtukas.

Paspaudus šį mygtuką užsidega signalinis diodas, atitinkantis:

2t : darbą 2 taktais, jungiklis ON-OFF paspaustas.

4t : darbą 4 taktais, jungiklis ON-OFF atleistas.

BILEVEL : bi-level veikimą MIG-MAG, TIG režimuose.

SPOT : darbą taškinio suvirinimo režime MIG-MAG (SPOT).

9- Nuotolinio valdymo įvedimo mygtukas.

Degant signaliniams šviesos diodui , regaliavimas gali būti vykdomas tik nuotoliniu būdu, tiksliau sakant:

a) **valdymas potenciometru (tik MMA ir TIG)**: Pakeičia encoder rankenėlės funkcijas (14).

b) **Valdymas dvem potenciometrais**: pakeičia encoder rankenėlių funkcijas (14) ir (13).

c) **valdymas pedalu (tik MMA ir TIG)**: pakeičia encoder rankenėlės funkcijas (14).

PASTABA: Pasirinkimas "NUOTOLINIS" yra galimas tik jeigu nuotolinis valdymas yra iš tikrujų prijungtas prie atitinkamų jungties.

10- Suvirinimo parametrų pasirinkimo mygtukas.

Spaudžiant mygtuką paeiliui, užsidega vienas iš signalinių šviesos diodų nuo (10a) iki (10h), kuris yra susietas su specifiniu parametru. Kiekvieno aktyvus parametru dydžio nustatymas yra vykdomas rankenėlės pagalba (13) ir parodomos displejuje(15). Šiu nustatymų metu rankenėlė (14) reguliuoja displejuje (16) parodyto pagrindinio suvirinimo lygio dydi, bei jo srovę arba vienos padavimo greitį (žiūrėti (14) punkto aprašymą), išskyrus (10b).

Tik degant atitinkamam šviesos diodui (10b), galima rankenėlė (14) reguliuoti antrinio lygio vertes (žiūrėti šviesos diodų aprašymą (10b)).

Pastaba: tie parametrai, kurie negali būti keičiami operatorius, pagal tai, ar dirbama sinergetinėje programe, ar rankiniam režime "PRG 0", yra automatiškai pašalinami iš pasirinkimo; atitinkamas signalinis šviesos diodas neužsidega.



• MIG-MAG

Šis parametras yra parodomos automatiškai MIG-MAG suvirinimo operacijų metu, tuo pačiu nurodoma ir reali lanko įtampa (dega šviesos diodas (15)).

• MIG-MAG Pulse arc

Sinergetinės MIG-MAG programos nustatymo metu Pulse arc leidžia reguliuoti norimus ivesti sinergijoje apskaičiuotus lanko ilgio pataisymus (riba nuo -5% iki +5%) (dega šviesos diodas (15c)).

Prie tokius pat salygu nustatius funkcijas bi-level, pulse on pulse arba Tstart, parametras igauna pagrindinio suvirinimo lygio lanko ilgio pataisymo reikšmę, taip pat suskaičiuotą sinergijoje (riba nuo -5% iki +5%) (dega šviesos diodas (15c)).

• MIG-MAG Short arc


Sinergetinės MIG-MAG programos nustatymo metu Short arc leidžia reguliuoti norimus ivesti sinergijoje apskaičiuotus lanko ilgio pataisymus (riba nuo -5% iki +5%) (dega šviesos diodas (15c)).

Prie tokius pat salygu nustatius funkciją bi-level, parametras igauna pagrindinio suvirinimo lygio lanko ilgio pataisymo reikšmę, taip pat suskaičiuotą sinergijoje (riba nuo -5% iki +5%) (dega šviesos diodas (15c)).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Vis dar dirbant režime MIG-MAG Short arc, rankinė programa "PRG 0" leidžia nustatyti realią lanko įtampą (riba 10-40)(dega šviesos diodas (15a)).

Prie tokius pat salygu nustatius funkciją bi-level, parametras igauna pagrindinio suvirinimo lygio realią lanko įtampos reikšmę,(riba 10-40) (dega šviesos diodas (15a)).

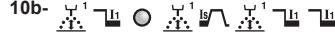

• MIG-MAG pulse arc

MIG-MAG pulse arc režime nustatius bi-level, pulse on pulse arba Tstart funkcijas, galima reguliuoti srovę I₁ ir I₂ (I_{start})(rankenėlės pagalba (14)) ir antrinio suvirinimo lygio lanko ilgio pataisymus (rankenėlės pagalba (13)), apskaičiuotus sinergijoje (riba nuo -5% iki +5%)(dega šviesos diodas (15c)).

• MIG-MAG short arc

Sinergetinėse programeose MIG-MAG short arc, nustatius bi-level funkciją, galima reguliuoti srovę/vielos greitį(rankenėlės pagalba (14)) ir antrinio suvirinimo lygio lanko ilgio pataisymus (rankenėlės pagalba (13)), apskaičiuotus sinergijoje (riba nuo -5% iki +5%)(dega šviesos diodas (15c)).

• Bi-level "PRG 0"

Pasirinkus rankinę programą "PRG 0" su bi-level funkcija, galima reguliuoti vielos padavimo greitį (rankenėlės pagalba(14), (dega šviesos diodas 16c)) ir realią antrinio suvirinimo lygio lanko įtampą (rankenėlės pagalba (13))(riba 10-40)((dega šviesos diodas (15a)).

TIG bi-level režime leidžiama reguliuoti antrajį suvirinimo srovės lygi (I₁).



• MIG-MAG "PRG 0"

Rankiniam režime "PRG 0" leidžiama pritaikyti vielos padavimo greitį prie suvirinimo starto, tokiu būdu optimizuojant lanko uždegimą (reguliavimas 1-100% ir degantis šviesos diodas (15c)).

• 2 TAKTU MIG-MAG Pulse arc

2 TAKTU MIG-MAG Pulse arc režime leidžiamas pradinės srovės trukmės (Tstart) reguliavimas. Nustatius nulinę parametru vertę, funkcija išjungiamą, tuo tarpu nustatius bet kokią, už nulį aukštęsnę vertę (reguliavimas 0,1-3 sekundžių), galima pasirinkti šviesos diodą (10b) lanko įtampas bei pradinės srovės vertės (antrinis lygis), pataisymų reguliavimui. Pradinė srovė gali būti nustatoma aukštęsne arba žemesnė už pagrindinę suvirinimo srovę; aukštęsne pradinę srovę yra labai naudinga aliuminio ir jo lydiniių suvirinimui, tokiu būdu galima greičiau sušildyti virinamą gaminį ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

MIG-MAG režime Pulse on pulse leidžiama reguliuoti pagrindinės suvirinimo srovės trukmę (reguliavimas 0,1-10 sekundžių) ir degantis šviesos diodas (15b).

• MMA

Naudojant elektrodus MMA režime, parametras įgauna "Arc force" funkciją, leidžiančią dinaminės srovės pervažio nustatymą (reguliavimas 0-100% ir dega signalinis šviesos diodas(15c)). MMA suvirinimo metu displejuje (15) parodoma reali lanko įtampa (dega signalinis šviesos diodas (15a)), šviesos diodas (10c) išlieka degantis, o Arc force reguliavimas yra galimas ir suvirinimo metu.



10d- • MIG-MAG pulse arc


MIG-MAG pulse arc režime parametras apibréžia lanko droseliavimą. Kuo aukštësnis jo dydis, tuo labiau bus koncentruotas lankas suvirinimo metu. Suvirinimo režime, kur naudojami du srovės lygiai (bi-level, pulse on pulse arba Tstart), lanko droseliavimas yra bendras abiems nustatytiems lygiams (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

Rankiniam MIG-MAG "PRG 0" režime galima reguliuoti elektroninę reaktyviajā varžą (reguliavimas 20-80% ir degantis signalinis šviesos diodas(15c)). Aukštësnė vertė apibréžia karštęs suvirinimo vonelę. Bi-level režime elektroninė reaktyvioji varža yra bendra abiems nustatytiems lygiams.

• MIG-MAG Pulse on pulse

MIG-MAG režime Pulse on pulse leidžiama reguliuoti antrinės suvirinimo srovės trukmę (reguliavimas 0,1-10 sekundžių) ir degantis šviesos diodas (15b).

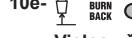

10e- • Vielos uždegiminas baigus suvirinimą (BURN-BACK).

Leidžia reguliuoti vielos uždegimino trukmę nutraukus suvirinimą. Taisyklingai nustatius, leidžia išvengti vielos prilipimo prie virinamo gaminio rankiniam režime (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (reguliavimas 0,01-1 sekundžių) ir degantis signalinis diodas (15b).

Sinergetinės MIG-MAG programos nustatymo metu, leidžia reguliuoti norimus ivesti sinergijoje apskaičiuotus BURN_BACK TIME pataisymus (riba nuo -1% / +1%, dega šviesos diodas (15b)).



10f- • Post-GAS MIG-MAG SHORT ARC ir TIG.


Dirbant bet kokiam MIG-MAG režime, SHORT ARC TIG įgauna "Post-gas" reikšmę, tokiu būdu galima nustatyti apsauginių dujų pasklidimo laiką nuo suvirinimo pabaigos (reguliavimas 0,1-10 sekundžių) ir degantis signalinis šviesos diodas (15b).



10g- • Suvirinimo srovės nuožulnioji rampa (SLOPE DOWN).


Yra aktyvuojama tik naudojant sinergetines programas MIG-MAG PULSE ARC arba SHORT ARC ("PRG" nuo "1" iki "44") arba TIG.

Leidžia laipsniškai sumažinti srovę atleidus degiklio jungiklį (reguliavimas 0-3 sekundžių) ir degantis šviesos diodas(15b)).

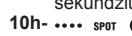

10h- • Taškinio suvirinimo laikas (SPOT TIME).

Yra aktyvus tik tokiu atveju, kai mygtuko (8) pagalba pasirenkamas "SPOT" režimas. Leidžia atlikti MIG-MAG taškinio suvirinimo darbus kontroliuojant suvirinimo trukmę (reguliavimas 0,1-10 sekundžių) ir degantis šviesos diodas(15b)).

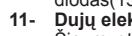

11- • Duju elektrinės sklendės rankinio paleidimo mygtukas.

Šio mygtuko pagalba galimas duju flūsus (nuotekų vamzdžiai – spaudimo reguliavimas), néra būtina spausti degiklio jungiklį; paspaudus mygtuką, tiekimas pradedamas iš karto.



12- • Rankinio vielos padavimo mygtukas.

Šis mygtukas leidžia vielos padavimą degiklio gaubtuve, tokiu atveju néra būtina spausti degiklio jungiklį; paspaudus mygtuką, tiekimas pradedamas iš karto, O jo greitis yra pastovus.



13- Encoder rankenėlė suvirinimo parametrų reguliavimui (žiūrėti 10a-10h).

14- Encoder rankenėlė.


Rankenėlė reguliuoja:

- Suvirinimo srovę (dega signalinis šviesos diodas (16a)).
- Vieilos padavimo greitį (degantis šviesos diodas (16c)) Short/Spray arc režime.

- Suvirinamo gaminio storį (degantis šviesos diodas(16b)), jei virinamo gaminio storis milimetrais yra pasirinktas mygtuku (17).

Suvirinimo režime, kur naudojamos dviejų lygių srovės (bi-level, pulse on pulse arba Tstart) bei dega signalinis šviesos diodas (10b), rankenėlė reguliuoja:

- Antrinio lygio suvirinimo srovę I₁ (dega signalinis diodas (16a)) režime Pulse arc.
- Suvirinimo antrinio lygio vielos padavimo greitį (degantis šviesos diodas (16c)) Short/Spray arc režime.

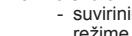


15- 3 skaitmenų raidinės skaitmeninis displejus. Parodo:

- suvirinimo parametrų vertes (žiūrėti nuo (10a) iki (10h)) tuščios apkrovos režime.
- realio lanko įtampą suvirinimo metu.

PASTABA: suvirinimo pabaigoje displejus automatiškai pakeičia nustatytus dydžius.

- pavojaus signalas (žiūrėti 1 punkta).

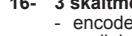


15a, 15b, 15c- einamojo matavimo vieneto žymėjimo signaliniai diodai (voltai, sekundės, procentai).

16- 3 skaitmenų raidinės skaitmeninis displejus. Parodo:

- encoder rankenėlę (14) nustatytą dydį.
- realiajai srovės suvirinimo metu.

PASTABA: suvirinimo pabaigoje displejus automatiškai pakeičia nustatytus dydžius.

- pavojaus signalas (žiūrėti 1 punkta).

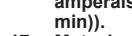

16a, 16b, 16c- einamojo matavimo vieneto žymėjimo signaliniai diodai (srovė amperais (A), storis milimetrais (mm) ir vielos greitis metrais/minutę (m/min)).

17- Matavimo vieneto pasirinkimo mygtukas Amperai, mm, m/min (signaliniai diodai (16a)(16b) (16c)).

Leidžia encoder (14) pagalba nustatyti atitinkamą norimos suvirinti medžiagos storį, suvirinimo srovę, vielos greitį.

"PRG 0" rankinis pasirinkimas: kiekvieno atskiro parametru nustatymas nepriklauso nuo kitų.

Programos nuo "1" iki "44": kiekvieno atskiro parametru nustatymas (pvz.

medžiagos storio) automatiškai apibūdina kitus parametrus (pvz. Suvirinimo sroves ir vielos greitį).

4.3 PROGRAMŲ IŠSAUKIMAS IR JŲ IŠSAUGOJIMAS

4.3.1 GAMINTOJO IVESTŲ PROGRAMŲ IŠSAUKIMAS

4.3.1.1 SINERGETINĖS MIG-MAG programos

Suvirinimo aparate yra numatyti 44 į atmintį įvestos sinergetinės programos, ju ypatumai yra nurodyti lentelėje (3 LENT.), kuri padeda pasirinkti tinkamiausių programų pagal norimą suvirinimo tipą.

Atitinkamos programos pasirinkimas yra vykdomas paeiliui spaudžiant mygtuką "PRG", kuris atitinka displejėje pasirodančius skaitmenis nuo "0" iki "44" imtinai (skaitmuo "0" néra susietas su jokia sinergetine programa, bet su veikimu rankiniame režime, kai aprašyta sekaniame paragrafe).

PASTABA: Sinergetinėje programoje labai svarbu specialaus mygtuko pagalba įvykdysti norima perkėlimo režimo pasirinkimą- PULSE ARC arba SHORT/SPRAY ARC (žiūrėti PAV. C, mygtukas (7)).

PASTABA: Vielos rūsys, kurios néra aprašytos lentelėje, gali būti naudojamos rankiniame režime "PRG 0".

4.3.1.2 VEIKIMAS RANKINIAME REŽIME ("PRG 0")

Darbas rankiniame režime displejėje atitinka skaitmenį "0" bei yra aktyvus, jei prieš tai buvo pasirinktas perkėlimo režimas SHORT/SPRAY ARC (PAV. C, mygtukas (7)).

Šiam režimui néra numatyta jokia sinergetika, todėl visi suvirinimo parametrai turi būti nustatomi paties operatoriaus rankiniu būdu.

DĖMESIO! Visų parametrų nustatymas yra laisvas, todėl jiems priskiriamos reikšmės gali neatitinkti teisingo suvirinimo proceso.

PASTABA: Rankiniame pasirinkime NEGALI būti naudojamas perkėlimo režimas PULSE ARC.

4.3.2 PERSONALIZUOTŲ PROGRAMŲ IŠSAUGOJIMAS IR IŠKVIETIMAS MIG-MAG REŽIME

4.3.2.1 Įvadas

Suvirinimo aparatas leidžia personalizuotų darbo programų, susijusių su atitinkamais parametrių komplektais, skirtais tam tikriems suvirinimo tipams, išsaugojimą (SAVE). Kiekvienai išsaugota programa gali būti iššaukta (RECALL) bet kuriuo metu, tokiu būdu suvirinimo aparato vartotojas "po ranka" visada turi įrangą, kuri yra praeityje jau optimizuota specifiniams darbams.

4.3.2.2 Personalizuotų programų išsaugojimo pajėgumas dirbant MIG-MAG

Suvirinimo aparate yra numatytais personalizuotu programu išsaugojimas trijose grupėse, i kurias jos susikirstytos pagal tris sinergetinius perkėlimo režimus (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc ir Pulse on pulse) bei veikimą rankiniame režime, susikirstymas atliekamas pagal tokius požymius:

- PULSE ARC SINERGICO PULSE ON PULSE: 10 išsaugomų programų (atitinkami skaitmenys nuo "1" iki "10"),
- PULSE ARC SINERGICO: 10 išsaugomų programų (atitinkami skaitmenys nuo "1" iki "10"),
- SHORT/SPRAY ARC SINERGICO: 10 išsaugomų programų (atitinkami skaitmenys nuo "1" iki "10")
- SHORT/SPRAY ARC MANUALE ("PRG=0"): 10 išsaugomų programų (atitinkami skaitmenys nuo "1" iki "10").

Ketinanti iššaukti norimą naudoti programą, labai svarbu ne tik pasirinkti skaitmenį (kaip aprašyta paragrafe 4.3.1), bet ir atlikti norimo perkėlimo režimo pasirinkimą- PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON- PULSE arba SHORT/SPRAY ARC arba pasirinkti "PRG=0" jei ketinama iškvesti rankiniame režime išsaugotas programas.

4.3.2.3 Išsaugojimo procedūra (SAVE).

Atlikus suvirinimo aparato optimalų sureguliaciją atitinkamam suvirinimo tipui, toliau sekti tokią procedūrą (žiūrėti PAV.C):

- a) Paspausti mygtuką (5) "SAVE".
- b) Viename displejėje pasirodo "Pr" (16) o kitame displejėje (15) skaitmuo (nuo "1" iki "10" imtinai).
- c) Sukant encoder rankenelę (nesvarbu ar (13) arba (14)), pasirinkti skaitmenį, kuriuo norima išsaugoti konkretiā programą (taip pat žiūrėti 4.3.2.).
- d) Vėl paspausti mygtuką "SAVE".
- e) Displejai (15) ir (16) mirks.

f) Dvių sekundžių bėgyje vėl paspausti mygtuką "SAVE".

g) Displejėje pasirodo užrašas "St Pr", tai reiškia, kad programa yra išsaugota; po 2 sekundžių displejai automatiškai komutuoja ką tik išsaugotų parametru atitinkamas reikšmes.

PASTABA. Jeigu mirksint displejams 2 sekundžių bėgyje néra paspaudžiamas mygtukas "SAVE", displejai rodo "No St" ir programa néra išsaugoma; displejai vėl automatiškai sugržta prie anksčiau rodytų vercių.

4.3.2.4 Personalizuotos programos iššaukimo (RECALL) procedūra

Prieš atliekant programos iškvietimo operacijas, būtina patikrinti pasirinktą perkėlimo režimą (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC arba "PRG=0"), bei išsitinkinti, ar būtent tą darbo režimą ketinama naudoti. Patikrinus, testi taip (žiūrėti PAV.C):

a) Paspausti mygtuką "RECALL".

b) Viename displejėje (16) pasirodo užrašas "Pr", o kitame displejėje (15) skaitmuo (nuo "1" iki "10" imtinai).

c) Sukant encoder rankenelę (nesvarbu ar (13) arba (14)), pasirinkti skaitmenį, kuriuo norima išsaugoti konkretiā programą.

d) Vėl spausti mygtuką "RECALL" ir laikyti spaudus daugiau nei 2 sekundes.

e) Displejėje pasirodo užrašas "Ld Pr", tai reiškia, kad programa yra iššaukta; po 2 sekundžių displejai automatiškai komutuoja ką tik iškvestos programos atitinkamas vertes.

PASTABA. Jei mygtukas "RECALL" néra laikomas paspaustas ilgiu nei 2 sekundes, displejėje rodomas užrašas "No Ld" ir programa néra užkraunama; displejai vėl automatiškai sugržta prie anksčiau rodytų vercių.

PASTABOS:

- OPERACIJŲ SU MYGTUKAIS "SAVE" IR "RECALL" DEGA ŠVIESOS DIODAS "PRG".
- IŠKVIESTA PROGRAMA GALI BŪTI PAKEISTA PAGAL OPERATORIAUS PAGEIDAVIMUS, BET PAKEISTOS VERTĖS NÉRA AUTOMATIŠKAI IŠSAUGOMOS. JEI NORIMA IŠSAUGOTI NAUJAS REIKŠMES TOJE PAČIOJE PROGRAMOJE, BŪTINA ATLIKTI IŠSAUGOJIMO PROCEDŪRĄ (žiūrėti 4.3.2.3).
- PERSONALIZUOTŲ PROGRAMŲ REGISTRAVIMĄ IR ATITINKAMŲ SU JOMIS SUSIJUSIŲ PARAMETRŲ ARCHYVAVIMĄ ATLIEKA PATS VARTOTOJAS.
- PERSONALIZUOTOS PROGRAMOS NEGALI BŪTI IŠSAUGOMOS DIRBANT ELEKTRODAIS MMA ARBA TIG REŽIMUOSE.

5. INSTALIAVIMAS

**! DĖMESIO! ATLIKTI VISAS INSTALIAVIMO IR ELEKTROS SUJUNGIMO OPERACIJAS TIK KAI SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGtas IR ATJUNGtas NUO MAITINIMO TINKLO.
VISUS ELEKTROS SUJUNGIMUS TURI ATLIKTI TIK SPECIALIZUOTAS IR KVALIFIKUOTAS PERSONALAS.**

5.1 PARUOŠIMAS

- Išpakuoti suvirinimo aparata;
- Įvesti poliarizavimo jungtį, jei néra prijungta GRA (PAV. D);
- Jei yra vežimėlis ir/arba GRA, būtina laikytis kartu su jais pateiktų instrukcijų.

5.2 SUVIRINIMO APARATO PAKĖLIMO BŪDAI (PAV. E)

Suvirinimo aparatas turi būti keliamas be nuimamų dalių (degiklio, duju vamzdžių, kabelių ir t.t.), kurie kėlimo metu galėtų atsiknisti.
Atlikti sutvirtinimo žiedų surinkimą kaip parodyta paveikslėlyje, naudojant du M8x25 varžtus, priedamus pakuočėje.

Ispėjimas: Pakėlimui skirti žiedai su akutės formos sriegiuotomis angomis M8 UNI 2948-71 nejėjina į tiekiamų dalių sąrašą.

5.3 SUVIRINIMO APARATO PASTATYMAS

Suvirinimo aparato instalavimui parinkti aplinką, kurioje nebūtų kliūčių aušinimo sistemos įėjimo ir išejimo vietose (driftinė, ventiliatoriaus sukelta cirkuliacija, jei jis naudojamas); taip pat išsitinkinti, kad tuo pačiu metu nebūtų įsiurbiamos konduktivinės dulkės, koroziniai garai, drėgmė, ir t.t.

Išlaikyti aplink suvirinimo aparatą bent 250 mm laisvos vietas.

! DĖMESIO! Pastatyti suvirinimo aparatą ant lygaus paviršiaus, galinčio išlaikyti atitinkamą svorį. Taip bus išvengta jo apvirkimo ir pavojingo judėjimo.

5.4 PAJUNGIMAS PRIE TINKLO

5.4.1 Įspėjimai

Prieš vykdant bet kokius elektrinių sujungimų darbus, būtina išsitinkinti, kad suvirinimo aparato duomenų lentelės vertės atitinka instalavimo vienos tinklo įtampą ir dažnį.

Suvirinimo aparatas turi būti sujungiamas tik prie maitinimo sistemos su neutraliu laidininku, sujungtu su žeme.

Norint užtikrinti apsaugą nuo netiesioginių kontaktų, naudoti diferencijuotus tokiių rūšių perjungiklius:

- A tipo () vienfaziuose aparatuose;
- B tipo () trifaziuose aparatuose.

Tam, kad būtų patenkinti Normatyvos EN 61000-3-11 (Flicker) keliami reikalavimai, patariamas suvirinimo aparato sujungimas maitinimo tinklo sandūros taškuose, kuriuose tarimoji varža yra mažesnė nei Zmax = 0.283 ohm.

5.4.2 KIŠUKAS IR LIZDAS

Sujungti atitinkamai srovei pritaikytą normalizuotą kištuką ir maitinimo laidą (3 poliai + įžeminimas x trifazė) ir paruošti maitinimo tinklo lizdą su lyžiausais saugikliais arba automatiniu pertraukikliu; specialus įžeminimo terminalas turi būti sujungtas su maitinimo linijos įžeminimo laidininku (geltonas-žalias). Lentelėje (LENT.1) pateikimų rekomenduojami uždelsto veikimo lyžių saugiklių dydžiai amperais, parinkti remiantis nominalia didžiausia suvirinimo aparato tiekama srove bei maitinimo tinklo vardine įtampa.

5.5 SUVIRINIMO KONTŪRO SUJUNGIMAI

! DĖMESIO! PRIEŠ ATLIEKANT ŽEMIAU APRASYTUS SUJUNGIMUS, BŪTINA ĮSITINKINTI, AR SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGtas IR ATJUNGtas NUO MAITINIMO TINKLO.

Lentelėje (1 LENT.) yra pateikiami suvirinimo laidų rekomenduotini dydžiai (mm²)

5.5.1 MIG-MAG SUVIRINIMAS VIELA (PAV.F)

5.5.1.1 Duju baliono prijungimas

- Priveržti slėgio reduktoriui prie duju baliono vožtuvu, įterpiant specialų adapterį (jis yra tiekiamas kaip priedas), jei yra naudojamos argono dujos arba mišinys Ar/CO₂.
- Sujungi duju įleidimo vamzdžių su adapteriu ir priveržti tiekiamą dirželių, sujungti kitą vamzdžio galą su atitinkama mova, esančia suvirinimo aparato užpakalinėje dalyje, bei priveržti tiekiamą dirželių.
- Prieš atsukant baliono vožtuvą, atleisti slėgio reduktoriaus reguliavimo žiedą.

5.5.1.2 Degiklio prijungimas

- Įvesti degiklį į jam skirtą jungtį iki galio priveržiant sutvirtinimo žiedą.
- Paruošti pirmajam vielos įvedimui išmontuojant antgalį ir kontaktinį vamzdelį, tokiu būdu bus palengvintas vielos išlindimas.
- Suvirinimo srovės kabelis prie paviršinio lizdo (+).
- Pagrindinių kabelių su atitinkama jungtimi.
- R.A. versijos (degiklis aušinamas vandeniu) vandens žarnelės prie paviršinių sandūrų.
- Atkreipti dėmesį, kad jungtys turi būti gerai suveržtos, tokiu būdu bus išvengta perkaitimo ir darbo efektyvumo sumažėjimo.
- Sujungi duju įleidimo vamzdžių su adapteriu ir priveržti tiekiamą dirželių; sujungti kitą vamzdžio galą su atitinkama mova, esančia suvirinimo aparato užpakalinėje dalyje, bei priveržti tiekiamą dirželių.

5.5.1.3 Suvirinimo srovės atgalinio laido sujungimas

Jungiamas su virinamu gaminiu arba su metaliniu darbastaliu, ant kurio yra padėtas gaminis, kaip galima arčiau prie atliekamos siūlės. Suvirinimo aparatuose su gnybtais, šis kabelis jungiamas prie gnybto, pažymėto simboliu (-).

5.5.2 TIG SUVIRINIMAS (PAV.G)

5.5.2.1 Duju baliono prijungimas

- Prisukti slėgio reduktoriui prie duju baliono sklendės, įterpiant atitinkamą tarpiklį, kuris yra tiekiamas kaip priedas naudojant argono dujas.
- Sujungi duju tekėjimo vamzdžių su reduktoriumi ir užveržti gamintojo tiekiamą įtvara; tada sujungti kitą vamzdžio galą prie atitinkamos sandūros suvirinimo aparato užpakalinėje pusėje bei užveržti gamintojo tiekiamą įtvara.
- Prieš atidarant baliono sklendę, atlaisvinti slėgio reduktoriaus metalinį reguliavimo žiedą.

5.5.2.2 Atgalinio suvirinimo srovės laido sujungimas

- Prijungti laidą prie virinamo gaminio arba prie metalinio darbastolio, ant kurio

padėtas virinamas gaminys, kaip galima arčiau atliekamos siūlės.

- Sujungti laidą, esantį ant suvirinimo aparato su paveršiniu lizdu (+).

5.5.2.3 Degiklio sujungimas

- Sujungti TIG degiklį su paveršiniu lizdu (-), esančiu ant suvirinimo aparato priekinio skydo; pabaigti dujų vamzdžio ir degiklio kontrolinio laido sujungimą.

5.5.3 MMA SUVIRINIMAS GLAISTYTAIS ELEKTRODAIS (PAV. H)

5.5.3.1 Elektrodų laikiklio prijungimas

Beveik visi glaistytai elektrodai turi būti jungiami prie teigiamo generatoriaus poliaus (+), išskyrus rūgštinius glaisto elektrodus, kurie jungiami prie neigiamo (-) poliaus. Prijungti elektrodų laikiklio laidą prie paveršinio lizdo(+), esančio ant priekinės panelės.

Pastaba: kai kuriais atvejais patariamas (-) elektrodų laikiklio poliškumas, bet kokiu atveju, labai svarbu patirkinti elektrodų gamintojų nurodymus.

5.5.3.2 Atgalinio suvirinimo srovės laido sujungimas

- Prijungti laidą prie virinamo gaminio arba prie metalinio darbastalo, ant kurio padėtas virinamas gaminys, kaip galima arčiau atliekamos siūlės.
- Sujungti laidą, esantį ant suvirinimo aparato su paveršiniu lizdu (-).

5.5.4 Patarimai

- Prisukti iki galio suvirinimo kabelių jungtis paveršiniuose lizduose (jei jie yra), kad būtų garantuojamas nepriekaištingas elektros kontaktas; priešingu atveju jungtys gali perkasti, įmanomas jų greitas susidėvėjimas ir efektyvumo sumazėjimas.
- Naudoti kaip galima trumpesnius suvirinimo kabelius.
- Vengti naudoti metalines struktūras, kurios néra virinamų gaminių sudedamosios dalys, suvirinimo srovės atgalinio kabelio pakeitimui; tai gali būti pavojinga saugumo atžvilgiu ir pakenkti suvirinimo kokybei.

5.6 VIELOS RITĖS PAKROVIMAS (Pav. I)



DĖMESIO! PRIEŠ PRADEANT VIELOS PAKROVIMO OPERACIJAS, ISITINKINTI, KAD SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGTAS IR ATJUNTAS NUO MAITINIMO TINKLO.

ISITINKINTI, KAD DEGIKLYJE SUVIRINIMO VIELOS PADAVIMO VOLAI, VIELOS NUKREIPIMO ŽARNA IR KONTAKTINIS VAMZDELIS ATITINKA KETINAMOS NAUDOTI SUVIRINIMO VIELOS DIAMETRĄ IR RŪŠI IR KAD YRA TAISYKLINGA SUMONTUOTI. NEDĖVĒTI APSAUGINIŲ PIRŠTINIŲ SUVIRINIMO VIELOS [VEDIMO METU].

- Aitardyti veleno skyriaus dangtelį.
- Istatyti vielos ritę į veleną; išsitinkti kad veleno traukimo stulpelis yra taisyklingai patalpintas jam skirtoje ertmėje (1a).
- Atlaisvinti slėgio antvolių/ius ir nuimti ji/juos nuo žemutinio/ių volo/lų (2a).
- Patirkinti, ar padaviklio juostelė/ės yra pritaikyta/os naudojamai vielai (2b).
- Atlaisvinti vielos pradžią, pašalinkti deformuotą galiuką nukerplant lygiai, be atplaišų; pasukti ritę prieš laikrodžio rodyklę ir įvesti į vielos pradžią į vielos nukreiptuvą (2c).
- Vėl įstatyti antvolių/ius nustatant vidutinę slėgio vertę, patirkinti, ar viela taisyklingai įspraussta į žemutinio volo ertmę (3).
- Lengvai pristabdyti veleną specialaus reguliavimo varžto, esančio veleno centre, pagalba (1b).
- Nuimti antgalį ir kontaktinį vamzdelį (4a).
- Ikišti suvirinimo aparato kištuką į maitinimo lizda, įjungti suvirinimo aparata, paspausti degiklio mygtuką arba vielos padavimo mygtuką ant kontrolinio skydo (jei jis yra) ir palaukti, pakol vielos pradžia prieis pro visą vielos nukreipimo žarną ir išlis 10-15cm iš priekinės degiklio daliies, atleisti mygtuką.



DĖMESIO! Šiuo operacijų metu viela turi elektrinės įtampos ir yra veikiamą mechaniską; todėl, nesiejant atitinkamų saugumo priemonių, gali sukelti elektros smūgio pavoju, sužeidimus ir uždegti elektrinius lankus:

- Niekada nenukreipti degiklio angos link kūno dalių.
- Dujuj balionu laikyti atokiau nuo degiklio.
- Vėl įmontuoti antgalį ir kontaktinį vamzdelį ant degiklio (4b).
- Išsitinkinti, kad vielos padavimas yra reguliarus; nustatyti volų slėgi ir veleno stabdymą ties mažiausiomis galimomis vertėmis ir patirkinti, ar viela neslysta ertmėje ir ar eigos sustojimo metu viela neatapsala duja formuodama kilpas dėl per didelės ritės incercijos.
- Sutrumpti vielos galus, iššeldančius iš antgalio iki 10-15mm.
- Uždaryti veleno skyriaus dangtelį.

5.7 VIELOS NUKREIPIMO IVORĖS PAKEITIMAS DEGIKLYJE (PAV. N)

Prieš pradėtant ivorés pakeitimo procedūrą, reikia ištiesinti degiklio laidą taip, kad būtų išvengiama linkiu susiformavimo.

5.7.1 Spiralinė ivoré plieninei vielai

- 1- Atsukti degiklio galvutes antgalį ir kontaktinį vamzdelį.
- 2- Atsukti centrinės jungties ivorés sutvirtinimo veržlę ir išmauti norimą pakeisti ivorę.
- 3- Įvesti naująją ivorę į kabelio- degiklio kanalą ir lengvai pastumti pakol ji išsikiš iš degiklio galvutės.
- 4- Vėl rankiniu būdu prisukti ivorés sutvirtinimo veržlę.
- 5- Lygiasi nukirpti per daug išsišiųjančią ivorés galiuką lengvai ji paspaudžiant; ji pašalinkti iš degiklio kabelio.
- 6- Pašalinkti ivorés kirpimo vietos nelygumus ir vėl ją įvesti į kabelio- degiklio kanalą.
- 7- Vėl prisukti veržlę suveržiant ją atsuktuviu.
- 8- Vėl sumontuoti antgalį ir kontaktinį vamzdelį.

5.7.2 Sintetinės medžiagos ivoré aliuminio vielai

Aitlikti 1, 2, 3 operacijas kaip aprašyta auksčiau darbui su ivore plienui (nekreipti dėmesio į 4, 5, 6, 7, 8 operacijas).

9- Vėl prisukti kontaktinį vamzdelį aliuminiui patirkrintan ar jis nesileičia su ivore.

10- Įvesti į priešingą ivorés (degiklio prijungimo pusėje) žalvarinį nipelį. OR žiedą ir, iššliaukant ivoré lengvai prispausta, prisukti ivorés sutvirtinimo veržlę. Išsišiųjančią ivorés dalis bus vėliau pašalinkta (žiūrėti (13)). Ištraukti iš degiklio vielos padavimo įtaiso sandūros kapiliarinį vamzdį, skirtą plieno ivorėms.

11- KAPILLARINIS VAMZDIS NÉRA NUMATYTAS alluminio ivorėms, kurių skersmuo yra 1,6-2,4mm (geltonos spalvos); todėl tokia ivoré bus įvedama į degiklio sandūrą be kapiliarinio vamzdžio.

Nukirpti aliuminio ivorés 1-2,2mm skersmens kapiliarinį vamzdį (raudonos spalvos) taip, kad jis būtų apytiksliai 2 mm trumpesnis už plieno vamzdį bei jį įvesti į laisvajį ivorés galą.

12- Į vielos padavimo sandūrą įvesti degiklį ir ji užfiksuoji, pažymėti ivoré 1-2mm atstumu nuo volų, vėl ištraukti degiklį.

13-Numatytu dydžiu patrupinti ivoré, stengiantis nedeformuoti jėjimo ertmės.

Vėl įmontuoti degiklį vielos padavimo įtaiso sandūroje ir sumontuoti antgalį dujoms.

6. SUVIRINIMAS: PROCESO APRAŠYMAS

6.1 MIG-MAG SUVIRINIMAS

6.1.1 PERKELIMOS REŽIMAS SHORT ARC (TRUMPAS LANKAS)

Vielos sulydymas ir lašo nutraukimas įvyksta dėl pasikartojančių trumpų sujungimų (iki 200 kartų per sekundę) iš vielos galio lydymo vonelėje.

Angliniai ir mažai legiruoti plienai

- Galimas vielos skersmuo:	0,6-1,2mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	40-210A
- Lanko įtampos diapazonas:	14-23V
- Naudotinos dujos:	CO ₂ bei Ar/CO ₂ arba Ar/CO ₂ /O ₂ mišiniai

Nerūdyantys plienai

- Galimas vielos skersmuo:	0,8-1mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	40-160A
- Lanko įtampos diapazonas:	14-20V
- Naudotinos dujos:	Ar/O ₂ arba Ar/CO ₂ (1-2%) mišiniai

Aluminis ir jo lydiniai

- Galimas vielos skersmuo:	0,8-1,6mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	75-160A
- Lanko įtampos diapazonas:	16-22V
- Naudotinos dujos:	Ar 99,9%

Paprastai kontaktinis vamzdelis turi būti sulygintas su antgaliu arba truputį išsišišti dirbant su plonesne vieles iš žemesnių lanko įtampos; laisvas vielos ilgis (stick-out) normaliomis sąlygomis bus nuo 5 iki 12mm imtinai.

RANKINIAME REŽIME ("PRG 0") atitinkai reaktyviosios varžos dydis:

- 5%-60% anglinių plienų vielai, kurios skersmuo 0,8-1mm.
- 50%-80% anglinių plienų vielai, kurios skersmuo 1,2-1,6mm.
- 60%-80% nerūdyantio plieno ir aliuminio vielai.

Taikymas: Nedidelio storio medžiagų suvirinimas bet kokioje pozicijoje, arba pirmam nuosklembų sulyginimui, šio režimo pranašumas yra ribotas karščio perdavimas ir puikiai kontroliuojama suvirinimo vonelė.

PASTABA: SHORT ARC perkėlimo režimas aluminio ir jo lydinii suvirinimui turi būti taikomas labai atsargiai (ypatingai su vielą, kurios skersmuo >1mm), nes gali pasireikšti lydymosi defectų rizika.

6.1.2 SPRAY ARC (PURŠKIMO LANKO) PERKELIMO REŽIMAS

Vielos išsilydymas įvyksta prie aukštesnių srovų ir įtampos palyginus su "short arc" režimu, o vielos galas nebesileicia su lydymosi vonele; lankas sukuriamas suvirinimo vonelės pagalba, per kurią praeina metaliniai lašai, atsirandantys iš išsišinio elektrodinės vielos lydymosi, tokiu atveju néra trumpų sujungimų.

Angliniai ir mažai legiruoti plienai

- Galimas vielos skersmuo:	0,8-1,6mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	180-450A
- Lanko įtampos diapazonas:	24-40V
- Naudotinos dujos:	Ar/CO ₂ arba Ar/CO ₂ /O ₂ mišiniai

Nerūdyantys plienai

- Galimas vielos skersmuo:	1-1,6mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	140-390A
- Suvirinimo įtampos diapazonas:	22-32V
- Naudotinos dujos:	Ar/O ₂ arba Ar/CO ₂ (1-2%) mišiniai

Aluminis ir jo lydiniai

- Galimas vielos skersmuo:	0,8-1,6mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	120-360A
- Suvirinimo įtampos diapazonas:	24-30V
- Naudotinos dujos:	Ar 99,9%

Paprastai kontaktinis vamzdelis turėtų būti 5-10mm antgalio viduje, ši pozicija priklauso nuo lanko įtampos; laisvas vielos ilgis (stick-out) normaliomis sąlygomis bus nuo 10 iki 12mm imtinai.

RANKINIAME REŽIME ("PRG 0") teisingai pasirinkus vielos greičio ir lanko įtampos parametrus (arba suderinamas reikšmės), pasirenkamas reaktyviosios varžos dydis yra nereikšmingas.

Taikymas: Plokšuminis suvirinimas, medžiagos storis ne mažesnis nei 3-4mm (vonelė labai tanki); didelis atlikimo greitis ir aukštas nuosėdų laipsnis (aukštasis šiluminis pernešimas).

6.1.3 PULSE ARC (PULSUOJANTIS LANKAS) PERKELIMO REŽIMAS

Tai "valdomas" perkėlimo režimas, išdėstytas funkcinėje zonoje "spray-arc" (pakeistas spray-arc), jo pranašumai yra aukštasis lydymosi greitis ir išsišišymus nebuvinimas prie labai žemų srovės dydių, kurie patenkina ir kitas tipiškas taikomasių "short-arc" programos.

Kiekvieną srovės impulsą atitinka elektrodinės vielos lašo atitrūkimą; šis fenomenas pasireiška dažniau, kuris yra tiesiogiai proporcingas vielos padavimo greičiui su galimais nukrypimais, kurie priklauso nuo vielos rūšies ir jos skersmens (tipiškos dažniai reikšmės: 30-300Hz).

Angliniai ir mažai legiruoti plienai

- Galimas vielos skersmuo:	0,8-1,6mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	60-360A
- Lanko įtampos diapazonas:	18-32V
- Naudotinos dujos:	Ar/CO ₂ arba Ar/CO ₂ /O ₂ mišiniai (CO ₂ maks. 20%)

Nerūdyantys plienai

- Galimas vielos skersmuo:	0,8-1,2mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	50-230A
- Suvirinimo įtampos diapazonas:	17-26 V
- Naudotinos dujos:	Ar/CO ₂ arba Ar/CO ₂ (1-2%) mišiniai

Aluminis ir jo lydiniai

- Galimas vielos skersmuo:	0,8-1,6mm
- Suvirinimo srovės diapazonas:	40-320A
- Suvirinimo įtampos diapazonas:	17-28V
- Naudotinos dujos:	Ar 99,9%

Paprastai kontaktinis vamzdelis turėtų būti 5-10mm, ši pozicija priklauso nuo lanko įtampos; laisvas vielos ilgis (stick-out) normaliomis sąlygomis bus nuo 10 iki 12mm imtinai.

Taikymas: "horizontalus" suvirinimas, tinkamas vidutinio- mažo storio ir termiškai jautrioms medžiagoms, ypatingai pritaikytas lengvų lydinių (aluminio ir jo lydinii) suvirinimui, kurių storai mažesni nei 3mm.

6.1.4 MIG-MAG SUVIRINIMO PARAMETRŲ REGULIAVIMAS

6.1.4.1 Apsauginės dujos

Apsauginių dujų tiekimas turi būti:

short arc režime: 8-14 l/min

spray arc ir pulse arc režimuose: 12-20 l/min

prieklausomai nuo suvirinimo srovės intensyvumo ir antgalio skersmens.

6.1.4.2 Suvirinimo srovė

Suvirinimo srovės reguliavimą turi atlkti operatorius, pasukdamas encoder rankenelę (PAVE (14)).

Pasirinkus SPRAY/SHORT ARC režimus, kiekvienas encoder rankenelės (14) pasukimas atitinka vienos greičio reguliavimą (m/minutę) rodoma displejuje (16); suvirinimo metu displejus automatiškai komutuoja realų srovės dydį (amperais).

Pasirinkus PULSE ARC arba PULSE-ON-PULSE režimus, kiekvienas encoder rankenelės (14) pasukimas atitinka vienos greičio reguliavimą, rodoma displejuje (16); suvirinimo metu displejus automatiškai komutuoja realų srovės dydį.

Abiejose režimuose spaudžiant atitinkamą mygtuką (17) yra galimas perėjimas prie storio reguliavimo mm (degantis šviesos diodas (16b)) encoder rankenelės (14) pagalba. Aparatas automatiškai apskaičiuoja atitinkamo storio suvirinimui reikiama srovė. Ir šiuo atveju suvirinimo metu displejus komutuoja realią srovę (amperais).

Primenama, kad visose sinergetinėse programose minimalios ir maksimalios nustatomas reikšmės (m/minutę, amperai arba storis milimetrais) yra suprogramuotas gamintojo ir vartotojas jų negali pakeisti.

Orientacinės suvirinime dažniausiai naudojamos vielos srovės reikšmės yra pateiktamos Lentelėje (5 LENT.).

6.1.4.3 Lanko įtampa ir jo droseliavimas (pinch-off)

MIG-MAG sinergetinėse programose pulse-arc ir pulse-on-pulse šie du parametrai apibrėžia lanko matmenis suvirinimo metu.

Lanko įtampa parodo vielos atstumą nuo virinamo gaminio, operatorius gali dirbtį su nedidele nustatymos programos įtampos dydžio paklaida, kuri siekia nuo -5% iki +5%, tokiu būdu jis gali pritaikyti realų lanko ilgį prie specifinių poreikių. Kuo aukštėsnė įtampos vertė, tuo labiau bus nutolusi vielą nuo virinamo gaminio.

Lanko droseliavimas apibrėžia lanko koncentraciją ir plotį, šio parametru reguliavimav yra nuo -10% iki +10% gamintojo programose įvestų dydžių. Kuo aukštėsnė ši reikšmė, tuo labiau koncentruotas bus lankas.

Rankinėje programe "PRG 0" lanko įtampa yra apibrėžiamā nustatant atitinkamą vielos greičio dydį, pasirinktą pagal tokį santykį:

$$U_1 = (14+0,05 I_2) \text{ kur:}$$

- U_1 = Lanko įtampa voltais.

- I_2 = Suvirinimo srovė amperais.

Reikia atsiminti, kad pasirinktos tuščios eigos įtampos dydis atitiks 2-4V žemesnę apkrovos įtampą (suvirininant).

6.1.5 DARBAS BI-LEVEL IR PULSE ON PULSE REŽIMUOSE

Darbas bi-level režime yra nustatomas mygtuko (8) pagalba ir pasirenkamas dirbant MIG-MAG pulse arc ir short arc. Suvirinimo ciklas prasideda paspaudžiant ir atleidžiant degiklio jungiklį (kaip dirbant 4 taktais), pradinė suvirinimo aparato darbo padėtis yra tokia pati kaip ir pradedant darbą pagrindiniame suvirinimo lygyje (šviesos diodas (10a)), aparatas parodo šios padėties srovę ir įtampą. Spaudžiant degiklio jungiklį trumpiu nei 0,5 sekundės, aparatas pakeičia pagrindinio darbo lygio padėtį į antrinį darbo lygį (šviesos diodas (10b)), parodydamas displejui antrinio lygio srovę ir įtampą. Su kiekvienu sekaniu jungiklio paspaudimui aparatas pereina iš vieno lygio į kitą tol, kol jungiklis nebūs laikomas paspaustu ilgiau nei 0,5 sekundės.

Suvirinimo metu, net jei ir aparatas rodo momentinį srovės ir įtampos dydį, galima pakeisti tik pagrindinio suvirinimo lygio lanko srovę ir įtampą.

Darbas MIG-MAG Pulse on Pulse režime yra aktyvuojamas paspaudžiant atitinkamą mygtuką (7), užsidega atitinkamasis MIG-MAG Pulse arc signalinis šviesos diodas. Šis režimas yra ypatingas bi-level suvirinimo būdas, nes ir šiuo atveju turime du darbo punktus, kurie gali būti nustatomi vadovaujantis tokiais pat kriterijais kaip ir bi-level režime (šviesos diodas (10a) ir (10b)). Kiekvieno lygio metu gali būti nustatomi t_1 ir t_2 (šviesos diodas (10c) ir (10d)), jei nėra reguliuojami rankiniu būdu kaip kad bi-level režime. Suvirinimo metu aparatas automatiškai keičia darbo punktus ir pereina nuo pagrindinio darbo lygio (kurio trukmė yra t_1) į antrinį lygį (kurio trukmė yra t_2). Tai salygoja ypatingo fenomeno- pulsavimo susidarymą pulsavime, nuo to kilo ir šio suvirinimo būdo pavadinimas. Taisyklingai nustačius du suvirinimo lygius ir dvi trukmes, galima išgauti "gaubtinį", labai panaušą į TIG, suvirinimą.

6.2 TIG SUVIRINIMAS(DC)

Atlikus le suvirinimo kontūro sujungimus, kaip nurodyta par.5.5.2, būtina:

- Pasirinkti TIG procesą suvirinimo aparato valdymo skyde (**PAV.C (7)**)
- Nustatyti norimą suvirinimo srovės dydį encoder rankenelės (14) (šis dydis gali būti reguliuojamas ir suvirinimo metu). Esant reikalui, potenciometro (13) pagalba įvesti srovės nuožulniją rampą (momentinis parodymas displejuje (16)).

6.2.1 Kibirkščiavimas LIFT

Padėti elektrodo viršūnė ant apdirbamio gaminio lengvai spaudžiant. Nuspaustyti iki galio degiklio jungiklį ir po kelių sekundžių atitraukti elektrodo 2-3mm , tokiu būdu bus išgaunamas lanko kibirkščiavimas. Iš pradžių suvirinimo aparatas tiekia pagrindinę srovę I_{BASE} , o po kelių akmirkų bus pradėta tiekti nustatytos vertės suvirinimo srovė. Ciklo pabaigoje srovė aniliuojamas nustatytos nuožulniosios ramos pagalba.

Lentelėje (**LENT. 5**) yra apibendrinti kai kurie orientacinių duomenys nerūdijančių arba gausiai legrūtotu plienu suvirinimui.

6.3 MMA SUVIRINIMAS GLAISYTAIS ELEKTRODAIS

Atlikus suvirinimo kontūro sujungimus kaip aprašyta par. 5.5.3, būtina pasirinkti MMA suvirinimo būdą atitinkamo mygtuko pagalba (**PAV. C (7)**):

Suvirinimo srovės norimas dydis turės būti nureguliuojamas encoder rankenelės (14) pagalba ir galimas dinaminis srovės perteklius "ARC FORCE" galės būti pritaikomas encoder rankenelė (13), bei svyrus nuo 0 iki 100% (momentinis parodymas displejuje (16)).

Lentelėje (**LENT. 6**) yra apibendrinti kai kurie orientacinių srovės duomenys pagal naudojamų elektrodų skersmenį.

6.4 SUVIRINIMO KOKYBĖ

Suvirinimo siūlės kokybę, išskaitant ir susidariusių purslų kiekį, daugiausiai priklauso nuo atskirų suvirinimo parametrų subalansavimo: srovės (vielos greičio), vielos skersmens, lanko įtampos ir t.t.

Iš degiklio padėtis turi būti pritaikoma kaip parodyta **M paveikslėlyje**, tokiu būdu bus galima išvengti purslų susidarymo ir suvirinimo siūlės defektų.

Suvirinimo greitis (judėjimo išilgai siūlės greitis) yra vienas iš lemiamų elementų taisyklingam siūlės atlikimui, nuo jo priklauso reikiamas įsiskverbimas ir siūlės forma.

Dažniausiai pasitaikantys suvirinimo defektai yra apibendrinti lentelėje (**LENT. 7**).

7. PRIEŽIŪRA



DĖMESIO! PRIEŠ VYKDANT BET KOKIAS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS, IŠITIKINTI, KAD SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGtas IR ATJUNGtas NUO MAITINIMO TINKLO.

7.1 NUOLATINĖ PRIEŽIŪRA

NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS GALI ATLIKTI OPERATORIUS.

7.1.1 Degiklis

- Stengtis, kad degiklis ir jo laidas nepatektų ant karštų gaminiių; tai galėtų sąlygoti izoliacinių medžiagų išsilydimą, jos nebeatliktu savo funkciją.
- Periodiškai tikrinti dujotakų ir movų stovų.
- Kiekvieną kartą keičiant vielos ritę, patikrinti vielos nukreipimo žarnos vientisumą pučiant iš jų sausą suspaustą orą (max 5 bar).
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinti išsikišusią degiklio dalių: antgalio, kontaktinio vamzdelio, dujų difuzoriaus susidėvėjimo lygį ir sumontavimo kokybę.

7.1.2 Vielos padaviklis

- Dažnai tikrinti vielos padavimo volų nusidėvėjimo lygį, periodiškai šalinti metalo dulkes, susidariusias vielos padavimo zonoje (ant volų ir vielos išėjimo ir iėjimo nukreiptuvų).

7.2 SPECIALEJOJI PRIEŽIŪRA

VISAS SPECIALIOSIOS PRIEŽIŪROS OPERACIJAS TURI ATLICKTI TIK PATYRES SPECIALIZUOTAS PERSONALAS ARBA ASMENYS, KVALIFIKUOTI ELEKTROŠ-MECHANIKOS SRITYJE.



DĖMESIO! PRIEŠ NUIMANT SUVIRINIMO APARATO ŠONINIUS SKYDUS IR ATLIEKANT BET KOKIAS OPERACIJAS APARATO VIDUJE, IŠITIKINTI, KAD SUVIRINIMO APARATAS YRA IŠJUNGtas IR ATJUNGtas NUO MAITINIMO TINKLO.

Bet kokie patikrinimai suvirinimo aparato viduje, atliekami neatjungus įtampos, dėl tiesioginio kontakto su detalėmis, kuriomis teka srovė, gali sukelti stiprų elektros smūgį ir/arba sąlygoti sužeidimus dėl tiesioginio kontakto su judančiomis dalimis.

- Reguliariai (periodiškumas priklauso nuo naudojimo dažnio ir nuo dulkių kiekio aplinkoje) tikrinti suvirinimo aparato vidų ir labai mišku šepečiu arba tinkamais valikliais pašalinkti dulkes, susikaupusias ant elektroninių plokštelių.
- Esant progai patikrinti, ar elektiniai sujungimai yra gerai priveržti, ir ar nepažeista laido izoliacija.
- Minėtų operacijų pabaigoje vėl sumontuoti suvirinimo aparato šoninius skydus gerai prisukant varžtus.
- Absoliučiai vengti vykdyti suvirinimo darbus prie atviro suvirinimo aparato.

8. GEDIMAI, JŪ PRIEŽASTYS IR PAŠALINIMAS (LENT.8)



DĖMESIO! KAI KURIOS PATIKRINIMO OPERACIJOS GALI SUKELTI PAVOJU, JEI YRA LIECIAMOS JUDANČIOS ARBA ĮTAMPOJE ESANČIOS IRANGOS DALYS.

NEPATENKINAMO IRANGOS VEIKIMO ATVEJU, IR PRIEŠ ATLIEKANT SISTEMINĮ PATIKRINIMĄ AR PRIEŠ KREIPIANTIS Į TECHNINIO APTARNAVIMO CENTRA, IŠITIKINTI AR:

- Encoder rankenelė reguliuojama suvirinimo srovė yra tinkama.
- Neveikia signalinis įtaisas, pranešantis apie šiluminio saugiklio įsijungimą dėl pernelyg žemos ar aukštos įtampos ar trumpojo sujungimo.
- Patikrinti, ar buvo laikomasi nominalaus darbinio režimo santykio; šiluminio saugiklio įsijungimo atveju, palaukti natūralaus suvirinimo aparato atvėsimo, patikrinti ventiliatorius veikima.
- Patikrinti linijos įtampą: jei jos vertė yra pernelyg aukšta ar pernelyg žema, suvirinimo aparatas žymiai gedimą (žiūrėti paragrafa 4.2).
- Patikrinti, ar suvirinimo aparato išėjime nėra trumpojo sujungimo: tokiu atveju reikia nedelsiant išpašalinti.
- Suvirinimo kontūro sujungimai atlikti taisyklingai, ypač atkreipti dėmesį, ar įžeminimo laido gnybtas yra iš tiesų prijungtas prie apdirbamio gaminio ir tarp jų nėra įziterpusių izoliuojančių medžiagų (pav., dažų).
- Apsauginės dujos yra naudojamos taisyklingai ir jų kiekis yra tinkamas.

Prieš vykdydami bet kokias operacijas su vielos tiekantu ar suvirinimo aparato vidinėje dalyje, būtina peržiūrėti 7 skyriaus "TECHNINĖ PRIEŽIŪRA" nurodymus.



1. KAARKEEVITUSE ÜLDISED OHUTUSNÖUDED	130	Ik.
2. SISSEJUHATUS JA ÜLDINE KIRJELDUS	131	
2.1 SISSEJUHATUS	131	
2.2 METALLIDE KEEVITATAVUS	131	
2.3 STANDARDVARUSTUS	131	
2.4 TELLITAVAD TARVIKUD	131	
3. TEHNILISED ANDMED	131	
3.1 ANDMEPLAAT	131	
3.2 ÜLEJÄÄNUD TEHNILISED ANDMED	131	
4. KEEVITUSSEADME KIRJELDUS	131	
4.1 KONTROLL-, SEADISTAMIS-JA ÜHENDUSMEHHANISMID	131	
4.1.1 Integreeritud veermikuga keevitusseade	131	
4.2 KEEVITUSSEADME JUHTIMISPULT	131	
4.3 PROGRAMMIDE SISSELÜLITAMINE JA SALVESTAMINE	133	
4.3.1 TOOTJA POOLT SALVESTATUD PROGRAMMIDE SISSELÜLITAMINE	133	
4.3.1.1 SÜNERGILISED MIG-MAG programmid	133	
4.3.1.2 KÄSITSIJUHTIMINE („PRG 0“)	133	
4.3.2 MIG-MAG PROGRAMMIDE SISSELÜLITAMINE JA SALVESTAMINE	133	
4.3.2.1 Sissejuhatus	133	
4.3.2.2 Mälumaht MIG-MAG eriprogrammide salvestamiseks	133	
4.3.2.3 Salvestamine (SAVE)	133	
4.3.2.4 Salvestatud programmi sisselülitamine (RECALL)	133	
5. PAIGALDAMINE	133	
5.1 KOKKUPANEK	133	
5.2 KEEVITUSSEADME TEISALDAMINE	133	
5.3 KEEVITUSAPARAADI ASUKOHT	133	
5.4 ÜHENDAMINE VOOLUVÖRKU	133	
5.4.1 Tähelepanu	133	
5.4.2 PISTIK JA PISTIKUPESA	133	
5.5 KEEVITUSKAABLITE ÜHENDAMINE	133	
5.5.1 MIG-MAG TRAADIKEEVITUS	133	
5.5.1.1 Gaasiballooni ühendamine	133	
5.5.1.2 Pöleti ühendamine	133	
5.5.1.3 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendus	133	Ik.
5.5.2 TIG KEEVITUS	133	
5.5.2.1 Gaasiballooni ühendamine	133	
5.5.2.2 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendamine	133	
5.5.2.3 Pöleti ühendamine	134	
5.5.3 KEEVITAMINE KATTEGA MMA ELEKTROODIGA	134	
5.5.3.1 Elektroodihiidiku ühendamine	134	
5.5.3.2 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendamine	134	
5.5.4 Soovitused	134	
5.6 TRAADIRULLI LAADIMINE	134	
5.7 PÖLETI TRAADIKÖRI VAHETAMINE	134	
5.7.1 Spiraalne kõri terastrandi jaoks	134	
5.7.2 Süntetiline kõri alumiiniumtraadi jaoks	134	
6. KEEVITUS: KIRJELDUS	134	
6.1 MIG-MAG KEEVITUS	134	
6.1.1 SHORT ARC (LÜHIKAAR-) KEEVITUSREŽIIM	134	
6.1.2 SPRAY ARC (PIHUSTUSKAAR-) KEEVITUSREŽIIM	134	
6.1.3 PULSE ARC (IMPULSSKAAR-) KEEVITUSREŽIIM	134	
6.1.4 MIG-MAG PARAMETRITE SEADISTAMINE	135	
6.1.4.1 Kaitsegaas	135	
6.1.4.2 Keevitusvool	135	
6.1.4.3 Kaarepinge ja Kaare kokkusurutus (pinch-off)	135	
6.1.5 BI-LEVEL JA PULSE ON PULSE-KEEVITUS	135	
6.2 TIG KEEVITUS (DC)	135	
6.2.1 LIFT kaarestüde	135	
6.3 KEEVITAMINE KATTEGA MMA ELEKTROODIGA	135	
6.4 KEEVISÖMBLUSE KVALITEET	135	
7. HOOLDUS	135	
7.1 HOOLDUS	135	
7.1.1 Pöleti	135	
7.1.2 Traadi sisenermisjuhik	135	
7.2 ERAKORDNE HOOLDUSTÖÖ	135	
8. RIKKED, PÖHJUSED JA KÖRVALDAMINE	135	

TRAATKEEVITUSAPARAAT KAARKEEVITUSEKS MIG-MAG JA FLUX, TIG NING MMA REŽIIMIL, MIS SOIB NII PROFESSIONAALSEKS KUI TÖÖSTUSLIKUKS KASUTAMISEKS.

Märge: Alltoodud tekstis võetakse kasutusele termin "keevitusaparaat".

1. KAARKEEVITUSE ÜLDISED OHUTUSNÖUDED

Keevitusaparaadi kasutaja peab olema piisavalt teadlik seadme ohutust kasutamisest ning informeeritud kaarkeevitusega kaasnevatest riskidest, nendele vastavatest kaitsejuhistest ja hädaabi protseduuridest.

(Vaata ka „IEC TEHNILISED TINGIMUSED või CLC/TS 62081“: KAARKEEVITUSAPARAATIDE MONTAAŽ JA KASUTAMINE).



- Vältige otsest kontakti keevitussfääriga; generaatori poolt toodetud tühijooksupinge võib olla ohtlik mõningatel juhtudel.
- Keevituskaablite ühendust, kontrolli ja parandust teostades peab seade olema välja lülitatud ja toiteallikast lahatud.
- Enne pöleti kulumud osade väljavahetamist lülitage keevitusaparaat välja ja lahatuge vooluvõrgust.
- Teostage paigaldamisega kaasnevad elektritööd ohutusnormide ja seaduste kohaselt.
- Keevitusaparaat peab olema ühendatud ainult vastava neutraalsest maandussüsteemi omava toiteallikaga.
- Kontrollige, et toitepistik on korrektselt maandatud.
- Ärge kasutage keevitusaparaati märjas või niiskes keskkonnas ja vihmakäes.
- Ärge kasutage vigastatud isolatsiooniga või lõdvestunud ühendustega kaableid.
- Juhul kui seadmeli on vesijahutus, tuleb reservuaari täitmiseks aparaat välja lülitada ja vooluvõrgust lahti ühendada.



- Ärge keevitage paakide, mahutite või torude peal, mis sisaldavad või milles on eelnevalt olnud tuleohutud vedelikud või gaasid.
- Vältige töötamist kloorilahustiga puhasstatud pindade peal või sarnaste kemikaalide läheduses.
- Ärge keevitage surve all olevate mahutite peal.
- Eemaldage tööpiirkonnast kõik tuleohlikud materjalid (nt. puit, paber, riidelapid).
- Tagage piisav ventilatsioon või kasutage suitsu äratömbventilaatoreid keevituskaare läheduses. On tähtis kontrollida regulaarselt keevitusel eraldava suitsu koostist, konsistentsi ja ekspositsiooni kestvust.
- Hoidke gaasiballoon kaugel soojusallikatest, kaasaarvatud päiksekirurgusest (kui kasutusel).



- Elektrood, keevitatav detail ja kõik võimalikud lähedusse maha asetatud metallilised esemed peavad olema elektriliselt isoleeritud. See on tavaselts saavutatav kandes tööks ettenähtuid kindaid, jalatseid, peakatet ja riietusesemeid ning seistes vastava platvormi või isoleeritud mati peal.
- Kaitske silmi alati kandes vastava kaitsefiltriga varustatud keevitaja näokatet

5.5.1.3 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendus	133	Ik.
5.5.2 TIG KEEVITUS	133	
5.5.2.1 Gaasiballooni ühendamine	133	
5.5.2.2 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendamine	133	
5.5.2.3 Pöleti ühendamine	134	
5.5.3 KEEVITAMINE KATTEGA MMA ELEKTROODIGA	134	
5.5.3.1 Elektroodihiidiku ühendamine	134	
5.5.3.2 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendamine	134	
5.5.4 Soovitused	134	
5.6 TRAADIRULLI LAADIMINE	134	
5.7 PÖLETI TRAADIKÖRI VAHETAMINE	134	
5.7.1 Spiraalne kõri terastrandi jaoks	134	
5.7.2 Süntetiline kõri alumiiniumtraadi jaoks	134	
6. KEEVITUS: KIRJELDUS	134	
6.1 MIG-MAG KEEVITUS	134	
6.1.1 SHORT ARC (LÜHIKAAR-) KEEVITUSREŽIIM	134	
6.1.2 SPRAY ARC (PIHUSTUSKAAR-) KEEVITUSREŽIIM	134	
6.1.3 PULSE ARC (IMPULSSKAAR-) KEEVITUSREŽIIM	134	
6.1.4 MIG-MAG PARAMETRITE SEADISTAMINE	135	
6.1.4.1 Kaitsegaas	135	
6.1.4.2 Keevitusvool	135	
6.1.4.3 Kaarepinge ja Kaare kokkusurutus (pinch-off)	135	
6.1.5 BI-LEVEL JA PULSE ON PULSE-KEEVITUS	135	
6.2 TIG KEEVITUS (DC)	135	
6.2.1 LIFT kaarestüde	135	
6.3 KEEVITAMINE KATTEGA MMA ELEKTROODIGA	135	
6.4 KEEVISÖMBLUSE KVALITEET	135	
7. HOOLDUS	135	
7.1 HOOLDUS	135	
7.1.1 Pöleti	135	
7.1.2 Traadi sisenermisjuhik	135	
7.2 ERAKORDNE HOOLDUSTÖÖ	135	
8. RIKKED, PÖHJUSED JA KÖRVALDAMINE	135	

või kaitsemaski.

Kaitske nahka keevitamisel eralduva ultravioletse ja infrapunase kiirguse hajuliku toime eest vastavate tulekindlate kaitserietustega. Ka keevituse läheduses viibijad peavad olema kaitstud vastavate kaitseekraanidega või kiirgust mittelabilaskvate kaitsevarjestustega.

- Märk: Kui eriti raskete keevitustööde korral on igapäevane müratase (LEPd) kas võrdne või suurem kui 85db(A), on kohustuslik kasutada sobilike isikukaitsevahendeid.



- Keevitamise käigus tekitatud elektromagnetilised emissioonid võivad segada elektri- ja elektroonikaseadmete tegevust.

Meditiiniliste elektriinstrumentide ja elustamisseadmete (nt. südamestimulaatorid, hingamisaparaadid jne.) kandjad peavad konsulteerima arstiga enne kaarkeevituse teostamiskohtaade lähenemist.

Meditiiniliste elektriinstrumentide ja elustamisseadmete kandjatele on soovitatav mitte kasutada seda keevitusaparaati.



- Käesolev keevitusaparaat vastab toote tehnikastandardile ning seadme kasutamine on ettenähtud ainult tööstuskeskkondades ja professionaalseks otstarbeksi.

Ei ole garanteeritud elektromagnetilise ühilduvus kodustes tingimustes.



LISA HOIATUSED

- KEEVITUSTÖÖD:
- Suure elektrilöögiohuga keskkonnas;
- Piiratud ruumides;
- Tule- ja plahvatusohtlike materjalide läheduses.
- Ülaltoodud keevitustöö tingimused PEAVAD olema enne töö algust hinnatud „Ohutuse eest vastutava spetsialisti“ poolt ja teostatud alati informeeritud isikuse juuresolekul, kes võivad hädahu koral abia anda.
- PEAVAD olema kindlustatud tehnilised kaitsetingimused, mis on kirjeldatud „IEC Tehnilised tingimused või CLC/TS 62081“ artiklites 5.10; A.7 ja A.9.
- PEAB olema keelatud keevitamine, kui keevitajal puudub kontakt maaga, väljaarvatumt juhul, kui on kasutusel vastav kaitseplatvorm.
- ELEKTROODIHOIDJATE VÕI PÖLETITE VAHELLINE PINGE: keevitamine mitme keevitusaparaadiga sama elemendi või elektriliselt ühendatud elementide korral võib põhjustada ohtliku tühijooksupingesumma kahe erineva elektroodihiidjaga ja pöleti vahel, ületades kaheksordset lubatud väärtsuse.
- On vajalik, et vastav eriala spetsialist möödab kõikide instrumentide väärtsused, et otsustada kas eksisteerib võimalik oht ja sel juhul otsustada vastava kaitse nagu näidatud artiklis 5.9 „ERILISED TEHNILISED TINGIMUSED IEC või CLC/TS 62081“.



TEISED VÕIMALIKU OHUD

- SEADME ÜMBERKUKKUMINE: asetage keevitusaparaat horisontaalsele,

- seadme kaalule vastavale pinnale. Vastupidisel juhul (nt. kallduv põrand, põrandaliistude vahed jne.) eksisteerib seadme ümberkukkumise oht.
- Enne keevitusaparaadi paigalttööst tuleb selle küljest ilmtingimata lahti ühendada nii veermik, traadietteandemehhanism kui jahutusseade (juhul kui see on olemas).
 - **SEADME EBAÖIGE KASUTAMINE:** on ohtlik kasutada keevitusaparaati mitteettenähtud töödeks (nt. jäätunud veetoruude sulatamiseks).
 - **KEEVITUSSEADME JA VEERMIKU TEISALDAMINE:** balloon tuleb sobilike vahenditega täiendavalts kinnitada, et vältida selle kukkumist transpordil.



Keevitusaparaadi kaitset ning seadme liikuvad osad ja traadi etteandemehhanism peavad olema omal kohal enne toiteallikaga ühendamist.



TÄHELEPANU! Mistahes traadi etteandemehhanismi liikuvate osadega kokkupuutuva töö korral, nagu:

- Rullide ja/või traadi sisenermisjuhiku väljavahetus;
- Traadi sisestamine rullidesse;
- Traadirulli laadimine;
- Rullide, hammarsrastaste ja nende all oleva ala puastus;
- Hammarsrastaste ölitamine.

PEAB KEEVITUSAPARAAT OLEMA VÄLJA LÜLITATUD JA TOITEALLIKAST LAHTI ÜHENDATUD.

2. SISSEJUHATUS JA ÜLDINE KIRJELDUS

2.1 SISSEJUHATUS

Keevitusseade koosneb toiteallikast ja integreeritud traadi etteandemehhanismist. Vooluallikaks on kolmefaaasiline vahelduvpinge („multiprotsess“) alaldi (SÜNERGILINE MIG-MAG pideva ja pulseeriva vooluga, TIG ja MMA), mida juhitakse elektrooniliselt (switch-mode) vastava mikroprotsessori abil ning mille primaarmähisel on täissild. Traadietteandemehhanism on varustatud neljamotoriseeritud veorulliga, mille veosurvet saab eraldi reguleerida; digitaalne juhtpaneel on kokku ehitatud mikroprotsessoriga varustatud kontrollplaadiga ja täidab ennekõike kolme funktsiooni:

a) PARAMEETRITE SEADISTAMINE JA MUUTMINE

Antud kasutajaliidese abil on võimalik seadistada ja muuta töö juures kasutatavaid parameetreid, käivitada salvestatud programme, näidata kuvaril parameetrite olekut ja väärusti.

b) MIG-MAG KEEVITUSE EELNEVALT SALVESTATUD SÜNERGILISTE PROGRAMMIDE UUESTI SISSELÜLITAMINE

Antud programmid on tootja poolt seadistatud ja salvestatud (mis tähendab, et neid ei saa muuta); juhul kui üks neist on siis lülitatud, võib kasutaja valida soovikohase väljundvõimsuse (mis vastab teatud hulgale erinevatele keevitamist puudutavatele parameetritele), muutes selleks ainult üht suurust. SÜNERGIA tähendabki seda, et mistahes töötömingimustes on võimalik äärmiselt hõlpsalt saavutada keevitusparaturi optimaalsed seaded.

c) KASUTAJA SEADISTATUD PROGRAMMIDE SALVESTAMINE/UUESTI SISSELÜLITAMINE

Funktsooni on võimalik kasutada niihästi siis, kui aktiivne on üks sünergilistest programmidest, kui ka siis, kui seade on käsitsijuhitmisel (viimasel juhul pole kõigi parameetrite seadistamine kohustuslik). Antud omadus lubab kasutajal salvestada ja hiljem uuesti kasutada teatud keevitamisparameetrite kogumit.

2.2 METALLIDE KEEVITATAVUS

MIG-MAG Keevitusseade on ette nähtud alumiiniumi ja alumiiniumisulamite MIG-keevitamiseks, peamiselt tsinkpleksi juures kasutatavaks MIG-jootmiseks ning süsinikterase, madallegeeritud ja roostevaba terase MAG-keevitamiseks. Alumiiniumi ja selle sulamite MIG-keevitusel tuleb kasutada tavatraati, mille koostis sobib keevitatava materjaliga, ning kaitsegaasina puhast (99,9%) argooni. MIG-jootmist kohaldatakse reeglina tsinkpleksile ja selleks kasutatakse vasesulamist (nt. vask-räni või vask-alumiinium) täidisega keevitustraati ning kaitsegaasina puhast (99,9%) argooni.

Süsini- ja madallegeeritud terase MAG-keevitusel tuleb kasutada tavatraati, mille koostis sobib keevitatava materjaliga, ning kaitsegaasina kas CO_2 või siis $\text{Ar}/\text{CO}_2/\text{O}_2$ (argooni enamasti > 80%) gaasisegu.

Roostevaba terase keevitamiseks kasutatakse gaasisegusid koostisega Ar/O_2 või Ar/CO_2 (argooni enamasti > 98%).

TIG Keevitusseade on ette nähtud kontaktssüütega (režiim LIFT ARC) TIG-keevituseks alalisvoolul (DC); see sobib kõigi terasetüüpide (nii süsinik- kui madal-ja-kõrglegeeritud terasele) ning raskemetalliide (vask, nikkel ja titan ning nende sulamid) keevitamiseks kaitsegaasiga, milleks on kas puhas (99,9%) argoon või erandjuhtudel argooni/ heliumi segu

MMA Keevitusseade sobib MMA elektroodkeevituseks alalisvoolul (DC) mistahes tüüpi kattega elektroodidega.

2.3 STANDARDVARUSTUS

- Ühendus ARGOONI ballooniga jaoks.
- Maandusklemmiga tagasisidekaabel.
- 2 manomeetriga rõhuvähendaja.
- MIG-põleti 3m.

2.4 TELLITAVAD TARVIKUD

- Veermik
- Käsitsilülitusega ja 1 potentsiomeetriga kaugjuhtimine (ainult TIG ja MMA).
- Käsitsilülituse ja 2 potentsiomeetriga kaugjuhtimine.
- SPOOL GUN.
- Vesijahutussüsteem G.R.A.
- Alumiiniumi keevituskomplekt.
- MMA 600A keevituskomplekt.
- MIG põleti 5 m 500A.
- MIG põleti 3 m 270A, 500A R.A.
- MIG põleti 5 m 270A, 500A R.A.
- TIG põleti 4 m või 8 m, 220A.

- TIG põleti 4 m või 8 m, 350A R.A.
- MIG/TIG UP/DOWN põleti potentsiomeetriga või ilma selleta.
- PUSH PULL põleti.
- RS485 jalaliiniga põletid tellimisel.

3. TEHNILISED ANDMED

3.1 ANDMEPLAAT (Pilt. A)

Põhiandmed keevitusaparaadi tööst ja töövõimest leiate seadme andmeplaadi alljärgnevate tähdustega:

- 1 Kere kaitsetase.
- 2 Toitelini sümbool:
 - 1~: ühefaasiline vahelduvpinge;
 - 3~: kolmefaasiline vahelduvpinge.
- 3 Sümbool **S**: näitab, et on võimalik sooritada keevitusoperatsioone keskkonnas, kus on kõrge elektrilõögioht (nt. suure metallikoguste lähduses).
- 4 Teostatava keevitusprotseduuri sümbool.
- 5 Keevitusaparaadi siseehituse sümbool.
- 6 Viide EUROOPA kaarkeevitusaparaatide ohutus- ja tootmisnormatiivile.
- 7 Registri number keevitusaparaadi identifitseerimiseks (häädavajalik tehniline teeninduse, osade väljavahetamise ja toote päritolu selgitamise korral)
- 8 Elektrisüsteemi töövõime:
 - **U₀** : Maksimaalne tühjooksupinge.
 - **I₁/U₂**: Vastav normaliseeritud vool ja pinge, mida keevitusaparaat võib jaotada keevituse ajal.
 - **X** : Impulsisagedus: näitab aega, mille jooksul keevitusaparaat on võimeline jaotama vastavat voolu (sama kolonn). Võime väljendub %-des, baseerudes 10 minutiseks tsükli (nt. 60% = 6 minutit tööd, 4 minutit puhkust, jne.). Juhul kui kasutustegurid (viide 40°C-le keskkonnale) ületatakse, ülekuumenemiskaitse seiskub (keevitusaparaat jääb stand-by kuni seadme temperatuuri taastub ettenähtud tasemele).
 - **A/V-A/V**: Näitab keevitusvoolu reguleerimisskaalat (minimaalne - maksimaalne) ja sellele vastavat kaarpinget.

9. Toitelini omadused:

- **U₁**: Keevitusaparaadi vahelduvpinge ja toitevoolu sagekus (lubatud piir $\pm 10\%$).
- **I_{1,max}**: Liini poolt kasutatud maksimaalne vool.
- **I_{1,eff}**: Reaalne toitevool.

10. : Liini kaitseks ettenähtud kaitsekorkide väärus hilinenud stardi korral.

11. Ohutusnorme viitavad sümboleid, mille tähdus on selgitatud peatükis 1 "Kaarkeevituse üldine ohutus".

Märge: Ülaltoodud näiteplaadil on näidatud ainult sümbole ja vääruste tähdused; keevitusaparaadi täpsed tehnilised andmed leiate käsileva seadme andmeplaadilt.

3.2 ÜLEJÄÄNUD TEHNILISED ANDMED:

- **KEEVITUSAPARAAT:** vaata tabelit (TAB.1)
- **PÖLETI:** vaata tabelit (TAB.2)

4. KEEVITUSSEADME KIRJELDUS

4.1 KONTROLL-, SEADISTAMIS- JA ÜHENDUSMEHHANISMID (JOON. B)

4.1.1 Integreeritud veermikuga keevitusseade esikülg:

- 1 Juhtimispult (vt. kirjeldus)
- 2 Negatiivne (-) kiirpistikupesa keevitusvoolu kaabilile (maanduskaabel MIG ja MMA korral, pöletikaabel TIG korral).
- 3 Gaasiühendus TIG-pöletile.
- 4 3 pin ühendus TIG-PÖLETI kaabilile.
- 5 14 pin ühendus kaugjuhtimise jaoks
- 6 Tsentraalühendus MIG-pöletile (Euro).
- 7 Positiivne (+) kiirpistikupesa TIG-keevituse maanduskaabilile.
- 8 tagakülg:
- 9 pealülit ON/OFF.
- 10 Ühendus gaasitorule (balloon) **TIG-keevituseks**.
- 11 Ühendus gaasitorule (balloon) **MIG-keevituseks**.
- 12 Toitekaabel koos kaabliklambriga.
- 13 5 pin ühendus vesijahutusseadme jaoks.
- 14 Kaitse.

4.2 KEEVITUSSEADME JUHTIMISPULT (JOON. C)

1- LED signaallamp HÄIRE (keevitusseadme väljundvool on katkestatud).

Häire pöhjstanud rikke kõrvvaldamisel hakkab keevitusseade automaatselt uesti tööle.

Veateated kuvatitel (15) ja (16):

- **AL1** : rakendunud on primaarahela ülekuumenemiskaitse.
- **AL2** : rakendunud on sekundaarahela ülekuumenemiskaitse.
- **AL3** : rakendunud on toitelini ülepinglekaitse.
- **AL4** : rakendunud on toitelini alapinglekaitse.
- **AL5** : rakendunud on pöleti vesijahutussüsteemi alarõhukaitse. Seade ei lülitu automaatselt uesti sisse.
- **AL7** : MIG-MAG-keevitusel on rakendunud liigvoolukaitse.
- **AL8** : jalaliini rike: pöleti lühis
- **AL9** : rakendunud on magnetiseeruvate osade kaitse.
- **AL10** : jalaliini rike: liini ühendused lahti.
- **AL11** : toitelini puudub faas, rakendunud on liini kaitse.
- **AL12** : jalaliini rike: viga andmetes.
- **AL13** : seadme sisemusse on ladestunud liiga palju tolmu, uesti kävitamiseks:
 - puhastage masina sisemus;
 - kasutage juhtimispuldi vastavat nuppu.

Keevitusseadme väljulülitamisel võidakse hetkeks kuvada teateid „AL4“ või „AL11“.

2- LED signaallamp, mis annab märku sellest, et PÖLETI VÕI ELEKTROOD ON PINGE ALL.

3- LED signaallamp KEEVITUSSEADME PROGRAMMEERIMINE.

4- Klahv kasutaja poolt määratletud keevitusprogrammide sisselülitamiseks (RECALL – vt. Iõik 4.3.2.4).

5- Klahv kasutaja poolt määratletud keevitusprogrammide salvestamiseks (SAVE – vt. Iõik 4.3.2.3).

6- Keevitusprogrammi valikku klahv ja 2-kohaline kuvar.

Järjest klahvile vajutades näidatakse kuvaril numbreid „0“ ja „44“ vahel. Igale numbrile „1“ ja „44“ vahel vastab üks sünergilistest keevitusprogrammidest (vt. TAB. 3) numbrile „0“ aga vastab käsitsijuhtimisrežiim, mille korral seadmega

töötaja saab kõik keevitusparametriteid eraldi seadistada (ainult MIG-MAG SHORT ja SPRAY ARC režiimil).

7- **Keevitusrežiimi valiku klahv.**

Klahvile vajutades süttib soovitud keevitusrežiimile vastav LED signaallamp:

MIG : MIG-MAG režiimil „SHORT/SPRAY ARC”.

PULSE : MIG-MAG režiimil „PULSE ARC”.

POP : MIG-MAG režiimil „PULSE ON PULSE”.

TIG : TIG.

MMA : MMA elektrood.

8- **Klahv MIG-MAG pöleti lülitri juhtimisrežiimi määramiseks.**

Klahvile vajutades süttib LED signaallamp, mis vastab:

2t : 2-taktisel töörežiimil, ON-OFF nupp üleval.

4t : 4-taktisel töörežiimil, ON-OFF nupp üleval.

BILEVEL : MIG-MAG ja TIG korral bi-level keevitus.

SPOT : MIG-MAG kontaktkeevitusele (SPOT).

9- **Klahv kaugujuhtimise sisselülitamiseks.**

Kui LED pöleb , saab käske anda ainult kaugujuhtimise teel; järgnevalt on ära toodud funktsioonide kirjeldus:

a) ühe potentsioomeetriga juhtimine (ainult MMA ja TIG): täidab kooderi juhtimisnupu (14) funktsiooni.

b) kahe potentsioomeetriga juhtimine: täidab kooderi juhtimisnupude (14) ja (13) funktsiooni.

c) pedalaiga juhtimine (ainult MMA ja TIG): täidab kooderi juhtimisnupu (14) funktsiooni.

NB: Valik „KAUGJUHTIMINE“ (REMOTE) on võimalik ainult juhul, kui kaugujuhtimisseade on vastavasse pistikusse ühendatud.

10- **Keevituse parametrite valiku klahv.**

Nupule järjest vajutades süttib üks LED signaallampidest (10a) kuni (10h), mis vastab teatud parametritele. Kui parametrite seadistamine on sisse lülitatud, kasutatakse selleks juhtimisnuppu (13) ning seadet näidatakse kuvaril (15). Seadistamise kestel reguleerib juhtimisnupp (14) kuvaril näidatakse keevitamistoimingute peatase (16), milleks on kas voolutugevus või traadi kiirus (vt. kirjeldus punktis (14)), välja arvatud (10b).

Ainult juhul kui LED (10b) pöleb, võimaldab juhtimisnupp (14) reguleerida alamastet (vt. kirjeldus LED (10b)).

NB: parametrid, mida kasutaja muuta ei saa, jäetakse olenevalt sellest, kas parajasti on sees sünnergiline või käsitsijuhtimisprogramm „PRG 0“ automaatselt valikust välja; vastav LED ei sütti.

10a-

• **MIG-MAG**

Seda parametrit kuvatakse automaatselt MIG-MAG keevituse korral, kusjuures ära näidatakse kaare tegelik pingi (led(15a) pöleb).

• **MIG-MAG Pulse arc**

Sünnergiline MIG-MAG Pulse arc programmi seadistamisel võimaldab reguleerida parandust, mis viakse sisse keevituskaare seadetesse sünnergilise arvutuse tulemusena (skaalal -5% kuni +5%) (LED (15c) pöleb).

Kui lülitada samades tingimustes sisse funktsioonid bi-level, pulse on pulse või Tstart, siis näitab antud parameeter keevitamise peatasemel keevituskaare seadetesse sisseviidatud parandust, mis saadakse sünnergilise arvutuse tulemusena (skaalal -5% kuni +5%) (LED (15c) pöleb).

• **MIG-MAG Short arc**

Sünnergiline MIG-MAG Short arc programmi seadistamisel võimaldab reguleerida parandust, mis viakse sisse keevituskaare seadetesse sünnergilise arvutuse tulemusena (skaalal -5% kuni +5%) (LED (15c) pöleb).

Kui lülitada samades tingimustes sisse funktsioon bi-level, siis näitab parameeter keevitamise peatasemel keevituskaare seadetesse sisseviidatud parandust, mis saadakse sünnergilise arvutuse tulemusena (skaalal -5% kuni +5%) (LED (15c) pöleb).

• **MIG-MAG Short arc "PRG 0"**

Režiimil MIG-MAG Short arc olles võimaldab käsitsijuhtimine („PRG 0“) seadistada kaare tegelikku pinget (skaala 10-40)(LED (15a) pöleb).

Kui lülitada samades tingimustes sisse funktsioon bi-level, siis näitab parameeter kaare tegelikku pinget keevitamise peatasemel (skaala 10-40) (led (15a) pöleb).

10b-

• **MIG-MAG Pulse arc**

Režiimil MIG-MAG pulse arc töötades ja lülitades sisse funktsioonid bi-level, pulse on pulse või Tstart, saab reguleerida voolu I_s ja I_t (I_t_{start}) (juhtimisnupuga (14)) ning keevitamise alamatasemel keevituskaare seadetesse sisseviidatud parandust (juhtimisnupuga (13)), mis saadakse sünnergilise arvutuse tulemusena (skaalal -5% kuni +5%)(LED(15c) pöleb).

• **MIG-MAG Short arc**

Režiimil MIG-MAG short arc töötades ja seadistades funktsiooni bi-level saab reguleerida voolutugevust/traadi kiirust (juhtimisnupuga (14)) ning keevitamise alamatasemel keevituskaare seadetesse sisseviidatud parandust (juhtimisnupuga (13)), mis saadakse sünnergilise arvutuse tulemusena (skaalal -5% kuni +5%)(led(15c) pöleb).

• **Bi-level "PRG 0"**

Valides funktsiooniga bi-level koos käsitsijuhtimise „PRG 0“, saab reguleerida traadi kiirust (juhtimisnupuga (14), (led 16c) pöleb) ning keevitamise alamataseme I_s keevituskaare tegelikku pinget (juhtimisnupuga (13c)) (skaala 10-40)(LED(15a) pöleb).

TIG bi-level režiimil võimaldab reguleerida keevitusvoolu teist taset (I_t).

10c-

• **MIG-MAG "PRG 0"**

Käsitsijuhtimisel „PRG 0“ võimaldab kohaldada traadi kiiruse vastavalt keevitamisprotsessile, et hõlbustada keevituskaare tekkimist (seaded vahemikus 1-100% ja LED (15c) pöleb).

• **2-TAKTILINE MIG-MAG Pulse arc**

2-TAKTILINE MIG-MAG Pulse arc režiimil töötades võimaldab reguleerida startvoolu kestust (Tstart). Kui parameeter seatakse nulli, lülitub funktsioon välja, ent kui seadistada väärus nullist suuremaks (vahemikus 0,1-3 sekundit) on võimalik valida LED (10b), et reguleerida kaarepinge seadetesse tehtavat parandust ning startvoolu väärust (alamtase). Startvoolu võib seada harilikust keevitusvoolu tugevusest madalamaks või kõrgemaks; tavaselt kõrgem startvool on äärmiselt tulus ennekõike juhul, kui keevitatatakse alumiiniumi ja aluminiiummisalemeid, kuna see võimaldab keevitatava detaili liiremini vajalikule temperatuurile viia („Hot-start“).

• **MIG-MAG Pulse on pulse**

Režiimil MIG-MAG Pulse on pulse võimaldab reguleerida keevituse peataseme voolu kestust (seaded vahemikus 0,1-10 sekundit ja LED (15b) pöleb).

• **MMA**

MMA elektroodi kasutamisel näitab parameeter „Arc force“ funktsiooni, võimaldades keevitusvoolu dünaamilise kasvu seadistamist (vahemikus 0-100% ja LED (15c) pöleb). MMA-keevitusel näitab kuvar (15) kaare tegelikku pinget (LED (15a) pöleb), LED (10c) aga jääb põlema, võimaldades nii ka keevituse kestel Arc force reguleerida.

10d-

• **MIG-MAG Pulse arc**

MIG-MAG pulse arc režiimil määrab parameeter ära kaare kokkusrutuse. Mida kõrgem on väärus, seda „tihedam“ on keevituskaar. Juhul kui kasutatakse kahe voolutaseme kaarepinge (bi-level, pulse on pulse või Tstart), on kaare kokkusrutuse aste ühesugune mõlemale tasemele korral (+1% / -1%).

• **MIG-MAG „PRG 0“**

MIG-MAG käsitsijuhtimise „PRG 0“ korral saab seadistada elektroonilise reaktantsi (vahemikus 20-80% ja LED (15c) pöleb). Mida suurem on väärus, seda kõrgem on keevitavani temperatuuri. Bi-level režiimis on elektrooniline reaktants ühesugune mõlemal tasemel.

• **MIG-MAG Pulse on pulse**

Režiimil MIG-MAG Pulse on pulse võimaldab reguleerida keevituse alamataseme voolu kestust (seaded vahemikus 0,1-10 sekundit ja LED (15b) pöleb).

10e-

• **Traadiotsa ärapöletamine töö lõpetamisel (BURN-BACK).**

Võimaldab reguleerida keevitamise lõpetamisel traadiotsa pöletamise kestust. Kui see on õigesti seadistatud, siis võimaldab välida traadiotsa kleepumist detaili külge käsitsi režiimil (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (seadistus 0,01-1 sekundit ja led (15b) pöleb).

Mistahes sünnergilise MIG-MAG programmi seadistamise kestel võimaldab see reguleerida parandust, mida soovitakse teha sünnergiliselt arvutatava (skaalal -1% kuni +1%) BURN_BACK TIME juures (LED (15c) pöleb).

10f-

• **POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC ja TIG.**

Kõigi MIG-MAG SHORT ARC TIG režiimide korral tähendab see “Post-gas”, võimaldades seega kohaldada kaitsegaasi järelvoa vastavalt keevitamise lõpetamisele (seaded vahemikus 0,1-10 sekundit ja LED (15b) pöleb).

10g-

• **Keevitusvoolu langusaeg (SLOPE DOWN).**

See lülitatakse sisse ainult sünnergiliste programmide MIG-MAG PULSE ARC või SHORT ARC („PRG“ 1“kuni 44“) või TIG korral.

Võimaldab jätk-järgulist voolu langust pöleti lülitit lahtilaskmisel (seaded vahemikus 0-3 sekundit ja LED (15b) pöleb).

10h-

• **Punktkeevituse kestus (SPOT TIME).**

Sees ainult juhul, kui klahviga (8) on valitud töörežiim „SPOT“. Võimaldab teostada MIG-MAG punktkeevitust, kontrollides seejuures keevitusprotsessi kestust (seaded vahemikus 0,1-10 sekundit ja LED (15b) pöleb).

11- **Klahv gaasi elektroonilise käsitsilülituseks.**

Klahv võimaldab gaasi välja lasta (torustiku tühjendamine-jöndluse reguleerimine) ilma, et oleks vaja kasutada pöleti lülitit; klahvil puudub viivitus.

12- **Klahv traadi käsitsi edasikerimiseks.**

Klahv võimaldab traati ette anda ilma, et oleks vaja kasutada pöleti lülitit; klahvil puudub viivitus ja edasändmisse kiirus jääb alati samaks.

13- **Koorderi nupp keevitusparametrite reguleerimiseks (vt. 10a-10h).**

14- **Koorderi nupp.**

Nupuga reguleeritakse:

- Keevitusvool (led (16a) pöleb).
- Traadi etteandekiirust (led (16c) pöleb) režiimil Short/Spray arc.
- Keevitamiseks kasutatava detaili paksust (led(16b) pöleb), kui klahviga (17) on valitud detaili paksus millimeetrites.

Juhul kui kasutatakse kahe voolutaseme kaarepinge (bi-level, pulse on pulse või Tstart) ning LED (10b) pöleb, reguleeritakse nupuga:

- Teise taseme keevitusvoolu I_s (led (16a) pöleb) režiimil Pulse arc.
- Keevitamise teisel tasemel traadi etteandekiirust (led (16c) pöleb) režiimil Short/Spray arc.

15- **3 kohaga alfanumeeriline kuvar. Näitab:**

- keevituse parametrite väärusti (vt. (10a) kuni (10h)) tühikäigul.

- keevitamise kestel kaare tegelikku pinget.

NB: keevitamise lõpetamisel läheb kuvar automaatselt üle seadistatud väärusele.

- häiresignaali (vt. punkt 1).

15a, 15b, 15c- **LED näitavad kehitavat mõõtühikut (volt, sekundid, protsendid).**

16- **3 kohaga alfanumeeriline kuvar. Näitab:**

- koorderi juhtimisnupuga (14) seadistatud väärust.

- keevitamise kestel tegelikku voolutugevust.

NB: keevitamise lõpetamisel läheb kuvar automaatselt üle seadistatud väärusele.

- häiresignaali (vt. punkt 1).

16a, 16b, 16c- **LED näitavad kehitavat mõõtühikut (voolutugevust amprites (A), paksust millimeetrites (mm), traadi liikumiskiirust meetrit/minutis (m/min)).**

17- **Nupp mõõtühikule Amprit, mm, m/mm (LED (16b) (16c)).**

Võimaldab seadistada koorderi (14) abil vastavalt kas keevitatava materjali paksust, keevitusvoolu või traadi etteandekiirust.

„PRG 0“ käsitsijuhtimine: kõik parametrid seadistatakse eraldi.

Programmid „1“ kuni „44“: kui üht parametrit muudetakse (näiteks materjali

paksus), muutuvad automaatselt muud parameetrid (näiteks keevitusvool ja traadi etteandekirius).

4.3 PROGRAMMIDE SISELÜLITAMINE JA SALVESTAMINE

4.3.1 TOOTJA POOLT SALVESTATUD PROGRAMMIDE SISELÜLITAMINE

4.3.1.1 SÜNERGILISED MIG-MAG programmid

Keevitusseadmesse on 44 salvestatud sünergilist programmi, millede omadused on ära toodud tabelis (TAB.3); viimases tuleb juhinduda siis, kui soovitakse leida teatud olukorras sobilik keevitusviisi.

Programmi valikuks tuleb vajutada järjest nupule „PRG”, millele vastab kuvaril olev number „0” kuni „44” (numbrile „0” ei vasta sünergiline programm, vaid käsitsijuhtimine, mida kirjeldatakse lähemalt järgnevas lõigus).

N.B.: Sünergilise programmi siseselt tuleb ilmtingimata valida soovitud režiim (PULSE ARC või siis SHORT/SPRAY ARC), kasutades selleks ettenähtud nuppu (vt. JOON. C, nupp (7)).

N.B.: Traaditüpe, mida pole tabelis ära toodud, võib kasutada käsitsijuhtimise „PRG 0” korral.

4.3.1.2 KÄSITSIJUHTIMINE („PRG 0”)

Käsitsijuhtimine vastab numbrile „0” kuvaril ja see on sisse lülitatud ainult juhul, kui eelnevalt on valitud režiim SHORT/SPRAY ARC (JOON. C, nupp (7)).

Kuna käsitsijuhtimise korral sünergilised funktsioonid ei tööta, peab kasutaja kõik keevitamisparameetrid eraldi seadistama.

Tähelepanu! Parameetrite seadistamine on sel juhul täiesti vaba ning kasutaja poolt määratud väärustute summas ei pruugi keevitusprotsess õigesti kulgeda.

N.B.: Käsitsijuhtimisel korral EI OLE võimalik kasutada PULSE ARC režiimi.

4.3.2 MIG-MAG PROGRAMMIDE SISELÜLITAMINE JA SALVESTAMINE

4.3.2.1 Sissejuhatus

Keevitusseade võimaldab salvestada (SAVE) spetsiaalprogramme, mille parameetrid on sobilik ühe konkreetse keevitustöö läbi viimiseks. Kõik salvestatud programme saab sisse lülitada (RECALL) mistahes hetkel ning tänu sellele on kasutaja käsutusse „töövalmis” seadet just nende parameetritega, mis on eelnevalt optimaalseks rihitud.

4.3.2.2 Mälumaht MIG-MAG eriprogrammide salvestamiseks

Keevitusaparaat võimaldab salvestada eriprogrammid gruppidesse, mis vastavad kolmele sünergiarežiimile (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc ja Pulse on Pulse) ning käsitsijuhtimisele, kusjuures nende omadused on järgmised:

- SÜNERGILINE PULSE ARC PULSE ON PULSE: salvestada saab 10 programmi (numbrid „1” kuni „10”),
- SÜNERGILINE PULSE ARC: salvestada saab 10 programmi (numbrid „1” kuni „10”),
- SÜNERGILINE SHORT/SPRAY ARC: salvestada saab 10 programmi (numbrid „1” kuni „10”),
- KÄSITSIJUHTIMISEG („PRG = 0”) SHORT/SPRAY ARC: salvestada saab 10 programmi (numbrid „1” kuni „10”).

Et teatud programm sisse lülitatakse, tuleb enne numbri valikut (mida on kirjeldatud lõigus 4.3.1) valida soovitud režiim PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE või SHORT/SPRAY ARC või siis valida „PRG=0”, kui salvestatud programmid eeldavad käsitsijuhtimist.

4.3.2.3 Salvestamine (SAVE)

Olles keevitusseadme teatud tööülesande jaoks optimaalselt seadistanud, tuleb toimida järgnevalt (vt. JOON.C):

- a) Vajutage klahvi (5) „SAVE”.
 - b) Kuvarile (16) ilmub „Pr” ning kuvarile (15) number („1” ja „10” vahel).
 - c) Keerates kooderi nuppu (selleks võib kasutada nii (13) kui (14) nuppu), valitakse number, mille alla programm salvestada soovitakse (vt. ka 4.3.2).
 - d) Vajutage uesti klahvi „SAVE”.
 - e) Kuvarid (15) ja (16) vilguvad.
 - f) Vajutage kahe sekundi jooksul uesti klahvile „SAVE”.
 - g) Kuvarile ilmub „St Pr”, mis tähistab, et programm on salvestatud; 2 sekundi järel hakkab kuvar automaatselt näitama just salvestatud parameetrite väärustusi.
- N.B.: Kui kuvari vilkumahakkamise jooksul ei vajutata nupule „SAVE” kahe sekundi jooksul, siis ilmub kuvaritele märge „No St” ja programmi ei salvestata; kuvar läheb tagasi algnäitudele.
- 4.3.2.4 Salvestatud programmi sisselülitamine (RECALL).**
- Enne salvestatud programmi sisselülitamist kontrollige, et valitud režiim (PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC või „PRG=0”) sobivad soovitud programmiiga. Toimige järgnevalt (vt. JOON.C):
- a) Vajutage klahvile „RECALL”.
 - b) Kuvarile (16) ilmub „Pr” ning kuvarile (15) number („1” ja „10” vahel).
 - c) Keerates kooderi nuppu (selleks võib kasutada nii (13) kui (14) nuppu), tuleb valida number, mille alla soovitud programm salvestati.
 - d) Vajutage uesti nupule „RECALL” ja hoidke seda all kauem kui kaks sekundit.
 - e) Kuvarile ilmub „Ld Pr”, mis tähistab, et programm on sisse lülitatud; 2 sekundi järel ilmuvad kuvarile automaatselt sisselülitatud parameetrite väärustused.
- N.B.: Kui nupule „SAVE” vajutatakse vähem kui kaks sekundit, siis ilmub kuvaritele märge „No Ld” ja programmi ei lülitata sisse; kuvar läheb tagasi algnäitudele.

N.B.:

- „SAVE” JA „RECALL” NUPPUDE KASUTAMISEL PÖLEB LED „PRG”.

- KASUTAJA VÕIB SISSE LÜLITATUD PROGRAMMI SOOVI KORRAL MUUTA, ENT MUUDETUD VÄÄRTUSI EI SALVESTATA AUTOMAATSELT. KUI PROGRAMMILE SOOVITAKSE LISADA UUSI VÄÄRTUSI, TULEB UUESTI SALVESTADA (vt. 4.3.2.4.).

- ERIPROGRAMMIDE SALVESTAMISE JA NENDE ÜLE ARVESTUSE PIDAMISE EEST VASTUTAB KASUTAJA.

- ERIPROGRAMME EI SAA SALVESTADA MMA ELEKTROODI VÕI TIG REŽIIMIL.

5. PAIGALDAMINE

! TÄHELEPANU! KEEVITUSAPARAAT PEAB OLEMA VÄLJA LÜLITATUD JA VOOLUVÖRGUST LAHTI ÜHENDATUD ENNE PAIGALDAMISEGA JA ELEKTRIÜHENDUSEGA SEOSSES OLEVATE OPERATSIOONIDE TEOSTAMIST.
ELEKTRIÜHENDUSED PEAVAD OLEMA TEHTUD AINULT ERIALA EKSPERDI VOI KVALIFITSEERITUD TEHNIKU POOLT.

5.1 KOKKUPANEK

- Võtke keevitusseade pakendist lahti.
- Kui GRA ei kasutata, pange kohale vastav polariseerimisiitmitk (JOON. D);
- Juhul kui olemas on veermik ja/või GRA, lugege nendega kaasasolevaid juhiseid.

5.2 KEEVITUSSEADME TEISALDAMINE (JOON. E)

Keevitusseadme ülestõstmisel ei tohi selle küljes olla eemaldatavaid osi (pöleti, gaasitorud, juhtmed jne.), mis võivad lahti tulla.
Joonisel on näidatud, kuidas panna seadme külge kinnitusröngad, mis tuleb fikseerida kahe komplekti kuuluva M8x25 kruvi abil.

Tähelepanu: tõsteröngad keermestatud M8 UNI 2948-71 avaga ei kuulu komplekti.

5.3 KEEVITUSAPARAADI ASUKOHT

Valige keevitusaparaadi paigalduskohaks selline koht, kus jahutusõhu sisenemise ja väljunisava (ventilaatoriga juhitav õhuringlus, kui olemas) ees ei oleks takistusi; samaaegselt kontrollige, et elektrit juhitavad tolmid, söövitatavaid aurud, niiskus, jne. ei sisene masinasse.

Hoidke vähemalt 250mm vaba keevituspiirkond keevitusaparaadi ümber.



TÄHELEPANU! Et vältida keevitusaparaadi maha kukkumist või ohtlikku ümberpaigutumist, asetage see tasasele, seadme kaalu kannatavale pinnaile.

5.4 ÜHENDAMINE VOOLUVÖRKU

5.4.1 Tähelepanu

Enne mistahes elektrühenduste teostamist kontrollige, et keevitusseadme andmeklapil olevad andmed langeksid kokku paigaldamiskoha elektrivõrgu pinge ja sagedusega.

Keevitusseadme tohib ühendada ainult toitesüsteemi, mis on varustatud maandusega ühendatud nulljuhiga.
Et tagada kaitse võimaliku rikkevoolu tekkimise korral, tuleb kasutada diferentsiaalseid lülituid, mille tüüp on järgmine:

- Tüüp A () ühefaasilistele aparaatidele;

- Tüüp B () kolmefaasilistele aparaatidele.

Normatiivi EN 61000-3-11 (Flicker) nõuetega ruhuldamiseks soovitame ühendada keevitusaparaat toiteiliini pistikupesaga, mille takistusjõud on madalam kui $Z_{max} = 0.283$ ohm.

5.4.2 PISTIK JA PISTIKUPESA

Ühendage vooluühmeste piisava võimega standardpistik, (3Polarust + Ma-3kolmefaaasilisust) ja kasutage pistikupesa, mis omab kaitsekorki või automaatset voolukatkestajat; ettenähtud maandusterminal peab olema ühendatud toiteiliini maandusjuhtmega (kollane/roheline). Tabelis (TAB.1) on näidatud hilinenud kaitsekorkide soovitatavad väärustused amprites, mis on valitud keevitusaparaadi poolt toodetud maksimaalse nimivoolu ja vooluvõrgu nimipinge alusel.

5.5 KEEVITUSKAABLITE ÜHENDAMINE



TÄHELEPANU! ENNE JÄRGNEVATE ÜHENDUSTE TEOSTAMIST KONTROLLIGE, ET KEEVITUSSEADE OLEKS VÄLJA LÜLITATUD JA VOOLUVÖRGUST VÄLJAS.

Tabel (TAB. 1) toob ára keevituskaablite soovituslikud mõõdud (mm^2).

5.5.1 MIG-MAG TRAADIKEEVITUS (JOON.F)

5.5.1.1 Gaasiballoonid ühendamine

- Kui kasutatakse argooni või Ar/CO₂ segu, kruvige gaasiballoonid ventilli külge röhuvähendaja, kasutades spetsiaalselt tarvikute hulka kuuluvat vahetükki.
- Ühendage gaasi sissevoolutoru röhuvähendaja külge ning pingutage kaasasoleva sidemeaga kinni; seejärel ühendage toru teine ots keevitusseadme tagaküljele olevasse vastavasse avasse ning pingutage kaasasoleva sidemeaga kinni.
- Enne gaasiballoonid ventilli avamist keerake röhuvähendaja reguleerimismutter poolahti.

5.5.1.2 Pöleti ühendamine

- Pange pöleti selleks mõeldud ühendusse ja keerake kinnitusröngas käega lõpuni kinni.
- Pange see esmakordset traadi seadmesse laadimisel töökorda - selleks montereige lahti düüs ja kontakttoru, et selle väljatulekut hõlbustada.
- Keevitusvoolu kaabel (+) kiirpistikesesse.
- Juhtimiskaabel vastab klemmi külge.
- Veetorud R.A. mudelitele (vesijahutusega pöletid) vastavatesse kiirühendustesse.
- Jälgige ja kõlge ühenduseks oleksid korralikult kinnitatud, et vältida ülekuumenemist ning seadme tõhususe langust.
- Ühendage gaasi sissevoolutoru röhuvähendaja külge ning pingutage kaasasoleva sidemeaga kinni; seejärel ühendage toru teine ots keevitusseadme tagaküljele olevasse vastavasse avasse ning pingutage kaasasoleva sidemeaga kinni.

5.5.1.3 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendus

Ühendage otse keevitatava detailiga või metall töölauaga, kuhu on asetatud detail ning võimalikult ühenduskoha lähedale.
Ühendage see kaabel klambriga, mis kannab sümbolit (-).

5.5.2 TIG KEEVITUS (JOON.G)

5.5.2.1 Gaasiballoonid ühendamine

- Kruvige röhuvähendaja gaasiballoonid ventilli külge, kasutades spetsiaalselt argoongaasi jaoks ettenähtud vahetükki, mis kuulub tarvikute hulka.
- Ühendage gaasi sissevoolutoru röhuvähendaja külge ning pingutage kaasasoleva sidemeaga kinni; seejärel ühendage toru teine ots keevitusseadme tagaküljele olevasse vastavasse avasse ning pingutage kaasasoleva sidemeaga kinni.
- Enne gaasiballoonid ventilli avamist keerake röhuvähendaja reguleerimisratas poolahti.

5.5.2.2 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendamine.

- Ühendage kaabel keevitatava detaili või töö aluseks oleva metallpingi külge, keevitusööblusele võimalikult lähedale.
- Ühendage kaabel keevitusseadme (+) kiirpistikusse.

5.5.2.3 Pöleti ühendamine

- Ühendage TIG-pöleti keevitusseadme tagaküljel olevasse (-) kiirpistikusse; teostage gaasitoru ja pöleti juhtimiskaabli vajalikud ühendused.

5.5.3 KEEVITAMINE KATTEGA MMA ELEKTROODIGA (JOON. H)

5.5.3.1 Elektroodihoidiku ühendamine

Praktiliselt kõik kattega elektroodid ühendatakse generaatori positiivse poolusega (+); erandiks on happele kattega elektroodid, mis ühendatakse negatiivse poolusega (-). Ühendage keevituskaapa kaabel tagapaneelil oleva (+) kiirpistikuga.

NB: teatud juhtudel on soovitatav, et elektroodihoidiku polaarsus oleks (-); kontrollige seega elektroodi valmistaja juhiseid.

5.5.3.2 Keevitusvoolu tagasisidekaabli ühendamine

- Ühendage kaabel keevitataava detaili või töö aluseks oleva metallpingi külge, keevitusõmblusele võimalikult lähedale.
- Ühendage kaabel keevitusseadme (+) kiirpistikusse.

5.5.4 Soovitused

- Keerake keevituskaablit ühendused kiirpistikutega (kui olemas) lõpuni kinni, et garanteerida perfektne elektrikontakt; vastupidisel juhul riskite ühendite ülekuumenemist ja nende kiiret kahjustumist ning efektiivsuse kaotamist.
- Kasutage võimalikult lühikesi keevituskaabeid.
- Vältige kasutamast metallstruktuure, mis ei kuulu keevitataava detaili juurde, kui keevitusvoolu tagasisidekaabli asendaja; see võib olla ohtlik ja anda mitterahuldava tulemuse.

5.6 TRAADIRULLI LAADIMINE (Pilt. I)



TÄHELEPANU! ENNE TRAADI LAADIMIST, KONTROLLIGE, ET KEEVITUSAPARAAT ON VÄLJA LÜLITATUD JA VOOLUVÖRGUST LAHTI ÜHENDATUD.

KONTROLLIGE, ET PÖLETI RULLI VEOMEHHANISM, TRAADI SISENEMISJUHIK JA KONTAKTVOOLIK VASTAVAD KASUTATAVA TRAADI LÄBIMÖÖDU JA TÜÜBIGA JA ET NEED ON KORRALIKULT MONTEERITUD. ÄRGE KASUTAGE KAITSEKINDAID TRAADI SISESTAMISE AJAL.

- Avage haspliavause uks.
- Asetage traadidull haspile; kontrollige, et haspli veohammas on korrektelt paigutatud selleks ettenähtud auku (1a).
- Vabastage surverull/surverullid ja eemaldage see/need siserullist/siserullidest (2a).
- Kontrollige, et veorull/veorullid on kohane/kohased kasutatava traadiga (2b).
- Vabastage traadiots ja lõigake selle moondunud otsik ära vältides traadi venimist. Keerake rull vastupäeva ja sisestage traat sisenemisjuhiisse lükates seda kuni 50-100mm pöleti traadi sisenemisjuhiku ühendusega (2c).
- Asetage surverull/surverullid uuesti kohale ja reguleerige rõhu väärust keskmisele tasemele. Kontrollige, et traat on asetatud korrektelt alumise rulli vakku (3).
- Peatage haspel kergelt kasutades haspli keskpunktis asuvat, selleks ettenähtud reguleerimiskruvi (1b).
- Eemaldage pöleti otsik ja kontaktvoilik (4a).
- Sisestage keevitusaparaadi pistik vooluvõrku, käivitage keevitusaparaat, vajutage pöletiülitüüt või traadi etteandmisülitüüt kontrollpaneelil (kui eksisteerib) ja oodake kuni traadiots, läbides kogu traaditoru, tuleb esile pöleti esiotas umbes 10-15cm ja laske siis lülitü lahti.



TÄHELEPANU! Ülaltoodud operatsioonide ajal on traat elektripinge ja mehhaanilise koormuse all, mis võib põhjustada, kui ei ole jälgitud ohutusnõudeid, elektriosaikiusu, vigastusi ja elektrikaarte teket:

- Ärge suunake pöletisuidu kehaosaade suunas.
- Pidage gaasiballoon ja pöleti üksteisest eemal.
- Kinnitage kontaktvoilik ja pöleti otsik uuesti pöletile (4b).
- Kontrollige, et traat jookseb regulaarselt; asetage rullide surve ja haspli pidur võimaliku minimaal väärtusteni kontrollides, et traat ei libise avasse ja et vee peatuse ajal traadivedru ei lõdestu rulli liigse inertsi tagajärel.
- Lõigake pöleti otsiku väljaulatuv traadiots 10-15mm pikkuseks.
- Sulgege haspliavause uks.

5.7 PÖLETI TRAADIKÖRI VAHETAMINE (JOON. N)

Enne kõri vahetamist laotage pöletikaabel maha selliselt, et selles ei oleks lookeid.

5.7.1 Spiraalne kõri terastraadi jaoks

- Keerake lahti pöleti peas olev vooludüüs ja düüsihoidja.
- Kravige lahti tsentraalühenduse küljes olev traadikõri lukusti ning tömmake vana kõri välja.
- Pange uus kõri otsapidli kaabel-pöleti kanalisse ning lükake seda ettevaatlikult edasi, kuni kõri ots tuleb pöleti peast välja.
- Keerake lukusti käsitsi kinni.
- Lõigake kõri liigne osa sirgelt ära, pigistades seda seejuures kergelt kokku; võtke kõri pöletikaablist uuesti välja.
- Vilige kõri lõikekoha teravad servad maha ja pange see tagasi pöleti kanalisse.
- Keerake mutter uuesti peale ja pingutage see võtmega kinni.
- Pange düüsihoidja ja düüs tagasi.

5.7.2 Sünteetiline kõri alumiiniumtraadi jaoks.

Viige läbi punktis 1, 2, 3 kirjeldatud protseduurid (jätke vahel punktides 4, 5, 6, 7, 8 kirjeldatu).

- Keerake alumiiniumi jaoks ettenähtud düüsihoidja kinni, kontrollides seejuures, et see oleks vastu kõri.
- Pange kõri vastaspookele (kuju kinnitud pöleti) messingnippeli, O-rõngas ning kõri kergelt pigistades keerake selle lukusti kinni. Liigne osa kõrist eemaldakse mõõdu järgi hiljem (vt. (13)). Tömmake pöleti ja traadikanali ühendusest välja teraskördele ette nähtud kapillaartoru.
- Alumiiniumtraadikõridele läbimööduga 1,6-2,4mm (kollane) POLE KAPILLAARTORU ETTE NÄHTUD; kõri pannakse pöletikanalisse niisiis ilma selleta.
- Lõigake kapillaartoru alumiiniumtraadikõrile läbimööduga 1-1,2mm (punane) umbes 2 mm lühemaks kui terastraadikõri toru ning pange see kõri vabasse ossa.
- Pange pöleti etteandemehanismi ühendusse ja blokeerige see sinna, tehke kõrle 1-2 mm kaugusele veorullidest märge ning võtke pöleti uuesti välja.
- Lõigake kõri märke kohalt ära, jälgides, et selle sissejoooksuava ei deformeeriiks.

Pange pöleti ühendusse tagasi ja keerake gaasidüüs tagasi peale.

6. KEEVITUS: KIRJELDUS

6.1 MIG-MAG KEEVITUS

6.1.1 SHORT ARC (LÜHIKAAR-) KEEVITUSREŽIIM

Traat sulatatakse ja metallitlik eraldub tänu üksteisele järgnevatele lühistele traadi otsts keevivannis (kuni 200 V sekundis).

Süsiniik-ja madallegeeritud teras

- Traadi suurus:	0,6-1,2mm
- Keevitusvool:	40-210A
- Kaare pingi:	14-23V
- Sobilik gaas:	CO ₂ või segud Ar/CO ₂ või Ar/CO ₂ /O ₂

Roostevaba teras

- Traadi suurus:	0,8-1mm
- Keevitusvool:	40-160A
- Kaare pingi:	14-20V
- Sobilik gaas:	segud Ar/O ₂ või Ar/CO ₂ (1-2%)

Alumiinium ja alumiiniumisulamid

- Traadi suurus:	0,8-1,6mm
- Keevitusvool:	75-160A
- Keevituspinge:	16-22V
- Sobilik gaas:	Ar 99,9%

Põhimõtteliselt peab düüsihoidja olema täpselt vooludüüs vastas või siis kergelt eespool, kui kasutatakse peenemat traati ja madalamat kaarepingi; traadi üleulatuv osa (stick-out) on enamasti 5 kuni 12mm pikkune.

KÄSITSIJUHTIMISEL ("PRG 0") seadistage reaktans sobiliuki:

- 5%-60%, kasutades süsinikterasest traati läbimööduga 0,8-1mm.
- 50%-80% kasutades süsinikterasest traati läbimööduga 1,2-1,6mm.
- 60%-80%, kasutades roostevabast terasest ja alumiiniumist traati.

Kasutamine: Mistahes asendis keevitamine; keevitataavad detailid on õhukesed või stantsitud; keevitamist soodustab madal kuumus ja hõlpsalt kontrollitav keevivann.

N.B.: SHORT ARC režiimi alumiiniumi ja selle sulamite keevitamiseks tuleb kasutada ettevaatlikult (eriti kui kasutatakse traati, mille läbimõõt on >1mm), et vältida probleeme sulamisel.

6.1.2 SPRAY ARC (PIHUSTUSKAAR-) KEEVITUSREŽIIM

Traadi sulatamisel rakendatakse vool ja pingi on kõrgem kui "short arc" režiimi korral ning traadis ei ole keevivanniga kontaktis; traadi ja detaili vahel tekib keevituskaar, millest tilgub läbi elektrooditraadist pidevalt sulatav metall ja järelkult ei teki selle keevitusmeetodi juures lühiseid.

Süsiniik-ja madallegeeritud teras

- Traadi suurus:	0,8-1,6mm
- Keevitusvool:	180-450A
- Kaare pingi:	24-40V
- Sobilik gaas:	segud Ar/CO ₂ või Ar/CO ₂ /O ₂

Roostevaba teras

- Traadi suurus:	1-1,6mm
- Keevitusvool:	140-390A
- Keevituspinge:	22-32V
- Sobilik gaas:	segud Ar/O ₂ või Ar/CO ₂ (1-2%)

Alumiinium ja alumiiniumisulamid

- Traadi suurus:	0,8-1,6mm
- Keevitusvool:	120-360A
- Keevituspinge:	24-30V
- Sobilik gaas:	Ar 99,9%

Põhimõtteliselt peab düüsihoidja olema umbes 5-10 mm vooludüüs sees ning seda sügavamal, mida kõrgem on kaarepinge; traadi üleulatuv osa (stick-out) on enamasti 10 kuni 12 mm pikkune.

Kui KÄSITSIJUHTIMISEL ("PRG 0") on õigesti määratud traadi etteandekiirus ja kaarepinge (see tähendab need on omavahel sobivad), pole vahet, milliseks seatakse reaktansi väärthus.

Kasutamine: Keevitamine asendis PA detailidele, mille paksus on rohkem kui 3-4 mm (väga vedel keevivann); töökiirus ja läbivevitatava traadi hulk on äärmiselt kõrged (suur temperatuur).

6.1.3 PULSE ARC (IMPULSSKAAR-) KEEVITUSREŽIIM

See on "kontrollitav" törežiim, mis töötab sarnaselt "spray-arc" funktsiooniga (täiustatud spray-arc) ning mille eeliseks on seega kire sulamine ning keevituspritsmete puudumine, rääkimata märkimisväärsest matalatest voolutugevuse näitajatest, nii et seda on võimalik kasutada ka neil juhtudel, kui harilikult rakendatakse "short-arc" režiimi.

Igale vooluimpulsile vastab üks elektroodi küljest eraldub metallitlik; sagekusulala on vordeline traadi edasiliikumise kiirusega ning varieerub vastavalt traadi tüübile ja läbimöödule (enamasti: 30-300Hz).

Süsiniik-ja madallegeeritud teras

- Traadi suurus:	0,8-1,6mm
- Keevitusvool:	60-360A
- Kaare pingi:	18-32V
- Sobilik gaas:	segud Ar/CO ₂ või Ar/CO ₂ /O ₂ (CO ₂ max 20%)

Roostevaba teras

- Traadi suurus:	0,8-1,2mm
- Keevitusvool:	50-230A
- Keevituspinge:	17-26 V
- Sobilik gaas:	segud Ar/CO ₂ või Ar/CO ₂ (1-2%)

Alumiinium ja alumiiniumisulamid:

- Traadi suurus:	0,8-1,6mm
- Keevitusvool:	40-320A
- Keevituspinge:	17-28V
- Sobilik gaas:	Ar 99,9%

Põhimõtteliselt peab düüsihoidja olema umbes 5-10 mm vooludüüs sees ning seda sügavamal, mida kõrgem on kaarepinge; traadi üleulatuv osa (stick-out) on enamasti 10 kuni 12 mm pikkune.

Kasutamine: keevitamine "asendis" keskmise paksusega ja õhukeste detailide ning kuumustundlike materjalide korral; eriti sobilik kergsulamite (alumiinium ja alumiiniumisulamid) jaoks ja seda ka väikese paksusega detailide korral.

6.1.4 MIG-MAG PARAMEETRITE SEADISTAMINE

6.1.4.1 Kaitsegaas

Kaitsegaasi vool peab olema:

short arc: 8-14 l/min

spray arc ja pulse arc: 12-20 l/min

sõltuvalt keevitusvoolu tugevusest ja düüsi läbimõõdust.

6.1.4.2 Keevitusvool

Keevitusvoolu reguleerib kasutaja, pöörates selleks kooderi nuppu (JOON.E (14)). Kui sees on SPRAY/SHORT ARC, siis muudetakse iga kooderi nupu (14) ringi järel traadi etteandekirrust (m/minutis), mis ilmub ka kuvarile(16); keevitamise ajal ilmub kuvarile automaatselt tegelik voolutugevus (amprites).

Kui sees on PULSE ARC o PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, siis muudetakse iga kooderi nupu (14) ringi järel keevitusvoolu tugevust, mis ilmub ka kuvarile(16); keevitamise ajal ilmub kuvarile automaatselt tegelik voolutugevus.

Mõlema režiimi korral on võimalik klahvile (17) vajutades minna üle detaili paksuse (mm) seadistamiseks (LED (16b) põleb), kasutades selleks kooderit (14).

Masin arvatab automaatselt välja voolutugevuse, mis on vajalik mingi konkreetsete paksuse keevitamiseks. Ka sellisel juhul läheb kuvar keevitamise ajal üle tegeliku voolutugevuse näidule (amprites).

Muuseas on kõigi súnergiliste programmide seadistatavad miinum-ja maksimumväärtused (m/minutis, amprit või detaili paksus mm) tootja poolt paika pandud ning kasutaja ei saa neid muuta.

Levinumatute traatidega harilikult kasutatavad orienteeruvad voolutugevused on ära toodud Tabelis (TAB.5).

6.1.4.3 Kaarepinge ja Kaare kokkusurutus (pinch-off)

MIG-MAG súnergiliste *pulse-arc* ja *pulse-on-pulse* programmide korral määравad need kaks parameetrit ära keevituskaare omadused keevitamise ajal.

Kaarepinge näitab ära selle, kui kaugel asub traat keevitatavast detailist ning kasutaja saab omahtsi korrigereida skaalaal -5% kuni +5% kõikides tootja poolt sisestatud programmides seadistatud pinget, nii et erivajaduse korral on võimalik kaare seadeid vastavalt kohandada. Mida kõrgem on väärus, seda suurem on vahemaa traadi ja detaili vahel.

Seevastu kaare kokkusurutus määrab ära kaare „tiheduse” või „laiuse”; seda parameetrit saab tootja poolt seadistatud väärtsuse suhtes reguleerida vahemikus -10% kuni +10%. Mida kõrgem on väärus, seda „tihemad” on kaar.

Käsisüjuhimore „PRG 0” korral määratatakse kaarepinge vastavalt traadi etteandekirusele järgmise valemile järgi:

$U_2 = (14 + 0,05 I_2)$, kui:

- U_2 = Kaarepinge volttides.

- I_2 = Keevitusvool amprites.

Mõeles tuleb pidada seda, et tühikäigul valitud pingi väheneb töö (keevitamise) ajal 2-4V.

6.1.5 BI-LEVEL JA PULSE ON PULSE-KEEVITUS

Bi-level-režiimi saab sisse lülitada nupuga (8) ning seda saab kasutada MIG-MAG *pulse arc* ja *short arc* töörežiimil. Keevitustükkel algap, kui kasutaja vajutab pöletilülitile ja laseb selle siis lahti (nagu ka 4Taktilise keevituse korral), keevitusseadme algne väljundvõimsus vastab keevitamise esimesele astmele (LED (10a)) ning seade kuvab antud võimsuse juures kasutatavat voolutugevust ja pinget. Vajutades pöletiklahvile vähem kui 0,5 sekundit, läheb seade esimeselt astmel üle teisele astmele (LED (10b)), kuvades seega teise astme voolutugevust ja pinget. Iga vajutusega vahetab seade erinevaid tasemeid ning seda seni, kuni klahvi ei hoita all üle 0,5 sekundi. Keevitamise ajal kuvab seade küll antud hetke voolutugevust ja pinget, ent muuta saab ainult esimese astme voolutugevust ja kaarepinget.

MIG-MAG Pulse on Pulse saab sisse lülitada nupuga (7) koos LED signaallambiga **MIG-MAG Pulse arc**. Tegu on ühe *bi-level* variatsiooniga, kuna ka sel juhul on võimalik seadistada kaks väljundvõimsust samadel alustel nagu *bi-level* korral (LED (10a) ja (10b)). Nii t₁ kui t₂ astme kestust saab muuta (LED (10c) ja (10d)) ning neid ei määrama käsitse nagu see on *bi-level* korral. Keevitamise ajal muudab seade seega automaatselt esimese astme (kestus t₁) ja teise astme (kestus t₂) väljundvõimsust. Nii tekib „impuls impuls“ protsess, mille järgi antud meetod ka nime on saanud. Kui mõlemad astmed ja kestused on õigesti seadistatud, on võimalik saavutada keevisõmlus, mis on TIG keevituse omale väga sarnane.

6.2 TIG KEEVITUS (DC)

Olles teostanud keevitusvoolu ühendused nagu kirjeldatud lõigus 5.5.2, tuleb:

- Valige keevitusseadme juhtpuldist TIG-režiim (**JOON.C (7)**).

- Määrale keevitusvool, keerates kooderi nuppu (14) (sedá väärust saab alati ka keevitamise käigus reguleerida). Vajaduse korral lülitage potentsioomeetri (13) abil sisse voolu langusaeg (väärust ilmub korraks kuvarile (16)).

6.2.1 LIFT kaaresüüde

Pange elektroodi ots kergelt sellele vajutades vastu detaili. Vajutage pöleti nupp lõpuni alla ja kergitage elektroodi mõnese kundilise viitega 2-3 mm – keevituskaar süttib. Keevitusseade töötab algsest voolutugevusel I_{BASE}, minnes seejärel paar hetke järel üle eelnevalt seadistatud töövoolele. Töötüksli lõpus langeb vool vastavalt seadistatud langusajale.

Tabelis (**TAB. 5**) on ära toodud mõningad orienteeruvad andmed roostevaba terase ja kõrgeleeritud sulamite keevitamise kohta.

6.3 KEEVITAMINE KATTEGA MMA ELEKTROODIGA

Olles teostanud keevitusvoolu ühendused nagu kirjeldatud lõigus 5.5.3 , tuleb vastava nupu abil sisse lülitada režiim MMA (**JOON. C (7)**):

Keevitusvoolu sealed tuleb sobilikuks reguleerida kooderi nupuga (14) ning võimaliku keevitusvoolu dünäamilise kasvu „ARC FORCE” väärust saab muuta vahemikus 0 kuni 100% kooderi nupuga (13) (näit ilmub korraks kuvarile (16)).

Tabelis (**TAB. 6**) on ära toodud mõningad orienteeruvad andmed voolutugevuse kohta elektroodi läbimõõdust sõltuvalt.

6.4 KEEVISÖMBLUSE KVALITEET

Keevisõmbluse kvaliteet ja tekkivate pritsmete hulk sõltuvad ennekõike keevitusparameetrite omavahelisest tasakaalust: vool (traadi etteandekirrus), traadi läbimõõt, kaarepinge jne.

Pöletit tuleb hoida õigesti, nagu näidatud **joonisel M**, et vältida pritsmeid ning tagada puhas keevitusõmlus.

Korrektse õmluse saamiseks tuleb arrestada ka keevituskiirusega (liikumiskiirus piki ühendust), mis on määравa tähtsusega „läbiskeevitamise“ ja õmluse õige kujutagamiseks.

Kõige levinumatud keevitusvead on ära toodud tabelis (**TAB. 7**).

7. HOOLDUS



TÄHELEPANU! ENNE HOOLDUSTÖÖ TEOSTAMIST KONTROLLIGE, ET SEADE ON VÄLJA LÜLITATUD JA VOOLUVÖRGUST LAHTI ÜHENDATUD.

7.1 HOOLDUS

KEEVITAJA VÖIB TEOSTADA NORMAALSEID HOOLDUSTÖÖID.

7.1.1 Pöleti

- Vältige pöleti ja selle kaablite asetamist kuumadele osadele. See võib põhjustada isolatsioonimaterjalide sulamise ja pöleti muutub kasutuskõlbmatuks.
- Kontrollige perioodiliselt voolukute ja gaasi ühenduste seisukorda.
- Iga kord, kui vahetate välja traadid, puhuge kuiva suruõhku (maks 5 bar) kummist traadi sisenemisjuhikse, et kontrollida selle tervlikkust.
- Kontrollige enne igat kasutamiskorda pöletiotsa osade kulumiseksid ja nende montereerimise korrektust: pöletiots, kontaktvoolik, gaasijaotaja.

7.1.2 Traadi sisenemisjuhik

- Kontrollige tihti, et traadi veorullid ei ole välja kulunud ja eemaldage perioodiliselt metallitolm, mis on kogunenud nende ümbrusesse (rullidesse ja sisenevasse/väljuvasse sisenemisjuhikesse).

7.2 ERAKORDNE HOOLDUSTÖÖ

ERAKORDSED HOOLDUSTÖÖD PEAVAD OLEMA TEOSTUD AINULT ERIALA SPETSIALISTI VÖI ELEKTROONIKA-MEHHAANIKA ALAL KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLT.



TÄHELEPANU! ENNE KEEVITUSAPARAADI PANEELEDE EEMALDAMIST JA SEADME SISEMUSELE LÄHENEMIST KONTROLLIGE, ET SEADE ON VÄLJALÜLITATUD JA VOOLUVÖRGUST LAHTI ÜHENDATUD.

Seadme sisemuse kontrollimine pingi all võib põhjustada tõisse elektrišoki, tingitud otsesest kokkupuutest pingestatud elektriliste komponentidega ja/või põhjustada vigastusi puudutades seadme liikuvaid osi.

- Kontrollige regulaarselt, ent samas ka seadme kasutamisest ja töökeskkonna tolmusisaldusest sõltuvate vahegaedade järel keevitusseadme sisemust ning eemaldage elektriškeemidele kogunenud tolm pehme harja või sobilike puustusvahenditega.
- Kasutades juuhust kontrollige ka, et elektrilised ühendused on hästi kinnitatud ning et kaabilite ei ole isolatsioonivigastusi.
- Peale hooldustöö lõppu, asetage keevitusaparaadi paneelid jälle kohale keerates kinnituskruidi lõpuni kinni.
- Vältige absoluutsest keevitamist, kui keevitusaparaat on avatud.

8. RIKKED, PÖHJUSED JA KÕRVALDAMINE (TAB.8)



TÄHELEPANU! TEATUD ÜLEVAATUSTÖÖDE JUURES ON VÕIMALIK PUUTUDA KOKKU SEADME VOOLU ALL OLEVATE JA/VÕI LIIKUVATE OSADEGA.

KUI SEADE EI TÖÖTA KORRALIKULT JA ENNE PÖHJALIKUMA KONTROLLI TEOSTAMIST VÖI TEENINDUSKESKUSE POOLE PÖÖRDUMIST KONTROLLIGE, ET:

- Koorderiga reguleeritud keevitusvool oleks õige.
- Seadmeli ei oleks süttinud ükski häiresignaal, mis annab märku üle-või alapingest või siis lühiseist johtuvalt termokaitse rakendumisest.
- Kontrollige, et nimimimpuli suhe oleks õige; juhul kui rakendunud on kaitsetermostaat, oodake, kuni seade maha jahtub, samuti veenduge, et ventilaator töötab korralikult.
- Kontrollige liini pinget: kui see on liiga madal või kõrge, seade blokeerub (vt. lõik 4.2.).
- Kontrollige, et seadme väljundis ei oleks lühiseid: vastasel juhul kõrvaldage rike.
- Elektriühendused oleksid korrektelt teostatud, ennekõike seda, et maandusklemm oleks keevitataval detailiga ühendatud ja et ühenduse vahel ei oleks isoleermateriale (nt. lakiid või värvid).
- Kasutatakse õiget tüpi ja sobivas koguses kaitsegaasi.

Enne mistahes operatsioone traadi etteandemehhanismi kallal või keevitusseadme sees tuleb pöhjalikult läbi lugeda peatükki 7 „HOOLDUS”.



1. VISPĀRĪGĀ DROŠĪBAS TEHNika LOKA METINĀšANAS LAIKĀ	136 lpp.
2. IEVADS UN VISPĀRĪGS APRAKSTS	137
2.1 IEVADS	137
2.2 METĀLU METINĀMĪBA	137
2.3 SĒRIJAS PAPILDIERĪCES	137
2.4 PIEDERUMI PĒC PASŪTīJUMA	137
3. TEHNISKIE DATI	137
3.1 PLĀKSNE AR DATIEM	137
3.2 CITI TEHNISKIE DATI	137
4. METINĀšANAS APARĀTA APRAKSTS	137
4.1 VADĪBAS, REGULĒšANAS UN SAVIENOŠANAS IERĪCES	137
4.1.1 Metināšanas aparāts ar iebūvēto vilksanas mehānismu	137
4.2 METINĀšANAS APARĀTA VADĪBAS PANELIS	137
4.3 PROGRAMMU IELĀDĒšANA UN SAGLABĀšANA ATMINĀ	138
4.3.1 RAZOTĀJA IEPRIEKŠ SAGLABĀTO PROGRAMMU IELĀDĒšANA	138
4.3.1.1 SINERGIKĀS MIG-MAG programmas	138
4.3.1.2 FUNKCIJONĒšANA MANUĀLAJĀ REŽIMĀ ("PRG 0")	139
4.3.2 INDIVIDUĀLO PROGRAMMU SAGLABĀšANA UN IELĀDĒšANA MIG-MAG REŽIMĀ	139
4.3.2.1 levads	139
4.3.2.2 Atmiņas apjoms individuālajām programmām MIG-MAG režimā	139
4.3.2.3 Saglabāšanas procedūra (SAVE)	139
4.3.2.4 Individuālās programmas ielādēšanas procedūra (RECALL)	139
5. UZSTĀDīšANA	139
5.1 SAGATAVOŠANA	139
5.2 METINĀšANAS APARĀTA PACELĀšANAS NOTEIKUMI	139
5.3 METINĀšANAS APARĀTA NOVIETOŠANA	139
5.4 PIESLĒGŠANA PIE TĪKLA	139
5.4.1 Brīdinājumi	139
5.4.2 KONTAKTDĀKŠA UN ROZETE	139
5.5 METINĀšANAS KONTŪRA SAVIENOJUMI	139
5.5.1 METINĀšANA AR STIEPLI MIG-MAG	139
5.5.1.1 Gāzes balona pievienošana	139
6. METINĀšANA: DARBA PROCEDŪRAS APRAKSTS	140
6.1 MIG-MAG METINĀšANA	140
6.1.1 SHORT ARC (ISS LOKS) PĀRNESES REŽIMS	140
6.1.2 SPRAY ARC (SMIDZINĀšANAS LOKS) PĀRNESES REŽIMS	140
6.1.3 PULSE ARC (PULSĒJOŠAIS LOKS) PĀRNESES REŽIMS	140
6.1.4 MIG-MAG METINĀšANAS PARAMETRU REGULĒšANA	141
6.1.4.1 Aizsarggāze	141
6.1.4.2 Metināšanas strāva	141
6.1.4.3 Loka spriegums un loka sašaurināšana (pinch-off)	141
6.1.5 BI-LEVEL UN PULSE ON PULSE FUNKCIJONĒšANA	141
6.2 TIG (DC) METINĀšANA	141
6.2.1 LIFT loka ierosināšana	141
6.3 METINĀšANA AR MMA SEGTO ELEKTRODU	141
6.4 METINĀšANAS KVALITĀTE	141
7. TEHNISKĀ APKope	141
7.1 PARASTA TEHNISKĀ APKope	141
7.1.1 Deglis	141
7.1.2 Stieplis padoves ierīce	141
7.2 ĀRKĀRTĒJĀ TEHNISKĀ APKope	141
8. KĻUMES, CĒLONI UN RISINĀJUMI	141

PROFESIONĀLAJAI UN RŪPNIECISKAJAI LIETOŠANAI PAREDZĒTIE NEPĀRTRAUKTAS ŠUVES METINĀšANAS APARĀTI MIG-MAG UN FLUX, TIG, MMA LOKA METINĀšANAI.

Piezīme: Tālāk tekstā tiks izmantots terms "metināšanas aparāts".

1. VISPĀRĪGĀ DROŠĪBASTEHNIKALOKAMETINĀšANAS LAIKA

Lietotājam jābūt pietiekoši labi instruētam par metināšanas aparāta drošu izmantošanu un tam ir jābūt informētam par ar loka metināšanu saistītajiem riskiem, par atbilstošajiem aizsardzības līdzekļiem un par rīcību kārtību negadījuma iestāšanās gadījumā.

(Apskatiet arī nodalā "IEC vai CLC/TS 62081 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA": LOKA METINĀšANAS IERĪČU UZSTĀDīšANA UN IZMANTOŠANA).



- Izvairieties no tiešā kontakta ar metināšanas kontūru, jo no ģeneratora ejos tiek gāzveida spriegums dažos apstākļos var būt bīstams.
- Pieslēdot metināšanas vadus, veicot pārbaudes un remontdarbus metināšanas aparātam jābūt izslēgtam un atslēgtam no barošanas tīkla.
- Pirms degļa nodilušo detaļu maiņas izslēdziet metināšanas aparātu un atslēdziet to no barošanas tīkla.
- Veicot elektriskos pieslēgumus ievērojet attiecīgas drošības tehnikas normas un likumdošanu.
- Metināšanas aparātu drīkst pieslēgt tikai pie tādas barošanas sistēmas, kurai neitrālais vads ir izemēts.
- Pārliecinieties, ka barošanas rozete ir pareizi izemēta.
- Neizmantojet metināšanas aparātu mitrās vai slapjās vides, kā arī kad līst.
- Neizmantojet vadus ar bojāto izolāciju vai ar izlōdzītajām savienošanas detaļām.
- Gadījumā, ja tiek izmantots šķidrumdzeses agregāts, tā uzpildes laikā metināšanas aparātam jābūt izslēgtam un atslēgtam no barošanas tīkla.



- Nemietiniet tvertnes, traukus un caurulvadus, kuri satur vai saturēja šķidrus vai gāzveida uzliesmojošus produktus.
- Neizmantojet ar hlora šķidinātāju apstrādātus materiālus, ka arī nestrādājiet šīs vietas tuvumā.
- Nemietiniet zem spiediena esošos traukus.
- Novāciet no darba vietas vīsus uzliesmojošus materiālus (piemēram, koka izstrādājumus, papīru, lupatas utt.).
- Pārliecinieties, ka telpa ir labi vedināma, vai ka ir paredzēti līdzekļi loka tuvumā esošo metināšanas iztvaikojumu novākšanai; ir jāievada sistēmatiskā uzskaites sistēma metināšanas iztvaikojumu robežas novērtēšanai saskaņā ar to sastāvu, koncentrāciju un iztvaikošanas ilgumu.
- Glabājiet balonu tālu no siltuma avotiem, tai skaitā no saules stariem (ja tas tiek izmantots).



- Nodrošiniet atbilstošu elektroizolāciju no elektrodiem, apstrādājamās daļas un tuvumā esošām iezemētām metāla daļām.
- Parasti to var nodrošināt izmantojot šīm nolūkam paredzētos cimdus, apavus, cepuri un apģērbus, vai izmantojot izolejošus paliktnus vai paklājus.
- Acu aizsardzībai vienmēr izmantojiet uz maskas vai ķiveres uzstādītu neaktīnisku stiku.

5.5.1.2 Degla savienošana	139
5.5.1.3 Metināšanas strāvas atgriešanas vada savienojums	139
5.5.2 TIG METINĀšANA	139
5.5.2.1 Gāzes balona pievienošana	139
5.5.2.2 Metināšanas strāvas atgriešanas vada savienojums	139
5.5.2.3 Degla pieslēgšana	139
5.5.3 METINĀšANA AR MMA SEGTO ELEKTRODU	140
5.5.3.1 Elektrodu turētāja pievienošana	140
5.5.3.2 Metināšanas strāvas atgriešanas vada savienojums	140
5.5.4 Rekomendācijas	140
5.6 STIEPLES SPOLES IELĀDĒšANA	140
5.7 DEGLA STIEPLES VIRZĪTĀJA APVALKA NOMAINĀ	140
5.7.1 Spirālveida apvalks tērauda stieplēm	140
5.7.2 Sintētiskais apvalks aluminīja stieplēm	140
6. METINĀšANA: DARBA PROCEDŪRAS APRAKSTS	140
6.1 MIG-MAG METINĀšANA	140
6.1.1 SHORT ARC (ISS LOKS) PĀRNESES REŽIMS	140
6.1.2 SPRAY ARC (SMIDZINĀšANAS LOKS) PĀRNESES REŽIMS	140
6.1.3 PULSE ARC (PULSĒJOŠAIS LOKS) PĀRNESES REŽIMS	140
6.1.4 MIG-MAG METINĀšANAS PARAMETRU REGULĒšANA	141
6.1.4.1 Aizsarggāze	141
6.1.4.2 Metināšanas strāva	141
6.1.4.3 Loka spriegums un loka sašaurināšana (pinch-off)	141
6.1.5 BI-LEVEL UN PULSE ON PULSE FUNKCIJONĒšANA	141
6.2 TIG (DC) METINĀšANA	141
6.2.1 Lift loka ierosināšana	141
6.3 METINĀšANA AR MMA SEGTO ELEKTRODU	141
6.4 METINĀšANAS KVALITĀTE	141
7. TEHNISKĀ APKope	141
7.1 PARASTA TEHNISKĀ APKope	141
7.1.1 Deglis	141
7.1.2 Stieplis padoves ierīce	141
7.2 ĀRKĀRTĒJĀ TEHNISKĀ APKope	141
8. KĻUMES, CĒLONI UN RISINĀJUMI	141

Izmantojiet atbilstošus ugunsdrošus tērpus un nepakļaujet ādu ultravioletu un infrasarkanu staru iedarbībai, kuri rodas loka metināšanas laikā; turklāt, ar aizsardzību ir jānodrošina loka metināšanas vietas tuvumā esošie cilvēki, to var izdarīt ar neatstarojošo ekrānu vai aizlaidītu palīdzību.

- Trokšņa līmenis: Ja īpaši intensīvas metināšanas dēļ individuālais dienas trokšņa iedarbības līmenis (LEPD) ir vienāds vai ir lielāks par 85dB(A), tad obligāti ir jāizmanto atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi.



- Metināšanas laikā ģenerētais elektromagnētiskais laukums var traucēt elektrisko un elektronisko ierīču darbību.
Elektrisko vai elektronisko medicīnisko ierīču lietotājiem (piemēram, sirds, elpošanas stimulatori utt.) ir jākonsultējas ar ārstu par iespēju atrasties tuvu tai vietai, kurā tiek izmantots šis metināšanas aparāts.
Elektrisko vai elektronisko medicīnisko ierīču lietotājiem ir rekomendēts neizmantot šo metināšanas aparātu.



- Šis metināšanas aparāts atbilst tehniskā standarta prasībām un to var izmantot tikai profesionāli darbinieki rūpnieciskajā vidē.
Nerūpnieciskajā vidē atbilstība elektromagnētiskajai savietojamībai netiek garantēta.



PAPILDUS DROŠīBAS NOTEIKUMI

- METINĀšANAS OPERĀCIJAS:
 - Viēdē ar paaugstinātu elektrošoka risku;
 - Ierobežotās telpās;
 - Uzliesmojošo var sprāgstvielu tuvumā.
- "Atbildīgajam ekspertam" ir savalaicīgi JĀNOVĒRTĒ metināšanas operāciju norisi un veicot tās tuvu vienmēr jāatrodas citām personām, kuras var palīdzēt, ja notiek negadījums.
- IR JĀIZMANTO "IEC vai CLC/TS 62081 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" 5.10; A.7; A.9 nodalās aprakstīti tehniskie aizsardzības līdzekļi.
- Operatoram IR ALZIEGTS veikt metināšanu, kad viņš atrodas virs zemes/ grīdas virsmas, izņemot tos gadījumus, kad tiek izmantota speciāla droša platforma.
- SPRIEGUMS STARp ELEKTRODU TURĒTĀJIEM VAI DEGLIEM: strādājot uz vienas konstrukcijas vai vairākām elektriski savienotajām konstrukcijām, tukšgaitas spriegums var sasummēties un sasniegt bīstamu vērtību starp diviem dažadiem elektrodu turētājiem vai degliem, šī vērtība var divās reizēs pārsniegt maksimālo pieļaujamo robežu.
Attiecīgajam speciālistam ar mērinstrumentu palīdzību ir jānosaka vai pastāv šāds risks un nepieciešamības gadījumā ir jāuzstāda atbilstošie aizsardzības līdzekļi saskaņā ar "IEC vai CLC/TS 62081 TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS" 5.9. nodalā esošajiem datiem.



CITI RISKI

- APGĀšANA: novietojiet metināšanas aparātu uz horizontālas virsmas, kura atbilst aparāta svaram; pretējā gadījumā (piemēram, ja grīda ir slīpa vai dalīta

utt.) pastāv apgāšanas risks.

- Ir aizliegts pacelt ratiņus ar metināšanas aparātu, stieples padeves ierīci un dzesēšanas mezglu (ja tas ir).
- NEPAREIZA IZMANTOŠANA: ir bīstami izmantot metināšanas aparātu nolūkiem, kuriem tas nav paredzēts (piemēram, ūdensvada cauruļu atsaldēšana).
- METINĀŠANAS APARĀTA UN RATIŅU PĀRVIETOŠANA: vienmēr nostipriniet balonu ar piemērotām ierīcēm, lai nepieļautu tā nejaušu nokrišanu.



Pirms metināšanas mašīnas pieslēgšanas barošanas tīklam visām metināšanas aparāta un stieples padeves ierīces aizsargierīcēm un korpusa kustīgajām daļām jābūt uzstādītām.



UZMANĪBU! Veicot jebkuru ar stieples padeves ierīces kustīgo daļu saistīto darbību, piemēram:

- Rullu un/vai stieples virzītāja nomaiņu;
- Stieples ielikšanu rullos;
- Stieples spoles ielādēšanu;
- Rullu, zobrautu un zem tiem esošās virsmas tīrīšanu;
- Zobrautu iejošanu;

METINĀŠANAS APARĀTAM JĀBŪT IZSLĒGTAM UN ATSLĒGTAM NO BAROŠANAS TĪKLA.

2. IEVADS UN VISPĀRĪGS APRAKSTS

2.1 IEVADS

Šis metināšanas aparāts sastāv no barošanas avota un no iebūvētas stieples padeves ierīces. Barošanas avots ir vairākrežīmu taisngriezis ar trīsfāzu barošanu (MIG-MAG SINERĢIJAS neprātakts un pulsējošais, TIG un MMA) ar elektronisko regulēšanu (režīmu pārslēgšana) ar mikroprocesora palīdzību, ar visu tiltu no primārās puses.

Stieples padeves ierīce ir aprīkota ar stieples vilceja mezglu ar 4 motorizētiem veitniem ar neatkarīgu vilksanu spiediena regulēšanu; iebūvēts digitālais vadības panelis ar mikroprocesoru kontrolētu regulēšanas plati, kura veic trīs pamatdarbības:

a) PARAMETRU IESTĀTĪŠANA UN REGULĒŠANA

Aišs lietojāja saskarnes palīdzību var iestatīt un regulēt darba parametru, izvēlēties atmiņā saglabātas programmas, attēlot uz displeja pašreizējo stāvokli un parametru vērtības.

b) IEPRIEKŠ SAGLABĀTO MIG-MAG SINERĢISKU METINĀŠANAS PROGRAMMU IELĀDĒŠANA

Šīs programmas iestata un saglabā rozaņotājs (tādējādi, tās nevar izmaiņīt); pēc vienas no šo programmu ielādēšanas lietojās var izvēlēties noteiktu darba punktu (kas atbilst vienai no metināšanas neatkarīgo dažādu parametru kopai), noregulejot tākai vienu vērtību. Tā ir SINERĢIJAS ideja, tā lāuj ārkārtīgi vienkārši un optimālā veidā iestatīt metināšanas aparātu saskaņā ar konkrētiem darba apstākļiem.

c) INDIVIDUĀLO PROGRAMMU SAGLABĀŠANA ATMINĀ/IELĀDĒŠANA NO ATMINĀS

Šī funkcionalitāte ir pieejama kā strādājot sinerģiskās programmas režīmā, tā arī manuālajā režīmā (šajā gadījumā var patvērti iestatīt visus metināšanas parametrus). Šīs darba režīms lāuj lietojājam saglabāt atmiņā un tad ielādēt vienu konkrētu metināšanas veidu.

2.2 METĀLU METINĀMĀBA

MIG-MAG Metināšanas aparāts ir paredzēts alumīnija un tā sakausējumu MIG metināšanai, MIG lodēšanai, ko parasti veic uz cinkotajām loksnēm un oglekļa tērauda, zemi leģētā tērauda vai nerūsošā tērauda MAG metināšanai.

Alumīnija un tā sakausējumu MIG metināšana ir jāveic, izmantojot veselas stieples sastāvu, kas ir saderīgs ar metināmo materiālu un ar tīru aizsargāzī Ar (99,9%).

MIG lodēšanu parasti veic uz cinkotajām loksnēm, izmantojot veselas stieples no vara sakausējuma (piemēram, vara un siīcīja vai vara un alumīnija) ar tīru aizsargāzī Ar (99,9%).

Oglekļa tērauda un mazleģētā tērauda MAG metināšana ir jāveic, izmantojot pulverstieples ar sastāvu, kas ir saderīgs ar metināmo materiālu, aizsargāzī CO₂, maišījumu Ar/CO₂ vai Ar/CO₂/O₂ (argonā satura parasti > 80%).

Nerūsošā tērauda metināšanai parasti tiek izmantots gāzes maišījums Ar/O₂ vai Ar/CO₂ (Ar satura parasti > 98%).

TIG Metināšanas aparāts ir paredzēts līdzstrāvas (DC) TIG metināšanai ar loka kontaktaizdedzi (LIFT ARC režīms), tas ir piemērots izmantošanai ar visiem tērauda veidiem (oglekļa, zemi leģētās, augsti leģētās) un smagiem metāliem (varš, nikelis, titans un to sakausējumi) ar tīru aizsargāzī Ar (99,9%) vai, tpašos gadījumos, ar argona/hēliju maišījumu.

MMA Metināšanas aparāts ir paredzēts līdzstrāvas (DC) metināšanai ar elektrodu MMA, izmantojot visus segto elektrodu tipus.

2.3 SĒRIJAS PAPILDIERĪCES

- ARGONA balona adapteris.
- Strāvas atgriešanas vads ar masas spaili.
- Spiediena reduktors ar 2 manometriem.
- MIG deglis 3m.

2.4 PIEDERUMI PĒC PASŪTĪJUMA

- Ratiņi
- Ar rokām darbināmā tālvadības pults ar 1 potenciometru (tikai TIG un MMA).
- Ar rokām darbināmā tālvadības pults ar 2 potenciometriem.
- Deglis ar spoli (SPOOL GUN).
- G.R.A. ūdens dzesēšanas mezgs.
- Komplekts alumīnija metināšanai.
- MMA 600A metināšanas komplekts.
- MIG deglis 5m 500A.
- MIG deglis 3m 270A, 500A R.A. (ūdens dzesēšana)
- MIG deglis 5m 270A, 500A R.A. (ūdens dzesēšana)
- TIG deglis 4m vai 8m, 220A.
- TIG deglis 4m vai 8m, 350A R.A. (ūdens dzesēšana)
- MIG/TIG UP/DOWN deglis , ar vai bez potenciometra.
- PUSH PULL deglis.
- Degli ar seriālo savienojumu RS485 pēc pasūtījuma.

3. TEHNISKIE DATI

3.1 PLĀKSNE AR DATIEM (Zīm. A)

Pamatdati par metināšanas aparāta pielietošanu un par tas ražīgumu ir izklāstīti uz plāksnītes ar tehniskajiem datiem, kuru nozīme ir paskaidrota zemāk:

- 1- Korpusa aizsardzības pakape.
- 2- Simbols, kas apzīmē barošanas līnijas tipu:
 - 1~: vienfāzes mainīgais spriegums;
 - 3~: trīsfāzu mainīgais spriegums;
- 3- Simbols S: nozīmē, ka metināšanas operācijas var veikt vidē ar paaugstinātu elektrošoku risku (piemēram, tiešajā tuvumā no lielām metāla konstrukcijām).
- 4- Simbols, kas apzīmē paredzēto metināšanas procedūru.
- 5- Simbols, kas apzīmē metināšanas aparātu iekšējo struktūru.
- 6- EIROPAS norma, kurā ir aprakstīti ar loka metināšanas iekārtu drošību un ražošanu saistītie jautājumi.
- 7- Metināšanas aparāta sērijas numurs (joti svarīgs tehniskās palīdzības pieprasīšanai, rezerves daļu pasūtīšanai, izstrādājuma izcelsmes identifikācijai).
- 8- Metināšanas kontūra radītāji:
 - U₀: maksimāla tukšgaitas spriegums.
 - I_{1,0}: Attiecīgi normalizēta strāva un spriegums, kuru metināšanas aparāts var emitēt metināšanas laikā.
 - X : Atskaita par emitētspēju: norāda cik ilgi metināšanas aparāts var emitēt atbilstošu strāvu (tā pati kolonna). Šī vērtība ir izteikta procentos balstoties uz 10 minūsu gara cikla (piemēram, 60% = 6 darba minūtes, 4 pārtraukuma minūtes; un tā tālāk).
- Gadījumā, ja ekspluatācijas režīma radītāji (aprēķināti 40°C apkārtējās vides temperatūrai) tiek pārsniegti, tiek iedarbināta termiskā aizsardzība (metināšanas aparāts pārslēdzās "stand-by" režīma līdz brīdim, kamēr tā temperatūra nepazeminās līdz pieļaujamajai robežai).
- A/V-A/V: Norāda uz iespējamo strāvās mainīšanas intervālu (no minimuma līdz maksimumam) dotajam loka spriegumam.

9- Barošanas līnijas tehniskie dati:

- U₁: Metināšanas aparāta mainīgais spriegums un frekvence (pieļaujamā novirze ±10%):
 - I_{1,max}: Maksimāla no barošanas līnijas patēriņa strāva.
 - I_{1,off}: Efektīva barošanas strāva.
- 10- : Barošanas līnijas aizsardzībai paredzēto palēninātās darbības drošinātāju rādītāji.

- 11- Ar drošības noteikumiem saistītie simboli, kuru nozīme ir paskaidrota 1. nodalā "Vispārīgas drošības prasības loka metināšanai".
Piezīme: Attēlotajam plāksnītes piemēram ir ilustratīvs raksturs, tas ir izmantots tikai, lai paskaidrotu simbolu un skaitļu nozīmi; jūsu metināšanas aparāta precīzas tehnisko datu vērtības var atrast uz metināšanas aparāta esošas plāksnītes.

3.2 CITI TEHNISKIE DATI

- **METINĀŠANAS APARĀTS:** sk. tabulu (TAB.1)
- **DEGLIS:** sk. tabulu (TAB.2)

4. METINĀŠANAS APARĀTA APRAKSTS

4.1 VADĪBAS, REGULĒŠANAS UN SAVIENOŠANAS IERĪCES (ZĪM. B)

4.1.1 Metināšanas aparāts ar iebūvēto vilkšanas mehānismu priekšējā pusē:

- 1- Vadības panelis (skatiens aprakstu).
- 2- Ātrdarbīga negatīvā līdzda (-) metināšanas strāvas vada pievienošanai (masas vads MIG un MMA metināšanai, degla vads TIG metināšanai).
- 3- TIG degla gāzes savienotājuzmauvā.
- 4- TIG DEGLA vadības kabeļa 3p savienotājs.
- 5- 14p savienotājs tālvadības pults pievienošanai.
- 6- MIG degla centralizētais savienotājs (Euro).
- 7- Ātrdarbīga pozitīvā līdzda (+) TIG metināšanas masas vada pievienošanai. aizmugurējā pusē:
- 8- Galvenais slēdzis ON/OFF.
- 9- Gāzes caurules (balona) savienotājs TIG metināšanai.
- 10- Gāzes caurules (balona) savienotājs MIG metināšanai.
- 11- Barošanas kabelis ar kabeļa turētāju.
- 12- Ūdens dzesēšanas mezgs 5p savienotājs.
- 13- Drošinātājs.

4.2 METINĀŠANAS APARĀTA VADĪBAS PANELIS (ZĪM. C)

- 1- **TRAUKSMES SIGNALU gaismas diode (mašīnas izēja ir bloķēta).**
Darbības atjaunošana noteik automātiski, kad trauksmes signālu cēlonis pazūd uz displejēiem (15) un (16) attēlotajā trauksmes signālu ziņojumi:
 - "AL1" : primārā kontūra termiskās aizsardzības ieslēgšanās.
 - "AL2" : sekundārā kontūra termiskās aizsardzības ieslēgšanās.
 - "AL3" : barošanas līnijas pārsprieguma aizsargierīces ieslēgšanās.
 - "AL4" : barošanas līnijas sprieguma iztrūkuma aizsargierīces ieslēgšanās.
 - "AL5" : aizsardzības pret nepieciešošu spiedienu degļa dzesēšanas ūdens kontūrā ieslēgšanās. Darbības atjaunošana nav automātiska.
 - "AL7" : MIG-MAG metināšanas strāvas pārslodzes aizsargierīces ieslēgšanās.
 - "AL8" : seriālās līnijas klūme: deglis ir issavienots.
 - "AL9" : magnētisko detalju aizsardzības ieslēgšanās.
 - "AL10" : seriālās līnijas klūme: seriālais vads atvienots.
 - "AL11" : barošanas līnijas fāzes trūkuma aizsargierīces ieslēgšanās.
 - "AL12" : seriālās līnijas klūme: kūjdaini dati.
 - "AL13" : pārmērīgs putekļu daudzums metināšanas aparātā, lai atjaunotu darbību:
 - notūriet mašīnas iekšējo daļu;
 - nospiediet vadības paneļa displeja pogu.
- Pēc metināšanas aparāta izslēgšanās uz dažām sekundēm var ieslēgties indikators "AL4" vai "AL11".
- 2- **GAISMAS DIODE**, kas norāda uz SPRIEGUMU DEGLĪ VAI ELEKTRODĀ.
- 3- **GAISMAS DIODE**, kas norāda uz METINĀŠANAS APARĀTA PROGRAMMĒŠANU.
- 4- Individuālu metināšanas programmu ielādēšanas taustiņš (RECALL) (skatiens par. 4.3.2.4).
- 5- Individuālu metināšanas programmu saglabāšanas taustiņš (SAVE) (skatiens par. 4.3.2.3).
- 6- **Metināšanas programmas izvēles taustiņš un 2-zīmīgs displejs.**
Pēc taustiņa nospīešanas uz displeja parādās skaitlis no "0" līdz "44". Ar katru skaitli no "1" līdz "44" ir saistīta sinerģiskā metināšanas programma (skatiens TAB. 3), savukārt skaitīm "0" atbilst metināšanas aparāta manuālais režīms, kurā operators var iestatīt visus parametrus (tikai MIG-MAG SHORT un SPRAY ARC režīmos).

7- Metināšanas metodes izvēles taustiņš.

Pēc taustiņa nospiešanas ieslēdzas gaismas diode, kas atbilst metināšanas metodei, kuru ir paredzēts izmantot:

MIG : MIG-MAG ar „SHORT/SPRAY ARC” režīmu.

PULSE : MIG-MAG ar „PULSE ARC” režīmu.

POP : MIG-MAG ar „PULSE ON PULSE” režīmu.

TIG : TIG.

MMA : MMA elektrods.

8- MIG-MAG degla pogas kontroles režīma izvēles taustiņš.

Pēc taustiņa nospiešanas iedegsies gaismas diode, kas atbilst:

2t : 2 posmu darbības režīms, ON-OFF ar nospiestu pogu.

4t : 4 posmu darbības režīms, ON-OFF ar atlaustu pogu.

BILEVEL : bi-level darbības režīms MIG-MAG, TIG metināšanai.

SPOT : darbība MIG-MAG (SPOT) punktmetināšanas režīmā.

9- Tālvadības pults ieslēgšanas taustiņš.

Ja gaismas diode ir ieslēgta REMOTE, regulēšanu var veikt tikai no tālvadības pulta, proti:

a) **vadības orgāns ar vienu potenciometru (tikai MMA un TIG)**: aizvieto kodētāja roktura (14) funkciju.

b) **vadības orgāns ar diviem potenciometriem**: aizvieto kodētāja rokturu (14) un (13) funkcijas.

c) **arkāju darbināms vadības orgāns (tikai MMA un TIG)**: aizvieto kodētāja roktura (14) funkciju.

PIEŽĪME: Izvēle „ATTĀLS” (REMOTE) ir pieejama tikai, ja tālvadības pults ir pareizi pievienota pie tās savienotāja.

10- Metināšanas parametri izvēles taustiņš.

Pēc taustiņa nospiešanas iedegsies viena no gaismas diodēm no (10a) līdz (10h), kura atbilst atsevišķam parametram. Aktīvā parametra vērtību var iestatīt ar rokturi (13) palīdzību un tā tiek attēlota uz displeja (15). Veicot šos iestatījumus, rokturis (14) regulē metināšanas pamatlīmena vērtību, kura tiek attēlota uz displeja (16), kā arī tās strāvu vai stieples ātrumu (skaities punkta (14) aprakstu), izņemot (10b).

Tikai, kamēr gaismas diode (10b) ir ieslēgta, rokturis (14) lauj regulēt sekundārā līmena vērtību (skaities gaismas diodes (10b) aprakstu).

Piezīme: parametri, kurus operators nevar modifīcēt, kad viņš izmanto sinerģisko programmu vai strādā manuālajā režīmā „PRG 0”, tiek automātiski izslēgti no izvēles; atbilstoša gaismas diode neieslēdzas.

10a- Tālvadības pults

• MIG-MAG

Šis parametrs tiek automātiski attēlots MIG-MAG metināšanas laikā, norādot faktisko loka spriegumu (deg gaismas diode (15a)).

• MIG-MAG Pulse arc

MIG-MAG Pulse arc sinerģiskās programmas iestatīšanas laikāļauj noregulēt korekciju, kura ir paredzēts piemērot loka garumam, tā tiek izrēķināta sinerģiski (diapazons no -5% līdz +5%) (deg gaismas diode (15c)). Iestatot tajos pašos apstākļos bi-level, pulse on pulse vai Tstart funkciju, parametrs atbilst metināšanas pamatlīmena loka garuma korekcijai, kura arī tiek izrēķināta sinerģiski (diapazons no -5% līdz +5%) (deg gaismas diode (15c)).

• MIG-MAG Short arc

MIG-MAG Short arc sinerģiskās programmas iestatīšanas laikāļauj noregulēt korekciju, kura ir paredzēts piemērot loka garumam, tā tiek izrēķināta sinerģiski (diapazons no -5% līdz +5%) (deg gaismas diode (15a)). Iestatot tajos pašos apstākļos bi-level funkciju, parametrs atbilst metināšanas pamatlīmena loka faktiskam spriegumam (diapazons 10-40) (deg gaismas diode (15a)).

10b- Tālvadības pults

• MIG-MAG pulse arc

Iestatot MIG-MAG pulse arc režīmā bi-level, pulse on pulse vai Tstart funkciju, lauj regulēt strāvu I₁, un I₂ (I_{start}) (ar rokturi (14)) un metināšanas sekundārā līmena loka garuma korekciju (ar rokturi (13)), kura tiek izrēķināta sinerģiski (diapazons no -5% līdz +5%) (deg gaismas diode (15c)).

• MIG-MAG short arc

Iestatot MIG-MAG short arc sinerģiskajās programmās bi-level funkciju, lauj regulēt strāvu/stieples ātrumu (ar rokturi (14)) un metināšanas sekundārā līmena loka garuma korekciju (ar rokturi (13)), kura tiek izrēķināta sinerģiski (diapazons no -5% līdz +5%) (deg gaismas diode (15c)).

• Bi-level „PRG 0”

Izvēloties manuālo programmu („PRG 0”) ar bi-level funkciju, lauj regulēt stieples ātrumu (ar rokturi (14)), (deg gaismas diode (16c)) un metināšanas sekundārā līmena faktisko loka spriegumu I₁ (ar rokturi (13)) (diapazons 10-40) (deg gaismas diode (15a)). TIG bi-level režīmāļauj regulēt metināšanas strāvas otro līmeni (I₁).

10c- Tālvadības pults

• MIG-MAG „PRG 0”

Manuālajā režīmā „PRG 0” var pielāgot stieples ātrumu metināšanas sākumā, lai optimizētu loka izdedzīzi (regulēšana 1-100%, deg gaismas diode (15c)).

• MIG-MAG Pulse arc 2 POSMU

MIG-MAG Pulse arc 2 POSMU režīmāļauj regulēt sākuma strāvas ilgumu (T_{start}). Iestādot parametru uz nulli, funkcija tiek dezaktivēta, savukārt, iestādot kādu vērtību, kas ir lielāka par nulli (regulēšana 0,1-3 sekundes) var izvēlēties gaismas diodi (10b) loka sprieguma korekcijas regulēšanai un sākuma strāvas vērtību (sekundārā līmenis). Sākuma strāva var būt lielāka vai zemāka par metināšanas pamatlīmeni; lielāka sākuma strāva ir joti lietderīga galvenokārt alumīnija un tā sakausējumi metināšanai, tas lauj ātrāk sametināt detalju („Hot-start”).

• MIG-MAG Pulse on pulse

MIG-MAG Pulse on pulse režīmāļauj regulēt metināšanas pamatlīmeni ilgumu (regulēšana 0,1-10 sekundes, deg gaismas diode (15b)).

• MMA

MMA elektroda darba režīmā parametrs atbilst „Arc force” lielumam, laujot iestatīt dinamisko strāvas pārslodzi (regulēšana 0-100%, deg gaismas diode (15c)). MMA metināšanas laikā uz displeja (15) ir attēlots faktiskais loka spriegums (deg gaismas diode (15a)), savukārt gaismas diode (10c) paliek ieslēgta, kas lauj regulēt Arc force vērtību arī metināšanas laikā.



• MIG-MAG pulse arc

MIG-MAG pulse arc režīmā parametrs nosaka loka sašaurinājumu. Jo lielāka ir vērtība, jo koncentrētāks būs loks metināšanas laikā. Metināšanas režīmā, kas izmanto divus strāvas līmenus (bi-level, pulse on pulse vai Tstart) loka platumis būs vienāds abiem iestatītiem līmeniem (+1% / -1%).

• MIG-MAG „PRG 0”

MIG-MAG „PRG 0” manuālajā režīmāļauj regulēt reaktīvo pretestību (regulēšana 20-80%, deg gaismas diode (15c)). Lielāka vērtība nozīmē karstāku metināšanas vannu. Bi-level režīmā reaktīvā pretestība ir kopīga abiem iestatītiem līmeniem.

• MIG-MAG Pulse on pulse


MIG-MAG Pulse on pulse režīmāļauj regulēt metināšanas sekundārās strāvas ilgumu (regulēšana 0,1-10 sekundes, deg gaismas diode (15b)).



• Stieples izdedzināšana metināšanas beigās (BURN-BACK).

Lauj regulēt stieples izdedzināšanas ilgumu metināšanas beigās. Veicot atbilstošus iestatījumus, lauj izvairīties no stieples pielipšanas pie detaļas manuālajā režīmā (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (regulēšana 0,01-1 sekunde, deg gaismas diode (15b)).

MIG-MAG sinerģiskās programmas iestatīšanas laikāļauj noregulēt korekciju, kuru ir paredzēts piemērot BURN_BACK TIME, izrēķinot to sinerģiski (diapazons no -1% līdz +1%, deg gaismas diode (15c)).

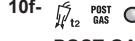

• POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC un TIG.

Visos MIG-MAG SHORT ARC TIG režīmos tas regulē „Post-gas”, laujot pielāgot aizsargāgāzes padevi pēc metināšanas pabeigšanas (regulēšana 0,1-10 sekundes, deg gaismas diode (15b)).




• Metināšanas strāvas rīmšanas līkne (SLOPE DOWN).

Tas ir aktīvs, tikai ja ar pogu (8) ir izvēlēts režīms „SPOT”. Tas lauj veikt MIG-MAG punktmetināšanu, kontrolējot metināšanas ilgumu (regulēšana 0,1-10 sekundes, deg gaismas diode (15b)).




• Gāzes elektrovārsta manuālās ieslēgšanas taustiņš.

Taustiņš lauj ieslēgt gāzes padevi (caurulū caurpūšana – patēriņa regulēšana), nenospiežot degla pogu; taustiņš ieslēdzas uzreiz pēc nospiešanas.

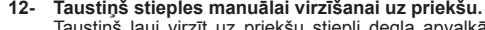

• Taustiņš stieples manuālai virzīšanai uz priekšu.

Taustiņš lauj virzit uz priekšu stiepli degla apvalkā, nenospiežot degla pogu; taustiņš ieslēdzas uzreiz pēc nospiešanas un kustības ātrums ir nemainīgs.

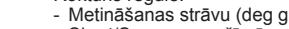

• Kodētāja rokturis metināšanas parametru regulēšanai (skaities 10a-10h).




• Kodētāja rokturis.

Rokturis regulē:

- Metināšanas strāvu (deg gaismas diode (16a)).
- Short/Spray arc režīmā regulē stieples padeves ātrumu (deg gaismas diode (16c)).
- Metināmās detaļas biezumu (deg gaismas diode (16b)), ja ar taustiņu (17) ir izvēlēts detaļas biezums milimetros.

Metināšanas režīmā, kas izmanto divus strāvas līmenus (bi-level, pulse on pulse vai Tstart), ja ir ieslēgta gaismas diode (10b), rokturis regulē:

- Pulse arc režīmā regulē sekundārā līmena metināšanas strāvu I₁ (deg gaismas diode (16a)).
- Short/Spray arc režīmā regulē metināšanas sekundārā līmena stieples padeves ātrumu (deg gaismas diode (16c)).

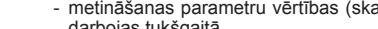


• 3-zīmigs burtciparu displejs. Parāda:


- metināšanas parametu vērtības (skaities no (10a) līdz (10h)), kamēr aparāts darbojas tuksīgātā.
- faktisku loka spriegumu metināšanas laikā.

PIEŽĪME: pēc metināšanas pabeigšanas displejs automātiski pārslēdzas uz iestāto vērtību.

- trauksmes signālu (skaities 1. punktu).

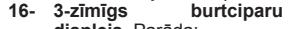

15a, 15b, 15c- Gaismas diodes, kuras norāda uz izmantojamo mērvienību (volti, sekundes, procenti).

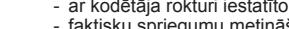


16- 3-zīmigs burtciparu displejs. Parāda:


- ar kodētāja rokturi iestāto vērtību (14).
- faktisku spriegumu metināšanas laikā.

PIEŽĪME: pēc metināšanas pabeigšanas displejs automātiski pārslēdzas uz iestāto vērtību.

- trauksmes signālu (skaities 1. punktu).

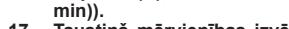

16a, 16b, 16c- Gaismas diodes, kuras norāda uz izmantojamo mērvienību (strāva ampēros (A), biezums milimetrs (mm), stieples ātrums metros/minūtē (m/min)).

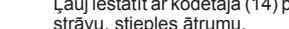

17- Taustiņš mērvienības izvēlei: ampēri, mm, m/min (gaismas diodes (16a) (16b) (16c)).

Lauj iestātīt ar kodētāja (14) palīdzību metināmā materiāla biezumu, metināšanas strāvu, stieples ātrumu.

„PRG 0” manuālā izvēle: katras parametra iestatīšana nav atkarīga no citu parametru vērtībām.

Programmas no „1” līdz „44”: Atsevišķu parametru iestatīšana (piemēram, materiāla biezums) automātiski iestata citu parametru vērtības (piemēram, metināšanas strāva un stieples ātrums).



4.3 PROGRAMMUIELĀDĒŠANA UN SAGLABĀŠANA ATMIŅĀ

4.3.1 RAZOTĀJAIEPRIEKŠSAGLABĀTO PROGRAMMUIELĀDĒŠANA

4.3.1.1 SINERĢISKĀS MIG-MAG programmas

Metināšanas aparātā ir paredzētas 44 saglabātās sinerģiskās programmas, kuru

raksturojumi ir norādīti tabulā (TAB.3), tā ir jāizmanto, izvēloties programmu, kura ir piemērota paredzētajam metināšanas tipam.

Lai izvēlētos noteiktu programmu ir dažas reizes jānospiež taustiņš "PRG" un uz displeja parādīsies skaitlis no "0" līdz "44" (skaitlini "0" neatbilst nekāda sinerģiskā programma, šajā gadījumā aparāts darbojas manuālajā režīmā, kā aprakstīts nākamajā paragrafā).

Piezīme: Sinerģiskajā programmā vispirms ir jāizvēlas vēlamais pārneses režīms: PULSE ARC vai SHORT/SPRAY ARC, izmantojot atbilstošu taustiņu (skaties ZĪM.C, taustiņš (7)).

Piezīme: Visas tabulā neparedzētas stieples tipoloģijas var izmantot manuālajā režīmā "PRG 0".

4.3.1.2 FUNKCIONĒŠANA MANUĀLAJĀ REŽĪMĀ ("PRG 0")

Funkcionešana manuālajā režīmā atbilst skaitīm "0" uz displeja un tā ir aktīva, tikai ja iepriekš tikai izvēlēts SHORT/SPRAY ARC pārneses režīms (ZĪM. C, taustiņš (7)). Šajā režīmā nav paredzēta nekāda veida energija, visi metināšanas parametri operatoram ir jāiestata manuālajā režīmā.

Uzmanību! Visu parametu iestatīšanai tiek veikta bez ierobežojumiem, tātad to vērtības var būt nesaderīgas ar pareizu metināšanas metodi.

Piezīme: Manuālajā režīmā NAV iespējams izmantot PULSE ARC pārneses režīmu.

4.3.2 INDIVIDUĀLO PROGRAMMU SAGLABĀŠANA UN IELĀDĒŠANA MIG-MAG REŽĪMĀ

4.3.2.1 Ievads

Metināšanas aparāts ļauj saglabāt (SAVE) individuālās darba programmas, kuras ietver parametu kopu noteiktam metināšanas veidam. Jebkuru saglabāto programmu var jebkurā brīdī ielādēt (RECALL), ļaujot lietotājam sagatavot metināšanas aparātu specifiskajam iepriekš optimizētajam darbam.

4.3.2.2 Atmiņas apjoms individuālajām programmām MIG-MAG režīmā

Metināšanas aparātā ir paredzēta individuālo programmu saglabāšana trijās grupās, kurus atbilst trim sinerģiskajiem pārneses režīmiem (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc un Pulse on pulse) un darbam manuālajā režīmā, ar šādiem raksturojumiem:

- SINERĢISKAIS PULSE ARC, PULSE ON PULSE: var saglabāt 10 programmas (pieejami numuri no "1" līdz "10"),
- SINERĢISKAIS PULSE ARC: var saglabāt 10 programmas (pieejami numuri no "1" līdz "10"),
- SINERĢISKAIS SHORT/SPRAY ARC: var saglabāt 10 programmas (pieejami numuri no "1" līdz "10"),
- MANUĀLAIS SHORT/SPRAY ARC ("PRG=0"): var saglabāt 10 programmas (pieejami numuri no "1" līdz "10").

Lai pareizi ielādētu no atmiņas programmu, kuru jūs taisnāties izmantot, vispirms atbilstoši izvēlētajam numuram (kā aprakstīts paragrafā 4.3.1) ir jāizvēlas vēlamais pārneses režīms PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON- PULSE vai SHORT/SPRAY ARC vai jāizvēlas "PRG=0", ja programmas ir saglabātas manuālajā režīmā.

4.3.2.3 Saglabāšanas procedūra (SAVE).

Pēc metināšanas aparāta optimālās noregulēšanas vienam noteiktam metināšanas veidam, rīkojieties šādi (skaties ZĪM.C):

- a) Nospiediet taustiņu (5) "SAVE".
- b) Uz displeja (16) parādās uzraksts "Pr" un uz displeja (15) parādās numurs (no "1" līdz "10").
- c) Pieciešot kodētāja rokturi (nav svarīgi (13) vai (14)), izvēlieties numuru ar kuru jūs vēlaties saglabāt programmu atmiņā (skatīt arī 4.3.2).
- d) Vēlreiz nospiediet taustiņu "SAVE".
- e) Displejā (15) un (16) sāk mirgot.
- f) Divu sekunžu laikā vēlreiz nospiediet taustiņu "SAVE".

g) Uz displeja parādās "St Pr", kas norāda uz to, ka programma tika saglabāta; pēc 2 sekundēm displeji automātiski pārslēdzas uz tikkos saglabāto parametri vērtībām. Piezīme. Ja, kāmēr mirgo displeji, divu sekunžu laikā taustiņš "SAVE" netiek atkārtoti nospiests, uz displeja parādās "No St" un programma netiek saglabāta; displeji automātiski atgriežas sākotnējā attēlošanas režīmā.

4.3.2.4 Individuālās programmas ielādēšanas procedūra (RECALL)

Pirms programmas ielādēšanas pārbaudiet, vai izvēlētais pārneses režīms (PULSE ARC, PULSE ARC PULSE-ON-PULSE, SHORT/SPRAY ARC vai "PRG=0") atbilst režīmam, kuru ir paredzēts izmantot. Tad rīkojieties šādi (skaties ZĪM.C):

- a) Nospiediet taustiņu "RECALL".
- b) Uz displeja (16) parādās uzraksts "Pr" un uz displeja (15) parādās numurs (no "1" līdz "10").
- c) Pieciešot kodētāja rokturi (nav svarīgi (13) vai (14)), izvēlieties numuru ar kuru tika saglabāta programma, kuru jūs tagad vēlaties izmantot.
- d) Vismaz 2 sekundes spiediet taustiņu "RECALL".
- e) Uz displeja parādās "Ld Pr", kas norāda uz to, ka programma tika ielādēta; pēc 2 sekundēm displeji automātiski pārslēdzas uz tikkos ielādētās programmas vērtībām.

Piezīme. Ja taustiņš "RECALL" nav nospiests ilgāk par 2 sekundēm, uz displeja parādās "No Ld" un programma netiek ielādēta; displeji automātiski atgriežas sākotnējā attēlošanas režīmā.

PIEZĪMES:

- VEICOT DARĪBĪBAS AR TAUSTIŅU "SAVE" E "RECALL" IESLĒDZAS GAISMAS DIODE "PRG".
- OPERATORS PĒC VAJADZĪBAS VAR MODIFICĒT IELĀDĒTO PROGRAMMU, BET IZMAINĪTĀS VĒRTĪBAS NETIEK AUTOMĀTIKI SAGLABĀTAS. JA IR JĀSAGLABĀ PROGRAMMAS JAUNAS VĒRTĪBAS, IR JĀIZPILDA SAGLABĀŠANAS PROCEDŪRA (skatīt 4.3.2.3).
- LIETOTĀJS ATBILD PAR INDIVIDUĀLO PROGRAMMU SAGLABĀŠANU UN SAISTĪTU PARAMETRU ATBILSTOŠU REGULĒŠANU.
- INDIVIDUĀLĀS PROGRAMMAS NEVAR SAGLABĀT MMA ELEKTRODA VAI TIG REŽĪMĀ.

5. UZSTĀDĪŠANA

 UZMANĪBU! UZSTĀDOT METINĀŠANAS APARĀTU UN VEICOT ELEKTRISKOS SAVIENOJUMUS METINĀŠANAS APARĀTAM IR JĀBŪT PILNĪGI IZSLĒGTAM UN ATSLĒGTAM NO BAROŠANAS TĪKLA.

ELEKTRISKOS SAVIENOJUMUS DRĪKST VEIKT TIKAI PIEREDZĒJUŠAIS VAI KVALIFIKĒTS PERSONĀLS.

5.1 SAGATAVOŠANA

- Izpakojet metināšanas aparātu;
- Iespāraudiet polarizējošo spraudni, ja GRA nav pievienots (ZĪM. D);

- Ja ir ratīni un/vai GRA, izlasiet atbilstošas rokasgrāmatas, kas ietilpst to komplektācijā.

5.2 METINĀŠANAS APARĀTA PACELŠANAS NOTEIKUMI (ZĪM. E)

Pirms metināšanas aparāta pacelšanas no tā ir jānoinē visas demontējamās detaljas (deglis, gāzes caurules, vadi utt.), kuras var atvienoties.

Uzstādiet stiprināšanas gredzenus ar divu komplektācijā esošo M8x25 skrūvju palīdzību, kā parādīts zīmējumā.

Uzmanību! Komplektācijā nelejilpst pacelšanas gredzeni ar vītnotu atveri M8 UNI 2948-71.

5.3 METINĀŠANAS APARĀTA NOVIETOŠANA

Izvēlieties metināšanas aparāta uzstādīšanas vietu tā, lai uz tās nebūtu šķēršļu blakus dzesēšanas gaisa iplēudes un izplūdes caurumam (piespēcirkulācija tiek nodrošināta ar ventilatora palīdzību, ja tas ir uzstādīts); turklāt, pārliecībās, ka netiek iesūktais elektīru vadošie putekļi, korodējoši tvaiki, mitrums utt.

Atstājet apkārt metināšanas aparātam vismaz 250mm platu brīvu zonu.



UZMANĪBU! Novietojiet metināšanas aparātu uz plakanas virsmas, kura atbilst aparāta svaram, lai nepielautu tā apgāšanos vai spontānu kustību, kas var būt joti bīstami.

5.4 PIESLĒGŠANA PIE TĪKLA

5.4.1 Brīdinājumi

Pirms jebkāda elektriskā pieslēguma veikšanas pārbaudiet, vai dati uz metināšanas aparāta plāksnītes atbilst uzstādīšanas vietā pieejamā tīkla spriegumam un frekvencēi.

Metināšanas aparātu drīkst pieslēgt tikai pie tādas barošanas sistēmas, kurai neitrālais vads ir iezemēts.

Lai nodrošinātu aizsardzību pret netiešo kontaktu izmantojiet šādu tipu diferenciālos slēžus:

- Tips A () vienfāzēs mašīnām;

- Tips B ( ) trīsfāžu mašīnām.

Lai apmērītā normas EN 61000-3-11 (Flicker) prasības metināšanas aparātu tiek rekomendēts pieslēgt pie tādām barošanas tīkla savienošanas vietām, kuru impedance ir mazākā par $Z_{max} = 0.283 \text{ ohm}$.

5.4.2 KONTAKTDAKŠA UN ROZETE

Savienojet barošanas kabeli ar standarta kontaktdakšu (3F + Z trim fāzēm) ar atbilstošiem rādītājiem un sagatavojet vienu barošanas tīklam pievienotu un ar drošinātāju vai automātisko izslēdzi aprīkotu rozeti; atbilstošajam iezemēšanas pieslēgumam jābūt pieslēgtam pie barošanas līnijas zemējuma vada (dzelteni-saļjs). 1. tabula (TAB.1) ir norādītais palēninātās darbības drošinātāju rekomendējamas vērtības Ampēros, kuras ir izvēlētas saskaņā ar metināšanas mašīnas emitētu maksimālo nominālo strāvu un barošanas tīkla nominālo spriegumu.

5.5 METINĀŠANAS KONTŪRA SAVIENOJUMI



UZMANĪBU! PIRMS SEKOJOŠO SAVIENOJUMU VEIKŠANAS PĀRLIECINIETIES, KĀ METINĀŠANAS APARĀTS IR IZSLĒGTS UN ATSLĒGTS NO BAROŠANAS TĪKLA.

Tabula (TAB. 1) ir norādītais metināšanas vadu šķērsgriezuma rekomendējamas vērtības (mm^2)

5.5.1 METINĀŠANA AR STIEPLI MIG-MAG (ZĪM.F)

5.5.1.1 Gāzes balona pievienošana

- Pieskrūvējet spiediena reduktoru pie gāzes balona vārstā, iespraužot atbilstošu reduktoru, kas tiek piegādāts kā papildierice, ja tiek izmantots argons vai maišījums Ar/CO₂.
- Savienojet gāzes ieplūdes cauruli ar reduktoru un saspiediet komplektācijā esošo apskavu; tad pievienojet otru caurules galu pie metināšanas aparāta mugurpuses un saspiediet to ar komplektācijā esošo apskavu.
- Palaidiet valīgā spiediena reduktora regulēšanas gredzenu pirms balona vārsta atvēršanas.

5.5.1.2 Degļa savienošana

- Savienojet degļi ar tam paredzēto savienotāju, pieskrūvējot līdz galam sprostgredzenu.
- Sagatavojet to stieples uzstādīšanai, noņemot sprauslu un kontaktcauruli, lai atvieglotu stieples iepriekšējās ievietošanas.
- Metināšanas strāvas vadu savienojet ar ātrdarbīgo ligzdu (+).
- Vadības kabeli savienojet ar atbilstošu savienotāju.
- R.A. modeļos (deglis ar ūdens dzesēšanu) ūdens caurules savienojet ar ātrdarbīgām savienotāju zīmām.
- Pārliecībās, ka savienotāji ir cieši pievilkti, lai izvairītos no pārkarsēšanas un efektīvitātes zaudēšanas.
- Savienojet gāzes ieplūdes cauruli ar reduktoru un saspiediet komplektācijā esošo apskavu; tad pievienojet otru caurules galu pie metināšanas aparāta mugurpuses un saspiediet to ar komplektācijā esošo apskavu.

5.5.1.3 Metināšanas strāvas atgriešanas vada savienojums

Sis vads tiek savienots ar apstrādājamo detalju vai ar metāla stendu, uz kura tā ir novietota, tīk tuvu apstrādājamai vietai, cik tās ir iespējams.

Sis vads ir jāsavieno ar spaili, kura ir apzīmēta ar simbolu (-).

5.5.2 TIG METINĀŠANA (ZĪM.G)

5.5.2.1 Gāzes balona pievienošana

- Pieskrūvējet spiediena reduktoru pie gāzes balona vārstā, iespraužot atbilstošu argona gāzei paredzēto reduktoru, kas tiek piegādāts kā papildierice.
- Savienojet gāzes ieplūdes cauruli ar reduktoru un saspiediet komplektācijā esošo apskavu; tad pievienojet otru caurules galu pie metināšanas aparāta mugurpuses un saspiediet to ar komplektācijā esošo apskavu.
- Atlaidiet spiediena reduktora regulēšanas gredzenu pirms balona vārsta atvēršanas.

5.5.2.2 Metināšanas strāvas atgriešanas vada savienojums

- Savienojet šo vadu ar metināmo detalju vai ar metāla stendu, uz kura tā ir novietota, tīk tuvu metināmajai šūvei, cik vien iespējams.
- Savienojet vadu ar metināšanas aparāta ātras pievienošanas ligzdu (-).

5.5.2.3 Degļa pieslēgšana

- Pieslēdziet TIG degļi pie ātras pievienošanas ligzdas (-), kas atrodas uz metināšanas

aparāta priekšējā paneļa; pabeidziet gāzes caurules un degja vadības kabeļa pieslēgšanu.

5.5.3 METINĀŠANA AR MMA SEGTO ELEKTRODU (ZĪM. H)

5.5.3.1 Elektrodu turētāja pievienošana

Gandrīz visi segtie elektrodi tiek pievienoti ģeneratora pozitīvajam polam (+), izņemot elektrodis ar skābes segumu, kuri tiek pievienoti negatīvajam polam (-). Savienojiet elektroda turētāja vadu pie ātrdarbīgas ligzdas (+), kas atrodas uz priekšējā paneļa.

Piezīme: dažos gadījumos tiek rekomendēta elektroda turētāja (-) polaritāte; tādējādi, pārbaudiet elektrodu ražotāja norādījumus.

5.5.3.2 Metināšanas strāvas atgriešanas vada savienojums

- Savienojiet šo vadu ar metināmo detaļu vai ar metāla stendu, uz kura tā ir novietota, tik tuvu metināmajai šuvei, cik vien iespējams.
- Savienojiet vadu ar metināšanas aparāta ātras pievienošanas ligzdu (-).

5.5.4 Rekomendācijas

- Līdz galam pieskrūvējiet metināšanas vadu savienotādetaļas ātras savienošanas ligzds (ja tādas ir), lai garantētu nevainojamu elektrisko kontaktu; pretējā gadījumā šie savienojumi pārkart, paaugstinās to nodiluma ātrums un samazinās to efektivitāti.
- Izmantojiet pēc iespējas īsākus metināšanas vadus.
- Neizmantojiet metāla konstrukcijas, kuras nav apstrādājamas detaļas sastāvdaļa, lai aizvietotu metināšanas strāvas atgriešanas vadu; tas var būt bīstami un tas rezultātā metināšanas kvalitāte var kļūt nepieņemamai zema.

5.6 STIEPLES SPOLES IELĀDĒŠANA (Zīm. I)



UZMANĪBU! PIRMS STIEPLES IELĀDĒŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA METINĀŠANAS APARĀTS IR IZSLEGETS UN ATSLĒGETS NO BAROŠANAS TĪKLA.

PĀRBAUDIET, VAI STIEPLES VILCĒJA RULLIEM, STIEPLES VIRZĪTĀJA APVALKAM UN DEGLĀ KONTAKTA CAURULEI IR ATBILSTOŠS DIAMETRS, KATIE DER STIEPLU TIPIAM, KURU IR PAREDZĒTS IZMANTOT, UN KA TIE IR PAREIZI UZSTĀDITI. STIEPLES IEVĒRŠANAS LAIKĀ NEIZMANTOJET AIZSARGIMDUS.

- Atveriet tītavas telpas vāku.
- Novietojiet spoli uz tītavas; pārliecinieties, ka tītavas vilkšanas stenis ir pareizi novietoti atbilstošajā caurumā (1a).
- Atbrīvojiet pretpoli(-es) no spiediena un izskrūvējiet to(tās) no apakšēja(-iem) rulli(-iem) (2a).
- Pārbaudiet vai vilcēja rulliši/rulliši atbilst izmantojamajai stieplei (2b).
- Atbrīvojiet stieples galu, nogrieziet deformēto galu precīzi un bez atskarpēm; pagrieziet spoli pretēji pulksteņrādītā virzienam un ielieciet stieples galu ieejas stieples vadīklā, iestumjot to degla savienotādetaļas stieples vadīklas (2c) iekšā 50-100 mm garumā.
- Uzstādīt pretpoli(-es) atpakaļ, noregulējot spiedienu uz vidējo vērtību, pārbaudiet, vai stieple ir pareizi novietota apakšējā spoles rievā (3).
- Mazliet piebrēķējiet tītavu ar attiecīgas regulēšanas skrūves palīdzību, kura atrodas tītavas centrā (1b).
- Nonemiet uzgali un kontakta cauruli (2a).
- Ieliekiet metināšanas aparāta kontaktdakšu barošanas rozetē, ielsēdžiet metināšanas aparātu, nospiediet degla pogu vai stieples padoves pogu, kura atrodas uz vadības pults (ja tā ir) un uzgaidiet, kamēr stieples gals izies cauri stieples vadīklas apvalkam un izies ārā uz 10-15 cm no degla priekšējās daļas, atlaidiet pogu.



UZMANĪBU! Šo operāciju veikšanas laikā stieple atrodas zem elektriskā sprieguma un ir pakļauta mehāniskā spēka iedarbībai; tādējādi, ja netiek ievēroti drošības noteikumi, var rasties elektrošoka, ieainojumu vai elektriskā loka risks:

- Nenovirziet degla galu ķermēna daļu pusē.
- Nepievtuviniet degļi balonam.
- Uzstādīt atpakaļ kontakta cauruli un uzgali uz degla (4b).
- Pārbaudiet, vai stieples padove norit normāli; nokalibrējiet rullu spiedienu un tītavas bremžēšanu uz minimālākajām iespējamām vērtībām tā, lai stieple neslidētu rievā un vilcēja apstāšanas gadījumā stieples vītnes neatslābūtu spoles pārmērīgas inceres dēļ.
- Nogrieziet no uzgala izeojošo stieples galu tā, lai tās garums būtu 10-15 mm.
- Aizveriet tītavas telpas vāku.

5.7 DEGLĀ STIEPLES VIRZĪTĀJA APVALKA NOMAŅA (ZĪM. N)

Pirms apvalka nomaiņas izvelciet degla vadu, pievēršot uzmanību, lai tas neizliektos.

5.7.1 Spirālveida apvalks tērauda stieplēm

- 1- Atskrūvējiet sprauslu un kontaktcaurulīti no degla galviņas.
- 2- Atskrūvējiet centrālā savienotāju apvalka nostiprināšanas uzgriezni un nonemiet esošo apvalku.
- 3- Iespraudiet jaunu apvalku vada-deglā caurulē un viegli stumiet to līdz tā iziet ārā no degla galviņas.
- 4- Ar rokām pieskrūvējiet apvalku nostiprināšanas uzgriezni.
- 5- Nogrieziet apvalku lieku daļu līdz stieplei, viegli to saspiežot; nonemiet to no degla vāda.
- 6- Noapaļojet apvalka griezumu un uzstādīt to atpakaļ vada-deglā caurulē.
- 7- Tad pieskrūvējiet uzgriezni, pievelkot to ar atslēgas palīdzību.
- 8- Uzstādīt kontaktcaurulīti un sprauslu.

5.7.2 Sintētiskais apvalks alumīnija stieplēm

Veiciet tērauda apvalkam norādītās operācijas 1, 2, 3 (neveiciet operācijas 4, 5, 6, 7, 8).

- 9- Pieskrūvējiet alumīnijam paredzēto kontaktcaurulīti, pārbaudot vai tā nonāk kontaktā ar apvalku.

10- Uzstādīt misiņu nipelī, blīvgredzenu uz apvalka pretējo galu (degla stiprinājuma puse) un, nedaudz saspiežot apvalku, pievelciet apvalka nostiprināšanas uzgriezni. Apvalka lieka daļa ir jānogriež līdz vajadzīgam izmēram (skatis (13)). Izņemiet ārā no stieples vilcēja degla savienotājuzmas tērauda apvalka kapilāro cauruli.

11- Alumīnija apvalkiem ar 1,6-2,4mm diametru (dzeltenas krāsas) NAV PAREDZĒTA KAPILĀRA CAURULE; tādējādi, apvalks ir jāiesprauž degla savienotājuzmas vāzā.

Nogrieziet 1-1,2mm diametra alumīnija apvalka kapilāro cauruli (sarkanas krāsas), lai tas izmērs būtu apmēram par 2 mm mazāks par tērauda cauruli, un uzstādīt to uz apvalka brīvu galu.

12- Iespraudiet un nobloķējiet degli stieples vilcēja savienotājuzmas, atzīmējiet apvalku 1-2mm attālumā no veltnīšiem, atkal izņemiet degli.

13-Nogrieziet apvalku līdz paredzētajam izmēram, cenšoties nedeformēt tā ieejas atveri.

Uzstādīt degli atpakaļ stieples vilcēja savienotājuzmas un uzstādīt gāzes sprauslu.

6. METINĀŠANA: DARBA PROCEDŪRAS APRAKSTS

6.1 MIG-MAG METINĀŠANA

6.1.1 SHORT ARC (ĪSS LOKS) PĀRNESES REŽĪMS

Stieples kušana un pilēnu atdalīšana tiek veikta ar secīgu īssavienojumu palīdzību no stieples gala uz kausējuma vannu (līdz 200 reizēm sekundē).

Oglekļa un zemi leģētāis tērauds

- Izmantojamo stieplu diametrs: 0,6-1,2mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 40-210A
- Loka sprieguma diapazons: 14-23V
- Izmantojamā gāze: CO_2 vai maisījumi Ar/CO_2 vai $Ar/CO_2/O_2$

Nerūsošais tērauds

- Izmantojamo stieplu diametrs: 0,8-1mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 40-160A
- Loka sprieguma diapazons: 14-20V
- Izmantojamā gāze: maisījumi Ar/O_2 vai Ar/CO_2 (1-2%)

Alumīnija un sakausējumi

- Izmantojamo stieplu diametrs: 0,8-1,6mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 75-160A
- Metināšanas sprieguma diapazons: 16-22V
- Izmantojamā gāze: Ar 99,9%

Parasti kontaktcaurulitei jābūt vienā garumā ar sprauslas stiepli vai nedaudz jāizķaujas uz priekšu tīvāku stiepli vai zemākā loka sprieguma gadījumā; brīvas stieples garums (stick-out) parasti ir no 5 līdz 12 mm.

MANUĀLAJĀ REŽĪMĀ ("PRG 0") noregulējiet reaktivās pretestības vērtību:
- 5%-60% ar oglekļa tērauda stieplēm ar diametru 0,8-1mm.
- 50%-80% ar oglekļa tērauda stieplēm ar diametru 1,2-1,6mm.
- 60%-80% ar nerūsošā tērauda un alumīnija stieplēm.

Lietošana: Metināšana jebkurā pozīcijā, nelielā biezuma detaļu gadījumā vai kā pirmās piegājējās gar noslīpinājumiem, kuru raksturo ierobežota siltuma pieplūde un labi kontrolejama vanna.

Piezīme: SHORT ARC pārnese alumīniju un sakausējumu metināšanas laikā ir jālieto piesardzīgi (it īpaši ar stieplēm ar diametru > 1mm), jo pastāv kušanas defektu risks.

6.1.2 SPRAY ARC (SMIDZINAŠANAS LOKS) PĀRNESES REŽĪMS

Stieples kušana notiek pie augstākas sprieguma vērtības, salīdzinot ar "short arc" režīmu, un stieples gals nenonāk saskarē ar kausējuma vannu; uz stieples sākas loks, pa kuru pārvietojas metāla pileni, tie rodas elektroda stieples nepārtrauktas kušanas rezultātā, tādējādi, īssavienojums neveidojas.

Oglekļa un zemi leģētāis tērauds

- Izmantojamo stieplu diametrs: 0,8-1,6mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 180-450A
- Loka sprieguma diapazons: 24-40V
- Izmantojamā gāze: maisījumi Ar/CO_2 vai $Ar/CO_2/O_2$

Nerūsošais tērauds

- Izmantojamo stieplu diametrs: 1-1,6mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 140-390A
- Metināšanas sprieguma diapazons: 22-32V
- Izmantojamā gāze: maisījumi Ar/O_2 vai Ar/CO_2 (1-2%)

Alumīnija un sakausējumi

- Izmantojamo stieplu diametrs: 0,8-1,6mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 120-360A
- Metināšanas sprieguma diapazons: 24-30V
- Izmantojamā gāze: Ar 99,9%

Parasti kontaktcaurulitei jābūt sprauslas iekšpusē 5-10mm attālumā, jo lielāks ir loka spriegums, jo lielākam jābūt attālumam; brīvas stieples garums (stick-out) parasti ir no 10 līdz 12 mm.

MANUĀLAJĀ REŽĪMĀ ("PRG 0"), pēc pareizas stieples ātruma un loka sprieguma parametru izvēles (proti, ir izvēlētas savienojamas vērtības), iestatīt reaktivās pretestības vērtību nav svarīga.

Lietošana: Detaļu ar 3-4mm biezumu horizontālā metināšana (joti šķidra vanna); metināšanas ātrums un attīcības materiāla daudzums ir joti paaugstināts (augsta siltuma pieplūde).

6.1.3 PULSE ARC (PULSĒJOŠAIS LOKS) PĀRNESES REŽĪMS

Tā ir "kontrolējams" pārnese, kas notiek "spray-arc" (modificētā spray-arc) darbības zonā un, tādējādi, tai ir tādas priekšrocības kā kušanas ātrums un šķatu trūkums, ko papildina levērojami zemas sprieguma vērtības, kuras var apmierināt daudzus "short-arc" pārnesei tipiskus lietojumus.

Katram strāvas impulsam atbilst viena piliena atdalīšanās no elektroda stieples; tas notiek ar stieples padoves ātrumam proporcionālo frekvenci, kura ir atkarīga no stieples tipa un diametra (tipiskas frekvences vērtības: 30-300Hz).

Oglekļa un zemi leģētāis tērauds

- Izmantojamo stieplu diametrs: 0,8-1,6mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 60-360A
- Loka sprieguma diapazons: 18-32V
- Izmantojamā gāze: maisījumi Ar/CO_2 vai $Ar/CO_2/O_2$ (CO_2 maks. 20%)

Nerūsošais tērauds

- Izmantojamo stieplu diametrs: 0,8-1,2mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 50-230A
- Metināšanas sprieguma diapazons: 17-26 V
- Izmantojamā gāze: maisījumi Ar/CO_2 vai $Ar/CO_2/O_2$ (CO_2 maks. 20%)

Alumīnija vai sakausējumi:

- Izmantojamo stieplu diametrs: 0,8-1,6mm
- Metināšanas strāvas diapazons: 40-320A
- Metināšanas sprieguma diapazons: 17-28V
- Izmantojamā gāze: Ar 99,9%

Parasti kontaktcaurulitei jābūt sprauslas iekšpusē 5-10mm attālumā, jo lielāks ir loka spriegums, jo lielākam jābūt attālumam; brīvas stieples garums (stick-out) parasti ir no 10 līdz 12 mm.

Lietošana: Vidēja-maza biezuma detaļu un siltumjutīgu materiālu metināšanā "pozīcijā", it īpaši ar piemērots viegli sakausējumi (alumīnija un tā sakausējumi) metināšanai, pat ja to biezums ir mazāks par 3mm.

6.1.4 MIG-MAG METINĀŠANAS PARAMETRU REGULĒŠANA

6.1.4.1 Aizsarggāze

Aizsarggāzes patēriņam jābūt šādai:

short arc: 8-14 l/min

spray arc un pulse arc: 12-20 l/min

atkarībā no metināšanas strāvas intensitātes un no sprauslas diametra.

6.1.4.2 Metināšanas strāva

Operators var noregulēt metināšanas strāvu, pagriežot kodētāja rokturi (ZĪM.E (14)).

Ja ir izvēlēts SPRAY/SHORT ARC režīms, pagriežot kodētāja rokturi (14) tiek regulēts stieples padeves ātrums (m/minūtē), kas tiek attēlots uz displeja (16); metināšanas laikā displejs automātiski pārslēdzas uz faktiskās strāvas attēlošanu (ampēros).

Ja ir izvēlēts PULSE ARC vai PULSE ON-PULSE režīms, pagriežot kodētāja rokturi (14), tiek regulēta metināšanas strāva, kas tiek attēlota uz displeja (16); metināšanas laikā displejs automātiski pārslēdzas uz faktiskās strāvas attēlošanu.

Abos režīmos, nosievējot taustīju (17), var pārlēgties uz biezuma regulēšanu milimetros ar kodētāja (14) palīdzību (deg gaismas diode (16b)). Mašīna automātiski izrēķina strāvu, kas nepieciešamai detaļai ar šādu biezumu metināšanai. Arī šajā gadījumā metināšanas laikā displejs pārslēdzas uz faktiskās strāvas attēlošanu (ampēros).

Nemiet vērā, ka visās sinerģiskajās programmās minimālās un maksimālās robežvērtības (padeve m/minūtē, strāva ampēros vai biezums milimetros) ir ieprogrammētas rūpīcā un lietotās tās nevar mainīt.

Strāvas aptuvenas vērtības visplašāk izmantojamām stieplēm ir norādītas tabulā (TAB.5).

6.1.4.3 Loka spriegums un loka sašaurināšana (pinch-off)

Sinerģiskajās MIG-MAG pulse-arc un pulse-on-pulse programmās šie divi parametri nosaka loka izmēru metināšanas laikā.

Loka spriegums norāda uz attālumu no stieples līdz metināmām detaļai, operators to var noregulēt kā vienkāršu korekciju no -5% līdz +5% no katrā programmā iepriekš iestatītā sprieguma, lai nepieciešamības gadījumā varētu pielāgot faktisku loka garumu konkrētajam gadījumam. Jo lielāka ir vērtība, jo tālāk būs stieple no metināmām detaļas.

Savukārt, loka sašaurināšana nosaka loka koncentrāciju vai platumu, šī parametra regulēšanas diapazons ir no -10% līdz +10% no programmas noklusētās vērtības. Jo lielākā ir šī vērtība, jo koncentrātāks būs loks.

Manuālajā programmā "PRG 0" loka spriegums tiek nodefinēts, iestatot vērtību, kas atbilst izvēlētajam stieples ātrums, saskaņā ar sekojošu attiecību:

$U_e = (14+0,05 I_2)$ kur:

- U_e = Loka spriegums voltos.

- I_2 = Metināšanas strāva ampēros.

Nemiet vērā, ka izvēlēta tukšgaitas sprieguma vērtība atbilst par 2-4V zemākam spriegumam ar slodzi (metināšanas laikā).

6.1.5 BI-LEVEL UN PULSE ON PULSE FUNKCIONĒŠANA

Bi-level funkcionišanu var iestatīt ar taustīju (8) palīdzību un to var izvēlēties MIG-MAG pulse arc un short arc režīmu. Metināšanas cikls sākas pēc degla pogas nosievēšanas un attašanas (kā 4 posmu režīmā), metināšanas aparāta sākuma darba punkts ir vienāds ar metināšanas pamatlīmeni (gaismas diode (10a)), aparāts attēlo šī darba punkta strāvu un spriegumu. Nosievējot degla pogu uz laiku, kas ir mazaks par 0,5 sekundēm, mašīna izmaiņa darba punktu no pamatlīmenja uz sekundāro līmeni (gaismas diode (10b)), attēlojot uz displeja sekundārā līmeņa strāvu un spriegumu. Pēc katrais turpmākais nosievēšanas mašīna turpina pārlēgties no viena līmenja uz otru, ja poga netiek nosievēta ilgāk par 0,5 sekundēm.

Metināšanas laikā, pat ja mašīna attēlo strāvas un sprieguma momentāno vērtību, var mainīt tikai metināšanas pamatlīmena loka strāvu un spriegumu.

MIG-MAG Pulse on Pulse funkcionišanu var ievēlēt ar taustīju (7), vienlaicīgi ar to ieslēdz MIG-MAG Pulse arc gaismas diode. Šis režīms ir īpašs bi-level tips, jo arī šajā gadījumā ir divi darba punkti, kurus var iestatīt ar tiem pašiem bi-level kritērijiem (gaismas diodes (10a) un (10b)). Abi līmeņa ilgumi t_1 un t_2 tiek iestatīti (gaismas diodes (10c) un (10d)) un tos nevar izmaiņāt manuāli, kā tas notiek bi-level režīmā. Tādējādi, metināšanas laikā mašīna automātiski pārlēgt darba punktu no pamatlīmenja (ar ilgumu t_1) uz sekundāro līmeni (ar ilgumu t_2).

Rezultātā iegūtās efekts ir pulsācija pulsācijā, no kā tika atvasināts režīma nosaukums. Pareizi iestatot divus līmeņus un to ilgumus var iegūt metināšanu "ar apvalku", kas ir joti līdzīga TIG metināšanai.

6.2 TIG (DC) METINĀŠANA

Pēc metināšanas kontūra savienojumu veikšanas, kā aprakstīts 5.5.2. paragrāfā, ir jāveic šādas darbības:

- Uz metināšanas aparāta vadības panela izvēlieties TIG metināšanas metodi (ZĪM.C (7)).
- Ar kodētāja roktura (14) palīdzību iestatīt metināšanas strāvu uz vēlamo vērtību (šo vērtību var regulēt arī metināšanas laikā). Ja nepieciešams, iestatiet strāvas samazināšanas līknī ar potenciometru (13) (tā nekavējoties parādās uz displeja (16)).

6.2.1 LIFT loka erosināšana

Atbalstiet elektroda galu pret detalju un viegli piespiediet. Nospiediet līdz galam degla pogu un paceliet elektrodu uz 2-3mm pēc nelielas aizkavēs, rezultātā tieks erosināšanas loks. Sākumā metināšanas aparāts padod I_{BASE} strāvu, pēc briža tiek padota iestatītā metināšanas strāva. Cikla beigās strāvas pārveide tiek pārtraukta saskaņā ar iestatīto samazināšanas līknī.

Tabulā (TAB. 5) ir norādīti aptuveni dati nerūsošā tērauda vai augsti leģētā tērauda metināšanai.

6.3 METINĀŠANA AR MMA SEGTO ELEKTRODU

Pēc metināšanas kontūra savienojumu veikšanas, kā aprakstīts 5.5.3. paragrāfā, ar speciālās pogas (ZĪM. C (7)) palīdzību ir jāizvēlas MMA metināšanas režīms: Metināšanas strāva ir jānoregulē līdz vēlamajai vērtībai ar kodētāja roktura (14) palīdzību un dinamisko strāvas pārslodzi "ARC FORCE", ja to izmanto, var noregulēt no 0 līdz 100% ar kodētāja roktura (13) palīdzību, iestatītā vērtība nekavējoties parādās uz displeja (16).

Tabulā (TAB. 6) ir norādīti aptuveni dati par strāvu atkarībā no elektrodu diametra.

6.4 METINĀŠANAS KVALITĀTE

Metinātās šuvēs kvalitāte un šķakatu daudzums ir galvenokārt atkarīgs no metināšanas parametru līdzsvara: strāva (stieples ātrums), stieples diametrs, loka spiegums utt. Degla izvietojums tiek regulēts, kā attēlots zīmējumā M, lai izvairītos no pārmērīgas šķakatu veidošanās un šuvēs defektiem.

Lai metinātā šuve tiktu veikta pareizi, ir jānem vērā, ka metināšanas ātrums (kustības ātrums gar šuvei) ir joti svarīgs pareizai penetrācijai un šuvēs izskatam.

Visizplātītākie metināšanas defekti ir norādīti tabulā (TAB. 7).

7. TEHNISKĀ APKOPE

! UZMANĪBU! PIRMS TEHNISKAS APKOPES VEIKŠANAS PĀRLIECIŅIETIES, KĀ METINĀŠANAS APARĀTS IR IZSLĒGTS UN ATSLĒGTS NO BAROŠANAS TĪKLA.

7.1 PARASTA TEHNISKĀ APKOPE PARASTO TEHNISKO APKOPI VAR VEIKT OPERATORS.

7.1.1 Deglis

- Neatbalstiet degli un tā vadu pret karstām daļām; tas var izraisīt izolācijas materiāla kausēšanu, līdz ar ko deglis ātri izies no ierindas.
- Periodiski pārbaudiet cauruli un gāzes savienojumu hermētiskumu.
- Katru reizi kad tiek mainīta stieples spole, ar saspieštā sausā gaisa palīdzību (maks. 5 bāri) nopūtēt stieples virzītā apvalku, lai pārbaudītu tā integritāti.
- Pirms katras izmantošanas pārbaudiet degla uzgaja daļu nodiluma pakāpi un montāžas pareizību: sprausla, kontakta caurule, gāzes smidzinātājs.

7.1.2 Stieples padeves ierīce

- Bieži pārbaudiet stieples vilcēja rullu nodiluma pakāpi, notīriet vilcēja zonā sakrājošos metāla putekļus (ieejas un izejas rulli un stieples virzītāji).

7.2 ĀRKĀRTĒJĀ TEHNISKĀ APKOPE

ĀRKĀRTĒJO TEHNISKO APKOPI VAR VEIKT TIKAI PIEREDZĒJUŠAIS VAI KVALIFICĒTS PERSONĀLS, KURAM IR ZINĀŠANAS ELEKTROMEHĀNIKAS JOMĀ.

! UZMANĪBU! PIRMS METINĀŠANAS APARĀTA PANELU NONEMŠANAS UN TUVOŠANOS IEKŠĒJAI DALAI PĀRLIECIŅIETIES, KA METINĀŠANAS APARĀTS IR IZSLĒGTS UN ATSLĒGTS NO BAROŠANAS TĪKLA.

Veicot pārbaudes kad metināšanas aparāta iekšējas daļas atrodas zem sprieguma var iegūt smagu elektrošoku pieskaroties pie zem spriegojuma esošajām detaļām/un/vai var ievainoties, pieskaroties pie kustīgām daļām.

- Periodiski, biežums ir atkarīgs no ekspluatācijas režīma un apkārtējās vides piesārņojuma, pārbaudiet metināšanas aparāta iekšējo daļu un notīriet uz elektroniskajām platēm esošos putekļus ar joti mīkstas birstes un piemērotu šķidinātāju palīdzību.
- Laiku pa laikam pārbaudiet, vai elektriskie savienojumi ir labi pieskrūvēti, un ka uz vadu izolācijas nav bojājumu.
- Kad visas augstāk aprakstītās operācijas ir paveiktas, uzstādīet metināšanas aparāta panelus atpakaļ un pieskrūvējet līdz galam fiksācijas skrūves.
- Ir kategoriski aizliegts veikt metināšanas operācijas, kad metināšanas aparāts atrodas atvērtā stāvoklī.

8. KLŪMES, CĒLONI UN RISINĀJUMI (TAB.8)

! UZMANĪBU! VEICOT DAŽĀS PĀRBAUDES PASTĀV RISKS NONĀKT SASKARĒ AR ZEM SPRIEGUMA ESOŠAJĀM UN/VAI KUSTĪGAJĀM DETAĻĀM.

GADĪJUMĀ JA APARĀTA DARĪBĀ IR NEAPMIERINOŠA, PIRMS PAMĀTĪGĀKU PĀRBAUZŪ VEIKŠANAS UN PIRMS GRIEZTIES TEHNISKĀS APKOPES CENTRĀ, PĀRBAUDIET ŠĀDĀS LIETAS:

- Vai ar kodētāju iestatīt metināšanas strāva ir atbilstoša.
- Pārbaudiet, vai nav ieslēgti trauksmes signāls, kas norāda uz termiskās aizsargierīces ieslēšanas pārsprieguma, sprieguma iztrūkuma vai kēdes īsslēguma dēļ.
- Pārliecinieties, vai tiek ievēroti nominālie darba-pārtraukuma intervāli; gadījumā, ja ir ieslēdzās termostatiskā aizsardzība, uzgaidiet, kamēr metināšanas aparāts atdzīsīs, pārbaudiet ventilatora darbību.
- Pārbaudiet barošanas līnijas spriegumu: ja spriegums ir pārāk liels vai pārāk mazs, tad metināšanas aparāts paziņos par klūmi (sk. 4.2. paragrāfu).
- Pārbaudiet, vai metināšanas aparāta izejā nav īsslēguma: ja ir īsslēgums, tad novērsiet tā cēloni.
- Pārbaudiet, vai metināšanas kontūra savienojumi ir izpildīti pareizi, it tāpat, kā strāvas atgriešanas vada spaile ir labi piestiprināta pie metināmās detaļas, un vai starp tām nav izolējošo materiālu (piemēram, krāsas).
- Pārbaudiet, vai tiek izmantota pareiza aizsarggāze, un vai tās daudzums ir pareizs. Pirms jebkādu darbu veikšanas ar stieples padeves ierīci vai metināšanas aparāta iekšpusē, ir jāizlasa 7. nodala "TEHNISKĀ APKOPA".



1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ.....	стр. 142
2. УВОД И ОБЦО ОПИСАНИЕ	143
2.1 УВОД	143
2.2 ЗАВАРЯВАНЕ НА МЕТАЛИ	143
2.3 АКСЕСОАРИ КЪМ СЕРИЯТА	143
2.4 АКСЕСОАРИ ПО ЗАЯВКА.....	143
3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	143
3.1 ТАБЕЛА С ДАННИ	143
3.2 ТДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	143
4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА	143
4.1 УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ, РЕГУЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ	143
4.1.1 Електрожен с включено теплоподаващо устройство	143
4.2 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА.....	144
4.3 ИЗВИКВАНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ	145
4.3.1 Извикване на програми, предварително запаметени от производителя	145
4.3.1.1 Програми MIG-MAG СИНЕРГИЧНИ	145
4.3.1.2 Функциониране в ръчен режим ("PRG 0")	145
4.3.2 ЗАПАМЕТЯВАНЕ И ИЗВИКВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ В MIG-MAG.....	145
4.3.2.1 Увод.....	145
4.3.2.2 Капацитет за запаметяване на персонализирани програми в MIG-MAG.....	145
4.3.2.3 Процедура по запаметяване (SAVE)	145
4.3.2.4 Процедура по извикване на персонализирана програма (RECALL)	145
5. ИНСТАЛИРАНЕ	146
5.1 ИНСТАЛИРАНЕ	146
5.2 НАЧИН ЗА ПОВДИГАНЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА	146
5.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА	146
5.4 СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА.....	146
5.4.1 Предупреждения	146
5.4.2 ВИЛКА И КОНТАКТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ	146
5.5 СВЪРЗВАНЯ НА ЗАВАРЪЧНАТА СИСТЕМА.....	146
5.5.1 ЗАВАРЯВАНЕ С ЕЛЕКТРОДНА ТЕЛ MIG-MAG	146
5.5.1.1 Свързване с бутилката за газ	146
5.5.1.2 Свързване на Горелката	146
6. СВЪРЗВАНЕ: ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	147
6.1 ЗАВАРЯВАНЕ MIG-MAG	147
6.1.1 НАЧИН ЗА ТРАНСФЕР SHORT ARC (КЪСА ДЪГА)	147
6.1.2 НАЧИН НА ТРАНСФЕР SPRAY ARC (ДЪГА С ВПРЪСКАНЕ)	147
6.1.3 НАЧИН НА ТРАНСФЕР PULSE ARC (ПУЛСИРАЩА ДЪГА)	147
6.1.4 РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ MIG-MAG	147
6.1.4.1 Защитен газ	147
6.1.4.2 Заваръчен ток	147
6.1.4.3 Напрежение на дъгата и Стесняване на дъгата (pinch off)	147
6.1.5 ФУНКЦИОНИРАНЕ BI LEVEL И PULSE ON PULSE	148
6.2 ЗАВАРЯВАНЕ ВИГ (TIG) С ПОСТОЯНЕН ТОК (DC)	148
6.2.1 Запалване LIFT	148
6.3 ЗАВАРЯВАНЕ С ОБМАЗАН ЕЛЕКТРОД ММА	148
6.4 КАЧЕСТВО НА ЗАВАРЯВАНЕТО	148
7. ПОДДРЪЖКА.....	148
7.1 ОБИКНОВЕНА ПОДДРЪЖКА	148
7.1.1 Горелка	148
7.1.2 Телоподаване	148
7.2 ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА	148
8. АНОМАЛИИ, ПРИЧИНИ И НАЧINI ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ	148

ЕЛЕКТРОЖЕНИ С НЕПРЕКЪСНАТА ЕЛЕКТРОДНА ТЕЛ ЗА ДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ MIG-MAG, ФЛЮСОВО ЗАВАРЯВАНЕ И ВИГ (TIG) ЗАВАРЯВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

Забележка: В текста, който следва е използван термина "електрожен".

1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ.

Електроженистът трябва да бъде достатъчно осведомен за безопасната употреба на електрожена и информиран за евентуалните рискове, свързани с методите на дъгово заваряване, както и със съответните мерки за безопасност и действие в критични ситуации.

(Да се направи справка, също така и с "Техническа специфика IEC или CLC/TS 62081": ИНСТАЛАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕ НА АПАРАТУРА ЗА ДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ).



- Избягвайте директен контакт със заваръчната система; напрежението при празен ход, създавано от генератора, може да бъде опасно при някои обстоятелства.
- Свързването на заваръчните кабели, операциите за контрол и ремонт, трябва да се извършват само при изгасен и изключен от електрическата мрежа електрожен.
- Изгасете електрожена и го изключете от захранващата мрежа, преди да смените захабени части върху горелката.
- Електрическата инсталация трябва да бъде направена съгласно действащите норми и действащите закони за предпазване от трудови злополуки.
- Електроженът трябва да бъде свързан със захранващата електрическа система с нутев заземен проводник.
- Проверете, дали контактът за електрическото захранване е правилно заземен.
- Да не се използва електрожена във влажна и мокра среда и повреме на дъжд.
- Да не се използват кабели с повредена изолация или разхлабени връзки.
- При наличие на устройство за охлаждане с течност, операциите по напълване трябва да бъдат извършени при изгасен и изключен от захранващата мрежа електрожен.



- Да не се заварява върху контейнери, съдове или тръбопроводи, които съдържат или са съдържали запалими течни или газообразни вещества.
- Да се избяга работа с материали, почистени с разтворители, съдържащи хлор или работа в близост до споменатите вещества.
- Да не се заварява върху съдове под налягане.
- Да се поставят далеч от работното място, всякакви лесно запалими предмети (например: дърво, хартия, парцали и др.).
- Да се подсигури подходящо проветрение или вентилация, които да позволяват отвеждането на пушещите, излизачи от дъгата. Проветряването да става според състава на пушка, концентрацията и престоя в такава среда.
- Дръжте бутилката далеч от източници на топлина и слънчеви лъчи (ако се използват такива).

5.5.1.3 Свързване на изходния кабел за ток на електрожена	146
5.5.2 Свързване с бутилката газ	146
5.5.2.1 Свързване на изходния кабел на заваръчния ток	146
5.5.2.2 Свързване на горелката	146
5.5.3 ЗАВАРЯВАНЕ С ОБМАЗАН ЕЛЕКТРОД ММА	146
5.5.3.1 Свързване на ръкохватката за електрода	146
5.5.3.2 Свързване на изходния кабел на заваръчния ток	146
5.5.4 Препоръки	146
5.6 ЗАРЕЖДАНЕ НА БОБИНАТА С ЕЛЕКТРОДНА ТЕЛ	146
5.7 ПОДМЯНА НА НАПРАВЛЯВАЩИЯ ШЛАНГ НА ГОРЕЛКАТА	147
5.7.1 Спираловиден шланг за стоманена електродна тел	147
5.7.2 Шланг, изработен от синтетичен материал за алюминиева електродна тел	147
6. ЗАВАРЯВАНЕ: ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	147
6.1 ЗАВАРЯВАНЕ MIG-MAG	147
6.1.1 НАЧИН ЗА ТРАНСФЕР SHORT ARC (КЪСА ДЪГА)	147
6.1.2 НАЧИН НА ТРАНСФЕР SPRAY ARC (ДЪГА С ВПРЪСКАНЕ)	147
6.1.3 НАЧИН НА ТРАНСФЕР PULSE ARC (ПУЛСИРАЩА ДЪГА)	147
6.1.4 РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ MIG-MAG	147
6.1.4.1 Защитен газ	147
6.1.4.2 Заваръчен ток	147
6.1.4.3 Напрежение на дъгата и Стесняване на дъгата (pinch off)	147
6.1.5 ФУНКЦИОНИРАНЕ BI LEVEL И PULSE ON PULSE	148
6.2 ЗАВАРЯВАНЕ ВИГ (TIG) С ПОСТОЯНЕН ТОК (DC)	148
6.2.1 Запалване LIFT	148
6.3 ЗАВАРЯВАНЕ С ОБМАЗАН ЕЛЕКТРОД ММА	148
6.4 КАЧЕСТВО НА ЗАВАРЯВАНЕТО	148
7. ПОДДРЪЖКА	148
7.1 ОБИКНОВЕНА ПОДДРЪЖКА	148
7.1.1 Горелка	148
7.1.2 Телоподаване	148
7.2 ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА	148

- Да се направи подходяща изолация от електричеството, според вида на електрода, обработвания детайл и евентуалните метални части поставени в близост до работното място, на земята. Това нормално се постига чрез защитните заваръчни ръкавици, обувки, заваръчен шлем и маска и предназначено за тази цел облекло, както пътека или изолационно килимче.
- Винаги да се предпазват очите чрез специалните затъмнени стъклца, монтирани върху заваръчните маски или шлемове.
- Да се използва и съответното незапалимо облекло, което възпрепятства и прякото излагане на кожата на утравиолетовите и инфрачервените лъчи, които се получават от дъгата. Предпазни мерки трябва да се вземат и за лица, които се намират в близост до дъгата, това става чрез екрани или неотразяващи завеси.
- Ниво на шума: Ако поради особено интензивни заваръчни операции се установи ежедневно ниво на лично излагане на шум (LEPd) равно или по-голямо от 85 dB(A), употребата на съответните лични предпазни средства е задължителна.



- Електромагнитните полета, породени от процеса на заваряване, могат да повлият върху функционирането на електрически и електронни устройства.
- Лицата носители на електрически или електронни медицински устройства (например: пейс мейкъри, респиратори и др.), трябва да се консултират с лекар, преди да стоят в близост до работното място на тъкане.
- На лицата носители на такива електрически или електронни медицински устройства, изобщо не се препоръчва да работят с този електрожен.



- Този електрожен отговаря на изискванията и техническите стандарти за продукти, които се употребяват предимно в индустриална среда и с професионална цел.

Ето защо, не е гарантирана електромагнитна съвместимост при домашни условия.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- ОПЕРАЦИИТЕ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ:
 - В среда с висок рисък от токов удар;
 - В ограничени пространства;
 - При наличието на запалими материали или експлозиви.
- ТРЯБВА предварително да бъдат преценени рисковете от "Отговорно експертно лице" и заварянето да се извърши в присъствието на подготовени за действие в критични ситуации специалисти.
- ТРЯБВА да бъдат приложени защитните технически средства, описани в

5.10; A.7; A.9 в "Техническа спецификация IEC или CLC/TS 62081".

- ТРЯБВА да бъде забранено заваряването на работник над земята, повдигането над земята и заваряването може да бъде извършвано чрез специална осигурителна платформа.
- НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ РЪКОХВАТКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОДИ ИЛИ ГОРЕЛКИТЕ: при работа с няколко електроожена върху един и същи детайл или върху части от детайли, електрически съединени помежду си, може да възникне опасно натрупване на напрежение между две ръкохватки за електроди или горелки и то може двойно да надхвърли допустимите норми.
- Необходимо е в тъкът в случай координатор експерти да извърши замервания с подходящи апарати, за да определи наличието на съществуващ риск и да предпремие съответните мерки за безопасност, както е указано в точка 5.9 на " Техническа спецификация IEC или CLC/TS 62081".



ДРУГИ РИСКОВЕ

- ПРЕОБРЪЩАНЕ: поставете електроожена върху равна хоризонтална повърхност, със съответната товароустойчивост; в противен случай (например: при наклонен или неравен под и т.н.) съществува опасност от преобръщане.
- Забранено е повдигането едновременно на количката с електроожена, теплоподаващото устройство и групата за охлаждане (когато има такава).
- НЕХАРАКТЕРНА УПОТРЕБА: опасно е да се използва електроожена, за друг тип работа, за която той не е предназначен (например: размразяване на тръбопроводи на хидравличната мрежа).
- ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА И СЪОТВЕТНАТА КОЛИЧКА: обезопасявайте винаги бутилката със съответните действия, за да предотвратите случайно падане.



Зашитните устройства и подвижните части на кожуха на електроожена и теплоподаващото устройство трябва да бъдат нагласени на желаната позиция, преди да бъде включен електроожена в захранващата мрежа.



ВНИМАНИЕ! Всяка ръчна намеса върху движещите се части на теплоподаващото устройство, като например:

- Смяна ролки и/или водачи на телта;
- Вкаране на заваръчната тел в ролките;
- Зареждане на бобина с тел;
- Почистване на ролките, на системите от зъбни колела и зоните, които се намират под тях;
- Смазване на механизмите от зъбни колела.

ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА САМО ПРИ ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА ЕЛЕКТРОЖЕН.

2. УВОД И ОБЩО ОПИСАНИЕ

2.1 УВОД

Този електроожен се състои от източник на ток и включено към него теплоподаващо устройство.

Източникът на ток е един токоизправител с трифазно захранване, мултифункционален (MIG-MAG SYNERGIC постоянен и пулсиращ ВИГ (TIG) и MMA) с електронно регулиране (switch mode), контролирано от микропроцесор, с цял мост от предната страна.

Теплоподаващо устройство е снабдено с теплоподаваща група с четири механизирани цилиндра, с отделно регулиране на налягането на повличане на електродната тел; дигиталния контролен панел е включен със схемата за регулиране в микропроцесора и в него са заложени три основни функции:

a) ЗАДАВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ

Посредством този потребителски интерфейс е възможно регулирането на работните параметри, избор на запаметените програми, показване на дисплея на състоянието и на стойността на параметрите.

b) ИЗВИКВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАМЕТЕНИТЕ СИНЕРГИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАВАРЯВАНЕ MIG MAG

Тези програми са предварително дефинирани и зададени от производителя (следователно не могат да се променят); след като е избрал една от тези програми, потребителят може да зададе една специфична точка на работа (отговаряща на група от различни независими параметри на заваряване) регулирайки само една стойност. Това е принципът на СИНЕРГИЯ, който позволява по изключително лесен начин да се постигне оптимално регулиране на заваръчната машина, според различната специфика на условията на работа.

c) ЗАПАМЕТИВАНЕ/ИЗВИКВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ

Тази функция е на разположение, както при работа със синергичните програми, така и в ръчен режим на работа (в този случай задаването на всички параметри на заваряване е по осмотрение на оператора). Този начин на функциониране позволява на потребителя да запамети и в последствие да извика някой специфичен начин на заваряване.

2.2 ЗАВАРЯВАНЕ НА МЕТАЛИ

MIG-MAG Електрооженът е предназначен за MIG заваряване на алуминий и неговите сплави, запояване MIG обикновено извършвано върху подцинковани ламарини или MAG заваряване на въглеродни стомани, нико и легирани или неръждаеми стомани.

MIG заваряването на алуминий и неговите сплави трябва да се извърши като се използва непрекъсната електродна тел със състав съвместим с този на заварявания детайл и защитния газ, чист Аргон Ar (99,9%).

Запояването MIG обикновено се извършва върху подцинковани ламарини с непрекъсната електродна тел в сплав от мед (например мед, силиций или мед алуминий) със защитен газ чист Аргон Ar (99,9%).

Заваряване MAG на въглеродни стомани и николегирани стомани трябва да се извърши като се използва непрекъсната електродна тел със състав, съвместим с този на материала за заваряване, защитния газ CO₂, смеси Ar/CO₂ или Ar/CO₂-O₂ (обикновено Аргон> 80%).

За заваряване на неръждаеми стомани обикновено се използват смеси на газ Ar/O₂ или Ar/CO₂ (Аргон/обикновено> 98%).

ВИГ (TIG) Електрооженът е предназначен за ВИГ (TIG) заваряване с постоянен ток (DC) с контактно запалване на дъгата (режим LIFT ARC), подходящ за употреба с всички видове стомани (въглеродни, нико и високо легирани стомани) и тежки метали (мед, никел, титан и техните сплави) със защитен газ чист Аргон (99,9%) или при особени случаи на употреба, със смеси Аргон/Хелий.

MMA Електрооженът е предназначен за заваряване MMA с постоянен ток (DC) с всички видове обмазани електроди.

2.3 АКСЕСОАРИ КЪМ СЕРИЯТА:

- Адаптер за бутилката АРГОН;
- Изходен кабел и щипка маса
- Редуктор за налягането с два манометъра;
- Горелка MIG 3m.

2.4 АКСЕСОАРИ ПО ЗАЯВКА

- Количка
- Ръчно дистанционно управление с 1 потенциометър (само ВИГ (TIG) и MMA).
- Ръчно дистанционно управление с 2 потенциометъра.
- SPOOL GUN.
- Група за охлаждане с вода G.R.A.
- Кит за заваряване на алуминий.
- Кит за заваряване MMA 600A.
- Горелка MIG 5m 500A.
- Горелка MIG 3m 270A, 500A R.A.
- Горелка MIG 5m 270A, 500A R.A.
- Горелка ВИГ (TIG) 4m или 8m, 220A.
- Горелка ВИГ (TIG) 4m или 8m, 350A R.A.
- Горелка MIG/BIG (TIG) UP/DOWN, с или без потенциометър.
- Горелка PUSH PULL.
- Горелка със серийна линия rs485 по заявка.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

3.1 ТАБЕЛА С ДАННИ (Фиг.А)

Основните данни, свързани с употребата и работата на електроожена, са обобщени в табелата с техническите характеристики със следните значения:

1-Степен на безопасност на структурата.

2-Символ за захранващата линия:

- 1~: променливо монофазно напрежение;
- 3~: променливо трифазно напрежение.

3-Символ S: показва, че могат да бъдат изпълнени операции по заваряване в среда с висок риск от токов удар (например в голяма близост до големи метални маси).

4-Символ за предвидения метод на заваряване.

5-Символ за вътрешната структура на електроожена.

6-ЕВРОПЕЙСКА норма, на която отговаря безопасността на работа и производството на машини за дългово заваряване..

7-Регистрационен номер, който служи за идентификация на електроожена (необходим при техническите прегледи, при подмяна на части и установяване на произхода на продукта).

8-Параметри на заваръчната система:

- U₀: максимално напрежение при празен ход.
- I₁/U₂: Ток и отговарящото нормализирано напрежение, които могат да бъдат отделени от машината при заваряване.
- X: Отношение на прекъсване: показва времето, през което може да отделя съответния ток (същата колона). Изразява се в %, на основата на цикъл от 10 минути (например: 60% = 6 минути работа, 4 почивка; и т.н.). В случай, че параметрите на употреба (предвидени при 40°C за работната среда), бъдат превишени, термичната защита се задейства (електрооженът се намира в "почивка" stand-by режим, до като неговата температура се нормализира в допустимите граници).
- A/V-AV: Показва гамата за регулиране на заваръчния ток (минимално - максимално) създавано от съответното напрежение на дъгата.

9-Данни, свързани с характеристиката на захранващата линия:

- U₀; променливо напрежение и честота на захранване на електроожена (допустими граници ± 10%):
- I_{1 max}; максимален ток, погълнат от линията.
- I_{1 eff}; ефикасен ток за захранване.

10- : Стойност на инерционните предпазители, които трябва да се предвидят, за да се осигури безопасното функциониране на линията.

11- Символи, които се отнасят до нормите за безопасност, чието значение е описано в глава 1 " Общи правила за безопасност при дългово заваряване ".

Забележка: Така представената таблица с технически характеристики показва значението на символите и цифрите; точните стойности на техническите параметри на електроожена трябва да бъдат проверени директно от неговата табела.

3.2 ТДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- ЕЛЕКТРОЖЕН: виж таблица (ТАБ.1)
- ГОРЕЛКА: виж таблица (ТАБ.2)

4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА

4.1 УРЕДИ ЗА КОНТРОЛ, РЕГУЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ (ФИГ. В)

4.1.1 Електроожен с включено теплоподаващо устройство

върху предната страна:

- 1- Контролен панел (виж описание).
- 2- Отрицателен контакт за бърз достъп (-) за кабела на заваръчния ток (замасивящ кабел за MIG и MMA, кабел на горелката за ВИГ (TIG)).
- 3- Съединение за газта на горелката ВИГ (TIG).
- 4- Конектор Зр за контролен кабел ГОРЕЛКА ВИГ (TIG).
- 5- Конектор 14р за свързване на дистанционното управление.

- 6- Централна връзка за горелка MIG (Euro).
 7- Положителен контакт за бърз достъп (+) за замасяващия кабел при ВИГ (TIG) заваряване.
върху задната страна:
 8- Главен прекъсвач ON/OFF.
 9- Връзка за тръбата на газта (бутилка) за ВИГ (TIG) заваряване.
 10- Връзка за тръбата на газта (бутилка) за MIG заваряване.
 11- Захранващ кабел с блокиращ аксесоар.
 12- Конектор 5р на групата за охлаждане на водата.
 13- Предпазител.

4.2 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА (ФИГ. С)

1- ИНДИКАТОРНА ЛАМПА за сигнализиране на АЛАРМА (изхода на машината е блокиран).

Възстановяването на работата е автоматично след остраняване на причината за аларма.

Съобщения за аларма, които се показват на дисплеите (15) и (16):

- "AL1" : намеса на термичната защита на първичната верига.
- "AL2" : намеса на термичната защита на вторичната верига.
- "AL3" : намеса на защитата от свръхнапрежение на захранващата линия.
- "AL4" : намеса на защитата от по-ниско от нормалното напрежение на захранващата линия.
- "AL5" : намеса на защтата от недостатъчно налягане на системата за охлаждане с вода на горелката. Възстановяването на работата не е автоматично.
- "AL7" : намеса на защтата от свръхток при заваряване MIG-MAG.
- "AL8" : повреда в серийната линия: къс съединение в горелката.
- "AL9" : намеса на защтата на магнитните компоненти.
- "AL10" : повреда в серийната линия: серийната линия не е свързана.
- "AL11" : намеса на защтата за липса на фаза на захранващата линия.
- "AL12" : повреда в серийната линия: грешка в данните.
- "AL13" : прекомерно натрупване на прах от вътрешната страна на електроежена, възстановяване на работата с:
 - почистване на машината отвътре;
 - бутон дисплей на контролния панел.

При спирането на електроежена може да се получи за няколко секунди, алармен сигнал "AL4" или "AL11".

2- ИНДИКАТОРНА ЛАМПА за сигнализиране на НАЛИЧИЕ НА НАПРЕЖЕНИЕ В ГОРЕЛКАТА ИЛИ ВЪРХУ ЕЛЕКТРОДА.

3- ИНДИКАТОРНА ЛАМПА за сигнализиране на ПРОГРАМИРАНЕТО НА ЕЛЕКТРОЖЕНА.

4- Бутон за извикване (RECALL) на персонални програми за заваряване (вж пар. 4.3.2.4).

5- Бутон за запаметяване (SAVE) на персонални програми за заваряване (вж пар. 4.3.2.3).

6- Бутон за избор на програма за заваряване и дисплей с 2 цифри.

Последователното натискане на бутона води до показване на числа от "0" до "44". За всяко число от "1" до "44" се отнася синергична програма за заваряване (вж ТАБ. 3) докато към числото "0" се отнася функционирането в ръчен режим на електроежена, където всички параметри могат да бъдат зададени от оператора (само в MIG-MAG SHORT и SPRAY ARC).

7- Бутон за избор на метод за заваряване.

Като се натисне бутона светва ИНДИКАТОРНАТА ЛАМПА, която съответства на метода на заваряване, който възнамерявате да използвате:

MIG : MIG-MAG с режим "SHORT/SPRAY ARC".

PULSE : MIG-MAG с режим "PULSE ARC".

POP : MIG-MAG с режим "PULSE ON PULSE".

TIG : ВИГ (TIG).

MMA : електрод MMA.

8- Бутон за избор на начина за контрол на бутона на горелката MIG-MAG.

Като натиснете бутона светва ИНДИКАТОРНАТА ЛАМПА, съответстваща на:

2t : функциониране в 2 такта (стъпки), ON-OFF като бутоњът е натиснат.

4t : функциониране в 4 такта (стъпки), ON-OFF като бутоњът не е натиснат

BILEVEL : функциониране bi-level за MIG-MAG, ВИГ (TIG).

SPOT : функциониране в режим точково заваряване MIG-MAG (SPOT).

9- Бутон за включване на дистанционното управление.

При светеща ИНДИКАТОРНА ЛАМПА , регулирането може да бъде извършено единствено от дистанционното управление и по-точно:

a) дистанционно управление с един потенциометър (само MMA и TIG): замяна функцията на копчето шифратор (14).

b) дистанционно управление с два потенциометъра: замяна функцията на копчетата шифратори (14) и (13).

c) дистанционно управление с педал (само MMA и ВИГ (TIG)): замяна функцията на копчето шифратор (14).

ЗАБЕЛЕЖКА: Избрът "ДИСТАНЦИОННО" (REMOTE) е възможен само, ако дистанционното управление е настинка свързано с конектора си.

10- Бутон за избор на заваръчните параметри.

Като натиснете последователно бутона светва една от ИНДИКАТОРНИТЕ ЛАМПИ от (10a) до (10h) всяка, от които съответства на един специфичен параметър. Задаването на стойността за всеки активиран параметър, може да се извърши чрез копче (13) и да се покаже на дисплей (15). По време на това задаване на стойност, копче (14) регулира стойността на главното ниво на заваряване, показвано на дисплей (16), както неговия ток, така и скоростта на електродната тел (вж описание точка (14)), освен за (10b).

Само със светната индикаторна лампа (10b), копче (14) позволява да се регулира стойността на вторичното ниво (вж описание индикаторна лампа (10b)).

Забележка: параметрите, които не могат да се променят от оператора, в зависимост от това дали се работи със синергична програма или в ръчен режим "PRG 0", са автоматично изключени от селекцията; съответната ИНДИКАТОРНА ЛАМПА не светва.



• MIG-MAG

Този параметър се показва автоматично по време на заваръчните операции MIG-MAG, като показва реалното напрежение на дъгата (индикаторна лампа (15a) свети).

• MIG-MAG Pulse arc

По време на задаване на синергична програма MIG-MAG Pulse arc позволява да се регулира корекцията, която се възнамерява да бъде извършена върху дължината на дъгата, изчислена в синергия (диапазон от -5% до +5%) (индикаторна лампа (15c) свети).

При същото условие, като задавате функцията bi-level, pulse on pulse или Tstart, параметърът приема значението на корекция на дължината на дъгата на главното ниво на заваряване, изчислена в синергия (диапазон от -5% до +5%) (индикаторна лампа (15c) свети).

• MIG-MAG Short arc


По време на задаване на синергична програма MIG-MAG Short arc позволява да се регулира корекцията, която се възнамерява да бъде извършена върху дължината на дъгата, изчислена в синергия (диапазон от -5% до +5%) (индикаторна лампа (15c) свети).

При същото условие, като задавате функцията bi-level, параметърът приема значението на корекция на дължината на дъгата на главното ниво на заваряване (в граници 10-40) (индикаторна лампа (15c) свети).

• MIG-MAG Short arc "PRG 0"

Все така при функциониране в режим MIG-MAG Short arc, ръчна програма "PRG 0", позволява да се зададе ефективното напрежение на дъгата (в граници 10-40) (индикаторна лампа (15a) свети).

При същото условие, като задавате функцията bi-level, параметърът приема значението на ефективно напрежение на дъгата на главното ниво на заваряване (в граници 10-40) (индикаторна лампа (15a) свети).

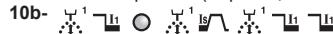

• MIG-MAG pulse arc

В режим MIG-MAG pulse arc, като зададете функциите bi-level, pulse on pulse или Tstart, позволява да се регулира тока I_1 и $I_{s(t)}$ (с копче (14)) и корекцията на дължината на дъгата (с копче (13)) на вторичното ниво на заваряване, изчислена в синергия (диапазон от -5% до +5%) (индикаторна лампа (15c) свети).

• MIG-MAG short arc

В синергичните програми MIG-MAG short arc, като зададете функцията bi-level, позволява да се регулира тока/скоростта на електродната тел (с копче (14)) и корекцията на дължината на дъгата (с копче (13)) на вторичното ниво на заваряване, изчислена в синергия (диапазон от -5% до +5%) (индикаторна лампа (15c) свети).

• Bi-level "PRG 0"

Като изберете ръчната програма "PRG 0" с функция bi-level е възможно да се регулира скоростта на електродната тел (с копче (14), (индикаторна лампа (16c) свети) и ефективното напрежение на дъгата (с копче (13)) на вторичното ниво I₁ на заваряване (в граници 10-40) (индикаторна лампа (15a) свети).

При функциониране в режим ВИГ (TIG) bi-level е възможно да се регулира вторичното ниво (I₁) на заваръчния ток.



• MIG-MAG "PRG 0"

В ръчен режим "PRG 0" е възможно да се приспособи скоростта на електродната тел в началото на заваряването, за да се оптимизира запалването на дъгата (регулиране 1-100% и ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15c) свети).

• MIG-MAG Pulse arc 2 ТАКТА (СТЪПКИ)

В режим MIG-MAG Pulse arc 2 ТАКТА (СТЪПКИ) е възможно да се регулира продължителността на началния ток (T_{start}). Когато параметърът се постави на нула, функцията се dezактивира, докато когато се зададе каквато и да е стойност по-голяма от нула (регулиране 0,1-3 секунди) е възможно да се избере ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (10b), за да се регулира корекцията на напрежението на дъгата и стойността на началния ток (вторично ниво). Началният ток може да бъде зададен по-висок или по-нисък от главния ток на заваряване; по-високият начален ток е много полезен най-вече при заваряване на алуминий и на неговите сплави, това възможност позволява да се затопли по-бързо детайла ("Hot-start").

• MIG-MAG Pulse on pulse

В режим MIG-MAG Pulse on pulse позволява да се регулира продължителността на главния ток на заваряване (регулиране 0,1-10 секунди и ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15b) свети).

• MMA

При функциониране с електрод MMA, параметърът приема значението на "Arc force" като позволява задаването на динамичния свръхток (регулиране 0-100% и ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15c) свети). По време на заваряване MMA дисплей (15) показва реалното напрежение на дъгата (индикаторна лампа (15a) свети), индикаторна лампа (10c) остава все пак светната като позволява регулирането на Arc force дори и по време на заваряването.



• MIG-MAG pulse arc

В режим MIG-MAG pulse arc параметърът определя стесняването на дъгата. Колкото по-висока е стойността, толкова по-концентрирана ще бъде дъгата по време на заваряване. В режим на заваряване, където се използват две нива на ток (bi-level, pulse on pulse или Tstart) стесняването на дъгата е общо за двете зададени нива (+1% / -1%).

• MIG-MAG "PRG 0"

В ръчен режим MIG-MAG "PRG 0" позволява да се регулира електронното съпротивление (регулиране 20-80% и ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15c) свети). Една по-висока стойност определя по-топла заваръчна вана. В режим бите електронното съпротивление е общо за двете зададени нива.

• **MIG-MAG Pulse on pulse**


В режим MIG-MAG Pulse on pulse позволява да се регулира продължителността на вторичния ток на заваряване (регулиране 0,1-10 секунди и ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15b) свети).



Изгаряне на електродната тел при прекратяване на заваряването (BURN-BACK).

Позволява да се регулира времето на изгаряне на електродната тел при прекратяване на заваряването. С подходяща настройка позволява да се избегне заплеването на електродната тел за детайла в ръчен режим (PRG 0) MIG-MAG SHORT ARC (регулиране 0,01-1 секунди и индикаторна лампа (15b) свети).

По време на задаване на синергична програма MIG-MAG, позволява да се регулира корекцията, която се възнемерява да се нанесе в BURN BACK TIME изчислена в синергия (диапазон -1% / +1% ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15c) свети).

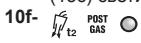

POST-GAS MIG-MAG SHORT ARC И ВИГ (TIG).


В който и да е режим MIG-MAG Short arc ВИГ (TIG) приема значението на "Post-gas", като позволява да се нагласи времето на подаване на защитен газ от спирането на заваряването (регулиране 0,1-10 секунди и ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15b) свети).



Стъпаловидно намаляне на заваръчния ток (SLOPE DOWN).

Става активно, само когато се използват синергичните програми MIG-MAG PULSE ARC или SHORT ARC ("PRG" от "1" до "44") или ВИГ (TIG).

Позволява постепенното намаляне на тока при спиране на натиска на бутона на горелката (регулиране 0,3 секунди и ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15b) свети).

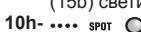

Време на точково заваряване (SPOT TIME).

Този параметър става активен само, когато е избран режим "SPOT" с бутона (8). Позволява извършването на точково заваряване MIG-MAG с контрол на продължителността на заваряването (регулиране 0,1-10 секунди и ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (15b) свети).

11- **Бутона за ръчно активиране на електроклапа за газ.**

Бутона съпътстващо подаването на газ (връскване в тръбите – регулиране на силата) без да е необходимо да се натиска върху бутона на горелката; бутона е с моментално действие.

12- **Бутона за ръчно предвиждане на електродната тел.**

Бутона съпътстващо предвиждането на електродната тел в шланга на горелката без да е необходимо да се натиска бутона на горелката; бутона е с моментално действие, а скоростта на предвиждане на електродната тел е постоянна.

13- **Копче шифратор за регулиране на заваръчните параметри (вж 10a-10h).**

14- **Копче шифратор.**

Копчето регулира:

- Заваръчният ток (индикаторна лампа (16a) свети).
- Скоростта на предвиждане на електродната тел (индикаторна лампа (16c) свети) в режим Short/Spray arc.
- Дебелината на детайла използван за заваряване (индикаторна лампа (16b) свети), ако е избран с бутона (17), дебелината на детайла е в mm.
- В режим на заваряване, в който се използват две нива на тока (bi-level, pulse on pulse или Tstart) със светеща индикаторна лампа (10b), копчето регулира:
 - Заваръчният ток I₁ (индикаторна лампа (16a) свети) на вторичното ниво в режим Pulse arc.
 - Скоростта на предвиждане на електродната тел на вторичното ниво на заваряване (индикаторна лампа (16c) свети) в режим Short/Spray arc.

15- **Алфаниумеричен дисплей с 3 цифри. Показва:**

- стойността на заваръчните параметри (вж от (10a) до (10h)) с функциониране на празен ход.
- реалното напрежение на дъгата при заваряване.

ЗАБЕЛЕЖКА: при спирането на заваряването, дисплеят автоматично превключва на зададената стойност.

- алармен сигнал (вж точка 1).

15a, 15b, 15c- **ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИ**, които показват изполваната в момента мerna единица (волт, секунди, проценти).

16- **Алфаниумеричен дисплей с 3 цифри. Показва:**

- зададената стойност с копчето шифратор (14).
- реалния ток при заваряване.

ЗАБЕЛЕЖКА: при спиране на заваряването, дисплеят автоматично превключва на зададената стойност.

- алармен сигнал (вж точка 1).

16a, 16b, 16c- **ИНДИКАТОРНИ ЛАМПИ**, които показват изполваната в момента мerna единица (ток в ампери (A), дебелина в милиметри (mm) и скоростта на електродната тел метри/минута (m/min)).

17- **Бутона за избор на мerna единица Ампери, mm, m/min (ИНДИКАТОРНА ЛАМПА (16a)(16b)(16c)).**

Позволява да се зададе чрез копчето шифратор (14) в съответствие с дебелината на материала за заваряване, заваръчния ток, скоростта на електродната тел.

"PRG 0" ръчно избиране: задаването на всеки отделен параметър става независимо от останалите.

Програми от "1" до "44": задаването на всеки отделен параметър (напр. дебелина на материала) определя автоматично останалите параметри (напр. токове на заваряване и скорост на електродната тел).

4.3 ИЗВИКВАНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ПРОГРАМИ

4.3.1 ИЗВИКВАНЕ НА ПРОГРАМИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАМЕТЕНИ ОТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

4.3.1.1 Програми MIG-MAG СИНЕРГИЧНИ

В електрожена са предвидени 44 запаметени синергични програми, с характеристики, показани в таблица (ТАБ. 3), с която е необходимо да се консултирате при избора на подходяща програма за типа заваряване, което възнемерявате да извършиште.

Изборът на определена програма става като натискате последователно бутона "PRG", на който на дисплея съответства число от "0" до "44" (на "0" не съответства синергична програма, а програма за функциониране в ръчен режим, както е описано в следващия параграф).

Забележка: Вътре в синергичната програма, най-напред трябва да се извърши избора на желания начин на трансфер, PULSE ARC или SHORT/SPRAY ARC чрез съответния бутон (вж ФИГ. С, бутон (7)).

Забележка: Всички видове електродна тел, които не са предвидени в таблицата, могат да бъдат използвани в ръчен режим "PRG 0".

4.3.1.2 ФУНКЦИОНИРАНЕ В РЪЧЕН РЕЖИМ ("PRG 0")

Функционирането в ръчен режим съответства на цифрата „0“ на дисплея и е активно само, ако предварително е бил избран режим на трансфер SHORT/SPRAY ARC (ФИГ.С, бутон (7)).

В този режим, не се предвижда никаква синергия, всички параметри на заваряването трябва да бъдат зададени ръчно от оператора.

Внимание! Задаването на всички параметри е свободно и следователно стойностите, които са има дадени могат да се окажат несъвместими с правилния метод на заваряване.

Забележка: НЕ е възможно да се използва режим на трансфер PULSE ARC при ръчното избиране.

4.3.2 ЗАПАМЕТЯВАНЕ И ИЗВИКВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ В MIG-MAG

4.3.2.1 Увод

Електроженът позволява да се запаметят (SAVE) персонализирани работни програми отнасящи се до набор от правилни параметри за определен тип заваряване. Всеки запаметена програма може да бъде извикана (RECALL) във всеки един момент като предоставя на разположение на оператора електрожен „готов за употреба“ за специфичен тип работа, предварително оптимизирана.

4.3.2.2 Капацитет за запаметяване на персонализирани програми в MIG-MAG

Електроженът предвижда запаметяване на персонализирани програми в три групи, отнасящи се до трите начина за синергичен трансфер (SHORT/SPRAY ARC Pulse arc и Pulse on pulse) и до функционирането в ръчен режим MIG-MAG със следните специфични особености:

- PULSE ARC SYNERGIC PULSE ON PULSE: 10 запаметяни програми (номера на разположение от "1" до "10"),
- PULSE ARC SYNERGIC: 10 запаметяни програми (номера на разположение от "1" до "10"),
- SHORT/SPRAY ARC SYNERGIC: 10 запаметяни програми (номера на разположение от "1" до "10"),
- SHORT/SPRAY ARC MANUAL ("PRG = 0"): 10 запаметяни програми (номера на разположение от "1" до "10").

За ефективното повикване на програмата, която възнемерявате да използвате, по време на избора на номер (както е описано в параграф 4.3.1) изберете желания начин на трансфер PULSE ARC, PULSE ARC PULSE ON PULSE или SHORT/SPRAY ARC или изберете "PRG = 0", ако програмите са предварително запаметени в ръчен режим.

4.3.2.3 Процедура по запаметяване (SAVE).

След като сте настроили електрожена по оптимален начин за определен тип заваряване, действайте, както следва (вж ФИГ. С):

- a) Натиснете бутона (5) "SAVE".
- b) Появява се "Pr" на дисплея (16) и едно число (от "1" до "10") на дисплей (15).
- c) Като завъртите копчето шифратор (без значение (13) или (14)), изберете номера, под който желаете да запаметите програмата (вж също 4.3.2).
- d) Натиснете отново бутона "SAVE".
- e) Дисплеи (15) и (16) мигат.

f) Натиснете отново, за време до две секунди, бутона "SAVE".

g) На дисплея се появява "St Pr", следователно програмата е била запаметена; след 2 секунди дисплеите променят автоматично индикациите върху стойности на току, които запаметените параметри.

Забележка. Ако при мигане на дисплея, не бъде натиснат бутона "SAVE" до 2 секунди, дисплеите показват "No St" и програмата не се запаметява; дисплеите автоматично се връщат на началната индикация.

4.3.2.4 Процедура по извикване на персонализирана програма (RECALL)

Преди да извършиште операциите по извикване на програма, проверете дали избрания режим на трансфер PULSE ARC, PULSE ARC PULSE ON PULSE или SHORT/SPRAY ARC или "PRG = 0" е действително този, с който искате да работите. Процедирайте, както следва (вж ФИГ.С):

- a) Натиснете бутона "RECALL".
- b) Появява се "Pr" на дисплей (16) и едно число (от "1" до "10") на дисплей (15).
- c) Като завъртите копчето шифратор (без значение (13) или (14)), изберете номера, под който е била запаметена програмата, която сега възнемерявате да използвате.
- d) Натиснете отново бутона "RECALL" за повече от 2 секунди.
- e) Върху дисплея се появява "Ld Pr" следователно програмата е била извикана; дисплеите променят показанията автоматично върху относителните стойности на програмата, която възнемерявате да използвате сега.

Забележка. Ако бутона "RECALL" не бъде натиснат до 2 секунди, дисплеите показват "No Ld" и програмата не се зарежда; дисплеите автоматично се връщат на началната индикация.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- ПРИ ОПЕРАЦИИ С БУТОНИ "SAVE" и "RECALL" СВЕТИ ИНДИКАТОРНА ЛАМПА "PRG".
- ЕДНА ИЗВИКВАНА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОМЕНЕНА СПОРЕД ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА ОПЕРАТОРА, НО ПРОМЕНЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НЕ СЕ ЗАПАЗВАТ АВТОМАТИЧНО. АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ЗАПАМЕТИТЕ НОВИТЕ СТОЙНОСТИ ВЪРХУ СЪЩАТА ПРОГРАМА Е НЕОБХОДИМО ДА

ИЗВЪРШИТЕ ПРОЦЕДУРАТА ПО ЗАПАМЕТЯВАНЕ (вжк 4.3.2.3).

- ЗАПИСВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИТЕ ПРОГРАМИ И СЪОТВЕТНОТО ПОДРЕЖДАНЕ НА ОТНАСЯЩИТЕ СЕ КЪМ ТЯХ ПАРАМЕТРИ В ТАБЛИЦИ Е ГРИЖА НА ПОТРЕБИТЕЛИ.
- НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СЪХРАНЕНИ ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ В РЕЖИМ ЕЛЕКТРОД ММА ИЛИ ВИГ (TIG).

5. ИНСТАЛИРАНЕ



ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И ОПЕРАЦИИ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО СВЪРЗВАНЕ, ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ САМО ПРИ НАПЪЛНО ЗАГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА, ЕЛЕКТРОЖЕН.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ СВЪРЗВАНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ЕДИНСТВЕНО ОТ ОБУЧЕН И КВАЛИФИЦИРАН ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ, ПЕРСОНАЛ.

5.1 ИНСТАЛИРАНЕ

- Разопаковайте електрожена;
- Вкарайте конектора за поляризация, ако не се свърже към групата за охлаждане с вода (GRA) (ФИГ. D);
- При наличие на Количка и/или група GRA, консултирайте се със специално предоставените инструкции.

5.2 НАЧИНИ ЗА ПОВДИГАНЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА (ФИГ. Е)

Електроженът трябва да бъде повдиган без частите, които се изваждат (горелка, тръби за газ, кабели и т.н.), които биха могли да се откочат.

Както е показано на фигуранта, извършете монтажа на фиксиращите пръстени като използвате двета винта M8x25 предоставени като аксесоар.

Внимание: пръстените за повдигане с резбован отвор M8 UNI 2948-71 не са включени към доставката.

5.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА

Определете мястото за инсталациране на електрожена, така че там да няма препятствия пред съответния отвор за вход и изход на охлаждания въздух (засилена циркуляция през вентилатор, ако има такъв); в същото време уверете се, че не се всмуват прашинки, корозивни изпарения, влага и т.н.

Поддържайте поне 250 mm свободно пространство около електрожена.



ВНИМАНИЕ! Поставете електрожена върху равна повърхност със съответната товароподносимост, за да се избегне евентуално преобърдане или опасно преместване на машината.

5.4 СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА

5.4.1 Предупреждения

Преди да извършите каквото и да било електрическо свързване, проверете дали данните от табелата на електрожена съответстват на напрежението и на честотата на мрежата, намираща се на мястото на инсталациране.

Електроженът трябва да бъде свързан единствено със захранваща система с неутрален заземен проводник.

За да се гарантира безопасността при индиректен контакт, използвайте следните типове диференциални прекъсвачи:

- Тип А () за монофазните машини;

- Тип В ( ) за трифазните машини.

За да се удовлетворят изискванията на норма EN 61000-3-11 (Flicker) се препоръчва свързване на електрожена с точките на интерфейса на захранващата мрежа, които са с комплексно съпротивление по - малко от Zmax = 0.283 ohm.

5.4.2 ВИЛКА И КОНТАКТ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

Свържете към захранващия кабел нормализирана вилка (3 полюса + заземяване за 3ph), според издръжливостта на захранващия кабел. Инсталирайте контакт за захранващата мрежа, снабдена с предпазители или автоматичен прекъсвач; специалната заземяваща клема трябва да бъде съединена със заземяващ проводник (жълто зелен на цвят) на захранващата линия. Таблица (ТАБ.1) показва препоръчителните стойности, изразени в ампери, за инерционните предпазители на линията, избрани според максималния номинален ток, предаващ се от електрожена и номиналното напрежение на захранване.

5.5 СВЪРЗВАНИЯ НА ЗАВАРЪЧНАТА СИСТЕМА



ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ СЛЕДНИТЕ СВЪРЗВАНИЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЖЕНЪТ Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА.

Таблица 1 (ТАБ. 1) показва препоръчваната стойност за заваръчните кабели (в mm²)

5.5.1 ЗАВАРЯВАНЕ С ЕЛЕКТРОДНА ТЕЛ MIG-MAG (ФИГ. F)

5.5.1.1 Свързване с бутилката за газ

- Завинтете редуктора за налягане върху клапата на бутилката за газ, като поставете между тях специалния редуктор, предоставен като аксесоар, когато се използва газ Аргон или смес Ar/CO₂.
- Свържете входната тръба за газ към редуктора и стегнете предоставената гравина; после свържете другия край на тръбата към специалното съединение върху задната страна на електрожена и затегнете с предоставената гравина.
- Развийте регулираща маншон на редуктора за налягане преди да отворите клапата на бутилката.

5.5.1.2 Свързване на Горелката

- Поставете горелката в предназначения за нея конектор и затегнете ръчно докрай блокиращата гравина.
- Подгответе я за първо зареждане с електродна тел като демонтирате дюзата и контактната тръба, за да улесните излизането.
- Кабел заваръчен ток в контакт за бърз достъп (+).
- Кабел за управление в съответния конектор.
- Тръби за вода за версии R.A. (горелка охлаждана с вода) в съединенията.
- Обърнете внимание, дали конекторите са добре затегнати, за да се избегне прегряване и загуба на ефикасност.

- Свържете входната тръба за газ към редуктора и затегнете с предоставената гравина; после свържете другия край на тръбата към специалното съединение върху задната страна на електрожена и притегнете с предоставената гравина.

5.5.1.3 Свързване на изходния кабел за ток на електрожена

Свърза се със заварявания детайл или с металната маса, на която е поставен, колкото се може по близо до заваряваното съединение. Този кабел трябва да се свърже с клема (-).

5.5.2 ЗАВАРЯВАНЕ ВИГ (TIG) (ФИГ. G)

5.5.2.1 Свързване с бутилката газ

- Затегнете редуктора за налягане на клапата на бутилката газ като поставите между тях съответния адаптер, предоставен като аксесоар за газ Аргон. Свържете входящата тръба за газа с редуктора и затегнете с предоставената гравина; После свържете другия край на тръбата със съединението, предвидено в задната част на заваръчната машина и затегнете с предоставената гравина.
- Разхлабете регулираща пръстен на редуктора за налягане преди да отворите клапата на бутилката.

5.5.2.2 Свързване на изходния кабел на заваръчния ток

- Свържете кабела към детайла за заваряване или към металната маса, върху която е поставен детайла, възможно най - близко до заваряваното съединение.
- Свържете кабела на електрожена с положителния контакт за бърз достъп (+).

5.5.2.3 Свързване на горелката

- Свържете горелката ВИГ (TIG) към отрицателния контакт за бърз достъп (-) върху предния панел на електрожена; завършете свързването на тръбата газ и кабела за управление на горелката.

5.5.3 ЗАВАРЯВАНЕ С ОБМАЗАН ЕЛЕКТРОД ММА (ФИГ. H)

5.5.3.1 Свързване на ръкохватката за електрода

Почти всички обмазани електроди трябва да се свържат с положителния полюс (+) на генератора; по изключение с отрицателния полюс (-) за електродите с киселинна обмазка.

Свържете кабела на ръкохватката за електрода към контакта за бърз достъп (+) върху предния панел.

Забележка: в някои случаи се препоръчва полярност (-) на ръкохватката за електрода; следователно проверявайте указанията на производители на електроди.

5.5.3.2 Свързване на изходния кабел на заваръчния ток

- Свържете кабела към детайла за заваряване или към металната маса, върху която е поставен той, възможно най - близко до заваряваното съединение.
- Свържете кабела на електрожена с отрицателния контакт за бърз достъп (-).

5.5.4 Препоръки

- Завъртете докрай съединенията на заваръчните кабели в контакта за бърз достъп, за да се получи отличен електрически контакт; в противен случай ще прегреят съединенията, а това ще доведе до бързото им повреждане и се загубва ефикасността им.
- Използвайте възможно по - къси заваръчни кабели.
- Избягвайте употребата на метални структури, които не са част от обработвания детайл, вместо изходния кабел за заваръчния ток; това не е безопасно, а освен това може да не даде добър резултат от заваряването.

5.6 ЗАРЕЖДАНЕ НА БОБИНАТА С ЕЛЕКТРОДНА ТЕЛ (Фиг. I)

ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАРЕЖДАНЕ НА БОБИНАТА С ЕЛЕКТРОДНА ТЕЛ, УВЕРЕТЕ СЕ ДАЛИ ЕЛЕКТРОЖЕНЪТ Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА.

ПРОВЕРЕТЕ, ДАЛИ РОЛКИТЕ НА ТЕЛОПОДАВАЩОТО УСТРОЙСТВО, НАПРАВЛЯВАЩИЯ ШЛАНГ И КОНТАКТНАТА ТРЪБА НА ГОРЕЛКАТА ОТГОВАРЯТ НА ДИАМЕТЪРА И ВИДА НА ЕЛЕКТРОДНАТА ТЕЛ, КОЯТО ИМАТЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИДАЛИ ПРАВИЛНО СА МОНТИРАНИ. ПОВРЕМЕ НА ПОСТАВЯНЕТО НА ЕЛЕКТРОДНАТА ТЕЛ, НЕ НОСЕТЕ ПРЕДПАЗНИ РЪКАВИЦИ.

- Отворете вратичката на гнездото на мотовилката.
- Поставете бобината за електродната тел върху мотовилката; проверете, дали вретеното на мотовилката е правилно поставено на предвидения за него отвор (1a).
- Освободете контрамакарата или контра макарите за налягане и яги отдалечете от долната макара или долните макари (2a).
- Проверете дали ролката/или ролките на теплоподаващото устройство е/са подходящи за използваната електродна тел (2b).
- Освободете края на електродната тел и отрежете деформираната част, така че да няма стръчащи остатъци; завъртете бобината в посока, обратна на часовниковата стрелка и вкарайте края на електродната тел във входящия шланг и го побутнете на 50-100 mm в свързвания шланг на горелката (2c).
- Поставете отново на мястото контрапролката или контрапролките, регулирайте налягането и/им на средна стойност, проверете, дали електродната тел е правилно поставена в отвора на долната ролка (3).
- Блокирайте леко мотовилката чрез регулиращия винт, разположен в центъра на мотовилката (1b).
- Махнете мундшутка /наконечника/ и контактната тръбичка (4a).
- Вкарайте вилката на електрожена в захранващия контакт, пуснете електрожена, натиснете бутона за горелката или бутона за подаване на електродна тел върху командния панел (ако има такъв) и изчакайте, докато края на тела, който трябва да премине по направляващия шланг на макарата, да се покаже 10-15 см от предната част на горелката, тогава спрете да натискате бутона.

ВНИМАНИЕ! Повреме на тези операции, електродната тел се намира под електрическо напрежение и върху нея действа механична сила, ето защо неспазването на правилата за безопасна работа, може да доведе до риск от токов удар, наранявания, а също така да предизвика и нежелана електрическа дъга:

- Не насочвайте горелката към части на тялото.
- Не доближавайте горелката до бутилката.
- Монтирайте отново върху горелката, контактната тръба и мундщука / наконечника/.
- Проверете дали подаването на електродна тел е редовно; регулирайте налягането на макарите и блокажа на мотовилката до въмощните минимални стойности, за да се уверите, че електродната тел не баксува в макарата и че в случай на блокаж на подаващото устройство няма да се разширят спиралите от прекомерната инерция на бобината.
- Отрежете края на телта, която се е подала навън от мундщука /наконечника/ на 10-15 mm.
- Затворете вратичката на гнездото на мотовилката.

5.7 ПОДМЯНА НА НАПРАВЛЯВАЩИЯ ШЛАНГ НА ГОРЕЛКАТА (ФИГ. N)

Преди да пристъпите към подмяна на шланга, изпънете кабела на горелката, така че да не се увила.

5.7.1 Спираловиден шланг за стоманена електродна тел

- Развийте наконечника и контактната тръбичка на главата на горелката.
- Развийте гайката, блокираща шланга на централния конектор и свалете намирация се шланг.
- Поставете новия шланг в канала за кабела на горелката и внимателно го побутнете, за да се покаже от главата на горелката.
- Завийте гайката блокираща шланга на ръка.
- Изрежете стърчащия край на шланга като леко го натиснете; освободете го от кабела на горелката.
- Изгладете зоната на среза на шланга и го вкарайте в канала за кабела на горелката.
- Завийте гайката с помощта на ключ.
- Монтирайте контактната тръбичка и наконечника.

5.7.2 Шланг, изработен от синтетичен материал за алюминиева електродна тел

Извършете операции 1, 2, 3, както е указано за стоманения шланг (не извършвайте обаче операции 4, 5, 6, 7, 8).

- Завийте контактната тръбичка за алюминия като проверите, дали е в контакт с шланга.
- Вкарайте на обратната страна на шланга (страницата за съединяване с горелката), месинговия нипел, пръстена OR и поддържайте леко налягане върху шланга, затегнете болта, блокиращ шланга. Стърчащата страна на шланга ще бъде отстранена, колкото е необходимо според размерите, по късно (вжк (13)). Извадете от съединението за горелката на телоподаващия механизъм капиллярната тръба за стоманени шлангове.
- НЕ Е ПРЕДВИДЕНА КАПИЛЯРНА ТРЪБА за алюминиеви шлангове с диаметър 1,6-2,4 mm (жълти цвет); следователно шлангът ще бъде вкаран в съединението на горелката без тази тръба.
Изрежете капиллярната тръба за алюминиеви шлангове с диаметър 1-1,2 mm (червен цвет) с размер по малък с около 2 mm спрямо на стоманената тръба и го вкарайте в свободния край на шланга.
- Вкарайте и блокирайте горелката в съединението на телоподаващия механизъм, очертайте шланга на 1-2 mm разстояние от цилиндриите, извадете отново горелката.
- Изрежете шланга, според предвидения размер, без да деформирате отвора на входа.
Монтирайте отново горелката в съединението на телоподаващото устройство и монтирайте наконечника за газта.

6. ЗАВАРЯВАНЕ: ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

6.1 ЗАВАРЯВАНЕ MIG-MAG

6.1.1 НАЧИН ЗА ТРАНСФЕР SHORT ARC (КЪСА ДЪГА)

Разтопяването на електродната тел и отделянето на капката става чрез последователни къси съединения от върха на електродната тел в заваръчната вана (до 200 пъти в секунда).

Въглеродни стомани и ниско легирани стомани

- Диаметър на използваната електродна тел: 0,6-1,2 mm
- Гама на заваръчния ток: 40-210 A
- Гама на напрежението на дъгата: 14-23 V
- Използван газ: CO₂ или смеси Ar/CO₂ или Ar/CO₂/O₂

Неръждаеми стомани

- Диаметър на използваната електродна тел: 0,8-1,6 mm
- Гама на заваръчния ток: 40-160 A
- Гама на напрежението на дъгата: 14-20 V
- Използван газ: смеси Ar/O₂ или Ar/CO₂ (1-2%)

Алюминий и сплави

- Диаметър на използваната електродна тел: 0,8-1,6 mm
- Гама на заваръчния ток: 75-160 A
- Гама на напрежението на дъгата: 16-22 V
- Използван газ: Ar 99,9%

Обикновено контактната тръбичка тръба да бъде плътно прилепната или леко да се подава при най тънката електродна тел и при по ниско напрежение на дъгата; свободната дължина на електродната тел (stick out) нормално ще бъде в границите между 5 и 12 mm.

В РЪЧЕН РЕЖИМ ("PRG 0") нагласете стойността на съпротивлението:

- 5% - 60% при електродна тел с диаметър 0,8-1 mm въглеродна стомана.
- 50% - 80% при електродна тел с диаметър 1,2, 1,6 mm въглеродна стомана.
- 60% - 80% при електродна тел неръждаема стомана и алюминий.

Приложение: Заваряване от всяко положение, върху тъкни повърхности или за отнемане на ръбове до изглеждане на повърхности, което се благоприятства от ограничено подаване на топлина и добрия контрол на заваръчната вана.

Забележка: Трансферът SHORT ARC за заваряване на алюминий и сплави тръба да се прилага внимателно (и най-вече при електродна тел с диаметър > 1 mm), тъй като може да доведе до риск от дефекти при разтопяването.

6.1.2 НАЧИН НА ТРАНСФЕР SPRAY ARC (ДЪГА С ВПРЪСКАВАНЕ)

Разтопяването на електродната тел става при по високи стойности на токовете и напреженията в сравнение със "short arc" и върху на електродната тел не влизат в контакт със заваръчната вана; на върха се създава дъга, през която преминават

металните капки, образувани от непрекъснатото топене на електродната тел и следователно без къси съединения.

Въглеродни стомани и ниско легирани стомани

- Диаметър на използваната електродна тел: 0,8-1,6 mm
- Гама на заваръчния ток: 180-450 A
- Гама на напрежението на дъгата: 24-40 V
- Използван газ: смеси Ar/CO₂ или Ar/CO₂/O₂

Неръждаеми стомани

- Диаметър на използваната електродна тел: 1-1,6 mm
- Гама на заваръчния ток: 140-390 A
- Гама на напрежението на дъгата: 22-32 V
- Използван газ: смеси Ar/O₂ или Ar/CO₂ (1-2%)

Алюминий и сплави

- Диаметър на използваната електродна тел: 0,8-1,6 mm
- Гама на заваръчния ток: 120-360 A
- Гама на напрежението на дъгата: 24-30 V
- Използван газ: Ar 99,9%

Обикновено контактната тръбичка тръба да бъде вътре в наконечника на 5-10 mm; толкова повече, колкото е по високо напрежението на дъгата; свободната дължина на електродната тел (stick out) нормално ще бъде в границите между 10 и 12 mm.

В РЪЧЕН РЕЖИМ ("PRG 0") щом параметрите скорост на електродната тел и напрежение на дъгата са били избрани правилно (т.e. със съвместими стойности), стойността на съпротивлението, която трябва да се избере е без значение.

Приложение: Заваряване в хоризонтално положение върху повърхности с дебелина не по малка от 3-4 mm (много течна заваръчна вана); скоростта на изпълнение и процента на отлагане са много високи (висок пренос на термична енергия).

6.1.3 НАЧИН НА ТРАНСФЕР PULSE ARC (ПУЛСИРАЩА ДЪГА)

Това е „контролиран“ трансфер, разположен в зоната на функциониране "spray arc" (spray arc променен) и следователно притежава предимства като скорост на разтапяне и липса на пръскане като се разпростира върху значително ниски стойности на тока, такива че да се удовлетворят даже много типични приложения, характерни за "short arc".

На всеки импулс на тока съответства отделянето на една единствена капка от електродната тел; това явление става при честота пропорционална на скоростта на предвиждане на електродната тел, варирането зависи от типа и диаметъра на самата електродна тел (характерни стойности на честотата: 30-300 Hz).

Въглеродни стомани и ниско легирани стомани

- Диаметър на използваната електродна тел: 0,8-1,6 mm
- Гама на заваръчния ток: 60-360 A
- Гама на напрежението на дъгата: 18-32 V
- Използван газ: смеси Ar/CO₂ или Ar/CO₂/O₂ (CO₂ max 20%)

Неръждаеми стомани

- Диаметър на използваната електродна тел: 0,8-1,2 mm
- Гама на заваръчния ток: 50-230 A
- Гама на напрежението на дъгата: 17-26 V
- Използван газ: смеси Ar/CO₂ или Ar/CO₂ (1-2%)

Алюминий и сплави

- Диаметър на използваната електродна тел: 0,8-1,6 mm
- Гама на заваръчния ток: 40-320 A
- Гама на напрежението на дъгата: 17-28 V
- Използван газ: Ar 99,9%

Обикновено контактната тръбичка тръба да бъде вътре в наконечника на 5-10 mm; толкова повече, колкото е по високо напрежението на дъгата; свободната дължина на електродната тел (stick out) нормално ще бъде в границите между 10 и 12 mm.

Приложение: заваряване в „положение“ върху повърхности със средна или ниска дебелина или върху чувствителни на термична обработка материали, особено подходящ метод за заваряване на леки сплави (алюминий и неговите сплави) също и върху повърхности с дебелина по малка от 3 mm.

6.1.4 РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ MIG-MAG

6.1.4.1 Защитен газ

Количеството подаван защищен газ трябва да бъде:

short arc: 8-14 l/min

spray arc и pulse arc: 12-20 l/min

според интензитета на заваръчния ток и диаметъра на наконечника.

6.1.4.2 Заваръчен ток

Регулирането на заваръчния ток се извършва от оператора, като завърти копчето шифратор (ФИГ. E (14)).

При избор SPRAY/SHORT ARC, на всяко завъртане на копче шифратор (14) съответства на регулиране на скоростта на електродната (метри/минута), показана на дисплей (16); по време на заваряване, дисплеят променя автоматично индикацията на стойността на реалния ток (ампери).

При избор PULSE ARC или PULSE ARC PULSE ON PULSE всяко завъртане на копчето шифратор (14) съответства на регулиране на заваръчния ток, стойността се показва на дисплей (16); по време на заваряване, дисплеят променя автоматично индикацията на стойността на реалния ток (ампери).

В двата режима е възможно като натиснете бутона (17) да преминете в регулиране на дебелината в mm (индикаторна лампа (16) свети) с копче шифратор (14). Машината изчислява автоматично необходимия ток за заваряване на такава дебелина. И в този случай дисплеят променя автоматично индикацията на стойността на реалния ток (ампери) по време на заваряване.

Обърнете внимание, че във всички синергични програми, минималните и максималните задавани стойности (метри/минута, ампери или дебелина в mm), са тези програмирани във фабриката и не могат да се променят от потребителя. Ориентировъчни стойности на тока с най-често използвани различни видове електродна тел са описани в Таблица (ТАБ. 5).

6.1.4.3 Напрежение на дъгата и Стесняване на дъгата (pinch off)

В синергичните програми MIG-MAG pulse arc и pulse on pulse тези два

параметъра определят размерите на дъгата по време на заваряване. Напрежението на дъгата показва разстоянието на електродната тел от детайла, а оператора е ограничен до простата корекция от 5% до + 5% на предварително зададената стойност на напрежението във всяка програма, за да може евентуално да се приспособи ефективната дължина на дъгата към специфичните изисквания. Колкото по висока е стойността, толкова по отдалечена ще бъде електродната тел от детайла.

Стесняването на дъгата обаче определя концентрацията или широчината на дъгата, диапазона на регулиране на този параметър е от 10% до + 10% от фабрично зададените стойности в програмите. Колкото по висока е тази стойност, толкова по концентрирана ще бъде дъгата.

В ръчната програма "PRG 0" напрежението на дъгата се определя като се зададе адекватна стойност на скоростта на електродната тел, избрана според следното съотношение:

$$U_2 = (14 + 0,05 I_2), \text{ където}$$

- U_2 = Напрежение на дъгата във волтове.
- I_2 = завърчен ток в ампери.

Имайте в предвид, че стойността на избраното напрежение на празен ход ще съответства на напрежение при натоварване (при заваряване) с 2-4 V по ниско.

6.1.5 ФУНКЦИОНИРАНЕ ВІ LEVEL И PULSE ON PULSE

Функционирането bi level се задава чрез бутон (8) и може да се избира в режим MIG-MAG pulse arc и short arc. Заваръчния цикъл започва с натискане и отпускане на бутона на горелката (като при 4 такта стъпки), началната точка на работа е равна на главното ниво на заваряване (индикаторна лампа (10a)), машината показва тока и напрежението в тази точка на работа. Като натиснете бутона на горелката в продължение на по малко от 0,5 секунди машината сменя точката на работа от главно ниво във вторично (индикаторна лампа (10b)), като показва върху дисплея тока и напрежението на вторичното ниво. При всяко следващо натискане, машината продължава да минава от едно ниво на друго, докато бутоњът не се натисне за време по голямо от 0,5 секунди.

По време на заваряване, въпреки че машината показва моментната стойност на тока и напрежението, е възможно да се променя само тока и напрежението на дъгата на главното ниво на заваряване.

Функционирането MIG-MAG Pulse on Pulse се активира с бутон (7) заедно с индикаторната лампа на MIG-MAG Pulse arc. Този режим е особен тип bi level тъй като в този случай също имаме две точки на работа, които се задават също по критериите на bi level (индикаторна лампа(10a) и (10b)). Времетраенето на всяко ниво t_1 и t_2 може да се определи (индикаторни лампи (10c) и (10d)), но не е ръчно, както това обаче става при bi level. По време на заваряване машината продължава следователно да променя автоматично точката на работа от главно ниво (с времетраене t_1) на вторично (с времетраене t_2).

Феноменът, който се създава е получаване на пулсация в самата пулсация, откъдето идва и името на този тип функциониране. Като зададете правилно двете нива и двете времетраения е възможно да получите заваряване много подобно на ВИГ (TIG) заваряването.

6.2 ЗАВАРЯВАНЕ ВИГ (TIG) С ПОСТОЯНЕН ТОК (DC)

След като сте извършили свързванията на заваръчната система, както е описано в пар.5.5.2 е необходимо:

- Да изберете метод ВИГ (TIG) върху контролния панел на електрожена (ФИГ.С (7)).
- Да зададете заваръчния ток на желаната стойност с копчето шифратор (14) (стойността винаги може да се регулира, даже и по време на заваряване). Ако е необходимо включете стъпаловидното намаляне на тока с потенциометър (13) (моментално показване върху дисплей (16)).

6.2.1 Запалване LIFT

Поставете върха на електрода върху детайла с леко натискане. Натиснете докрай бутона на горелката и повдигнете електрода с 2-3mm малко след това, като по този начин получавате запалването на дъгата. Електроженът в началото отдава ток I_{BASE} , малко след това, ще отдава зададения заваръчен ток. В края на цикъла подаването на ток се спира в съответствие със зададеното стъпаловидно намаляне.

В таблица (ТАБ. 5) са обобщени някои ориентировъчни данни за заваряване на неръждаеми или високо легирани стомани.

6.3 ЗАВАРЯВАНЕ С ОБМАЗАН ЕЛЕКТРОД ММА

След като сте извършили свързванията на заваръчната система, както е описано в пар. 5.5.3 е необходимо да изберете метод MMA чрез специалния бутон (ФИГ. С (7)).

Заваръчният ток трябва да бъде регулиран на желаната стойност с копче шифратор (14) и евентуалния динамичен свръхток "ARC FORCE" може да се промени между 0 и 100% с копче шифратор (13) с моментно показване на стойността върху дисплея (16).

В таблица (ТАБ. 6) са обобщени някои ориентировъчни данни на тока според диаметъра на електродите.

6.4 КАЧЕСТВО НА ЗАВАРЯВАНЕТО

Качеството на заваръчния шев и минималното количество получавани изпърсквания, ще се определя главно от равновесието между заваръчните параметри: ток (скорост на електродната тел), диаметър на електродната тел, напрежение на дъгата и т.н.

По същия начин ще бъде нагласено и положението на горелката, както е посочено на **фигура M**, за да се избегне прекомерно образуване на пръски и дефекти на заваръчния шев.

За правилното изпълнение на заваръчния шев трябва да се вземе в предвид също така скоростта на заваряване (скоростта на предвиждане по дължина на съединението), която е определяща за правилното проникване и за формата на самия заваръчен шев.

Най-често срещаните заваръчни дефекти са обобщени в таблица (ТАБ. 7).

7. ПОДДРЪЖКА



ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШВАТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЖЕНЪТ Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.

7.1 ОБИКНОВЕНА ПОДДРЪЖКА

ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОБИКНОВЕНАТА ПОДДРЪЖКА МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЗАВАРЧИКА.

7.1.1 Горелка

- Не поставяйте горелката и нейния кабел върху топли повърхности, това ще предизвика разтопяването на изолиращите материали и тяхната повреда.
- Редовно проверявайте състоянието на тръбите за газта и техните свързвания.
- При всяка смяна на бобината за тела, почистете със сух състен въздух (max 5 bar) и проверете състоянието и целостта на направляващата ролка.
- Проверявайте преди всяка употреба, състоянието и монтажа на крайните части на горелката: наконечник, контактна тръба, разпределител за газ

7.1.2 Телоподаване

- Проверявайте често състоянието на износване на ролките на подаващите механизми, преодолично почиствайте металния прах, който се натрупва върху/ около подаващия механизъм (макари, входен и изходен водач на електродната тел).

7.2 ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА

ИЗВЪНРЕДНИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДРЪЖКА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ЕДИНСТВЕНО ОТ ЕКСПЕРТЕН И КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ В ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРО- МЕХАНИКАТА.



ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ДА СВАЛИТЕ ПАНЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОЖЕНА ИДА СТИГНЕТЕ ДО НЕГОВАТА ВЪТРЕШНА ЧАСТ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЖЕНА Е ИЗГАСЕН И ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА.

Някои контролни работи, извършвани под напрежение във вътрешната част на електрожена, могат да предизвикат сериозен токов удар, породен от директния контакт с части под напрежение и/или наранявания, вследствие на контакта с движещи се части.

- Периодично и все пак с честота, зависеща от употребата и наличието на прах в работната среда преглеждайте вътрешната страна на електрожена и отстранявайте натрупала се прах върху електронните схеми с много мека четка или подходящи разтворители.
- При почистването проверете, дали електрическите съединения са добре затегнати и дали изолацията на кабелите не е повредена.
- В края на тези операции поставете отново панелите на електрожена като затегнете докрай всички винтове.
- В никакъв случай не заварявайте при отворена машина.

8. АНОМАЛИИ, ПРИЧИНИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ (ТАБ.8)



ВНИМАНИЕ! ИЗВЪРШВАНЕТО НА НЯКОИ КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕДПОЛАГА РИСК ОТ КОНТАКТ С ЧАСТИ ПОД НАПРЕЖЕНИЕ И/ИЛИ ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ.

ПРИ ЕВЕНТУАЛНО НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ ПО-СИСТЕМНА ПРОВЕРКА ИЛИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ ВАШИЯ ЦЕНТЪР ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ, ПРОВЕРЕТЕ, ДАЛИ:


- Заваръчният ток, който се регулира с копчето Шифратор, е съответстващ.
- Няма задействана аларма, сигнализираща за намеса на термичната защита за свръхнапрежение или за напрежение по-ниско от нормалното или късо съединение.
- Уверете се, че е спазено номиналното съотношение на прекъсване; в случай че се е задействала термостатичната защита, изчакайте естественото охлаждане на електрожена, проверете дали функционира вентилатора.
- Проверявайте напрежението на линията: ако стойността е прекалено висока или прекалено ниска, електроженът сигнализира за аномалията (виж параграф 4.2).
- Проверете, дали няма късо съединение на изхода на електрожена: в такъв случай пристъпете към отстраняване на неизправността.
- Свързванията в заваръчната система са извършени правилно, особено дали щипките на замасляващия кабел са действително свързани с детайла и дали няма между тях изолации материали (напр. Лакове).
- Използваният защитен газ е правилен и в правилно количество.

Преди каквато и да е намеса върху захранващото с електродна тел устройство или вътрешната част на електрожена е необходимо да направите справка с глава 7 "ПОДДРЪЖКА".

TAB.1 TECHNICAL DATA FOR THE WELDING MACHINE - DATI TECNICI SALDATRICE

T16A	16A	70mm ²	37,5Kg

FIG. A

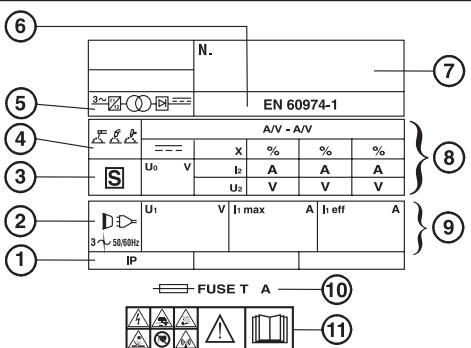

TAB.2 TECHNICAL DATA FOR THE TORCH - DATI TECNICI TORCIA

I max (A)	X (%)		Ømm	
340	60	CO ₂	Fe 0,6 ÷ 0,8 Al 0,6 ÷ 0,8	 Air Gas
320	60	Ar / CO ₂ Mix		
300	100	CO ₂	Fe 1 ÷ 1,2 Al 1 ÷ 1,2	 1 l/min 2 ÷ 3,5 bar
270	100	Ar / CO ₂ Mix		

LEGENDA:

- Fe** = STEEL - ACCIAIO
Al = ALUMINIUM - ALLUMINIO
Co = TUBULAR WIRE - FILO ANIMATO
 = COOLING - RAFFREDDAMENTO
 = AIR/GAS - ARIA/GAS
 = WATER - ACQUA

FIG. B

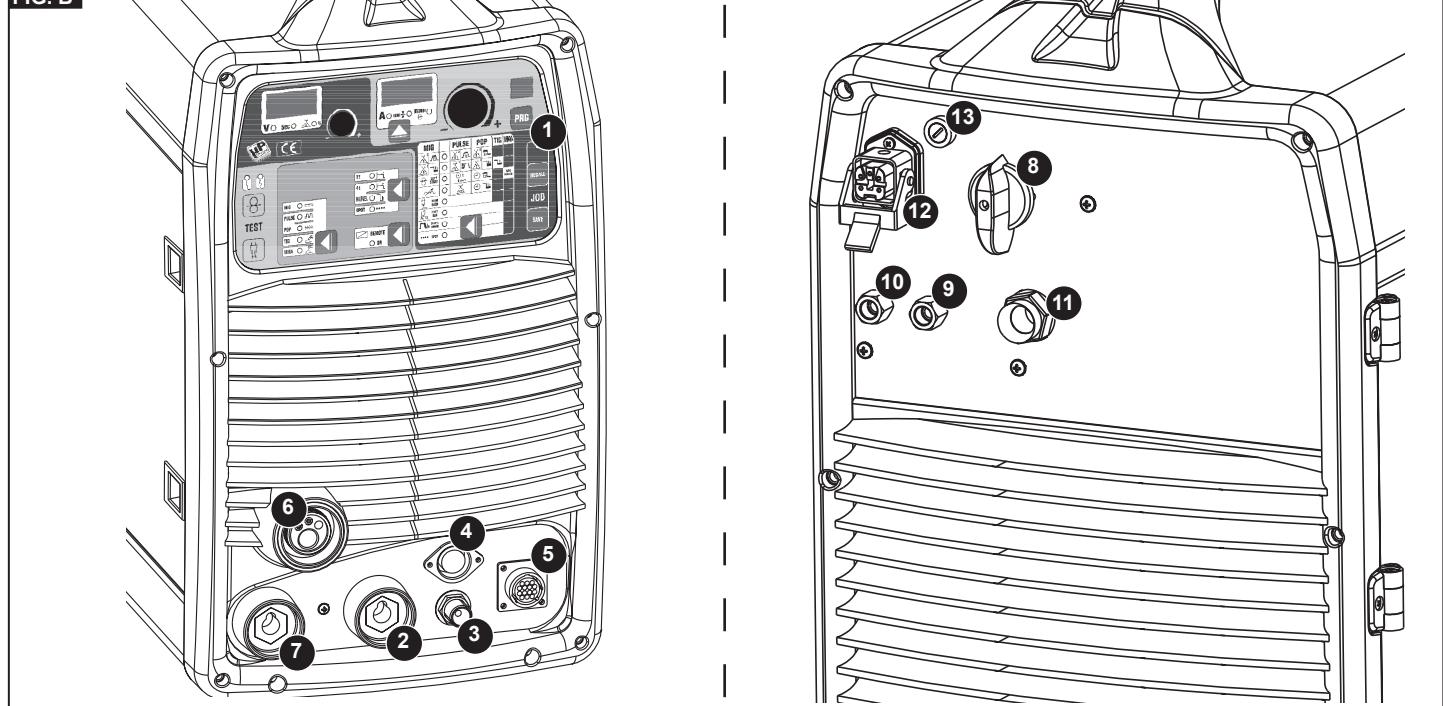


FIG. C

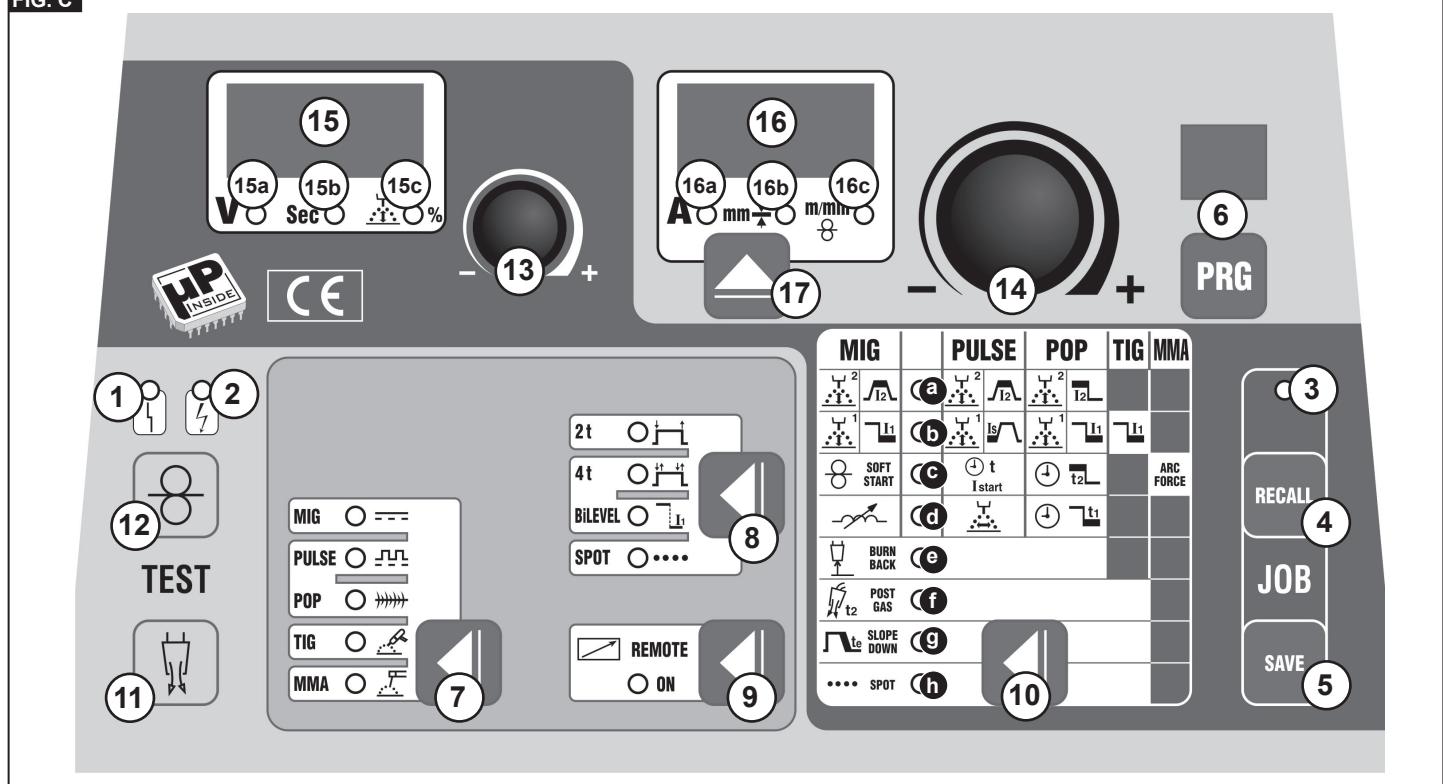
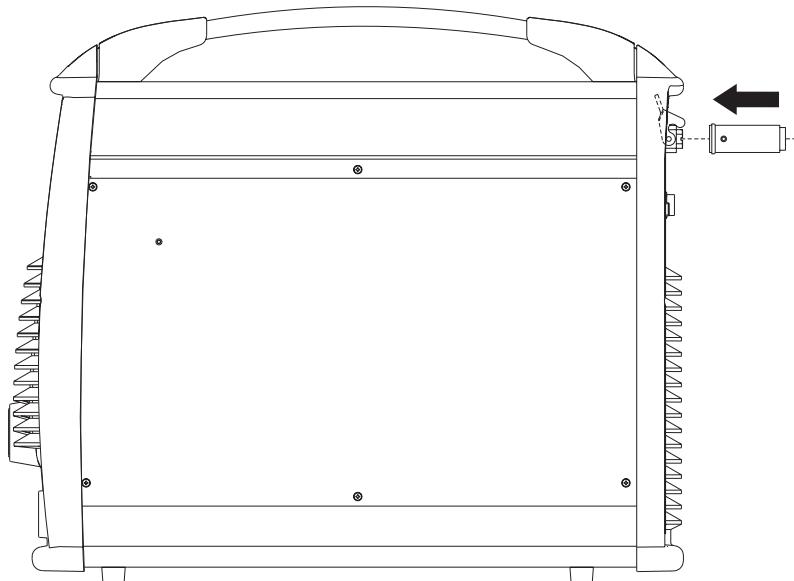
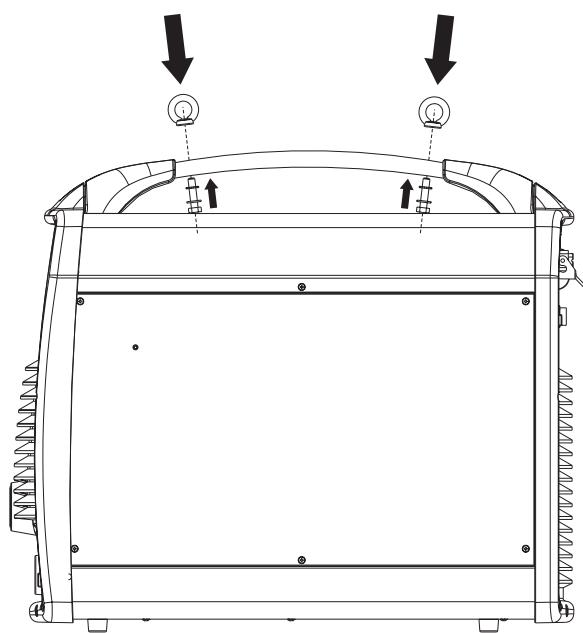
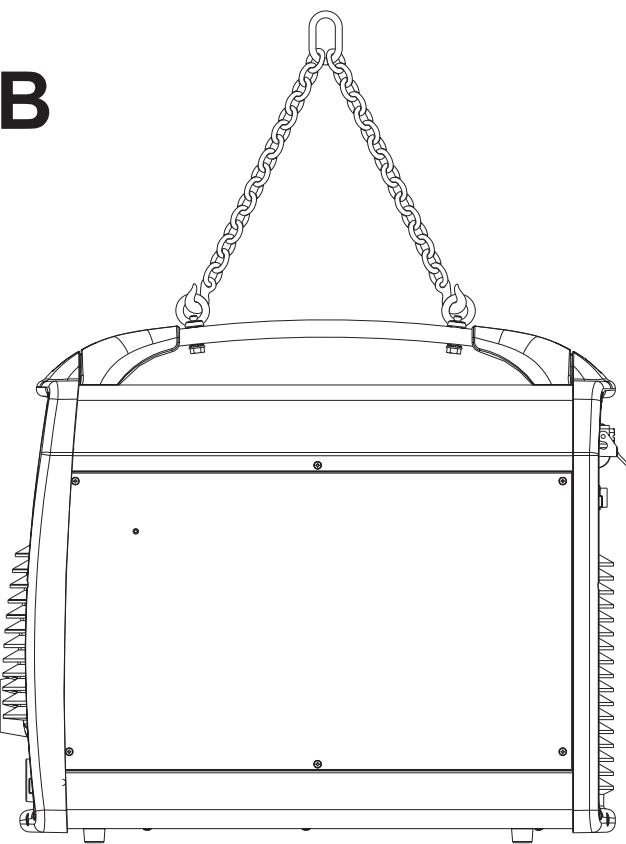


FIG. D**FIG. E****A****B****TAB. 3****PROGRAMS REFERENCE TABLE**

Cod.913330

WIRE MATERIAL	CARBON & LOW-ALLOY STEEL						STAINLESS STEEL						ALUMINIUM Mg5			ALUMINIUM Si5			Cu AL8			Cu Si3					
SHIELDING GAS	MIX Ar/CO ₂ (80/20) (62/18)			MIX Ar/CO ₂ (85/15)			CO ₂			MIX Ar/CO ₂ (98/2)			MIX Ar/O ₂ (98/2)			Ar			Ar			Ar					
WIRE DIAMETER	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2	0.8	1.0	1.2
—	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
---	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
--- SPOOL GUN	X			X						X			X			X	X		X	X		X		X		X	
PRG N°:	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18	19	22	23	24	27	28	29	32	33	34	37	38	39	42	43	44

FIG. F

MIG/MAG WELDING CIRCUIT - CIRCUITO DI SALDATURA MIG/MAG

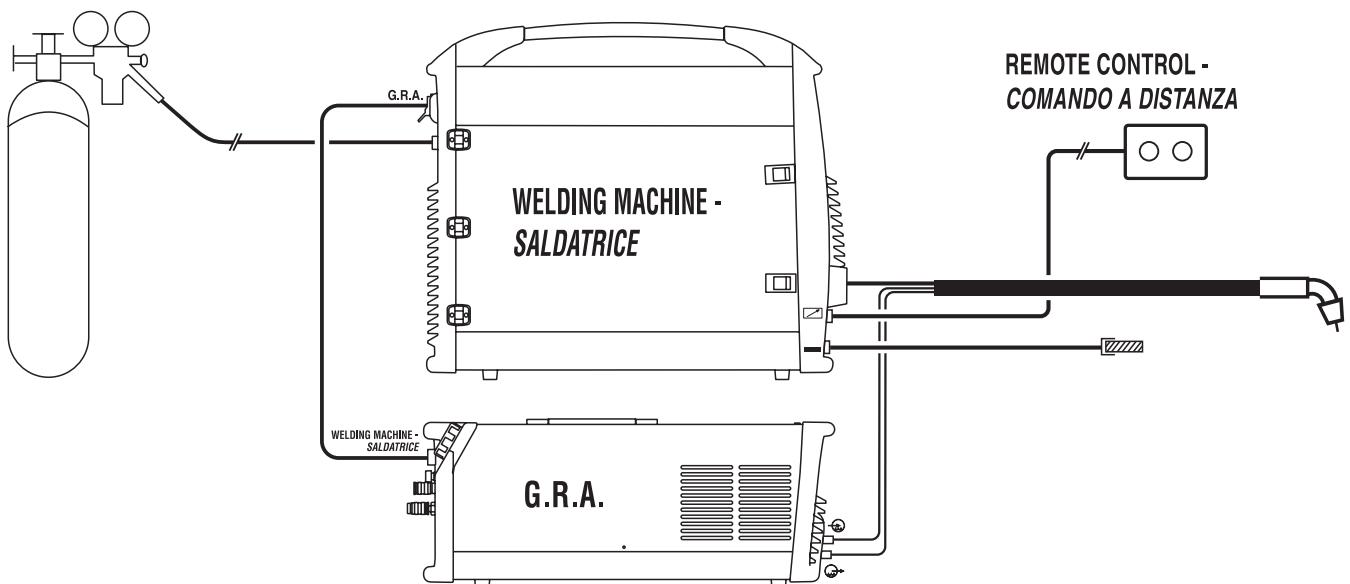


FIG. G

TIG WELDING CIRCUIT - CIRCUITO DI SALDATURA TIG

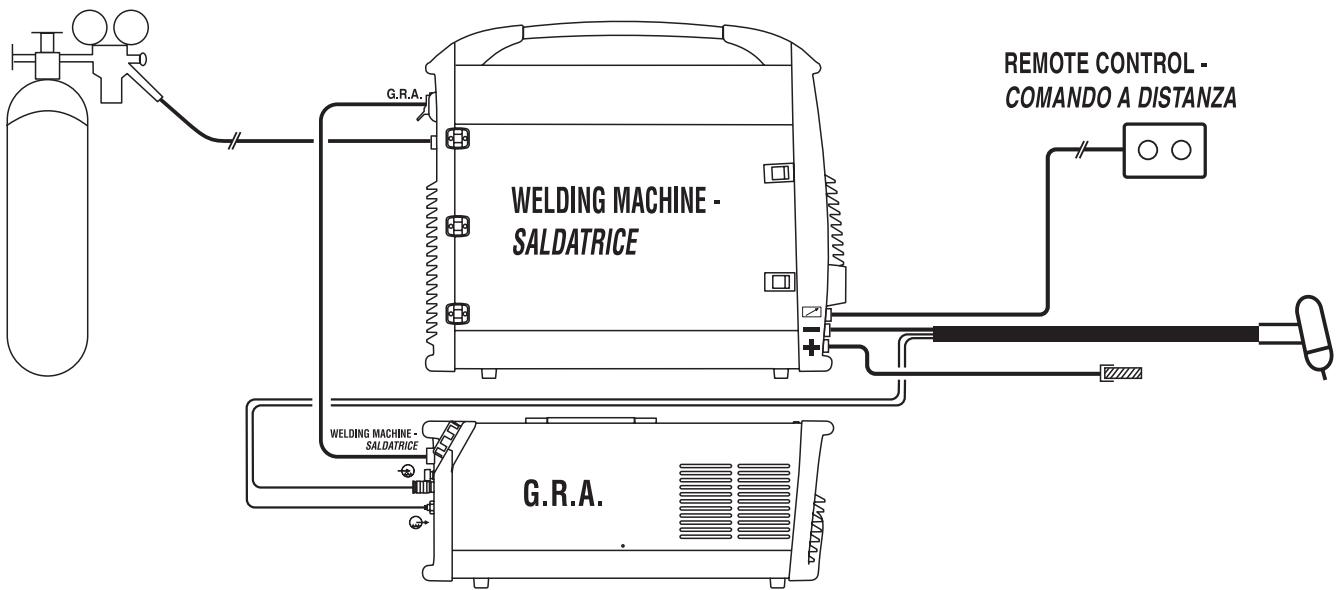


FIG. H

MMA WELDING CIRCUIT - CIRCUITO DI SALDATURA MMA











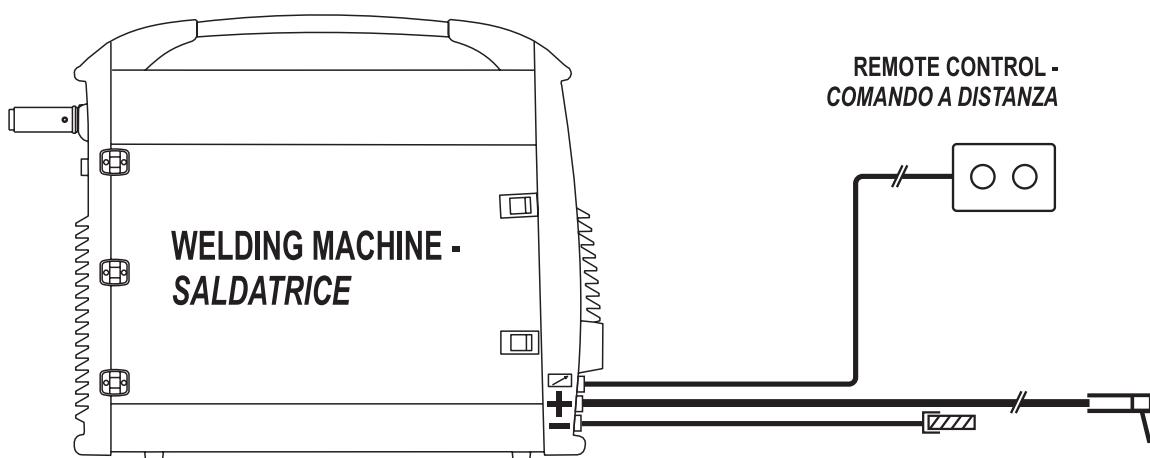


FIG. I

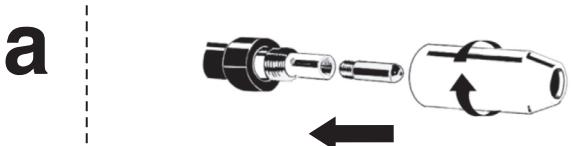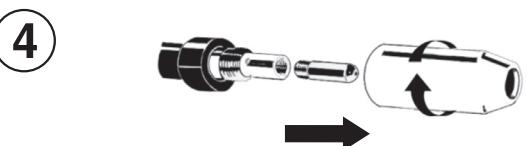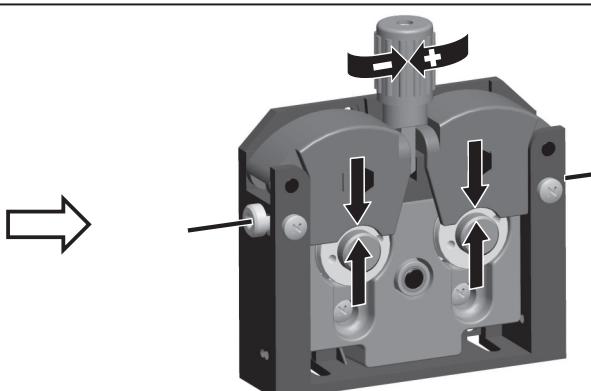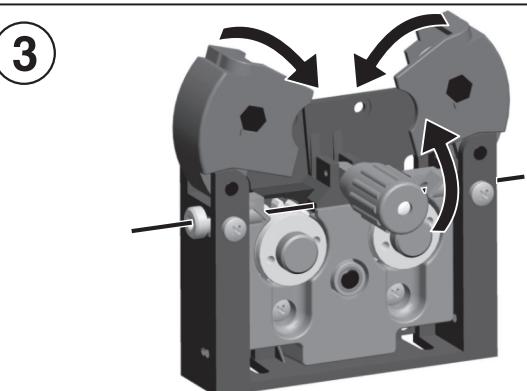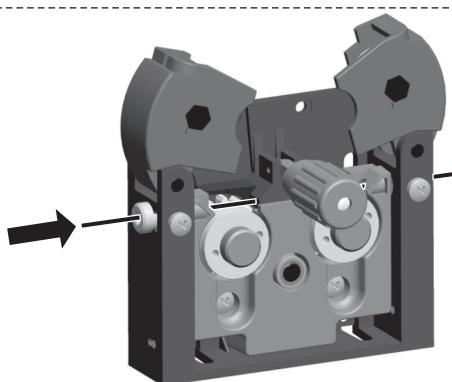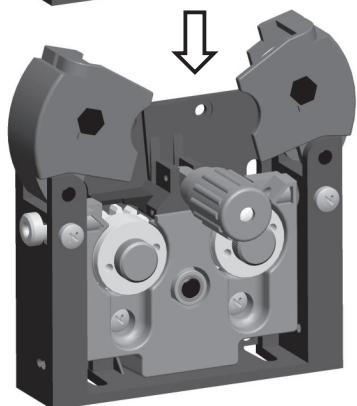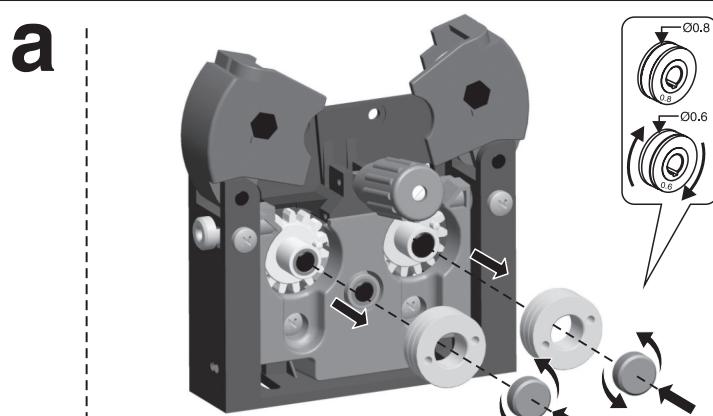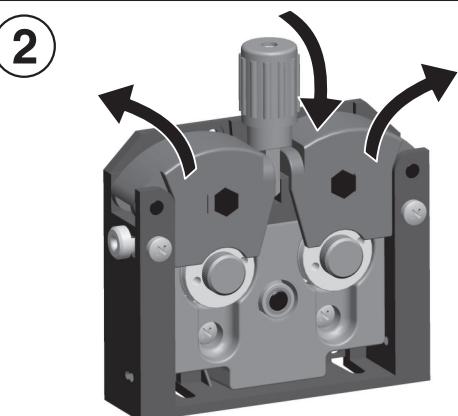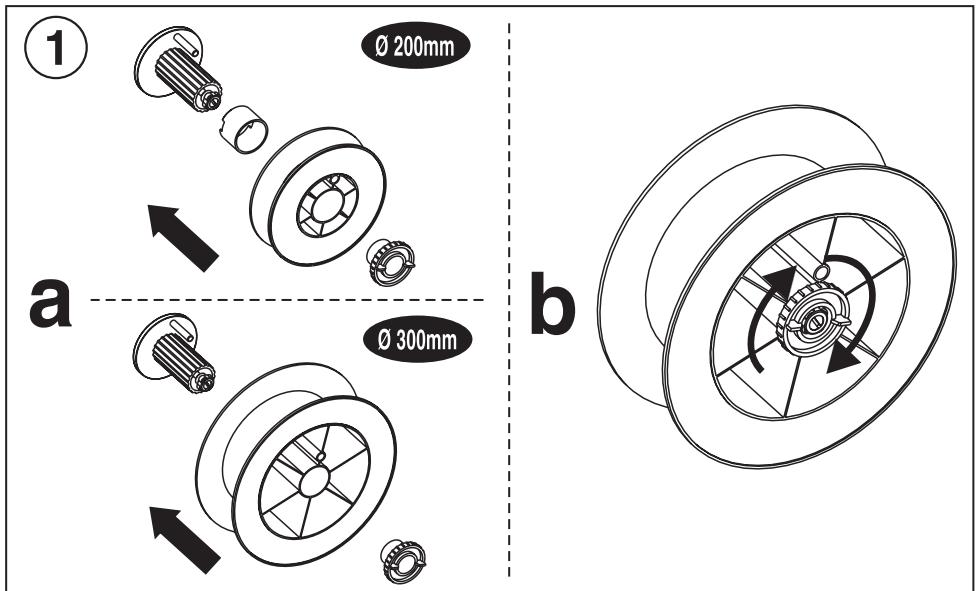

b

FIG. L

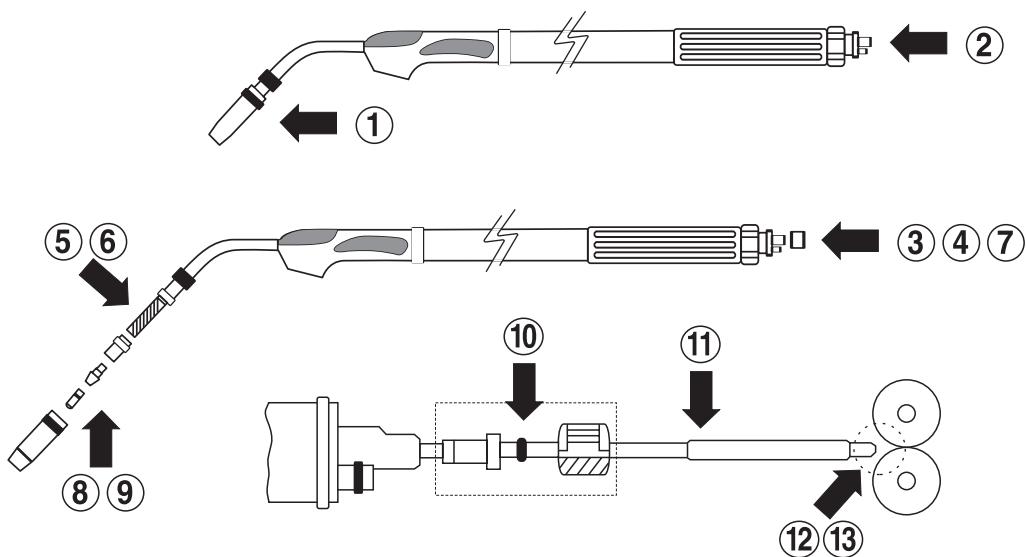

TAB. 4 INDICATIVE VALUES FOR WELDING CURRENT MIG-MAG (A) - VALORI ORIENTATIVI CORRENTI DI SALDATURA MIG-MAG (A)

WIRE DIAMETER - DIAMETRO DEL FILO (mm)	0,6	0,8	1	1,2	1,6
<i>Carbon and mild steels - Acciai al carbonio e basso legati</i>					
SHORT ARC	30 ÷ 90	40 ÷ 170	50 ÷ 190	70 ÷ 200	100 ÷ 210
SPRAY ARC	/	160 ÷ 220	180 ÷ 260	130 ÷ 350	200 ÷ 450
PULS ARC	/	60 ÷ 200	70 ÷ 230	80 ÷ 320	85 ÷ 360
<i>Stainless steel - Acciai inossidabili</i>					
SHORT ARC	/	40 ÷ 140	60 ÷ 160	110 ÷ 180	/
SPRAY ARC	/	/	140 ÷ 230	180 ÷ 280	230 ÷ 390
PULS ARC	/	50 ÷ 180	60 ÷ 210	70 ÷ 230	85 ÷ 360
<i>Aluminium and alloys - Alluminio e leghe</i>					
SHORT ARC	/	50 ÷ 75	90 ÷ 115	110 ÷ 130	130 ÷ 170
SPRAY ARC	/	80 ÷ 150	120 ÷ 210	125 ÷ 250	160 ÷ 350
PULS ARC	/	40 ÷ 120	40 ÷ 160	45 ÷ 220	60 ÷ 320

TAB. 5 INDICATIVE VALUES FOR TIG WELDING ON STAINLESS STEEL - VALORI ORIENTATIVI SALDATURA TIG SU ACCIAIO INOX

thickness spessore (mm)	current corrente (A)	Ø electrode Ø elettrodo (mm)	Ø nozzle Ø ugello (mm)	Argon Argon (l/min)	Ø filler rod Ø bacchetta d'apporto (mm)
0,3 - 0,5	5 - 20	0,5	6,5	3	-
0,5 - 0,8	15 - 30	1	6,5	3	-
1	30 - 60	1	6,5	3 - 4	1
1,5	70 - 100	1,6	9,5	3 - 4	1,5
2	90 - 110	1,6	9,5	4	1,5 - 2
3	120 - 150	2,4	9,5	5	2 - 3
4	140 - 190	2,4	9,5 - 11	5 - 6	3
5	190 - 250	2,4 - 3,2	11 - 12,5	6 - 7	3 - 4
6 - 7	250 - 350	3,2	12,5	7 - 9	4 - 6


TAB. 7 WELDING FLAWS - DIFETTI DI SALDATURA

FAULT - DIFETTO	MAIN CAUSE - CAUSA PRINCIPALE
Porosity - Porosità	<ul style="list-style-type: none"> Insufficient protection or poor gas quality. Piece not clean enough. Incorrect adjustments. Insufficient protezione o cattiva qualità del gas. Pulizia insufficiente del pezzo. Regolazioni non corrette.
Incomplete melt - Fusione incompleta	<ul style="list-style-type: none"> Poor operating technique . Current too low. Welding rate too high. Tecnica operativa insufficiente. Corrente troppo bassa. Velocità di saldatura troppo elevata.
Incomplete penetration - Penetrazione incompleta	<ul style="list-style-type: none"> Current too low. Welding rate too high. Distance of edges of join insufficient. Corrente troppo bassa. Velocità di saldatura troppo elevata. Distanza dei lembi del giunto insufficiente.
Excessive penetration - Penetrazione eccessiva	<ul style="list-style-type: none"> Current too high. Welding rate too low. Excessive distance of edges of join. Corrente troppo elevata. Velocità di saldatura troppo bassa. Eccessiva distanza dei lembi del giunto.
Incision on edges - Incisione sui bordi	<ul style="list-style-type: none"> Current too high. Poor operating technique. Corrente troppo elevata. Tecnica operativa insufficiente.
Broken weld seam - Rottura del cordone di saldatura	<ul style="list-style-type: none"> Incorrect choice of wire with respect to base material. INAPPROPRIATE heat transfer (scant or excessive). Unweldable or dirty base material. Scelta non corretta del filo rispetto al materiale base. Apporto termico NON ADEGUATO (scarso o eccessivo). Materiale di base non saldabile oppure sporco.

TAB. 6 INDICATIVE VALUES Ø ELECTRODE WELDING CURRENT - VALORI ORIENTATIVI Ø ELETTRODO CORRENTE DI SALDATURA

Ø electrode - Ø elettrodo (mm)	Welding current - Corrente di saldatura (A) min.	max.
1,6	25	50
2	40	80
2,5	60	110
3,2	80	160
4	120	200
5	150	280
6	200	350
8	340	420

FIG. M

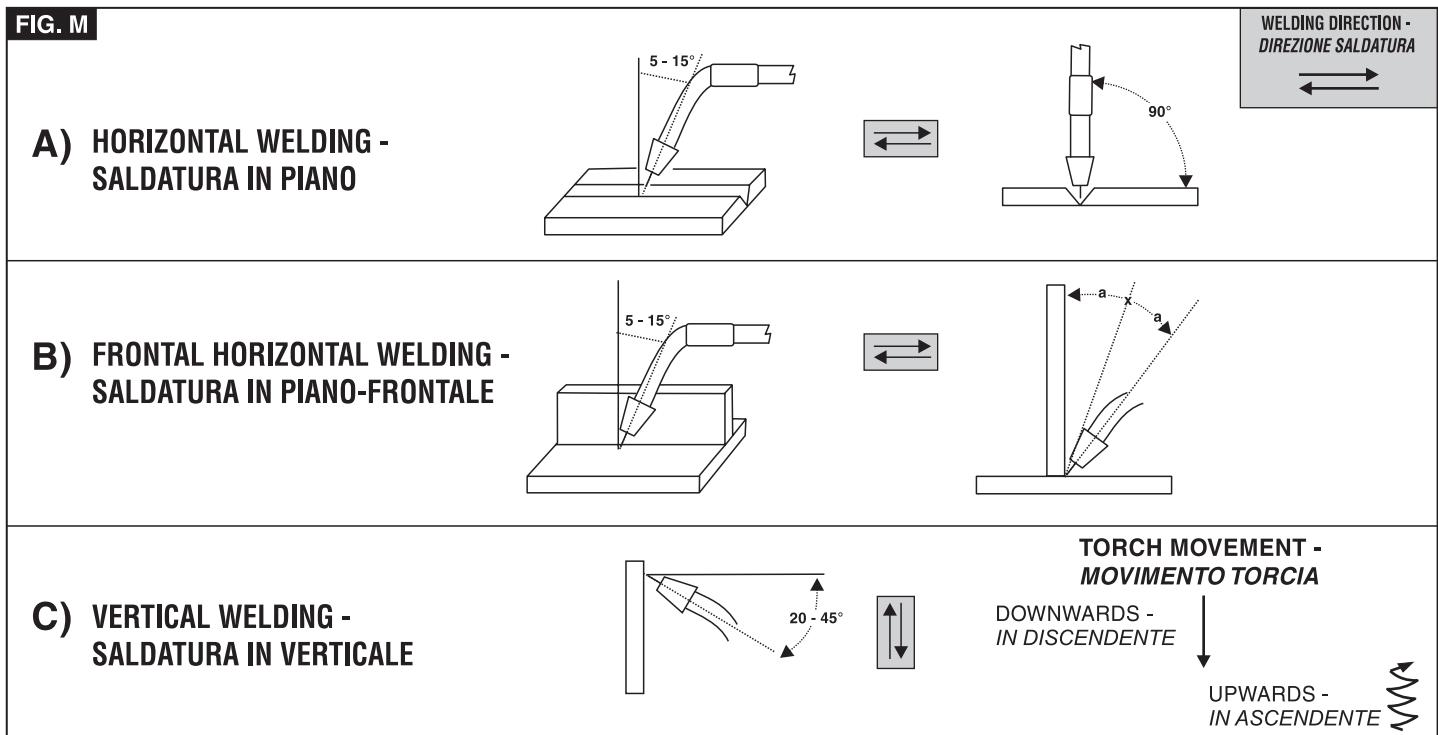

TAB. 8

FAULTS, CAUSES AND REMEDIES - ANOMALIE, CAUSE E RIMEDI

FAULT	POSSIBLE CAUSES	CHECKS AND REMEDIES
UNEVEN WIRE FEED - AVANZAMENTO IRREGOLARE DEL FILO	<ul style="list-style-type: none"> 1- Pressure of wire feeder rollers. 2- Wire guides are not aligned with groove on small rollers. 3- Wire feed or contact pipe unsuitable for wire. 4- Wire guide hose blocked. 5- Coils overlapping on reels. 6- Oxidised or poor quality wire. 7- Excessive reel braking. 8- Coils fallen under the reel. <ul style="list-style-type: none"> 1- Pressione dei rulli trainafilo. 2- I guidafile non sono allineati con l'incavo dei rulli. 3- Rulli di traino o tubetto di contatto non adatto al filo. 4- Guaina guidafilo intasata. 5- Bobina con spire accavallate. 6- Filo ossidato o di cattiva qualità. 7- Freno bobina eccessivo. 8- Caduta di spire sotto l'asco. 	<ul style="list-style-type: none"> 1- Make sure the rollers allow the wire to slide and adjust the pressure accordingly. 2- Make sure the wire is not bent and align as necessary. 3- Check and replace if necessary. 4- Remove the hose, blow compressed air through it or replace it. 5- Check and replace the reel if necessary. 6- Cut any oxidised coils or replace the reels. 7- Adjust braking lock. 8- Adjust reel braking. <ul style="list-style-type: none"> 1- Controllare che i rulli non lascino slittare il filo e regolare di conseguenza la pressione. 2- Verificare che il filo non subisca incurvamenti e procedere all'allineamento. 3- Verificare ed eventualmente sostituire. 4- Togliere la guaina, soffiarla con aria compressa o sostituirla. 5- Verificare ed eventualmente sostituire la bobina. 6- Tagliare eventuali spire ossidate o sostituire la bobina. 7- Regolare il serraggio del freno. 8- Regolare il freno dell'asco.
POROUS WELD - SALDATURA POROSA	<ul style="list-style-type: none"> 1- Gas supply connected incorrectly. 2- Gas bottle empty valve closed. 3- Solenoid valve not working with torch button "on". 4- Faulty pressure reducing valve. 5- Torch diffuser holes blocked. 6- Draughts in the welding area. 7- Gas leaks. 8- Contact pipe over-retracted. 9- Pieces to be welded of poor quality. 10- Poor gas or wire quality. <ul style="list-style-type: none"> 1- Sistema di erogazione del gas non collegato correttamente. 2- Bombola gas vuota - rubinetto valvola chiuso. 3- Elettrovalvola non funzionante con pulsante torcia "on". 4- Riduttore di pressione difettoso. 5- Fori del diffusore della torcia otturati. 6- Correnti d'aria nella zona di saldatura. 7- Perdite di gas. 8- Tubetto di contatto troppo rientrato. 9- Cattivo stato dei pezzi da saldare. 10- Cattiva qualità del filo o del gas. 	<ul style="list-style-type: none"> 1- Check. 2- Open the taps and detach the rubber pipe to check whether gas output is normal. 3- Check for the presence of voltage at the ends of the reel: if positive, replace the solenoid valve. 4- Check. 5- Remove the diffuser and unblock the holes. To prevent clogging spray the diffuser with silicon-free spray. 6- Protect the arc area with suitable shields. 7- Check the gas pipe clips are tightened properly and tighten further if necessary. 8- Check. 9- Make sure the pieces are not wet or dirty and are not rusty. 10- Replace the wire reel or the gas bottle: note that the gas should be dry and not damp. <ul style="list-style-type: none"> 1- Verificare. 2- Controllare aprendo i rubinetti e staccando il tubo in gomma, se l'uscita del gas è normale. 3- Controllare che ai capi della bobina dell'elettrovalvola si presenti tensione: in caso positivo sostituire l'elettrovalvola. 4- Verificare. 5- Togliere il diffusore e liberare i fori. Per evitare otturamenti spruzzare il diffusore con spray esente da silicone. 6- Proteggere la zona dell'arco con opportuni schermi. 7- Controllare la chiusura delle fascette, dei tubi del gas ed eventualmente serrare ancora. 8- Verificare. 9- Controllare che i pezzi non siano bagnati o sporchi e siano esenti da ruggine. 10- Sostituire la bobina del filo o la bombola del gas: si ricorda che il gas deve essere secco e non umido.
WIRE DOES NOT FEED - MANCANZA DI AVANZAMENTO FILO	<ul style="list-style-type: none"> 1- Faulty torch button. 2- Overload thermostat triggered. 3- Control circuit fuses. 4- Gear motor failure. 5- Fault in electronic circuits for feed rate control. <ul style="list-style-type: none"> 1- Pulsante torcia difettoso. 2- Intervento del termostato per sovraccarico. 3- Fusibili dei circuiti di controllo. 4- Motoriduttore di traino guasto. 5- Difetto dei circuiti elettronici di controllo della velocità. 	<ul style="list-style-type: none"> 1- Check and replace. 2- Wait a few minutes to allow the machine to cool. 3- Check and replace. 4- Check and replace. 5- Check and replace the board. <ul style="list-style-type: none"> 1- Verificare e sostituire. 2- Attendere alcuni minuti in modo da consentire il raffreddamento della saldatrice. 3- Verificare e sostituire. 4- Verificare e sostituire. 5- Verificare e sostituire la scheda.

(GB) GUARANTEE

The manufacturer guarantees proper operation of the machines and undertakes to replace free of charge any parts should they be damaged due to poor quality of materials or manufacturing defects within 12 months of the date of commissioning of the machine, when proven by certification. Returned machines, also under guarantee, should be dispatched CARRIAGE PAID and will be returned CARRIAGE FORWARD. This with the exception of, as decreed, machines considered as consumer goods according to European directive 1999/44/EC, only when sold in member states of the EU. The guarantee certificate is only valid when accompanied by an official receipt or delivery note. Problems arising from improper use, tampering or negligence are excluded from the guarantee. Furthermore, the manufacturer declines any liability for all direct or indirect damages.

(I) GARANZIA

La ditta costruttrice si rende garante del buon funzionamento delle macchine e si impegna ad effettuare gratuitamente la sostituzione dei pezzi che si deteriorassero per cattiva qualità di materiale e per difetti di costruzione entro 12 mesi dalla data di messa in funzione della macchina, comprovata sul certificato. Le macchine rese, anche se in garanzia, dovranno essere spedite in PORTO FRANCO e verranno restituite in PORTO ASSEGNATO. Fanno eccezione, a quanto stabilito, le macchine che rientrano come beni di consumo secondo la direttiva europea 1999/44/CE, solo se vendute negli stati membri della EU. Il certificato di garanzia ha validità solo se accompagnato da scontrino fiscale o bolla di consegna. Gli inconvenienti derivati da cattiva utilizzazione, manomissione o incuria, sono esclusi dalla garanzia. Inoltre si declina ogni responsabilità per tutti i danni diretti ed indiretti.

(F) GARANTIE

Le fabricant garantit le fonctionnement correct des machines et s'engage à remplacer gratuitement les composants endommagés à la suite d'une mauvaise qualité de matériel ou d'un défaut de fabrication durant une période de 12 mois à compter de la mise en service de la machine attestée par le certificat. Les machines rendues, même sous garantie, doivent être expédiées en PORT FRANC et seront renvoyées en PORT DÜ. Font exception à cette règle les machines considérées comme biens de consommation selon la directive européenne 1999/44/CE et vendues aux états membres de l'EU uniquement. Le certificat de garantie n'est valable que s'il est accompagné de la preuve d'achat ou du bulletin de livraison. Tous les inconvénients dus à une utilisation incorrecte, une manipulation ou une négligence sont exclus de la garantie. La société décline en outre toute responsabilité pour tous les dommages directs ou indirects.

(D) GEWÄHRLEISTUNG

Der Hersteller übernimmt die Gewährleistung für den einwandfreien Betrieb der Maschinen und verpflichtet sich, solche Teile kostenlos zu ersetzen, die aufgrund schlechter Materialqualität und von Herstellungsfehlern innerhalb von 12 Monaten ab der Inbetriebnahme schadhaft werden. Als Nachweis der Inbetriebnahme gilt der Garantieschein. Werden Maschinen zurückgesendet, muß dies - auch im Rahmen der Gewährleistung - FRACHTFREI geschehen. Sie werden anschließend per FRACHTNACHNAME wieder zurückgesendet. Von den Regelungen ausgenommen sind Maschinen, die nach der Europäischen Richtlinie 1999/44/EG unter die Verbrauchsgüter fallen, und nur dann, wenn sie in einem Mitgliedstaat der EU verkauft worden sind. Der Garantieschein ist nur gültig, wenn ihm der Kassenbon oder der Lieferschein beiliegt. Unsere Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden aufgrund fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder aufgrund von Fremdeinwirkung. Außerdem wird jede Haftung für direkte und indirekte Schäden ausgeschlossen.

(E) GARANTIA

La empresa fabricante garantiza el buen funcionamiento de las máquinas y se compromete a efectuar gratuitamente la sustitución de las piezas que se deterioren por mala calidad del material y por defectos de fabricación en los 12 meses posteriores a la fecha de puesta en funcionamiento de la máquina, comprobada en el certificado. Las máquinas entregadas, incluso en garantía, deberán ser enviadas a PORTE PAGADO y se devolverán a PORTE DEBIDO. Son excepción, según cuanto establecido, las máquinas que se consideran bienes de consumo según la directiva europea 1999/44/CE sólo si han sido vendidas en los estados miembros de la UE. El certificado de garantía tiene validez sólo si está acompañado de resguardo fiscal o albarán de entrega. Los problemas derivados de una mala utilización, modificación o negligencia están excluidos de la garantía. Además, se declina cualquier responsabilidad por todos los daños directos e indirectos.

(P) GARANTIA

A empresa fabricante torna-se garante do bom funcionamento das máquinas e compromete-se a efectuar gratuitamente a substituição das peças que porventura se deteriorarem devido à má qualidade de material e por defeitos de fabricação no prazo de 12 meses da data de entrada da máquina em funcionamento, comprovada no certificado. As máquinas devolvidas, mesmo se em garantia, deverão ser despachadas em PORTO FRANCO e serão devolvidas com FRETE A PAGAR. São exceção, a quanto estabelecido, as máquinas que são consideradas como bens de consumo segundo a directiva europeia 1999/44/CE, somente se vendidas nos estados-membros da EU. O certificado de garantia tem validade somente se acompanhado pela nota fiscal ou conhecimento de entrega. Os inconvenientes decorrentes de utilização imprópria, adulteração ou descuido, são excluídos da garantia. Para além disso, o fabricante exime-se de qualquer responsabilidade para todos os danos directos e indirectos.

(NL) GARANTIE

De fabrikant is garant voor de goede werking van de machines en verplicht er zich toe gratis de vervanging uit te voeren van de stukken die afslijken omwille van de slechte kwaliteit van het materiaal en omwille van fabricagefouten, binnen de 12 maanden vanaf de datum van in bedrijfstelling van de machine, bevestigd op het certificaat. De gereponeerde machines, ook al zijn ze in garantie, moeten PORTO VRIJ verzonken worden en zullen op KOSTEN BESTEMMING teruggestuurd worden. Hierop maken een uitzondering de machines die vallen onder de verbruiksartikelen overeenkomstig de Europese richtlijn, 1999/44/EG, alleen indien ze verkocht zijn in de lidstaten van de EU. Het garantiecertificaat is alleen geldig indien het vergezeld is van de fiscale reçu of van het ontvangstbewijs. De inconveniënten te wijten aan een slecht gebruik, schendingen of nalatigheid zijn uitgesloten uit de garantie. Bovendien wijst men alle verantwoordelijkheid af voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade.

(DK) GARANTI

Producenten stiller garanti for, at maskinerne fungerer ordentligt, og forpligter sig til vederlagsfrat udskifte de dele, der måtte fremvise defekter på grund af ringe materialekvalitet eller fabrikationsfejl i løbet af de første 12 måneder efter maskinens idrætsattelsesdato, der fremgår af beviset. Selvom de returnerede maskiner er i garantি, skal de sendes FRANKO FRAKT, mens de tilbageleveres PR. EFTERKRAV. Dette gælder dog ikke for de maskiner, der i henhold til Direktiv 1999/44/EØF udgør forbrugsgoder, men kun på betingelse af at de sælges i EU-landene. Garantibevistet er kun gyldigt, hvis der vedlægges en kassebon eller fragtspapir. Garantien dækker ikke for forstyrreiser, der skyldes forkert anvendelse, manipulering eller skødesløshed. Producenten fralægger sig desuden ethvert ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(SF) TAKUO

Valmistusyritys takaa koneiden hyvän toimivuuden sekä huolehtii huonolaatuisten materiaalien ja rakennusvirheiden takia huontontuneiden osien vaihdosta ilmaiseksi 12 kuukauden sisällä koneen käytöönottotöitästä, mikä ilmenee sertifikaatista. Palautettavat koneet, myös takaussa olevat, on lähetettävä LÄHETTÄJÄN KUSTANNUKSELLA ja ne palautetaan VASTAANOTTAJAN KUSTANNUKSELLA. Poikkeuksien muodostuu koneet, jotka asetuksissa kuuluvat kulutushöyrykkeisiin eurooppalaisen direktiivin 1999/44/EC mukaan vain, jos ne myydään EU:n jäsen maissa. Takuutodistus on voimassa vain, jos siihin on liitetty verotuskuitu tai todistus tavaran toimituksesta. Takuu ei kata väärinkäytöstä, vaurioittamisesta tai huolimattomudesta johtuvia haittoja. Lisäksi yritys kieltyytyy ottamasta vastuuta kaikista välittömistä tai välillisistä vaurioista.

(N) GARANTI

Tilverkeren garanterer maskinens korrekte funksjon og forplikter seg å utføre gratis bytte av deler som blir ødelagt på grunn av en dårlig kvalitet i materialer eller konstruksjonsfeil som oppstår innen 12 måneder fra maskinens igangsettning, i overensstemmelse med sertifikatet. Maskiner som sendes tilbake, også i løpet av garantiperioden, skal skikkes FRAKTFRITT og skal sendes tilbake MED BETALNING AV MOTTAKEREN, unntatt maskinene som tilhører forbrukningsvarer ifølge europadirektiv 1999/44/EC, kun hvis de selges i en av EU:s medlemsstater. Garantisertifikatet er gyldig kun sammen med kvittot eller leveringsblankett. Feil som oppstår på grunn av galt bruk, manipulering eller slur, er utelukket fra garantien. Dessuten frasjer seg selskapet alt ansvar for alle direkte og indirekte skader.

(S) GARANTI

Tillverkaren garanterar att maskinerna fungerar bra och åtar sig att kostnadsfritt byta ut delar som går sönder p.g.a. dålig materialkvalitet och defekter inom 12 månader efter idrätsfältningen av maskinen, som ska styrkas av intyg. De maskiner som lämnas tillbaka, även om de täcks av garantin, måste skickas FRAKTFRITT, och kommer att skickas tillbaka PÅ MOTTAGARENDS BEKOSTNAD. Ett undantag från detta utgörs av de maskiner som räknas som konsumtionsvaror enligt EU-direktiv 1999/44/EG, och då enbart om de har sålts till något av EU:s medlemsländer. Garantisedeln är bara giltig tillsammans med kvitto eller leveranssedel. Problem som beror på felaktig användning, åverkan eller värdslöshet täcks inte av garantin. Tillverkaren frånsäger sig även allt ansvar för direkt och indirekt skada.

(GR) ΕΓΓΥΗΣΗ

H κατασκευαστική εταιρία εγγύαται την καλή λειτουργία των μηχανών και δεσμεύεται να εκτελέσει δωρεάν την αντικατάσταση τημπάτων σε περίπτωση φθοράς τους εξαιτίας κακής ποιότητας υλικού ή έλλειψης κατασκευής, εντός 12 μηνών από την μηροποίηση θέσης σε λειτουργίας των μηχανήματος επιβεβαιώμενή από το πιστοποιητικό. Τα μηχανήματα που επιστρέφονται, ακόμα και αν είναι σε εγγύηση, θα στέλνονται ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ και θα επιστρέφονται με έξοδα ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΟΝ ΠΟΡΟΥΣΜΟ. Εξαιρούνται από τα ορίζομενα τα μηχανήματα που αποτελούν καταναλωτικά αγαθά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/ΕC μόνο αν πωλούνται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Το πιστοποιητικό εγγύησης ισχύει μόνο αν συνοδεύεται από επίσημη απόδειξη πληρωμής ή απόδειξη παραλαβής. Ενδεχόμενα προβλήματα οφειλόμενα σε κακή χρήση, παραποτήση ή αμέλεια, αποκλείονται από την εγγύηση. Απορρίπτεται, επίσης, κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη άμεση ή έμερση.

(RU) ГАРАНТИЯ

Компания-производитель гарантирует хорошую работу машинного оборудования и обязуется бесплатно произвести замену частей, имеющих неисправности, явившиеся следствием плохого качества материала или дефектов производства, в течение 12 месяцев с даты пуска в эксплуатацию машинного оборудования, проставленной на сертификате. Возвращенное оборудование, даже находящееся под действием гарантии, должно быть направлено на условиях ПОРТО ФРАНКО и будет возвращено в УКАЗАННОЕ МЕСТО. Из оговоренного выше исключается машинное оборудование, считающееся товарами потребления в соответствии с европейской директивой 1999/44/EC, только в том случае, если они были проданы в государствах, входящих в ЕС. Гарантийный сертификат считается действительным только при условии, что к нему прилагается товарный чек или товаросопроводительная накладная. Неисправности, возникшие из-за неправильного использования, порчи или небрежного обращения, не покрываются действием гарантии. Дополнительно производитель снимает с себя любую ответственность за какой-либо прямой или непрямой ущерб.

(H) JÓTÁLLÁS

Agyártó cégtól álltás vállal a gépek rendeltetésszerű üzemeléséről illetve vállalja az alkatrészek ingyenes kicsérélését ha azok az alapanyag rossz minőségből valamint gyártási hibából erednek a gép üzembe helyezésének a bizonylat szerint igazolható napjától számított 12 hónapon belül. A cserélendő alkatrészeket még a jótállás keretében is BÉRMENTESEN kell visszaküldeni, amelyek UTÓVÉTELLEL lesznek a vevőhöz kiszállítva. Kivételek képeinek és szabályai alól azon gépek, melyek az Európai Unió 199/44/EC irányelvén szerint meghatározott fogyasztási cíkknek minősülnek, s az EU tagországaiban kerültek értékesítésre. A jótállás csak a blokk igazolás illetével szállítóleivel mellékletével érvényes. A nem rendeltetésszerű használatból, megrongálásból illetve nem megfelelő gondossággal való kezelésből eredő rendellenességek a jótállást kizárnak. Kizárt továbbá bármennemű felelősséggá válalás minden közvetlen és közvetett kárért.

(RO) GARANTIE

Fabricantul garantează bună funcționare a aparatelor produse și se angajează la înlocuirea gratuită a pieselor care s-ar putea deteriora din cauza calității scadente a materialului sau din cauza defectelor de construcție în max. 12 luni de la data punerii în funcțiune a aparatului, dovedită cu certificatul de garanție. Aparatele restituie, chiar dacă sunt în garanție, se vor expedii FARA PLATĂ și se vor restituire CU PLATA LA PRIMIRE. Fac exceptie, conform normelor, aparatele care se categorisesc ca și bunuri de consum, conform directivei europene 1999/44/EC, numai dacă acestea sunt vândute în statele membre din UE. Certificatul de garanție este valabil numai dacă este însoțit de bonul fiscal sau de fișa de livrare. Nefuncționarea cauzată de utilizare improprie, manipulare inadecvată sau neglijență este exclusă din dreptul la garanție. În plus fabricantul își declină orice responsabilitate față de toate daunele provocate direct și indirect.

(PL) GWARANCJA

Producant gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany części, które zepsują się w wyniku zlej jakości materiałowej lub wad fabrycznych w ciągu 12 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia, poświadczanej na gwarancji. Urządzenia powrócą do producenta, również w okresie gwarancji, należy wysłać na warunkach PORTO FRANKO, po naprawie zostaną one zwrocone na koszt odbiorcy. Zgodnie z ustaleniami wyjatkowymi są to urządzenia, które są odsyłane jako dobra konsumpcyjne, zgodnie z dyrektywą europejską 1999/44/WE, wyłącznie, jeżeli zostały sprzedane w krajach członkowskich UE. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie, jeżeli towarzyszy jej kwit fiskalny lub dowód dostawy. Trudności wynikające z nieprawidłowego użytkowania, naruszenia lub niedbałości o urządzenie nie są objęte gwarancją. Producant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie.

(CZ) ZÁRUKA

Výrobce ručí za správnou činnost strojů a zavazuje se provést bezplatnou výměnu dílů optrobovaných z důvodu špatné kvality materiálu a následkem konstrukčních vad do 12 měsíců od data uvedení stroje do provozu, uvedeného na záručním listě. Vrácené stroje a to i v záruční době musí být odeslány se ZAPLACENÝM POŠTOVNÝM a budou vráceny na NÁKLADY PŘIJEMCE. Na základě dohody tvoří výjimku stroje spadající do spotřebního majetku ve smyslu směrnice 1999/44/ES pouze za předpokladu, že byly prodány v členských státech EU. Záruční list má platnost pouze v případě, že je předložen spolu s účtenkou nebo dodacím listem. Poruchy vyplývající z nesprávného použití, úmyslného poškození nebo chybějící péče nespadají do záruky. Odpovědnost se dále nevztahuje na všechny přímé a nepřímé škody.

(SK) ZÁRUKA

Výrobca ručí za správnu činnosť strojov a zavádzajú sa vykonat bezplatnú výmenu dielov opotrebovaných z dôvodu zlej kvality materiálu a následkom konštrukčných vád do 12 mesiacov od dátumu uvedenia stroja do prevádzky, uvedeného na záručnom liste. Vrátené stroje a to i v podmienkach záručnej doby musia byť odoslané so ZAPLATENÝM POŠTOVNYM a budú vrátené na NÁKLADY PRIJEMCU. Na základe dohody výnimku tvoria stroje spadajúce do spotrebného majetku, v zmysle smernice 1999/44/ES, len za predpokladu, že boli predané v členských štátach EÚ. Záručný list je platný len v prípade, keď je predložený spolu s účtenkou alebo dodacím listom. Poruchy vyplývajúce z nesprávneho použitia, neoprávneného zásahu alebo nedostatočnej starostlivosti nespadajú do záruky. Zodpovednosť sa ďalej nevzťahuje na všetky priame i nepriame škody.

(SI) GARANCIA

Proizvajalec zagotavlja pravilno delovanje strojev in se zavezuje, da bo brezplačno zamenjal dele, ki se bodo obrabili zaradi slabe kakovosti materiala in zaradi napak pri proizvodnji v roku 12 mesecov od dne začetka delovanja stroja, ki je naveden na certifikatu. Stroje, tudi če zanje še velja garancija, je treba poslati do proizvajalca na stroške stranke in bodo na stroške stranke le-tej tudi vrnjeni. Izjema so stroji, ki so del potrošnih dobrin v skladu z evropsko direktivo 1999/44/EC, le če so bili prodani v državi članici EU. Garancijsko potrdilo je veljavno le, če sta mu pritožena veljavna račun ali prevzemnica. Neprijetnosti, ki izhajajo iz nepravilne uporabe, posegov ali malomarnosti, garancija ne pokriva. Poleg tega proizvajalec zavrača odgovornost za vse neposredne in posredne poškodbe.

(HR/SCG) GARANCIJA

Proizvođač garantira ispravan rad strojeva i obvezuje se izvršiti besplatno zamjenu dijelova koji su oštećeni zbog loše kvalitete materijala i zbog tvorničkih grešaka, u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja stroja, koji je potvrđen na garantnom listu. Vraćeni strojevi, iako su pod garancijom, moraju biti poslati bez plaćanja troškova prijevoza. Izmjena su strojevi koji se vraćaju kao potrošni materijal, u skladu sa Europskom odredbom 1999/44/EC, samo ako su prodani zemljama članicama EU-a. Garantni list vrijedi samo ako je popraćen računom ili dostavnim listom. Oštećenja nastala uslijed neispravne upotrebe, izmjena izvršenih na stroju ili nemara nisu pokriveni garancijom. Proizvođač se ujedno održi bilo kakve odgovornosti za sve izravne i neizravne štete.

(LT) GARANTIJĀ

Gamintojas garantuoja nepriekaištingā ierenginio veikimā un išpairogoja nemokamai pakeisti gaminiu dali, susidēvējusias as susigadinusias dēļ pirstas medžiagos kokybēs ar dēļ konstrukcijos defektu 12 mēnesių laikotarpje nuo ierenginjo paleidimo datos, kuri turi būti paliudyta pažymējumu. Gražinami ierenginiai, net ir galiojanti garantijai, turi būti siuščiami ir bus sugražinti atgal PIRKĒJO lēšomis. Šīmīt aukščiau aprašytai saļygai sudaro prietaisai, kurie pagal 1999/44/EC Europos direktīvā galī būti laikomi plataus vartojimo prekēm bei yra parduodami tik ES šalyse. Garantinis pažymējimas galioja tik tuo atveju, jēi yra lydimas fiskalino čekio arba pristatomu dokumentu. L garantijā nēra i trauktī nesklandumai, susiję su netinkamu prietaiso naudojimu, aplaidumu ar prastā jo priežiūra. Gamintojas taip pat atsiribuoja nuo atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius.

(EE) GARANTII

Tootjafirmast vastutab masinrate hea funktsioneerimise eest ja kohustub asendama tasuta osad, mis riknevad halva kvaliteediga materjalid ja konstruktsioonidefektide tõttu, 12 kuu jooksul alates masina käikupanemise sertifikaatil töötestatud kuupäevast. Tagasi saatetavad masinad, ka kehtiva garantijaga, tuleb saata TASUTUD POSTIMAKSUGA ja nende tagastamise SAATEKULUD ON KAUBASAJA TASUDA. Nagu kehtestatud, teevad erandi masinad, mis kuuluvad euroopa normatiivile 1999/44/EC kohaselt tarbekauba kategooriasse ja ainult siis, kui müüdud ÜE liikmesriikides. Garantisertifikaat kehtib ainult koos ostu - või kättetoimetamiskihti - ja ka kaubajaamis. Garantija neattiecās uz gadījumiem, kad bojājumi riadušies nepareizās izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklat, šajā gadījumā razotājs nojēm jebkādu atbilstību par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.

(LV) GARANTIJA

Ražotājs garantē mašīnu labu darbspēju un apņemas bez maksas nomainīt detaljas, kuras nodilst materiāla sliktas kvalitātes dēļ vai ražošanas defektu dēļ 12 mēnesiņu laikā kopš sertifikāta norādītā mašīnas ekspluatācijas sākuma datuma. Atpakaļ nosūtāmas mašīnas, pat ja garantijas laikā, ir jānosūta saskaņā ar FRANKO-OSTA noteikumiem un ražotājs tās atriež uz NORĀDĪTO OSTU. Minētie nosacījumi neattiecas uz mašīnām, kuras saskaņā ar Eiropas direktīvu 1999/44/EC tiek uzskaitītas par patēriņa preci, bet tikai gadījumā, ja tās tiek pārdotas ES dalībvalstīs. Garantijas sertifikāts ir spēkā tikai kopā ar kases čeku vai pavaidzīmi. Garantija neattiecās uz gadījumiem, kad bojājumi riadušies nepareizās izmantošanas, noteikumu neievērošanas vai nolaidības dēļ. Turklat, šajā gadījumā razotājs nojēm jebkādu atbilstību par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem.

(BG) ГАРАНЦИЯ

Фирмата производител гарантира за доброто функциониране на машините и се задлъжава да извърши безплатно подмяната на части, които са се повредили, заради некачествен материал или производствени дефекти, до 12 месеца от датата на пускане в действие на машината, доказвана с гаранционна карта. Възнатите машини, дори и в гаранция, трябва да бъдат изпратени със ЗАПЛАТЕН ПРЕВОЗ и ще бъдат върнати с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. С изключение на машините, които се считат за движимо имущество за постоянно ползване, както е установено от европейската директива 1999/44/EC, само ако машините са продавани в страни членки на Европейския съюз. Гаранционната карта е валидна, само ако е придвижена от фискален бон или разписка за доставка. Нередностите, произтичащи от лоша употреба или небрежност, са изключени от гаранцията. Освен това се отклонява всяка отговорност за директни или индиректни щети.

GB CERTIFICATE OF GUARANTEE	SF TAKUUTODISTUS	CZ ZÁRUČNÍ LIST
I CERTIFICATO DI GARANZIA	N GARANTIBEVIS	SK ZÁRUČNÝ LIST
F CERTIFICAT DE GARANTIE	S GARANTISEDEL	SI CERTIFICAT GARANCIJE
D GARANTIEKARTE	GR ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	HR GARANTNI LIST
E CERTIFICADO DE GARANTIA	RU ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ	LT GARANTINIS PAŽYMĖJIMAS
P CERTIFICADO DE GARANTIA	H GARANCIALEVÉL	EE GARANTIISETIFIKAAT
NL GARANTIEBEWIJS	RO CERTIFICAT DE GARANTIE	LV GARANTIJAS SERTIFIKĀTS
DK GARANTIBEVIS	PL CERTYFIKAT GWARANCJI	BG ГАРАНЦИОННА КАРТА

MOD. / MONT / МОД./ ŪRLAP / MUDEL / МОДЕЛ / Št / Br.

GB Date of buying - I Data di acquisto - F Date d'achat - D Kaufdatum - E Fecha de compra - P Data de compra - NL Datum van aankoop - DK Købsdato - SF Ostopäivämäärä - N Innkjøpsdato - S Inköpsdatum - GR Ημερομηνία αγοράς - RU Дата продажи - H Vásárlás kelte - RO Data achiziției - PL Data zakupu - CZ Datum zakoupení - SK Dátum zakúpenia - SI Datum nakupa - HR Datum kupnje - LT Pirkimo data - EE Ostu kuupäev - LV Pirkšanas datums - BG ДАТА НА ПОКУПКАТА:

NR. / ARIQM / È. / Č. / HOMEP:

GB Sales company	(Name and Signature)	RU ШТАМП И ПОДПИСЬ	(ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ)
I Ditta rivenditrice	(Timbro e Firma)	H Eladás helye	(Pecsét és Aláírás)
F Revendeur	(Chachet et Signature)	RO Reprezentant comercial	(Stampila și semnătura)
D Händler	(Stempel und Unterschrift)	PL Firma odsprzedająca	(Pieczęć i Podpis)
E Vendedor	(Nombre y apellido)	CZ Prodejce	(Razítko a podpis)
P Revendedor	(Carimbo e Assinatura)	SK Predajca	(Pečiatka a podpis)
NL Verkoper	(Stempel en naam)	SI Prodajno podjetje	(Žig in podpis)
DK Forhandler	(stempel og underskrift)	HR Tvrčka prodavatelj	(Pečat i potpis)
SF Jälleenmyyjä	(Leima ja Allekirjoitus)	LT Pardavėjas	(Antspaudas ir Parašas)
N Forhandler	(Stempel og underskrift)	EE Edasimüügi firma	(Tempel ja allkir)
S Aterforsäljare	(Stämpel och Underskrift)	LV Izplātitājs	(Zīmogs un paraksts)
GR Katáστημα πώλησης	(Σφ ραγίδα και υπογραφή)	BG ПРОДАВАЧ	(Подпись и Печат)

The product is in compliance with:

Että laite mallia on yhdenmukainen direktiivissä:

Výrobok je v súlade so:

All prodotto è conforme a:

At produktet er i overensstemmelse med:

Výrobek je ve shodě se:

Le produit est conforme aux

Att produkten är i överensstämmelse med:

Proizvod je v skladu z:

Die maschine entspricht:

To proiöveiαι kataσκευασμένο σύμφωνα με τη:

Proizvod je u skladu sa:

Het produkt overeenkomstig de

Zаявляется, что изделие соответствует:

Produktas atitinka:

El producto es conforme as:

A termék megfelel a következőknek:

Toode on kooskõlas:

O produto é conforme as:

Produsul este conform cu:

Izstrādājums atbilst:

At produktet er i overensstemmelse med:

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw:

Продуктът отговаря на:



DIRECTIVE - DIRETTIVA - DIRECTIVE - RICHTLINIE - RICHTLIJN - DIRECTIVA - DIRECTIVA - DIREKTIV - DIREKTIIVI - DIREKTIV - DIREKTIV - KATEYΘYNTHPIA ΟΔΗΓΙΑ - IRÁNYELV - DIRECTIVA - DYREKTYWA - SMERNICOU - NAPUTAK - DIREKTIVA - SMĚRNICÍ - DIREKTYVÁ - DIREKTIIVIGA - DIREKTÍVÁI - ДИРЕКТИВА НА ЕС

LVD 2006/95/EC + Amdt

DIRECTIVE - DIRETTIVA - DIRECTIVE - RICHTLINIE - RICHTLIJN - DIRECTIVA - DIRECTIVA - DIREKTIV - DIREKTIIV - DIREKTIIVI - DIREKTIV - DIREKTIV - KATEYΘYNTHPIA ΟΔΗΓΙΑ - IRÁNYELV - DIRECTIVA - DYREKTYWA - SMERNICOU - NAPUTAK - DIREKTIVA - SMĚRNICÍ - DIREKTYVÁ - DIREKTIIVIGA - DIREKTÍVÁI - ДИРЕКТИВА НА ЕС

EMC 2004/108/EC + Amdt

STANDARD

EN 60974-1

STANDARD

EN 60974-10